


บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์

จากการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลและวิเคราะห์งานแก้ไขหลุมรอยบนก้านวาล์วตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2548 ที่บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีรายละเอียดดังนี้


4.1 การหาสาเหตุการเกิดงานแก้ไขหลุมรอยบนก้านวาล์ว

ข้อมูลแสดงจำนวนงานแก้ไขรอยบนก้านวาล์วของ ลิฟเตอร์วาล์ว ทั้ง 3 รุ่นคือ 14441-ZE1-0103(ZE1), 14441-ZE2-0004(ZE2), 14731-ZL0-0000 ตั้งแต่เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2548แสดงดังกราฟที่4.1

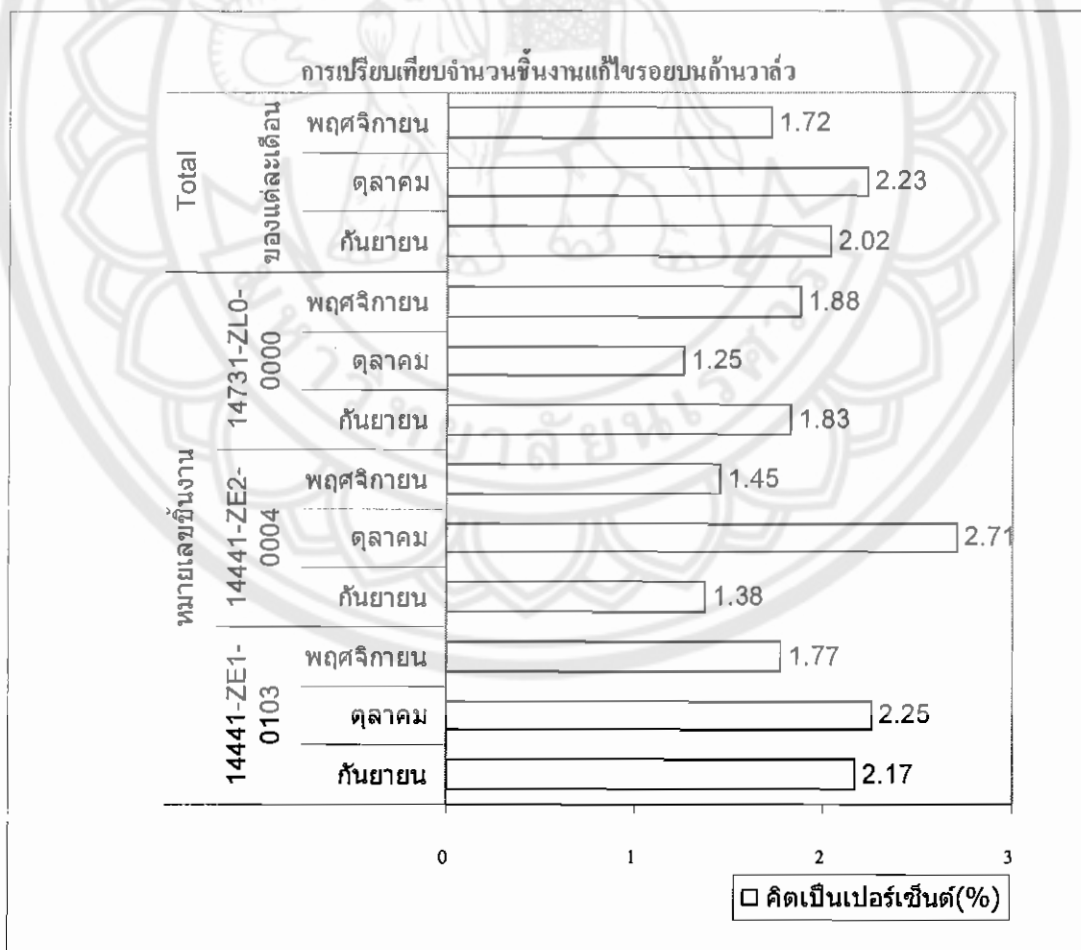

กราฟที่ 4.1 แสดงจำนวนงานแก้ไขและจำนวนงานทั้งหมดของ ลิฟเตอร์วาล์ว ทั้ง 3 รุ่น ในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2548


จากกราฟ 4.1 สามารถนำงานแก้ไขรอยบนก้านวาล์วมาทำการคิดเป็น PPM ดังแสดงในกราฟที่ 4.2 ต่อไปนี้

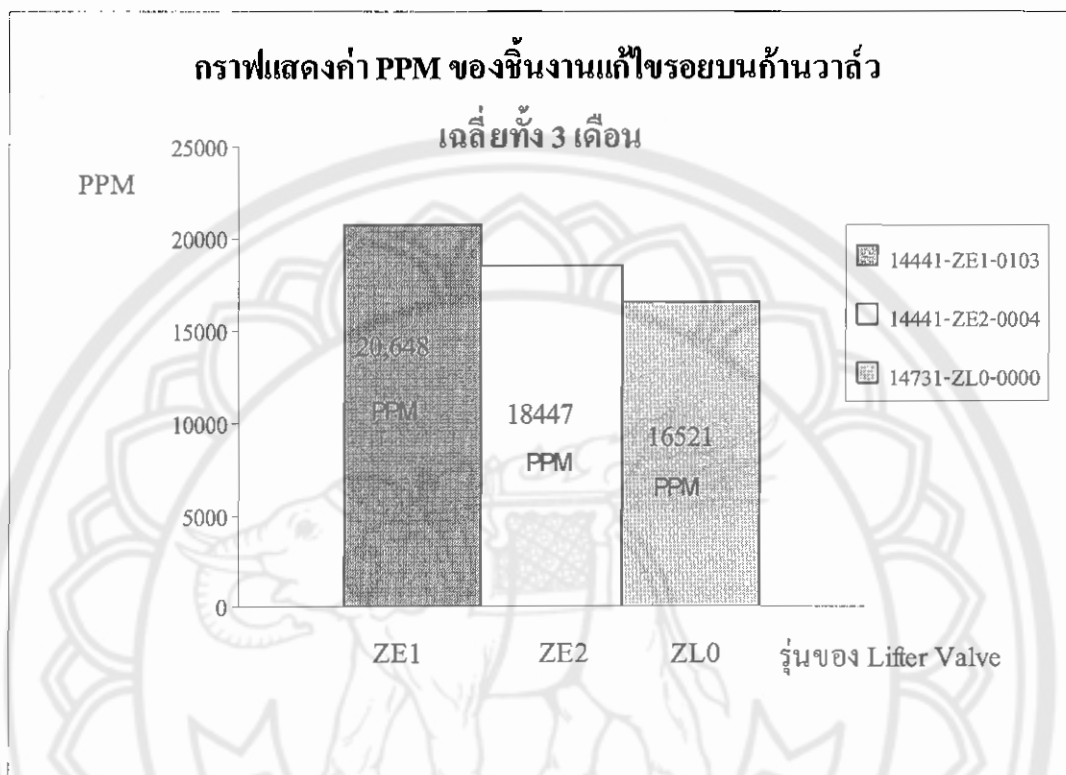

กราฟที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบงานแก้ไขรอยบนก้านวาล์วของ ลิฟเตอร์วาล์ว ทั้ง 3 รุ่นเป็นจำนวน PPM

จากกราฟ 4.2 ทำการเลือกลิฟเตอร์วาล์วรุ่นที่มีงานแก้ไขมากที่สุดเนื่องจากถ้าทำการปรับปรุงแก้ไขทั้ง 3 รุ่นต้องระยะเวลาใช้เวลานาน จากกราฟสามารถวิเคราะห์ได้ว่า งาน 14441-ZE1-0103 มีจำนวนงานแก้ไขมากที่สุดเป็นจำนวน 20,648 PPM แล้วทำการวิเคราะห์และพิสูจน์หาสาเหตุเพื่อหาลักษณะรอยของงานแก้ไขรอยบนก้านวาล์ว และทำการเลือกลักษณะรอยที่เป็นปัญหามากที่สุดมาพิสูจน์หาสาเหตุแล้วจึงทำการปรับปรุงแก้ไขตามวิธีการที่กำหนด



จากกราฟที่ 4.2 ลิฟเตอร์วาล์ว รุ่น 14441-ZE1-0103 มีจำนวนงานแก้ไขมากที่สุดเป็นจำนวน 20,648 PPM ดังนั้นจึงได้ทำการวิเคราะห์ลักษณะรอยแก้ไขบนก้านวาล์วเพื่อแยกรอยที่เกิดงานแก้ไขมากที่สุด ดังแสดงในกราฟที่ 4.3 ต่อไปนี้

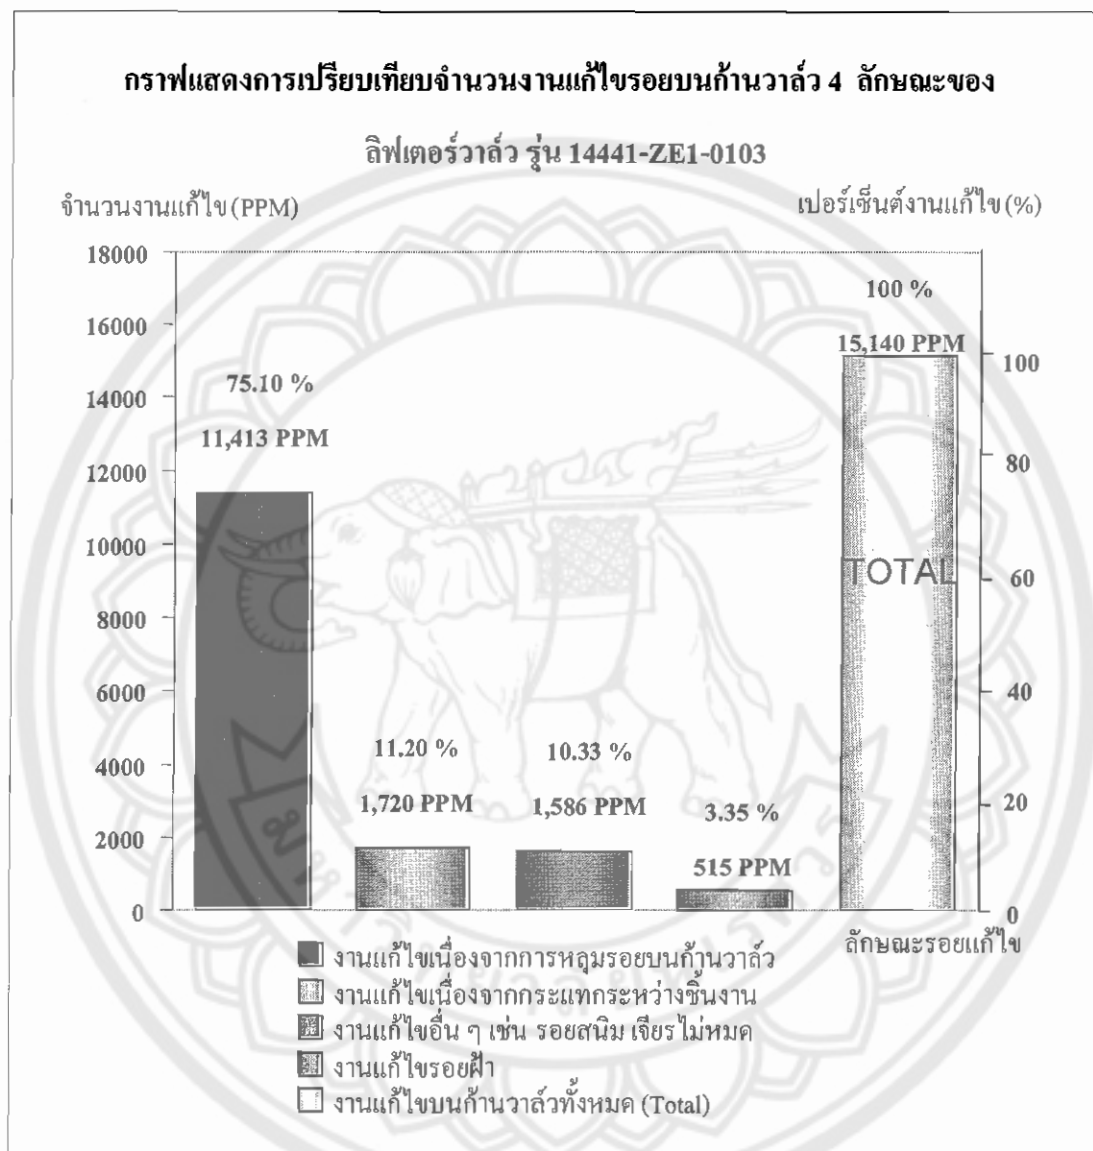


กราฟที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนงานแก้ไขรอยบนก้านวาล์ว 4 ลักษณะของ ลิฟเตอร์วาล์ว รุ่น 14441-ZE1-0103 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2548 ถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2549

จากการทำการวิเคราะห์และแยกจำนวนชิ้นงานแก้ไขทำให้ทราบว่างานแก้ไขรอยบนก้านวาล์วส่วนใหญ่มี ลักษณะการเป็นหลุมรอยบนก้านวาล์ว ดังนั้นจึงทำการเลือกงานแก้ไขหลุมรอยบนก้านวาล์วมาทำการ วิเคราะห์หาสาเหตุและทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อทำการลดงานแก้ไขและทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำชิ้นงานมาแก้ไข

ลักษณะรอยบนก้านวาล์ว ที่เกิดงานแก้ไขที่พบมากของ ลิฟเตอร์วาล์ว รุ่น14441-ZE1-0103 มีดังต่อไปนี้

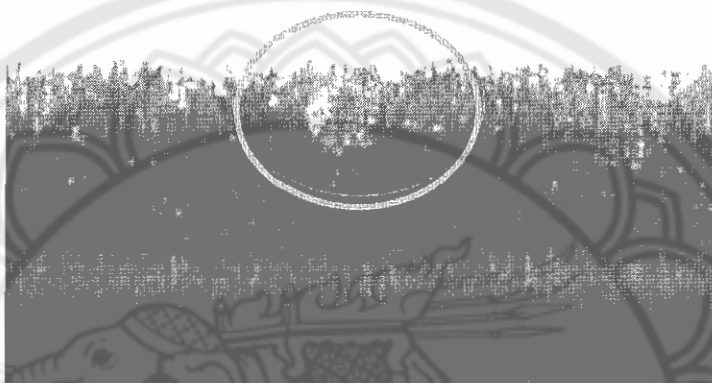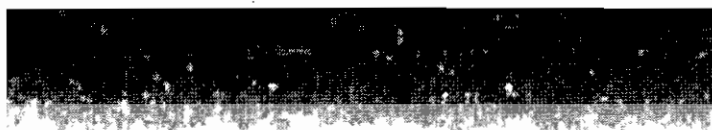


รูปที่4.1 หลุมรอยบนก้านวาล์ว

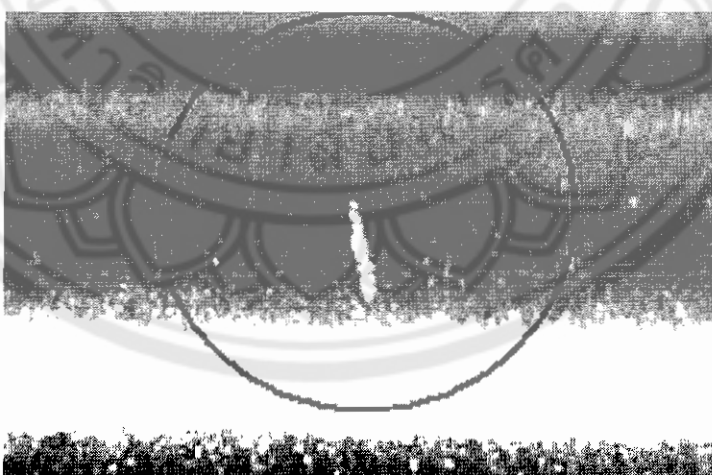

รูปที่4.2 รอยกระแทกบนก้านวาล์ว

4.1.1 การหาสาเหตุการเกิดงานแก้ไขที่เกิดจากเศษเหล็กติดบนก้านวาล์ว ใน Stock Centerless

จากการทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุการเกิดหลุมรอยบนก้านวาล์วแสดงดังกราฟที่ 4.4

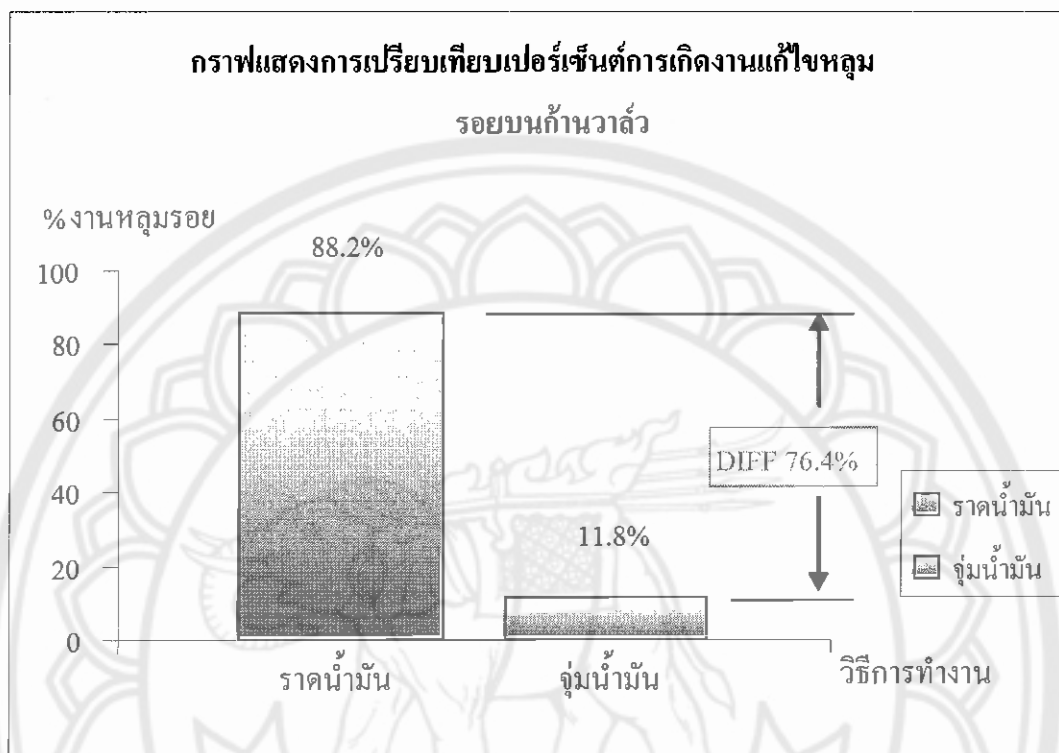


กราฟที่ 4.4 แสดงเปอร์เซ็นต์การเกิดงานแก้ไขหลุมรอยบนก้านวาล์วทั้ง 2 วิธี

จากกราฟที่ 4.5 พบว่าเศษเหล็กที่ติดบนก้านวาล์วมีผลต่อการเกิดหลุมรอยบนก้านวาล์ว ซึ่งวิธีปัจจุบันคือการราคาน้ำมันมีการเกิดหลุมรอยบนก้านวาล์ว 88.2 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อทำการจุ่มน้ำมันมีการเกิดหลุมรอยบนก้านวาล์ว 11.8 เปอร์เซ็นต์

ดังนั้นการทำความสะอาดชิ้นงานโดยวิธีการจุ่มน้ำมันสามารถลดเศษเหล็กที่ติดบนก้านวาล์วได้มากกว่าวิธีราคาน้ำมัน

4.1.2 การหาสาเหตุงานแก้ไขที่เกิดจากเศษเหล็กติดร่องตัววี และ Clamp Lock

หลังจากการวิเคราะห์หาสาเหตุจากแผนภูมิแก๊งปลา ดังแสดงในบทที่ 3 ผลการทดลองและ การวิเคราะห์ผลแสดงดังกราฟที่4.5

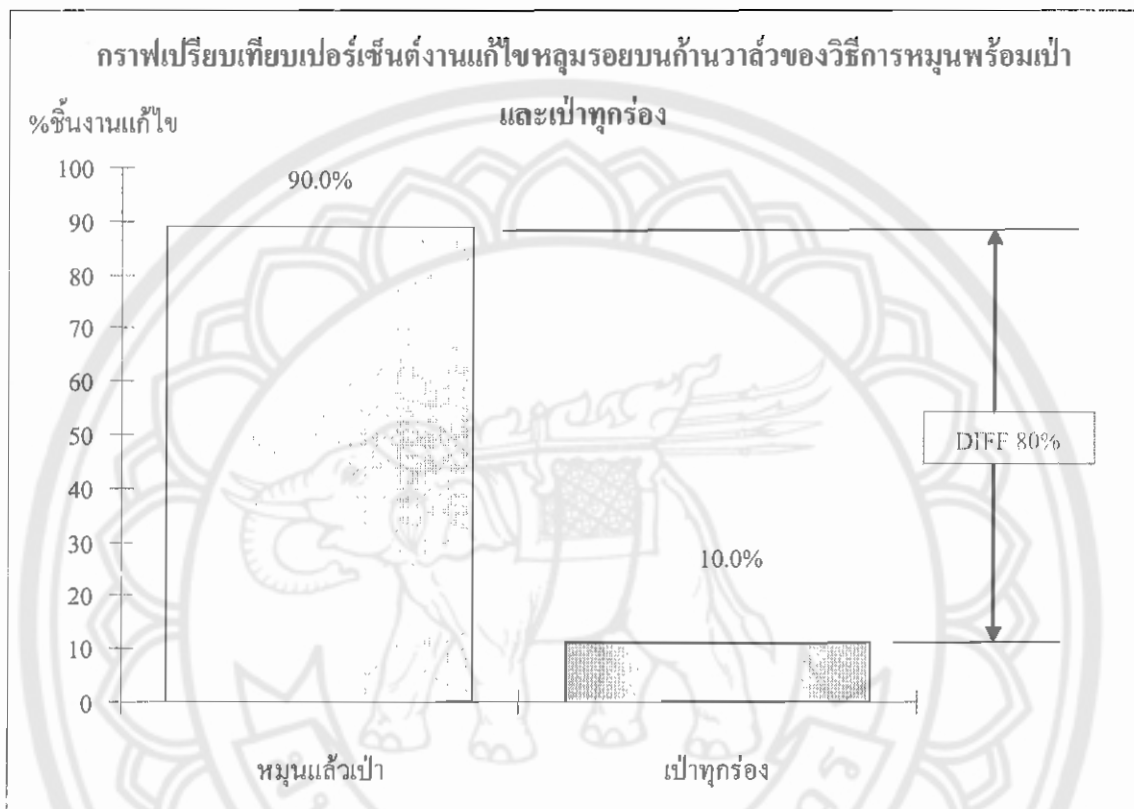

กราฟที่ 4.5 แสดงการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์งานแก้ไขการทำความสะอาดร่องตัววี และ Clamp Lockแบบหมุนพร้อมเป่า (สภาพปัจจุบัน) และ การเป่าทุกร่อง

จากกราฟที่4.5 พบว่า การทำความสะอาดร่องตัววี และ Clamp Lock โดยการทำความสะอาดแบบหมุนพร้อมเป่าทำให้เกิดงานแก้ไขหลุมรอยบนก้านวาล์วคิดเป็น 90.0 เปอร์เซ็นต์ของงานแก้ไขหลุมรอยบนก้านวาล์วทั้งหมด และการเป่าทุกร่องมีผลทำให้ชิ้นงานเกิดงานแก้ไขหลุมรอยคิดเป็น10.0 เปอร์เซ็นต์ของงานแก้ไขหลุมรอยบนก้านวาล์วทั้งหมด (จำนวนชิ้นงานทั้งหมด192 ตัว) ผลต่างของการทดลองทั้งสองวิธีคิดเป็น 80.0 เปอร์เซ็นต์


4.1.3 การทดลองค่าความละเอียดผิวของ Clamp Lock

จากการวิเคราะห์แผนภูมิแก๊งปลาได้มุ่งประเด็นไปที่ความละเอียดผิวของ Clamp Lock พบว่ามีผลทำให้เกิดงานแก้ไขหลุมรอยบนก้านวาล์วจึงทำการทดลองเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุแสดงดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงผลการทดลองความละเอียดผิวของ Clamp Lock ที่ทำให้เกิดงานแก้ไขหลุมรอยบนก้านวาล์ว

การทดลองที่	งานแก้ไขหลุมรอยบนก้านวาล์ว(ตัว)	ตำแหน่งที่พบ			Clamp Lock No.	ร่องตัววี No.	Clamp Lock		ทำความสะอาดชิ้นงาน	ทำความสะอาดจิ๊ก
		1	2	3			เก่า	ใหม่		
1	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
2	-	-	-	-	-	-	*	-	*	*


หมายเหตุ : ค่าความละเอียดผิวของ Clamp Lock สภาพปัจจุบัน (Clamp Lock เก่า) 12 ตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.883 μm และ ค่าความละเอียดผิวของ Clamp Lock หลังทำการเจียรระไน (Clamp Lock ใหม่) 12 ตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.228 μm รวมจำนวนชิ้นงานที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด 48 ตัว

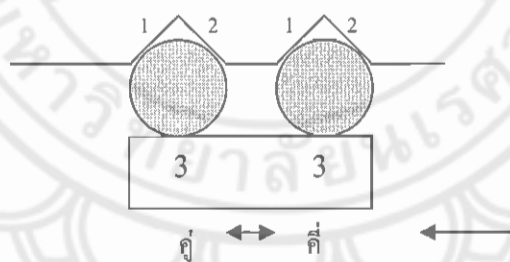

รูปที่ 4.3 แสดงตำแหน่งจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงาน, ร่องตัววี และ Clamp Lock

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าทั้งค่าความละเอียดผิวของ Clamp Lock เก่า (ความละเอียดผิวในสภาพปัจจุบัน) และ Clamp Lock ใหม่ (ความละเอียดผิวหลังการเจียรระไน) ไม่ทำให้เกิดงานแก้ไขหลุมรอยบนก้านวาล์ว ดังนั้นความละเอียดผิวของ Clamp Lock (เก่า, ใหม่) ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดหลุมรอยบนก้านวาล์ว

การเตรียมการทดลองการตรวจสภาพภายนอกของชิ้นงานแสดงดังรูปที่4.4 และรูปที่4.5

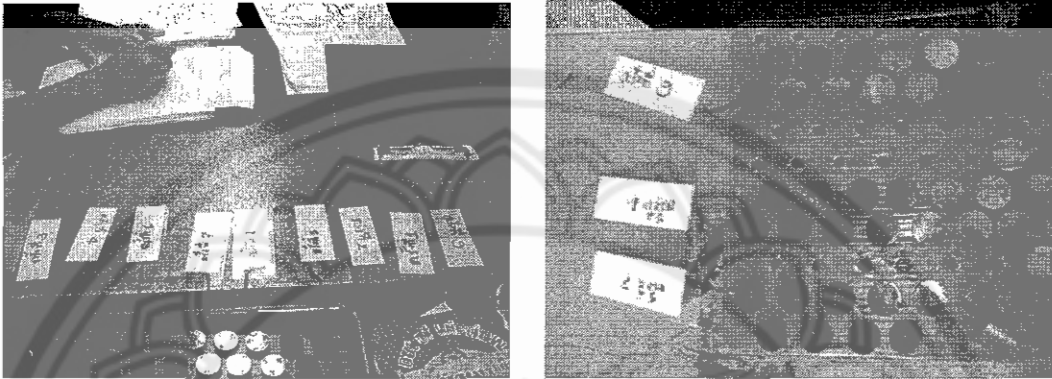

รูปที่4.4 แสดงการเตรียมการทดลอง การตรวจสภาพภายนอกเพื่อตรวจหางานแก้ไขหลุมรอยบนก้านวาล์ว



รูปที่4.5 แสดงการตรวจสภาพภายนอกเพื่อตรวจหางานแก้ไขหลุมรอยบนก้านวาล์ว


4.2 การติดตามการทดลองปรับปรุงแก้ไข

จากการทำการทดลองและวิเคราะห์ผลที่ผ่านมายังทำการติดตามผลการทดลอง โดยการ โดยการเก็บข้อมูลหลังการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนการแก้ไขดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงผลการทดลองของดีฟเตอร์ว่าตัวรุ่น 14441-ZE1-0103 ก่อนและหลังการปรับปรุงแก้ไข

วันที่ทำการทดลอง 12/02/06		การเก็บข้อมูล	จำนวนชิ้นงานแก้ไข (ตัว)	TOTAL (ตัว)	PPM	เปอร์เซ็นต์
ลำดับ	ลักษณะงานแก้ไข					
1.	งานแก้ไขเนื่องจากการหลุมรอยบนก้านวาล์ว	ก่อนการปรับปรุง	67	3667	18,271	1.83
2.	งานแก้ไขเนื่องจากการหลุมรอยบนก้านวาล์ว	หลังการปรับปรุง	13	2240	5,804	0.58

จากตารางที่ 4.2 ได้นำข้อมูลในตารางมาทำการเขียนกราฟเปรียบเทียบผลการติดตามการทดลอง การปรับปรุงแก้ไขซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุงแก้ไขดังแสดงในกราฟที่ 4.6

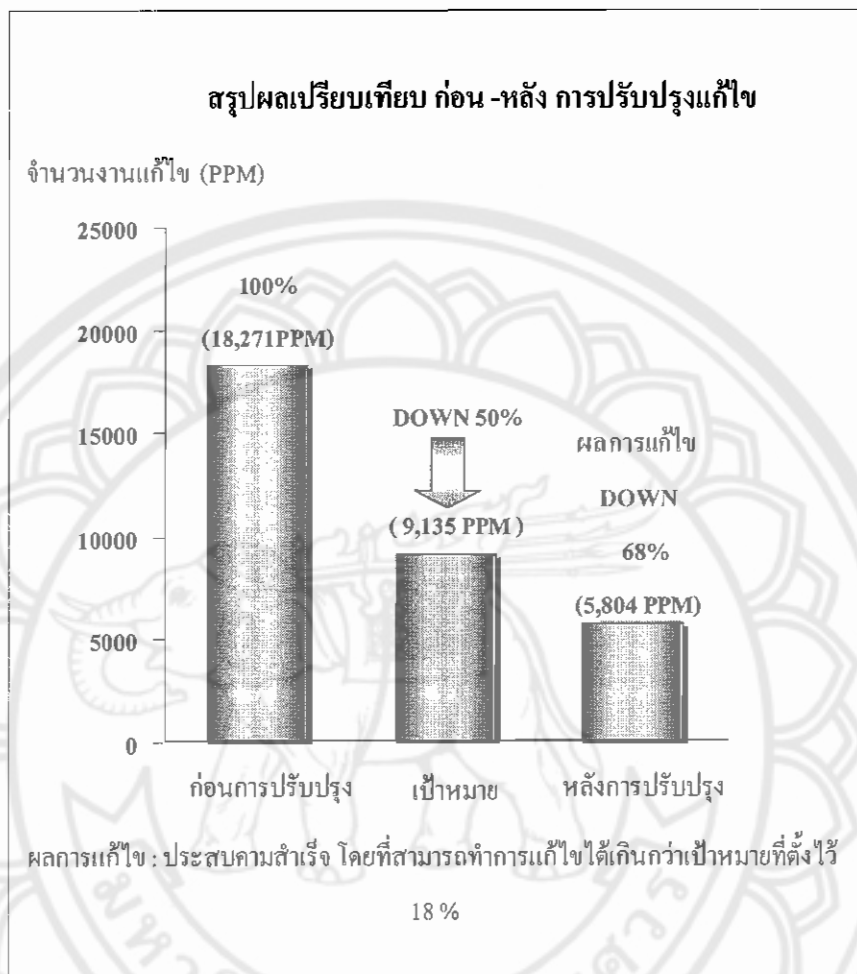

กราฟที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง จากกราฟที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าสามารถลดงานแก้ไขได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สามารถลดลงจากเป้าหมายได้ 18 เปอร์เซ็นต์

4.3 การประหยัดค่าใช้จ่ายจากการทำการแก้ไขชิ้นงาน

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขรอบบนก้านวาล์ว (บาท/ตัว)

ลำดับ	ขั้นตอน	ราคา(บาท/ตัว)
1	ขั้นตอนการเจียรในผิว	0.73
2	ขั้นตอนการ KANSA	0.49
TOTAL		1.22

จากตารางที่ 4.3 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำงานไปทำการแก้ไขได้ 1.22 บาท/ตัว