



การศึกษาความผิดปกติของเบริ่งในอินดักชั่นมอเตอร์

A STUDY OF BEARING FAULT IN INDUCTION MOTOR

นายอนุชิต วงศ์ รหัส 50383158

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ..... ๑๙/๐๘/๒๕๕๕
เลขทะเบียน..... ๑๕๗๔๐๔๒๓
เลขเรียกหนังสือ..... ๙๖
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
D188

๒๕๕๓

ปริญญาบัณฑิตนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

ปีการศึกษา 2553



ใบรับรองปริญญานิพนธ์

ชื่อหัวข้อโครงการ การศึกษาความผิดปกติของเบริงในอินเด็กชั้นมอเตอร์

ผู้ดำเนินโครงการ นายอนุชิต วงศ์ รหัส 50383158

ที่ปรึกษาโครงการ ดร. สมพร เรืองสินชัยวนิช

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2553

คณะกรรมการค่าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์บันนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

..... ที่ปรึกษาโครงการ

(ดร. สมพร เรืองสินชัยวนิช)

กรรมการ

(พศ.ดร. สุชาติ แย้มเม่น)

กรรมการ

(ดร. แสงชัย มังกรทอง)

ชื่อหัวข้อโครงการ	การศึกษาความผิดปกติของแบร์จในอินดี้ชั้นมอเตอร์	
ผู้ดำเนินโครงการ	นายอนุชิต วงศ์	รหัส 50383158
ที่ปรึกษาโครงการ	ดร.สมพร เรืองสินชัยวนิช	
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า	
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	2553	

บทคัดย่อ

ปริญญาบัณฑิตนี้ นำเสนอการศึกษาการตรวจสอบความผิดพลาดของแบร์จในอินดี้ชั้นมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยการวิเคราะห์สัญญาณกระแส และการวิเคราะห์สัญญาณเสียง ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ได้ 3 วิธีคือการวิเคราะห์ด้วยสัญญาณกระแสสเตเตอร์ โดยใช้วิธีการแปลงฟrequency การวิเคราะห์สัญญาณกระแสสเตเตอร์โดยวิธีปาร์คเวกเตอร์ และการวิเคราะห์สัญญาณเสียง โดยใช้วิธีการแปลงฟrequency การศึกษาพบว่าการตรวจสอบความผิดพลาดของแบร์จด้วยวิธีการวิเคราะห์สัญญาณเสียง มีความแม่นยำและรวดเร็วกว่าวิเคราะห์ด้วยสัญญาณกระแสเนื่องจากการวิเคราะห์ด้วยสัญญาณกระแสมีสัญญาณอื่นมา混杂กันมากทำให้ขาดความแม่นยำในการวิเคราะห์ความผิดพลาดของแบร์จ

Project title	A Study of Bearing Fault in Induction Motor
Name	Mr. Anuchit. Wungjai ID. 50383158
Project advisor	Mr. Somporn Ruangsinchaiwanich, Ph.D.
Major	Electrical Engineering
Department	Electrical and Computer Engineering
Academic year	2010

Abstract

This thesis presents a study examining the fault of the bearing in induction motor 3 phases from the current signal analysis and audio signal analysis. The analysis was divided three ways. The first way is stator current signal by using Fourier transform. The second way is the stator current signal by using Park Vector and the third way is audio signal analysis by using Fourier transform. The experiment result show that examining the bearing fault from audio signal analysis has a precision and clarify more than the current signal analysis because the analysis from the current signal has a lot of other signal to noise which makes the analysis without precision in the analysis of the bearing.

กิตติกรรมประกาศ

ในการทำปริญญาบัตรในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำของบพระคุณ ดร.สมพร เรืองศินชัยวานิช อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้ให้ความกรุณา แนะนำความคิด ความรู้ แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้โอกาสในการจัดทำปริญญานิพนธ์ รวมไปถึงการอี๊เพื่อเอกสารแหล่งข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติมและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการทดลองช่วยให้ปริญญานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งคณะกรรมการการสอนปริญญานิพนธ์ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ ตรวจสอบเพื่อให้ปริญญานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้ที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการทำปริญญานิพนธ์นี้

สุดท้ายนี้ถึงที่คณะผู้จัดทำรำลึกและขอบเชิ่งอยู่เสมอตนนักศึกษาของบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราษฎร์ เป้าหมายและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในทุกด้าน ในการศึกษาและทำปริญญานิพนธ์ จนกระทั่งประสบผลสำเร็จ คณะผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นายอนุชิต วงศ์

สารบัญ

หน้า

ใบรับรองปริญญาบัณฑิต.....	ก
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ค
กิจกรรมประจำ.....	ง
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญรูป.....	ช

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตโครงการ.....	2
1.4 แผนการดำเนินงาน.....	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
1.6 งบประมาณ.....	4

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเมืองดัน

2.1 อินดัคชั่นมอเตอร์สามเฟส (Three phase motors).....	5
2.1.1 การจัดแบ่งประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟส.....	5
2.1.2 หลักการทำงานของอินดัคชั่นมอเตอร์สามเฟส.....	8
2.2 ความผิดพร่องของเครื่องจักรกลไฟฟ้า.....	9
2.3 เบริ่ง (Bearing)	10
2.4 การวิเคราะห์ความผิดปกติในมอเตอร์ (Motor Failure Analysis).....	11
2.4.1. ความเสียของมอเตอร์.....	12
2.5. การวินิจฉัยความผิดปกติของมอเตอร์.....	13

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 3 ออกแบบการทดลอง

3.1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง.....	16
3.2. การวิเคราะห์สัญญาณกระแสเตอร์.....	17
3.2.1. วิเคราะห์โดยการแปลงฟูเรียร์.....	18
3.2.2. วิเคราะห์โดยเวคเตอร์ปาร์ค.....	18
3.3. การวิเคราะห์สัญญาณเสียง.....	19

บทที่ 4 ผลการทดลอง

4.1 การวิเคราะห์ด้วยการแปลงสัญญาณกระแสฟูเรียร์.....	20
4.2 การวิเคราะห์ด้วยการแปลงสัญญาณกระแสเวคเตอร์ปาร์ค.....	25
4.3 การวิเคราะห์สัญญาณเสียง.....	29
4.4. ผลที่เกิดจากโหลด.....	30
4.4.1. ผลที่เกิดจากโหลดของการแปลงสัญญาณกระแสฟูเรียร์.....	34
4.4.2. ผลที่เกิดจากโหลดของการแปลงสัญญาณกระแสเวคเตอร์ปาร์ค.....	35
4.4.2. ผลที่เกิดจากโหลดของการแปลงสัญญาณเสียง.....	36

บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ

5.1. สรุปผลการทดลอง.....	39
5.2. ปัญหาที่พบขณะดำเนินโครงการ.....	40
5.3. ข้อเสนอแนะ.....	40
เอกสารอ้างอิง.....	41
ภาคผนวก.....	42
ประวัติผู้เขียน โครงการ.....	85

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แสดงแผนการดำเนินงาน.....	3
2.1 การเปรียบเทียบทekenิคการตรวจสอบความเสียหายของนอเตอร์.....	13
3.1 แสดงตำแหน่งสัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อแบร์จเกิดความเสียหายที่ร่องลิ้นค้านอก.....	18



สารบัญรูป

หัวข้อ	หน้า
2.1 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสแบบโรเตอร์กรุงกระอก.....	5
2.2 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสแบบวาวค์โรเตอร์.....	7
2.3 ลักษณะการเกิดสนานแม่เหล็กหมุน ในส่วนอยู่กันที่ ของอินดักชั่นมอเตอร์สามเฟส.....	9
2.4 เปรอร์เซ็นต์ความผิดพร่องของส่วนประกอบต่างๆ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ.....	10
2.5 แบร์จ(Bearing).....	10
2.6 ส่วนประกอบของแบร์จ (Bearing).....	11
2.7 แสดงค่าพารามิเตอร์ในการคำนวณหาคุณลักษณะของความถี่.....	14
2.8 แสดงการจำลองความเสียหายของแบร์จ (Bearing).....	15
3.1 แสดงอุปกรณ์ในการทดสอบ.....	16
3.2 การเก็บค่าสัญญาณกระแสเดตอร์.....	17
3.3 การเก็บค่าสัญญาณเสียง.....	19
4.1 แสดงสัญญาณกระแสเมื่อร่องลื่นด้านนอกของแบร์จด้านหน้าเสียหาย 1 ที่ ด้านหลังปกติ....	20
4.2 แสดงสัญญาณกระแสเมื่อร่องลื่นด้านนอกของแบร์จเสียหาย 1 ที่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง.....	21
4.3. แสดงสัญญาณกระแสเมื่อร่องลื่นด้านนอกของแบร์จด้านหน้าเสียหาย 2 ที่ ด้านหลังปกติ.....	21
4.4. แสดงสัญญาณกระแสเมื่อร่องลื่นด้านนอกของแบร์จเสียหาย 2 ที่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง.....	26
4.5. แสดงสัญญาณกระแสเมื่อร่องลื่นด้านนอกของแบร์จด้านหน้าเสียหาย 3 ที่ ด้านหลังปกติ.....	22
4.6. แสดงสัญญาณกระแสเมื่อร่องลื่นด้านนอกของแบร์จเสียหาย 3 ที่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง.....	23
4.7. แสดงสัญญาณกระแสเมื่อร่องลื่นด้านนอกของแบร์จด้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ด้านหลังปกติ.....	23
4.8. แสดงสัญญาณกระแสเมื่อร่องลื่นด้านนอกของแบร์จเสียหาย 4 ที่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง.....	24
4.9. เปรียบเทียบแบร์จปกติ กับร่องลื่นด้านนอกของแบร์จด้านหน้าเสียหาย 1 ที่ ด้านหลังปกติ....	25
4.10. เปรียบเทียบแบร์จแบร์จปกติ กับร่องลื่นด้านนอกของแบร์จเสียหาย 1 ที่ ด้านหน้าและด้านหลัง... ..	25
4.11. เปรียบเทียบแบร์จแบร์จปกติ กับร่องลื่นด้านนอกของแบร์จด้านหน้าเสียหาย 2 ที่ ด้านหลังปกติ.....	26
4.12. เปรียบเทียบแบร์จแบร์จปกติ กับร่องลื่นด้านนอกของแบร์จเสียหาย 2 ที่ ด้านหน้าและด้านหลัง... ..	26
4.13. เปรียบเทียบแบร์จแบร์จปกติ กับร่องลื่นด้านนอกของแบร์จด้านหน้าเสียหาย 3 ที่ ด้านหลังปกติ.....	27
4.14. เปรียบเทียบแบร์จแบร์จปกติ กับร่องลื่นด้านนอกของแบร์จเสียหาย 3 ที่ ด้านหน้าและด้านหลัง... ..	27
4.15. เปรียบเทียบแบร์จแบร์จปกติ กับร่องลื่นด้านนอกของแบร์จด้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ด้านหลังปกติ.....	28

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.16 เปรียบเทียบแบบร่องปกติ กับร่องลื่นค้านนอกแบบร่องเสียหาย 4 ที่ หั้งค้านหน้าและค้านหลัง.....	28
4.17 แสดงสัญญาณเดียงเมื่อแบบร่องปกติ.....	29
4.18 แสดงสัญญาณเดียงเมื่อร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องค้านหน้าเสียหาย 1 ที่ ค้านหลัง.....	29
4.19 แสดงสัญญาณเดียงเมื่อร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องเสียหาย 1 ที่ หั้งค้านหน้าและค้านหลัง....	30
4.20 แสดงสัญญาณเดียงเมื่อร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องค้านหน้าเสียหาย 2 ที่ ค้านหลังปกติ.....	30
4.21 แสดงสัญญาณเดียงเมื่อร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องค้านหน้าเสียหาย 2 ที่ หั้งค้านหน้าและค้านหลัง....	31
4.22 แสดงสัญญาณเดียงเมื่อร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องค้านหน้าเสียหาย 3 ที่ ค้านหลังปกติ.....	31
4.23 แสดงสัญญาณเดียงเมื่อร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องค้านหน้าและค้านหลัง.....	32
4.24 แสดงสัญญาณเดียงเมื่อร่องลื่นค้านนอกแบบร่องค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ.....	32
4.25 แสดงสัญญาณเดียงเมื่อร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหน้าและค้านหลัง.....	33
4.26 ร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ.....	34
4.27 ร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ.....	35
4.28 ร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ โหลด 0%.....	36
4.29 ร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ โหลด 25%.....	36
4.30 ร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ โหลด 50%.....	37
4.31 ร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ โหลด 75%.....	37
4.32 ร่องลื่นค้านนอกของแบบร่องค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ โหลด 100%.....	38

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

เครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆ ไปจะมีมอเตอร์หนึ่งชิ้นเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องจักรกล ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์หนึ่งชิ้นนิคที่มีโครงสร้างกระบอก (squirrel cage rotor) เพราะมีความแข็งแรง ทนทาน ราคาถูก ประสิทธิภาพสูง แต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งมอเตอร์ย่อมเกิดความเสียหายได้เนื่องจากสาเหตุหลากหลาย หากเราทราบถึงความผิดปกติของมอเตอร์ตั้งแต่ระยะแรก จะสามารถลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้มาก

การเกิดความเสียหายของมอเตอร์หนึ่งชิ้นโดยส่วนใหญ่นั้นจะเริ่มจากความเสียหายที่เบริง (Bearing) ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน และเกิดความเสียหายที่ส่วนอื่นตามมา โครงการนี้จึงสนใจตรวจสอบความเสียหายของแบบเบริง เพื่อมิให้ความเสียหายลุกกลางไปในส่วนอื่นๆ ของมอเตอร์

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแบบเบริง สามารถตรวจสอบได้หลายวิธี โดยปกติแล้วนิยมใช้การตรวจสอบโดยการวัดการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ แต่เนื่องจากเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนมีราคาแพง จึงไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้กับมอเตอร์ขนาดกลางและขนาดเล็ก โครงการนี้จึงนำเสนอวิธีการตรวจสอบความผิดพลาดของแบบเบริง ด้วยวิธีการวิเคราะห์สัญญาณกระแสของมอเตอร์ และการวิเคราะห์สัญญาณเสียง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อศึกษาคุณลักษณะสัญญาณกระแสของมอเตอร์เมื่อเบริง เกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ โดยวิธีการแปลงฟูเรียร์
- เพื่อศึกษาคุณลักษณะสัญญาณกระแสของมอเตอร์เมื่อเบริง เกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ โดยวิธีเวคเตอร์ปาร์ค
- เพื่อศึกษาคุณลักษณะสัญญาณเสียงของมอเตอร์เมื่อเบริง เกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ
- เพื่อเปรียบเทียบการตรวจสอบความผิดปกติของแบบเบริง ที่สภาวะโหลด 0% 25% 50% 75% และ 100%

1.3 ขอบเขตโครงการ

- วิเคราะห์การตรวจสอบความผิดพร่องของแบบร่าง โดยวิธีการวิเคราะห์การแปลงสัญญาณ
กระแสฟูเรียร์ การแปลงสัญญาณกระแสเวคเตอร์ปัրค์ และวิธีการวิเคราะห์สัญญาณเสียง



1.4 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แสดงแผนการดำเนินงาน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.1 สามารถตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแบบริ่ง ของมอเตอร์ได้
- 1.2 สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับมอเตอร์ในอนาคตได้
- 1.3 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้

1.6 งบประมาณ

1. ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	500 บาท
2. ค่าจัดทำรายงาน	500 บาท
รวม	1,000 บาท

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวเฉลี่ยทุกรายการ



บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

2.1 อินดัคเตอร์สามเฟส (Three phase motors)


มอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่นิยมใช้มาก โดยเฉพาะกำลังแรงม้าสูงๆ มีคุณสมบัติพิเศษที่ให้ความเร็วคงที่ และมีการอุดหนาแน่น ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น มีแรงบิดเริ่มต้น(Starting torque) สูง มีกระแสเริ่มต้นหมุน (Starting current) ต่ำ ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้า และความถี่ทุกๆ มาตรฐานหรือใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้สองระดับเป็นต้น

2.1.1 การจัดแบ่งประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟส

การจัดแบ่งประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟส ตามความแตกต่างของ ส่วนหมุน (Rotor) แบ่งเป็นหลายแบบ แต่ในที่นี้จะศึกษา 2 แบบดังนี้

2.1.1.1 โรเตอร์แบบกรงกระอก (Squirrel cage rotor)

โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสแบบโรเตอร์กรง กระออก มีส่วนประกอบตามรูปที่ 2.1

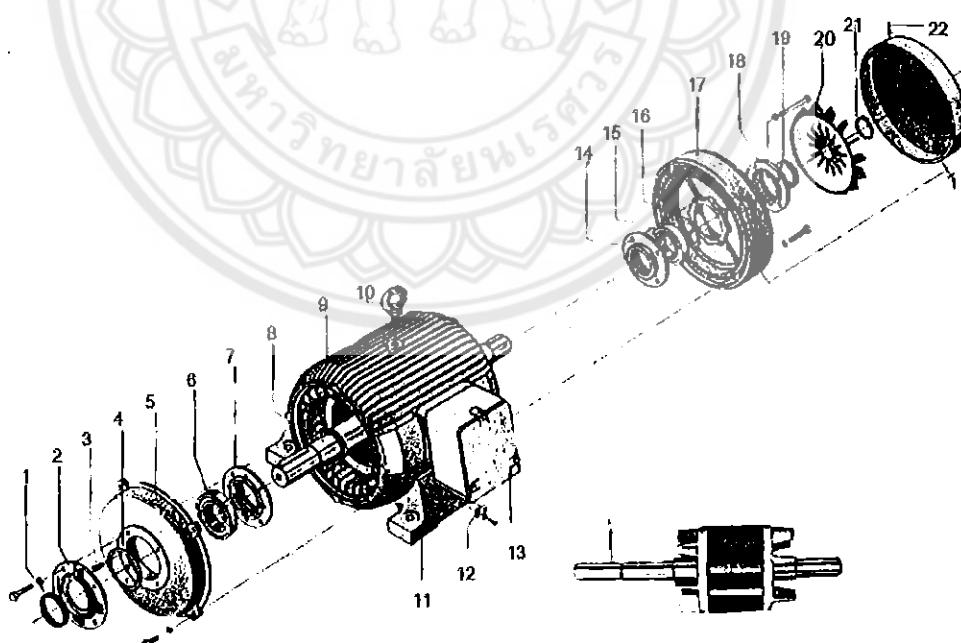

รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสแบบโรเตอร์กรงกระออก [1]


- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. แหวนค้านเพลาขับ | 12. ถูกห่อลงดิน |
| 2. ฝาครอบแบร์ริงค้านนอก | 13. กล่องต่อสาย |
| 3. สปริงกค | 14. ฝาครอบแบร์ริงค้านในค้านผัดลม |
| 4. แหวนกดแบร์ริง | 15. แบร์ริงค้านผัดลม |
| 5. ฝาครอบ(ค้านเพลางาน) | 16. แหวนสปริงสำหรับแบร์ริง |
| 6. แบร์ริงเพลางาน | 17. ฝาครอบค้านผัดลม |
| 7. ฝาครอบแบร์ริงค้านในค้านเพลางาน | 18. ฝาครอบแบร์ริงค้านนอก |
| 8. เพลาที่ยึดติดกับโรเตอร์ | 19. แหวนค้านผัดลม |
| 9. โครงพร็อกตัวสเตเตอร์และชุดลวด | 20. ใบผัดลม |
| 10. หม้อวิ่ง | 21. แหวนสปริงสำหรับผัดลม |
| 11. ฐานรับ | 22. ฝาครอบผัดลม |

จากรูปที่ 2.1 ส่วนอยู่กับที่ (Stator) ทำจากเหล็กแผ่นบางที่อัดกัน (Laminated sheet steel) โดย ปกติแผ่นเหล็กมีความหนา 0.35 – 0.5 มม. และแผ่นเหล็กแต่ละแผ่นจะหànด้วยน้ำยาหànนิช หรือออกไกค์ บนแกนนี้จะมีชุดลวด 3 ชุด พันวงอยู่ในร่องรอบแกนจัดวางตำแหน่งต่างกัน 120 องศา ทางไฟฟ้าแล้ว ต่อปลายสายออกแบบมา 6 ปลายค่วยกัน เพื่อเลือกต่อใช้งานเป็นแบบสตาร์ (Star) หรือเดลต้า (Delta)

ส่วนหมุน(Rotor) เป็นแบบชุดลวดที่อยู่บนส่วนหมุนแต่เดิมเป็นแท่งทองแดง เส้นโต และปลายทั้งสองซิ่อมติดกันด้วยวงแหวนทองแดง ในปัจจุบันนิยมใช้อลูมิเนียมแทนทองแดง มอเตอร์แบบนี้เรียกว่า สควีร์เกจฉนวนคั๊กชั่น莫เตอร์ (Squirrel cage motor)

2.1.1.2 โรเตอร์แบบวาวด์ (Wound rotor)

โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสแบบวาวด์โรเตอร์ มีส่วนประกอบตามรูปที่ 2.2

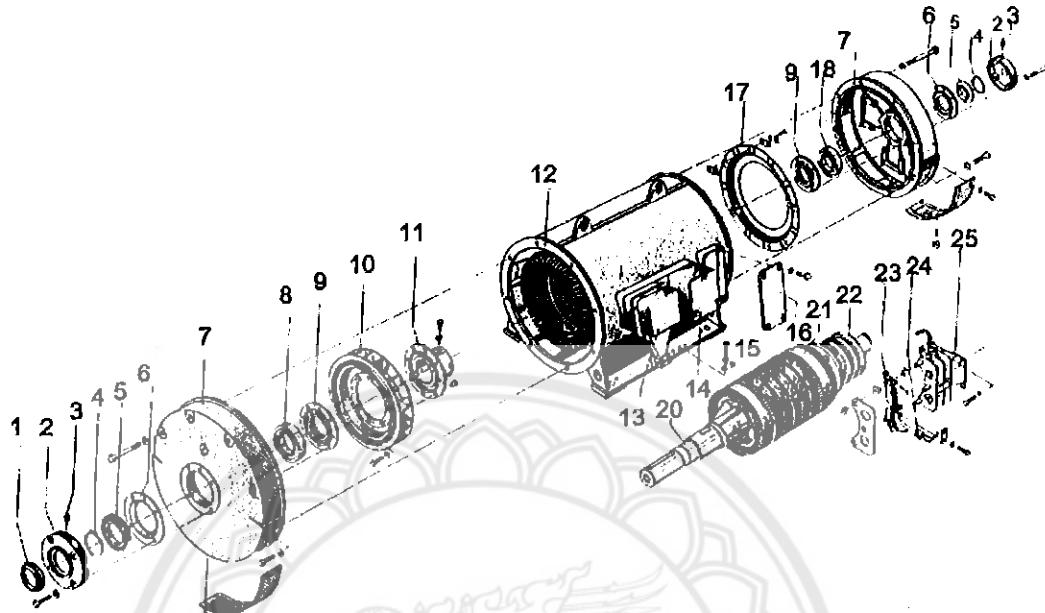

รูปที่ 2.2 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสแบบวาวด์โรเตอร์ [1]

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. แหวนก้านเพลาขับ | 14. กล่องต่อสายสำหรับโรเตอร์ |
| 2. ฝาครอบแม่ริงด้านนอก | 15. จุดต่อสายคิบิน |
| 3. ที่ยึดจารบี | 16. ฝาปิด(สำหรับซื้อมบำรุง) |
| 4. แหวนสปริง | 17. แผ่นกัน |
| 5. แบนปรับคุณข | 18. แมริง |
| 6. แหวนกัน | 19. ตาป่ายป้องกัน |
| 7. ฝาครอบด้านหลัง | 20. เพลา |
| 8. แมริงกันเพลา | 21. ตัวโรเตอร์พร้อมขดลวด |
| 9. ฝาครอบแม่ริงกันเพลา | 22. สปริง |
| 10. ใบพัดลม | 23. ช่องแปลงถ่าน |
| 11. ที่ยึดใบพัดลม | 24. แบตเตอรี่ |

12. โครงสร้างตัวสเตเตอร์และคลวต

25. ที่ชีดแปรรูป


13. กล่องต่อสายสำหรับสเตเตอร์

จากรูปที่ 2.2 ส่วนอยู่กับที่ (Stator) จะเห็นอยู่กับแบบโรเตอร์กรุงกระอก

ส่วนหมุน(Rotor) เป็นแบบขดลวดที่อยู่บนส่วนหมุนจะคล้ายกับขดลวดที่พันอยู่บนส่วนอยู่กับที่ คือเป็นขดลวด 3 ชุด วางตัวแน่น ต่างกัน 120 องศาทางไฟฟ้า และต่อวงจรเป็นแบบสตาร์ และปลายสายนำไปต่อ กับวงแหวนลีน 3 วง วงแหวนนี้จะต่อเข้ากับความต้านทานภายนอกเพื่อ ต้องการปรับค่าความต้านทานของส่วนหมุนในขณะเริ่มต้นหมุน จากลักษณะของส่วนหมุนนี้ จึง เรียกมอเตอร์แบบนี้ว่า วาล์โตรเตอร์อินดักชั่นมอเตอร์ (Wound rotor induction motor) หรือ สลิปริงมอเตอร์ (Slip ring motor)

2.1.2 หลักการทำงานของอินดักชั่นมอเตอร์สามเฟส

มอเตอร์แบบนี้ทำงานโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวไฟฟ้าและแม่เหล็ก โดยเมื่อจ่าย แรงดันไฟฟ้าเข้าส่วนอยู่กับที่ (Stator) ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุนที่ส่วนหมุนด้วยความเร็วซึ่ง โคนัส (Synchronous speed) สนามแม่เหล็กนี้จะไปตัดกับตัวนำบนตัวส่วนหมุน(Rotor) เกิด แรงคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นที่ตัวนำ โดยทิศทางของกระแสไฟฟ้าจะเป็นไปตามกฎของเลนซ์ คือ จะพยายามสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาต้านกับสนามแม่เหล็ก เป็นผลให้เกิดแรงบิด(Torque) ทำให้ส่วน หมุน เกิดการหมุนไปได้ โดยทิศทางการหมุนไปในทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กหมุนที่เกิดบน ส่วนอยู่กับที่ และจะพยายามหมุนให้ได้ความเร็วทันกับสนามแม่เหล็กหมุนนี้

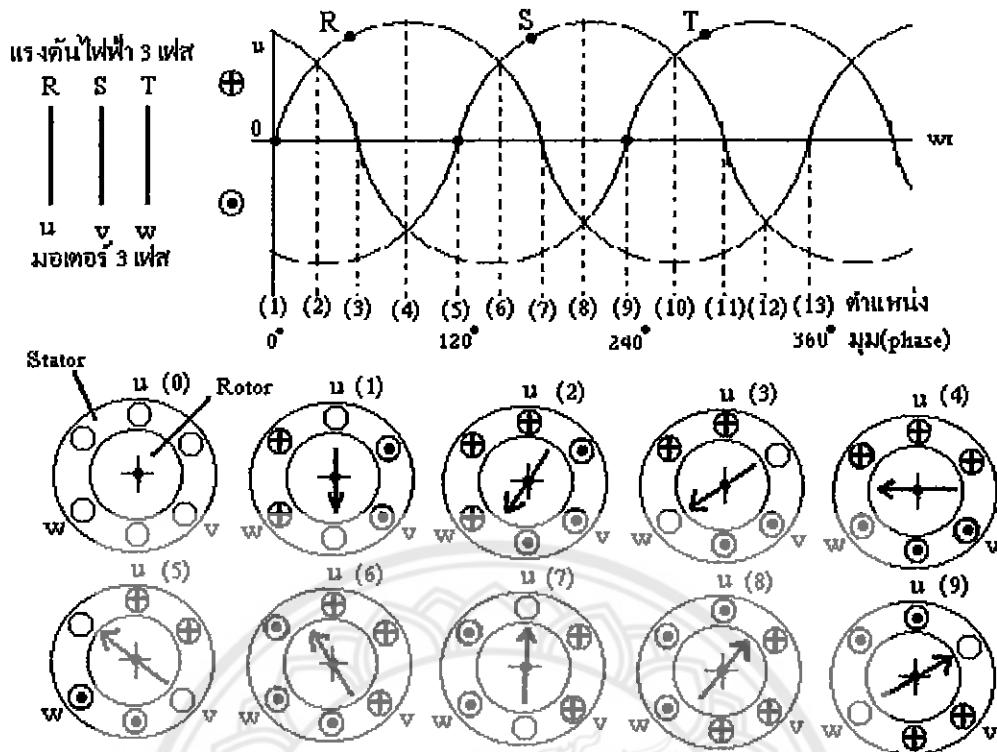


รูปที่ 2.3 ลักษณะการเกิดสนามแม่เหล็กหมุน ในส่วนอยู่กับที่ ของอินดักชั่นอเตอร์สามเฟส [1]

จากรูปที่ 2.3 เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส ให้กับนอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส โดยต่อเฟส R ให้กับขั้วนเฟส S ให้กับขั้วนเฟส T ให้กับขั้วน w เมื่อพิจารณาทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวดต่าง ๆ และสนามแม่เหล็กรวมที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้า-กระแสไฟฟ้าในขดลวด จะเห็นว่า สนามแม่เหล็กรวมจะค่อย ๆ หมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา


2.2 ความผิดพร่องของเครื่องจักรกลไฟฟ้า

ความผิดพร่องของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ความผิดพร่องภายใน และความความผิดพร่องภายนอก สำหรับนอเตอร์เน้นขานี้ความผิดพร่องภายในตัวนอเตอร์ได้แก่ short-turn หรือ short-coil ในขดลวดสเตเตอร์ ขาดครั้งเดียว (earth fault) ขาดครบทาบไปบางเฟส(open circuit) และความไม่สมมาตรของแกนโรเตอร์ (unbalance rotor core) ส่วนความผิดพร่องภายนอกตัวนอเตอร์ได้แก่ โหลดทางกลเกิน (mechanical overload) แรงดันเปลี่ยนแปลง (supply voltage changes) หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความถี่ (frequency changes) ความผิดพร่องของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ความเสียหายได้ดังรูปที่ 2.4

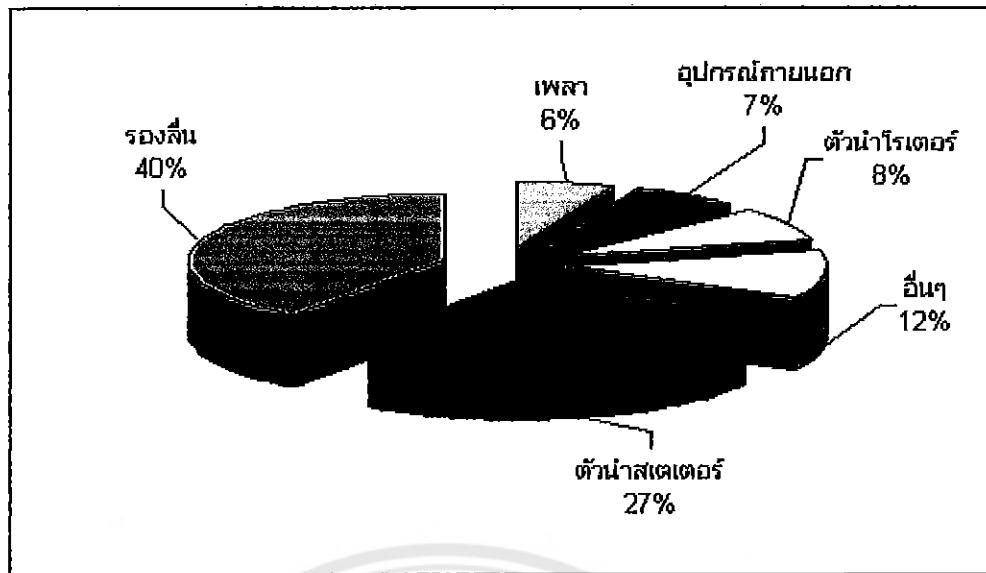


รูปที่ 2.4 เปอร์เซ็นต์ความผิดพร่องของส่วนประกอบต่างๆ ในมอเตอร์เห็นี่ขานำ [2]

2.3 แบริ่ง (Bearing)

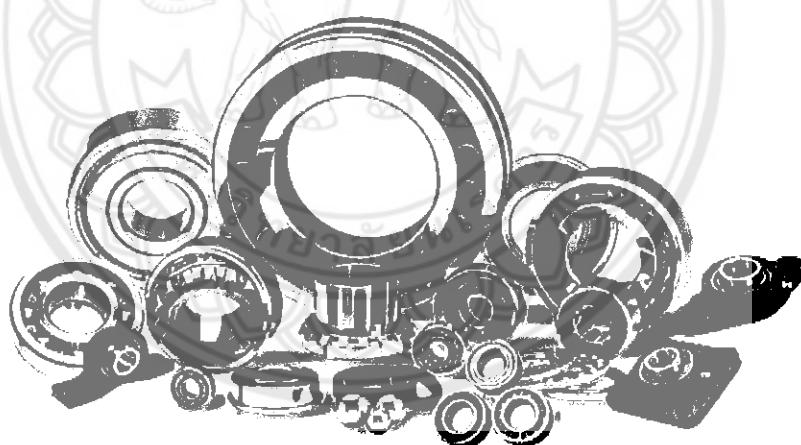

รูปที่ 2.5 แบริ่ง(Bearing) [3]

แบริ่ง เป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องจักรที่ต้องการ การหล่ออลิ่น และแทนจะกล่าวได้ว่า เครื่องจักรเกือบทุกเครื่องจะต้องมีแบริ่งคือสิ่งที่ช่วยรองรับหรือช่วยยืดชี้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร ที่มีการหมุน ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง แบริ่ง มีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับการออกแบบ และใช้งาน เช่น บลล์แบริ่ง โรลเลอร์แบริ่ง บลล์ทรัฟต์แบริ่ง โรลเลอร์ทรัฟต์แบริ่ง และเทปเปอร์โรลเลอร์ทรัฟต์แบริ่ง

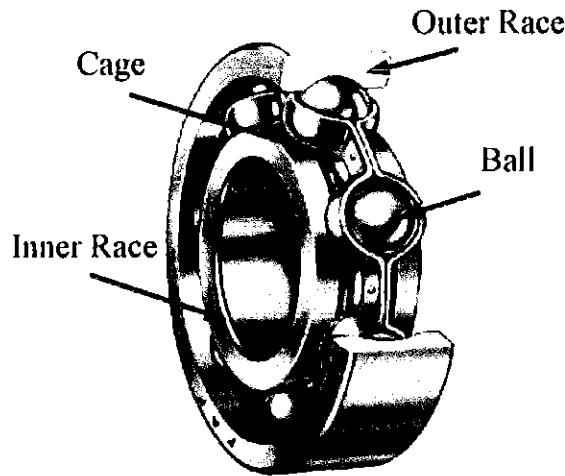

รูปที่ 2.6 ส่วนประกอบของเบริ่ง [4]

เบริ่งลูกปืน (Rolling Bearing) การเคลื่อนไหวของเบริ่งกาน จะเกิดในลักษณะเดือนสัมผัส (Sliding) ของผิวสัมผัสทั้งสอง ซึ่งจะทำให้เกิดแรงเสียดทานขึ้น แรงเสียดทาน นี้สามารถลดลงได้โดยการเปลี่ยนการเคลื่อนไหวแบบเดือนสัมผัส (Rolling) โดยการติดตั้งวงแหวนซึ่งประกอบด้วยลูกปืน ที่ทำด้วยโลหะแข็ง อาจจะมีลักษณะกลมเหมือนลูกบอลด์ หรือเป็นแบบลูกกลิ้ง เคลื่อนที่อยู่ระหว่างวงแหวนชั้นในและชั้นนอก

เบริ่งลูกปืนส่วนใหญ่จะใช้ สารบี เป็นตัวหล่อลื่น สารบีซึ่งทำหน้าที่เป็นชีลป้องกันไม่ให้ความชื้นหรือสกปรกต่างๆ เข้าไปทำความเสียหายแก่ลูกปืน การเลือกชนิดของ สารบี จึงอยู่กับความเรื่องแรงกด และอุณหภูมิของเบริ่ง ในขณะใช้งาน โดยทั่วไปนักใช้ สารบี เอนกประสงค์ ที่ทำด้วยสแตนเลสเทียมในงานบางประเภทอาจมีความต้องการ สารบี ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำคือ ไม่เหตุผลและไม่ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันในขณะที่ใช้งานภายใต้อุณหภูมิต่ำ

2.4 การวิเคราะห์ความผิดปกติในมอเตอร์ (Motor Failure Analysis)

2.4.1. ความเสียหายของมอเตอร์ ความเสียหายของอินดักชันมอเตอร์ประกอบด้วย ความเสียหายทางกล และความเสียหายของชนวน

2.4.1.1. ความเสียหายของชนวน (Insulation system failure) กิตเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ ของความเสียหายทั้งหมด เนื่องจากสาเหตุดังนี้

1. ความชื้น (Moisture)
2. อุณหภูมิสูง (Over-temperature)
3. ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร (System surge)
4. การลัดวงจร (Faulty earth)

2.4.1.2. ความเสียหายทางกล (Mechanical failures) เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นบ่อย สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

1. ความผิดปกติของสเตเตอร์ผลเกิดจากการเบี่องร่องของคลาดสเตเตอร์
2. ตัวนำโรเตอร์แตกหรือห่วงเหวน โรเตอร์แตก
3. บริเวณซ่องว่างอากาศไม่สม่ำเสมอ
4. เพลาโก้งงอ (ความผิดปกติจากการเคลื่อนที่)
5. การเมืองศูนย์
6. ความเสียหายของแบริ่ง

2.4.1.3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความผิดปกติของมอเตอร์ดังนี้

1. ความไม่สมดุลของแรงดันบริเวณซ่องว่างอากาศ และกระแส
2. เพิ่มการสั่นสะเทือนของข้อร์ก และผลของค่าเฉลี่ยหอร์กลดลง
3. มอเตอร์มีความสูญเสียเพิ่มขึ้น, ความร้อนสูงขึ้น และประสิทธิภาพลดลง
4. ษาร์โนนิกของกระแสเพิ่มขึ้น
5. เกิดการร้าวไหลของฟลักแม่เหล็ก

2.5. การวินิจฉัยความผิดปกติของมอเตอร์

1. การเฝ้าสังเกตการณ์สั่นสะเทือน (Vibration monitoring)
2. การวิเคราะห์สัญญาณกระแสสเตเตอร์ (MCSA)
3. การเฝ้าสังเกตสถานะแม่เหล็ก (Electromagnetic field monitoring)
4. การวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical analysis)
5. การวัดอุณหภูมิ (Temperature measurement)
6. การวัดอินฟราเรด (Infrared measurement)
7. การวัดริชาร์คบานส์วน (Partial discharge measurement)

จากตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบtechnicการตรวจสอบความเสียหายของมอเตอร์พบว่า แต่ละเทคนิคการตรวจสอบจะมีความสามารถในการตรวจสอบความผิดปกติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับต้องการตรวจสอบความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นประเภทใด ซึ่งโครงงานนี้พิจารณา เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแบบริง เป็นหลัก โดยการวิเคราะห์จากสัญญาณกระแสสเตเตอร์ และเพิ่มการศึกษาสัญญาณเสียงเมื่อเบรริง เกิดการเสียหายอีกด้วย

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบtechnicการตรวจสอบความเสียหายของมอเตอร์

ความผิดปกติ				
วิธีการ	มานวณ	ขาด漉ดสเตเตอร์	หัวนำไนโตรร์	เบรริง
การสั่นสะเทือน			✓	✓
กระแสสเตเตอร์		✓	✓	✓
แม่เหล็ก		✓	✓	
ก๊าซ	✓	✓	✓	
ริชาร์คบานส์วน	✓			

2.5.2 สเปคตรั้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากแบร์ริ่งเสียหาย (Bearing Faults)

คุณลักษณะของความถี่ที่เกิดขึ้นตามชนิดความเสียหายของแบร์ริ่ง(Bearing) แสดงดังสมการ (1)-(4)


$$\text{ความเสียหายที่เกิดจากทางด้านนอกของร่องลื่น} \quad f_0 = \frac{N_b}{2} f_r (1 - \frac{D_b}{D_c} \cos\beta) \quad (1)$$

$$\text{ความเสียหายที่เกิดจากด้านในของร่องลื่น} \quad f_i = \frac{N_b}{2} f_r (1 + \frac{D_b}{D_c} \cos\beta) \quad (2)$$


$$\text{ความเสียหายเนื่องจากลูกปืน} \quad f_b = \frac{D_c}{D_b} f_r (1 - \frac{D_b^2}{D_c^2} \cos^2\beta) \quad (3)$$

$$\text{ความเสียหายเนื่องจากตัวลูกปืนหลุด} \quad f_c = \frac{1}{2} f_r (1 - \frac{D_b}{D_c} \cos\beta) \quad (4)$$

จากรูปที่ 2.7 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณหาค่าคุณลักษณะของความถี่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเสียหาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากทางด้านนอกของร่องลื่น (Outer raceway), ความเสียหายที่เกิดจากด้านในของร่องลื่น (Inner raceway) และความเสียหานีองจากลูกปืน (Ball) ดังแสดงในรูปที่ 2.8

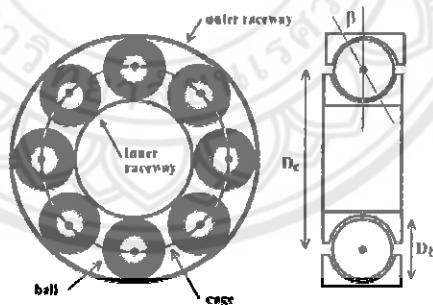

รูป 2.7 แสดงค่าพารามิเตอร์ในการคำนวณคุณลักษณะของความถี่ [5]

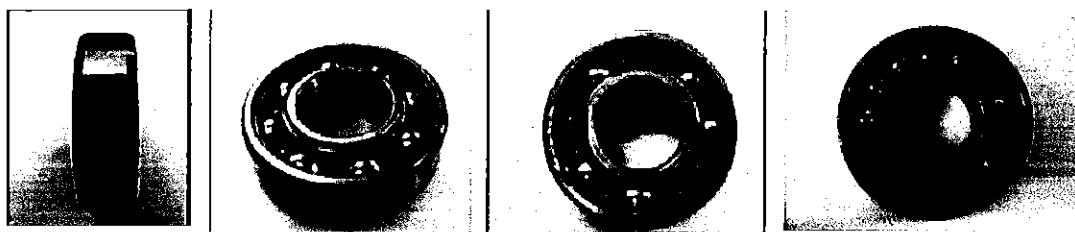

(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 2.8 แสดงการชำรุดของความเสียหายของเบริง (a) ความเสียหายที่เกิดจากทางด้านนอกของร่องลิ่น (Outer raceway) (b) ความเสียหายที่เกิดจากด้านในของร่องลิ่น (Inner raceway) (c) ความเสียหายเนื่องจากลูกปืน (Ball) (d) ความเสียหายเนื่องจากตัวล็อกลูกปืนหลุด [6]

เมื่อเบริง เสียหาย (Bearing Faults) จะส่งผลให้เกิดความถี่ยาร์โนนิกที่กระแทกเตอร์ ดังสมการ (5)

$$f_{br} = f_s \pm kf_c \quad (5)$$


ที่ง f_{br} คือ ความถี่ยาร์โนนิกที่กระแทกเตอร์ เนื่องจากเบริงเสียหาย, f_s คือ ความถี่ของแหล่งจ่าย, f_c คือ คุณลักษณะของความถี่ที่เกิดขึ้นตามชนิดความเสียหายของเบริง และ $k = 1, 2, 3, \dots$ จากความถี่ที่ปรากฏในกระแทกเตอร์เมื่อเบริงเสียหาย สามารถที่จะตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดความเสียหายที่รุนแรง

บทที่ 3

อุปกรณ์ในการทดลอง

ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการดำเนินงานศึกษาความผิดปกติของแมร์ริง ในอินดักชั่นมอเตอร์ ด้วยการวิเคราะห์สัญญาณกระแสเตกอร์ และสัญญาณเสียง

3.1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

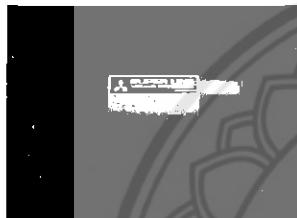

1 อินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟส
220 V 0.4 kW 4 pole 1410r/min




2 CT และตัวต้านทาน
0.1 โอมห์ 3 ชุด




3 มัลติมิเตอร์ (Multimeter)



4 เครื่องเก็บค่าสัญญาณกระแส

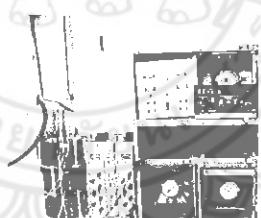


5 แหล่งจ่ายไฟฟ้าและชุดปรับ

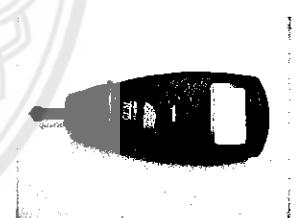


6 เครื่องวัดความเร็วอน


โนลดของมอเตอร์

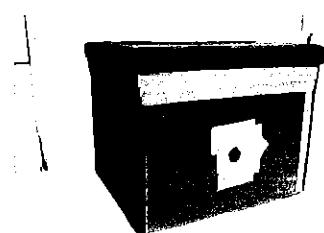

7 กล่องเก็บเสียง

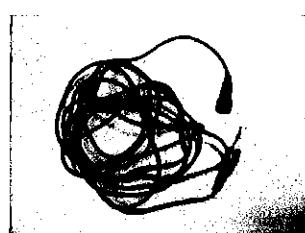


9 ไมโครโฟน Microphone

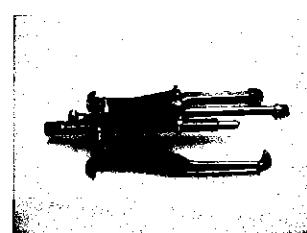

10. เครื่องมือคอมเมร์ริง

รูปที่ 3.1 แสดงอุปกรณ์ในการทดลอง

3.2. การวิเคราะห์สัญญาณกระแสสเตเตอร์

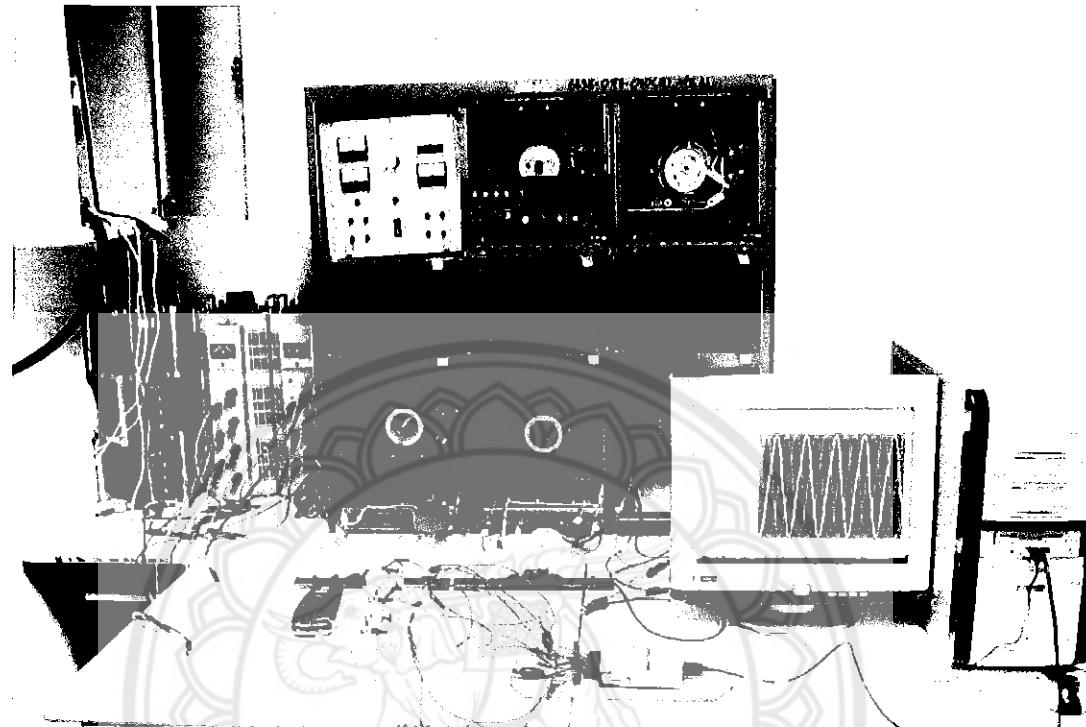

รูปที่ 3.2 การเก็บค่าสัญญาณกระแสสเตเตอร์

การเก็บค่าสัญญาณกระแส เก็บค่าโดยใช้ CT ลดขนาดของกระแสลงมาเพื่อให้เครื่องเก็บสัญญาณสามารถเก็บสัญญาณกระแสได้ ดังรูปที่ 3.2

3.2.1. วิเคราะห์โดยการแปลงฟูเรียร์ เมื่อได้ข้อมูลจากการทดลองมาแล้ว จะทำการแปลงข้อมูลจากโคลเมนเวลา มาเป็นโคลเมนความถี่ โดยใช้โปรแกรมแมทແลป

เมื่อได้ข้อมูลสัญญาณกระแส เป็นโคลเมนความถี่แล้ว เราสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของแบร์จของมอเตอร์ โดยใช้สมการที่ (1) หาตำแหน่งสัญญาณที่เกิดจากความเสียหายของแบร์จ ได้ดังตารางที่ 3.1 – ตารางที่ 3.3

โดยที่ แบร์จค้านหน้ามีขนาด $D_b = 0.60\text{cm}$, $D_c = 2.53\text{cm}$, $N_b = 8$

โดยที่ แบร์จค้านหลังมีขนาด $D_b = 0.56\text{cm}$, $D_c = 2.23\text{cm}$, $N_b = 7$


ตารางที่ 3.1 แสดงตำแหน่งสัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อแบร์จเกิดความเสียหายที่ร่องลิ่นค้านอกขณะมอเตอร์ขับโหลด 100%

	แบร์จค้านหน้า		แบร์จค้านหลัง	
k=1	12.74407	75.48814	11.59529	73.19058
k=2	112.7441	138.2322	111.5953	134.7859
k=3	175.4881	200.9763	173.1906	196.3812
k=4	238.2322	263.7204	234.7859	257.9765
k=5	300.9763	326.4644	296.3812	319.5717
k=6	363.7204	389.2085	357.9765	381.167
k=7	426.4644	489.2085	419.5717	481.167

3.2.2. วิเคราะห์โดยเวลาต่อร์ปาร์ค เมื่อได้ข้อมูลจากการทดลองมาแล้ว จะทำการแปลงข้อมูลจากโคลเมนเวลา มาเป็นเวลาต่อร์ปาร์ค โดยใช้โปรแกรมแมทແลป

เมื่อได้ข้อมูลสัญญาณกระแส เป็นปาร์คเวลาต่อร์แล้ว ก็นำผลที่ได้นามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแต่ละกรอบ

3.3. การวิเคราะห์สัญญาณเสียง

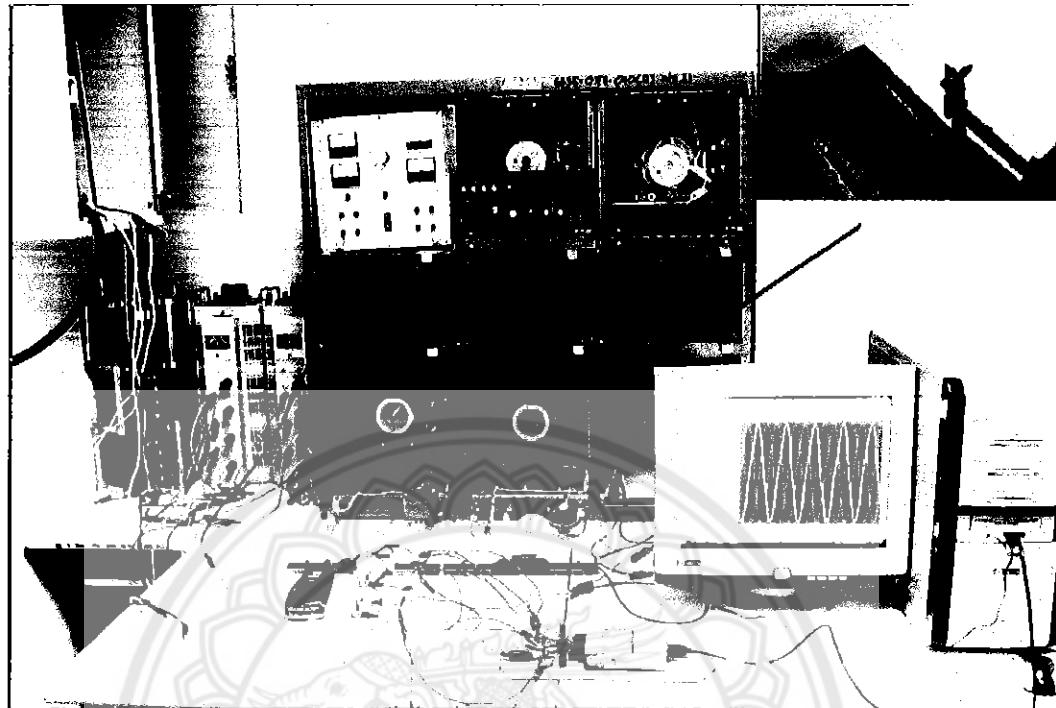


รูปที่ 3.3 การเก็บค่าสัญญาณเสียง

การเก็บสัญญาณเสียงจากรูปที่ 3.3 แสดงการเก็บเสียงโดยใช้ไมโครโฟนต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ และแบล็คคัมเป็นสัญญาณความถี่โดยใช้โปรแกรมแลปวิว เนื่องจากโครงงานนี้ ต้องการวิเคราะห์สัญญาณของเสียงในโคล เมนความถี่เมื่อแบร์จ เกิดการเสียหายในกรณีต่างๆ จึงจำเป็นต้องใช้กล้องเก็บเสียงเพื่อป้องกันสัญญาณเสียงจากภายนอกการบกวน โดยกล้องเก็บเสียงนี้ ใช้แคมป์เป็นวัสดุในการเก็บเสียง

บทที่ 4


ผลการทดลอง

4.1 การตรวจสอบความผิดพร่องของแบริ่ง โดยวิธีการวิเคราะห์ด้วยการแปลงสัญญาณกระแสฟูเรียร์

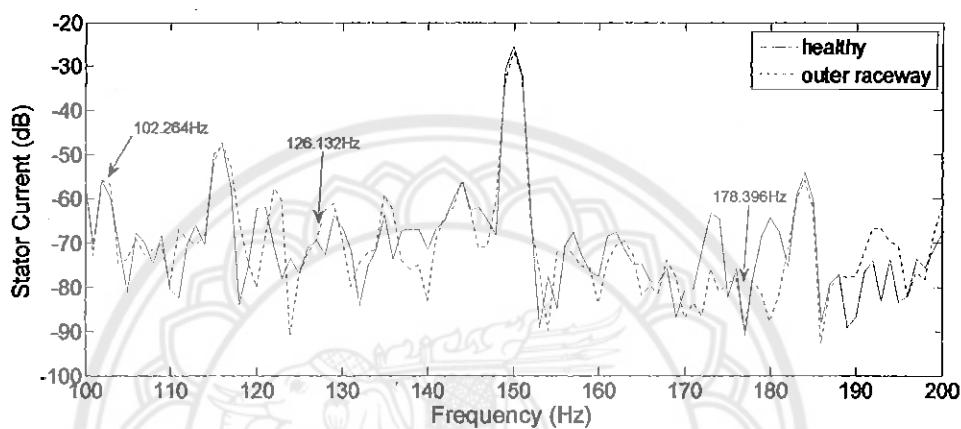


รูปที่ 4.1 แสดงสัญญาณกระแสเมื่อร่องลื่นค้านนอกของแบริ่งค้านหน้าเสียหาย 1 ที่ ค้านหลังปกติ

จากตารางที่ 3.1 สัญญาณกระแสเตอเร็อกองมอเตอร์ที่ร่องลื่นค้านนอกของแบริ่งค้านหน้าเสียหาย 1 ที่ ค้านหลังปกติ ควรเกิดขึ้นที่ความถี่ 102.26Hz 126.132Hz และ 178.396Hz จาก รูปที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าในการทดลองจริง สัญญาณกระแสเตอเร็อกองมอเตอร์ที่ร่องลื่นค้านนอกของแบริ่งค้านหน้าเสียหาย 1 ที่ ค้านหลังปกติ เกิดขึ้นตำแหน่งที่ความถี่ 102.264Hz และ 126.132Hz

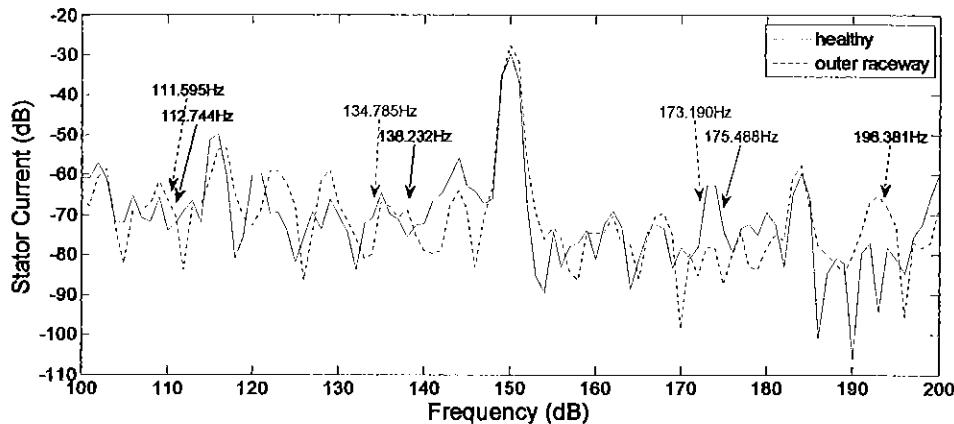


รูปที่ 4.2 แสดงสัญญาณกระแสเรื่องลื่นค้านนอกของเบริ่งเสียหาย 1 ที่ ทึ้งค้านหน้าและค้านหลัง

จากตารางที่ 3.1 สัญญาณกระแสเตอร์ของมอเตอร์ที่ร่องลื่นค้านนอกของเบริ่งเสียหาย 1 ที่ ทึ้งค้านหน้าและค้านหลัง โดยแบ่งเป็น ความถี่ที่เกิดขึ้นจากเบริ่งค้านหน้าผิดปกติที่ความถี่ 112.744Hz 138.232Hz และ 175.488Hz ความถี่ที่เกิดขึ้นจากเบริ่งค้านหลังผิดปกติที่ความถี่ 111.595Hz 134.785Hz 173.190Hz และ 196.381Hz จากรูปที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าในการทดลองจริง สัญญาณกระแสเตอร์ของมอเตอร์ที่ร่องลื่นค้านนอกของเบริ่งค้านหน้าเสียหาย 1 ที่ ทึ้งค้านหน้า และค้านหลัง เกิดขึ้นตำแหน่งที่ความถี่ 111.595Hz 112.744Hz 138.232Hz 196.381Hz

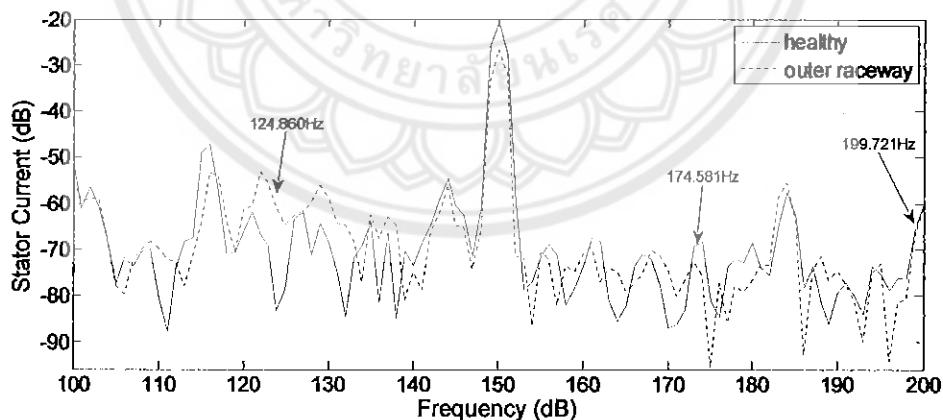


รูปที่ 4.3. แสดงสัญญาณกระแสเรื่องลื่นค้านนอกของเบริ่งค้านหน้าเสียหาย 2 ที่ ค้านหลังปกติ

จากตารางที่ 3.1 สัญญาณกระแสเตอร์ของมอเตอร์ที่ร่องลื่นค้านนอกของเบริ่งค้านหน้าเสียหาย 2 ที่ ค้านหลังปกติ ความเกิดขึ้นที่ความถี่ 124.860Hz 174.581Hz และ 199.721Hz จากรูปที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าในการทดลองจริง สัญญาณกระแสเตอร์ของมอเตอร์ที่ร่องลื่นค้านนอกของเบริ่งค้านหน้าเสียหาย 2 ที่ ค้านหลังปกติ เกิดขึ้นเพียงตำแหน่งที่ความถี่ 124.860Hz

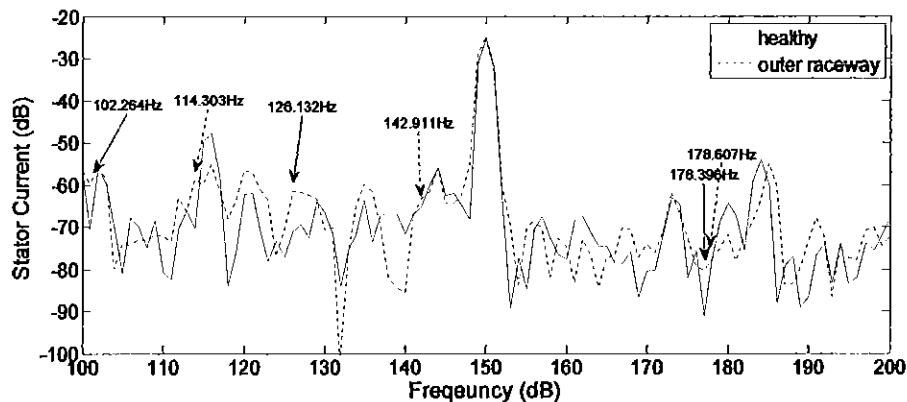


รูปที่ 4.4. แสดงสัญญาณกระแสเรื่องลื่นด้านนอกของเบร์จเสียหาย 2 ที่ ห้องด้านหน้าและด้านหลัง

จากตารางที่ 3.1 สัญญาณกระแสเตอเร็อกล่องมอเตอร์ที่ร่องลื่นด้านนอกของเบร์จเสียหาย 2 ที่ ห้องด้านหน้าและด้านหลัง โดยแบ่งเป็น ความถี่ที่เกิดขึ้นจากเบร์จด้านหน้าผิดปกติที่ความถี่ 102.264Hz 126.132Hz และ 178.396Hz ความถี่ที่เกิดขึ้นจากเบร์จด้านหลังผิดปกติที่ความถี่ 114.303Hz 142.911Hz และ 178.607Hz จากรูปที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าในการทดลองจริง สัญญาณกระแสเตอเร็อกล่องมอเตอร์ที่ร่องลื่นด้านนอกของเบร์จเสียหาย 2 ที่ ห้องด้านหน้าและด้านหลัง เกิดขึ้นทุกตำแหน่งจากการคำนวณ

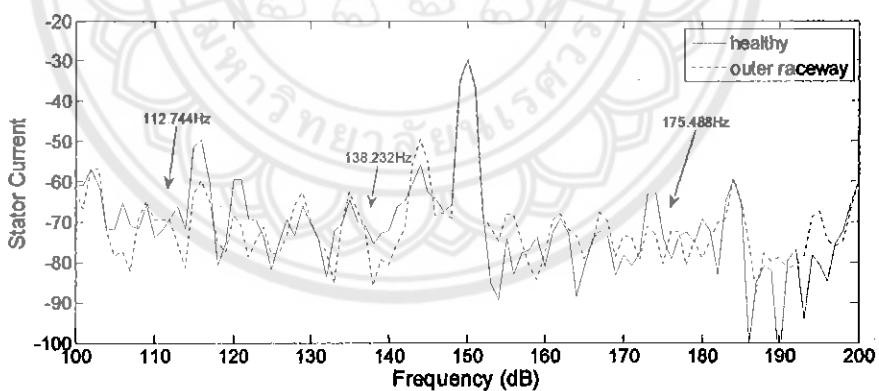


รูปที่ 4.5. แสดงสัญญาณกระแสเรื่องลื่นด้านนอกของเบร์จด้านหน้าเสียหาย 3 ที่ ด้านหลังปกติ

จากตารางที่ 3.1 สัญญาณกระแสเตอเร็อกล่องมอเตอร์ที่ร่องลื่นด้านนอกของเบร์จด้านหน้าเสียหาย 3 ที่ ด้านหลังปกติ ความเกิดขึ้นที่ความถี่ 112.744Hz 138.232Hz และ 175.488Hz จากรูปที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าในการทดลองจริง สัญญาณกระแสเตอเร็อกล่องมอเตอร์ที่ร่องลื่นด้านนอกของเบร์จด้านหน้าเสียหาย 3 ที่ ด้านหลังปกติ เกิดขึ้นเพียงตำแหน่งที่ความถี่ 112.744Hz และ 175.488Hz

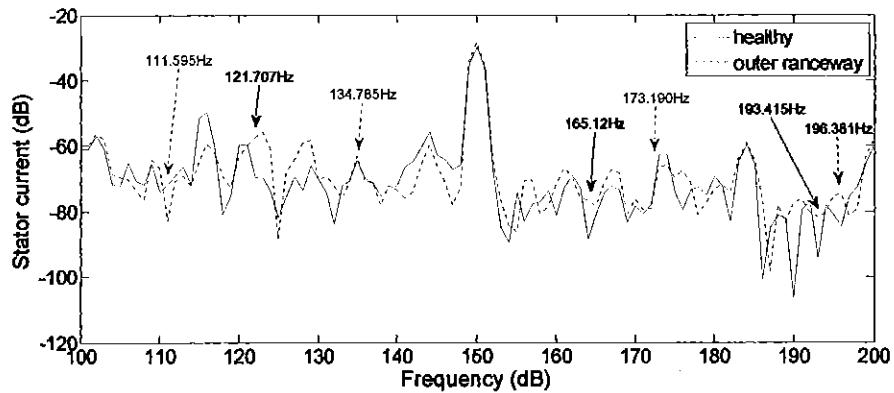


รูปที่ 4.6. แสดงสัญญาณกระแสเรื่องลื่นด้านนอกของเบริ่งเสียหาย 3 ที่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

จากตารางที่ 3.1 สัญญาณกระแสเตอเร็อกซ์องมอเตอร์ที่ร่องลื่นด้านนอกของเบริ่งเสียหาย 3 ที่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยแบ่งเป็น ความถี่ที่เกิดขึ้นจากเบริ่งด้านหน้าผิดปกติที่ความถี่ 121.707Hz 165.12Hz และ 193.415Hz ความถี่ที่เกิดขึ้นจากเบริ่งด้านหลังผิดปกติที่ความถี่ 111.595Hz 134.785Hz 173.190Hz และ 196.381 จากรูปที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่าในการทดลองจริง สัญญาณกระแสเตอเร็อกซ์องมอเตอร์ที่ร่องลื่นด้านนอกของเบริ่งเสียหาย 3 ที่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เกิดขึ้นที่ความถี่ 121.707Hz 165.12Hz 193.415Hz และ 196.38Hz

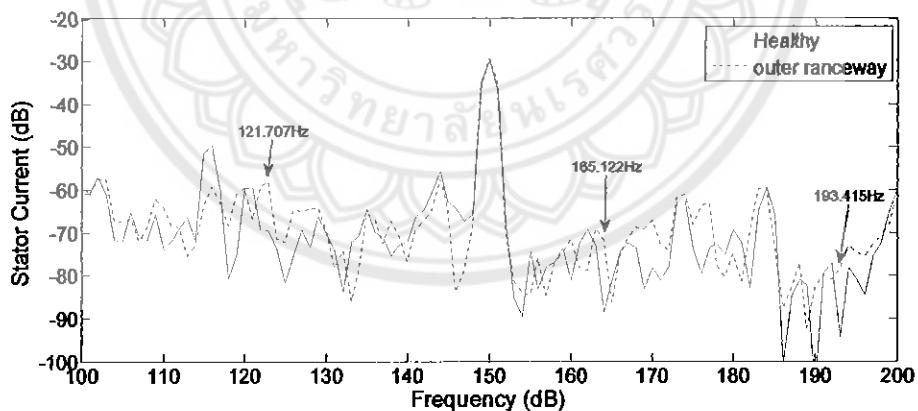

รูปที่ 4.7. แสดงสัญญาณกระแสเรื่องลื่นด้านนอกของเบริ่งด้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ด้านหลังปกติ


จากตารางที่ 3.1 สัญญาณกระแสเตอเร็อกซ์องมอเตอร์ที่ร่องลื่นด้านนอกของเบริ่งด้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ด้านหลังปกติ ความเกิดขึ้นที่ความถี่ 121.707Hz 165.122Hz และ 193.415Hz จากรูปที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าในการทดลองจริง สัญญาณกระแสเตอเร็อกซ์องมอเตอร์ที่ร่องลื่นด้านนอกของเบริ่งด้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ด้านหลังปกติ เกิดขึ้นทุกตำแหน่งจากที่คำนวณได้

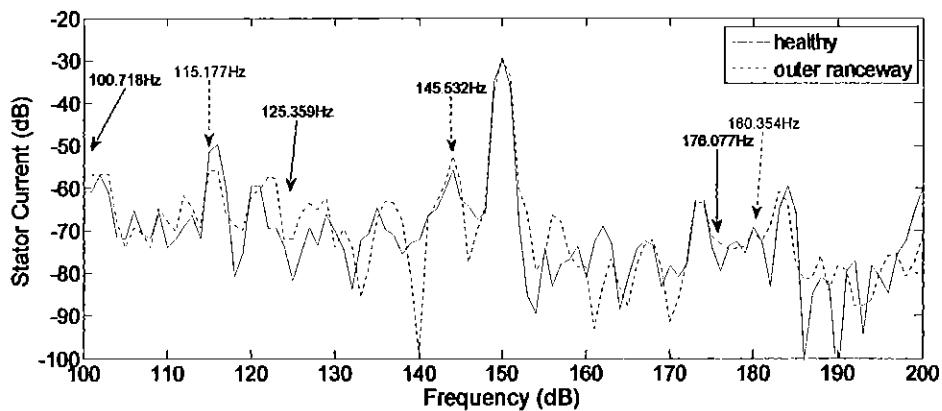


รูปที่ 4.8. แสดงสัญญาณกระแสเรื่องลื่นด้านนอกของเบร์ริงเสียหาย 4 ที่ ห้องด้านหน้าและด้านหลัง

จากตารางที่ 3.1 สัญญาณกระแสเตอเร่อร์ของมอเตอร์ที่ร่องลื่นด้านนอกของเบร์ริงเสียหาย 2 ที่ ห้องด้านหน้าและด้านหลัง โดยแบ่งเป็น ความถี่ที่เกิดขึ้นจากเบร์ริงด้านหน้าผิดปกติที่ความถี่ 100.718Hz 125.359Hz และ 176.077Hz ความถี่ที่เกิดขึ้นจากเบร์ริงด้านหลังผิดปกติที่ความถี่ 115.177Hz 145.532Hz และ 180.354Hz จากรูปที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าในการทดลองจริง สัญญาณกระแสเตอเร่อร์ของมอเตอร์ที่ร่องลื่นด้านนอกของเบร์ริงเสียหาย 2 ที่ ห้องด้านหน้าและด้านหลัง เกิดขึ้นที่ตำแหน่ง 100.781Hz 125.359Hz และ 176.077Hz


4.2 การตรวจสอบความผิดพร่องของแบร์จ โดยวิธีการวิเคราะห์การเปลี่ยนสัญญาณ กระแสเวคเตอร์ปาร์ก

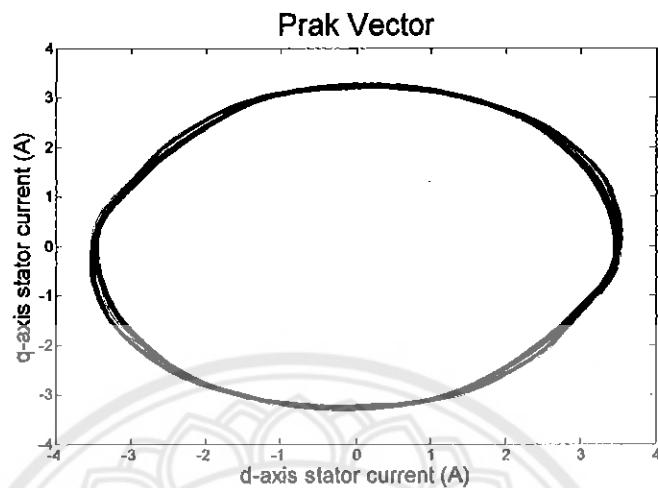


รูปที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบแบร์จปักติ (เส้นสีนำเงิน) กับร่องลื่นด้านนอกของแบร์จด้านหน้า
เสียหาย 1 ที่ด้านหลังปักติ (เส้นสีแดง)

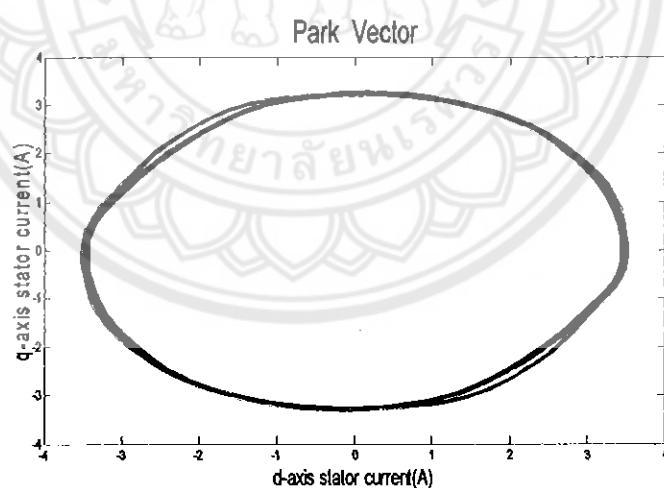


รูปที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทียบแบร์จปักติ (เส้นสีนำเงิน) กับร่องลื่นด้านนอกของแบร์จเสียหาย
1 ที่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (เส้นสีแดง)

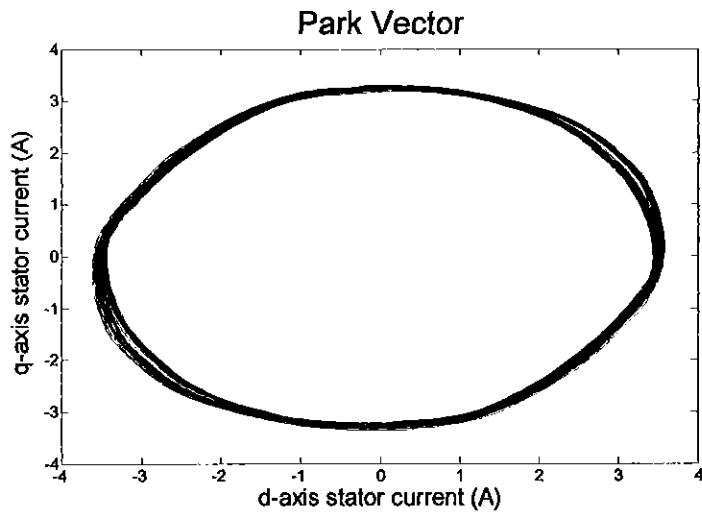


รูปที่ 4.11 แสดงการเปรียบเทียบเบริ่งปกติ (เส้นสีน้ำเงิน) กับร่องลิ้นด้านนอกของเบริ่ง
ด้านหน้าเสียหาย 2 ที่ ด้านหลังปกติ (เส้นสีแดง)

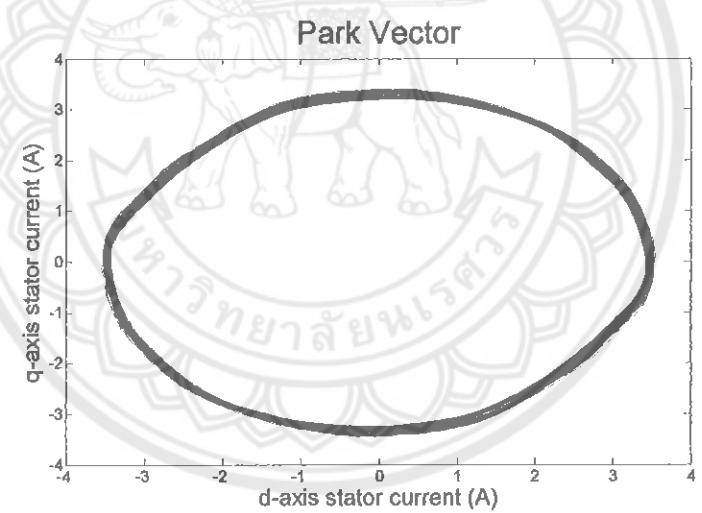


รูปที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบเบริ่งปกติ (เส้นสีน้ำเงิน) กับร่องลิ้นด้านนอกของเบริ่งเสียหาย
2 ที่ ทึ้งด้านหน้าและด้านหลัง (เส้นสีแดง)

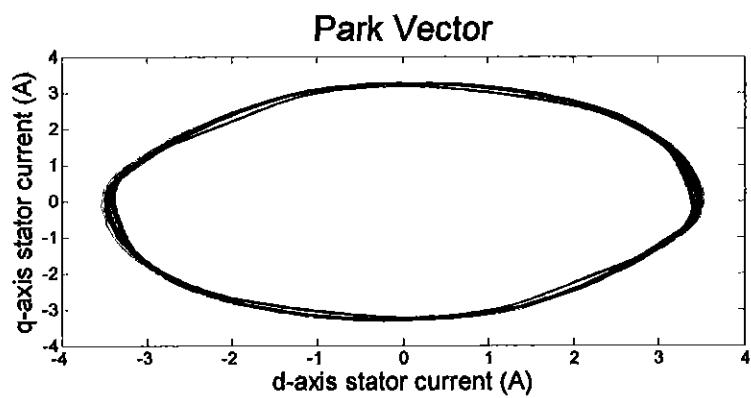


รูปที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบแบบร่องรอย (เส้นสีน้ำเงิน) กับร่องลื่นด้านนอกของแบบร่องด้านหน้า
เสียงหาย 3 ที่ ด้านหลังปกติ (เส้นสีแดง)

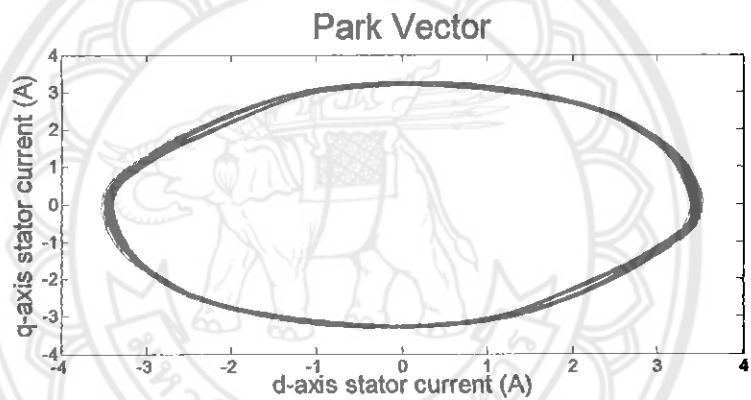

รูปที่ 4.14 แสดงการเปรียบเทียบแบบร่องรอย (เส้นสีน้ำเงิน) กับร่องลื่นด้านนอกของแบบร่องเสียงหาย 3
ที่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (เส้นสีแดง)

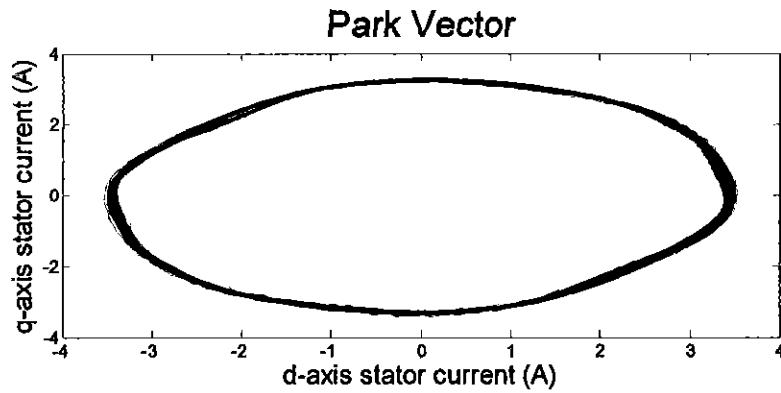


รูปที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบแบบเบริ่งปกติ (เส้นสีน้ำเงิน) กับร่องลิ้นค้านนอกของเบริ่งค้านหน้า
เดียวย 4 ที่ ค้านหลังปกติ (เส้นสีแดง)

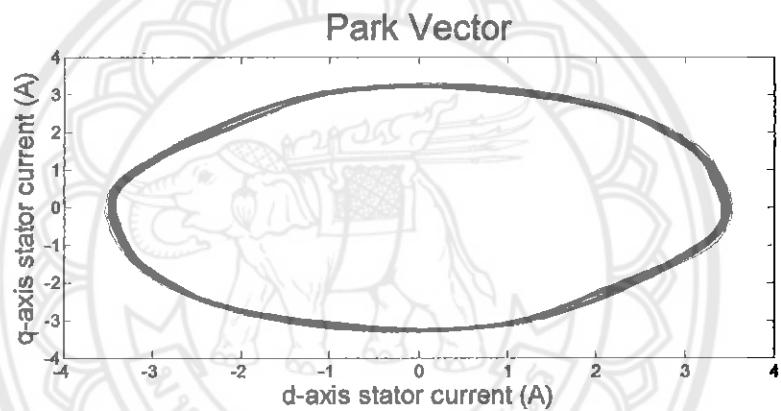


รูปที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบแบบเบริ่งปกติ (เส้นสีน้ำเงิน) กับร่องลิ้นค้านนอกของเบริ่งเดียวย 4
ที่ ทั้งค้านหน้าและค้านหลัง (เส้นสีแดง)

จากรูปที่ 4.9 – 4.16 เมื่อเบริ่งมีความเสียหายที่ร่องลิ้นค้านนอก เมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยการใช้วิธีเวคเตอร์ปาร์ค จะเห็นได้ว่ารูปกราฟของเบริ่งที่มีความเสียหายที่ร่องลิ้นค้านนอกจะมีการเปลี่ยนรูปทรงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด โดยตำแหน่งของความเสียหายไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปกราฟมากนัก


4.3 ตรวจสอบความผิดพร่องของแบนริง โดยวิธีการวิเคราะห์สัญญาณเสียง

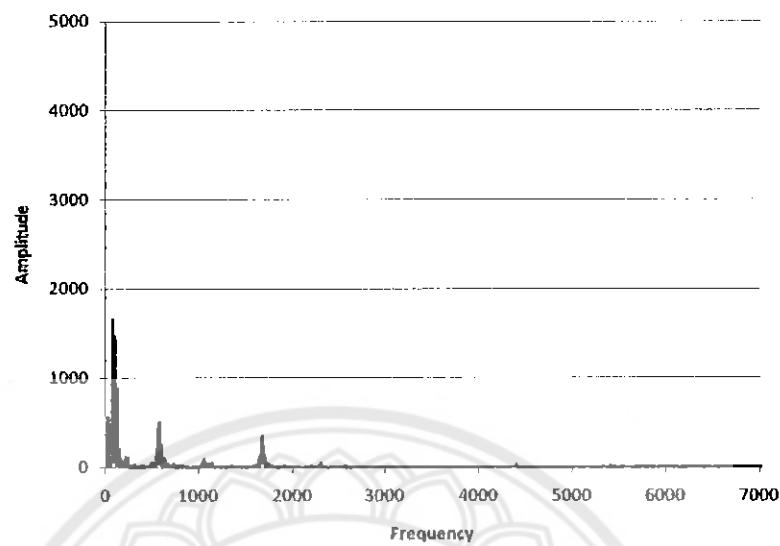

รูปที่ 4.17 แสดงสัญญาณเสียงเมื่อแบนริงปกติ

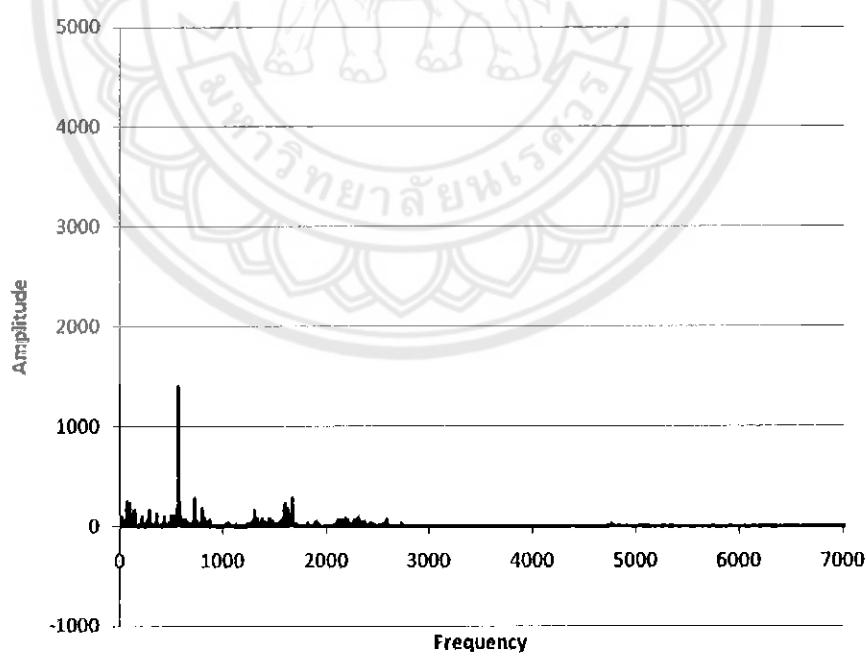


รูปที่ 4.18 แสดงสัญญาณเสียงเมื่อร่องลื้นค้านนอกของแบนริงค้านหน้าเสียหาย 1 ที่ ค้านหลัง
ปกติ

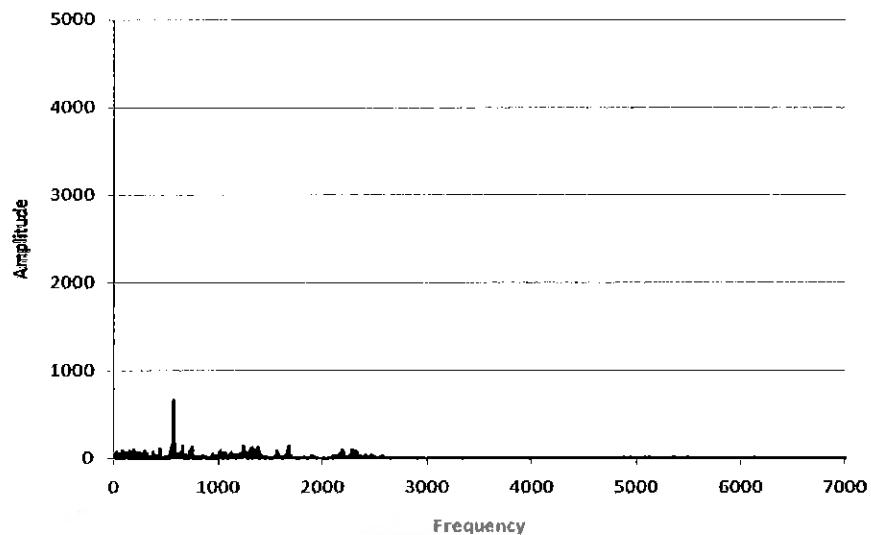


รูปที่ 4.19 แสดงสัญญาณเสียงเมื่อร่องถีนค้านนอกของแบร์ริงเสียหาย 1 ที่ ทึ้งค้านหน้าและ

ด้านหลัง

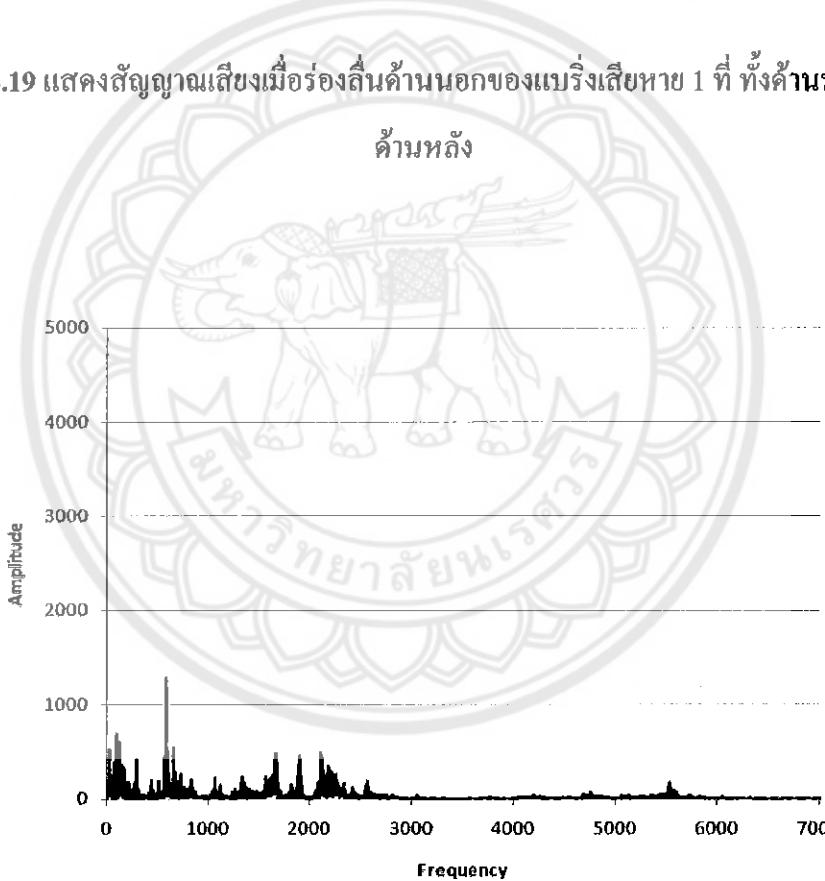


รูปที่ 4.20 แสดงสัญญาณเสียงเมื่อร่องถีนค้านนอกของแบร์ริงด้านหน้าเสียหาย 2 ที่


ด้านหลังปกติ

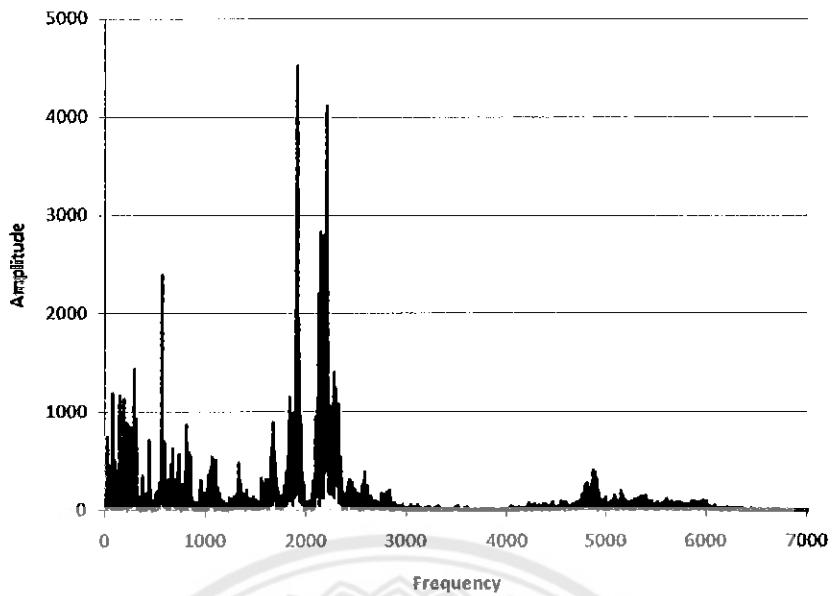

รูปที่ 4.21 แสดงสัญญาณเสียงเมื่อร่องลิ่นค้านอกของเบร์ริงเสียหาย 2 ที่ หงค์ค้านหน้าและ

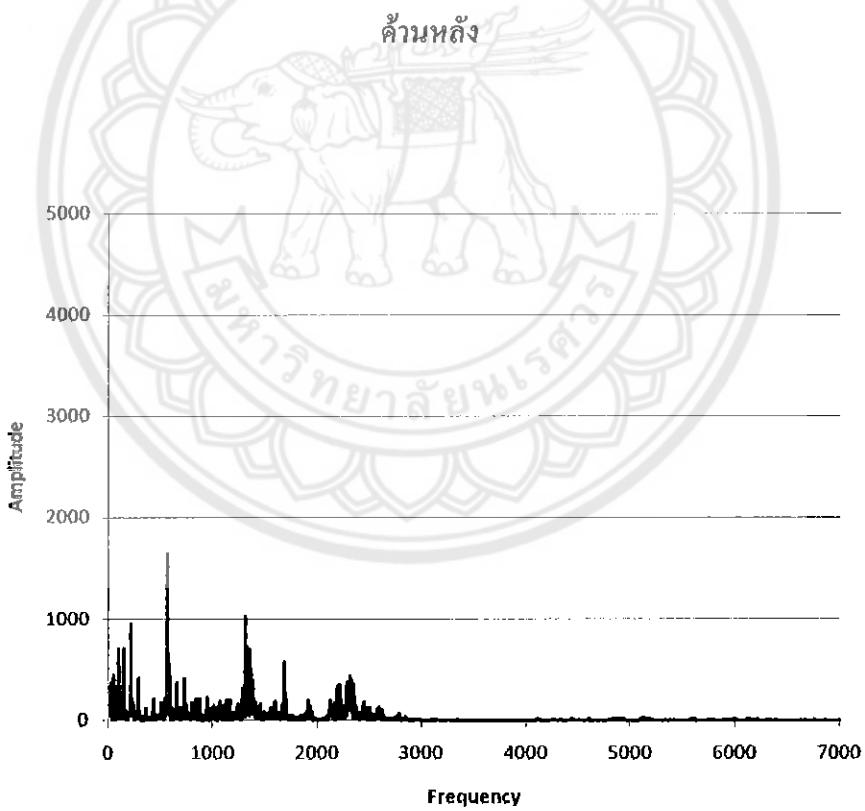


รูปที่ 4.22 แสดงสัญญาณเสียงเมื่อร่องลิ่นค้านอกของเบร์ริงค้านหน้าเสียหาย 3 ที่
ค้านหลังปกติ

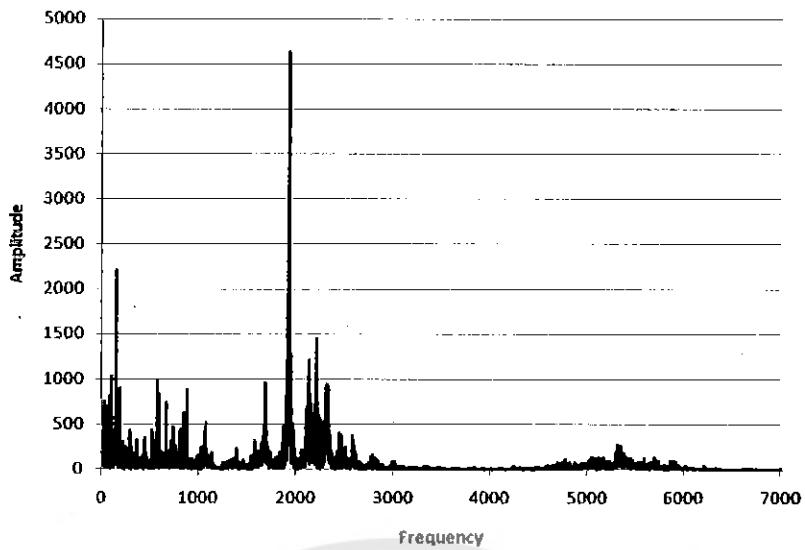


รูปที่ 4.23 แสดงสัญญาณเสียงเมื่อร่องลิ่นค้านอกของแบริ่งเสียหาย 3 ที่ หั้งค้านหน้าและ

ค้านหลัง

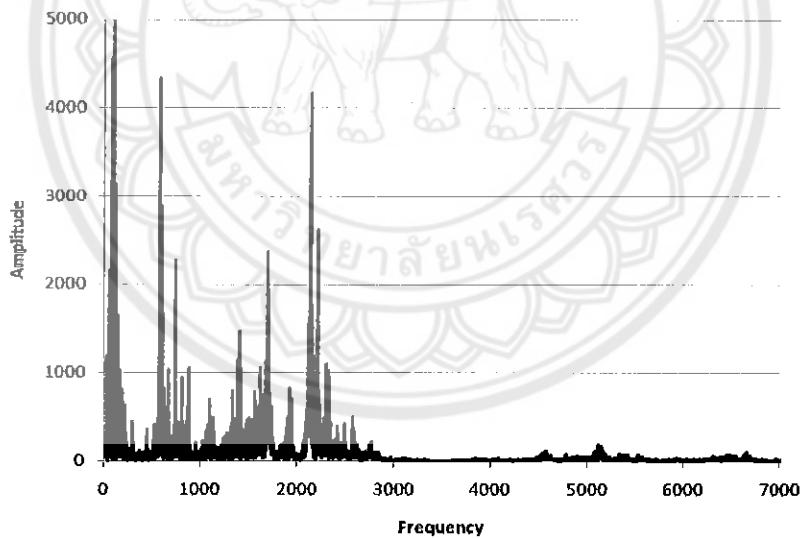

รูปที่ 4.24 แสดงสัญญาณเสียงเมื่อร่องลิ่นค้านอกของแบริ่งค้านหน้าเสียหาย 4 ที่

ค้านหลังปกติ

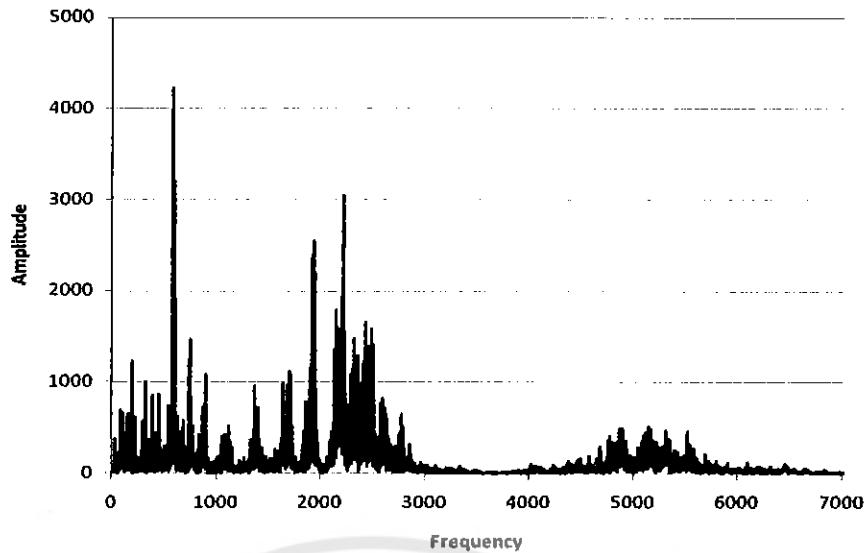


รูปที่ 4.25 แสดงสัญญาณเสียงเมื่อร่องลิ่นค้านอกของแบร์จเสียหาย 4 ที่ ทั้งค้านหน้าและค้านหลัง

จากรูปที่ 4.17 – รูปที่ 4.25 ร่องลิ่นค้านนอกของแบร์จเสียหาย เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสัญญาณเสียงของมอเตอร์ที่มีแบร์จปักติรูปที่ 4.22 จะพบว่าเมื่อร่องลิ่นค้านนอกของแบร์จเสียหายจะพบสัญญาณเสียงที่ความถี่ที่ตำแหน่งประมาณ $2000\text{Hz} - 3000\text{Hz}$ และความถี่ที่ตำแหน่งประมาณ $4000\text{Hz} - 7000\text{Hz}$ โดยยิ่งมีความเสียหายมากขึ้น Amplitude บริเวณตำแหน่งดังกล่าว จะสูงขึ้น และสัญญาณช่วงความถี่ที่ $4000\text{Hz} - 7000\text{Hz}$ จะเกิดกับกรณีที่แบร์จค้านหลังมีความเสียหายด้วย

4.4. ผลที่เกิดจากโหลด


4.4.1. ผลที่เกิดจากโหลดของการแปลงสัญญาณกระแสฟูเรียร์

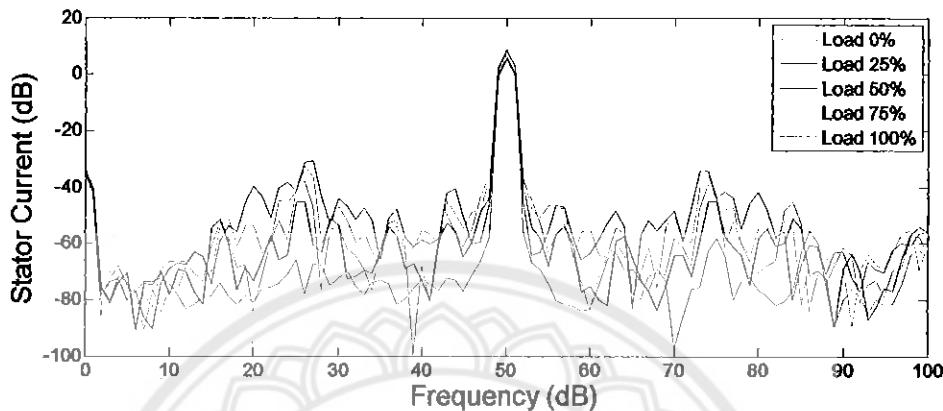

รูปที่ 4.26 ร่องดื่นค้านนอกของเบริ่งค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ

จากรูปที่ 4.26 ร่องดื่นค้านนอกของเบริ่งค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ จะพบว่า การะ โหลดมีผลต่อสัญญาณกระแสฟูเรียร์ กล่าวคือเมื่อมอเตอร์มีการะ โหลดมากขึ้นสัญญาณกระแสไฟฟ้าจะลดลง แต่ความถี่จะสูงขึ้น ทำให้การตรวจจับกระแสที่เกิดจากความผิดพร่องของเบริ่งทำได้ง่ายขึ้น เหตุที่เป็นแบบนี้ เพราะเมื่อมอเตอร์รับโหลดมากขึ้น ทำให้แนวริ่งรับน้ำหนักมากขึ้นตามไปด้วย สัญญาณตำแหน่งที่เกิดจากความผิดพร่องของเบริ่งจึงเห็นได้ชัดเจนขึ้น


4.4.2. ผลที่เกิดจากโหลดของการแปลงสัญญาณกระแสเพอร์ปาร์ค

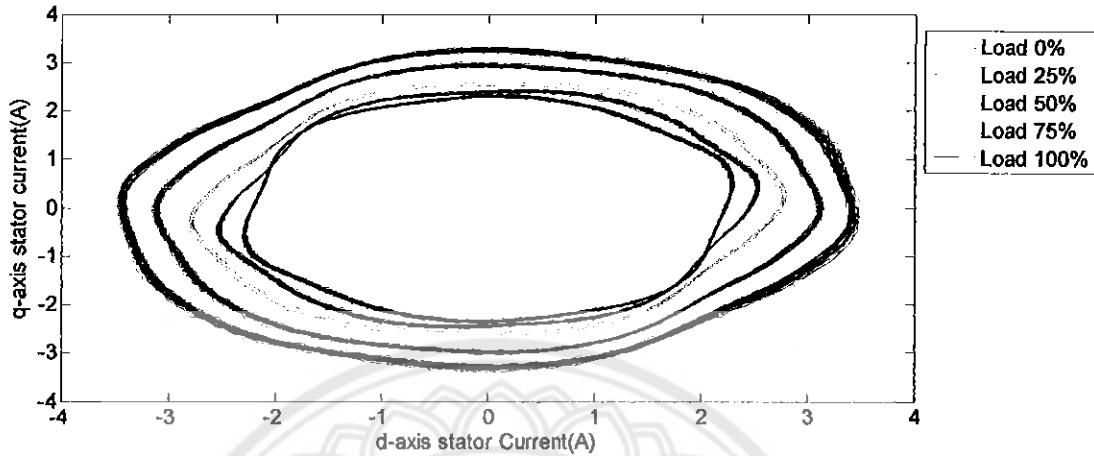


รูปที่ 4.27 ร่องลื้นด้านนอกของแบริ่งด้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ด้านหลังปกติ

จากรูปที่ 4.27 ร่องลื้นด้านนอกของแบริ่งด้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ด้านหลังปกติ จะพบว่า การโหลดมีผลต่อรูปกราฟสัญญาณกระแสเพอร์ปาร์ค กล่าวคือยิ่งมอเตอร์มีการโหลดมากขึ้น รูปกราฟจะวงใหญ่ และหนาขึ้น ทำให้สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของแบริ่งได้ง่ายขึ้น


4.4.2. ผลที่เกิดจากโหลดของการเบ่งสัญญาณเสียง

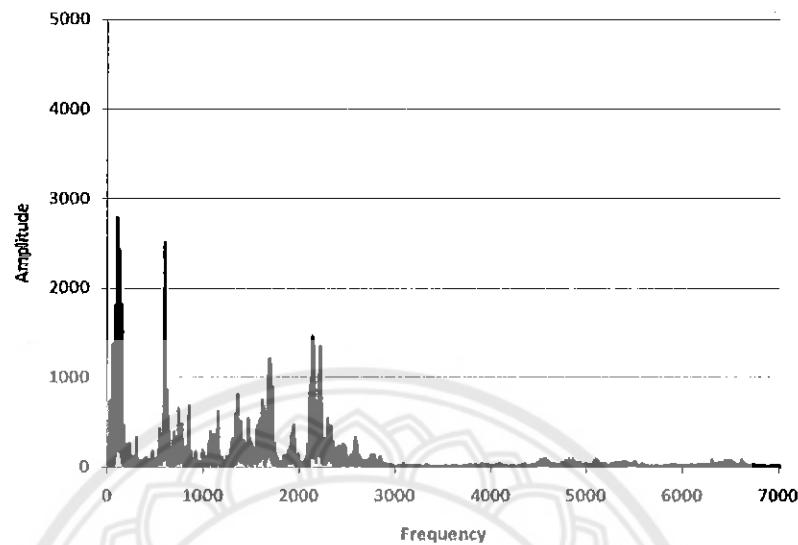


รูปที่ 4.28 ร่องลิ่นค้านนอกของแบร์จค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ โหลด 0%

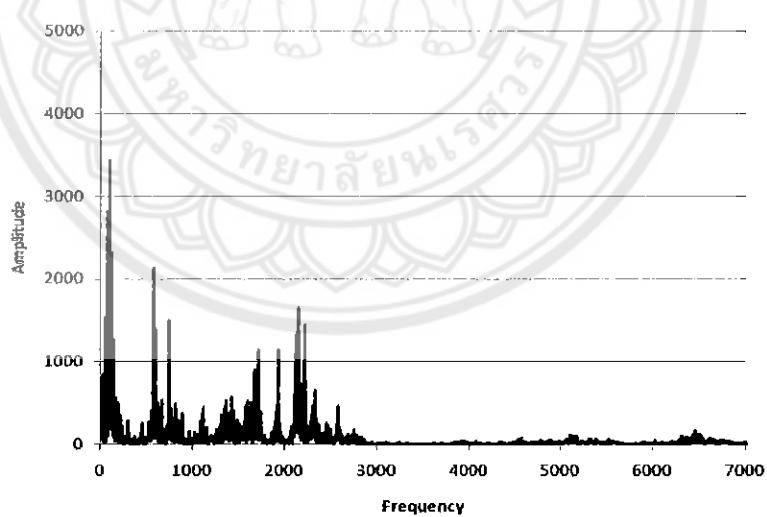


รูปที่ 4.29 ร่องลิ่นค้านนอกของแบร์จค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ โหลด 25%

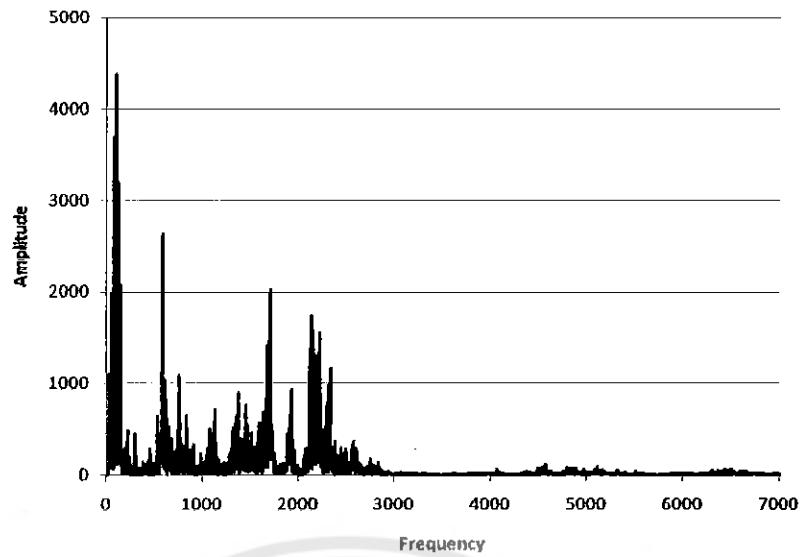

รูปที่ 4.30 ร่องลึกค้านนกของแบร์งค้านหน้าเสียงหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ ให้ลด 50%

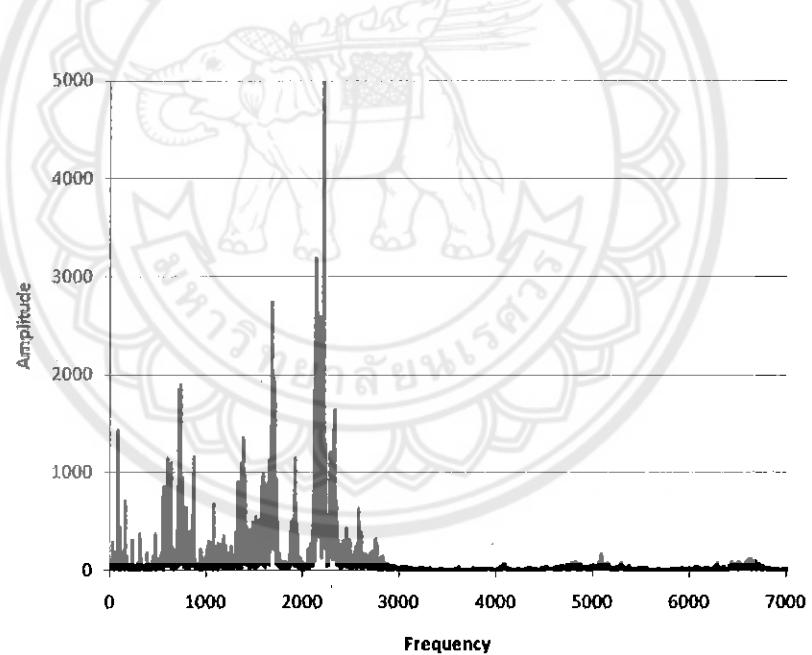

รูปที่ 4.31 ร่องลึกค้านนกของแบร์งค้านหน้าเสียงหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ ให้ลด 75%

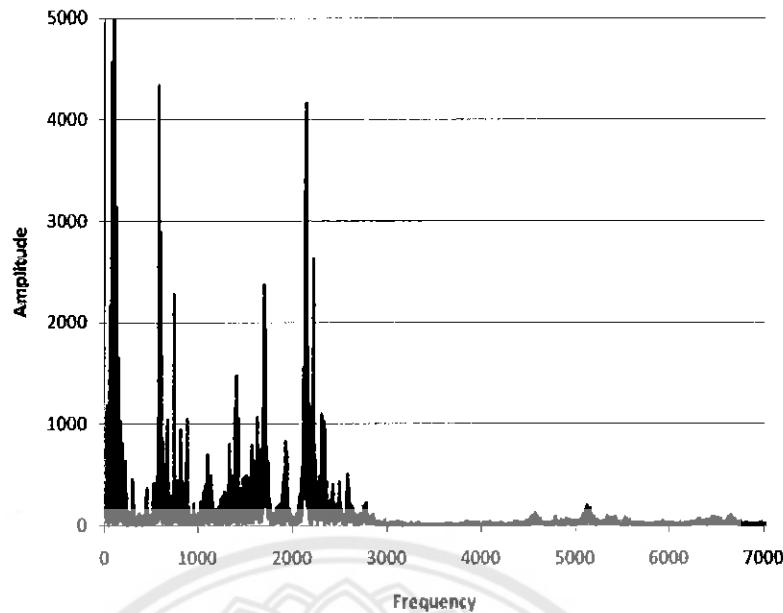

รูปที่ 4.32 ร่องลิ่นค้านนอกของแบร์จค้านหน้าเสียหาย 4 ที่ ค้านหลังปกติ โหลด 100%

จากรูปที่ 4.28 – รูปที่ 4.32 จะเห็นได้ว่า เมื่อมอเตอร์มีการะ โหลดเพิ่มขึ้นสัญญาณเสียงบริเวณที่เกิดเนื่องจากความผิดปกติของแบร์จจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเมื่อมอเตอร์รับภาระโหลดมากยิ่งขึ้น แรงกระทำที่มีในแบร์จก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย ทำให้เกิดเสียงดังขึ้น

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ

5.1. สรุปผลการทดลอง

การวิเคราะห์ความผิดพร่องของแบร์ริงโดยใช้การแปลงสัญญาณกระแสแบบฟูเรียร์ พนสัญญาณกระแสเดตเตอร์ที่เกิดจากความเสียหายของแบร์ริงในกรณีต่างๆ ตามที่คำนวณได้ ไม่ครบถ้วน แต่ก็สามารถนำผลของการทดลองมาใช้ในการออกแบบและจ่ายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ การวิเคราะห์ความผิดพร่องของแบร์ริง โดยใช้การแปลงสัญญาณกระแสแบบฟูเรียร์ จึงวิเคราะห์ความผิดพร่องของแบร์ริงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

การวิเคราะห์ความผิดพร่องของแบร์ริงโดยใช้การแปลงสัญญาณกระแสเดตเตอร์ปาร์ค เห็นผลค่อนข้างชัดเจนเมื่อแบร์ริงเกิดความเสียหายที่ร่องลึกด้านนอกรูปกราฟจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับผลของสัญญาณจากแบร์ริงปกติ เป็นการวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากเนื่องจากนำกระแสเดตเตอร์มาวิเคราะห์พร้อมกันทั้ง 3 เพลส

การวิเคราะห์ความผิดพร่องของแบร์ริงโดยการวิเคราะห์สัญญาณเสียงเป็นการวิเคราะห์ที่แม่นขึ้น และชัดเจนที่สุด เมื่อแบร์ริงมีความเสียหายที่ร่องลึกด้านนอกจะมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นในย่านความถี่ ประมาณ 2000Hz – 3000Hz และย่านความถี่ประมาณ 4000Hz – 7000Hz เนื่องจากการที่แบร์ริงเกิดความเสียหายย่อมเกิดเสียงขึ้น เพราะแบร์ริงขณะใช้งานต้องมีการเสียดสีระหว่างร่องลึกกับลูกปืนคลอดเวลา

ผลจากโอลด์ จากการทดลองจะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ความผิดพร่องของแบร์ริงโดยใช้การแปลงสัญญาณกระแสแบบฟูเรียร์ การวิเคราะห์ความผิดพร่องของแบร์ริงโดยใช้การแปลงสัญญาณกระแสเดตเตอร์ปาร์ค และการวิเคราะห์ความผิดพร่องของแบร์ริง โดยการวิเคราะห์สัญญาณเสียง จะเห็นผลชัดเจนที่สุดเมื่อมอเตอร์ทำงานที่โอลด์ 100%

การวิเคราะห์ความผิดพร่องของแบร์ริงให้แม่นยำที่สุดควรใช้การวิเคราะห์ทั้ง 3 วิธีควบคู่กันไป และควรเก็บข้อมูลขณะที่มอเตอร์ขับโอลด์สูงๆ

5.2. ปัญหาที่พบขณะดำเนินโครงการ

5.2.1. ในการทดสอบแต่ละกรณีการเสียหายของเบริ่ง ต้องมีการถอดเปลี่ยนเบริ่งบ่อยมาก จึงทำให้บางครั้งเบริ่งเกิดการแตกหักเสียหาย หรือถอดไม่ออก ทำให้การทดลองล่าช้าออกไป

5.2.2. ในการทดสอบที่ต่อเนื่องทำให้มอเตอร์ร้อนมาก ทำให้ไม่สามารถทดลองต่อเนื่องได้ จึงทำให้การทดลองล่าช้าออกไป

5.3. ข้อเสนอแนะ

5.3.1. ควรระมัดระวังในการทดลองอาจเกิดอัตรายได้

5.3.2. เนื่องจาก การทดลองนี้มีข้อมูลการทดลองเป็นจำนวนมาก จึงควรเก็บผลการทดลองให้เป็นระบบ เป็นจุดต่อการนำมาใช้ และไม่ให้ข้อมูลสับเปลี่ยนกันได้

5.3.3. ควรมีการวางแผนในการทำงานที่ดี เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการทดลอง



เอกสารอ้างอิง

- [1] “อินดักชั่นモเตอร์สามเฟส (Three phase motors)” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก
<http://eestud.kku.ac.th/~u3868103/high%30motor.htm> (วันที่สืบกันข้อมูล 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553)
- [2] ศุภชัย อรุณพันธ์ 1) สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 2) และสุรัสพล เทียมวนคร “การวิเคราะห์สัญญาณสารร้อนของสก์กระเบนเพื่อศึกษาความผิดพร่องของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3-เฟส โดยการใช้เครื่องมือวัดเดมอนด้วยโปรแกรมLabVIEW” วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 หน้า 3
- [3] “แบริ่ง(Bearing)” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก
<http://www.tsquare-lube.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=5> (วันที่สืบกันข้อมูล 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553)
- [4] Frosini, L. and others. (2008). Use of the stator current for condition monitoring of bearings in induction motors. Retrieved December 20, 2010, from
<http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4799991>
- [5] Blodt, M. and others. (2008). Models for Bearing Damage Detection in Induction Motors Using Stator Current Monitoring. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 55(4), 1813 - 1822.
- [6] Onel, I.Y. and El Hachemi Benbouzid, M. (2008). Induction Motor Bearing Failure Detection and Diagnosis: Park and Concordia Transform Approaches Comparative Study. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 13(2), 257 - 262.



การเขียนโปรแกรม LabVIEWเบื้องต้น

ในบทนี้เราจะเรียนรู้ถึงวิธีการเขียนโปรแกรมและวิธีการแก้ไขโปรแกรมใน LabVIEW เบื้องต้น รวมถึงการเรียนรู้ถึง Controls และ Indicators แบบต่างๆ รวมถึงวิธีการเลือกและความหมายของตัวเลือกแบบต่างๆ สำหรับ Controls และ Indicators แต่ละแบบ นอกเหนือจากนั้น ในบทนี้เราจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการต่อสายในรายละเอียด รวมถึงการแก้ไขการทำงานหรือตรวจสอบการทำงานของ VI เมื่อสร้างลิ้นบทนี้เราจะสามารถเขียน VI แบบง่ายๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวโดยสรุป ในบทนี้เรามีจุดประสงค์ที่จะทำความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้

สำหรับในส่วนแรกนี้เราจะทำความรู้จักกับวิธีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้กิจกรรมที่ 1 เป็นการอธิบายไปพร้อมๆ กัน เพราะเรารู้ว่าคุณจะสามารถเข้าใจการใช้เครื่องมือต่างๆ บน Tools Palette ได้ดียิ่งขึ้นหากมีการฝึกทำไปพร้อมๆ กันกับการอธิบาย

ในส่วนหลังจะเป็นการอธิบายวิธีการตรวจสอบ การแก้ไข VI และการสร้าง SubVI เพื่อให้เราสามารถนำ VI ที่เราเขียนนี้ไปใช้ใน VI อื่น ไดinemore เราต้องการ

1. Creating VI

ในหัวข้อแรกนี้ จะเป็นการสอนรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน VI การวางแผน และการปรับเปลี่ยนลักษณะและขนาดของ VI เหล่านี้ การใช้เครื่องมือต่างๆบน Tools Palette การใช้ปุ่มบางแบบบน Toolbar และวิธีการต่อสายใน Block Diagram

กิจกรรมนี้จะเป็นการอธิบายการทำงานของเครื่องมือต่างๆ เราจะอธิบายด้วยการสร้าง VI แบบง่ายๆ ขึ้น คล้ายกับกิจกรรมสุดท้ายของบทที่ผ่านมา แต่จะเพิ่มรายละเอียดของการใช้อุปกรณ์ต่างๆบน Tools Palette ให้มากยิ่งขึ้น กิจกรรมมีลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด VI ใหม่ เลือก New VI
2. ทำให้ Front Panel อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในขณะนี้ Controls Palette ควรจะปรากฏให้เห็นด้วย ถ้าไม่ปรากฏให้เห็นใช้คำสั่ง Show Controls Palette ภายใต้ Windows Menu
3. เลื่อนลูกศรไปบนปุ่มต่างๆ บน Controls Palette สังเกตคุณการเปลี่ยนชื่อของ subpalette ต่างๆ ด้านบน


4. การเลือก Control และ Indicator เราสามารถเลือกจาก Numeric Subpalette ภายใต้ Control Palette ในทางปฏิบัติแล้ว Numeric ทุกตัวเป็นได้ทั้ง Control และ Indicator แต่ LabVIEW อาจจะต้องค่าเบื้องต้นให้เป็นไปตามความเป็นจริงในการใช้งานมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ปุ่มหมุนจะมีค่าเริ่มต้นเป็น Control, เส้นมาตรวัดจะมีค่าเริ่มต้นเป็น Indicator, เทอร์โนมิเตอร์ จะมีค่าเริ่มต้นเป็น Indicator, ปุ่มปรับเลื่อนจะมีค่าเริ่มต้นเป็น Control เป็นต้น เพราะธรรมชาติของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ปรากฏบนหน้าปัดมีเครื่องมือจริง เราคงไม่เคยเห็นเครื่องมือใดที่ใช้ปุ่มหมุนเป็นตัวแสดงค่า หรือใช้เข็มซึ่งเป็นตัวกำหนดค่าควบคุม

5. อย่างไรก็ตามเนื่องจาก Front Panel ของ LabVIEW เป็นเครื่องมือสมัยนิยม ดังนั้นทุกอย่างเป็นไปได้ เราจะสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกแบบเป็น Control หรือ Indicator ได้ โดยใช้คำสั่ง Change to Control/Indicator ภายใต้ Pop-up menu ของ object นั้น

6. เลือก Numeric Subpalette บน Controls Palette โดยการกดเมาส์ปุ่มซ้าย Numeric Subpalette จะปรากฏขึ้น ลองเลื่อนมาส์เพื่อดูรายชื่อต่างๆ ของ Subpalette นั้น

7. เลือก Digital Control โดยกดเมาส์ปุ่มซ้าย

8. เลื่อนมาส์กคลิกมาที่ Front Panel เมื่อถูกครอบยื่นบริเวณ Front Panel เราจะเห็นรอยเส้นประของ Digital Control ปรากฏขึ้น เลือกวิธีการ Digital Control ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ

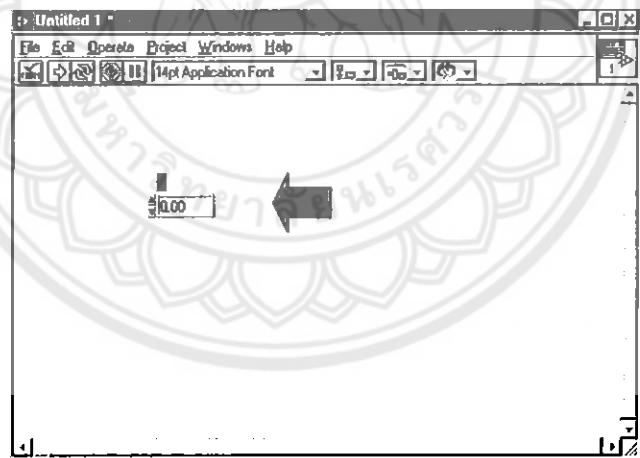

9. หากเรากดเมาส์เพื่อวางตำแหน่งบน Front Panel แล้วเราอาจจะไม่พอใจในตำแหน่งที่วาง เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยไปที่ Tools Palette แล้วเลือก Positioning Tool

ตัวชี้ของเมาส์จะเป็นลูกศรลีด้า หากเรานำเมาส์ไปกดบริเวณ Numerical Control ที่สร้างขึ้นจะปรากฏเส้นประรอบๆ Control นั้น เราสามารถที่จะขยายหรือเปลี่ยนวางแผนตำแหน่งได้ลงทำตามขึ้นตอนนี้ดู

10. ลองวาง Numerical Control อีกอันหนึ่งลงบน Front Panel คราวนี้ลองสังเกตดูอีกรึว่าหลังจากที่เราวางเสร็จจะมีสีเหลี่ยมสีดำปรากฏอยู่เหนือ Control นั้นซึ่งเหมือนกับคราวก่อนแต่เราไม่ได้ให้ความสนใจเท่านั้น เพราะทุกครั้งที่เราวาง Indicator หรือ Control ลงไป LabVIEW จะเครื่องพร้อมที่จะรับชื่อหรือ Labels ของ Control หรือ Indicator นั้น ใน Numerical Control อันที่ 2 นี้ให้เราใส่ชื่อ B ลงไป

11. นำมาส์ปีซึ่บบริเวณ Numerical control อันแรก แล้วกดมาส์ปุ่มขวา เพื่อเรียก Pop-up menu ขึ้นมาจากนั้นเลือก Show ▶ Label ช่องสีดำเหนือ Control นี้จะเกิดขึ้นและเราสามารถที่จะกำหนดชื่อของ Control นี้ได้เราจะให้ชื่อ Control นี้ว่า A

12. เลือก Position Tool  ตัวรีช่องมาส์จะเป็นลูกศร นำไปกดที่บริเวณ Numerical Control ที่สร้างขึ้นจะปรากฏเส้นประรอบๆ Control นั้น หากเราเคลื่อนย้ายตำแหน่งของ Numeric Control ส่วนค่างๆทั้งหมดจะติดตามกันไปด้วย แต่ถ้าเรานำมาส์ปีกดเฉพาะที่ label เราสามารถจะเคลื่อนย้ายเฉพาะส่วน label ของ control นั้นเพียงอย่างเดียวได้

13. สร้าง Numerical Control อีก 1 อัน โดยตั้งชื่อเป็น A*B

14. ถ้าเราต้องการนำค่าจาก Control A และ B มารวมกันแล้วแสดงผลบน Control A*B จะทำไม่ได้ เพราะ Control A+B จะรับค่าไม่ได้ หากเราจะแสดงค่าของข้อมูลเราต้องใช้ Indicator ตามที่เราทราบมาแล้วจากบทที่ผ่านมา

15. การแก้ไขทำได้โดยจาก Pop-up menu ของ A*B เลือก Change to Indicator เราจะสามารถเปลี่ยนจาก Numerical Control เป็น Numerical Indicator A*B

16. ขั้นตอนไปจะลองวิธีการคัดลอก object โดยมีวิธีการดังนี้ เลือก Position Tool  นำไปกดที่บริเวณ Numerical Indicator A*B จะปรากฏเส้นประรอบๆ Indicator นั้น หากเราต้องการจะ Copy ส่วนนี้ กายให้เมนู Edit เลือกคำสั่ง Copy จากนั้นหากต้องการคัดลอก object นั้นลงบน Front Panel ทำได้โดยกายให้เมนู Edit เลือก Paste จะปรากฏ Indicator ซึ่งเดิมกันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งและจะมีคำว่า copy 2 ต่อท้ายชื่อเดิม

17. เราสามารถเปลี่ยนชื่อของ object ที่สร้างขึ้นแล้วนำมายกบบริเวณชื่อของ Indicator ที่สร้างขึ้นใหม่ เราจะพบว่าเราสามารถแก้ไขชื่อนั้นได้โดยการเลือก Label Tool **A** จาก Tools Palette แล้วนำมายกมาส์มายกบบริเวณชื่อ Label ที่เราต้องการแก้ไข เราจะพบว่าเมื่อกดมาส์ไปแล้วเราจะสามารถที่จะแก้ไขตัวหนังสือเหล่านั้นได้ ให้แก้ไขชื่อเป็น A/B และให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วหากเรากด Enter บนแป้นพิมพ์ เราจะพบว่าเราจะได้บรรทัดของ Label นั้นเพิ่มขึ้นอีกบรรทัดหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ วิธีการที่ถูกต้องคือใช้เมาส์กด Button ที่เขียนว่า Enter บน Toolbar **T** หรือใช้เมาส์กดคนอก Text Box นั้นๆ

18. ขั้นต่อไปเราจะสร้างตัวหนังสือขึ้นบน Front Panel โดยอันดับแรกเลือก Label Tool **A** จากนั้นให้เรากดมาส์ในบริเวณที่เราต้องการเขียนข้อความ จะปรากฏว่า Text Box เล็กๆขึ้นเราสามารถใส่ข้อความได้ ถ้าเราไม่ใส่ข้อความใดๆ แล้วนำมายกมาส์ไปกดที่ใหม่ Text Box เดิมจะหายไปให้เรา Wang กดลงข้อความบริเวณด้านบน VI แล้วพิมพ์คำว่า Simple Calculator

19. หากเราต้องการแก้ไขรูปแบบตัวหนังสือ อันดับแรกเลือก Label Tool **A** แล้วนำไปเน้นข้อความนั้นๆที่เราต้องการแก้ไข จากนั้นใช้ Font Ring ที่อยู่บน Toolbar ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรใน LabVIEW เป็นดังนี้

1. Application Font เป็น font หรือแบบตัวหนังสือที่ใช้กับตัวหนังสือบน Controls Palette, Function Palette และตัวหนังสือสำหรับ Controls ใหม่
2. System Font จะใช้กับตัวหนังสือในเมนู
3. Dialog Font จะใช้สำหรับตัวหนังสือใน Dialog Box ต่างๆ

20. หากเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวอักษรทั้งกลุ่ม เราไม่จำเป็นต้องใช้ Label Tool **A** เม้นท์ตัวอักษรนั้นก็ได้ แต่ใช้ Positioning Tool **R** เลือก Text Box หรือ object นั้นทั้งหมด ลากที่ถูกเลือกจะปรากฏเส้นประชี้นรubaฯ จากนั้นเลือกแบบตัวหนังสือจาก Front Ring

21. ให้เปลี่ยนตัวหนังสือ Simple Calculator เป็นขนาด 24 pt ตัวหนา และมีสำเนาเงิน
22. เปลี่ยน Label A, B, A*B, A/B เป็นตัวขนาด 18 pt การเลือกหลายๆ object พร้อมๆกัน อาจใช้ Positioning Tool เลือกโดยเมื่อเลือกตัวแรกแล้วให้กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วเลือกตัวอื่นๆ ต่อไป เส้นประจะครอบคลุมสีเหลืองประชี้นรubaฯ กับทุก object ที่เลือก

23. ขั้นต่อไปจะเป็นวิธีการเปลี่ยนสี Control หรือ Indicator โดยสีจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนหน้า Foreground และสีพื้นหลัง Background เราสามารถเปลี่ยนสีได้โดยใช้ Coloring Tool เลือกเครื่องมือนี้จาก Tools Palette แล้วนำมาส์ปิกด้วยปุ่มขวาที่ object ให้เราได้หน้าต่างตามรูป




24. เมื่อเราเลื่อนมาส์ปิกบนสีต่างๆ object จะเปลี่ยนไปตามสีที่เราเลือก ถ้าเราเลือกให้เปลี่ยนเฉพาะสีค้างหน้าให้กดแป้น F (มาจาก Foreground) ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนเฉพาะค้างหลัง ให้กดแป้น B (มาจาก Background) ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งสองพร้อมกันให้ใช้มาส์กค์ที่ A ถ้าต้องการสีเพิ่มให้ใช้มาส์กค์ที่ More... สำหรับสีที่เขียนเป็นตัว T คือสีโปร่งใส (Transparent)


25. ให้เปลี่ยนสีของ Control A ให้มีสีพื้นเป็นสีดำ และให้ตัวเลขที่ปรากฏให้เป็นสีขาว

26. หากเราต้องการจะคัดลอกสีที่มีอยู่เดิมเราสามารถใช้ Color Copy Tool โดย เมื่อเลือกเครื่องมือนี้แล้ว นำไปกดในที่มีสีที่ได้ สีใน Coloring Tool จะเปลี่ยนตามไปกับสีนั้น ซึ่งเราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้จาก Tool Palette ขอให้ลองใช้เครื่องมือนี้ดู

27. เมื่อถึงขั้นตอนนี้ เราควรจะได้ Front Panel ตามรูป

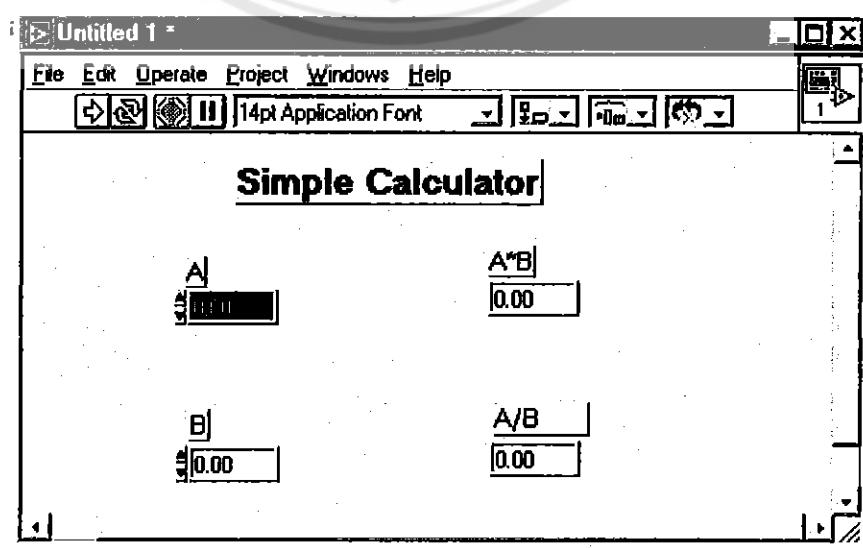


28. ขั้นตอนไปเริ่มพิจารณาในส่วนของ Block Diagram ซึ่งเราได้พับจากกิจกรรมในบทที่ผ่านมาแล้วว่าทุกครั้งที่สร้าง object บน Front Panel จะปรากฏ terminal ขึ้นบน Block Diagram ขึ้น แรกเราจะลองทดสอบว่างานตำแหน่งต่างๆบน Block Diagram ให้เป็นระเบียบก่อน อันดับแรกเราจะใช้เครื่องมือช่วยในการจัดวาง object ซึ่งจะมี 2 แบบอยู่บน Toolbar โดย แบบที่ 1 จะเป็นการจัดวางแนว  (Alignment Ring) ใช้มือต้องการวางแผนของ object ให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการ และแบบที่สองคือการจัดระยะห่าง  (Distribution Ring) ใช้มือต้องการจัดระยะห่างให้เป็นไปตามที่เราต้องการ วิธีการใช้อันดับแรกให้เราเลือก object ที่ต้องการจะจัดแนวตั้งแต่ 2 object ขึ้นไป ก่อน แล้วจึงเดือกด้วยว่างานแนวใด โดยใน Ring ที่สองจะมี subpalette ย่อของลักษณะตั้งที่แสดงในรูป รูปบน Palette เหล่านี้คงจะสามารถอธิบายด้วยตัวเดือกดของ การจัดวาง ได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว

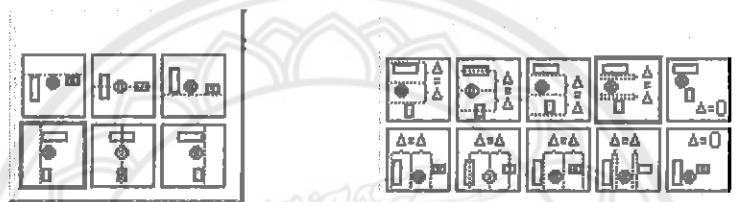


29. จัดวาง terminal ให้อยู่ในแนวนอนและแนวตั้งเดียวกันตามรูป วิธีการเลือก object หลายๆอันพร้อมกันอีกวิธีหนึ่งนอกจากใช้ปุ่ม Shift พร้อมกับ Position Tool  เลือกที่ละ object แล้ว เราสามารถทำได้โดย Position Tool  กดที่บริเวณข้างๆ object ที่ต้องการจะเลือก แล้ว กดค้างไว้จากนั้นดึงมาส์ช้ายออกเราจะเห็นสีเหลืองเป็นเส้นประ ตามที่แสดงในรูปเมื่อเราปล่อยเมาส์ object ที่อยู่ในกรอบสีเหลืองจะถูกเลือก

30. ที่ Functions Palette เลือก Numeric Subpalette และเลือก Multiply Function จากนั้น วางลงไปบน Block Diagram จากนั้นเลือก Division Function จาก Numeric subpalette บน Functions Palette แล้ววางลงบน Block Diagram

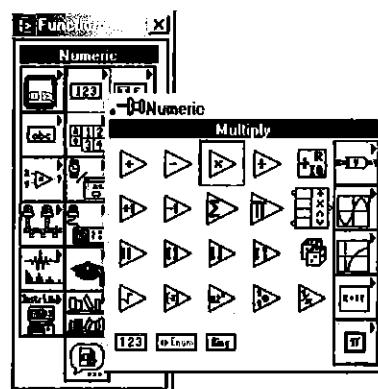

31. อันดับต่อไปเราจะเริ่มการต่อเข็อมสายของ terminal ต่างๆบน Block Diagram เช่นเดียวกัน ขั้นแรกไปที่ Tools Palette เลือก Wiring Tool  เมื่อกลับเข้ามาใน Block Diagram ตัวชี้ของเม้าส์จะเป็นรูปสายไฟ สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการวางแผนสายเราจะกล่าวถึงต่อไปในส่วนหลังของบทนี้ ในขั้นนี้ขอให้ต่อสายตามที่แสดงในรูปต่อไปนี้

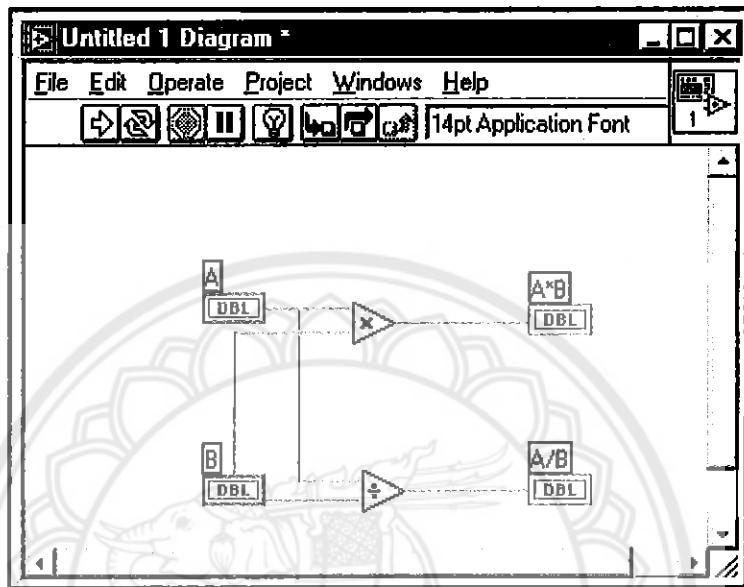

32. ที่ Toolbar รูปลูกศร Run จะอยู่ในสภาพพร้อมคือ เป็นลูกศรต่อสีขาว เรากลับไปที่ Front Panel และขอให้ทดลองใช้ Continuous Run

33. หยุดการทำงานโดยกดปุ่ม Abort ทำให้ VI หยุดทำงานกลับมาอยู่ในโหมดแก้ไขจาก File Menu เลือก Save และบันทึก VI ด้วยชื่อ Activity 3.1

2. Properties of Controls and Indicator

ในกิจกรรมที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงหน้าที่ของ Control และ Indicator มาบ้างแล้ว ในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถึงคุณสมบัติต่างๆของ Control และ Indicator รวมถึงวิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติที่ LabVIEW ได้ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นให้ด้วย

Representation ลักษณะของข้อมูลที่ปรากฏใน terminals ต่างๆภายใน Block Diagram จะขึ้นอยู่กับการกำหนดครูปแบบการแทนค่า (Representation) ของข้อมูล การเลือกรูปแบบการแทนค่าจะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำให้ในคอมพิวเตอร์ เรายังจะเลือกการกำหนดครูปแบบการแทนค่าข้อมูลให้เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลที่ใช้ เพราะจำทำให้การใช้งานง่ายความจำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เลขจำนวนเต็ม (integer) จะใช้หน่วยความจำน้อยกว่าเลขทศนิยม (Floating point) ดังนี้เมื่อเราทราบแน่นอนว่าตัวเลขควรจะมีค่าเท่ากับจำนวนเต็ม 2 พอดี เราจะไม่ควรจะเก็บในหน่วยความจำด้วย 2.00 เป็นต้น นอกจากนี้ตัวเลขอาจจะเก็บไว้แบบมีเครื่องหมาย (sign) คือเป็นได้ทั้ง บวก ลบ หรือ ศูนย์ หรืออาจจะเก็บแบบ unsign หรือแบบไม่มีเครื่องหมาย คือ เป็นบวกหรือศูนย์เท่านั้น

ภายใน Block Diagram เราจะพบว่า terminal ต่างๆจะแสดงรูปแบบการแทนค่า หรือ Representation ของตัวเลขต่างกัน เราสามารถบอกรูปแบบการแทนค่าของข้อมูลเหล่านี้ด้วยตัวหนังสือย่อ และลักษณะของสี เช่น เลขจำนวนเต็มจะเป็นสีน้ำเงิน ส่วนเลขทศนิยมจะเป็นสีส้ม เป็นต้นและภายใน terminal จะมีตัวย่อ เช่น DBL จะแทนเลขแบบ Double-Precision Floating-Point เป็นต้น ลักษณะของข้อมูลที่เป็นตัวเลข LabVIEW ได้ใช้เป็นสัญลักษณ์กำหนด Representation ใน Block Diagram ได้แสดงในตารางต่อไปนี้

การแทน ทั่วไปใน terminal		ขนาด (bytes)
Byte	I8	1
Unsigned byte	U8	1
Word	I16	2
Unsigned word	U16	2
Long	I32	4
Unsigned long	U32	4
Single precision	SGL	4
Double precision	DBL	8
Extended precision	EXT	10
Complex single	CSG	8
Complex double	CDB	16
Complex extended	CXT	20


เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง Representation ของตัวคงทิ้ง, Control หรือ Indicator ได้ โดย การให้ Pop-up menu ของ object นั้น แล้วเลือก Representation ตามความต้องการ การเลือกรูปแบบ ตัวเลขให้เหมาะสมนั้นจะช่วยให้เราประยุคหน่วงความจำได้มาก โดยเฉพาะในการที่เราจะต้องใช้ Arrays ในหลายมิติจำนวนมาก

นอกจากนี้เรายังมีวิธีการเลือกการกำหนดรูปแบบตัวเลขให้เหมาะสมกับแหล่งข้อมูล โดย ใช้ตัวเลือก Adapt to Source จาก Pop-up menu ซึ่งวิธีนี้ LabVIEW จะจัดการเลือกรูปแบบตัวเลขให้ เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลที่จะเข้าสู่ terminal นั้น โดยอัตโนมัติ


Format and Precision การแสดงค่าของข้อมูลที่ปรากฏใน Control และ Indicator บน Front Panel ของ VI เราสามารถกำหนดรูปแบบ (Format) และตำแหน่งทศนิยม (Precision) ของตัวเลขนั้นได้

การที่จะเลือกรูปแบบสามารถทำได้โดยใช้ Pop-up menu ของ object ที่ต้องการ 乍กนั้น เลือก Format & Precision สำหรับการเลือกรูปแบบนี้ อันดับแรกเราต้องเลือกว่าตัวเลขที่จะแสดงนั้นเป็นค่าที่จะใช้แสดงตัวเลข (Numeric) หรือใช้แสดง วัน-เวลา (Time & Date) หลังจากเลือกรูปแบบหลักแล้ว เราสามารถเลือกรูปแบบย่อยต่อไปได้อีก

ถ้าเราเลือกรูปแบบหลักว่าเป็นแบบ Numeric จาก Format Ring ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นที่ LabVIEW ตั้งขึ้นไว้ เราจะได้ลักษณะหน้าต่างเป็นไปตามรูป

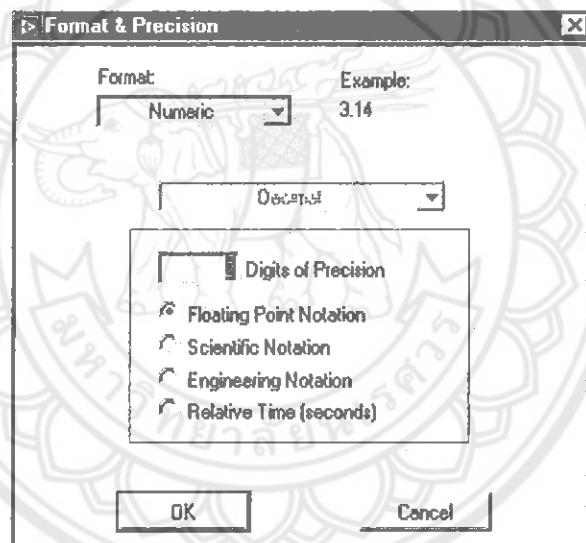


การเลือกตำแหน่งทศนิยมที่จะแสดงใน Control หรือ Indicator จะเลือกคือการใส่จำนวนตัวเลข ใน Digits of Precision นอกเหนือจากนั้นเราขึ้งสามารถเลือกให้แสดงตัวเลขเป็นแบบทศนิยมปกติ หรือ แบบอื่น เช่น Scientific Notation เป็นต้น ส่วนในอีกกรณีคือถ้าหากใน Format ring เราเลือกที่จะให้แสดง Time & Date เราจะได้หน้าต่างลักษณะตามรูปต่อไปนี้

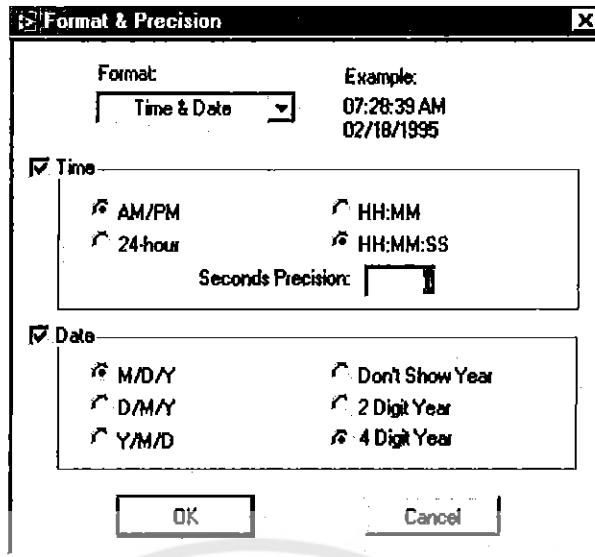

ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกตัวเลือกต่างๆ ได้ตามที่เราต้องการ ในกรณีที่เราประสงค์ค่าด้วยเข็มหรือปุ่มหมุน อาจจะเป็นการยากที่จะอ่านค่าได้อย่างละเอียดหรือในบางกรณีเราอาจต้องการแสดงค่านี้ไปพร้อมๆ กัน เราสามารถที่จะให้ LabVIEW แสดงตัวเลขไปพร้อมๆ กันได้ โดยใช้ Pop-up menu แล้วเลือก Show ▶ Digital Display และส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ object ดังนั้นจะไม่ปรากฏใน Block Diagram อีก ก้าวถัดไป LabVIEW จะมอง Digital Display ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ object นั้น อย่างไรก็ตาม Digital Display ของ object ที่ปรากฏบน Front Panel สามารถเลื่อนไปมาบน Front Panel ได้อย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องพิคปั๊กับ object หลักตลอดเวลา ก็ได้

Data Range การออกแบบ VI ให้ผู้ใช้นำไปใช้งานนั้น ในบางครั้งเราต้องการที่จะบังคับช่วงของตัวเลขที่ผู้ใช้จะนำไปใช้ควบคุมให้อยู่ในช่วงที่แน่นอน เช่นเราอาจต้องการให้ค่าเปลี่ยนแปลงจาก -1 ถึง 1 เท่านั้น หรือต้องการกำหนดค่าหากผู้ใช้กดปุ่มถูกครั้งหนึ่งหรือลงเพื่อเปลี่ยนค่าเรขาจ์ให้ตัวเลขเปลี่ยนไปที่จะ 0.1 การกำหนดที่จะตั้งตัวเลขเหล่านี้สามารถทำได้โดยการกำหนด Data Range ของ Control หรือ Indicator เหล่านั้น

จาก Pop-up menu ของ object นั้นเลือก Data Range... เราจะได้หน้าต่างของ Data Range ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

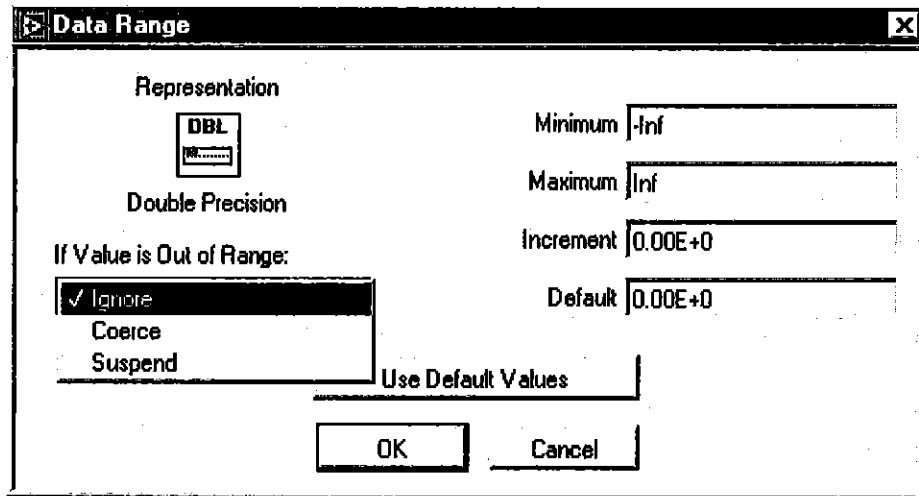

จากส่วนนี้ เราสามารถกำหนดค่าสูงสุด (Maximum) ต่ำสุด (Minimum) การเพิ่มหรือลด เมื่อเกิดปั๊มลูกศรขึ้นลง (Increment) สำหรับค่าเบื้องต้นจะแสดงในรูปข้างบนนี้ โดย inf. จะแทน Infinity ส่วนการกำหนดในช่อง Default จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นหรือค่าที่เรากำหนดเมื่อ VI เริ่มเข้าสู่โหมดการทำงาน

ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือจะให้ LabVIEW ทำอย่างหากผู้ใช้ใส่ตัวเลขเกินกว่าช่วงที่เราได้กำหนด ในรูปเราจะเห็นว่ามี If value is Out of Range ซึ่งเป็น ring อยู่ เราสามารถเลือกวิธีการใน ring นี้ได้ 3 แบบ คือ

1. **Ignore** คือไม่ต้องสนใจ ให้ใช้ค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงไปเลย ในการเลือกนี้ถ้าผู้ใช้ใช้วิธีกดลูกศรขึ้นลง ค่าข้อมูลจะหยุดอยู่ที่ต่ำสุดหรือสูงสุด แต่ถ้าผู้ใช้เดือดใช้วิธีใส่ตัวเลขโดยตรงทางแป้นพิมพ์แล้ว กด Enter ช่องข้อมูลก็จะแสดงค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงไป และ LabVIEW จะทำงานต่อไปโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวเลขที่ผู้ใช้ใส่ และไม่สนใจค่าตัวเลขสูงสุดหรือต่ำสุด

2. **Coerce** คือ ปรับให้ตัวเลขอยู่ในช่วงค่าที่กำหนดแล้วทำงานต่อไป โดยถ้าค่าสูงกว่าค่าสูงสุด LabVIEW จะปรับให้เท่ากับค่าสูงสุดแล้วทำงานต่อไป ถ้าค่าต่ำกว่าค่าต่ำสุด LabVIEW ก็จะปรับให้เท่ากับค่าต่ำสุด แล้วทำงานต่อไป


3. **Suspend** ถ้าเราเลือกตัวเลือกนี้เดี๋ยวข้อมูลจะยกหัวข้อที่กำหนด LabVIEW จะระงับการประมวลผล control ที่กำหนดค่านั้นจะปรากฏกรอบสีแดงขึ้นรอบ และปุ่ม RUN จะมีวงกลมสีแดงพร้อมเตือน หากแบ่งคาดทับวงอยู่ ผู้ใช้จะต้องปรับค่าให้อยู่ในช่วงก่อน LabVIEW จึงจะทำงานต่อไป

ถ้าหากว่าต้องการกลับไปใช้ค่าที่ LabVIEW เตรียมไว้ให้ ให้กดปุ่ม Use Default Value เพื่อให้ค่ากลับมาเป็นค่าเริ่มต้นที่ LabVIEW เห็นว่ามีความเหมาะสมที่สุด

3. Others Controls and Indicators

ที่ผ่านมาระบบทั้ง Control และ Indicator ที่ปรากฏอยู่ภายใน Numeric Subpalette ในกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม LabVIEW มี Control และ Indicator ต่างๆ อีกหลายแบบ ในหัวข้อนี้เราจะแนะนำ Control และ Indicator ในรูปแบบอื่นๆ ที่อาจต้องใช้บน Front Panel

Rings เป็น object ที่ใช้เป็นตัวเลือกว่าผู้ใช้ต้องการตัวเลือกแบบใด และเมื่อผู้ใช้เลือกค่าแล้วค่าที่ได้จาก Ring จะเป็นจำนวนเลขจำนวนเต็มแบบไม่มีเครื่องหมายชนิด 16 bit (U16) ในการให้ผู้ใช้เลือกค่าใน Rings นี้ เราอาจจะใช้เป็นตัวอักษรเป็นคำชินาหรืออาจใช้รูปภาพก็ได้ การใช้Ring นี้จะมีประโยชน์มากในกรณีที่จำเป็นที่ต้องมีตัวเลือกหลายๆ แบบให้ผู้ใช้เลือกก่อนที่จะทำการประเมินข้อมูลต่อไป ลักษณะของ Ring แบบต่างๆ แสดงในรูปต่อไปนี้

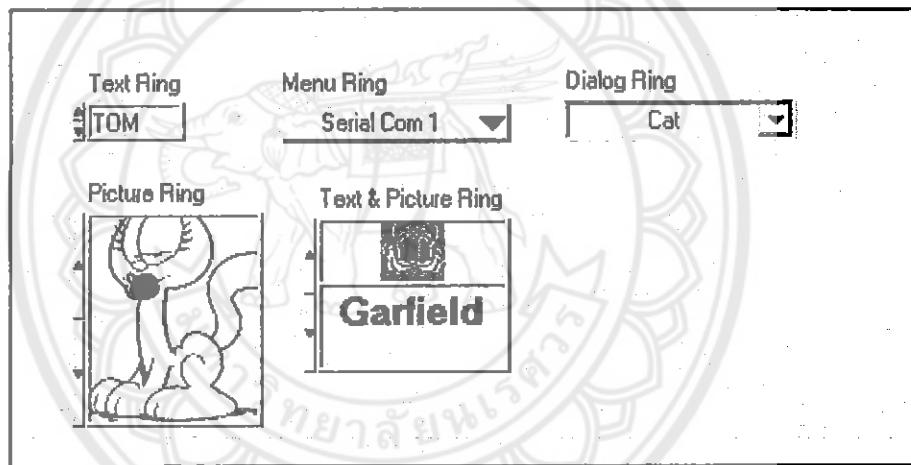

ขั้นแรกในการใช้ Ring นี้ ให้เลือก ชนิดจาก List & Ring Subpalette จาก Controls Palette ซึ่งจะมีหลายแบบด้วยกัน อาจจะเป็นแบบที่มีไดเฉพาะตัวอักษร หรือแบบที่มีเฉพาะรูปภาพ หรืออาจมีทั้งสองแบบรวมกัน เมื่อเราเลือกแบบ Ring ที่ต้องการแล้ววาง Ring นั้นลงบน Front Panel ในครั้งแรก จะมีตัวเลือกเพียงตัวเดียว จากนั้นเราสามารถเพิ่มเติมตัวเลือกใน Ring เพิ่มในภายหลังได้ โดยใช้ Pop-up menu และเลือก Add Item After หรือ Add Item Before ก็ได้


ในการใส่ตัวหนังสือลงใน Ring ให้เลือก Edit Text Tools  ใน Tools Palette แล้วใช้ เมาส์คลิกลงในบริเวณ Ring นั้น เมื่อใส่ข้อความเสร็จสิ้นแล้วให้เราใช้เม้าส์กดปุ่ม Enter  ที่อยู่บน Tool bar แต่ถ้าหากเราคิดเป็น Enter แล้วเราจะได้ Text อีกบรรทัดหนึ่งซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใน ตัวเลือกเดิบวกัน เมื่อต้องการใส่ตัวหนังสือเพิ่มในช่องเดียวกันต่อไป ก็ให้กดที่ปุ่มเลื่อนตำแหน่งด้าน ซ้ายมือ เพื่อให้ช่องข้อความนั้นปรากฏขึ้นแล้วเพิ่มเติมข้อความลงไป เราสามารถดูได้ว่าขณะนี้เรา อยู่ที่ช่องตัวเลือกใดได้จากการใช้ Pop-up menu แล้วเลือก Show ▶ Digital Display

ในการใส่รูปภาพลงใน Picture Ring ขั้นแรกเราจำเป็นต้องมีรูปภาพอยู่ใน Clipboard ก่อนที่จะใส่รูปภาพลง วิธีการนำรูปภาพเข้าสู่ Clipboard ก็คือต้องใช้โปรแกรมวิเคราะห์รูปที่ ต้องการ จากนั้นเลือกรูปที่ต้องการ โคลปใช้คำสั่ง Copy ของโปรแกรมวิเคราะห์รูปนั้นๆ เพื่อเก็บรูปภาพ ลงไว้ใน Clipboard ก่อน ต่อจากนั้นเมื่อจะนำรูปภาพมาวางลงใน Ring ลำดับใด ก็ให้เลื่อน Ring ไป ที่ลำดับนั้นแล้วใช้คำสั่ง Import Picture ภายใต้ Pop-up menu ของ Ring นั้น ส่วนการใส่รูปที่ ตัวเลือกอื่นๆ ก็ทำได้โดยการใช้ขันตอนเดียวกัน

เมื่อเราใส่ตัวเลือกลงใน Ring แล้ว ค่าที่ส่งออกจาก terminal เมื่อเราสั่ง VI ทำงานจะเป็นค่า ตามลำดับการใส่ ก cioè ตัวเลือกแรกจะให้ค่าตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม 0 ตัวเลือกต่อไปจะให้ค่าตัวเลขเป็น จำนวนเต็ม 1 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ เราสามารถดูค่าเหล่านั้นบน Front Panel ได้โดยเลือก Show ▶ Digital Display จาก Pop-up menu ของ Ring นั้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

โดยทั่วไปการใช้ Ring จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราใช้ร่วมกับ Case Structure ซึ่งเราซึ่งไม่ได้ กล่าวถึง Structure ในขั้นนี้ ดังนั้นเราจะจึงจะไม่ยกตัวอย่างหรืออธิบายส่วนประกอบเพิ่มเติมในวันนี้ อย่างไรก็ตามเราแนะนำให้คุณลองเดือกดูและวาง Ring บน Front Panel แล้วลองใส่ตัวหนังสือ หรือ รูปภาพลงใน Ring ที่สร้างขึ้น เพื่อความคุ้นเคยในการสร้าง Ring


Boolean เป็นชื่อของนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ George Boolean ซึ่งเป็นผู้วางรากฐาน ของ Boolean Algebra สำหรับในงานวิศวกรรมนั้นเราสามารถที่จะมองว่า Boolean เป็นการกำหนด ข้อมูลให้มีค่าเป็น จริง หรือ เท็จ หรืออาจจะมองเป็นการ เปิด - ปิด เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงาน ของส่วนต่างๆ เราสามารถเลือกใช้ Boolean ได้จาก Boolean Subpalette ภายใต้ Controls Palette ที่ แสดงในรูปต่อไปนี้

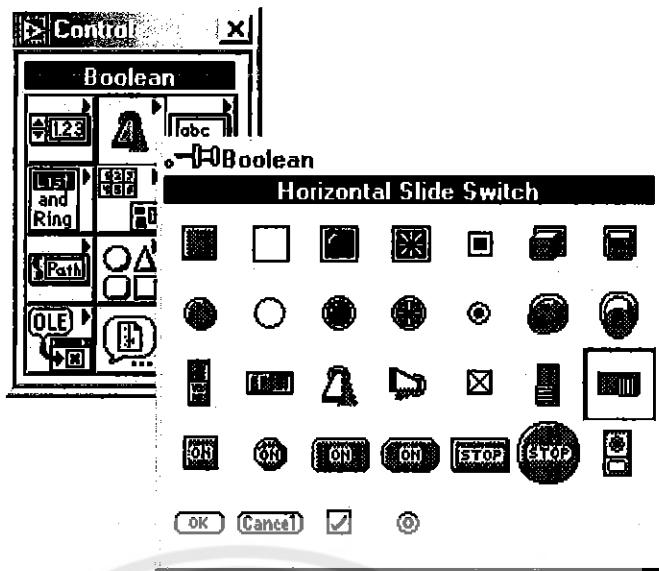

ใน Boolean Subpalette นี้จะประกอบด้วยสวิทช์ และไฟสัญญาณหลายแบบ ซึ่งการกำหนดเบื้องต้นว่าจะเป็น Control หรือ Indicator จะขึ้นอยู่กับลักษณะที่เราใช้ในเครื่องมือวัดจริง เช่น สวิทช์ จะเป็น Control และไฟสัญญาณ จะเป็น Indicator เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เราสามารถเปลี่ยนให้อุปกรณ์เหล่านั้นเป็น Control หรือ Indicator ก็ได้ ตามความต้องการของเรา โดยใช้คำสั่ง Change to Control/ Indicator ภายใน Pop-up menu ของ Boolean นั้น

ใน Block Diagram ลักษณะของ Boolean terminal จะเป็นสีเขียว และมีตัวอักษร TF อยู่ตรงกลาง และเมื่อมองกับตัวเลขคือ ถ้าเป็น Control จะมีของที่หนากว่าขอบของ Indicator

การเลือกใช้ Boolean ใน LabVIEW นั้น นอกจากสัญลักษณ์มาตรฐานที่กำหนดแล้วยังมีตัวเลือกให้เราเลือกใช้ได้อีกหลายอย่างที่เลือกจาก Pop-up menu สำหรับตัวเลือกที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

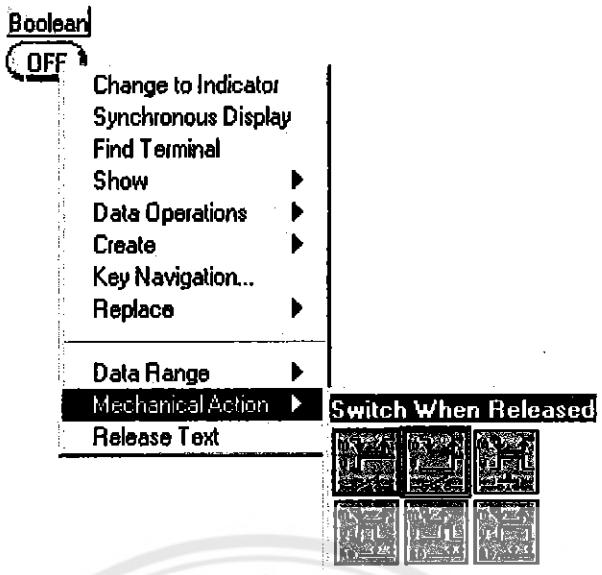

1 Labeled Buttons

ในสวิทช์และไฟสัญญาณต่างๆ ของ Boolean บางแบบอาจจะมีตัวหนังสือประกอบไว้บน object นั้นคือ เช่น ON และ OFF โดยปกติตัวหนังสือประกอบนี้จะไม่ได้แสดงกับสวิทช์หรือไฟสัญญาณทุกชนิด แต่เราสามารถที่จะเลือกให้แสดงหรือไม่แสดงได้โดยใช้ตัวเลือกจาก Show ▶ Boolean Text ภายใต้ Pop-up menu

Boolean Text นี้จะแสดง ON หรือ OFF อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นกับสถานะที่ object นั้นเป็นอยู่ขณะนั้น เช่นถ้าเปิดอยู่จะแสดงตัวหนังสือ ON เป็นต้น เราสามารถที่จะจัดวางตำแหน่งและแก้ไขตัวหนังสือเหล่านั้นได้โดยการใช้ Positioning Tool ในการจัดวางตำแหน่ง และ Edit Text Tool ในการเปลี่ยนหรือแก้ไขตัวหนังสือ ON-OFF นั้น ทั้งสองเลือกได้จาก Tools Palette


ค่าของ Boolean ใน Block Diagram จะเป็นจริง (TRUE) ถ้า object นั้นอยู่ที่ตำแหน่ง ON และเป็นเท็จ (FALSE) ถ้า object นั้นอยู่ในตำแหน่ง OFF

2 Mechanical Action Boolean Control จะมี Mechanical Action เป็นตัวเลือกใน Pop-up menu ตัวเลือกนี้จะเป็นตัวกำหนดลักษณะของ Control ว่ามีการทำงานอย่างไร เมื่อมองกับสวิทช์ในความเป็นจริงว่ามีหลายแบบ เช่น กดแล้วปิด กดอีกครั้งจะปิด หรือต้องกดอยู่ตลอดเวลา จึงจะเปิด ถ้าปล่อยเมื่อใดจะปิด หรืออื่นๆ ตัวเลือกนี้จะเป็นตัวเลือกลักษณะการทำงานต่างๆ ของ Control เท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ดูจาก Help ของ LabVIEW

3 Data Range แม้ว่า Boolean Control จะมีค่าเพียง 2 ค่า คือ จริง กับ เท็จ เท่านั้น แต่เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ LabVIEW หยุดทำงานหรือไม่ ถ้าหากว่าเป็นค่าจริงหรือเท็จค่าใดก็ได้นั่น โดยเลือกจาก Suspend if True หรือ Suspend if False จากคำสั่ง Data Range ใน Pop-up menu ของ object นั้น

4 การเปลี่ยนลักษณะของ Boolean แม้ว่า LabVIEW จะมีลักษณะของสวิชท์และไฟสัญญาณหลายแบบให้เราได้เลือกใช้ เราอาจมีความจำเป็นต้องใช้ Boolean ในรูปแบบอื่นๆ ได้ เราสามารถที่จะนำรูปภาพอื่นมาใช้ ซึ่งเราสามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง Edit Control ... จาก Edit menu จากนั้นเราจะสามารถนำรูปภาพใดก็ได้มาระลงในตำแหน่งของ Boolean นั้นทั้งในสถานะ ON และ OFF สำหรับรายละเอียดเหล่านี้จะกล่าวถึงในภายหลัง

Strings ก็คือตัวแปรหรือค่าคงที่ซึ่งอยู่ในรูปของตัวอักษร เราสามารถกำหนดให้ String นี้ เป็นได้ทั้ง Control และ Indicator สำหรับ String นี้จะอยู่ใน String & Table Subpalette ภายใต้ Control Palette ซึ่งจะมีลักษณะดังรูป สำหรับรายละเอียดของ String นี้ เราจะกล่าวถึงในภายหลัง

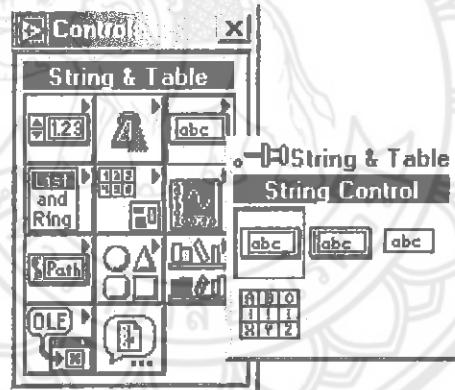

Path เป็น Control ที่ให้ LabVIEW แสดง Directory ที่ VI กำลังทำงานอยู่ ตัวอย่างเช่นใน Windows จะมีลักษณะของ Path เป็นเหมือนคำสั่ง DOS ยกตัวอย่างเช่น C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\MYWORK

แสดงว่าขณะนี้ VI ที่ทำงานอยู่นี้ คือ MYWORK อยู่ใน directory ชื่อ LabVIEW และอยู่ใน drive C หากว่าเรากำหนด Path ขึ้นแต่ว่า LabVIEW ไม่สามารถที่จะกำหนดที่อยู่ของ file นั้นได้ เราจะได้คำตอบเป็น <Not A Path>

คำสั่งนี้จะมีประโยชน์ในการเปิด-ปิด หรือเขียนไฟล์เพื่อแก้ไขข้อมูล เราจะกล่าวถึงวิธีการดังกล่าวในเรื่องของ File I/O ในภายหลัง

4. Wiring

ในกิจกรรมที่ผ่านมาเราได้ทำการต่อสายภายใน Block Diagram มาบ้างแล้ว ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงเทคนิคการต่อสายในรายละเอียด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆเนื่องจากการต่อสายด้วย

การต่อสาย ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอวิธีการจัดวาง Control และ Indicator แบบต่างๆ ลงใน Front Panel ซึ่งเป็นเพียงการเริ่มต้นการสร้าง IV เท่านั้น ความสำคัญที่แท้จริงของการเขียน VI คือ การเลือกใช้ Function การทำงานให้เหมาะสมและต่อสายให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ในส่วนต่อไปของหัวข้อนี้ เราจะกล่าวถึงวิธีการต่อสายของส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน

เราจะใช้ Wiring Tool ในการต่อสายระหว่าง terminal mujxikdDvp^j4kp.o บนแกะจอร์ฟ เพ夫ท เมื่อเราเลือก Wiring Tool แล้วลูกศรซึ่งจะเปลี่ยนเป็นรูปปุ่มสีฟ้า โดยตำแหน่งสำคัญของตัวซึ่งหรือที่เรียกว่า “Hot Spot” ของตัวซึ่งจะอยู่ที่ปลายสายไฟที่ไม่ได้มีวน ตามรูป



ในแบบฝึกหัดที่ผ่านมาเราคงได้ฝึกการต่อสายมาบ้างแล้ว แต่เราไม่ได้กล่าวถึงวิธีการต่อสายและขั้นตอนการต่อสายอย่างละเอียดซึ่งเราจะถึงในที่นี้ ในการที่จะต่อสายระหว่าง terminal เข้าด้วยกัน อันดับแรกเลือก Wiring Tool จาก Tools palette จากนั้นนำปลายของตัวซึ่งที่ wiring หนึ่ง แล้วกดเมาส์ (Click) จากนั้นลากเม้าส์ไปที่ terminal ปลายทาง แล้วกดเมาส์อีกครั้งหนึ่ง ก็จะเสร็จสิ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและเทคนิคของการต่อสายให้ออกมาสวยงามและเป็นไปตามต้องการนี้ดังต่อไปนี้

การต่อสาย terminal ทั้งสองเข้าด้วยกัน ในการเชื่อมตัว 2 terminal เข้าด้วยกัน เราจะเริ่มจาก terminal ใดก็ได้ เมื่อเรานำปลายตัวซึ่งเข้าใกล้ terminal ใด เราจะสังเกตเห็นว่า terminal นั้นจะกระพริบและแสดงปลายสายให้เห็น นอกเหนือจากนั้นเราจะสังเกตว่ามีตัวอักษรที่เป็นชื่อของ terminal ที่เรากำลังชี้อยู่ปรากฏขึ้นอยู่ด้วย

การต่อสายเข้ากับ node ที่มีหลาย terminal อยู่ด้วยกัน สายต้องจะเข้าสู่ terminal ที่กำลังกระพริบอยู่เท่านั้น ไม่ว่าเราจะลากสายมาจากทิศทางใดของ node หรือเข้าสู่ node ที่ตำแหน่งใดก็ตาม ข้อเสนอแนะก็คือควรต่อสายให้เข้าสู่ terminal ตรงตามตำแหน่งและทิศทางของ terminal ใน node นั้นเพื่อความสะดวกในการแก้ไข

การคอมมาส์ปุ่มของจะเป็นการยกเลิกการต่อสาย

ในการลากสายในระหว่างการเชื่อมต่อนั้นเราไม่จำเป็นต้องคอมมาส์เอาไว้ เราสามารถปล่อยได้เลย แล้วคอมอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงปลายทาง ยกเว้นเราต้องการจะเปลี่ยนทิศทางจากการเดินสายในแนวเดิม ให้เป็นแนวระดับหรือกลับกัน โดยปกติ LabVIEW จะขอนให้มีการเลี้ยวบุนมหาก (หรือเปลี่ยนแนวการเดินสาย) ได้ 1 ครั้ง โดยไม่ต้องคอมมาส์ แต่ถ้าเราต้องการจะเลี้ยวมากกว่า 1 ครั้ง เราจะต้องคอมมาส์เพื่อจะเลี้ยวในครั้งต่อไป

เมื่อกีดการเลี้ยวสายโดย LabVIEW เราสามารถกำหนดให้ LabVIEW เปลี่ยนเส้นทางไปอยู่อีกแนวหนึ่งได้ เช่น LabVIEW เดินสายในแนวระดับก่อนแล้วจึงเดินสายในแนวเดิม แต่เราต้องการให้เดินสายในแนวเดิมก่อนแล้วจึงเดินในแนวระดับ เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยให้เรากดแป้น Space Bar บนแป้นพิมพ์ไว้ การเดินสายทั้งสองแนวจะเกิดการกระพริบสลับกัน เราสามารถเลือกการเดินสายแบบใดแบบหนึ่งได้ โดยการปล่อยมาส์ในจังหวะกระพริบที่เราต้องการ

การเชื่อมสายแยกสามารถทำได้โดยให้ปลายของตัวชี้ ข้อยื่นเส้นที่ต้องการจะแยกสาย เส้นที่ได้รับการเชื่อมจะกระพริบ เราสามารถคอมมาส์หนึ่งครั้งเพื่อเชื่อมสายเข้าด้วยกัน จากนั้นเราสามารถลากสายไปสู่ terminal ที่ต้องการต่อไปได้

การลบสายให้ใช้ Positioning Tool เลือกสายแล้วกดแป้น Delete จะเป็นการลบสายในส่วนนั้นออกไป

การเคลื่อนย้ายสามารถทำได้โดยใช้ Positioning Tool เลือกสายที่ต้องการแล้วจัดวางในตำแหน่งใหม่ หากเราต้องการ หากเราต้องการย้ายสายให้ดึงสายไปจากตำแหน่งเดิมแล้ววางลงไปในตำแหน่งใหม่ เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการให้ปล่อยปุ่มมาส์ สายที่ต้องย้ายในแนวเดิมจะหายไปแล้วปรากฏขึ้นในตำแหน่งใหม่ ส่วนสายต่อส่วนอื่นๆจะยืดตามส่วนนั้นโดยอัตโนมัติ

การต่อสายจะมีความยุ่งยากมากขึ้นเมื่อ node นั้นมี terminal จำนวนมาก การต่อสายเข้ากับ object ที่มี terminal จำนวนมากนี้จะเป็นการคิดถ้าหากเราไม่รีบร้อนและคุ้ตัวหนังสือ (Tip) และสายของ terminal นั้นว่าต้องการข้อมูลลักษณะใด เพราะเมื่อเราใช้ปลายตัวชี้อยู่ในตำแหน่งของ terminal ใด terminal นั้นจะแสดง Tip และลักษณะของปลาย漉ที่จะเชื่อมต่อ การสังเกตที่ปลายสาย โดยๆ จากสี ขนาด และลักษณะของสายจะช่วยบอกเราได้ว่า terminal นั้นต้องการข้อมูลประเภทใด เพื่อช่วยในการต่อสายให้ถูกต้อง นอกจากนี้จากนั้นถ้าที่ปลายสายของ terminal มีจุดอยู่แสดงว่า terminal นั้นเป็น input ของ node นั้น และถ้าหากที่ปลายสายของ terminal ไม่มีจุด แสดงว่าเป็น output ของ node นั้น

การใช้ Help Windows ใน การเชื่อมสาย จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถดูเรื่องต้นใช้งานในการต่อสายเข้ากับ object ที่เรายังไม่คุ้นเคย เพราะใน Help Windows จะบอกลักษณะของข้อมูลที่แต่ละ terminal ต้องการ นอกจากนั้นยังจะบอกถึงว่า Input ใด เป็นค่าที่จำเป็น (Required) หรือแนะนำ (Recommended) หรือเป็นตัวเลือก (Optional)


สายเสีย หากว่าเราต่อสายผิดพลาด เราจะพบว่าสายต่อจะปรากฏเป็นเส้นประสีดำ แทนที่จะเป็นเส้นสีเหมือนสายปกติอื่นๆ และเราจะพบว่าในขณะนี้ VI จะไม่สามารถทำงานได้ จนกว่าการต่อสายจะเป็นไปอย่างถูกต้อง เราสามารถลบสายเสีย (Bad Wire) ได้โดยการใช้คำสั่ง Remove Bad Wires จาก Edit menu หรือ กด <Ctrl> - B และพยาบานต่อสายใหม่ให้ถูกต้อง

ถ้าหากไม่ทราบสาเหตุว่าทำไม่สายต่อจึงพยายามเป็นสายเสีย ให้กดมาส์ที่ปุ่ม Run (ซึ่งขณะนี้เป็นรูปปุ่มศรหักอยู่) หรือ Pop-up ที่สายเสียนี้แล้วเลือก List Errors เราจะเห็น Dialog Box ที่แสดงความผิดพลาดที่ทำให้สายเกินขีน


การเคลื่อนย้าย Object ปกติเมื่อเราต่อสายระหว่าง object ถูกดึงเข้าด้วยกันแล้ว เมื่อเราเดิน object หนึ่งที่อยู่บน Block Diagram สายที่ต่อไว้ก่อนหน้านี้จะยืดตามหรือหดเข้าไปด้วยโดยอัตโนมัติ เราจึงไม่จำเป็นต้องต่อสายใหม่ ยกเว้นในกรณีที่เราขยับ object เข้าไปใน Structure สายต่อจะไม่ตามเข้าไปใน Structure นั้นด้วย และสายที่เราต่อไว้เดิมก็จะกลายเป็นสายเสีย เราจะกล่าวถึง Structure ในภายหลัง

การสร้าง Object โดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากการสร้าง Object ไม่ว่าจะเป็นค่าคงที่ ค่า Control หรือ Indicator บน Front Panel แล้วต่อสายด้วยตนเองภายใน Block Diagram เราอาจจะสร้าง Object บน Front Panel จากภายใน Block Diagram ได้ โดยที่ terminal ของ node ที่ต้องการ Input/Output ให้ใช้ Pop-up menu ของ terminal นั้นแล้วเลือก Create Constant หรือ Create Control หรือ Create Indicator เพื่อสร้าง Input/Output ให้กับ terminal นั้น โดยอัตโนมัติ และ object ที่สร้างขึ้นจะเชื่อมสายเข้ากับ terminal นั้น โดยอัตโนมัติด้วย โดย LabVIEW จะเลือกลักษณะข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดเชื่อมต่อเข้ากับ terminal นั้น

การใช้วิธีการนี้จะมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะกรณีที่เราต้องต่อสายหลายสายเข้าสู่ node หรือ subVI ซึ่งอาจมี input เป็นค่าข้อมูลลักษณะต่างๆ กันหลายแบบ

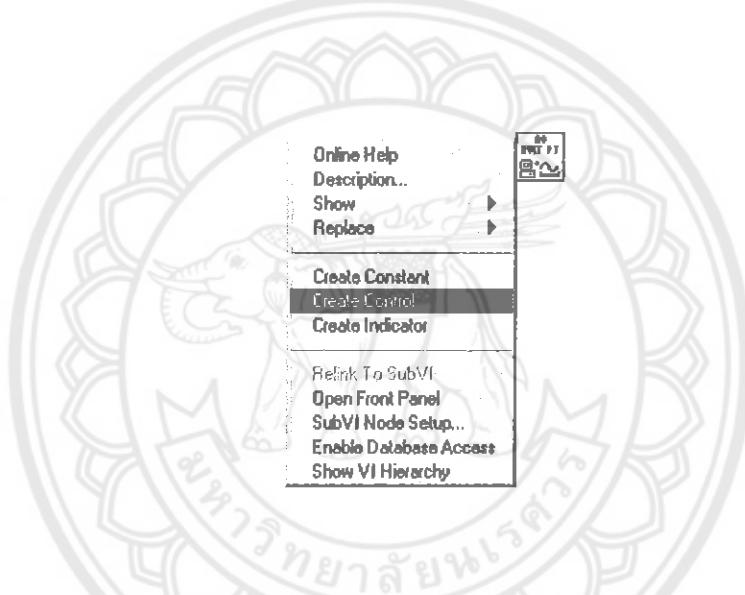


กิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกหัดให้เราได้ทดลองการเขียน VI เสมือนกับว่าเราได้มีการอ่านข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยเราจะใช้ VI สำเร็จรูปตัวหนึ่งแทนการวัดข้อมูลจริง VI นี้ชื่อ Demo Voltage Read.VI ซึ่งเป็น VI ที่สมบุติการอ่านค่า Voltage จาก DAQ Board โดย Output ของฟังก์ชันนี้จะเป็นค่า Voltage ที่ลํะ 1 ค่าที่ได้จากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้า สำหรับ Input ของ VI นี้ไม่มีผลต่อการประเมินค่าเป็นเพียงสร้างสภาพะให้ผู้ใช้ได้มีความรู้สึกเหมือนกับใช้ DAQ Board จริงๆ อุปกรณ์ที่นํา เรายังไม่จำเป็นต้องต่อ input ในที่นี่

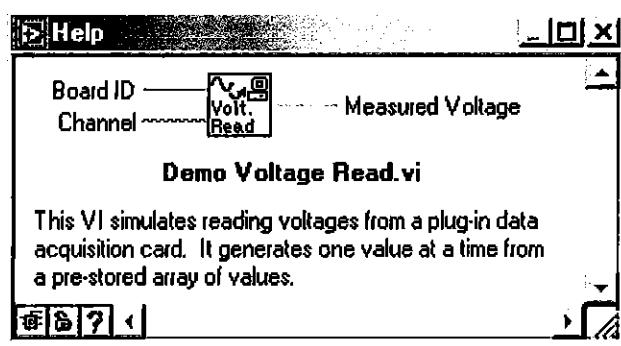


เราสามารถหา VI นี้จากอยู่ภายใต้ Tutorial subpalette ของ Function Palette ขั้นตอนของกิจกรรมนี้มีดังนี้

1. สร้าง front panel ดังแสดงในรูป

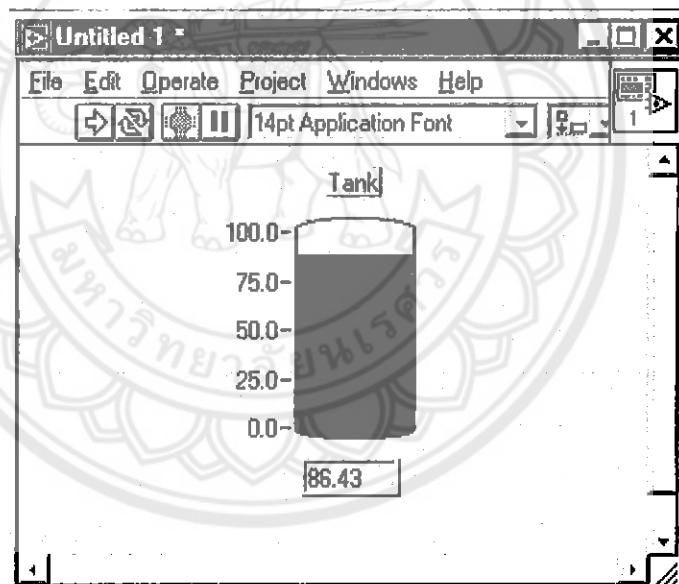


2. สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่ระดับน้ำในถัง ซึ่งเดิมค่าเริ่มต้นเป็น 0 ถึง 10 เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยใช้ Operating Tool เลื่อนไปบันทึกตัวเลขที่ต้องการเปลี่ยน เช่นในกรณีเดือนไปที่เลข 10 แล้วกดเมาส์ปุ่มซ้าย การแสดงตัวเลขจะเปลี่ยนไปอยู่ในลักษณะที่พร้อมจะสามารถแก้ไขได้ ใส่ตัวเลขที่ต้องการ เช่น ในที่นี่เราใส่ 100 และเมื่อแก้ไขแล้วกด Enter ตัวเลขทั้งหมดจะเปลี่ยนและปรับค่ามาอยู่ในช่วง 0-100 โดยอัตโนมัติ

3. ลองใช้ Pop-Up menu ของส่วนเฉพาะที่เป็นตัวเลข คือเลื่อนมาสู่ปุ่มเรเณด์แล้ว กดมาสู่ปุ่มขวาเพื่อคู Pop-Up menu และเลือกรูปแบบการจัดความมาตรฐานแบบต่างๆ โดยใช้คำสั่ง Style หรืออาจลองใช้คำสั่งอื่นๆ เช่น Marker Spacing ▶ หรืออื่นๆ ก็ได้

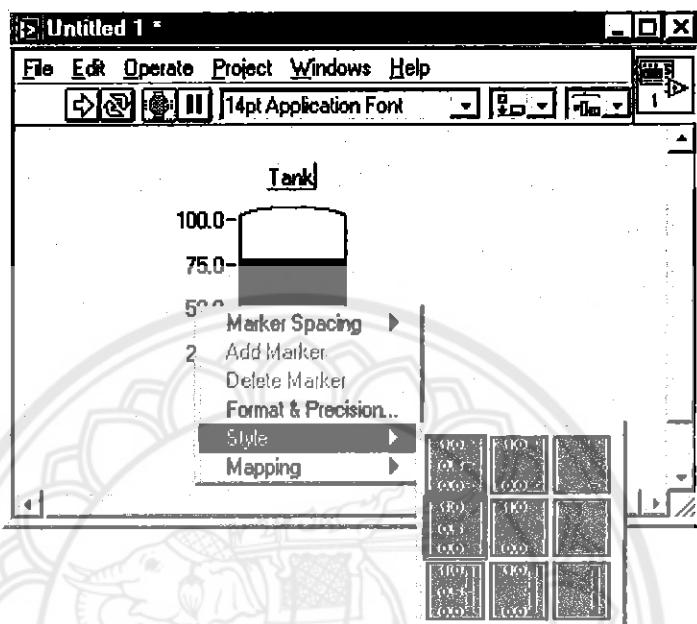

4. ไปที่ Block Diagram วาง function ชื่อ Demo Voltage Read.VI และพิมพ์ชั้นการถูกลง ไปใน Block Diagram จากนั้นเลือก Wiring Tool แล้วคลิกบนมาที่ input terminal ของ Demo Voltage Read.VI แล้วลองใช้คำสั่ง Create Constant จาก Pop-up menu ของแต่ละ terminal เพื่อสร้าง input ให้กับ terminal ทั้งสอง

5. สร้าง Block Diagram ตามรูป

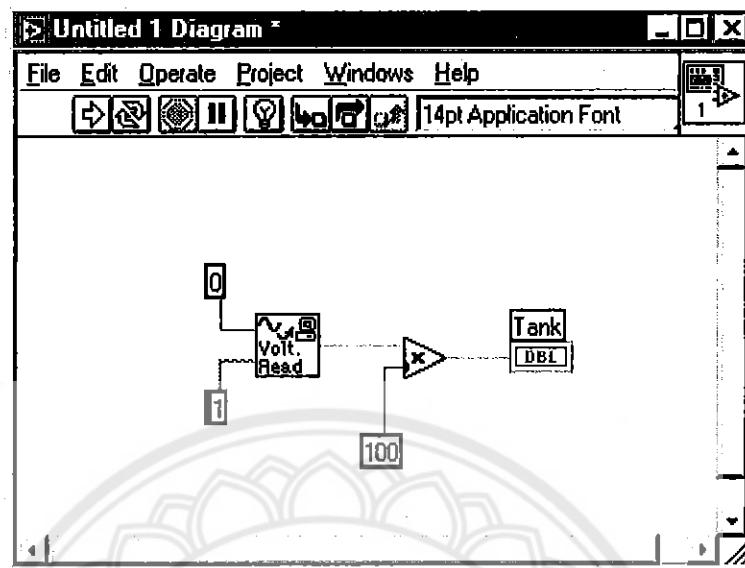

6. โดย node ชื่อ Volt Read นั้นหาได้จาก Function-Tutorial ซึ่ง Node นี้ ในขณะนี้เราสมมุติว่าเป็นค่าที่ได้ออกมาจากเครื่องมือวัด โดยจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 สำหรับค่าตัวเลข 1 และ String 0 นั้น เป็นการสมมุติว่าให้อ่านข้อมูลจาก Analog input channel 0 โดยใช้อุปกรณ์ 1 เป็นตัวอ่าน เมื่อว่าในความเป็นจริง ในตัวอย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องต่อเข้ากับ input ที่เป็นค่าคงที่และ String ก็ได้ เพราะ node นี้เป็นเพียงการสมมุติการอ่านค่าจาก DAQ Card แต่เพื่อให้เราคุ้นเคยกับการกำหนดการอ่านค่าจาก DAQ Card จึงได้กำหนด input ไว้อย่างนี้

7. ลอง Run VI นื้อที่บ่งบอกเรื่อง สังเกตคุณภาพเปลี่ยนแปลงของ Indicator ลองปรับแต่ง Front Panel ให้เป็นไปตามที่คุณชอบ โดยใช้คำสั่ง หรือ Control ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว

8. เรายากให้คุณลองใช้ Coloring Tool เพื่อปรับแต่งลีต่างๆ บน Front Panel


9. เลิกการทำงาน คุณไม่จำเป็นต้อง Save VI นี้ก็ได้

5.. Debugging

Bug หรือแมลง ในภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงการเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในโปรแกรม คำนี้มาจากคอมพิวเตอร์ในบุคคลๆ ที่บังมีขนาดใหญ่และใช้วงจไฟฟ้าจำนวนมากอยู่ ในการเขียนโปรแกรมครั้งหนึ่งปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดในการทำงานของโปรแกรมขึ้น หลังจากตรวจสอบรายละเอียดทั้งในส่วนของโปรแกรมและเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วพบว่ามีแมลงเข้าไปอยู่ในเครื่อง จึงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร อันเป็นเหตุให้การทำงานของโปรแกรมผิดพลาดไป เราจึงได้ใช้คำว่า Bug แทนการเกิดความผิดพลาดขึ้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าคำนี้ในปัจจุบันจะหมายถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเท่านั้น และคำว่า Debug จะหมายถึง การแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรมนั้น

Broken VI เป็นคำที่ใช้เรียก VI ที่ไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งขณะนั้นปุ่ม Run จะเป็นรูปลูกศรหัก ซึ่งหมายความว่าในขณะนี้ VI ของเรานี้ปัญหาหรือข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะ VI จะอยู่ในสภาพที่เป็น Broken VI ถ้าหากว่าเราอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำงานอยู่ และเมื่อเราต่อสายเสร็จและไม่มีข้อผิดพลาดก็จะขึ้นแล้ว VI ก็จะกลับเข้าสู่สภาพพร้อมทำงานปกติได้ สำหรับในการแก้ไขต่อสายผิด ไว้และมีสายเสียเกิดขึ้น เราจะต้องแก้ไขหรือกำจัดสายเสียออกไปจาก Block Diagrams เสียก่อน เพื่อกำจัดสายที่ไม่ต้องการออกไป เพราะ LabVIEW จะไม่ยอมให้มีสายที่ต่อผิดหรือต่อสายไม่ครบ (คือไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดที่แน่นอน) อยู่ภายใน Block Diagram เมื่อว่าเราจะไม่ต้องการให้ข้อมูลไหลไปตามสายเหล่านี้ก็ตาม ขั้นตอนการลบสายเสียออกที่ง่ายที่สุดคือใช้คำสั่ง Remove Bad Wires จากภายใน Edit Menu หรือใช้ <Ctrl>-B

นอกจากการลบสายต่อที่เสียออกจาก Block Diagram แล้ว ยังอาจเกิดความผิดพลาดได้จากการลืมอื่นๆ ได้อีก ซึ่งเราสามารถมองหาจุดผิดพลาดเหล่านั้นได้ด้วยการใช้คำสั่งให้แสดงข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้น หน้าต่างที่แสดงความผิดพลาดนี้เรียกว่า Error List การที่จะให้หน้าต่าง Error List แสดงขึ้นนานั้นทำได้โดยเลือกคำสั่ง Show Error List จาก Windows Menu หรือใช้เมาส์กดบริเวณปุ่มรูปลูกศรหักที่อยู่บน Tool Bar ก็ได้ จากนั้นหน้าต่าง Error List จะปรากฏขึ้นและแสดงความผิดพลาดทั้งหมดที่มีอยู่ภายใน Block Diagram ตัวอย่างของหน้าต่างนี้แสดงในรูป

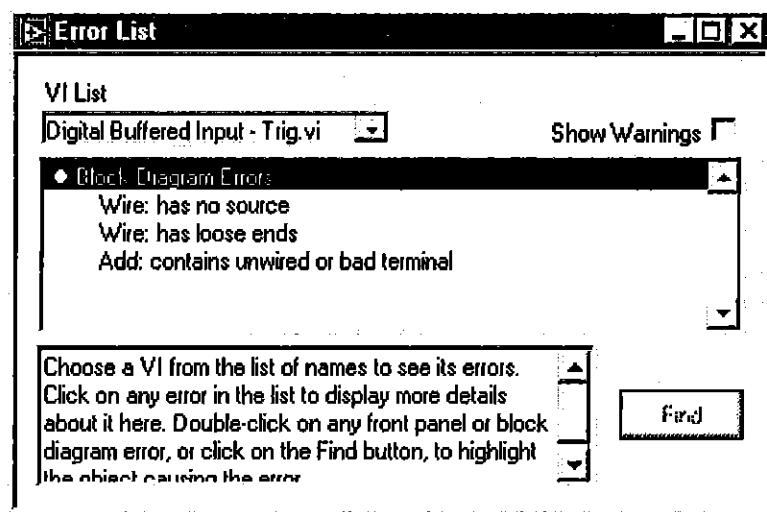

ถ้าหากเราต้องการจะทราบว่า การเกิดความผิดพลาดแต่ละหัวข้อมีสาเหตุมาจากเรื่องใด เราสามารถเลือกหัวข้อนั้นภายใน Error List เพื่อให้หน้าต่างค้างล่างจะขึ้นความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดนั้นขึ้น สำหรับการที่จะหาตำแหน่งของความผิดพลาดบน Block Diagram สามารถทำได้โดยใช้เมาส์กดที่รากการผิดพลาด 2 ครั้ง (double click) หรือใช้เมาส์กดปุ่ม Find บนหน้าต่าง Error List จะทำให้ LabVIEW กลับไปแสดง Block Diagram และแสดงตำแหน่งของความผิดพลาดด้วยการเน้นตำแหน่งนั้นด้วยเส้นเป็นกรอบรอบส่วนนั้นไว้

การแจ้งเตือน การแจ้งเตือนหรือ Warning เป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ช่วยการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน VI เราสามารถให้ LabVIEW แสดงคำเตือนได้ โดยการเลือก Show Warnings บนหน้าต่าง Error List การเตือนของ LabVIEW ไม่ได้หมายความว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นใน VI เพียงแต่ได้เกิดมีสิ่งที่ไม่มีเหตุผลที่ LabVIEW เข้าใจเกิดขึ้นใน VI เท่านั้น ตัวอย่างเช่น อาจมี Control Terminal ที่ไม่ได้ต่อเข้ากับส่วนใดเลย แม้ว่าจะไม่เป็นความผิดพลาด แต่ LabVIEW ก็ยังสืบว่าจะมี object นั้นอยู่เพื่อเหตุผลอะไร

ถ้าหากเราเลือก Show Warnings แล้วเกิดสิ่งที่ทำให้ LabVIEW เตือน เราจะเห็นว่ามีปุ่มเตือน (Warning Button) เกิดขึ้นบน Toolbar หากเราต้องการทราบว่า LabVIEW เตือนอยู่ เรายังสามารถกดที่ปุ่มนั้น เพื่อดูรายการเตือนได้

นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกให้แสดงการเตือนได้ โดยบน Menu Bar เลือก Edit ▶ Preferences... และบน dialog box การเลือก Show Warning In Error Box By Default เพื่อให้มีการแสดงการเตือนทุกครั้งที่มีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นกับ VI ของเรา

การเข้าสู่ VI ที่ลະขั้น เนื่องจาก LabVIEW เป็นโปรแกรมที่ใช้การเดินทางของข้อมูลในการควบคุมการประมวลผลของโปรแกรม ซึ่งต่างจากการทำงานที่ลับบรรทัดของโปรแกรมตัวหนังสือที่ว่า ไป ดังนั้นการคุยกับการทำงานที่ลະคับอาจจะไม่เหมือนกับโปรแกรมที่ทำงานที่ลับบรรทัด

การที่เรากำหนดให้ LabVIEW ทำงานที่ลະขั้นเป็นการกำหนดให้ LabVIEW ประมวลผลบน Block Diagram ที่ลະ node ได้ คำว่า node ในที่นี้รวมถึง subVI, Structure, Code Interface Node (CIN), Formula Nodes และ Attribute nodes ซึ่ง object เหล่านี้เราจะกล่าวถึงต่อไป สำหรับการกำหนดให้ VI ทำงานที่ลະ node สามารถทำได้หลายวิธีดังต่อไปนี้

ใช้คำสั่ง click&hold หรือ double click
ใช้คำสั่ง click&hold หรือ double click ที่จุดที่ต้องการจะให้ LabVIEW ทำงานที่ลະขั้น ประกอบด้วย

Step Into จะทำงานคำนับแรกของ node, subVI หรือของ Structure แล้วหยุด (pause) เพื่อจะทำขั้นตอนต่อไปของ subVI หรือ Structure นั้น

Step Over จะทำงานของ subVI หรือ Structure จากขั้นแรกจนกระทั่งเสร็จการทำงานที่ node, subVI หรือ Structure นั้นแล้วหยุดรอค่อนที่จะเข้าสู่ node ต่อไป

Step Out ให้โปรแกรมเสร็จสิ้นการประมวล Block Diagram, Structure หรือ VI ในขณะนั้นแล้วจากนั้นจึงหยุด

การใส่ Breakpoints ในระหว่างการไฟล์ของข้อมูล การใส่ Breakpoints ไม่ได้หมายความว่าให้ยกเลิกการทำงานของ VI แต่หมายถึงให้ VI หยุดการประมวลผลที่ตำแหน่งนั้นเพื่อเราจะสามารถแก้ไขการทำงานโปรแกรมได้ Breakpoint จะมีประโยชน์เมื่อเราต้องการตรวจสอบ input ที่เข้าสู่ VI, node หรือสายต่อในระหว่างการประมวลผล เมื่อข้อมูลเดินทางมาถึง Breakpoint ปุ่ม Pause จะทำงาน เราอาจจะตรวจสอบข้อมูลด้วย Probe, อาจจะใช้ Single-Step ในการประมวลผลต่อไป VI เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงค่าบน Front Panel หรือถ้าหากอย่างเป็นปกติเรอาจเปลี่ยนให้ LabVIEW ทำงานต่อไปโดยกดที่ปุ่ม Pause หรือปุ่ม Run

วิธีการตั้งชุด brake ทำได้โดยเลือก Breakpoint tool จาก Tools palette จากนั้นเลื่อนไปบน block diagram เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการจะวางแล้วให้กดเมาส์ breakpoint จะปรากฏขึ้นบน Block Diagram แต่ถ้าหากเรากดช้าในจุดที่มี breakpoint อยู่แล้ว breakpoint นั้นจะหายไป

การทำงานของ Breakpoint จะแตกต่างไปตามชนิดของวัตถุตำแหน่งที่วาง Breakpoint ลงไปกล่าวกีอ


**ถ้าวาง Breakpoint ลงบน Block Diagram จะมีกรอบสีแดงขึ้นรอบ Diagram และการหยุด
การทำงานจะเกิดขึ้นเมื่อการทำงานของ Diagram นั้นสิ้นสุดลง**

**ถ้าวาง Breakpoint ลงบน Node จะเกิดกรอบสีแดงรอบ Node นั้น และการทำงานจะหยุดรอด
ก่อนที่ข้อมูลจะเข้าไปประมวลผลใน Node นั้น**

**ถ้าวาง Breakpoint ลงบนสายต่อ จะเกิดวงกลมสีแดงขึ้นบนสายต่อที่ตำแหน่งนั้น และถ้า
หากมี Probe ต่ออยู่กับสายนั้น จะเกิดการรอบแดงขึ้นรอบกรอบของ Probe นั้น การประมวลข้อมูล
จะหยุดรอดเมื่อมีข้อมูลวิ่งผ่านเข้ามาที่สายต่อนั้น**

**เมื่อ VI ถูกระจับการทำงานเนื่องจาก breakpoint หน้าต่างของ Block Diagram จะ Active
ขึ้นมาอยู่บนสุด ขณะที่ตำแหน่งที่ข้อมูลกำลังหยุดอยู่นั้นจะมีการเน้นสีและเดินกรวยเพื่อให้
เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขั้นตอนนี้ VI หยุดที่ตำแหน่งใด**

**การใช้ Probe เปรียบเหมือนกับเครื่องมือวัดข้อมูล ที่ใช้จุ่มลงไปบนสายต่อเพื่อแสดงค่า
ข้อมูลที่กำลังไหลผ่าน โดยปกติเราจะใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการประมวลผลใน VI ว่ามี
ค่าเป็นอย่างไร เมื่อเราวาง Probe ลงไปบนสายต่อจะทำให้เกิดหน้าต่างของ Probe นั้นขึ้น และเมื่อ
VI อยู่ในโหมดการทำงาน เมื่อข้อมูลเดินทางผ่านสายต่อที่วาง Probe ไว้ ค่าของข้อมูลจะแสดงบน
หน้าต่างแสดงผลของ Probe นั้น จะเปลี่ยนไปตามค่าของข้อมูลที่เดินทางผ่านสายต่อนั้น ตาม
ตัวอย่างที่แสดงในรูป**

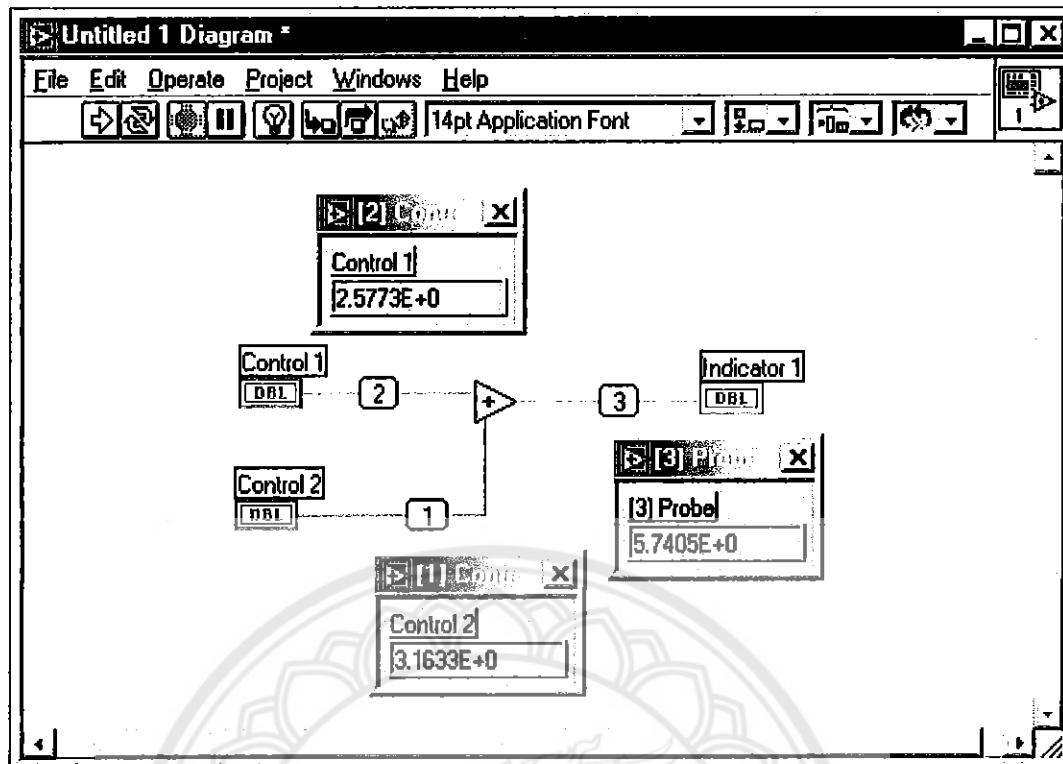

วิธีการวางแผน Probe ลงบนสายต่อ ทำได้โดย เลือก Probe Tool จาก Tools Palette จากนั้นเลือก กดเมาส์ลงบนสายต่อเส้นที่ต้องการภายใน Block Diagram จากนั้น LabVIEW จะแสดงเครื่องหมาย Probe เป็นรูปสี่เหลี่ยม และหมายเลขของ Probe อยู่ตรงกลาง พื้นที่นี้สามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการ หรือหากต้องการลบ Probe ให้คลิกขวาที่ Probe แล้วเลือก "Delete" จากรายการ context menu ที่แสดงขึ้น

ข้อมูลที่แสดงบน Probe Windows ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่สามารถเปลี่ยน ลักษณะของการแสดงได้ เช่นจะให้แสดงเป็นตัวเลข ภาพ หรืออื่นๆ วิธีการคือการใช้คำสั่ง Custom Probe จาก Pop-up menu ของสายต่อที่ probe วางอยู่

การลบ Probe ทำได้โดยปิดหน้าต่างแสดงผลของ Probe นั้น และเครื่องหมายของ Probe บน Block Diagram ก็จะหายไปอย่างอัตโนมัติ

การใช้ Probe ในการตรวจสอบการทำงานของ VI เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะการใช้ Probe ที่ออกแบบจาก subVI เพราะจะทำให้เราทราบได้ว่าค่าที่ออกแบบจาก subVI นั้นเหมาะสม与否 หรือสมควรจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ เพราะการผิดพลาดของการเขียนโปรแกรมส่วนหนึ่งจะมาจากการเขียน subVI ผิดพลาดค้าง

การเน้นเส้นทางข้อมูล เราสามารถดูเส้นทางการเดินทางของข้อมูลบน Block Diagram เพื่อสังเกตุการเปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูลในระหว่างที่ผ่านไปตาม node ต่างๆ และเส้นทางการเดินทางของข้อมูลตามสายต่อต่างๆ ว่ามีลำดับเป็นอย่างไร การใช้คำสั่งให้การประมวลข้อมูลเป็นไปในลักษณะนี้ใน LabVIEW เราเรียกว่า Execution Highlighting และสามารถสั่งให้ LabVIEW ทำการประเมินผลเช่นนี้ได้โดยใช้มาส์กปุ่มค้างล่างบน Toolbar

เมื่อเราให้ LabVIEW ประมวลผลด้วยวิธีการนี้ การเดินทางของข้อมูล โดยจะแทนด้วย รูปพองอากาศเด็กๆ เคลื่อนที่ไปตามสายต่อต่างๆ เราจะพบว่าการประมวลผลด้วยวิธีนี้ จะลดความเร็วในการประมวลผลไปอย่างมาก

ค่าต่างๆ บน node จะมีการแสดงผลโดยอัตโนมัติได้ หากเราเลือกตัวเลือก Auto Probe During Execution Highlighting ภายใต้ Preference... จาก Debugging Menu เมื่อเราเลือกตัวเลือกนี้ จะเกิด Probe อัตโนมัติขึ้นที่ Node และจะแสดงค่าเมื่อข้อมูลใหม่เดินทางมาถึง

เราสามารถยกเลิกการทำงานในลักษณะเช่นนี้ได้โดยใช้มาส์กปุ่ม Execution Highlighting บน Toolbar อีกริ้งหนึ่ง

6. Creating SubVI

ส่วนที่มีประโยชน์อย่างมากส่วนหนึ่งของ LabVIEW คือโปรแกรมหรือ VI ใดๆ สามารถสร้างขึ้นแล้วเรียกใช้จาก VI อื่นๆ ได้ VI ที่ถูกเรียกใช้จะถูกเป็น subVI ไป และใน Block Diagram ของ VI หนึ่ง สามารถเรียกใช้ subVI ได้หลายชุด และสามารถจะเรียก subVI หนึ่งๆ มาใช้กี่ครั้งก็ได้บน VI หลักเดียวกันนั้น

เราสามารถทำให้ VI ใดๆ ทำหน้าที่เป็น subVI ใน Block Diagram ของ VI อื่นได้ เพียงแต่ เราต้องจัดการสร้าง Icon และ Connector ให้กับ subVI นั้นให้เหมาะสมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม VI ไม่สามารถเรียกตัวมันเองเป็น subVI ได้

เมื่อเราจะเลือกใช้ subVI ของเรา สามารถทำโดยเลือก Select a VI... จาก Functions palette จากการเลือกคัวเลือกนี้ เราจะได้ File dialog box ซึ่งเราสามารถเลือก VI ใดๆ ที่ได้รับการเก็บอยู่ภายในเครื่องมาใช้ เมื่อเราเลือกแล้ว Icon ของ subVI จะปรากฏใน Block Diagram

การสร้าง subVI จาก VI ที่มีอยู่จะประกอบด้วย 2 ส่วนคือการสร้าง Icon และการสร้าง Connector สำหรับการที่เราจะสร้าง subVI จาก VI นั้น มีขั้นตอนดังนี้ 1. สร้าง VI ที่จะรับการส่งต่อ值 2. สร้างและทดสอบการทำงานของ VI ให้ถูกต้องเรียบร้อยเดียวกัน แล้วจึงสร้างเป็น subVI ขึ้นมาก เพราะจะลดปัญหาในการ Debug ในส่วนของ VI หลักที่เรียก subVI นี้ไปใช้งาน ได้เป็นอย่างมาก

การสร้าง icon ทุก subVI จะต้องมี Icon เพื่อนำไปใช้ใน block diagram ของ VI ที่จะเรียก subVI นี้ไปใช้งาน โดย Icon นี้หมายถึงรูปภาพเด็กๆ ที่มีสัญลักษณ์ที่ผู้สร้างออกแบบขึ้น

โดยปกติในการสร้าง VI ใหม่ทุกครั้ง LabVIEW ได้สร้าง icon ให้กับ VI นั้นๆ อยู่แล้ว ผู้ใช้งานนำไปใช้ได้เลย อย่างไรก็ตามรูปของ icon ที่ LabVIEW สร้างให้จะมีลักษณะเป็นมาตรฐาน ถ้าหากเราไม่แก้ไขส่วนใดเลข อาจจะทำให้เกิดรูปซ้ำกับ icon อื่นๆ ได้ และเมื่อเราใช้ subVI จำนวนมากใน VI หลักของเรา


รูปของ Icon จะปรากฏที่มุมขวาบนของหน้าต่าง Front Panel ซึ่งลักษณะรูปของ Icon เริ่มต้นจะเป็นสัญลักษณ์ของ LabVIEW และมีตัวเลขประกอบ โดยตัวเลขจะเป็นลำดับการสร้าง VI ตามชื่อ Untitled 1, Untitled 2 ตามลำดับ ดังมีตัวอย่างในรูป



การแก้ไข Icon ที่เป็นรูปเริ่มต้น ขั้นแรกเราต้องอยู่ในโหมดการแก้ไข (Edit Mode) จากนั้นใช้เมาส์ขวาคลิกที่ Icon เพื่อเรียก Pop-up menu ขึ้นมาก แล้วเลือก Edit Icon... หรือเราอาจกดเมาส์ 2 ตัวบน Icon นั้นก็ได้ ซึ่งหลังจากคำสั่งนี้ LabVIEW จะนำเราเข้าไปสู่ Icon Editor



หน้าต่าง Icon Editor จะมีลักษณะคล้ายกับโปรแกรมวิเคราะห์รูปทั่วๆ ไปคือจะมีเครื่องมือ วาดรูปต่างๆ เขียน ลากเดิน สรุคตี แสดงสีพื้น เขียนสีเหลี่ยม ตัวอักษร และเดือกดี เป็นต้น สำหรับเครื่องมือลอกเดินไม่มีในที่นี่ เพราะการลอกคือการเขียนทับด้วยสีพื้นนั่นเอง

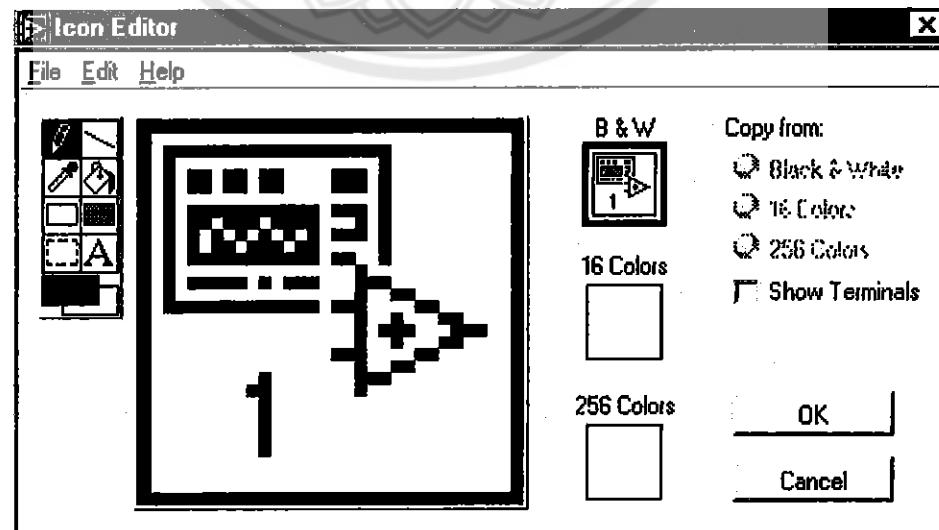

นอกจากนั้นเรายังสามารถสร้าง Icon ต่างกันในโหมดสีต่างกันคือ สีขาวดำ (B&W), 16 สี หรือ 256 เพื่อใช้แสดงผลตามโหมดของขอ ในการแก้ไขครั้งแรก Icon จะสร้างขึ้นในโหมดสีขาวดำ เท่านั้น จะไม่มีการสร้างในโหมดสีอื่น อย่างไรก็ตามเราสามารถคัดลอก Icon แล้วนำมาเปลี่ยนสีให้อยู่ในโหมดที่ต้องการได้ โดยใช้คำสั่ง Copy From... บนหน้าต่างนี้ เช่นถ้าหากว่าเรามีรูปในโหมดสีขาวดำอยู่ก่อนแล้วต้องการจะสร้าง Icon สำหรับโหมด 16 สี อันดับแรกให้เลือกเข้ามาอยู่ในโหมด 16 สี ก่อนจากนั้นจึงใช้คำสั่ง Copy From... Black & White เราจะได้รูปขาวดำในโหมด 16 สี จากนั้นเราริ่งแก้ไขเพิ่มเติมให้มีสีต่อไป

สำหรับ Icon ที่ออกแบบในแต่ละโหมดสีจะได้รับการเลือกใช้ในแต่ละโหมดของการแสดงผลของขอในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น monochrome, 16-สี, หรือ 256-สี อย่างไรก็ตามเราจะต้องมี icon ในโหมดขาว-ดำ เพราะโหมดสีอื่นจะไม่แสดง Icon ในโหมดสีอื่นบน Palette Menu และถ้าหากไม่มี Icon ในโหมดสีขาวดำ LabVIEW จะแสดงเป็น Icon ว่างใน Palette Menu ต่างๆ

หลังจากสร้างและแก้ไข Icon ได้ตามต้องการ แล้วให้กดปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้นการสร้าง Icon

การทำหน้า Connector ก่อนที่เราจะใช้ VI ให้เป็น subVI เราจะต้องมีการทำหน้า Connector Terminal ของ subVI นี้เสียก่อน หน้าที่ของ Connector นี้จะเป็นการทำหน้าให้ชื่อมูลเข้าและออกจาก subVI โดยเริ่มต้น LabVIEW จะกำหนดให้ส่วนที่เป็น Control ใน VI จะได้รับการทำหน้าให้เป็น Input Terminal ของ subVI และส่วนที่เป็น Indicator จะได้ถูกกำหนดให้เป็น Output Terminal ของ subVI

ในการกำหนด Connector ใช้ Pop-up menu บน icon และเลือก Show Connector จากนั้นรูปของ Icon จะเปลี่ยนเป็น Connector




สำหรับจำนวนของ terminal เริ่มต้นที่ปรากฏขึ้นนี้ LabVIEW จะคำนวณจากจำนวนของ Control และ Indicator ทั้งหมดบน Front Panel โดย Input Terminal จะวางอยู่ทางซ้ายมือและ Output Terminal จะวางอยู่ทางขวาเมื่อ อย่างไรก็ตามถ้าหากเราต้องการรูปแบบที่แตกต่างออกไป


เราจะสามารถเลือกได้โดยจาก Pop-up menu บน Connector แล้วเลือกใช้คำสั่ง Patterns นอกเหนือจากนี้เราสามารถหมุนกลับตำแหน่งของ Connector ได้ด้วยว่าค่าเริ่มต้นที่ LabVIEW เลือกให้ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ

หลังจากสร้าง Connector เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนด terminal ต่างๆ ว่าจะหมายถึง Control หรือ Indicator ตัวไหนบน Front Panel ขั้นตอนการกำหนด Connector มีดังต่อไปนี้

1. ทำให้ Front Panel อยู่ในสภาพพร้อมทำงาน
2. กดมาส์บัน terminal ใน Connector เราจะพบว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นรูป Wiring Tool และ terminal จะเปลี่ยนเป็นสีเทาแดง (สีอ่านเปลี่ยนไปตามรุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อุปกรณ์)

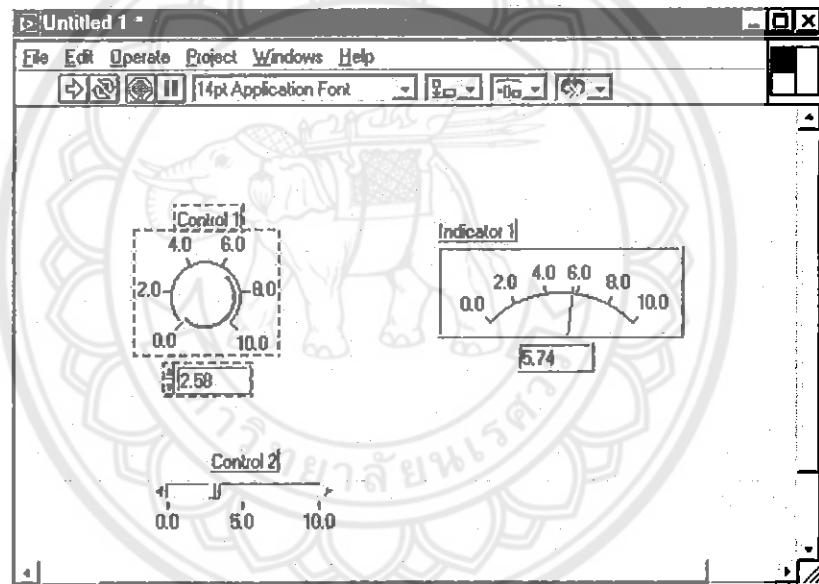

3. กดมาส์บัน Control หรือ Indicator ที่เราต้องการให้ terminal นั้นจะเชื่อมต่อเข้ามายังเรา กดมาส์แล้ว จะเกิดเส้นประเคลื่อนที่รอบกรอบของ Control หรือ Indicator นั้น
4. กดมาส์ลงบนที่ว่างบน front panel เส้นประจะหายไป ส่วนสีเทาแดงบน connector จะกล้ายเป็นสีสันซึ่งหมายความว่าเรากำหนด control ให้ terminal เรียบร้อยแล้ว

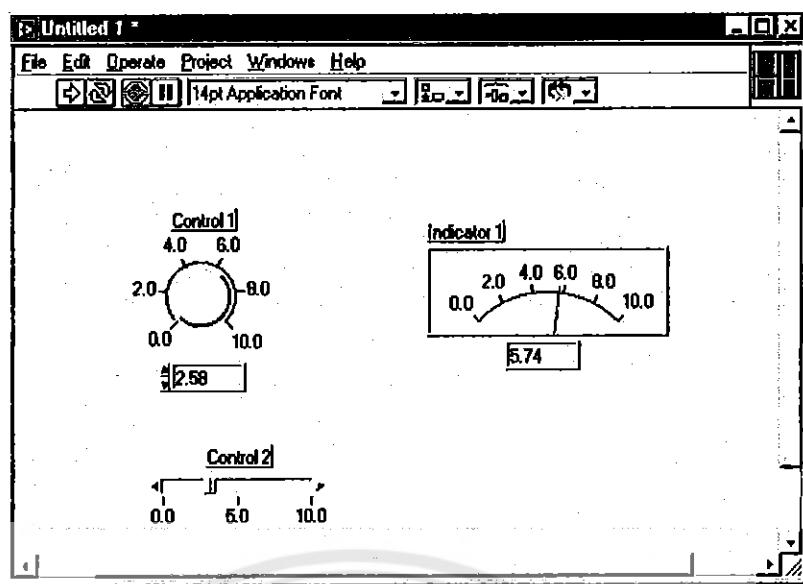

5. ถ้าหาก terminal ข้างเป็นสีขาว แสดงว่าเรายังไม่ได้กำหนด Connection ให้ถูกต้อง ส่วนการกำหนด terminal อื่นก็ให้ทำตามขั้นตอนที่ผ่านมา แต่ละ subVI จะมี terminal ได้ถึง 28 ช่อง

6. ถ้าหากเราต้องซ่อนพิคพلاค เราสามารถแก้ไขได้โดยการใช้คำสั่งจาก Pop-up menu แล้วเลือก Disconnect สำหรับ terminal นั้นๆ หรือ Disconnect All เพื่อยกเลือกทั้งหมด เมื่อกำหนด object ให้กับ Connector เสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถให้ Connector กลับไปแสดงรูป Icon ได้อีกโดยการใช้คำสั่ง Show Icon จาก Pop-up menu ของ Connector

การสร้าง subVI จากการเลือกจากบานงส่วนของ VI บางครั้งเมื่อเราสร้าง VI ไปแล้วปรากฏว่า VI ของเรามีขนาดใหญ่จนเรื่อยๆ หรือมีส่วนที่มีลักษณะซ้ำๆ กันอยู่หลายจุด ทำให้เราคิดค่าเราไม่สะดวกใช้ subVI แทน ซึ่ง LabVIEW ของเรารู้ว่าเราสามารถที่จะทำเช่นนี้ได้ แม้ว่าค่อนข้างจะยุ่งยากน้ำหนักก็ตาม

ขั้นตอนการเปลี่ยนบานงส่วนใน Block Diagram เป็น subVI ก็คือ ด้วย Positioning Tool เลือกส่วนของ VI ที่ต้องการจะสร้างเป็น subVI วิธีเลือกใช้ก็คือมาส์ค้างไว้แล้วลากมาส์ไปเรื่อยๆ ขนาดของกรอบสีเหลืองจะขยายไปเรื่อยๆ เมื่อเลือกส่วนของ VI ที่จะทำเป็น subVI ได้ตามที่ต้องการแล้ว จาก Edit menu เลือก SubVI From Selection เราจะเห็นว่า LabVIEW เปิดบันทวนนี้ให้เป็น Icon และต่อสายให้เรียบร้อยเหมือนเดิม หากเรากดมาส์ 2 ครั้ง บน icon เป็น LabVIEW จะแสดง Front Panel ของ subVI ทำให้เราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง Icon และ Connector ต่างๆ ได้ นอกเหนือจากนั้นเราสามารถ Save subVI นี้ภายใต้ชื่ออื่น ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามการใช้ subVI From Selection จะต้องใช้คุณภาพความมั่นคงของ VI ที่เราสร้างมา แต่หากเราไม่ได้กำหนดคุณภาพของ VI ให้ดี ก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดหลายประการ เราแนะนำว่าหากจะสร้าง subVI ขอให้สร้างจาก VI ปกติ แล้วทำการทดสอบการทำงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำมาใช้งาน SubVI Help : Recommended, Required และ Optional Inputs เมื่อเราเรียก Help Windows ขึ้นมาใช้กับ subVI หรือ node ใน block diagram คำอธิบายและการต่อสายจะปรากฏขึ้น โดยชื่อของ input จะอยู่ด้านซ้าย และ output จะอยู่ด้านขวา ในการต่อเชื่อมสายนั้นเราจะต้องนำข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกันต่อเข้าด้วยกัน และเราควรจะกำหนดค่า terminal แต่ละช่องมีความจำเป็นในการต่อเชื่อมมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

1. Required ผู้ใช้งานต้องต่อ terminal นี้ ไม่เช่นนั้น VI จะเป็น broken VI
2. Recommended แนะนำให้ต่อถ้าไม่ต่อ terminal นี้ VI จะสามารถ Run ได้ แต่จะปรากฏใน Warning ของ LabVIEW เพื่อเตือนว่าเราไม่ได้ต่อสายเข้ากับช่องนี้
3. Optional ช่องนี้จะต่อได้หรือไม่ต่อได้

การเลือกลำดับความสำคัญในการเชื่อมสายนี้ สามารถทำได้โดย Pop-up ที่ terminal นั้นๆ แล้วใช้คำสั่ง This Connection is ▶ แล้วเลือก Required, เมื่อเราเลือกตัวเลือกให้จะปรากฏเครื่องหมายถูกอยู่หน้าตัวเลือกนั้น สำหรับ Connection ที่ต่อออกจาก Indicator นั้นเราไม่สามารถกำหนดให้เป็น Required ได้ แต่ถ้าเลือกเป็น Recommended หรือ Optional ได้

7. Description


เมื่อเราสร้าง VI ขึ้นมาเราอาจต้องส่งให้ผู้อื่นนำไปใช้งานต่อ เรายังคงจำเป็นที่จะต้องบอกให้ผู้ใช้ทราบว่าค่าต่างๆ ที่เราสร้างขึ้นมาบันทึกไว้ใน VI ของเรามาใช้เป็น subVI เขาคงมีความต้องการที่จะทราบว่า VI ของเรามีคุณสมบัติอย่างไร และในหลาย ๆ กรณีหากเราต้องนำ VI ที่เราสร้างขึ้นเองมาใช้งาน ก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเราลืมไปเดียวว่า VI ของเรานั้นสร้างมาด้วยชุดมุ่งหมายหลักใดและมีข้อจำกัดใด ดังนั้นจะเป็นการคิดเห็นว่าจะต้องแสดงคำอธิบายไว้กับ VI ที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่น เพราะผู้ใช้จะได้มีความเข้าใจการทำงานของ VI ได้ง่ายขึ้น ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีการสร้างคำอธิบายต่างๆ ให้กับ VI ที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การสร้างคำอธิบายสำหรับ VI ในการสร้าง VI ขึ้นมา เราจะสามารถสร้างคำอธิบายได้ 2 แบบคือสร้างคำอธิบายให้กับแต่ละ object ที่อยู่บน Front Panel และอีกกรณีหนึ่งคือสร้างคำอธิบายให้กับ VI ทั้งหมด ขึ้นตอนการสร้างคำอธิบายทั้งสองแบบสามารถทำได้ดังนี้

การสร้างคำอธิบายสำหรับแต่ละ Object ถ้าหากเราต้องการจะสร้าง คำอธิบายให้กับแต่ละ object ของ LabVIEW เช่น Control, Indicator, หรือ Function ให้เลือก Pop-up menu ของ object จากนั้นเลือก Data Operation ▶ Description... จากนั้น LabVIEW จะแสดง Dialog Box ขึ้น เพื่อให้เราพิมพ์คำอธิบายที่ต้องการลงไว้ เมื่อเราใส่ข้อความโดยสมบูรณ์ตามต้องการแล้ว กด OK เราสามารถแสดงและแก้ไขข้อความเหล่านี้ได้เมื่อเรียกหน้าต่าง Description ขึ้นมา ข้อความ อธิบายนี้จะแสดงบน Help Windows ทุกครั้งที่มาสู่ลากผ่าน Control หรือ Indicator ที่เราใส่ ข้อความไว้

อย่างไรก็ตามเมื่อมาสู่ลากผ่าน subVI หรือ Function จะไม่มีคำอธิบายที่เราใส่เข้าไปใน Description ปรากฏอยู่บน Help Windows เพราะว่าเราทำการบันทึกข้อมูลไว้กับกระดับ ถ้าหากเรา ต้องการดูคำอธิบายใน Help ของ subVI และ Function เราจำเป็นต้องเปิดหน้าต่างของ Description ขึ้นมาเพื่อดูเอง

การสร้างคำอธิบายให้ VI เราสามารถทำคำอธิบายให้กับ VI ทั้งหมดได้ด้วยวิธีง่ายๆ เช่นกัน คือ เลือก Show VI Info... จาก Windows Menu ซึ่ง LabVIEW จะแสดงข้อมูลของ VI นั้น ดังที่ แสดงในรูป

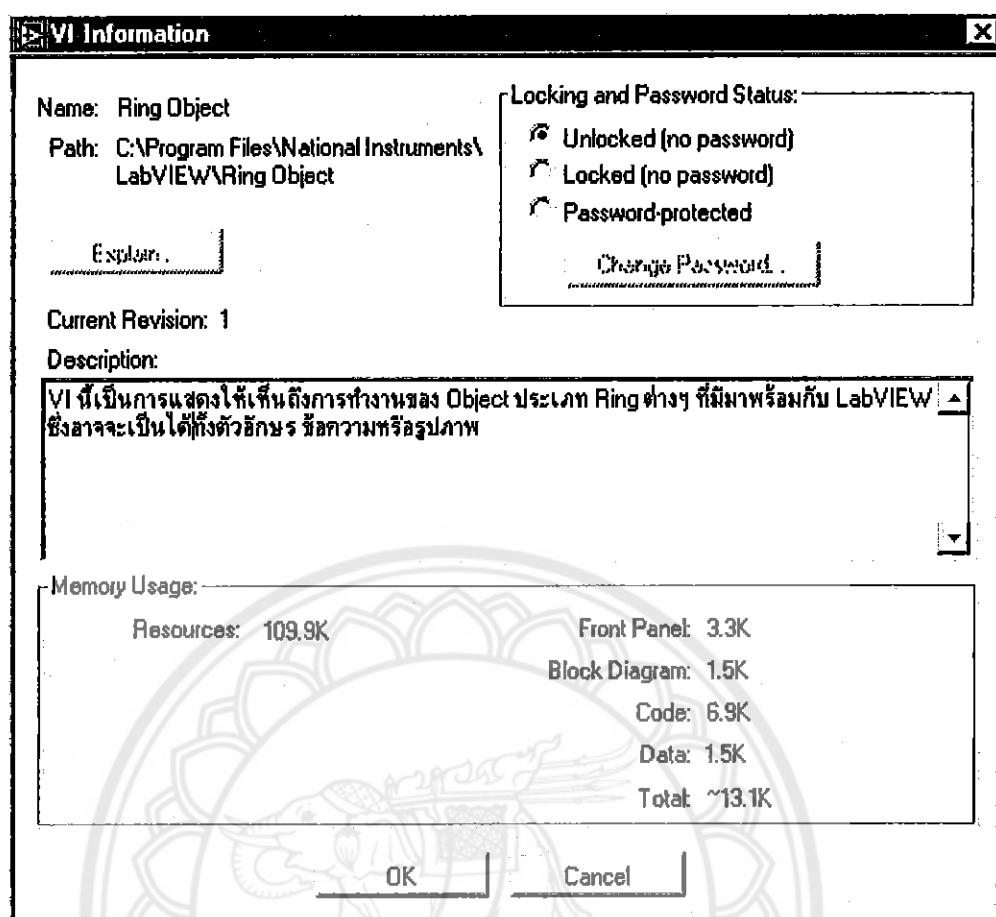

เราสามารถใช้งานได้ต่อไปในหน้าต่าง VI Information นี้ทำหน้าที่ได้หลายแบบดังนี้

- ใส่คำอธิบายการทำงานของ VI นี้เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและถ้าหาก VI นี้นำไปใช้เป็น subVI เมื่อมาสู่หน้าต่าง Icon ของ subVI ข้อความที่เราใส่เข้าไปนี้จะปรากฏใน Help window
- ถูกรายการการเปลี่ยนแปลง VI ที่เกิดขึ้นนับจาก การบันทึกครั้งสุดท้าย
- ถูก Path หรือตำแหน่งที่ VI นี้เก็บอยู่บน disk
- ถูกการใช้งานว่าความจำของ VI นี้ ทั้งที่ใช้ใน disk และ หน่วยความจำของเครื่อง

8. Save and Load VI

เมื่อเราระบุ VI ขึ้นมาใช้แล้ว เป็นที่แน่นอนว่าเราจำเป็นต้องบันทึกข้อมูล (save) และนำข้อมูลหรือ VI นี้กลับมาใช้ใหม่ (Load) สำหรับการ Save และ Load ของ VI ใน LabVIEW ก็จะเหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ ใน Windows ซึ่งเราคงทราบถึงวิธีการกันดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามมีกรณีการ Save และ Load ที่เป็นกรณีการเลือกเฉพาะของ LabVIEW อยู่หลายกรณีซึ่งอาจจะแตกต่างจากโปรแกรมอื่น ในหัวข้อนี้เราจะอธิบายให้เข้าใจถึงตัวเลือกนั้นๆ

ครั้งแรกที่เราเริ่ก VI ใหม่ ปุ่มมาสร้าง LabVIEW จะสร้างชื่อให้เป็น Untitled 1 ซึ่งชื่อนี้จะปรากฏใน Title bar เราจะสังเกตว่ามีเครื่องหมายคอกจันทร์ (*) ปุ่มต่อท้ายชื่อในการปนนี้หมายความว่า VI นี้ยังไม่ Save หลังจากเกิดการแก้ไขใน VI ครั้งล่าสุด เพื่อเตือนให้เรา Save VI ของเรารออย่างว่าในการทำงานกับคอมพิวเตอร์นั้นควรจะ Save งานคุณอยู่บ่อยๆ เพราะเราไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุขัดข้องของโปรแกรมหรือกระแสไฟฟ้าปัจจุบันเมื่อใด และขอเตือนว่า LabVIEW ไม่มีฟังก์ชันที่ Save ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ

Save Options ในการบันทึกข้อมูลลงสูญญากาศ disk เรา มีตัวเลือกในการเก็บข้อมูลหลายแบบดังนี้

1. เลือก Save เพื่อบันทึก VI ใหม่ เพื่อจะกำหนดตำแหน่งบน disk และตั้งชื่อ VI หรือต้องการบันทึก VI เก่าซ้ำในชื่อเดิมและที่ตำแหน่งเดิม

2. เลือก Save As... เพื่อใช้บันทึก VI เดิมด้วยชื่อใหม่หรือในตำแหน่งใหม่ โดยไม่เปลี่ยนแปลง VI เก่า ในขณะเดียวกัน ทุก VI ที่อยู่ในหน่วยความจำของเครื่องในขณะนั้นที่เริ่ก VI ตัวเก่าจะเปลี่ยนมาเริ่ก VI ตัวใหม่นี้

3. เลือก Save A Copy As... ใช้ในการบันทึก VI เดิมด้วยชื่อใหม่หรือตำแหน่งใหม่ โดยไม่เปลี่ยนแปลง VI เก่า แต่ที่แตกต่างจาก Save As คือ VI ตัวอื่นที่อยู่ในหน่วยความจำจะซื้อไปที่ VI ตัวเดิม

4. เลือก Save With Option... เมื่อเราต้องการจะบันทึก VI ในกรณีพิเศษ เช่น บันทึก VI โดยไม่บันทึก block diagram เพื่อไม่ให้ผู้อื่นแก้ไขได้ ดูรายละเอียดของการบันทึกในลักษณะนี้ใน Online Help เพื่อเข้าใจตัวเลือกต่างๆ

5. ในกลุ่มนี้จะมีคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่นคือ Revert... โดยเราจะเลือกใช้ตัวเลือกนี้ เมื่อต้องการนำ VI ที่เป็น Version ที่ได้รับการ Save ครั้งสุดท้ายกลับมาใช้


VI Libraries ก็คือการบริหารการจัดเก็บ VI ในกรณีที่เราสร้าง VI หลายๆ VI แล้วจัดเก็บรวมไว้ใน Library เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้ นอกจากนี้จากนั้นระบบปฏิบัติการของ Windows จะมองเห็น VI ทั้งหมดภายใน VI Libraries เป็น file เป็น file เดียวไม่ได้เป็นกลุ่มของ file ที่บรรจุ VI หลายๆ ชุด แต่เฉพาะ LabVIEW เท่านั้นจะมองออกว่าเป็นกลุ่มของไฟล์ ประโยชน์คือจะสะดวกและง่ายในการเคลื่อนย้ายทั้งหมด file เพราะ file ที่จัดเก็บอยู่ใน Library จะได้รับการอัดกัน (compress) เมื่อได้รับการบันทึก

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเราไม่มีความจำเป็นในการฝึกถ่วงการเก็บ VI เป็น file ข้อมูลจะมีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย VI ที่ลงทะเบียน และการ Load และ Save file ที่จัดเก็บแต่ละ VI จะรวดเร็วกว่า file ที่อุบัติร่วมกัน

การสร้าง Library ทำได้โดยใน dialog box ของ Save..., Save As... , หรือ Save A Copy... จะมีปุ่ม New VI Library ให้เลือก เมื่อกดปุ่มนี้แล้ว เราจะได้ dialog ของ New VI Library ขึ้นมาพิมพ์ชื่อที่ต้องการ แล้วกด VI Library สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ file ในลักษณะนี้คือมาได้จากคู่มือของ LabVIEW

ในกิจกรรมนี้เราจะทดสอบความเข้าใจของคุณในการเขียน VI เมื่อหัน โอดาขึ้นตอนนี้ดังนี้


1. งงเขียน VI ให้มีลักษณะของ Front Panel ตามรูป โดยถ้าหากว่าเลขสองจำนวนที่กำหนดขึ้นด้วย Control ทั้งสองมีค่าเท่ากัน ไฟที่แสดงผลจะติดแสดงว่าค่าทั้งสองเท่ากัน
2. Function ที่จะใช้ใน Block Diagram คือฟังก์ชัน Equal To? ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเลขสองจำนวนว่าเท่ากันหรือไม่ หากได้จาก Comparison Subpalette กายได้ Functions Palette
3. ลองใช้ Continuous Run เพื่อทดสอบการทำงานของVI โดยลองเปลี่ยนเลขทั้งสองจำนวนไปเรื่อยๆ

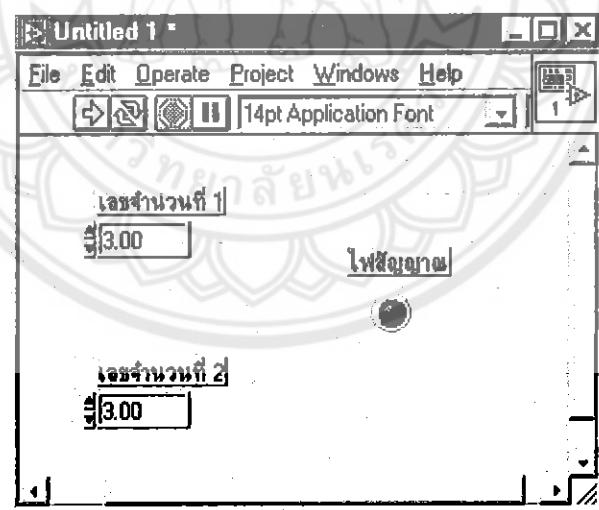

กิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกหัดการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานใน LabVIEW และเป็นการทดสอบความเข้าใจในการสร้าง Icon และ Connector ของคุณด้วย

ขั้นตอนของกิจกรรมนี้มีดังนี้

1. สร้าง VI ที่มีลักษณะของ Front Panel ดังรูป เพื่อใช้หาค่าเฉลี่ยของเลขสามจำนวน โดยเลขทั้งสามกำหนดด้วย Control ทั้งสามที่ปรากฏบน Front Panel

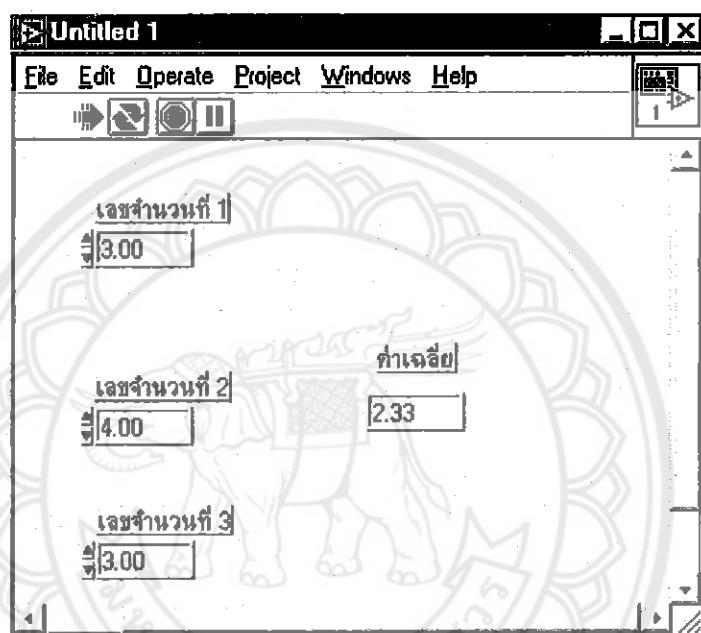


2. เขียน Block Diagram เพื่อให้ VI นี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

3. สร้าง VI นี้ให้เป็น subVI ด้วยการกำหนด Icon และ Connector

สำหรับ Block Diagram ของกิจกรรมนี้ไม่ควรจะมีฟังก์ชันที่เราไม่เคยพูมามาก่อน และสำหรับในข้อ 3 นี้เป็นการทดสอบความเข้าใจในการเขียน subVI ของคุณ เราอยากรู้ว่าคุณให้เวลา กับ การออกแบบ Icon ของคุณสักเล็กน้อย คุณคงจะยังไม่เห็นความสำคัญของรูป Icon ของคุณจนกระทั่ง คุณต้องนำมันไปใช้เป็น subVI

จงเขียน VI เพื่อหาผลหารของเลขสองจำนวน ซึ่งทั้งสองจำนวนนี้ มีจำนวนหนึ่งได้มาจากการสุ่ม ซึ่งจะสามารถใช้ฟังก์ชัน Random ภายใต้ Numeric Subpalette ของ Functions Palette

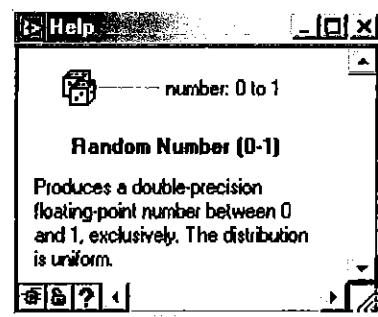

ฟังก์ชัน Random Number (0-1) เราจะนำไปใช้ในกิจกรรมในบทต่อไป เพื่อยกตัวอย่างและ
แผนการวัดของเครื่องมือวัดจริง



ประวัติผู้ดำเนินโครงการ



ชื่อ นายอนุชิต วงศ์
 ภูมิลำเนา 196 หมู่ 12 ต.ร่อนเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
 ประวัติการศึกษา

- จบมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนเมืองเชียงราย
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
 นเรศวร

E-mail: w.anuchit@hotmail.com

