



## ผลของตัวแปรการเชื่อมแม่กที่มีผลต่อคุณภาพรอยเชื่อม

### EFFECT OF MAG WELDING PARAMETERS ON JOINT QUALITY



นายพศพล ฤทธิฤทธิ์ รหัส 49360624

นายวีระ คงทอง รหัส 49363380

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ..... 13 พ.ค. 2553
เลขทะเบียน..... 15060138
เลขเรียกหนังสือ..... ผู้.
มหาวิทยาลัยมหิดล ท 238 ณ 2552

ปริญญาในพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปีการศึกษา 2552



## ใบรับรองปริญญาบัณฑิต

ชื่อหัวข้อโครงการ      ผลของด้วยแปรการเชื่อมแม่กีที่มีผลต่อคุณภาพรอยเชื่อม  
ผู้ดำเนินโครงการ      นายทศพล      ฤลกุล      รหัส 49360624  
                                    นายวีระ      คงทอง      รหัส 49363380  
ที่ปรึกษาโครงการ      อ. ศรีสัจจา      บุญฤทธิ์  
สาขาวิชา      วิศวกรรมอุตสาหการ  
ภาควิชา      วิศวกรรมอุตสาหการ  
ปีการศึกษา      2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

.....ที่ปรึกษาโครงการ  
(อ. ศรีสัจจา บุญฤทธิ์)

.....กรรมการ  
(อ. ธนา บุญฤทธิ์)

.....กรรมการ  
(อ. เสาร์กัณณ์ ทองกลีน)

.....กรรมการ  
(อ. วัฒนชัย เยาวรัตน์)

ชื่อหัวข้อรายงาน	ผลของตัวแปรการเชื่อมแม่กที่มีผลต่อคุณภาพของแนวเชื่อม		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายพศพล ฤทธิ์ฤทธิ์	รหัส 49360624	.
	นายวิรัช ดาวงศ์	รหัส 49363380	
ที่ปรึกษาโครงการ	อ. ศรีสัจจา บุญฤทธิ์		
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ปีการศึกษา	2552		

---

## บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของแนวเชื่อม โดยการใช้กระบวนการเชื่อมแม่ก ซึ่งใช้หุ่นยนต์ดำเนินการเชื่อมเหล็ก ST37 ในการทดลอง ได้กำหนดตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของแนวเชื่อม ได้แก่ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วที่ใช้ในการเชื่อม และอัตราการไหลของก๊าซปกคุณ การศึกษาหาค่าตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของรอยเชื่อม ได้ทำการทดสอบหาค่าความแข็ง ค่าแรงดึงของแนวเชื่อม และได้ประยุกต์การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อกรองปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของแนวเชื่อม

จากผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่ระดับนัยสำคัญ  $\alpha = 0.05$  พบร่ว่า ค่าปัจจัยหลัก ได้แก่ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วในการเชื่อม และอัตราการไหลของก๊าซปกคุณ ไม่มีผลต่อค่าความแข็ง และค่าแรงดึงของแนวเชื่อม แต่มีอันตรายร้ายแรงกว่ากระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า และความเร็วที่ใช้ในการเชื่อม และอันตรายร้ายแรงกว่าความเร็วที่ใช้ในการเชื่อม และอัตราการไหลของก๊าซปกคุณ มีผลต่อค่าแรงดึงของแนวเชื่อม

โดยกระแสไฟฟ้า 95 แอมป์ แรงดันไฟฟ้าที่ 26 โวลต์ ความเร็วในการเชื่อม 40 เซนติเมตรต่อนาที และอัตราการไหลของก๊าซปกคุณ 15 ลิตรต่อนาที จะทำให้ค่าความแข็งของแนวเชื่อมมีค่าน้อยที่สุด และกระแสไฟฟ้า 115 แอมป์ แรงดันไฟฟ้าที่ 26 โวลต์ ความเร็วในการเชื่อม 80 เซนติเมตรต่อนาที และอัตราการไหลของก๊าซปกคุณ 15 ลิตรต่อนาที จะทำให้ค่าความแข็งแรงของแนวเชื่อมมากที่สุด

<b>Project title</b>	Effects of MAG Welding Parameters on Joint Quality		
<b>Name</b>	Mr. Tossapol Kulkusol	ID. 49360624	
	Mr. Weera Datong	ID. 49363380	
<b>Project advisor</b>	Mrs. Srisatja Boonrit		
<b>Major</b>	Industrial Engineering		
<b>Department</b>	Industrial Engineering		
<b>Academic year</b>	2009		

---

### Abstract

This research project aims to study a variable that affects the quality of welding by MAG welding. The robot uses welding in steel S37. The trial set variables that affect of joint quality including welding current, welding voltage, welding speed and flow rate of gas covered. Education is a variable that affects the quality of welding by testing for hardness and tensile strength of welding. Already have applications of experimental design (Design of Experiment) using statistical analysis to filter factors affecting the quality of welding

Results of the study and statistical analysis at the significant level of  $\alpha = 0.05$  indicate that the main factors include welding current, welding voltage, welding speed and flow rate of gas covered not affect to hardness and tensile strength of joint welding. But the interaction between welding current, welding voltage and welding speed, And interaction between welding speed and flow rate of gas covered have affect to hardness and tensile strength of joint welding.

By 95 Amp welding current, 26 Volt welding voltage, 40 cm per minute welding speed and 15 liters per minute flow rate of gas covered made to minimum hardness. And 115 Amp welding current, 26 Volt welding voltage, 80 cm per minute welding speed and 15 liters per minute flow rate of gas covered made to maximum tensile strength.

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่องผลของตัวแปรการเชื่อมแม็กที่มีผลต่อคุณภาพรอบเชื่อม ประสบความสำเร็จถูกต้องดีต้องขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ ศรีสังชา บุญฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ ที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำโครงการนี้เป็นอย่างดีตลอดมา

ขอขอบคุณ คุณจักรพันธ์ จัดด้วงจันทร์ คณาจารย์ ครุศักดิ์มีอเรงานแพนกช่างเชื่อม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือด้วยดี ตลอดมา รวมถึงทุกท่านที่ไม่ได้อ่านนามมา ณ ที่นี่ ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนโครงการนี้ เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณอาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและคณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งได้รับความกรุณาให้คำแนะนำเสนอแนะแนวทางการศึกษา กันกว่า ให้คำปรึกษา แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ จนเป็นผลให้โครงการฉบับนี้สมบูรณ์

สุดท้ายนี้ขอรบกวน บิดา มารดา กรอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ทุกคนที่เคย เป็นห่วงและให้กำลังใจด้วยดีตลอดมา จนกระทั่งทำโครงการสำเร็จถูกต้องได้ ประโภชน์อันพึงมีจาก การศึกษา โครงการนี้จึงนับเป็นภารกิจที่สำเร็จลุล่วงด้วยดี บิดา มารดา บรรพบุรุษผู้ให้ชีวิตและทรัพย์สิน ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ แก่ผู้ทำการศึกษา วิจัย ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ผู้วิจัยรู้สึก ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ใจไคร่ขอรบกวนขอบคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี่

คณะผู้ดำเนินโครงการวิศวกรรม

นายพศพลด ฤคฤศล

นางวีระ ดาทอง

กุมภาพันธ์ 2553

## สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองปริญญาบัตรนี้.....	ก
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ.....	จ
สารบัญตาราง.....	ฉ
สารบัญรูป.....	ช
สารบัญสัญลักษณ์และอักษรย่อ.....	ญ
 บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output).....	1
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome).....	2
1.5 ขอบเขตในการดำเนินการวิจัย.....	2
1.6 สถานที่ในการดำเนินการวิจัย.....	2
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย.....	2
1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน.....	3
 บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี.....	4
2.1 กระบวนการเชื่อมแม็ก.....	4
2.2 หลักการและเหตุผลของการนำหุ่นยนต์นาใช้ในอุตสาหกรรมงานเชื่อม.....	19
2.3 เหล็กกล้า (Steels) .....	22
2.4 ลักษณะท่าเชื่อม.....	27
2.5 การตรวจสอบงานเชื่อม.....	28
2.6 หลักการพื้นฐานการออกแบบการทดลอง.....	31
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	33

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ.....	35
3.1 การศึกษาขั้นตอนการเชื่อมแม็ก.....	36
3.2 การออกแบบการทดลอง.....	36
3.3 การเตรียมองค์ประกอบในการเชื่อม.....	37
3.4 การเชื่อมชิ้นงานทดสอบ.....	38
3.5 การทดสอบชิ้นงาน.....	40
3.6 การเก็บข้อมูลและบันทึกผลการทดลอง.....	44
3.7 วิเคราะห์ผลการทดลอง.....	44
3.8 การจัดทำเล่มรายงาน.....	49
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์.....	50
4.1 การศึกษาวิจัยเบื้องต้นเพื่อความคุ้มปัจจัยในกระบวนการเชื่อม.....	50
4.2 การตรวจสอบข้อมูลผลการทดลองและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความแข็งและความคงทน.....	51
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	62
5.1 สรุปผลการทดลอง.....	62
5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงาน.....	63
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	63
เอกสารอ้างอิง.....	64
ภาคผนวก ก.....	65
ภาคผนวก ข.....	68

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แสดงขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน.....	3
2.1 การเขียนสัญลักษณ์ของเหล็กกล้า ในระบบ AISI-SAE.....	26
3.1 แสดงปัจจัยระดับและขอบเขต สำหรับการเชื่อมแม็ก (Metal Active Gas Welding).....	36
3.2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ 3 ปัจจัยแบบ Fixed Effects.....	46
3.3 แสดงตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับ RCB Design.....	47
3.4 แสดงตารางที่ใช้บันทึกผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับ RCB Design.....	47
ก.1 ปัจจัยสำหรับการเชื่อมแบบ MAG.....	66
ก.1 ปัจจัยสำหรับการเชื่อมแบบ MAG (ต่อ).....	67



# สารบัญรวม

รูปที่	หน้า
2.1 กระบวนการเชื่อมแม่ก.....	4
2.2 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมแม่ก.....	5
2.3 รอยเชื่อมที่ใช้แก๊สอาร์กอนสำหรับปอกป้องรอยเชื่อม.....	8
2.4 รอยเชื่อมที่ใช้แก๊สอีเดียมปอกป้องรอยเชื่อม.....	9
2.5 การเบริบบิ้นเทิบการซึมลึกของรอยเชื่อมเมื่อใช้แก๊สชนิดต่างๆ.....	12
2.6 รหัสที่ใช้จัดกลุ่มลวดเชื่อมแม่ก.....	14
2.7 แสดงค่าว่าย่างหน่วยความคุณการทำงานของหุ่นยนต์.....	20
2.8 แสดงอุปกรณ์ขับขี่ความตำแหน่งงาน (Positioner).....	21
2.9 แสดงการตรวจการทำงานระบบไม่สัมผัส.....	22
2.10 แสดงส่วนประกอบของการรื้อ.....	24
2.11 แสดงหลักการของเครื่องวัดความแข็ง Rockwell.....	29
2.12 แสดงกราฟความกืน-ความเครียดของเหล็ก.....	30
2.13 แสดงผังจำลองทั่วไปของกระบวนการออกแบบการทดลอง (DOE).....	32
3.1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน.....	35
3.2 แสดงตัวอย่างขั้นงานที่ทำการเชื่อม.....	37
3.3 ชิ้นงานทดสอบ.....	38
3.4 หุ่นยนต์เชื่อม.....	39
3.5 ชิ้นงานที่เชื่อมเสร็จ.....	40
3.6 เครื่องทดสอบความแข็ง.....	41
3.7 การทดสอบความแข็ง.....	41
3.8 เครื่องทดสอบแรงดึง.....	42
3.9 ชิ้นงานที่ใช้ทดสอบแรงดึง.....	42
3.10 การทดสอบแรงดึง.....	43
3.11 ชิ้นงานที่ทดสอบแรงดึงเสร็จ.....	44
4.1 แสดงผลการทดสอบด้วยสาขางานจากการทดสอบช่างเชื่อมค้านการปฏิบัติงานเชื่อม.....	51
4.2 แสดงค่า Normal Probability Plot for Hardness.....	52
4.3 แสดงค่า Versus Order for Hardness.....	53
4.4 แสดงค่า Versus Fist for Hardness.....	54
4.5 แสดงค่า P-Value ที่ใช้ในการเลือกปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งของแนวเชื่อม.....	55

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.6 แสดงค่า Main Effects Plot for Hardness.....	56
4.7 แสดงค่า Normal Probability Plot for Tensiles.....	57
4.8 แสดงค่า Versus Order for Tensiles.....	58
4.9 แสดงค่า Versus Fist for Tensiles.....	59
4.10 แสดงค่า P-Value ที่ใช้ในการเลือกปัจจัยที่มีผลต่อแรงดึงของแนวเชื่อม.....	60
4.11 แสดงค่า Main Effects Plot for Tensiles.....	61
ข.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังดึงของแนวเชื่อม.....	68
ข.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังดึงของแนวเชื่อม.....	69



## สารบัญสัญลักษณ์และอักษรย่อ

$\alpha$	ระดับนัยสำคัญทางสถิติ
$\beta$	สัมประสิทธิ์การลดถอยหรือตั้งพารามิเตอร์
$\varepsilon$	ค่าความผิดพลาด
$\tau$	อิทธิพลที่เกิดจากปัจจัย
$\mu$	ค่าเฉลี่ยของประชากร
$\bar{y}$	ค่าเฉลี่ยของข้อมูล
$\hat{y}$	ค่าประมาณการของข้อมูล
$\chi^2$	ตัวสถิติไครสแตเทิร์
$\sigma^2$	ค่าความแปรปรวนของประชากร
$df$	ขั้นของความอิสระ
$MS$	ค่ากำลังสองเฉลี่ย
$R^2$	สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
$SS$	ผลรวมกำลังสอง
$s^2$	ค่าความแปรปรวนของตัวอย่าง
ANOVA (Analysis of Variance)	การวิเคราะห์ความแปรปรวน
Experiment of Factorial Design	การออกแบบการทดลองแฟกторเรียล
Heat affect Zone (HAZ)	บริเวณความร้อนที่เกิดจากการเชื่อม
Model	แบบจำลอง
Model Adequacy Checking	การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง
R - Square	สัมประสิทธิ์ภาพการตัดสินใจ
Statistical Design of Experiment	การออกแบบทดลองเชิงสถิติ
Variable	แบบผันแปร
DOE (Design of Experiment)	การออกแบบการทดลอง

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยได้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาของประเทศไทย เหล็กจึงเป็นวัสดุคิดเห็นที่ถูกนำมาใช้ในการประกอบติดเข้าด้วยกัน โดยอาศัยการเชื่อมประสาน การเชื่อมที่เป็นนิยมในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก คือ การเชื่อมแม็ก (Metal Active Gas Welding) ซึ่งการเชื่อมแต่ละครั้งจะเกิดความแปรปรวนขึ้นอยู่ไม่ใช่น้อย จึงได้ศึกษาหาตัวแปรที่มีผลต่อการเชื่อมแม็ก ด้วยการตรวจสอบคุณภาพของรอยเชื่อมซึ่งสามารถทำได้ด้วยกัน หลาบวิชี ทั้งการทดสอบแบบทำลายชิ้นงานและการทดสอบแบบไม่ทำลายชิ้นงาน

ซึ่งในการศึกษารั้งนี้จะเป็นในรูปของการทดลองและเก็บข้อมูลทางสถิติ โดยใช้หลักการทำงานสถิติมาวิเคราะห์ผลเพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกุณภาพของรอยเชื่อมและเลือกตัวแปรที่เหมาะสมต่อการเชื่อมแม็ก โดยอาศัยการทดสอบชิ้นงานแบบทำลายชิ้นงานคือการทดสอบการกดหาค่าความแข็ง ทดสอบแรงดึงของแนวเชื่อม

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาผลผลกระทบของตัวแปรที่มีผลต่อกุณภาพต่อค่าความแข็ง และค่าแรงดึงของแนวเชื่อม

1.2.2 เพื่อใช้ผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงค้านงานเชื่อมที่มีคุณภาพ

#### 1.3 เกณฑ์วัดผลงาน (Output)

1.3.1 แสดงให้เห็นถึงค่าตัวแปรได้แก่ กระ杂质ไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วในการเชื่อม และอัตราการไหล ที่มีผลต่อค่าความแข็งและค่าแรงดึงของแนวเชื่อม

#### **1.4 เกณฑ์ที่วัดผลสำเร็จ (Outcome)**

- 1.4.1 ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลในการเชื่อมกับค่าความแข็งแรง และค่าแรงดึงของแนวเชื่อมได้
- 1.4.2. นำผลการศึกษาวิจัยที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านงานเชื่อมให้มีคุณภาพ

#### **1.5 ขอบเขตในการดำเนินการวิจัย**

1.5.1 การใช้กระบวนการเชื่อมแม็ก (Metal Active Gas Welding) โดยใช้หุ่นยนต์เชื่อม (Robot Welding) ยี่ห้อ Nachai ABC Master 350 Model 2

1.5.2 ตัวแปรการเชื่อมที่ศึกษาได้แก่ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วในการเชื่อม และอัตราการไหลของก๊าซปักกุญ

1.5.3 วัสดุที่ใช้ทำชิ้นงานในคือ เหล็กชนิด S37 ขนาด 100X150 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร และน้ำหนักชิ้นงานหนึ่งด้านมุมเท่ากับ 30 องศา

1.5.4 ลวดเชื่อมที่ใช้ คือ ลวดเชื่อม ER 80 S-B 2 ขนาด 1 มิลลิเมตร

1.5.5 ก๊าซที่ใช้ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ )

1.5.6 ลักษณะท่าที่ใช้ในการเชื่อม คือ การเชื่อมต่อชนท่ารูบซึ่มลึก

#### **1.6 สถานที่ในการดำเนินการวิจัย**

1.6.1 สถานที่นับพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก

1.6.2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาชีวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

#### **1.7 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย**

เดือน กันยายน 2552 – มกราคม 2553

## 1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แสดงขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ลำดับ	การดำเนินงาน	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
1.	การศึกษาขั้นตอนและข้อมูลการเขื่อมแม็ก							
2.	การออกแบบการทดลอง							
3.	การเตรียมองค์ประกอบในการเขื่อม							
4.	การเชื่อมชิ้นงาน							
5.	การทดสอบชิ้นงาน							
6.	การเก็บข้อมูลและบันทึกผลการทดลอง							
7.	การวิเคราะห์ผลและสรุปผลการทดลอง							
8.	การจัดทำเรื่องงาน							

## บทที่ 2


### หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 กระบวนการเชื่อมแม็ก

การเชื่อมโลหะภายใต้ก๊าซปกคุณ หรือการเชื่อมแม็ก (MAG) มาจาก (Metal Active Gas Welding) เป็นกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์ค ซึ่งการอาร์คเกิดขึ้นระหว่างลวดเชื่อมเปลือยที่ถูกป้อนมาอย่างต่อเนื่องกับโลหะชิ้นงานความร้อนแรงจากอาร์คจะทำให้ปลายลวดเชื่อมหลอมละลายเต็มลงไปรวมตัวกับน้ำโลหะชิ้นงานได้เป็นแนวเชื่อม ขณะเดียวกันบริเวณการอาร์คจะถูกปกคุณด้วยแก๊สซึ่งจ่ายมาจากหัวเชื่อมเพื่อเป็นการป้องกันแก๊สออกซิเจนหรือแก๊สอื่นๆ จากบรรยากาศกระบวนการเชื่อมแม็กสามารถแบ่งตามชนิดของแก๊สคุณได้ 2 ชนิด คือ

1) การเชื่อมมิกซ์ (MIG) หรือ Metal Inert Gas แก๊สที่ใช้ปกคุณได้แก่ แก๊สเหลือขาร์กอน หรือ ไฮเดรน หรือแก๊สพสมาร์กอนกับออกซิเจนเป็นคันใช้เชื่อมโลหะได้เกือบทุกชนิด เช่น อะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิน เหล็กกล้าพสมตัว ทองแดง พสม เป็นต้น

2) การเชื่อมแม็ก (MAG) หรือ Metal Active Gas แก๊สที่ใช้ปกคุณคือแก๊สคาร์บอนไอดอกไซด์ หรือแก๊สพสมคาร์บอนไอดอกไซด์กับแก๊สอาร์กอน ใช้เชื่อมเหล็กคาร์บอน (Carbon Steel) และเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel)

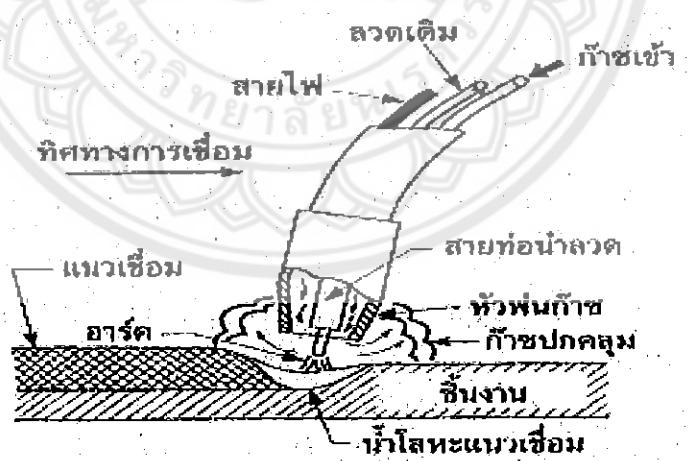


รูปที่ 2.1 กระบวนการเชื่อมแม็ก

ที่มา : ประภาส (2542)

กระบวนการเชื่อมแม็ก นิยมใช้เพร่ hely ทั้งวิธีการเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ วิธีกึ่งอัตโนมัติช่างเชื่อม จะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด ตั้งแต่การตั้งแรงดัน ปรับอัตราการไหลของแก๊ส และการเคลื่อนที่

ของหัวเชื่อม ส่วนการเชื่อมอัดโนมัติส่วนใหญ่จะใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตที่ปริมาณงานเชื่อมมาก ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตรถบันต์ เป็นต้น ขนาดลวดเชื่อมที่นิยมใช้กันมีตั้งแต่ 0.8 – 3.2 มิลลิเมตร บรรจุในม้วน (Spool) การเลือกใช้จะพิจารณาตามความหนาและชนิดของชิ้นงานโลหะที่นิยมใช้กัน กระบวนการเชื่อมแม็กได์แก๊ส เหล็กกล้าคาร์บอน อะลูминียม สแตนเลส บรรอนซ์ ทองแดง เป็นต้น ข้อดีของการเชื่อมแม็กได์แก๊ส คือ ให้ความเร็วสูง ความร้อนไม่สะสมที่ชิ้นงานมาก ลวดเชื่อมปืนอย่างต่อเนื่องไม่เสียเวลาเปลี่ยน , ให้การเชื่อมลึกที่ดีกว่า , ไม่ต้องขัดสแลก และสามารถเชื่อมได้ทั้งโลหะและโลหะ

### 2.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมโลหะด้วยวิธี MAG

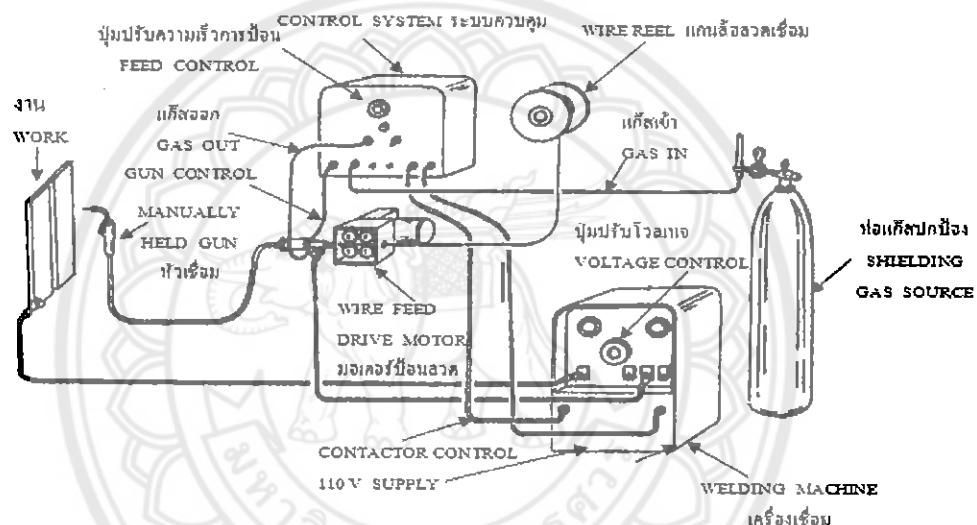

รูปที่ 2.2 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมแม็ก

ที่มา : อ.นานะศิษย์ (2543)

- 1) เครื่องเชื่อม (Welding Machine) หรือต้นกำลัง
- 2) ระบบการป้อนลวดและตัวควบคุม (Wire Feeder System and Control)
- 3) หัวเชื่อมและชุดสายประภากองการเชื่อม (Welding Gun and Cable Assembly)
- 4) แหล่งจ่ายแก๊สเพื่อใช้ปกป้องและอุปกรณ์ควบคุมแก๊ส (Shielding Gas Supply and Controls)
- 5) ลวดเชื่อม (Electrode Wire)

### 2.1.2 ความสามารถในการเชื่อม

กระบวนการเชื่อมแม็กนิยมการใช้เพร์ฟลายทั้งวิธีการเชื่อมกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ แต่ที่นิยมกันมากได้แก่การเชื่อมกึ่งอัตโนมัติโดยคนเชื่อมจะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดดังแต่การตั้งแรงดัน ปรับอัตราการไหลของแก๊สคุณ และการเคลื่อนที่หัวเชื่อมด้วยมือ ส่วนการเชื่อมอัตโนมัติ ไม่ค่อยเพร์ฟลายนัก ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีบริเวณงานเชื่อมมากๆ เช่น โรงงานผลิตรถบันต์ เป็นต้น วิธีควบคุมความคุณภาพการเชื่อมอัตโนมัติทั้งหมดจะเชื่อมเพียงแต่ขอบสังเกตความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการเชื่อมเท่านั้น กระบวนการเชื่อมอัตโนมัติสามารถทำงานได้ทุกด้านแห่งแนวเชื่อม แต่ขึ้นอยู่กับขนาดลวดเชื่อมและลักษณะการถ่ายโอนโลหะด้วยกรีฟเฟอร์บอน ไอออกไซด์คุณและลวดเชื่อมขนาดใหญ่จะเชื่อมได้เฉพาะด้านแห่งแนวราบและแนวระดับ การถ่ายโอนโลหะแบบละเอียดจะต้องการเวลาเชื่อมนานเดลิกัง การเชื่อมอาร์กคิววิธีนี้จะมีปัญหาบ้างกีเฉพาะงานเชื่อมแนวตั้ง แต่แก้ไขได้โดยเปลี่ยนการถ่ายโอนโลหะไปเป็นแบบถัดวงจรหรือพัลส์แทน

### 2.1.3 วิธีการเชื่อมและกระแสเชื่อม

การเชื่อมแม็กนิลักษณะของการเชื่อมประกอบด้วยระบบป้อนลวดเชื่อม (Wire Feeder System) จะเป็นตัวควบคุมการป้อนลวดเชื่อม เครื่องเรือนที่ใช้เป็นชนิดแรงดันคงที่ (CV) กระแสเชื่อม การไหลของแก๊สคุณและน้ำหล่อเย็น ส่วนหัวเชื่อมจะทำหน้าที่ให้ลวดเชื่อมและแก๊สคุณไหลผ่านอุกมาสู่ท่ออาร์ก กระบวนการเชื่อมนี้จะใช้ไฟกระแสตรงส่วนกระแสลับใช้ไม่ได้ และกระแสตรงที่ให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมสูงสุด คือ กระแสตรงกลับข้าม (Direct Current Reverse Polarity, DCRP) โดยลวดเชื่อมจะเป็นขั้วบวก (DCEP) ความร้อนที่ได้รับจากการอาร์กจะหนาแน่นที่บ่อหลอมเหลว จึงเกิดการซึมลึกมากผิวงานสะอาดเหมือนกับงานเชื่อมที่มีอุกไชค์บันผิวงานหนา (Heavy Surface Oxides) เช่น อะลูมิเนียมและแมกนีเซียม

การเชื่อมด้วยกระแสตรงไม่กลับข้าม (Straight Polarity, DCSP) ลวดเชื่อมจะเป็นขั้วลบ (DCEN) ไม่นิยมใช้กับการเชื่อมแม็กเพราจะระยะห่างลึกตื้น รอยเชื่อมกว้าง และมีประกายโลหะกระเด็นออกมากเกินไป ผิวงานไม่สะอาด ต้องใช้ลวดเชื่อมชนิดพิเศษคือผิวลวดต้องเคลือบด้วยสารที่มีกำลังการปล่อย (Emissive Power) เพื่อให้การปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้ดี การเชื่อมโดยลวดเชื่อมเป็นขั้วลบจึงไม่ค่อยนิยมนักเพราะสารเคลือบลวดมีราคาแพงและรูปแบบการถ่ายโอนโลหะจากปลายลวดสู่บ่อหลอมเหลวไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพ เมื่อการถ่ายโอนโลหะแบบละเอียดแล้ว และมีขันคหบดไม่สม่ำเสมอของกระแสแก้กับขั้วจะให้การถ่ายโอนโลหะแบบละเอียดเล็ก ส่วนกระแสแสงจะไม่นำมาใช้เพราจะมีอัตราสิ้นเปลือง (Burn-off Rate) ไม่เท่ากันในแต่ละครึ่ง วูบซึกร (Half-Cycle) การถ่ายโอนโลหะแบบพัลส์ต้องใช้เครื่องเชื่อมพิเศษเพื่อทำการพัลส์กระแสเจ้ากระแส


ค่าไปสู่ระดับสูงที่ความที่เท่ากับหรือเป็นสองเท่าของเส้นความถี่ (Line Frequency) ปกติจะเท่ากับ 50 หรือ 60 เฮิร์ต และ 100 หรือ 120 เฮิร์ต กระแสเชื่อมจะเปรียบเสมือนคลื่นความถี่ที่แรงดัน อาร์ค 17 โวลต์ถึงสูงสุด 750 แอมป์ร์ ที่แรงดันอาร์ค 50 โวลต์ ซึ่งพิสัยของกระแสและแรงดัน ขนาดนี้จะเกิดขึ้นทุกจังหวะที่มีการถ่ายโอนความร้อน

#### 2.1.4 การเลือกใช้แก๊สและผสมแก๊สในการเชื่อมโลหะด้วยวิธี MAG

การเลือกใช้แก๊สป้องกันรอยเชื่อมสำหรับการเชื่อมแบบแม็ก อาจจะมีปัจจัยบางกับ บริษัทฯ เช่น ความคงทนของรอยเชื่อม (Arc Stability) รูปร่างของรอยเชื่อม (Bead Shape) ความซึมลึกของ รอยเชื่อม (Penetration) หมายถึงระยะของรอยเชื่อม ความซึมลึกของรอยเชื่อมหมายถึงระยะของ บริเวณการละลายกินลึกลงไปกว่าที่ผู้หาน้ำของชิ้นงาน การไม่มีรูพรุนในรอยเชื่อม (Freedom From Porosity) และอัตราเร็วในการเชื่อมที่ยอมรับได้ การที่จะเลือกแก๊สที่เหมาะสมจะต้องพิจารณาถึงสิ่ง ต่างๆ ที่กล่าวว่า แล้วพิจารณาค่าของแก๊สแต่ละชนิดคือแก๊สที่สำคัญสำหรับใช้ในการเชื่อมแบบ GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) และแบบแม็ก มี 3 ชนิดคือแก๊สที่มี สารก่อน ชีลีบม และ สารบอนไคออกไซด์ การใช้แก๊สทั้ง 3 ชนิดนี้กับวิธีการเชื่อมทั้ง 2 วิธี ทำให้สามารถเชื่อม จรวด (Missiles and Rockets) เครื่องยนต์ Jets และเตาปฏิกรณ์ปรมาณู (Nuclear Reactors) ซึ่งทำ ด้วยโลหะบุกอวกาศ (Space-Age Metals) ได้โดยไม่มีรูพรุน สำหรับการเชื่อมแบบแม็กจะใช้แก๊ส ชนิดเดียวหรือใช้แก๊สผสม เพื่อทำให้การปกป้องรอยเชื่อมเป็นไปได้ดีที่สุดก็ได้ ในกรณีเช่นนี้จะใช้ อาร์ก่อนหรือชีลีบมที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.9 เปอร์เซ็นต์จะให้ผลลัพธ์ที่สุด ส่วนแก๊สเฉื่อยชนิด อื่นๆ เช่น ชีโนน (Xenon) คริปตอน (Krypton) เรดตอน (Radon) และนีโอน (Neon) ต่างก็หาやすくและ ราคาแพงเกินไป

##### 2.1.4.1 แก๊สอาร์กอน

ในการใช้แก๊สอาร์กอนเพื่อป้องกันรอยเชื่อม เป้าไฟเชื่อมจะมีความ สม่ำเสมอ (Stable) มากกว่าใช้แก๊สชนิดอื่น ด้วยคุณสมบัติข้อนี้จึงทำให้มักใช้อาร์กอนผสมกับแก๊ส อื่นๆ อาร์กอนจะทำให้ไฟเชื่อมไม่มีเสียงดังและลดปริมาณเม็ดโลหะ (Spatter) ด้วย อาร์กอนมีค่านิ่ว ความร้อนต่ำ (Thermal Conductivity) สำหรับเป้าไฟอยู่ก็ตามที่แกนคั่งนั้นจึงทำให้มีความหนาแน่น ของเป้าไฟมีค่าสูง จากการที่ค่าความหนาแน่นของเป้าไฟมีค่าสูง ทำให้พลังงานจากเป้าไฟเชื่อม เปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนถ่ายเทเข้าไปในชิ้นงานได้มาก ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ รอยเชื่อมมี ลักษณะแบบและมีการซึมลึกของรอยเชื่อมได้มาก ดังแสดงในรูป

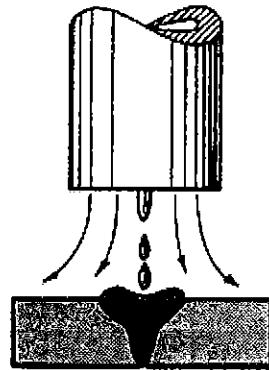

รูปที่ 2.3 รอยเชื่อมที่ใช้แก๊สอาร์กอนสำหรับปอกป้องรอบเชื่อม


ที่มา : <http://www.meapim.pr.in.th/webpage/MigandTig/MigandTig.html>.

แต่ในงานเชื่อมบางอย่างอาร์กอนก็ไม่ก่อให้เกิดการซึมลึกตามที่ต้องการในการเชื่อมโลหะหนา อาร์กอนแตกตัวเป็นอะตอนได้ดีกว่า氬ถีบมทำให้อาร์กอนสามารถถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าได้บางส่วน ด้วยเหตุนี้อาร์กอนจึงใช้อาร์คโวลาเทช (Arc Voltage หมายถึง แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่สามารถไหลผ่านการอาร์คขณะเชื่อม) ต่ำกว่าของ氬ถีบม ผลที่เกิดตามมาคือความร้อนของเปลวไฟเชื่อมเมื่อใช้อาร์กอนจะร้อนน้อยกว่าเปลวไฟเชื่อมเมื่อใช้氬ถีบม ดังนั้นจึงมักจะใช้แก๊สอาร์กอนในงานเชื่อมโลหะที่ใช้ทำเครื่องมือ (Light Gauge Metal) และวัสดุที่มีค่าความนำความร้อน (Thermal Conductivity) ต่ำการเชื่อมวัสดุพากเหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) โดยวิธี MAG มักจะไม่ใช้แก๊สอาร์กอนบริสุทธิ์ เพราะว่าจะทำให้การซึมลึกของรอยเชื่อมไม่ดี (Poor Penetration) เกิดอันเดอร์คัท (Undercut หมายถึง รอยแหว่งที่เกิดขึ้นบนชั้นงานตรงขอบรอยเชื่อม) และทำให้แนวเชื่อมเลว (Poor Bead Contour) การใช้แก๊สอาร์กอนในสมัยแรกใช้ในการเชื่อมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Nonferrous) เช่น ทองแดงและโลหะผสมของอะลูминิเนียมกับแมกนีเซียม ข้อดีของการใช้อาร์กอนในข้อที่ว่ามีการซึมลึกของรอยเชื่อมดีและมีเม็ดโลหะน้อย จึงทำให้การใช้อาร์กอนเป็นที่ต้องการใช้ในการเชื่อมงานท่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ท่าเชื่อมในแนวราบ (Flat Position) การเชื่อมด้วยมือควรจะใช้แก๊สอาร์กอนเป็นแก๊สปอกป้องรอบเชื่อม เพราะการเปลี่ยนแปลงระยะอาร์คของการเชื่อมไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาร์คโวลาเทช และความร้อนที่ถ่ายเทให้กับชั้นงานมากเหมือนกับเมื่อใช้氬ถีบม

#### 2.1.4.2 แก๊ส氬ถีบม

แก๊ส氬ถีบมผลิตมาจากแก๊สธรรมชาติ (Natural Gas) 氬ถีบมเป็นแก๊สเบาและมีแนวโน้มที่จะไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent) กระชับกระชาบทอกไปจากบริเวณที่ทำการเชื่อม ด้วยเหตุนี้เองจึงต้องใช้อัตราการไหลของแก๊ส氬ถีบมมากกว่าอัตราการไหล เมื่อใช้อาร์กอน氬ถีบมให้

ความร้อนของเปลวไฟเชื่อมมากกว่าของอาร์กอน จึงเหมาะสมสำหรับเชื่อมโลหะหนักและวัสดุที่มีค่าความนำความร้อน (Thermal Conductivity) สูงรอบเชื่อมที่ได้จากการใช้ชีลีบมจะกว้างกว่าของอาร์กอน แต่จะมีการซึมลึก (Penetration) น้อยกว่าเล็กน้อย ดังแสดงในรูป

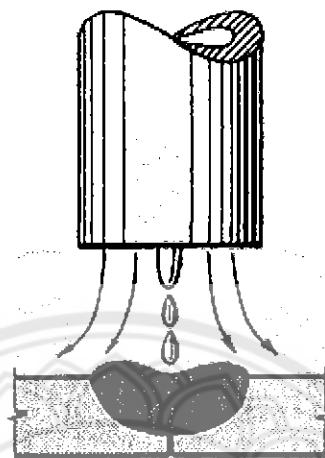

รูปที่ 2.4 รอยเชื่อมที่ใช้แก๊สชีลีบมปักป่องรอยเชื่อม

ที่มา : <http://www.meapim.pr.in.th/webpage/MigandTig/MigandTig.html>.

เมื่อใช้ชีลีบมบริสุทธิ์ในการเชื่อมโดยกลับข้าไฟฟ้า (Reverse Polarity) หมายถึง การจัดให้สายเชื่อมของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเป็นขั้วบวก และสายดินที่ขึ้นงานเป็นขั้วลบ) รอยเชื่อมจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไนน์ก โลหะเหลวที่ถ่ายเทจากคลุดเชื่อมไปยังชิ้นงานจะเป็นหยดใหญ่ๆ และมีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นเม็ดโลหะ (Spatter) มา ก รอยเชื่อมจะกว้างและแบบรวมการซึมลึกสนิมของโลหะอย่างเชื่อม เนื่องจากการเชื่อมที่ใช้แก๊สชีลีบมเป็นแก๊สปักป่องรอยเชื่อมจะไม่มีการซึมลึกของกลากรอยเชื่อมเหมือนเมื่อใช้อาร์กอน ถ้าใช้ค่ากระแสและค่าระดับอาร์กค่าเดียวกันจะทำให้การเชื่อมที่ใช้ชีลีบมจะมีค่าอาร์ก โวตเทงสูงกว่าเมื่อใช้อาร์กอน การเชื่อมโดยใช้ชีลีบมใช้นากในกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติ (Automatic) และการเชื่อมด้วยเครื่องจักรกล (Mechanize) เพราะสามารถควบคุมระดับอาร์กได้โดยไม่มีปัญหาการเชื่อมโดยใช้ชีลีบมมักใช้กับการเชื่อมโลหะพลาสติกที่ไม่เป็นสนิม เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ทองแดงและโลหะของทองแดง

#### 2.1.4.3 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

การ์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) ไม่ใช้แก๊สเพื่อยืดเมื่อ/ar>กอนหรือชีลีบม แต่มันเป็นสารประกอบทางเคมีซึ่งประกอบด้วยคาร์บอน 1 ส่วน ( $\text{C}$ ) และออกซิเจน 2 ส่วน ( $\text{O}_2$ ) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผิดตัวจากแก๊สจากกระบวนการเผาไหม้ของแก๊สรธรรมชาติ น้ำมันเชื้อเพลิงและถ่าน ไฟก การใช้การ์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สปักป่องรอยเชื่อมกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การ์บอนไดออกไซด์

มีราคาถูกกว่าแก๊สเชื่อม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใช้เป็นแก๊สปกป้องรอบเชื่อมหลายอย่าง ด้วยกัน คือให้รอบเชื่อมกว้างและมีการซึมลึกสูงจึงไม่ต้องกล่าวว่าจะมีโลหะหลอมเหลวหล่นออก แนว เชื่อมดีมากและไม่ค่อยเกิดรอบขัดแย้ง (Undercut) ใกล้แนวนี้เชื่อมข้อเสียอย่างหนึ่งของ การรับอนไดออกไซด์คือเปลวไฟเชื่อมไม่สม่ำเสมอ (Unstable) และจะเกิดเม็ดโลหะควาย (Spatter) การเกิดเม็ดโลหะนี้จะลดลงได้โดยการใช้ระบบอาร์กนอยาจูคอลดิเวลต้าที่เชื่อมในชิ้นงานหนาๆ อาจจะให้เปลวไฟเชื่อมสัมพัสดิ์ชิ้นงานอย่างเต็มที่ นอกจากริชีนี้แล้วการใช้ลวดเชื่อมที่มีฟลั๊กซอญี่ตรัง กลาง (Fluse-Cored Wire) ที่สามารถลดเม็ดโลหะลงได้เช่นกัน การเกิดการรวมตัวกันระหว่าง โลหะของลวดเชื่อมกับออกซิเจนในอากาศเมื่อใช้การรับอนไดออกไซด์เป็นแก๊สปกป้องรอบเชื่อม จะ มีปริมาณออกไซด์ที่เกิดขึ้นเท่ากับที่เกิดขึ้นเมื่อใช้แก๊สผงสมาระห่วงอาร์กอน 91 เปอร์เซ็นต์ กับ ออกซิเจน 9 เปอร์เซ็นต์ เป็นแก๊สปกป้องรอบเชื่อมในขณะเชื่อมโดยใช้แก๊ส氩าร์กอนไดออกไซด์ เป็นแก๊สปกป้องรอบเชื่อม แรงงานนีสประมาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมดที่มีอยู่ในลวดเชื่อมกับ ชิลิกอนประมาน 60 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมดที่มีอยู่ในลวดเชื่อม จะถลายเป็นออกไซด์ในขณะที่ถูก ถ่ายเทไปยังชิ้นงานตอนที่เกิดเปลวไฟเชื่อม ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการเติมตัวถ่วงด ออกซิเจน (Deoxidizers) ลงในลวดเชื่อมและใช้ระบบอาร์กนอยาจ ความร้อนของเปลวไฟเชื่อมจะทำ ให้คาร์บอนไดออกไซด์แตกตัวออกเป็นส่วนประกอบของที่ระบบาร์กปกติ แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ประมาน 7 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาตรห้องเผลี่ยนไปเป็นการรับอนนอน นอกไซด์ (Carbon Monoxide ท่ากับ สารประกอบชั้นปะกอบด้วย C1 อะตอน กับออกซิเจน 1 อะตอน) ถ้าระบบาร์กมีมากเกินไปปริมาณแก๊สที่เปลลี่ยนไปเป็นการรับอนนอกไซด์เข้าไป ควรรับอนไดออกไซด์ที่ใช้ในการเชื่อมมีทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลวสำหรับการเชื่อมที่ใช้หัว เชื่อมอันเดียวจะใช้แก๊สจำวนน้อย ดังนั้นจึงเป็นการประหัดถ้าใช้การรับอนไดออกไซด์เหลวซึ่ง บรรจุอยู่ในส่วนระบบการถ่ายแก๊สทางศูนย์กลางให้แก่การเชื่อมหลายหัวเชื่อมกันใช้ชุดหัวไป

#### 2.1.4.4 แก๊สผงสมาระห่วงอาร์กอนกับอีเลี่ยม

เพื่อให้ได้ประโยชน์ตามต้องการ สำหรับการเชื่อมแบบ MAG จึงมีการนำเอา อาร์กอนมาผสมกับอีเลี่ยมเพื่อนำไปใช้งาน แก๊สผงที่ได้นี้จะถูกนำไปใช้ในการเชื่อมที่ต้องการ คุณสมบัติคือในด้านการซึมลึกของรอบเชื่อม (Penetration) และความสม่ำเสมอของเปลวไฟเชื่อม (Stability) เมื่อผสมอาร์กอน 25 เปอร์เซ็นต์ เข้ากับอีเลี่ยม (รวมกันได้เป็น 100 เปอร์เซ็นต์) จะทำให้ รอบเชื่อมมีการซึมลึกมากกว่าเมื่อใช้อาร์กอนอย่างเดียว และความสม่ำเสมอของเปลวไฟเชื่อมก็ ใกล้เคียงกับของกระแสไฟเชื่อมเมื่อใช้อาร์กอนบริสุทธิ์ในการเชื่อมงานบางชนิด ถ้าใช้อีเลี่ยมอย่าง เดียวเปลวไฟเชื่อมจะร้อนเกินไปและถ้าใช้อาร์กอนอย่างเดียวเปลวไฟเชื่อมจะร้อนน้อยไป ในกรณี นี้จึงจำเป็นต้องเอาแก๊ส 2 ชนิดนี้มาผสมกันเพื่อให้ได้ความร้อนตามต้องการ ถ้าในแก๊สผงสมาระห่วงนี้ใช้ อาร์กอนมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป เปลวไฟเชื่อมจะมีความสม่ำเสมอมากขึ้นกว่าเดิมการผสม แก๊สผงสมาระห่วงให้มีอีเลี่ยม 75 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้การเกิดเม็ดโลหะ(Spatter) น้อยลง การซึมลึกของ


รอยเชื่อมจะมีลักษณะสมกันระหว่างการเชื่อมลึกเมื่อใช้อาร์กอนกับการเชื่อมลึกเมื่อใช้ชีเลิมน แก๊สพสมะหว่างอาร์กอนกับไฮเดรนใช้สำหรับเชื่อมอะลูминีียมและโลหะพสมะหวังทองแดงกับนิกเกต แก๊สพสมนี้ทำให้เปลวไฟเรื่องมีความร้อนสูงกว่าและมีรูพุนในรอบเชื่อมน้อยกว่า แก๊สพสมนี้มีประโยชน์มากในการเชื่อมโลหะพวกรที่ไม่ใช่เหล็ก (Nonferrous Metals) ชิ้นงานหนาๆ ถ้าชิ้นงานที่เชื่อมมีความหนามากจะต้องเพิ่มปริมาณของชีเลิมนในแก๊สพสมให้มากขึ้นด้วย

#### 2.1.4.5 แก๊สพสมะหวังอาร์กอนกับการรับอนไคออกไซด์

แก๊สพสมที่ใช้สำหรับปักป่องรอยเชื่อมนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องได้มาจากการพสมกันของแก๊สเหลืออยเท่านั้น แต่อ้างจะใช้อาร์กอนหรือชีเลิมนพสมกับแก๊สอื่นเพื่อให้ได้แก๊สพสมที่มีคุณสมบัติตามด้องการ ได้ การพสมคราร์บอนไดออกไซด์เข้ากับอาร์กอนจะทำให้เปลวไฟเรื่องที่ไม่มีความสม่ำเสมอ (Stability) ถ่ายเทโลหะจากลวดเชื่อมไปยังชิ้นงานได้ดีและลดการเกิดเม็ดโลหะ (Spatter) เมื่อใช้แก๊สพสมในการเชื่อมเหล็กถ้าการรับอนและเหล็กกล้าพสมต่ำ (Low Alloy Steels) การเชื่อมลึกของรอยเชื่อมจะเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อใช้อาร์กอนอย่างเดียว ปอโลหะหลอมเหลวจะเชื่อมจะเกิดเป็นโลหะเหลวอยู่ตามขอบของบ่อ จึงทำให้ไม่เกิดรอยกัดแห่งว่าง (Undercut) ที่รอยเชื่อม ด้วยเหตุนี้จึงนักใช้แก๊สพสมะหวังอาร์กอนกับการรับอนไคออกไซด์ในการเชื่อมเหล็กถ้าละมุน (Mild Steel) เหล็กกล้าพสมต่ำ (Low Alloy Steel) และเหล็กกล้าไร้สนิมบางชนิด (Stainless Steel) เมื่อใช้แก๊สคราร์บอนไคออกไซด์ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ พสมในแก๊สพสมจะทำให้การถ่ายเทโลหะจากลวดเชื่อมชนิดลวดเหล็กถ้าตัน (Solid Steel Wire) ไปยังชิ้นงานมีลักษณะเป็นละออง (Spray Metal Transfer เป็นลักษณะที่โลหะเชื่อมเม็ดเด็กๆ กะร่างให้สั่งผ่านอาร์กไปยังแนวเชื่อม) เหตุผลอย่างหนึ่งที่ใช้แก๊สคราร์บอนไคออกไซด์เป็นจำนวนมากพสมในแก๊สพสมนี้ก็เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายของการเชื่อมลง การรับอนไคออกไซด์มีราคาถูกกว่าอาร์กอนถึง 85 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามแก๊สพสมะหวังอาร์กอนกับการรับอนไคออกไซด์ที่มีบรรจุถึงขยะอยู่ในห้องคลุมมีราคาเท่ากับราคางานอาร์กอนบริสุทธิ์ในทางปฏิบัติจึงควรซื้อแก๊สแต่ละชนิดแยกกันมา เวลาจะใช้งานแต่ละครั้งจึงค่อยนำมาพสมกันเพื่อนำไปใช้

#### 2.1.4.6 แก๊สพสมะหวังอาร์กอน ชีเลิมน และการรับอนไคออกไซด์

แก๊สพสมที่ได้จากการพสมแก๊สเหลือยกับแก๊สที่เป็นสารประกอบนี้ ใช้มากที่สุดในการเชื่อมเหล็กถ้าไร้สนิมอสเตรนิติก (Austenitic Stainless Steels) ด้วยวิธีการถ่ายเทน้ำโลหะ (Metal Transfer) โดยการลัดวงจร (Short Circuit Method) รอยเชื่อมที่ได้จากการใช้แก๊สพสมนี้ปอกบื้องรอยเชื่อมจะมีลักษณะแบบราบ ซึ่งลักษณะแบบราบทองรอยเชื่อมนี้เป็นที่ต้องการมาก การที่รอยเชื่อมมีลักษณะแบบราบทามให้ไม่ต้องมีการเจียร์ใน (Grinding) ชิ้นงานเพื่อตัดลักษณะพิจารณาชิ้นงานภาชนะหลังจากการเชื่อมหรือถ้าจะต้องเจียร์ในบ้างก็ไม่ต้องเจียร์ในมาก แก๊สชนิดนี้มีประโยชน์มากในการเชื่อมท่อเหล็กถ้าไร้สนิมด้วยวิธีการเชื่อมแบบ MAG

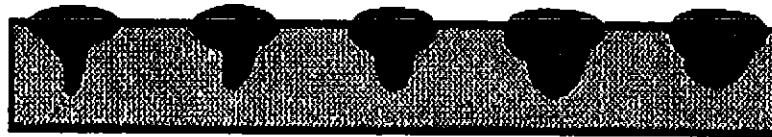

แผ่นอลูมิ늄 M1 M2 ตัวร้อนไอกอไทร์ ชิลลิง

**รูปที่ 2.5 การเปรียบเทียบการเชื่อมลึกของรอบเชื่อมเมื่อใช้แก๊สชนิดต่างๆ**  
ที่มา : <http://www.meapim.pr.in.th/webpage/MigandTig/MigandTig.html>.

### 2.1.5 การเดือกใช้ความเรื้อนในการเชื่อมด้วยวิธีเม็ก

ความเรื้อนขนาดเป็นสาเหวท่อเนื่องที่ใช้สำหรับการเชื่อมแบบเม็ก โดยทั่วไปจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าลวดเชื่อมขนาดที่เป็นแท่งยาว ขนาดของลวดเชื่อมมีทั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร ถึง 3.2 มิลลิเมตร สำหรับชิ้นงานบางปกติจะใช้ลวดเชื่อมขนาด 0.5 มิลลิเมตร, 0.8 มิลลิเมตร หรือ 0.9 มิลลิเมตร ชิ้นงานความหนาปานกลางจะใช้ขนาด 1 มิลลิเมตรและชิ้นงานหนาจะใช้ขนาด 2.4 มิลลิเมตร หรือ 3.2 มิลลิเมตร การเลือกใช้ขนาดของลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับงานนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ ตำแหน่งของการเชื่อม (Position of Welding) โดยทั่วไปในการเชื่อมตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตำแหน่งในแนวราบ เช่น การเชื่อมในแนวตั้งหรือในแนวหน้าหรือยะ (Overhead) จะใช้ลวดเชื่อมขนาดเล็กๆ นอกรากนี้ที่ต้องคำนึงถึงรายการลวดเชื่อม ด้วย ลวดเชื่อมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กจะมีราคาต่อน้ำหนักสูงกว่าของลวดเชื่อมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า อุบัติกรรมตามสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างก็คืออัตราการเติมเนื้อโลหะ (Metal Deposition Rates) บนชิ้นงานการเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับงานแต่ละชนิด ด้วยเหตุผลต่อไปนี้

- เพื่อให้โลหะของลวดเชื่อมเหมาะสมกับโลหะชิ้นงาน
- เพื่อกวนคุณภาพสมบัติในการเชื่อม
- เพื่อกำจัดออกซิเจนจากการ oxy-fuel
- เพื่อปรับปรุงความสามารถในการเชื่อม และเพื่อให้ได้ลักษณะการถ่ายโลหะ


#### ตามที่ต้องการ (Metal Transfer Characteristics)

โดยปกติโลหะจากลวดเชื่อม จะเป็นชนิดเดียวกับโลหะชิ้นงานแต่ในหลาย ๆ กรณีที่จำเป็นต้องใช้ลวดเชื่อมที่มีโลหะจากลวดเชื่อมแตกต่างไปจากโลหะชิ้นงานโดยสิ้นเชิง เพราะโลหะผสมบางชนิดจะสูญเสียองค์ประกอบของมันไปในขณะเชื่อม ในกรณีนี้จึงต้องเลือกใช้ลวดเชื่อมที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมและลวดเชื่อมนี้ต้องให่องค์ประกอบของโลหะงานที่ขาดหายไป โลหะชนิดที่ต้องใช้ลวดเชื่อมที่มีองค์ประกอบแตกต่างจากโลหะชิ้นงาน ได้แก่ โลหะผสมระหว่างทองแดง กับสังกะสี (Copper and Zinc Alloys) จะถูกนิยมที่มีกำลังต้านทานแรงดึงสูง (High-Strength


Aluminum) และโลหะผสมของเหล็กกล้าที่มีกำลังต้านทานแรงดึงสูง (High-Strength Steel Alloys) นอกจากจะต้องเติมองค์ประกอบของโลหะผสม (Alloying Elements) ลงใน漉วเชื่อมแล้วยังต้องเติมตัวกำจัดออกซิเจน (Deoxidizers) และตัวขับไลอื่น ๆ (Scavenging Agents) ด้วยการเติมสารพากน์ลงไปก็เพื่อป้องกันการเกิดรุพณุหรือความเสียหายที่จะเกิดต่ออุณหสัมบัดิเชิงกลของโลหะชิ้นงาน ใน การเชื่อมเหล็กกล้า โดยใช้แก๊สการร้อน ไอกอกราดเป็นแก๊สปกป้องรอบเชื่อม จะมีการสูญเสีย องค์ประกอบของโลหะผสมไปด้วยวิธีการเกิดการรวมตัวกันของออกซิเจนตัวกำจัดออกซิเจนที่ใช้มากใน漉วเชื่อมเหล็กกล้า (Steel Filler Wires) ได้แก่ เมганานีส ชิลิกอน และอะลูมิเนียมในโลหะผสมของ นิกเกิลจะใช้ไฟฟานีบมและชิลิกอนในโลหะผสมของทองแดงอาจจะใช้ไฟฟานีบม ชิลิกอนหรือ พอสฟอรัสใน漉วเชื่อมที่ใช้สำหรับเชื่อมไฟฟานีบม (Titanium) เซอร์โคเนียม (Zirconium) อะลูมิเนียม และแมกนีเซียม จะไม่ใช้ตัวกำจัดออกซิเจนเพราะว่าโลหะเหล่านี้มีความไวต่อการ เกิดปฏิกิริยาสูงมาก (Highly Reactive) การเชื่อมโลหะเหล่านี้ต้องใช้แก๊สเฉือบที่ปราศจาก ออกซิเจน เป็นแก๊สปกป้องรอบเชื่อม และการปักป้องรอบเชื่อมจะต้องเป็นไปอย่างสมบูรณ์ หรือ อาจจะเขื่อมภายในช่องปีกที่บรรจุแก๊สเชื่อมก็ได้มีการซึมลึกมากกว่า และมีแนวเชื่อมน้อยกว่าเมื่อ ต้องเชื่อมงานขนาดใหญ่ ๆ เปลาไวไฟเชื่อมเกิดต่อเนื่องได้นานกว่า และไม่มีการสูญเสีย漉วเชื่อมใน ลักษณะของ漉วเชื่อมสัน ๆ เมื่อน้ำที่เกิดเมื่อใช้漉วเชื่อมชนิดแท่งยาวจะใช้ก้านมุนสำหรับการ เชื่อมแบบร่องตัววี (V) เท่ากับ 30 องศา ที่เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องใช้บุน 60 องศา จึงทำให้ ประหัดเวลาที่ใช้ในการเชื่อมและประหัดค่า漉วเชื่อม

การจัดกลุ่มนิคของ漉วเชื่อมแม่น้ำกมการเชื่อมแห่งอเมริกา (The American Welding Society, AWS) ได้จัดกลุ่มนิคของ漉วเชื่อมแบบสายขาวต่อเนื่อง โดยจะใช้พื้นฐานเดียวกับที่ใช้จัด กลุ่ม漉วเชื่อมแบบเป็นแท่งขาวสำหรับ漉วเชื่อมชนิดแท่งขาว (Stick Electrodes) ผู้ใช้จะ เลือกใช้ตามการจัดกลุ่มของ AWS ได้ เช่น 漉วเชื่อม E 7010 หรือ E 6024 และในปัจจุบันนี้สำหรับ 漉วเชื่อมผู้ใช้สามารถจะเลือกใช้ตามการจัดกลุ่มของ AWS ได้ เช่น กัน เช่น E 70S-3 หรือ E 70S-4 ในการจัดกลุ่ม漉วเชื่อมจะใช้อักษรตัว S เพื่อแสดงว่าเป็น漉วเชื่อมสายขาวภายในตัน เช่น E 70S-3 ใช้อักษรตัว T เพื่อแสดงว่า เป็น漉วเชื่อมชนิดสายขาวมีฟลักซ์เป็นไส้กลาง เช่น E 70T-1 มี漉ว เชื่อมอยู่ชนิดเดียวกันนี้ที่แตกต่างไปจากการจัดกลุ่ม เช่น E 70U-1 漉วเชื่อมชนิดนี้เป็น漉วเชื่อม แบบเป็นสายขาวภายในตัน แต่มีการเคลือบผิว (Encapsulated Coated Solid Wire) สำหรับ漉วเชื่อม ภายในตัน ได้แก่ AWS A5.18-79 และสำหรับ漉วเชื่อมที่มีฟลักซ์เป็นไส้กลาง ได้แก่ AWS A5.18-79 รหัสที่ใช้การจัดกลุ่ม แสดงเอาไว้ในรูป


### 1. ลวดเชื่อมสำหรับเชื่อมไฟฟ้าตัด

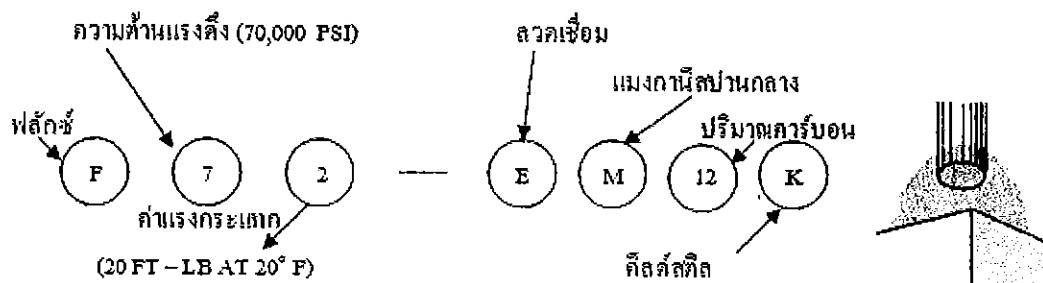

### 2. ลวดเชื่อมภายในตัน

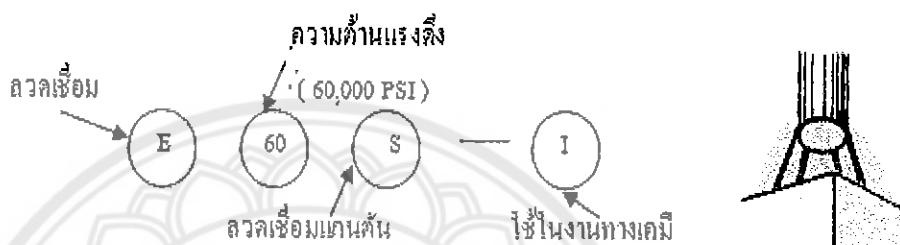

### 3. ลวดเชื่อมที่มีฟลักซ์ปืนไร้กําลัง

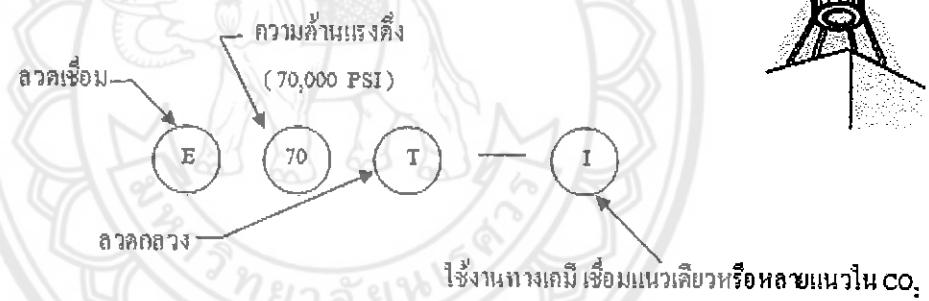

รูปที่ 2.6 รหัสที่ใช้จัดกลุ่มลวดเชื่อมแม่ก

ที่มา : <http://www.meapim.pr.in.th/webpage/MigandTig/MigandTig.html>.

จะเห็นได้ว่ามีส่วนคล้ายคลึงกับรหัสที่ใช้ในการจัดหมู่ลวดเชื่อมชนิดที่มีฟลักซ์หุ้น (Shielded – Arc Electrodes) สำหรับการเชื่อมเหล็กกล้า低碳 (Mild Steel) สามารถใช้ลวดเชื่อมชนิดที่เป็นสายขาวต่อเนื่องแทนการใช้ลวดเชื่อมชนิดแท่งยาวได้ เช่น การเชื่อมในท่าความแน่น (Down Hand Position) สามารถใช้ลวดเชื่อม E 70T-1 แทนการใช้ลวดเชื่อม E 7010 ใช้ลวดเชื่อม E 70T-4 แทน E 6024 ส่วนลวดเชื่อมพวก E 70S -1 ใช้ได้กับการเชื่อมแบบแม่ก ได้ทุกท่าการเชื่อมในบรรดาลวดเชื่อม 3 หมวด หมวด E 70S-1 หมวด E 70T-1 และหมวด E 70U-1 หมวด E 70S-1 มีปริมาณตัวกำจัดออกซิเจน (แมงกานีสและซิลิคอน) น้อยที่สุด

### 2.1.6 หัวเชื่อม

หุ่มหัวเชื่อมเป็นหุ่มที่วัดอ้างอิงระหว่างหัวเชื่อมเทียบกับรอบต่อตั้งประกอบไปด้วยหุ่มหุ่มที่หุ่มทางขวาง (Transverse or Head) และหุ่มตามแนวยาว (Longitudinal or Nozzle Angle)

2.1.6.1 หุ่มทางขวาง หมายถึง หุ่มที่คลุมหัวเชื่อมหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวเชื่อมทำหุ่ม กับระนาบเอียงหรือผิวของชิ้นงานเชื่อมในระนาบที่ตั้งจากกับแกนเชื่อมแสดงให้เห็นหุ่มทางขวาง สำหรับรอบต่อตั้งเฉพาะและรอบหัวเชื่อมร่อง สำหรับการเชื่อมห่อมุ่มทางขวาเป็นหุ่มที่คลุมหัวเชื่อมหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวเชื่อมทำหุ่มกับแกนอ้างอิงหรือผิวของหัวเชื่อมในระนาบที่เลื่อนออกไปจากศูนย์ของหัวเชื่อมฯ ไปกับน่อหลอมเหลว

2.1.6.2 หุ่มตามแนวยาว หมายถึง หุ่มที่คลุมหัวเชื่อมหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวเชื่อมทำหุ่มกับเส้นอ้างอิงที่ตั้งจากกับแกนของตะปื้นในระนาบของชิ้นงานเชื่อม สำหรับการเชื่อมห่อมุ่มตามแนวยาวเป็นหุ่มที่ ลวดเชื่อมหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวเชื่อมทำหุ่มกับเส้นอ้างอิงเลื่อนออกไปจากศูนย์กลางของหัวเชื่อมการอาร์คในระนาบของแกนงานเชื่อม หุ่มตามแนวยาวจะมีทั้งแบบดึงหรือแบบดันคลุมหัวเชื่อมดันหรือผลัก

- หุ่มเชื่อมดึงหรือคลุมหัวเชื่อม (Pulling Angle) หัวเชื่อมจะเอียงไปตามทิศทางของการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อม เรียกการเชื่อมวิธีนี้ว่า Backhand Welding

- หุ่มเชื่อมแบบดันหรือผลักหัว (Pushing Angle) หัวเชื่อมจะเอียงกับทิศทางตรงข้ามของทิศทางการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อม เรียกการเชื่อมวิธีนี้ว่า Forehand Welding

- หุ่มอีบหัวเชื่อมที่ที่ให้ระยะลึกมากที่สุด คือ 15-20 องศา เมื่อใช้การเคลื่อนที่ของหัวเชื่อมแบบคลุมหัว ถ้าหุ่มเคลื่อนที่ของหัวเชื่อมเปลี่ยนไปจากนั้นระยะลึกก็จะลดลง ถ้าหุ่มดึงหัวเชื่อม 15 องศา และหุ่มดันหัวเชื่อม 30 องศา ความล้มพันธ์ระหว่างระบบชิ้นส่วนกับหุ่มเคลื่อนที่หัวเชื่อมเกิดขึ้นเป็นเส้นตรง ดังนั้นถ้าจะควบคุมระยะหัวเชื่อมให้ได้ต้องอยู่ในช่วงพิสัยนั้น ในการเชื่อมจะไม่เดือกหุ่มลากหัวเชื่อมเกิน 25 องศา หุ่มเคลื่อนที่ของหัวเชื่อมที่เดือกจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสูงและความกว้างของตะปื้นและขั้นตอนกระบวนการต่อลักษณะตะปื้นเมื่อเชื่อมด้วยหุ่มลากหัวเชื่อมลดลง ความสูงของตะปื้นเชื่อมจะลดลง ส่วนความกว้างจะเพิ่มขึ้น หุ่มเคลื่อนที่หัวเชื่อมแบบผลักดันจะใช้มีน้อตราเร็วเคลื่อนที่หัวเชื่อมสูงหุ่มเชื่อมเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดือนอย่างไรใช้กับกระบวนการเชื่อมและวิธีปฏิบัติในการเชื่อมแบบอื่น

### 2.1.7 ความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณแนวเชื่อม

ความร้อนที่ซึ่งเกิดขึ้นจากการเชื่อมไม่เพียงพอแต่จะทำให้เกิดการหลอมละลายของโลหะ ทรงรอยต่อของชิ้นงานเท่านั้น มันยังมีผลต่อโครงสร้างของโลหะชิ้นงานที่อยู่ใกล้บริเวณน่อหลอม ละลายของรอยเชื่อมอีกด้วย บริเวณรอยเชื่อมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก คือ รอยเชื่อม (Weld Metal) ซึ่งเป็นส่วนที่เกิดจากการเย็นตัวของป้อหลอมละลาย ส่วนที่สอง Heat Affect Zone ได้แก่

ส่วนของโลหะชิ้นงานที่อยู่ใกล้เคียงกับโลหะรอยเชื่อม ความร้อนจากบ่อหลอมละลายและการเย็นตัวของโลหะรอยเชื่อมมีผลต่อโครงสร้างของโลหะ ผลลัพธ์คือส่วนผสมทางเคมีซึ่งคงเดิมหรือกล่าวได้ว่าเนื้อโลหะชิ้นงานในส่วนนี้ไม่ได้รับอثرผลกระทบความร้อนที่เกิดจากการเชื่อมแต่อย่างใด (Unaffected Based Metal) นอกจากนั้นยังมีส่วนหนึ่งซึ่งยังอยู่ใน Heat Affect Zone ส่วนที่เกิดจากโลหะรอยเชื่อมส่วนนี้เรียกว่า รอยประสาน (Weld Bond)

#### 2.1.7.1 การแข็งตัวและโครงสร้างของโลหะรอยเชื่อม

ในการเชื่อมแบบหลอมละลาย (Fusion Welding) อัตราการเย็นตัวของโลหะรอยเชื่อมและโครงสร้างที่เกิดจากการเย็นตัว มีผลต่อคุณภาพในรอยเชื่อม เช่น รอยร้าวอากาศ และรอยแตก การแข็งตัวของบ่อหลอมละลาย รอยเชื่อมเป็นปัจจัยการผิดเพี้ยนการหล่อโลหะ (Casting) มีข้อแตกต่างดังนี้

- ก. บ่อหลอมละลายเชื่อมมีอัตราการเย็นตัวสูง
- ข. แหล่งกำเนิดความร้อนเกลื่อนที่
- ค. การหลอมละลาย และการแข็งตัวเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน

จ. การแข็งตัวของบ่อหลอมละลายเริ่มจากผนังของบ่อหลอมซึ่งเป็นเนื้อโลหะชิ้นงาน และเที่ยบໄด้กับผนังของบ่อหลอม

#### 2.1.7.2 ปฏิกิริยาโลหะวิทยาที่เกิดขึ้นในขณะโลหะรอยเชื่อมแข็งตัว

##### ก. เชกกริเกชั่น (Segregation)

เชกกริเกชั่นในโลหะรอยเชื่อมมี 3 อย่าง คือ มาโครเชกกริเกชั่น (Macro Segregation) เวลดริพเพลสेकกริเกชั่น (Weld Ripple Segregation) และไมโครเชกกริเกชั่น (Micro segregation) มาโครเชกกริเกชั่น หมายถึง ความไม่กลมกลืนของเนื้อรอยเชื่อมตั้งแต่บริเวณแนวการหลอมละลายจนถึงแกนกลางของแนวเชื่อม เวลดริพเพลสेकกริเกชั่น คือ ความไม่กลมกลืนของเนื้อโลหะรอยเชื่อมอันเนื่องมาจากการแข็งตัวไม่ต่อเนื่อง ในขณะเกิดเกลี้ยงรอยเชื่อม และไมโครเชกกริเกชั่น คือ ความไม่กลมกลืนกันของเนื้อโลหะซึ่งเกิดขึ้นที่เกรนเส้าเข้ม (Columnar Crystalline) หรือที่เกรนบ่อขึ้นทางจะเกิดขึ้นที่ขอบหรือภายในเกรน

##### ข. รูพรุน (Blow Holes)

การเกิดรูพรุนในโลหะรอยเชื่อมเกิดจากแก๊ส 3 ชนิด คือ

- แก๊สที่ระบบออกมายากน้ำโลหะเนื่องจากความสามารถในการร่วมตัวของแก๊สในโลหะเหลวและโลหะแข็งแตกต่างกัน เช่น  $H_2$  และ  $N_2$  ในเหล็กกล้า
- แก๊สที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในโลหะloyเชื่อม เช่น แก๊สที่เกิดขึ้นในบ่อหลอมละลาย

- แก๊สอันเป็นสารแปรกลปлом (Inclusion) เกิดขึ้นจากบรรหากาศของการอาร์ค เช่น กระบวนการเชื่อมโลหะแก๊สเนื้อบ GMAW และสิ่งแปรกลปломของบรรหากาศจากก้นของรอยเชื่อม (Groove)

### ก. การลดออกซิเจน

เป็นปฏิกิริยาเพิ่มออกซิเจน(Oxidation Phenomenon) ซึ่งเกิดขึ้นในขณะหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง ทำให้ออกซิเจนเข้าไปรวมกับเหล็กในรูปของออกไซด์ ออกไซด์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นออกไซด์ดาวร ทั้งนี้ เพราะออกไซด์เหล่านี้มีกำลังแยกตัวที่มากจึงต้องใช้ปฏิกิริยาลดออกซิเจน ซึ่งได้ด้วยการใช้ชาตุบางชาตุทำปฏิกิริยากับออกซิเจน เกิดเป็นออกไซด์ของชาตุเหล่านั้นและขัดออกไประจากน้ำโลหะเหลวในภายหลัง ปริมาณออกซิเจนในเหล็กด้วยที่นำไปจัดเรียงอยู่กับส่วนผสม Si, Mn และเหล็กดักคิลเดอร์ (Killed Steel) มีออกซิเจนประมาณ 0.01 เปอร์เซ็นต์ เหล็กดารินเดอร์ (Rimmed Steel) มีอยู่ประมาณ 0.02 เปอร์เซ็นต์ สำหรับในการปั้นของรอยเชื่อม ปริมาณออกซิเจนในรอยเชื่อมเปลี่ยนแปลงไปได้มากตั้งแต่ 0.08 เปอร์เซ็นต์ ถึง 0.12 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการใช้ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กออกไซด์สูง (High Iron Oxide Type) หรือชนิดอิเมนิต (Imenite Type) สำหรับการเชื่อมด้วยวิธีซับเมอร์อาร์ค (Submerged Arc Welding) และใช้ฟลักช์เป็นค่างจะทำให้เกิดออกซิเจนในโลหะรอยเชื่อมประมาณ 0.02 เปอร์เซ็นต์ ถึง 0.04 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการเชื่อมด้วย TIG และ MIG จะทำให้มีออกซิเจนในโลหะรอยเชื่อมประมาณ 0.01 เปอร์เซ็นต์ ถึง 0.02 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น จะเห็นได้ว่าปริมาณออกซิเจนในรอยเชื่อมนั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับออกซิเจนที่อยู่ในเหล็กดัก ความหนาของรอยเชื่อมจะลดลงตามปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ ดังนั้นออกซิเจนในเหล็กดักจะต้องถูกทำให้ลดลง ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการเติมชาตุลดออกซิเจน เช่น Si, Mn, Al, และ Ti เป็นต้น

#### 2.1.7.3 อิทธิพลของความร้อนจากการเชื่อมต่อรอยเชื่อม

โครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในรอยเชื่อมมีอิทธิพลโดยตรงต่อวัสดุ ด้านคุณสมบัติทางกลและทางฟิสิกส์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งที่จะต้องทราบลักษณะและเปลี่ยนแปลงต่างๆในรอยเชื่อม เพื่อจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์ของการเชื่อมได้อย่างเต็มที่ การเชื่อมเป็นการต่อ กันของชิ้นงานอย่างต่อตัว ดังนั้นจึงการทำให้รอยเชื่อมมีการประสานกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้การส่งผ่านแรงเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ สมการเชื่อมแบบละลาย (Fusion Welding) สามารถเปรียบได้กับการหล่อโลหะ รอยต่อเบริญเหมือนเป็นหล่อและน้ำเหล็กที่เทลงแบบให้จางลง เชื่อม การแข็งตัวก็จะเริ่นจากขอบเข้าหาแกนกลางเกรนของโลหะที่เกิดขึ้นใหม่กับการเป็นเกรนละเอียดปราศจากสิ่งบกพร่อง ได้ โครงสร้างที่เกิดขึ้นในรอยเชื่อมสำหรับเหล็กดักควรบอนต้า สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายโดยการใช้แผนภาพเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ (Fe-Fe<sub>3</sub>C Diagram) ประกอบในการพิจารณา ทั้งนี้ สามารถแบ่งส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

### ก. บริเวณที่อุณหภูมิอยู่เหนือเส้นหลอมเหลว

บริเวณนี้เป็นบริเวณซึ่งเหล็กถูกหลอมละลายเป็นของเหลวหมด การเปลี่ยนแปลงต่างๆจะเป็นไปตามกฎทางฟิสิกส์ – เคนี ที่เกี่ยวกับการเย็นตัวของของเหลวในร้อยเยื่อน เมื่อมีการเย็นตัวลงเหล็กจะเริ่มแข็งตัวเป็นผลึก (Crystal) โดยจะมีการเรียงตัวแตกต่างไปจากโลหะฐานลักษณะการเรียงตัวของโครงสร้างจะเป็นแบบเหล็กหล่อ คือ เป็นเส้นจากขอบเข้าสู่แกนกลาง

### ข. บริเวณที่มีการละลายอย่างไม่สมบูรณ์

เป็นบริเวณซึ่งมีเพียงบางส่วนที่เริ่มละลาย โดยทั่วไปจุดที่ละลายจะมีส่วนผสมของสารเจือ สารมลพิน และความสามารถกว่าผลึกซึ่งยังไม่ละลาย และเนื่องจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการเยื่อนทำให้ชาตุต่างๆ ในบริเวณดังกล่าวซึ่งมีมากเป็นพิเศษ ไม่สามารถแพร่ (Diffuse) ไปบีบริเวณซึ่งมีส่วนผสมน้อยกว่าได้ จึงเป็นผลให้เนื้อวัสดุมีส่วนผสมไม่สม่ำเสมอและทำให้บริเวณนี้เกิดผลึกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ ลักษณะของผลึกเป็นตาข่ายขนาดเล็กๆ หลักจากการแข็งตัวในช่วงอุณหภูมนี้สารมลพินที่ไม่ใช่โลหะจะเริ่มละลายตัว จึงทำให้ความแข็งแรงของการเชิดติดแน่นกันของโลหะมีขนาดลดลง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดการแตกกร้อน (Hot Short) ได้

### ค. บริเวณของอุณหภูมิเหนือเส้น $Ac_3$

- บริเวณของอุณหภูมิเหนือเส้น  $Ac_3$  มากๆ ซึ่งทำให้เกิดเกรนหกเหลี่ยม และส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างที่เรียกว่า โครงสร้างวิดแมนส์เตทเต้น (Widmannstaetten Structure) บริเวณนี้จะสามารถเรียกว่า เป็นบริเวณที่ได้รับความร้อนเกิน (Over Heat) และส่วนใหญ่จะมีความแข็งสูงกว่าเนื้อดิน แม้ว่าเหล็กชนิดนี้จะไม่สามารถดูดซึ่งได้ก็ตาม แต่เนื่องจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วนี้เป็นผลให้ความแข็งมีขนาดเพิ่มขึ้น สำหรับเหล็กถ้าร้อนต่อจะมีอันตรายต่อร้อยเยื่อมเท่าใด เพราะความแข็งที่เพิ่มขึ้นมีขนาดไม่สูงมาก คือ ประมาณ 30 – 50 HV

- บริเวณที่มีอุณหภูมิเหนือเส้น  $Ac_3$  เพียงเล็กน้อยจะทำให้เกิดเกรนละเอียด ทั้งนี้ เพราะช่วงอุณหภูมนี้เป็นอุณหภูมิเดียวที่กันกับการอบปักติ (Normalisation) ซึ่งส่วนใหญ่ทำให้มีคุณสมบัติดีกว่าโลหะฐานเดิมที่ไม่ได้รับอิทธิพลทางความร้อน

- ถ้าการเย็นตัวหลังการเชื่อมจากบริเวณเหนือเส้น  $Ac_3$  เป็นไปอย่างรวดเร็ว ก็จะเปรียบเสมือนเป็นการชุบแข็งซึ่งจะทำให้เกิดเกรนมาร์เทนไชต์ (Martensite) และ เป็นไนต์ (Bainite) ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการเย็นตัวซึ่งขึ้นกับอุณหภูมิของชิ้นงาน ขณะทำการเชื่อม เช่น เย็นตัวของชิ้นงานต่ำลง

### ง. บริเวณอุณหภูมิระหว่างเส้น $Ac_3$ และ $Ac_1$

บริเวณช่วงอุณหภูมนี้เป็นบริเวณซึ่งมีการเปลี่ยนโครงสร้างอย่างไม่สมบูรณ์ เกรนเพอร์ไรต์ (Pearlite) จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นอสเตรนิต (Astenite) ซึ่งหลังจากการเย็นตัวก็จะเปลี่ยนโครงสร้างกลับมาเป็นเพอร์ไรต์อีก

ในการผลิตชิ้นงานผ่านการขึ้นรูปเย็นซึ่งองค์ประกอบของการขึ้นรูปเย็น (Degree of Forming) อยู่ในช่วงวิกฤต ก็อาจทำให้เกิดเกรนหยานขึ้นได้ช่วงอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เมื่อันเนื่องจากการอบลดความตึง (Stress Relief) ซึ่งจะทำให้ความตึงภายในลดลง แต่โครงสร้างไม่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า 400 องศาเซลเซียส สำหรับเหล็กกล้าบางชนิดที่ผ่านการขึ้นรูปการเย็นอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนจาก Aging ได้ โดยทั่วไปกระบวนการโลหะหลังจากการเยื่องแก๊สจะเป็นเกรนหยาน แต่จะมีเกรนลักษณะเป็นเส้นน้อยกว่า ทั้งนี้ เพราะมีการเย็นด้วยช้า โอกาสที่บางส่วนของเนื้อโลหะจะได้รับอุณหภูมิไม่ถึงจุดหลอมละลาย มีสูงกว่าการเยื่องอาร์คไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการประสานไม่สมบูรณ์ได้ นอกจากนั้นในการเยื่องแก๊สโอกาสที่จะเกิดเกรนหยานขึ้นแนวยื่องเนื่องจากความร้อนเกิน (Over Heat) จะมีมากกว่า ทั้งนี้ เพราะเวลาจะให้ความร้อนกับโลหะชิ้นงานเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งทำให้มีความร้อนคงเหลือมากและทำให้การเย็นด้วยชื้นงานช้า แต่ยังทราบที่เกิดจาก การเพิ่มความแข็งจากการเยื่องแก๊สจะมีน้อยกว่า


## 2.2 หลักการและเหตุผลของการนำหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมงานเยื่อง

หุ่นยนต์ (Robot) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในงานอุตสาหกรรมงานเยื่อง สำหรับสร้างหรือผลิตพิมพ์ต่างๆ เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์, อุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ เป็นต้นความต้องการที่จะนำหุ่นยนต์มาใช้สำหรับงานเยื่องแทนการทำงานของคน (ช่างเยื่องฝีมือ) มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ช่างฝีมือจำนวนมากและเกิดผลเสียหายหลายประการ ต่อผลผลิตกระบวนการเยื่องที่เหมาะสมสำหรับการเยื่องค่าวาหุ่นยนต์ จะใช้กระบวนการเยื่องที่สามารถเยื่องได้ป่างต่อเนื่องและสามารถเยื่องได้ อย่างระบบอัตโนมัติได้

### 2.2.1 หุ่นยนต์ (Robot)

โครงสร้างของหุ่นยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักที่สำคัญ 3 ส่วน คือ

2.2.1.1 หน่วยควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำหรับป้อนข้อมูล รวมไปถึงโปรแกรมสั่งงานที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์, แป้นพิมพ์สำหรับป้อนข้อมูลหรือคำสั่งเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่เราต้องการ เครื่องต้นกำลัง อุปกรณ์ป้อนลวดเชื่อม อุปกรณ์ขีดจัมและการวางแผนตำแหน่งของงาน เป็นต้น

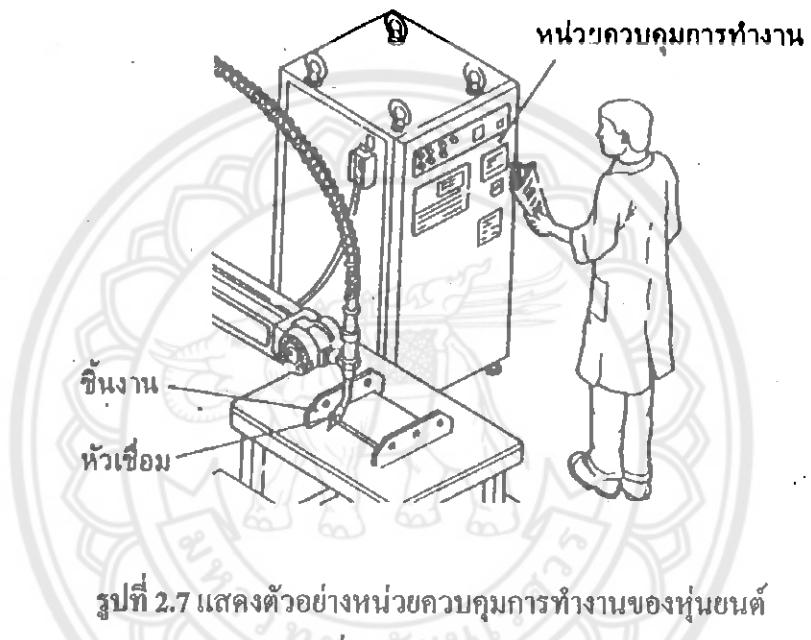

รูปที่ 2.7 แสดงตัวอย่างหน่วยควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์


ที่มา : จยุณ (2544)

2.2.1.2 ส่วนที่ประกอบกันเป็นตัวหุ่นยนต์ ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ คล้ายกับมนุษย์ เช่น ลำตัว (Body) ลำแขน (Arm) และมือหุ่นยนต์ (Wrist)

2.2.1.3 ส่วนที่เป็นเครื่องมือ ส่วนนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น ฯ ของหุ่นยนต์ ประกอบไปด้วยมือหุ่นยนต์ (Wrist) ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยการหมุน (Pitch) การบิดของข้อมือ (Roll) และการหักเหของข้อมือ (Yaw) มือของหุ่นยนต์สำหรับงานเชื่อมในนี้จะมีลักษณะเป็น เครื่องมือ (Tools and End Effectors) ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถในการใช้งานได้หลายประเภท โดยที่เราสามารถเปลี่ยนได้

### 2.2.2 อุปกรณ์จับยึดวางแผนตำแหน่งงาน (Positioner)

อุปกรณ์จับยึดและวางแผนตำแหน่งงาน มีหน้าที่สำหรับจับชิ้นงานตามรูปร่างของชิ้นงานที่จะเชื่อมและทำหน้าที่เคลื่อนที่หรือหมุนหาตำแหน่งงานให้กับหุ่นยนต์สามารถทำงานได้่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น ซึ่งอุปกรณ์จับยึดและวางแผนตำแหน่งงานจะถูกควบคุมการสั่งงานด้วยโปรแกรม (Programs) เช่นเดียวกับตัวหุ่นยนต์

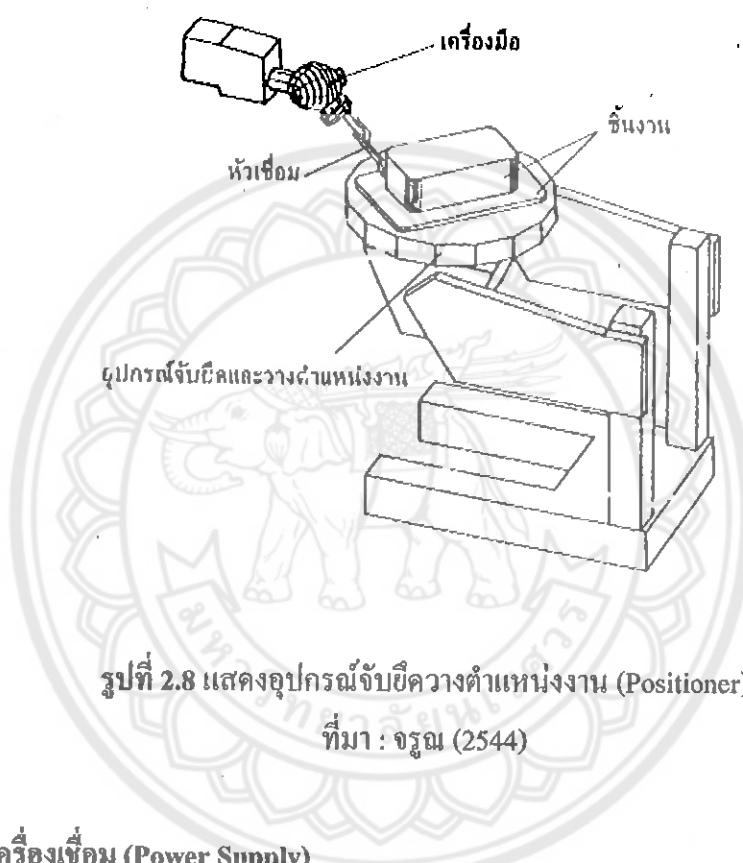

รูปที่ 2.8 แสดงอุปกรณ์จับยึดวางแผนตำแหน่งงาน (Positioner)

ที่มา : จรุณ (2544)

### 2.2.3 เครื่องเชื่อม (Power Supply)

เครื่องเชื่อมนี้ชื่อว่าหุ่นยนต์นิดกระบวนการเชื่อม เช่น GTAW, FCAW, GMAW, PAW หรือ Spot โดยจำเป็นจะต้องมี Duty Cycle 100 เปอร์เซ็นต์

### 2.2.4 ระบบตรวจสอบการทำงาน (Robotic Sensors)

การเชื่อมด้วยกันมีข้อดีมากกว่าการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ข้อดีประการหนึ่ง คือ ระบบตรวจสอบ หรือ การสัมผัส, การฟังเสียงขณะทำงาน ตัวอย่างเช่น ช่างเชื่อมสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วเมื่อขนาดแนวเชื่อมเปลี่ยนไป สามารถปรับเปลี่ยนระยะอาร์ก หรือระยะยืนปลายลวด (Stick Out) ได้ เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดกระแสขณะเชื่อม ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ หุ่นยนต์จึงได้รับการออกแบบให้มีระบบตรวจสอบ (Sensors) ขึ้นมา มีอยู่ 2 ระบบ คือ

2.2.4.1 ระบบสัมผัส (Contacting Sensors) ใช้หัวตรวจสอบ (Probe) ติดตั้งไว้กับปลายหัวเชื่อมเพื่อให้สัมผัสด้วยอุปกรณ์ที่หนาแน่นอยู่ในหัวเชื่อม ใช้ตรวจสอบระยะการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อม ปัญหาของการตรวจสอบด้วยระบบสัมผัส คือ ความเที่ยงตรงและช่วงพิกัดเวลาในการส่งข้อมูล เพราะเป็นระบบเครื่องกลอัตโนมัติ

2.2.4.2 ระบบไม่สัมผัส (Noncontacting Sensors) การตรวจสอบด้วยวิธีนี้ จะใช้ล้ำแสงเลเซอร์ (Laser Sensors) ยิงไปที่บริเวณอาร์ก ระบบนี้สามารถวัดระยะทางของหัวเชื่อมทำการตรวจสอบค่าของตัวแปรเชื่อมได้ เช่น ค่าแรงเกลื่อน (Volts) กระแสไฟฟ้า (Amp) และความเร็วของการป้อนลวด (Wire Feed Speed) เป็นต้น



รูปที่ 2.9 แสดงการตรวจการทำงานระบบไม่สัมผัส

ที่มา : จรูณ (2544)

### 2.3 เหล็กกล้า (Steels)

เหล็กกล้า คือ เหล็กที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็ก ชาตุคาร์บอน และชาตุประสม โดยทั่วไปเหล็กบริสุทธิ์มีคุณสมบัติทางกลที่ไม่เหมาะสมสำหรับงานทางด้านวิศวกรรม เช่น มีความแข็งประมาณ 60 HB แต่เหล็กกล้า (C1010) มีความแข็งระหว่าง 131-170 HB จึงมีความแตกต่างจากเหล็กอ่อน เหล็กบริสุทธิ์ และเหล็กหล่อ ตรงที่สามารถทนต่อแรงดึง แรงบิด มีการขึ้นรูปหรือแปรรูปได้ง่าย ใน gerade หรือแตกหักง่าย และสามารถเชื่อมໄได้ เหล็กกล้ามีจุดหลอมเหลวสูงกว่าเหล็กดิบ เพราะมีปริมาณคาร์บอนต่ำ เหล็กกล้ามีส่วนผสมที่สำคัญดังนี้

- 1) ชาตุเหล็ก (FE) เป็นส่วนของเปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักที่มากที่สุด
- 2) ชาตุคาร์บอน มีคุณสมบัติทางกลที่เด่นอยู่ 2 ส่วน

- การเพิ่มคุณสมบัติด้านความแข็ง (Hardness) ความต้านแรงดึง (Tensile Strength) การทนต่อการเสียดสี (Abrasive Resistance) และความสามารถในการชุนแข็ง (Hardening)

- การลดคุณสมบัติด้านความเหนียว (Ductility) ความยืดตัว (Elongation) ความสามารถในการตัดเฉือน (Machine Ability) และความสามารถในการเชื่อม (Welding Ability)

3) ธาตุปรัสมหรือสารเจือ (Alloying Elements) ที่ติดมากับเหล็ก และที่มีอยู่แล้วเป็นที่ต้องการคือ แมงกานีส ซิลิกอน และอัลูมิเนียม ส่วนสารที่ไม่ต้องการคือ ฟอสฟอรัส กำมะถัน ออกซิเจน ใน tro เจน และไนโตรเจน

4) สารเติม หรือ สารเติมแต่ง (Addition Agents) ที่ผสมไป เพื่อเพิ่มคุณสมบัติจำเพาะเหล็กกล้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือเหล็กคาร์บอนและเหล็กกล้าประสิทธิภาพ


### 2.3.1 เหล็กกล้าคาร์บอน

เหล็กกล้า (Carbon Steels หรือ Plain Carbon Steels) หมายถึง เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอน เป็นธาตุหลักที่มีอัตราส่วนมากต่อคุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของเหล็ก และบังเอิญธาตุอื่นผสมอยู่อีก ซึ่งแบ่งเหล็กกล้าออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

2.3.1.1 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steels หรือ Mild Steels) บางครั้งเรียกว่า เหล็กเหนียว มีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน 0.25 เปอร์เซ็นต์ นอกจากคาร์บอนแล้ว ยังมีธาตุอื่นผสมอยู่ด้วย เช่น แมงกานีส ซิลิกอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน แต่มีปริมาณน้อย เนื่องจากหลังเหลือมาจากการกระบวนการผลิต เหล็กประเภทนี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และในชีวิตประจำวัน ไม่ต่ำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสามารถนำไปขึ้นรูปได้ง่าย ทำการเชื่อมง่าย และราคาไม่แพง โดยเฉพาะเหล็กแผ่นนี้การนำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวรถลังรถชนต์ ชิ้นส่วนของยานพาหนะต่างๆ กระป๋องบรรจุอาหาร สังกะสีมุงหลังคา เครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องใช้ในสำนักงาน

2.3.1.2 เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steels) มีปริมาณคาร์บอนประมาณ 0.2-0.5 เปอร์เซ็นต์ มีความแข็งแรงและความเดินแรงดีมากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่จะมีความเหนียวบานน้อยกว่า สามารถนำไปปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน หรือชุบแข็งได้ เหมาะสมกับงานทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล แรงดันไฟ เพื่องก้านสูบ ห้อเหล็ก ไบคิว

2.3.1.3 เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steels) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนประมาณ 0.5-1.5 เปอร์เซ็นต์ มีความแข็ง ความแข็งแรง และความเดินแรงดีสูง เมื่อชุบแข็งแล้วจะเปราะหشاشสำหรับงานที่ทนต่อการสึกหรอ เหล็กกล้าประเภทนี้สามารถนำมาทำเป็นวัสดุคงทน เครื่องมือ สถาปัตยกรรม และอุปกรณ์ปืนเป็นต้น

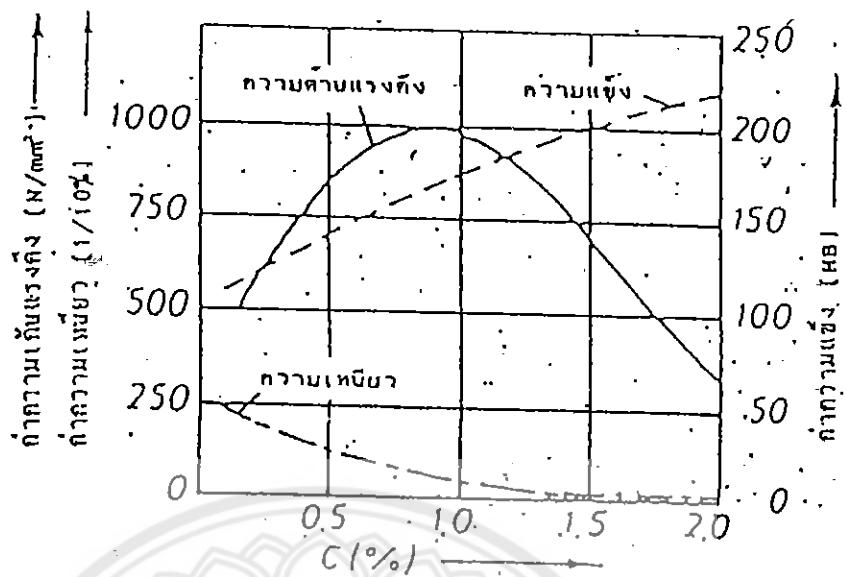

รูปที่ 2.10 แสดงส่วนประกอบของการรั่นอน

ที่มา : สมาคมการเขื่อน (2545)

### 2.3.2 เหล็กกล้าประสิม (Alloy Steels)

เหล็กกล้าประสิมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.3.2.1 เหล็กกล้าประสิมต่ำ เป็นเหล็กกล้า ที่มีธาตุประสิมรวมกันน้อยกว่า 8% ธาตุที่ประสิมอยู่คือ โครเมี่ยม นิกเกิล โนบิลเดียม และแมงกานีส ปริมาณของธาตุที่ใช้ผสมแต่ละตัวจะไม่มากประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ ผลจากการสมทำให้เหล็กสามารถชุบแข็งได้ มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับใช้ในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เพียง เพลาข้อเหวี่ยง หรือมีชื่อเรียกว่า เหล็กกล้าเครื่องจักรกล (Machine Steels). เหล็กกล้ากุ่มนี้จะต้องใช้งานในสภาพชุบแข็ง และอบก่อนเสมอจึงจะมีค่าความแข็งแรงสูง

2.3.2.2 เหล็กกล้าประสิมสูง (High Alloy Steels) เหล็กกล้าประเภทนี้จะถูกปรับปรุงคุณสมบัติ สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งก็จะมีธาตุประสิมรวมกันมากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ เช่น เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าทนการเสียดสี และเหล็กกล้าทนการกัดกร่อน ในที่นี้จะศึกษา เหล็กกล้าไร์สนิม และเหล็กกล้าเครื่องมือ ดังนี้

- เหล็กกล้าสแตนเลส (Stainless Steels) หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า เหล็กกล้าไร์สนิม ส่วนมากผลิตมาจากเหล็กไฟฟ้า เหล็กกล้ากุ่มนี้มีส่วนผสมทางเคมี และคุณสมบัติทางกลที่เด่น ซึ่งทำให้เหล็กกล้าไร์สนิมทนต่อการผุกร่อน หรือต้านทานการเป็นสนิมได้ดี ธาตุที่มีบทบาทมาก ได้แก่ โครเมี่ยมที่ผสมเข้าไปในเนื้อเหล็ก ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นฟลัมบงฯขึ้นที่ผิวของเหล็กพิลัมนี้จะ

มีความแข็งแรงสูง ไปร่วมใส่ยึดติดกับผิวเหล็กได้ มีความหนาแน่นสูงและไม่มีรอยพูน นอกจากนี้ขั้งมีความสามารถซ่อนตัวเอง คือเกิดขึ้นใหม่ได้เอง เพื่อทดแทนส่วนของฟิล์มเก่าที่ถูกทำลายไปได้ อย่างรวดเร็วการที่จะเกิดฟิล์มในลักษณะดังกล่าวได้ จะต้องมีโครงเมียนผสมอยู่ในน้ำอยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่ประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ นอกจากโครงเมียนแล้ว เหล็กกล้าไร้สนิมยังมีชาติอื่นผสมอยู่อีก เช่น โนลิบดินัม นิกเกิล และแมงกานีส ถ้าโครงเหล็กกล้าไร้สนิมเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากการอุณหภูมิ ของบรรบากาศการใช้งาน หรือลักษณะของแรงที่มากระทำ ฟิล์มจะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิม อันเกิดจากบรรบากาศภายนอกได้ เหล็กกล้าไร้สนิมก็จะเป็นสนิมได้ทันที

### 2.3.3 ชาติประสมที่มีต่อคุณสมบัติของเหล็กกล้า

2.3.3.1 ควร์บอน ทำให้เหล็กมีความสามารถในการชุบแข็งเพิ่มขึ้นมีค่าความแข็งและแข็งแรง

2.3.3.2 โครงเมียน เพิ่มคุณสมบัติทางด้านความแข็ง ความแข็งแรง ความสามารถในการชุบแข็งต้านทานการกัดกร่อนและคงความแข็ง ณ อุณหภูมิสูง

2.3.3.3 นิกเกิล ทำให้เหล็กมีโครงสร้างละเอียด เพิ่มความสามารถทางด้านการรับแรงกระแทกทันทัน (Shock Load) ความหนียว ความสามารถในการชุบแข็ง และเพิ่มคุณสมบัติต้านการเขื่อน

2.3.3.4 ชิลล์คอน เป็นชาติที่สามารถลดการเกิดออกไซด์ในน้ำเหล็กได้ สามารถเพิ่มความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน เพิ่มความสามารถต้านทานการเดกิสะเก็ตสนิทที่อุณหภูมิสูง รวมตัวกับการ์บอนในเนื้อเหล็ก เกิดเป็นชิลล์คอนการรีบอน์ด์ ทำให้แข็งมากขึ้น แต่จะเปราะและแตกหักง่ายและถ้ามีมากจนเกินไปทำให้ชุบแข็งได้ไม่ดี

2.3.3.5 ฟอสฟอรัส ทำให้น้ำโซเดียมีการไหลลัดในแบบหล่อได้ดี มีการยึดตัว หรือการขยายตัวต่ำ และการทนต่อแรงกระแทกไม่ดี

2.3.3.6 แมงกานีส รับแรงกระแทกได้ดีสามารถทำการชุบแข็งตี ทนต่อการสึกหรอและสามารถเพิ่มความแข็งแรง ความแข็ง แต่ความหนียวจะลดน้อยลง

2.3.3.7 โนลิบดินัม รักษาความแข็งไว้ได้ที่อุณหภูมิสูงทันต่อการกัดกร่อน เพิ่มความแข็ง และมีคุณสมบัติในการตีขึ้นรูป และอัตราการขยายตัวไว้ไม่ดี

2.3.3.8 วานเดียม สามารถทำการชุบแข็งได้ดี เพิ่มความแข็ง ความหนียว รักษาความแข็งไว้ได้ที่อุณหภูมิสูง และสามารถป้องกันการขยายตัวของอสตเคนในที่ได้ดี

2.3.3.9 พังสเทน สามารถทำการชุบแข็งได้ดี เพิ่มความแข็งแรง ความแข็ง ทนต่อการกัดกร่อน รักษาความแข็งไว้ได้ที่อุณหภูมิสูง รักษาความคงของคณตัดได้ดี

2.3.3.10 โคบอลท์ เพิ่มความแข็ง รักษาความคงของคณตัดได้ดีและด้านทานต่อการสึกหรอ

16060138

ผู้.

๗๒๘๙

๒๕๖๒

### 2.3.4 การจำแนกประเภทของเหล็กกล้า

2.3.4.1 ระบบ SAE (The Society of Automotive Engineers) และ AISI (The American Iron and Steel Institute)

ตารางที่ 2.1 การเขียนสัญลักษณ์ของเหล็กกล้า ในระบบ AISI-SAE

ชนิดของเหล็กกล้า	สัญลักษณ์ที่ใช้
เหล็กกล้า คาร์บอน - เหล็กกล้า Plain Carbon Steels (เหล็กกล้า ไม่เติมกำมะถัน)	1XXX
- เหล็กกล้าชานิต ตัวเนื่องง่าย (เหล็กกล้า เติมกำมะถัน)	10XX
	11XX
เหล็กกล้า นิกเกิล (แมงกานีส 1.75%)	13XX
เหล็กกล้า นิกเกิล - มีส่วนผสมของนิกเกิล ประมาณ 3.50%	2XXX
- มีส่วนผสมของนิกเกิล ประมาณ 5.00%	23XX
	25XX
เหล็กกล้า นิกเกิล-โครเมี่ยม - มีส่วนผสมของนิกเกิล 1.25% โครเมี่ยม 0.65%	3XXX
- มีส่วนผสมของนิกเกิล 1.75% โครเมี่ยม 1.00%	31XX
- มีส่วนผสมของนิกเกิล 3.50% โครเมี่ยม 1.55%	32XX
	33XX

ที่มา : <http://www.scribd.com/doc/12508833/06-Manufacturing-Hand-Out-20-Mar08>,

#### 2.3.4.2 ระบบ DIN (Deutsche Industrial Norm)

การเขียนสัญลักษณ์มาตรฐานของเยอรมัน (DIN) ของกลุ่มเหล็กหนึบ (Mid Steels/Low Carbon Steels) เหล็กกล่อง และเหล็กกล้าประสม มีการเขียนที่แตกต่างกันในที่นี้ขอยกตัวอย่างของการเขียนในกลุ่มของเหล็กหนึบ ที่ได้เขียนตัวอักษรเป็นตัวย่อแทนชนิดของเหล็กตามด้วยชุดของตัวเลข ชุดที่ 1 เป็นค่าความด้านแรงดึงสูงสุด และหมายเลขชุดที่ 2 เป็นการกำหนดตามมาตรฐาน (DIN) ตามลักษณะการใช้งาน St 37.12 เป็นเหล็กกล้า ตามอักษร St ตัวเลขชุดแรกคือ 37 หมายถึง การแสดงค่าความด้านแรงดึง (Tensile Strength) ที่เหล็กสามารถรับได้ คิดเป็น 37 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร ( $370 \text{ MN/m}^2$ ) และตัวเลขชุดที่สองคือ 12 หมายถึง การบอกชนิดของเหล็ก และการใช้งานในที่นี้ เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณต่าง ๆ สามารถทำการเชื่อมประสานได้ด้วยไฟฟ้ามีการรับอน 0.18 เมอร์เซ่นต์

### 2.4 ลักษณะท่าเชื่อม

#### 2.4.1 การเชื่อมต่อหัวท่าราน

การเชื่อมหัวรานเป็นการเชื่อมที่สามารถควบคุมการเชื่อมได้ง่าย โดยสารที่งานเชื่อมจะสูญเสียน้ำหนัก ดึ้งน้ำหนักสามารถนำเข้าทำงานมาเชื่อมหัวรานได้ก็ควรปฏิบัติต่อข้างนี้ การเชื่อมหัวรานนั้น ลวดเชื่อมทำมุนกับชิ้นงาน (มุนเดิน) ประมาณ 67–75 องศา และทำมุนกับชิ้นงานด้านข้าง (มุนงาน) 90 องศา ทำการเชื่อมจากทางด้านข้างมือไปทางขวาเมื่อ

#### 2.4.2 ตัวแทน่งท่าบนนานอน

เป็นหัวเชื่อมที่แนวเชื่อมอยู่ด้านข้างของชิ้นงาน แนวเชื่อมนานานกับแนวจะนานไปกับแนวจะนานของพื้น การเชื่อมท่าบนนานอน แนวเชื่อมไอลบ็อก ลงด้านล่างเสมอ ขณะเชื่อมต้องอึดงลวดเชื่อมเพื่อให้แรงอาร์คช่วงพุงน้ำโลหะไม่ให้หลงด้านข้าง

#### 2.4.3 ตัวแทน่งท่าตั้ง

เป็นหัวเชื่อมที่แนวเชื่อมอยู่ด้านข้างชิ้นงาน เช่น เดียกับหัวบนนานอน แต่แนวเชื่อมจะต้องตั้งจากกับแนวจะนานของพื้นหัวเชื่อม การเชื่อมจากด้านล่างของรอบต่อขึ้นด้านบน หมายกับงานที่มีความหนาการเชื่อมด้านบนลงสู่ด้านล่าง เหมาะกับงานที่มีความหนาไม่นัก เพราะน้ำโลหะที่หลอมละลายจะไหลลงมากย่างเร็ว

#### 2.4.4 ทำแผนท่าหนีอคิริยะ

ท่าเชื่อมที่แนวเชื่อมอยู่ด้านล่างของรอยต่อ หัวเชื่อมจะอยู่ด้านล่างชิ้นงานเป็นท่าเชื่อมที่หากที่สุดผู้เชื่อมต้องมีความชำนาญจึงสามารถเชื่อมได้ดีสำหรับท่าเชื่อมของชิ้นงานต่อตัวที่ จะมีลักษณะที่แตกต่างจากแผ่นชิ้นงาน

### 2.5 การตรวจสอบงานเชื่อม

#### 2.5.1 การตรวจสอบชิ้นงานโดยไม่ทำลาย

การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย หมายถึง กรรมวิธีที่ใช้กันหากความบกพร่องหรือความผิดปกติใด ๆ ที่มีอยู่ในชิ้นงาน (ทั้งที่เป็นอันตรายต่อการใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน) โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงานนั้น ซึ่งต่อไปนี้คือความบกพร่องหรือความผิดปกติใดๆ ที่กล่าวถึงนี้จะเรียกโดยรวมว่า ความไม่ต่อเนื่อง (Discontinuity)

การตรวจสอบโดยไม่ทำลายมีหลายแบบตั้งแต่การตรวจสอบโดยใช้สายตา (Visual Inspection) ซึ่งเป็นการตรวจสอบโดยไม่ทำลายที่สะดวก รวดเร็วและประหยัดที่สุด จนถึงวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี (Radiographic Testing : RT) การตรวจสอบโดยใช้ของเหลวแทรกซึม (Liquid Penetrant Testing: PT) และการตรวจสอบโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Testing : UT) เป็นต้น

#### 2.5.2 การตรวจสอบชิ้นงานแบบทำลาย

เป็นวิธีการทดสอบรอบเชื่อมที่ทำให้รอบเชื่อมเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมหลังการทดสอบ ซึ่งมีการทดสอบหลายวิธี

2.5.2.1. การทดสอบความแข็ง ที่อ การวัดความแข็งตามเนื้อของรอบเชื่อมตามระยะ Heat affect Zone (HAZ) และเบอร์เซ็นต์ของเนื้อรอบเชื่อมภายใต้จำนวนเบอร์เซ็นต์ของแนวเชื่อมที่แตกต่างกันออกไป โดยการเครื่องทดสอบแบบ Micro Hardness Test ยี่ห้อ MATSUZAWA โดยใช้หัววัดความแข็งแบบ Rockwell-C Hardness Testing ใช้วัสดุทำคัวเพชรทรงกรวย มีนูนปลาข 120 องศา ปลายแหลม 0.2 มิลลิเมตร ภายใต้แรงกดเท่ากับ 150 กิโลกรัม โดยการวัดที่ความลึก ของเนื้อรอบเชื่อมที่ความลึก 2 มิลลิเมตร ที่ได้ทำการนากเนื้อรอบเชื่อมลงไปแล้ว ทำการวัดตรงบริเวณด้านขอน กึ่งกลางและด้านปลายของรอบเชื่อมจำนวน 3 รอบ ตามแนวของเนื้อรอบเชื่อมและจับนิ้วที่ก ผลการทดลองแล้วทำการหาเฉลี่ยค่าความแข็งของแนวเชื่อม

$$\text{ตั้งสมการ} \quad HR = E - e \quad (2.1)$$

เมื่อ  $HR$  = Rockwell hardness number


$e$  = Premanent increase in depth of penetration due to major load  $F_1$  measured in unit of 0.002 mm

$E$  = A constant depending on form of indenter : 100 unit for diamond indenter, 130 unit for steel ball indenter

$F_0$  = Preliminary minor load in kgf

$F_1$  = Additional major load in kgf

$F$  = Total load in kgf

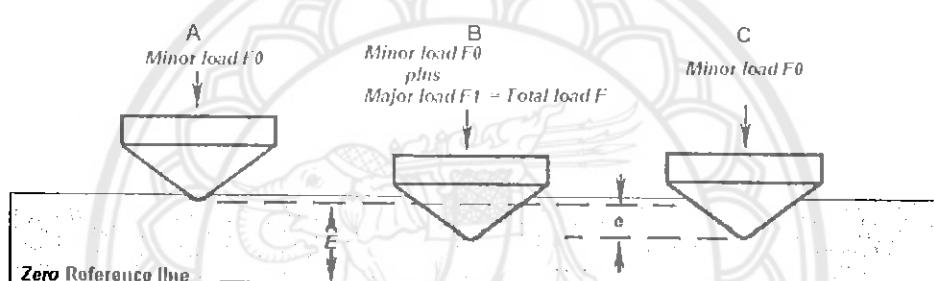

รูปที่ 2.11 แสดงหลักการของเครื่องวัดความแข็ง Rockwell

ที่มา : แม่น อุณรสิทธิ (2535)

### 2.5.2.2 การตรวจสอบแรงดึง

การทดสอบก่อนอื่นคือกำหนดความยาวจริง (Test length) และทำเครื่องหมายไว้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความกว้างและความหนา เพื่อหาพื้นที่หน้าตัดและหาอัตราการยืดตัวชิ้นทดสอบแบบสำหรับชิ้นงานแผ่น ทำการยืดตัวของวัสดุ (Elongation) หากได้โดยนำชิ้นส่วนที่หักมาต่อ กันจนสนิทแล้ววัดความยาวระหว่าง Gauge ที่ปัจจุบันด้วย Gauge Length ก่อนทดสอบแรงดึง หารด้วย Gauge Length ก่อนทดสอบแรงดึงหารด้วย Gauge Length ก่อนทดสอบแรงดึงแล้วคูณด้วย 100 เป็นเปอร์เซ็นต์ของการยืดตัว การขับยืดชิ้นงานเชื่อมทดสอบจะต้องระวังให้แน่กางของชิ้นงานทดสอบเป็นเส้นเดียวกับเส้นแรงดึงของเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงดึงดอง (Bending)


$$\text{ดั้งสมการ } (\% \text{ EL}) = \frac{L_f - L_o}{L_o} \times 100\% \quad (2.2)$$

เมื่อ  $(\% \text{ EL})$  = เปอร์เซ็นต์ของการปั๊บตัว

$L_f$  = ความยาวของชิ้นงานทดสอบหลังจากถูกดึงจนขาด

$L_o$  = ความยาวเดิมของชิ้นงานทดสอบ (ก่อนถูกดึง)

ความเร็วในการดึง เนื่องจากความเค้นคราก  $R_y$  (Yield stress) และค่าความต้านแรงดึง  $R_m$  (tensile strength) ขึ้นอยู่กับความเร็วในการดึงด้วย ดังนั้นความเร็วในการดึงจึงต้องกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน DIN 50145 เช่น ความเร็วในการดึงเพื่อหาค่า  $R_y$  จะใช้ความเร็ว 30 N/mm<sup>2</sup>

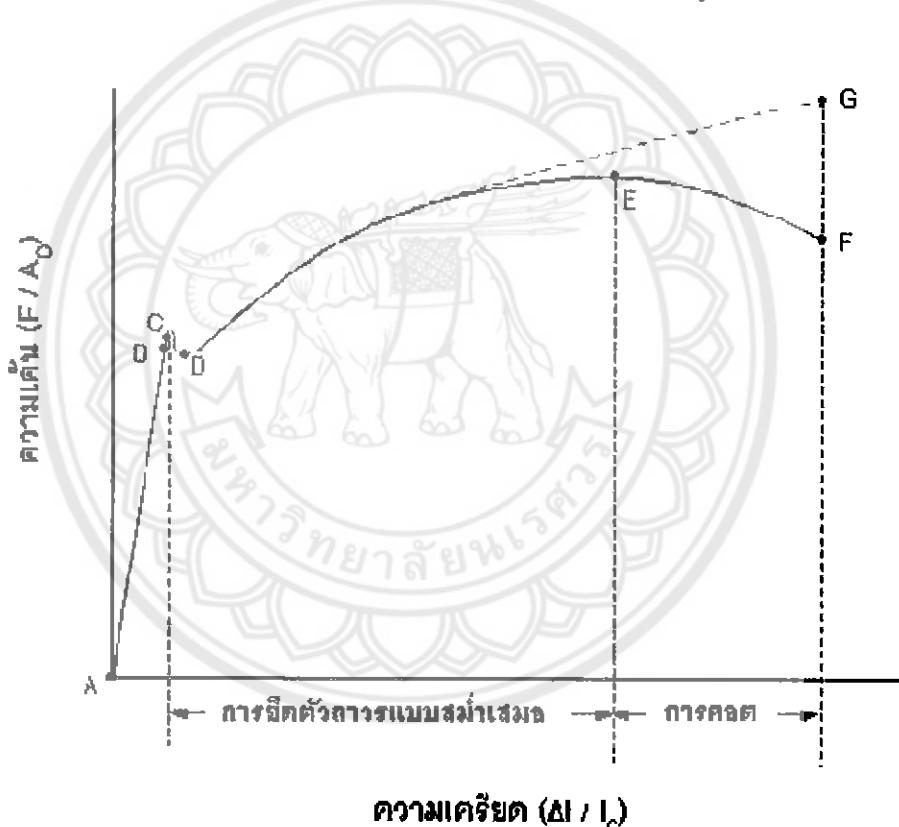

รูปที่ 2.12 แสดงกราฟความเค้น-ความเครียดของเหล็ก

จากภาพที่ 2.12 แสดงค่าความเค้น (Stress) เทียบกับความเครียด (Strain) จากการทดสอบแรงดึงเหล็กถ้าการบอนต่า โดยค่าต่าง ๆ ในกราฟคำนวณจาก

$$\text{ความเค้น (Stress)} = \text{แรงที่กระทำ} / \text{พื้นที่หน้าตัดที่รับแรงนั้น} \quad (2.3)$$

ช่วงต่างๆ ของกราฟความเด่น-ความเครียดที่น่าสนใจ ได้แก่ ช่วง AB เป็นช่วงที่วัสดุเริ่มยืดตัว โดยที่รับประปัติความเด่นพันธ์กับแรงที่มาดึงเป็นแนวเส้นตรง เราเรียกช่วงนี้ของกราฟว่า Proportional limit หรือ Limit of Proportionality โดยความชันของเส้นตรงดังกล่าวจะเรียกว่า Young's Modulus of Elasticity

เมื่อวัสดุยืดตัวอีกเล็กน้อยจะถึงจุด C ซึ่งเป็นจุดที่เริ่มที่จะมีการแปรรูป แบบด้าร (Plastic deformation) โดยวัสดุที่ได้รับแรงดึงในช่วง AC เมื่อทำการหยุดคึ่งชั่วขณะจะหดกลับไปข้างความยาวเริ่มแรกของวัสดุนั้น เราเรียกการแปรรูปในช่วง AC ว่า Elastic deformation ในทางปฏิบัติจุด B และ C จะอยู่ใกล้กันมากจนสามารถถือได้ว่าเป็นจุดเดียวกัน


สำหรับเหล็กด้าหารบอนเมื่อทำการแปรรูปต่อจากจุด C ความเด่นจะลดลงและคงที่โดยวัสดุสามารถยืดตัวออกไปได้เอง โดยไม่ต้องเพิ่มความเด่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของเหล็กด้าหารบอนตัว เรายึดค่าความเด่นที่จุด D ว่าความต้านทานแรงดึงที่จุดคลาก (Yield strength) เมื่อถึงจุดเด่นของจุด D ไปเรื่อยๆ ความเด่นจะค่อยเพิ่มขึ้นเมื่อรับประปัติเพิ่มขึ้นจนถึงจุด E ซึ่งเป็นจุดที่ความเด่นสูงสุดของกราฟที่เป็นเส้นเดียว เราเรียกค่าความเด่นสูงสุดนี้ว่า ความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength) ซึ่งถ้าวัสดุถูกดึงออกจากจุด D พื้นที่หน้าตัดบางส่วนของชั้นงานจะเริ่มเกิดการคลอก (Non-Uniform Deformation) และทำให้รับแรงได้น้อยลงอย่างมากเมื่อถึงจุด F วัสดุจะขาดในที่สุด ซึ่งเราสามารถหาค่าความยาว ที่วัสดุยืดตัวออกโดยการนำเอาชิ้นงานที่ขาดมาต่อ กัน แล้วหาความยาวของวัสดุหลังการดึง (Initial Gauge Length) ลบด้วยความยาวของวัสดุก่อนดึง (Initial Gauge Length) และทำการคำนวณหาค่าความยืดตัวร้อยละ (Percentage Elongation) ได้

## 2.6 หลักการพื้นฐานการออกแบบการทดลอง

หลักการพื้นฐานของการออกแบบการทดลอง การออกแบบทดลองเชิงสถิติ (Statistical Design of Experiment) หมายถึง กระบวนการในการวางแผนการทดลองเพื่อว่าจะได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาสามารถหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลได้ วิธีการออกแบบการทดลองในเชิงสถิติเป็นสิ่งที่จำเป็น ถ้าผู้ศึกษาต้องการหาข้อสรุปที่มีความหมายจากข้อมูลที่ผู้ศึกษามีอยู่และถ้าขึ้นปัญหาที่ผู้ศึกษาสนใจนั้นเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดในการทดลอง (Experimental Error) วิธีการทางสถิติเป็นวิธีการเพียงอย่างเดียวท่านั้นที่จะสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองนั้น ได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญ 2 ประการสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการทดลองคือ การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งศาสตร์ทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากทั้งนี้ เพราะว่าวิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติที่เหมาะสมนั้นจะชื่นชอบกับการออกแบบ การทดลองที่จะนำมาใช้ การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) คือ การทดสอบหรือจุดของการทดสอบที่มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง (Factor) นำเสนอของกระบวนการและสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของปัจจัยนำเสนอของซึ่งในงานวิจัยนี้จะเรียกว่าผู้ตอบ (Sponse) ตามรูป โดยการกำหนดให้

ปัจจัย  $X_1, X_2, \dots, X_p$  เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ (Variably) และที่  $Z_1, Z_2, \dots, Z_q$  เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable) และบางครั้งเรียกว่า ปัจจัยรบกวน (Noise) ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการทดลองคือ

- 1) การหาปัจจัยที่มีผลมากที่สุดต่อผล Output (Y)
- 2) การหาวิธีการตั้งค่าปัจจัยที่ควบคุมได้ (X) ที่มีผลต่อค่า Out put (Y) เพื่อทำให้ Out put (Y) ได้ค่าที่ต้องการ
- 3) การหาวิธีการตั้งค่าปัจจัยที่ควบคุมได้ (X) ที่มีผลต่อค่า Out put (Y) เพื่อทำให้ Out put (Y) มีค่าน้อย
- 4) การหาวิธีการตั้ง (X) ที่มีผลต่อค่า Out put (Y) เพื่อทำให้ผลของปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ Z มีค่าต่ำสุด

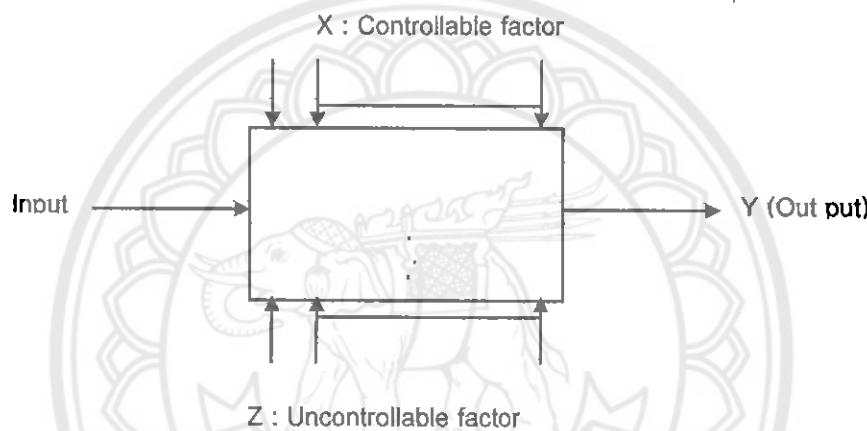

รูปที่ 2.13 แสดงผังขั้นตอนทั่วไปของกระบวนการออกแบบการทดลอง (DOE)

ที่มา : ปรเมศ ชุดินาศ (2545)

หลักการพื้นฐานที่นำไปสู่ความสำเร็จในการออกแบบการทดลอง ประกอบด้วย 7 ปัจจัยดังนี้

- 1) กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการศึกษา ก่อนที่จะออกแบบการทดลอง จำทำให้ทราบว่าปัจจัยใดที่ไม่มีผลต่อสิ่งที่กำลังศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบการทดลองที่ดี
- 2) Out put ต้องสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ในการออกแบบการทดลองในหลายกรณีไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเหตุว่า Out put ที่ได้นั้นไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ
- 3) จำนวนชั้นของการทดลองนี้ความสำคัญที่ทำให้พบผลที่มีนัยสำคัญทางสถิติ (Signal) ในขณะเดียวกันความแปรปรวนในกระบวนการทางธรรมชาติ (Noise) เพื่อทำให้ทราบด้วยเบรร์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
- 4) อันดับการทดลองควรทำแบบสุ่มเพื่อที่หลีกเลี่ยงอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การสึกหรอของเครื่องมือ หรือการเปลี่ยนวัตถุคืน เป็นต้น

5) การจัดทำเป็นกล้องจะทำให้ทราบแหล่งของความแปรปรวน โดยการแบ่งอันดับการทดลอง ให้อยู่ในกล้องเดียวกันที่มีความคล้ายกัน และใช้หลักการทางพิชณิตแยกความแตกต่างของมา ใจทำให้เพิ่มความไวต่อการออกแบบการทดลอง

6) ทราบผลที่จะเป็นคู่แฝดแห่ง คู่แฝดแห่งจะแสดงให้เห็นได้เมื่อมีการเปลี่ยนสิ่งของห้องแต่

2 สิ่งขึ้นไปในเวลาเดียวกันและในทิศทางเดียวกัน เช่น ถ้าพัฒนาศึกษา 3 ปัจจัย โดยกำหนดให้มี เพียง 4 อันดับการทดลอง โดยการใช้การทดลองแบบครึ่งจำนวน (Half Fraction) และจำทำให้ผล หลักคลายเป็นคู่แฝดของ 2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กัน นั่นคือจะทำให้เกิดความสับสนต่อปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กัน (เช่น AB) กับปัจจัยเดียว (เช่น C)

7) ลำดับขั้นตอนของการทดลองประกอบด้วย การกรองปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง เช่นออกแบบส่วนแฟกторเรียล (Fractional Factorial) เพื่อที่จะหาปัจจัยที่มีนัยสำคัญจากนั้นจะ ออกแบบการทดลองแบบเต็มจำนวน (Full Factorial) หรือพื้นผิวตอบสนอง (Response Surface) หรือ สร้างแบบทดลองของผลตอบและตรวจสอบซ้ำเพื่อยืนยันผล ดังนี้ถ้าเกิดการผิดพลาดของการ เลือกปัจจัยที่ใช้ในการทดลองมีขนาดใหญ่มาก นั่นหมายความว่าถ้าใช้จ่ายในการทดลองจะสูงขึ้น

## 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบการทดลองได้ถูกนำมาใช้ในงานวิศวกรรมต่างๆ มากมาย ดังเช่น อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวกับการแปรรูปและการผลิต เทคนิคการออกแบบการทดลอง ได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินผล ของการวิจัยที่สนใจศึกษา เช่น ทวีป จีระประคิริย์ (2538) ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบ ของการเงื่อนไขการแปรรูปโลหะในกระบวนการวิธี EDM โดยได้ศึกษาเงื่อนไขการแปรรูปของโลหะของ 3 แบบ ได้แก่ กระแสซ่างพลัสและเซอร์โว ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราการกัดเนื้อโลหะ อัตราการสึกหรอ ความหมายและโอลเวอร์คัต โดยอาศัยวิธีแฟกторเรียลตามหลักการออกแบบและวิเคราะห์การ ทดลองเป็นพื้นฐานของการวิจัยและสร้างสมการอัโรกโนดโพลินอร์เมิลของอัตราการกัดเนื้อ โลหะ การสึกหรอ ความหมาย และโอลเวอร์คัต ในรูปแบบ 3 ตัวแปร โดยใช้โปรแกรม Statistical Graphics มาช่วยในการวิเคราะห์ผลเบื้องต้น

ในส่วนเรื่องของการเชื่อมโลหะ ได้มีการใช้หลักการออกแบบการทดลอง ในการศึกเกี่ยวกับ งานเชื่อม ดังเช่น Aloraijer,A et al. 2006 ได้ทำการวิจัยด้านการหลักเลี่ยงการให้ความร้อนภาย หลังจากการบวนการเชื่อม FACW ซึ่งได้ศึกษาความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมซึ่งมีผลทำให้ รูปทรงเกิดการบิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปทรง อิกหั้งแรงที่มากจะทำให้เกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นและมีผล ทำให้เสียคุณค่าทางคุณสมบัติทางกลสูญหายไป

บุคคล จุลฤกษ์ (2535) ได้ศึกษาทดสอบหาคุณภาพและประสิทธิภาพของงานเชื่อม เพื่อรวบรวม ข้อมูลนำมาสร้างเป็นมาตรฐานการเชื่อมของเมืองไทย ทำการทดสอบหาคุณภาพของเนื้อรอยเชื่อม ทดลองที่ค่าความชื้นต่างกันเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบหา ปริมาณของแก๊สไฮโดรเจนของรอย

เชื่อม และหาคุณสมบัติทางกล และทาง โลหะวิทยา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการเชื่อมให้มี คุณภาพเทียบเท่ากันต่างประเทศ จากผลการทดลองในสถานที่ที่ความชื้นแตกต่างกัน ซึ่งปรินาม การรวมตัวของแก๊สไฮโดรเจนมีความแตกต่างกัน คือปรินามของแก๊สไฮโดรเจนมีปรินามการถ่าย ตัวสูงมากจึงเป็นอันตรายต่อการเชื่อมจึงมีมาตรการป้องกัน


จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าการนำเทคโนโลยีการออกแบบและ การวิเคราะห์ผลการ ทดลองด้วยวิธีทางสถิติได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถยืนยันผล ที่ได้จากการออกแบบของสิ่งที่ต้องการทำการทดลอง ในเชิงสถิติ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น มีความ เที่ยงตรงและแม่นยำ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น การทำการวิจัยนี้ออกแบบการทดลองมาใช้ในการศึกษาหาผลลัพธ์ของตัวแปรการเชื่อมแม่กที่มีผล ต่อคุณภาพรอยเชื่อม จากการศึกษาค่าร้าห์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนการ สอบถามผู้ที่ชำนาญที่มีประสบการณ์ในด้านการเชื่อม เพื่อศึกษาหาค่าตัวแปร ได้แก่ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วในการเชื่อม และมุมของหัวเชื่อม ที่มีผลต่อคุณภาพของรอยเชื่อมและความ แข็งของรอยเชื่อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านการเชื่อมให้มีคุณภาพ ยิ่งขึ้น



## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินงาน

บทนี้กล่าวถึงวิธีการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนในการเตรียมชิ้นงานและการทดสอบชิ้นงาน ซึ่งในการศึกษาผลของตัวแปรการเชื่อมแม่กที่มีผลต่อคุณภาพรอยเชื่อม โดยจะทำการทดสอบค่าความแข็งและความนิ่งของรอยเชื่อม โดยอาศัยการออกแบบการทดลอง ซึ่งมีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

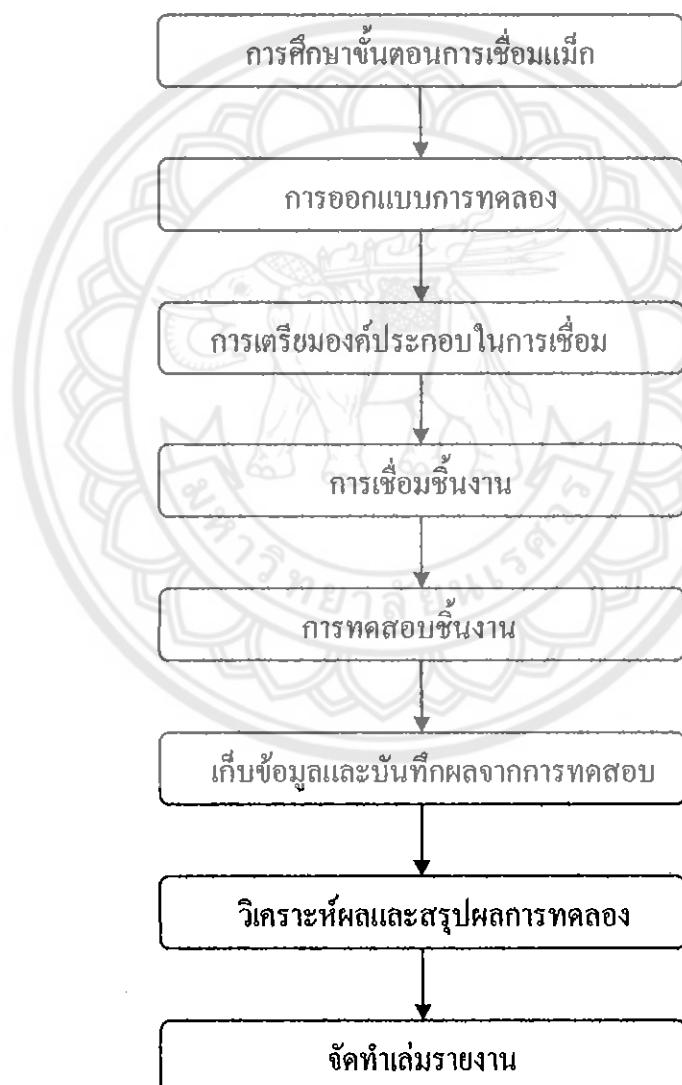

รูปที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน

### 3.1 การศึกษาขั้นตอนการเชื่อมแม็ก

ศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมแม็ก (Metal Active Gas Welding) ซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมประسانชิ้นงานให้เข้าด้วยกัน โดยศึกษาในเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมแม็ก เพื่อที่จะทำให้เข้าใจถึงขั้นตอนในการเชื่อมและตัวแปรในการเชื่อมแม็ก ซึ่งจะสามารถนำไปตั้งเป็นสมมติฐานในการออกแบบการทดลองได้

### 3.2 การออกแบบการทดลอง

การออกแบบการทดลองเพื่อรองรับจักษุหลักที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความแข็งแรง และความคงทนของเนื้อโลหะที่เชื่อม โดยเบื้องต้นวิธีที่ใช้จะมีตัวแปรที่อยู่ในความสนใจอย่างหลาบปัจจัยด้วยกัน ดังนี้ จึงต้องการทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนนั้น

#### 3.2.1 เลือกปัจจัยระดับและขอบเขต

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากคู่มือประกอบการเชื่อมรวมถึงการปฏิบัติงานเชื่อม โดยการเชื่อมแม็กที่จะทำให้คุณภาพของ การเชื่อมที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือองค์ประกอบอย่างหลาบปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วที่ใช้ในการเชื่อม ระยะไฟล์ของลวดเชื่อม มุมของหัวเชื่อมระยะห่างชิ้นงานกับลวดเชื่อม ขนาดของลวดเชื่อม บริเวณที่เกิดความร้อนจากการเชื่อม (HAZ) ชนิดของลวดเชื่อมชนิดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อม วัสดุที่ใช้ในการเชื่อม ความชื้นของบรรยากาศระหว่างการเชื่อม ชนิดของแก๊ส ตลอดจนปริมาณของแก๊สที่ใช้ปกคลุมแนวเชื่อม ในขณะปฏิบัติงานเชื่อม ซึ่งตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของงานเชื่อมนั้น มีทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อม แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อม ความเร็วในการเชื่อม และอัตราการไหลของก๊าซ โดยปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยนี้ แต่ละปัจจัยจะประกอบไปด้วย 2 ระดับ คือ ระดับต่ำและระดับสูง โดยได้กำหนดปัจจัยระดับและขอบเขตดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงปัจจัยระดับและขอบเขต สำหรับการเชื่อมแม็ก (Metal Active Gas Welding)

ปัจจัย/หน่วย	ระดับ	
	ระดับต่ำ (-1)	ระดับสูง (+1)
1. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อม (แอนป์)	95	115
2. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อม (โวตต์)	22	26
3. ความเร็วในการเชื่อม (เซนติเมตรต่อนาที)	40	80
4. อัตราการไหลของก๊าซปกคลุม (ลิตรต่อนาที)	15	20

### 3.3 การเตรียมองค์ประกอบในการเชื่อม

เป็นการเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการเชื่อมแม่ก โดยในข้อที่ 3.3.4 - 3.3.7 นั้นจะกำหนดจากตารางที่ 3.1 ซึ่งเป็นช่วงของค่าที่เหมาะสมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเชื่อมแม่กและเหล็ก ST37

3.3.1 การเตรียมวัสดุของชิ้นงาน ซึ่งวัสดุที่ใช้จะเป็นเหล็กแผ่นชนิด ST37 โดยกำหนดให้ชิ้นงานมีขนาด 100X150 มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร จำนวน 64 ชิ้น



รูปที่ 3.2 แสดงตัวอย่างชิ้นงานที่ทำการเชื่อม

3.3.2 ลวดเชื่อม ใช้ลวดเชื่อม ER 80 S-B2 ขนาด 1 มิลลิเมตร

3.3.3 ก้าชที่ใช้ในการเชื่อม คือ ก้าชカラบอน ไคอโอดไชค์

3.3.4 การตั้งกระແສไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อม โดยการเลือกค่าไว้ทั้งหมด 2 ค่า คือ 95 และ 115 แอมป์

3.3.5 การตั้งแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อม โดยการเลือกค่าไว้ทั้งหมด 2 ค่า คือ 22 และ 26 โวลต์

3.3.6 การตั้งความเร็วในการป้อนลวดเชื่อม โดยการเลือกค่าไว้ทั้งหมด 2 ค่า คือ 40 และ 80 เชนติเมตรต่อนาที

3.3.7 กำหนดอัตราการไหลของก๊าซปักกลูม โดยเลือกค่าไว้ทั้งหมด 2 ค่า คือ 15 และ 20 ลิตรต่อนาที

3.3.8 หุ่นยนต์เชื่อม ยี่ห้อ Nachai ABC Master 350 Model 2 โดยตั้งกระແສเชื่อม โดยเลือกแบบประเภทกลับเข้า (DCEP) โดยที่อิเลค โทรดจับที่ขึ้นบวกและชิ้นงานถูกจับที่ข้อลบ

3.3.9 เครื่องอุปกรณ์วัดระดับความขาวของเนื้อเชื่อม ในภาระเช่นนี้ใช้วอร์เนียคลิปเปอร์ชนิดอ่านค่าได้ละเอียด 0.1 มิลลิเมตรและไม้บรรทัดวัดความขาว 12 นิ้ว

3.3.10 การกำหนดท่าที่ใช้ในการเชื่อมและการต่อชิ้นงาน โดยท่าที่ใช้ในการเชื่อมใช้ท่าราบ และการต่อชิ้นงานใช้การต่อในลักษณะการต่อชน


3.3.11 เตรียมเครื่องทดสอบความแข็ง โดยการเครื่องทดสอบแบบ Micro Hardness Test ยี่ห้อ MATSUZAWA โดยใช้หัววัดความแข็งแบบ Rockwell - C Hardness Testing ใช้ตัวกดทำด้วยเพชรทรงกรวยมีนูบปลาย 120 องศา ปัลส์แหลม 0.2 มิลลิเมตร

3.3.12 การเตรียมเครื่องทดสอบแรงดึง รุ่น WE-100 ซึ่งถูกสร้างให้มาตรฐาน เช่น ตาม DIN 51221 เครื่องจะประกอบด้วยส่วนฐาน ลำตัว ชุดสั่งกำลัง อุปกรณ์วัดแรงและอุปกรณ์เขียน ไดอะแกรมแรง - ความยาว ในการทดสอบค่าแรงดึงชิ้นงานทดสอบจะถูกยืดที่หัวจับทั้งสอง น้ำมัน ไฮดรอลิกจากปั๊มที่ไฟล์ตามท่อล่างจะดันถูกสูบไปดันแท่นบนสุดให้ตึง แท่นข้างล่างให้ดึง ชิ้นทดสอบจนขาดออกจากกัน ในขณะที่ดึงความดันของเหลวในท่อนจะมีความดันให้ระบบกลไก ใช้เกจวัดซึ่งบอกค่าความตึงได้ ขนาดเครื่องทดสอบแรงดึงที่ใช้สามารถดึงชิ้นงานได้สูง 10,000 kgf. อ่านค่าได้ละเอียดถึง 10 kgf.

3.3.13 การกำหนดสถานที่ในการเชื่อม ซึ่งใช้สถานที่สถานบันพัฒนาฝึกอบรมฯ ภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก และอาคารปฏิบัติการวิชากรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิชากรรมอุตสาหการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

### 3.4 การเชื่อมชิ้นงานทดสอบ

3.4.1 การนำชิ้นงานทดสอบ ขนาด  $100 \times 150 \times 6$  มิลลิเมตร มาเชื่อมติดกัน

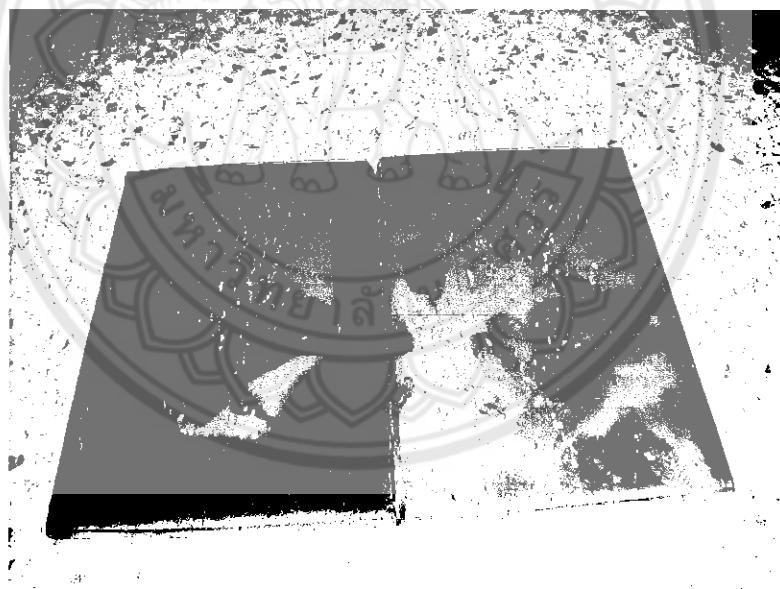

รูปที่ 3.3 ชิ้นงานทดสอบ

3.4.2 ตั้งกระแสเซื่อมโดยเลือกแบบประเภทกลับข้า (DCEP) โดยที่อิเลค โทรคัทที่ข้อบากและ ชิ้นงานถูกจับที่ข้อลุบ ตั้งระยะห่างระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน 5 มิลลิเมตร ทำการเชื่อมชิ้นงานใน ตำแหน่งท่าราบ (Flat Position) นูนของลวดเชื่อมตั้งฉาก 90 องศา กับชิ้นงานเชื่อมโดยใช้

กระบวนการเชื่อมอาร์กติวบเป็นกระบวนการใช้แก๊สปักกลุ่ม MAG ซึ่งใช้หุ่นยนต์เชื่อม (Robot Welding)

3.4.3 การตั้งค่าตัวแปร ในการปฏิบัติงานเชื่อม ได้แก่ กระแสไฟฟ้าที่ 95 และ 115 แอมป์ แรงดันไฟฟ้าที่ 22 และ 26 โวลต์ และความเร็วที่ใช้ในการเชื่อมที่ 40 และ 80 เซนติเมตรต่อนาที และอัตราการไหลก๊าซปักกลุ่มที่ 15 และ 20 ลิตรต่อนาที ของแนวเชื่อมตามการอ kok แบบการทดลองที่ได้กำหนดไว้

3.4.4 ทำการเชื่อมแนวเชื่อมบนชิ้นงานทดลอง ขนาดของแนวเชื่อม 10 มิลลิเมตร ความยาวของ การเชื่อมเท่ากับ 150 มิลลิเมตร

3.4.5 ทำการคำนวณการเชื่อมชิ้นงานทดลองตามตัวแปรของการอ kok แบบการทดลองจนครบ ชิ้นงานทดลองจำนวน 32 ชิ้น



รูปที่ 3.4 หุ่นยนต์เชื่อม



รูปที่ 3.5 ชิ้นงานที่เชื่อมเสร็จ

### 3.5 การทดสอบชิ้นงาน

เป็นการทดสอบคุณภาพของรอยเชื่อม เพื่อแสดงคุณภาพและข้อกพร่องของชิ้นงาน


#### 3.5.1 การทดสอบแบบไม่ทำลายชิ้นงาน

เป็นการทดสอบชิ้นงานโดยไม่ทำให้ชิ้นงานนั้นเกิดความเสียหาย ในที่นี้ใช้การทดสอบด้วยสายตาซึ่งเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อตรวจคุณภาพของรอยเชื่อมที่ผิวของรอยเชื่อม เช่น รอยร้าว การซึมลึกที่ไม่สมบูรณ์

#### 3.5.2 การทดสอบแบบทำลายชิ้นงาน

##### ก. ทดสอบความความแข็ง


การวัดความแข็งตามเนื้อของรอยเชื่อมตามระบบ Heat Affect Zone (HAZ) และ เปอร์เซนต์ของเนื้อรอยเชื่อมภายในให้จำนวนเปอร์เซนต์ของแนวเชื่อมที่แตกต่างกันออกไป โดยการ เครื่องทดสอบแบบ Micro Hardness Test โดยใช้วัดความแข็งแบบ Rockwell-C Hardness Testing ใช้ตัวกดทำด้วยเพชรทรงกรวยมีนูนปลาย 120 องศา ปลายแหลม 0.2 มิลลิเมตร ภายใต้แรงกดเท่ากับ 150 กิโลกรัม โดยการวัดที่ความลึกของเนื้อรอยเชื่อมที่ความลึก 2 มิลลิเมตร ที่ได้ทำการ นำกนีอรอยเชื่อมลงไปแล้วทำการวัดตรงบริเวณด้านขอบกึ่งกลางและด้านปลายของรอยเชื่อม จำนวน 3 รอย ตามแนวของเนื้อรอยเชื่อมและจะบันทึกผลการทดลองแล้วทำการหาเฉลี่ยค่าความแข็งของแนวเชื่อม

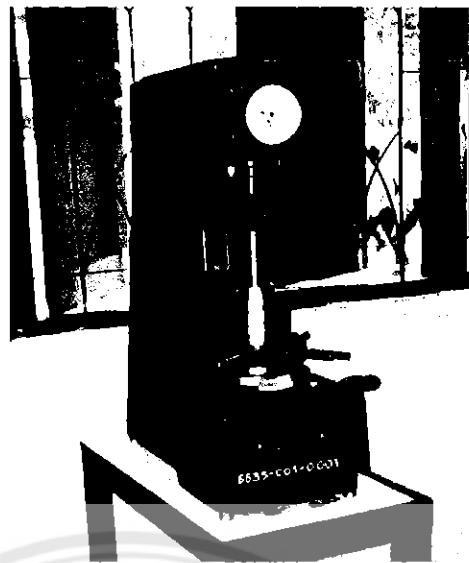

รูปที่ 3.6 เครื่องทดสอบความแข็ง


ขั้นตอนการทดสอบค่าความแข็งของแนวเชื่อม ดังนี้

- วางชิ้นงานเขื่อนแม่ลูกนุนเกลียวที่ฐานเครื่องเพื่อยกชิ้นงานเขื่อนขึ้น จนผิวน้ำของชิ้นงานสัมผัสกัน
- ใส่ Minor Load ใช้น้ำหนักกดเท่ากับ 10 กิโลกรัม
- ปรับเข็มที่หน้าปัดซีที่เลข 0
- ใส่ Minor Load ใช้น้ำหนักกดเท่ากับ 10 กิโลกรัม
- จับเวลาการกดแข็งไว้ 10 – 15 วินาที
- ปลด Minor Load ออก
- อ่านค่าความแข็ง

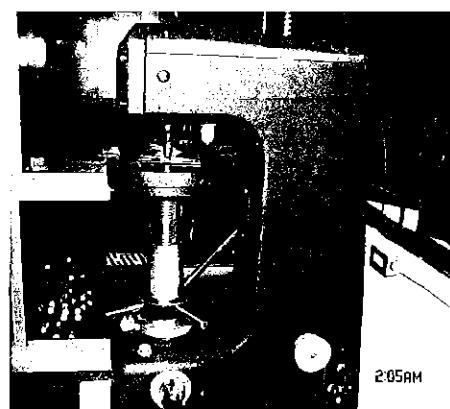

รูปที่ 3.7 การทดสอบความแข็ง

## ๔. การตรวจสอบแรงดึง

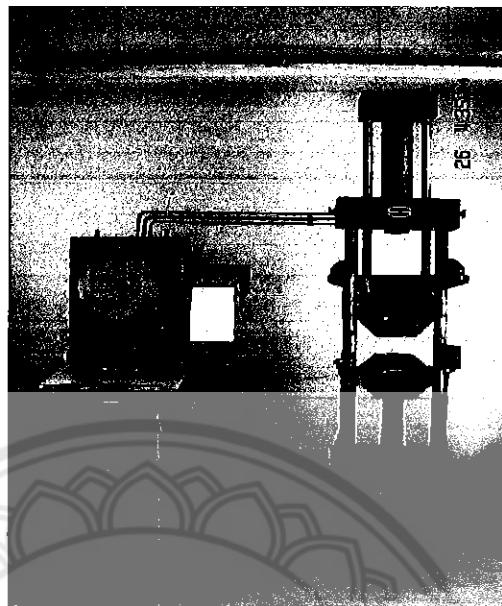

รูปที่ 3.8 เครื่องทดสอบแรงดึง



รูปที่ 3.9 ชิ้นงานที่ใช้ทดสอบแรงดึง


**ขั้นตอนการทดสอบค่าแรงดึงของแนวเชื่อม ดังนี้**

- การเตรียมชิ้นงานภายหลังที่ทำการเชื่อมเสร็จสิ้นแล้ว โดยทำการตัดชิ้นงาน กำหนดขนาดชิ้นงานในแนววางกันแนวเชื่อม ขนาดชิ้นงานทดสอบ  $40 \times 100 \times 6$  มิลลิเมตร
- นำชิ้นงานทดสอบที่ได้มาขึ้นทำการปรับผิวน้ำราบ夷เชื่อม โดยการใช้เครื่องกัด (Milling) เพื่อทำการปรับแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบสม่ำเสมอทั้ง 2 ด้าน ของรอยเชื่อม
- ทำการกัดเว้าบริเวณด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ของรอยเชื่อม เพื่อกำหนดจุดที่จะทำการดึง

- ทำความสะอาดชิ้นงานทดสอบ โดยการเช็ดสารหล่อลื่นที่ติดมากับชิ้นงานทดสอบที่กัดลื่นเสริงแล้ว ซึ่งอาจใช้กระดาษทรายลูบชิ้นงานทดสอบ ถ้าผิวเหล็กมีสนนิม เพื่อป้องกันการเดือน (Slip) ของชิ้นงานจากหัวจับขณะทำการดึง
- ตรวจสอบความเรียบของชิ้นงานทดสอบ โดยจะต้องไม่บิดเบี้ยวหรือเสียรูปทรงเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องจากการทดสอบ
- ทำการวัดและบันทึกค่าขนาดของชิ้นทดสอบที่ได้จากการเตรียมและตรวจสอบเช่นว่า ให้แน่ใจว่าขนาด (Dimension) ของชิ้นทดสอบอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน
- ทำการดึงด้วยเครื่องดึง (Tensile Machine) เครื่องมือที่ใช้ทดสอบแรงดึงเริ่กว่า เครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล (Universal Testing Machine) เครื่องมือสังกล่าวนี้ จะมีปากสำหรับจับชิ้นทดสอบอยู่ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ขัดติดกับแท่นเครื่อง ส่วนที่ 2 ขัดติดกับตัววัดแรง (Load Cell) และสามารถเคลื่อนที่ได้ ในการทดสอบนั้นจะต้องนำชิ้นทดสอบที่เตรียมไว้ระหว่างปากจับ ทึ้งสองข้าง โดยจับที่ส่วนปลายของชิ้นทดสอบแล้วล็อกให้แน่นหลังจากนั้นจึงคึ่งให้ปากจับส่วนที่ 2 เคลื่อนที่ ห่างออกไป โดยปลายอีกข้างหนึ่งของชิ้นทดสอบบังอยู่กับที่ชิ้นทดสอบที่กำลังยึดอยู่จะมีแรงด้านซึ่งแรงด้านของชิ้นทดสอบนี้ มีผลทำให้ตัววัดแรงสามารถวัดแรงของกามาได้แรงที่วัดออกมา มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg) หรือนิวตัน (N) การทดสอบชิ้งเมื่อดึงเสริงสิ้น (ชิ้นงานขาดจากกันเป็นสองส่วน) โปรแกรมของเครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซลจะทำการวิเคราะห์และคำนวณค่าแรงดึงของกามา



รูปที่ 3.10 การทดสอบแรงดึง

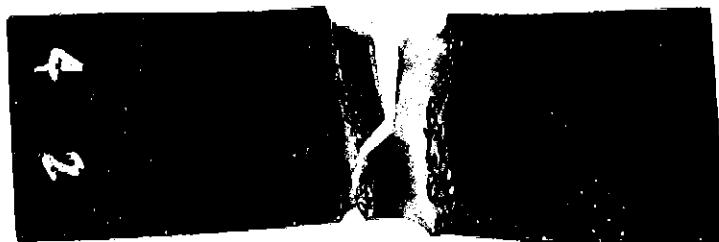

รูปที่ 3.11 ชิ้นงานที่ทดสอบแรงดึงเสร็จ

### 3.6 การเก็บข้อมูลและบันทึกผลการทดลอง

กำหนดการจดบันทึกผลที่ได้จากการทดสอบคุณภาพของรอยเชื่อม โดยใช้การบันทึกแบบข้อมูลเชิงสถิติ

### 3.7 วิเคราะห์ผลการทดลอง

ภายหลังจากการเชื่อมเสร็จสิ้นแล้วนำค่าความแข็งและความตึงของแนวเชื่อม มาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการป้อนข้อมูลเดิม Runs ลงในโปรแกรม ANOVA จะมีวิธีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

#### 3.7.1 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Adequacy Checking)

$$\text{จากสมการ } y_{ij} = \mu + \tau + \varepsilon \quad (3.1)$$

โดยที่	$\mu$	คือ	ค่าเฉลี่ย
	$\tau$	คือ	อิทธิพลที่เกิดจากปัจจัย
	$\varepsilon$	คือ	ความคลาดเคลื่อน

ในการออกแบบการทดลองส่วนใหญ่ นักจงตั้งสมมุติฐานในการวิเคราะห์จาก การที่  $y$  (ตัวแปร) มีการกระจายแบบแรกแบบปกติ (Normal Distribution) ดังนั้น  $y$  จะมีการกระจายแบบนี้ได้ต้องให้  $\varepsilon$  มีการกระจายแบบปกติด้วย และต้องเป็นการกระจายที่เป็นอิสระ ( $\varepsilon_{ij} \sim NID(0, \sigma^2)$ )

#### 3.7.2 การทดสอบสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R-Square)

เป็นการวิเคราะห์ว่าการออกแบบที่ได้ออกแบบขึ้นมาใช้ในการทดลองนั้น มีความเหนาะสมเพียงใดซึ่งในการทดลองทุกครั้งจะต้องมีความผันแปรที่อธิบายไม่ได้ (Unexplained Variable) หรือความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอ การออกแบบการทดลองที่ต้องทำให้เกิด ความผันแปรที่อธิบายไม่ได้น้อยที่สุด

$$R - \text{Square} = \frac{SS_{\text{Model}}}{SS_{\text{Total}}} \times 100 \quad (3.2)$$

ถ้าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจต่ำ สามารถแก้ไขได้โดย

- 1) เพิ่มจำนวนช้ำในการทดลอง
- 2) ตรวจสอบหาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วออกแบบการทดลองใหม่
- 3) ถ้าทำการเพิ่มปัจจัยอื่นแล้ว ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจขึ้นต่อๆ แสดงว่าผลจากปัจจัยรบกวน (Noise Factor) มีมากต้องทำการบล็อก (Blocking) เพื่อลดปัจจัยรบกวน

### 3.7.3 การวิเคราะห์ความแปรแวน (Analysis of Variance)

ในงานวิจัยนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง ของแบบจำลองและการวิเคราะห์ความแปรแวน (ANOVA) ตามหลักการวิเคราะห์คังตารางที่ 3.2 และเมื่อมีการบล็อกในการทดลองจะใช้หลักการวิเคราะห์ตามตารางที่ 3.3 ประกอบการวิเคราะห์ผล ซึ่งโปรแกรมจะให้ตาราง ANOVA ตามตัวอย่างตาราง 3.4

ในการออกแบบการทดลองชนิด Factorial Design จะต้อง Sum of Squares เนื่องจากค่าผิดพลาด (Error) ถ้าอันตรกิริยาทั้งหมดรวมอยู่ในแบบจำลองถ้าปัจจัยทั้งหมดเป็นแบบค่าตายตัว อาจจะคำนวณและทดสอบเกี่ยวกับผลหลักและอันตรกิริยาได้ง่าย พิจารณาแบบจำลองของการวิเคราะห์ ANOVA กรณี 3 ปัจจัย คือ

$$Y_{ijk} = u + \tau_i + \beta_j + \gamma_k + (\tau\beta)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\tau\beta\gamma)_{ijk} + \varepsilon_{ijk} \quad (3.3)$$

ดังนั้นตามตาราง 2 จึงนำตัวสถิติ F Tests มาทดสอบผลหลักและอันตรกิริยาได้โดยตรง จากถ้ากำลังสองเฉลี่ยคาดหมายที่ได้ โดย  $F_0$  คือ การแจกแจง F ซึ่งมีระดับขั้นความเสี่ยงตัวตั้ง เป็น  $n_1 - 1$  และมีระดับขั้นความเสี่ยงตัวหารเป็น  $n_2 - 1$  สมมุติฐานหลักจะถูกปฏิเสธ

ถ้าหาก  $F_0 > F_{\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$  หรือ ถ้า  $F_0 > F_{1-\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$  โดยที่  $F_{\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$  และ  $F_{1-\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$  คือ ค่าบนที่  $\alpha/2$  และค่าล่างที่  $1 - \alpha/2$ % ของการแจกแจง F ที่ระดับขั้นความเสี่ยง  $n_1 - 1$  และ  $n_2 - 1$  แต่โปรแกรมจะคำนวณค่า P-Value มาให้สำหรับเปรียบเทียบกับค่า  $\alpha$  ที่กำหนด

ดังนั้นจึงสามารถอ่านค่า P-Value ได้โดยตรง โดยที่ไม่จำเป็นต้องคำนวณค่า F<sub>0</sub> ซึ่งในการทดสอบนี้ผู้วิจัยกำหนดค่า  $\alpha = 0.05$  หมายความว่า ถ้าค่า P-Value มีค่ามากกว่าค่า  $\alpha$  สรุปได้ว่าความแตกต่างของความแปรแปรวนนั้นสำคัญทางสถิติ แต่ถ้าค่า P-Value มีค่าน้อยกว่าค่า  $\alpha$  สรุปได้ว่าความแตกต่างของความแปรแปรวนนั้นมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 3.2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรแปรวนของ 3 ปัจจัยแบบ Fixed Effects

Source of Variation	SS	df	MS	Expected Mean Square	F <sub>0</sub>
A	SS <sub>A</sub>	a - 1	MS <sub>A</sub>	$\sigma^2 + \frac{bcn \sum \tau_i^2}{\alpha - 1}$	$\frac{MS_A}{MS_E}$
B	SS <sub>B</sub>	b - 1	MS <sub>B</sub>	$\sigma^2 + \frac{bcn \sum \tau_i^2}{b - 1}$	$\frac{MS_B}{MS_E}$
C	SS <sub>C</sub>	c - 1	MS <sub>C</sub>	$\sigma^2 + \frac{abn \sum \gamma_k^2}{c - 1}$	$\frac{MS_C}{MS_E}$
AB	SS <sub>AB</sub>	(a - 1)(b - 1)	MS <sub>AB</sub>	$\sigma^2 + \frac{cn \sum \sum (\tau\beta)_{ij}^2}{(\alpha - 1)(b - 1)}$	$\frac{MS_{AB}}{MS_E}$
AC	SS <sub>AC</sub>	(a - 1)(c - 1)	MS <sub>AC</sub>	$\sigma^2 + \frac{bn \sum \sum (\tau\gamma)_{il}^2}{(\alpha - 1)(c - 1)}$	$\frac{MS_{AC}}{MS_E}$
BC	SS <sub>BC</sub>	(b - 1)(c - 1)	MS <sub>BC</sub>	$\sigma^2 + \frac{an \sum \sum (\beta\gamma)_{jk}^2}{(b - 1)(c - 1)}$	$\frac{MS_{BC}}{MS_E}$
ABC	SS <sub>ABC</sub>	(a - 1)(b - 1)(c - 1)	MS <sub>ABC</sub>	$\sigma^2 + \frac{n \sum \sum \sum (\tau\beta\gamma)_{ijk}^2}{(\alpha - 1)(b - 1)(c - 1)}$	$\frac{MS_{ABC}}{MS_E}$
Error	SS <sub>E</sub>	abc(n - 1)	MS <sub>E</sub>	$\sigma^2$	
total	SS <sub>T</sub>	abcn - 1			

ที่มา : Montgomery (2001)

ตารางที่ 3.3 แสดงตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับ RCB Design

Source of Variation	Sum of Square	df	Mean Square	F.
Treatments	SS Treatments	a - 1	$\frac{SS_{Treatments}}{a-1}$	$\frac{MS_{Treatments}}{MS_E}$
Blocks	SS Blocks	b - 1		
Error	SS E	(a - 1)(b - 1)		
Total	SST	N - 1		

ที่มา : Montgomery (2001)

ตารางที่ 3.4 แสดงตารางที่ใช้บันทึกผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับ RCB Design

แหล่งความผันแปร (Source)	ขั้นของความอิสระ(DF)	ผลรวมกำลังสอง(SS)	ค่าเฉลี่ยกำลังสอง(MS)	ตัวทดสอบ(F)	ตัวทดสอบ(P)
Regression					
Linear					
Square					
Interaction					
Residual					
Error					
Lack-of-Fit					
Pure Error					
Total					

ที่มา : Montgomery (2001)

สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่า SS ในตาราง 3 คือ

$$SS_T = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^c \sum_{l=1}^n y_{ijkl} - \frac{y_{...}^2}{abcn} \quad (3.4)$$

$$SS_A = \frac{1}{bcn} \sum_{i=1}^a y_{i...}^2 + \frac{y_{...}^2}{abcn} \quad (3.5)$$

$$SS_B = \frac{1}{acn} \sum_{i=1}^b y_{j...}^2 + \frac{y_{...}^2}{abcn} \quad (3.6)$$

$$SS_C = \frac{1}{abn} \sum_{i=1}^c y_{ik}^2 + \frac{\bar{y}^2}{abcn} \quad (3.7)$$

$$SS_{AB} = \frac{1}{cn} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b y_{ij}^2 - \frac{\bar{y}^2}{abcn} - SS_A - SS_B \quad (3.8)$$

$$SS_{AC} = \frac{1}{bn} \sum_{i=1}^a \sum_{k=1}^c y_{ik}^2 - \frac{\bar{y}^2}{abcn} - SS_A - SS_C \quad (3.9)$$

$$SS_{BC} = \frac{1}{cn} \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^c y_{jk}^2 - \frac{\bar{y}^2}{abcn} - SS_B - SS_C \quad (3.10)$$

$$SS_{ABC} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^c y_{ijk}^2 - \frac{\bar{y}^2}{abcn} - SS_A - SS_B - SS_C - SS_D \\ - SS_{AB} - SS_{AC} - SS_{AD} - SS_{BC} \quad (3.11)$$

$$SS_{AB} = SS_{Subtotals(ABC)} - SS_A - SS_B - SS_C - SS_{AB} - SS_{AC} - SS_{BC} \quad (3.12)$$

$$SS_E = SS_T - SS_{Subtotals(ABC)} \quad (3.13)$$

สูตรที่นิยมในการคำนวณค่า SS ตาราง 3 คือ

$$SS_T = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b y_{ij}^2 - \frac{\bar{y}^2}{N} \quad (3.14)$$

$$SS_{Treatments} = \frac{1}{b} \sum_{i=1}^a y_{i..}^2 - \frac{\bar{y}^2}{N} \quad (3.15)$$

$$SS_{Blocks} = \frac{1}{a} \sum_{j=1}^b y_{i..}^2 - \frac{\bar{y}^2}{N} \quad (3.16)$$

การทดสอบ Lack of Fit ใช้ประกอบการทดสอบในตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยคุณค่า P-Value โดยเฉพาะการตรวจสอบฟังก์ชันการทดสอบว่าเป็นเด็นตรงหรือไม่เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์แบบจำลองระดับสูงต่อไป เช่น แบบจำลองของ Quadratic Model โดยพิจารณาจากการออกแบบส่วนประสานกล่าง ที่มีการเติมจุดศูนย์กลางเพื่อให้สามารถหาตัวประมาณของความผิดพลาดในการทดลองโดยตรง (Experimental Error) และบังทามาให้แบ่งคร่าวก็ตาม SS\_E ได้เป็น 2 ส่วน คือ

$$SS_B = SS_{PE} + SS_{LOF} \quad (3.17)$$

โดยที่  $SS_{PE}$  คือพารวนกำลังสองที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดโดยตรง และ  $SS_{LOF}$  คือ พารวนของกำลังสองของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก Lack of Fit

$$\text{โดยที่ } SS_{PE} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 \quad (3.18)$$

ถ้าสมมุติให้การทดลองอยู่ที่  $n_i$  ภายใต้ผลตอบที่ระดับ  $i$  ของตัวแปรอย่าง  $X_i$ ,  $i = 1, 2, m$  กำหนดให้  $y_{ij}$  แทนชื่อผลครั้งที่  $j$  บนผลตอบที่  $X_i = 1, 2, \dots, m$  และ  $j = 1, 2, \dots, n_i$

$$SS_{LOF} = \sum_{i=1}^m n_i (\bar{y}_i - \hat{y}_i)^2 \quad (3.19)$$

และสถิติที่ใช้ทดสอบ Lack of Fit คือ

$$F_o = \frac{MS_{LOF}}{MS_{PE}} \quad (3.20)$$

### 3.8 การจัดทำเล่มรายงาน

รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติจริง และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบ เพื่อจัดทำเล่ม รายงานการวิจัยโครงการตามรูปแบบรายงานที่ถูกต้อง

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์การทดสอบ

#### 4.1 การศึกษาวิจัยเบื้องต้นเพื่อควบคุมปัจจัยในกระบวนการเชื่อม

จากการศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการเชื่อมจะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติงานเชื่อมเป็นปัจจัยสำคัญ ที่มีผลต่อคุณภาพของงานเชื่อมในการควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงานเชื่อม จากการทดสอบระหว่างผู้ปฏิบัติงานเชื่อมกับการวิจัยในครั้งนี้จึงต้องใช้หุ่นยนต์เชื่อมทำการเชื่อมชิ้นงาน โดยทำการเชื่อมในตำแหน่งท่าราน ใช้กระบวนการเชื่อมแม่ก ตามมาตรฐาน ISO 5817 ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Test) B = การตรวจสอบด้วยวิธีดึง (Bend Test) C = การประกอบชิ้นงานตามแบบและข้อกำหนด (Assembly According to Prints & Specification) และ D = ความปลอดภัย และความสามารถในการปฏิบัติ (Safety and Competency Interpretation) ตามรูปที่ 4.1 ในหน้าต่อไป แสดงผลการทดสอบด้วยสายตา ของผู้ปฏิบัติงานเชื่อม

จากรูปที่ 4.1 จะเห็นว่าจากการพิจารณาการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมแล้วคุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน เชื่อมแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกໄไป เนื่องจากประสบการณ์ทางด้านการเชื่อมและความ เชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติงานเชื่อมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพของงานเชื่อมในการ ปฏิบัติงานอีกทั้งยังมีปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของงานเชื่อมไม่ว่าจะเป็นความคงที่ของ ระบบหัวระหัวว่างชิ้นงานกับลวดเชื่อม นูมองศา rah ว่างชิ้นงานกับลวดเชื่อม ความเร็วที่ใช้ในการ เชื่อม เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถที่จะควบคุมให้คงที่ได้อย่างสม่ำเสมอ

จากการศึกษาวิจัยเบื้องต้นจากการปฏิบัติงานเชื่อมโดยใช้คนที่กล่าวมา ดังนั้นจึงเลือกใช้ หุ่นยนต์ในการเชื่อมชิ้นงานทดสอบ เนื่องจากสามารถทำการควบคุมและความคงที่ในการปฏิบัติงาน เชื่อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการสั่งการทำงาน (Operation) การจัดเตรียมมือ (Tool Setup) และการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในกระบวนการเชื่อม

ตาราง ๖ แสดงการทดสอบช่างเชื่อมด้านการปฏิบัติงานเชื่อม ท่าเรือ สาขาสำโรงเชื่อม MAG  
ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ณ โรงฝึกงานช่างเชื่อมโลหะ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 ที่นิยมดีก

ลำดับ	รายการ	Job	การทดสอบเชิงภาพ (Visual Inspection Test)																คะแนนรวม					คะแนน รวม			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	รวม	A	B	C	D		
1	ทดสอบ ไม้ไผ่(04)	PA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	162	31.50	32	3	10	74.50	
2	ทดสอบ ไม้ไผ่(05)	PA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19.56	6	3	10	38.06		
3	ทดสอบ ไม้ไผ่(06-07)	PA	1	10	13	10	13	10	4	10	7	7	10	10	10	13	10	13	4	1	147	28.58	15	3	10	56.58	
4	ทดสอบ ไม้ไผ่(08-09)	PA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18.67	0	5	10	33.67		
5	ทดสอบ ไม้ไผ่(10)	PA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16.33	2	3	10	31.33		
6	ทดสอบ ไม้ไผ่(11)	PA	1	1	4	7	7	1	1	1	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	14.5	9.33	0	3	10	22.33	
7	ทดสอบ ไม้ไผ่(12)	PA	1	1	10	7	13	10	10	10	7	10	7	10	10	10	10	7	13	147	28.58	26	3	10	67.58		
8	ทดสอบ ไม้ไผ่(13)	PA	7	10	13	10	10	1	4	10	13	1	10	4	10	1	10	13	7	1	126	24.50	50	5	10	89.50	
9	ทดสอบ ไม้ไผ่(14)	PA	1	1	10	10	1	1	10	1	1	1	4	1	1	3	1	10	1	1	1	57	11.08	2	5	10	29.08

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพแรงงาน

0155

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

TWS/AII 01-03-0021 ทดสอบด้วยรากฟืนด้วยเชื่อม

ผู้สอน

ทดสอบด้วยรากฟืนด้วยเชื่อม

0155

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

TWS/AII 01-03-0092 ทดสอบด้วยรากฟืนด้วยเชื่อม

ผู้สอน

ทดสอบด้วยรากฟืนด้วยเชื่อม

0155

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

TWS/AII 01-03-0018 ทดสอบด้วยรากฟืนด้วยเชื่อม

ผู้สอน

ทดสอบด้วยรากฟืนด้วยเชื่อม

0155

ผู้สอน

ผู้สอน

ผู้สอน

#### รูปที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบด้วยสายตาจากการทดสอบช่างเชื่อมด้านการปฏิบัติงานเชื่อม ที่มา : จกรพันธ์ ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ (2551)

#### 4.2 การตรวจสอบข้อมูลผลการทดสอบด้วยสายตาและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความแปร่และค่าแรงดึงของแนวเชื่อม

ผลการวิจัยข้อมูลต่าง ๆ ใน การวิเคราะห์ผลการศึกษาหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของแนวเชื่อม โดยใช้กระบวนการเชื่อม MAG พิจารณาตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของแนวเชื่อม โดยการทดสอบค่าความแปร่และค่าแรงดึงของแนวเชื่อม เมื่อได้ปัจจัยหลักที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาศัยการทดลองในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอาศัยการออกแบบการทดลองแบบ One Factor โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ ซึ่งใช้การ Screening Factor ในการออกแบบการทดลอง โดยใช้ General Factorial Design ในการทดลองซ้ำ (Replicates) 2 ครั้ง ซึ่งเมื่อเชื่อมขึ้นทดสอบตามการออกแบบการทดลองครบถ้วน 32 การทดลอง นำชิ้นงานทดสอบไปทดสอบค่าความแปร่และค่าแรงดึงของแนวเชื่อม

เมื่อได้ค่าความแปร่และค่าแรงดึงของแนวเชื่อมผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อกรองปัจจัยที่มีผลต่อค่าความแปร่และค่าแรงดึงของแนวเชื่อมที่ระดับ


นัยสำคัญ ที่เราต้องการนำมานี้เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการของปัจจัยให้เหลือปัจจัย เกาะพะที่มีผลต่อคุณภาพของแนวเชื่อมอย่างมีนัยสำคัญ  $\alpha = 0.05$

#### 4.2.1 การตรวจสอบข้อมูลผลการทดลองและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความแข็ง

เมื่อได้ค่าความแข็งของแนวเชื่อม นำข้อมูลที่ได้มาทำการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ด้วยการวิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจำลอง โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลดังนี้

##### 4.2.1.1 การตรวจสอบการกระจายแบบแจกแจงปกติ


การทดสอบสมมุติฐาน (Montgomery ,2001) จากการตรวจสอบค่าเฉลี่ยของ Residuals (ส่วนตก queda) โดยการพิจารณาจากแผนภูมิการกระจายของค่าส่วนตก queda เทียบกับระดับค่าความแข็งของแนวเชื่อม จะพบว่ากราฟมีการกระจายอย่างอิสระ ไม่มีลักษณะเป็นสูตรเส้าหรือสูตรอก ซึ่ง Residuals ในแต่ระดับของผลตอบที่กระจายนั้นมีทั้งในด้านไว้และด้านลบ และมีความสมดุล ซึ่งกันและกัน จึงทำให้ประมาณค่าเฉลี่ยของ Residuals ได้ว่ามีค่าใกล้เคียงหรือเทียบเท่า 0 แสดงว่า ปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัย ที่ใช้ในการเชื่อมที่ทำให้งานวิจัยนี้มีความถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทั้ง 4 ปัจจัย มีผลที่เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน (Interaction) นั้นคือ ข้อมูลหรือผลตอบที่ได้มีความเชื่อมถือได้ ดังรูปที่ 4.2

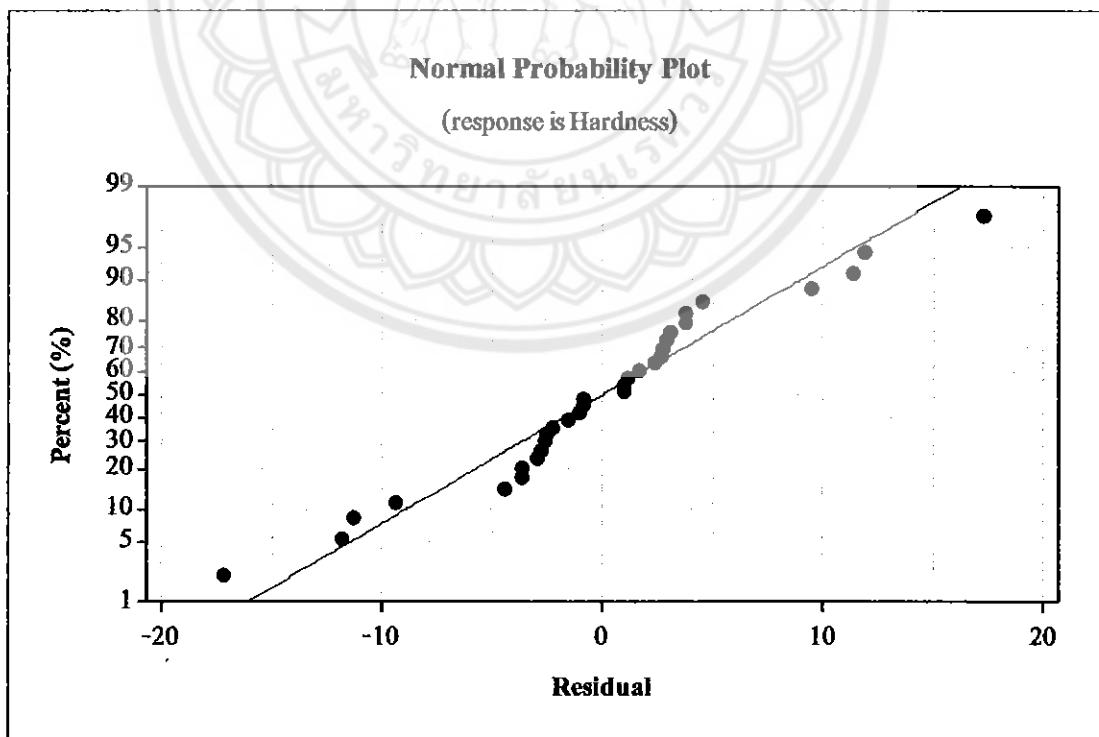

รูปที่ 4.2 แสดงค่า Normal Probability Plot for Hardness

#### 4.2.1.2 การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล


โดยใช้แผนภูมิการกระจาย เพื่อสังเกตลักษณะการกระจายของจุดที่แทนข้อมูล บนแผนภูมิ ว่าเป็นรูปแบบอิสระหรือไม่ จากรูปที่ 4.3 ส่วนตัว变量ของผลการทดลอง มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอแสดงว่าข้อมูลมีความอิสระ

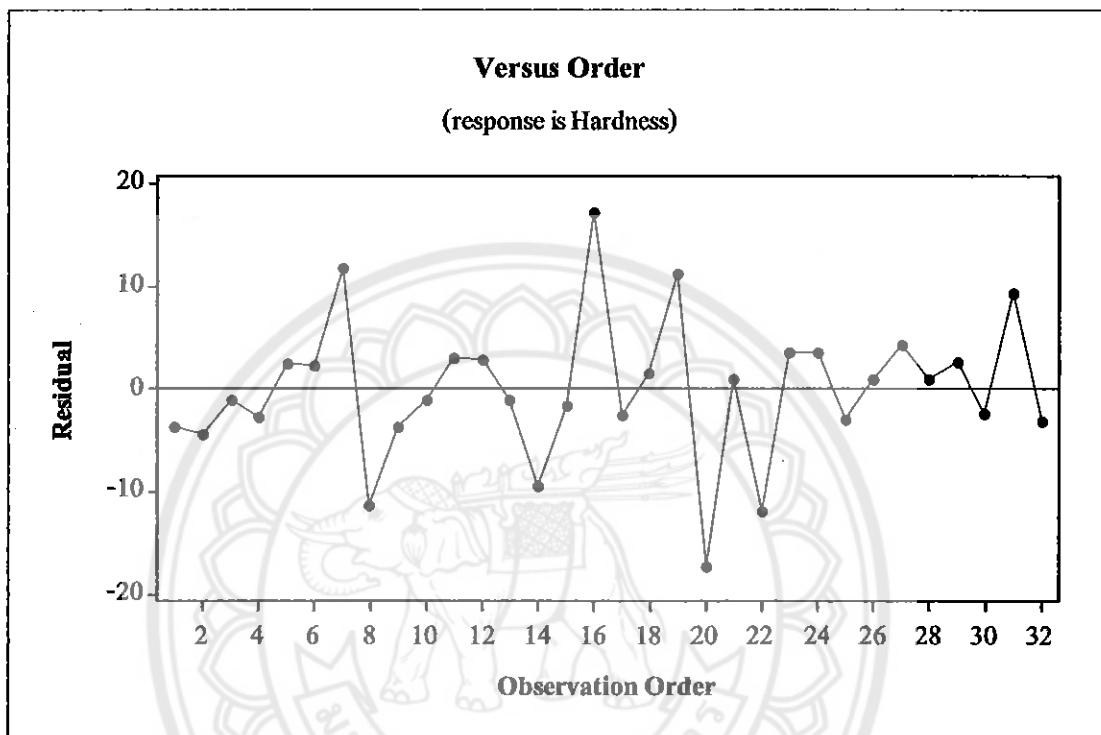

รูปที่ 4.3 แสดงค่า Versus Order for Hardness

#### 4.2.1.3 การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวน

โดยใช้แผนภูมิการกระจายค่าความคลาดเคลื่อนในแต่ละคันปั๊งขึ้น พบร่วมกับส่วนตัว变量ของผลการทดลอง มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอทั้งทางบวกและทางลบ แสดงว่าข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน จากรูปที่ 4.4

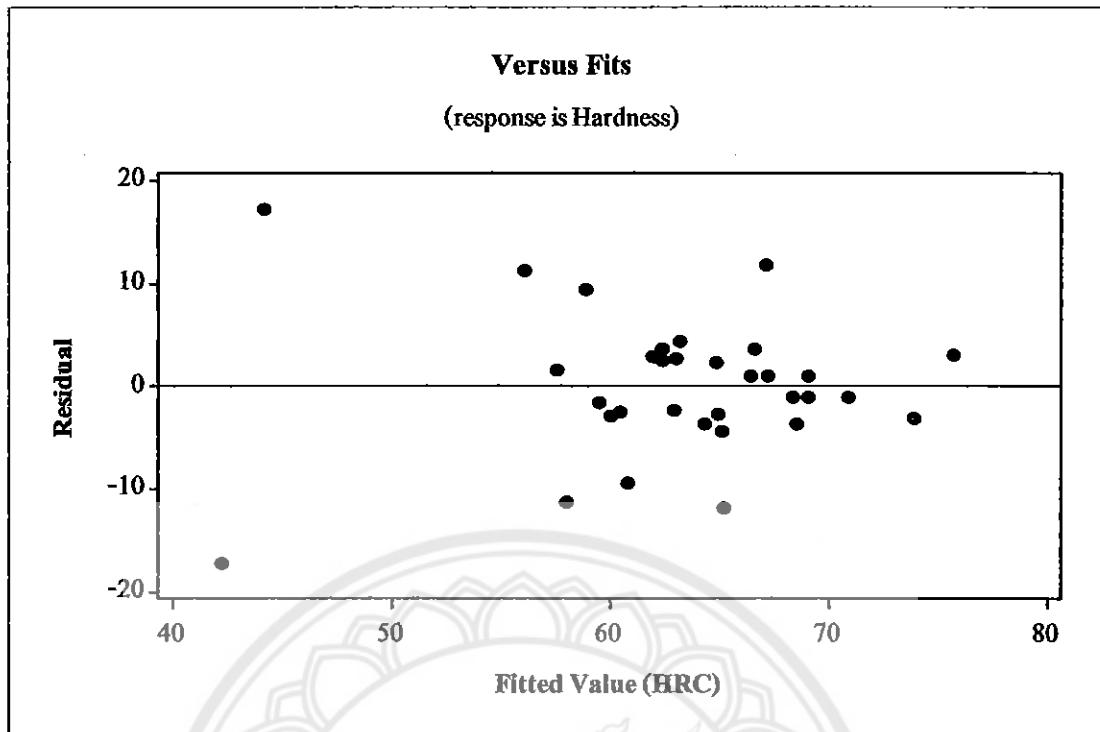

รูปที่ 4.4 แสดงค่า Versus Fist for Hardness

#### 4.2.1.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความแข็งของเหล็กชื่อ

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความแข็งของเหล็กชื่อ สามารถแสดงผลได้ในรูปที่ 4.5 ดังนี้

## General Linear Model: Hardness versus Blocks, Welding Current ,Welding Current, Welding Voltage, Gas Rate .


Factor	Type	Levels	Values
Blocks	fixed	2	1, 2
Welding Current	fixed	2	95, 115
Welding Voltage	fixed	2	22, 26
Welding Speed	fixed	2	40, 80
Gas Rate	fixed	2	15, 20

### Analysis of Variance for Hardness, using Adjusted SS for Tests

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Blocks	1	29.36	29.36	29.36	0.30	0.595
Welding Current	1	7.50	7.50	7.50	0.08	0.787
Welding Voltage	1	229.78	229.78	229.78	2.31	0.149
Welding Speed	1	79.73	79.73	79.73	0.80	0.385
Gas Rate	1	55.20	55.20	55.20	0.56	0.468
Welding Current*Welding Voltage	1	34.80	34.80	34.80	0.35	0.563
Welding Current*Welding Speed	1	21.76	21.76	21.76	0.22	0.647
Welding Current*Gas Rate	1	98.46	98.46	98.46	0.99	0.335
Welding Voltage*Welding Speed	1	156.16	156.16	156.16	1.57	0.229
Welding Voltage*Gas Rate	1	244.59	244.59	244.59	2.46	0.138
Welding Speed*Gas Rate	1	6.53	6.53	6.53	0.07	0.801
Welding Current*Welding Voltage* Welding Speed	1	106.84	106.84	106.84	1.08	0.316
Welding Current*Welding Voltage* Gas Rate	1	286.14	286.14	286.14	2.88	0.110
Welding Current*Welding Speed* Gas Rate	1	26.34	26.34	26.34	0.27	0.614
Welding Voltage*Welding Speed* Gas Rate	1	100.43	100.43	100.43	1.01	0.331
Welding Current*Welding Voltage* Welding Speed*Gas Rate	1	8.81	8.81	8.81	0.09	0.770
Error	15	1490.61	1490.61	99.37		
Total	31	2983.02				

**รูปที่ 4.5 แสดงค่า P-Value ที่ใช้ในการเลือกปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งของแนวเชื่อม**

จากตารางที่ 4.1 ค่า P-Value ของปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าความแข็งของแนวเชื่อม ที่ค่าความเชื่อมนั้นที่ 95% สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วในการเชื่อมและอัตราไอลบองก้าซปิกลูม ที่ใช้ในการเชื่อม กับค่าความแข็งของแนวเชื่อม ได้คังนี้ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วในการเชื่อม และอัตราไอลบองก้าซปิกลูม ไม่มีผลต่อค่าความแข็งของแนวเชื่อม

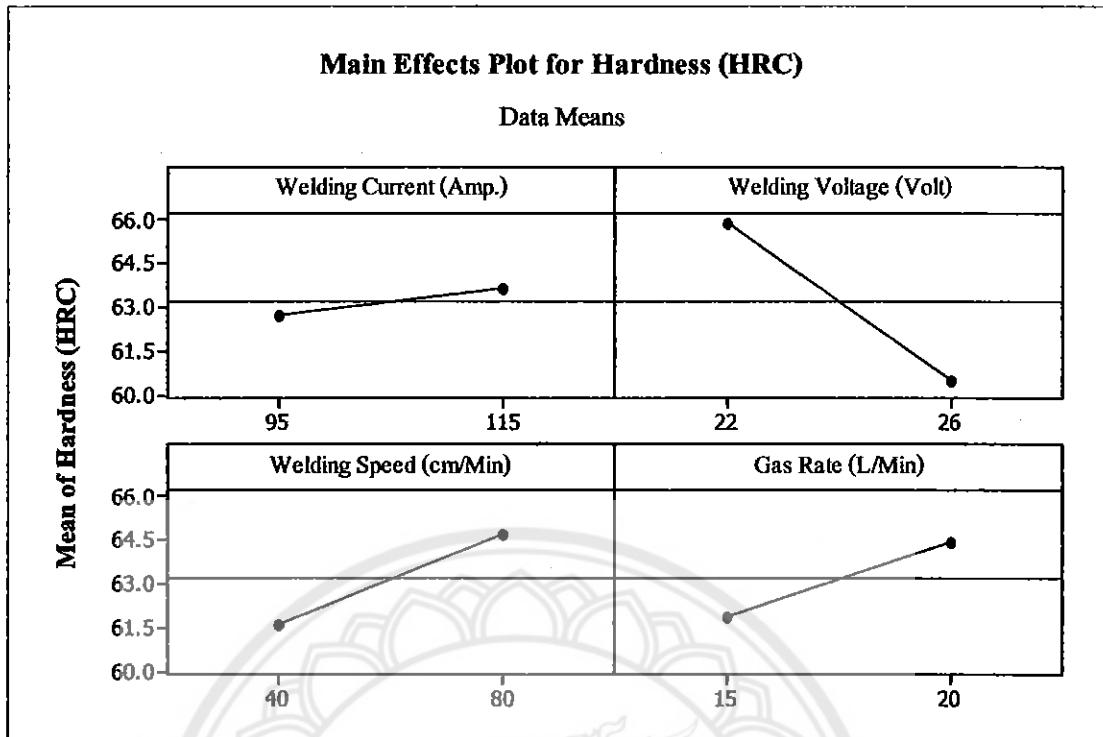

รูปที่ 4.6 แสดงค่า Main Effects Plot for Hardness

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่มีผลกระทบร่วมกันปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งของแนวเชื่อม (Main Effect Plot for Hardness) ดังรูปที่ 4.5 สามารถแสดงค่า Main Effects Plot for Hardness เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าความแข็งและค่าความหนืดของปริมาณเปอร์เซ็นต์การรับอนจากบทที่ 2 รูปที่ 2.10 เพื่อเลือกค่าความแข็งของแนวเชื่อมที่เหมาะสมที่สุด โดยเลือกปัจจัยที่มีค่าความแข็งของแนวเชื่อมที่ต่ำที่สุด ได้ดังนี้ กระแสไฟฟ้า 95 แอมป์ (Mean = 62.69 HRC) แรงดันไฟฟ้า 26 โวลต์ (Mean = 69.50 HRC) ความเร็วในการเชื่อม 40 เซนติเมตรต่อนาที (Mean = 61.60 HRC) และอัตราการไหลดของก๊าซปกกลุ่ม 15 ลิตรต่อนาที (Mean = 61.86 HRC)


#### 4.2.2 การตรวจสอบข้อมูลผลการทดสอบและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อที่แรงดึง

เมื่อได้ค่าแรงดึงของแนวเชื่อม นำข้อมูลที่ได้มาทำการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ด้วยการวิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจำลอง โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลดังนี้

##### 4.2.2.1 การตรวจสอบการกระจายแบบแยกแยะปกติ

การทดสอบสมมติฐาน (Montgomery, 2001) จากการตรวจสอบค่าเฉลี่ยของ Residuals (ส่วนตกค้าง) โดยพิจารณาจากแผนภูมิการกระจายของค่าส่วนตกค้างที่ขึ้นกับระดับค่าแรงดึงแนวเชื่อมจะพบว่ากราฟมีการกระจายอย่างอิสระไม่มีลักษณะเป็นลู่เข้าหรือลู่ออก ซึ่ง


Residuals ในแต่ละตัวอย่างที่กระทำขึ้นนี้ทั้งในด้านบวกและด้านลบและมีความสมดุลซึ่งกันและกัน จึงทำให้ประมาณค่าเฉลี่ยของ Residuals ได้ว่ามีค่าใกล้เคียงหรือเท่า 0 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัย ที่ใช้ในการเชื่อมที่ทำให้งานวิจัยนี้มีความถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทั้ง 4 ปัจจัย มีผลที่เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน (Interaction) นั้นคือ ข้อมูลหรือผลตอบที่ได้มีความเชื่อถือได้ ดังรูปที่ 4.6 แสดงค่า Normal Probability Plot for Tensile

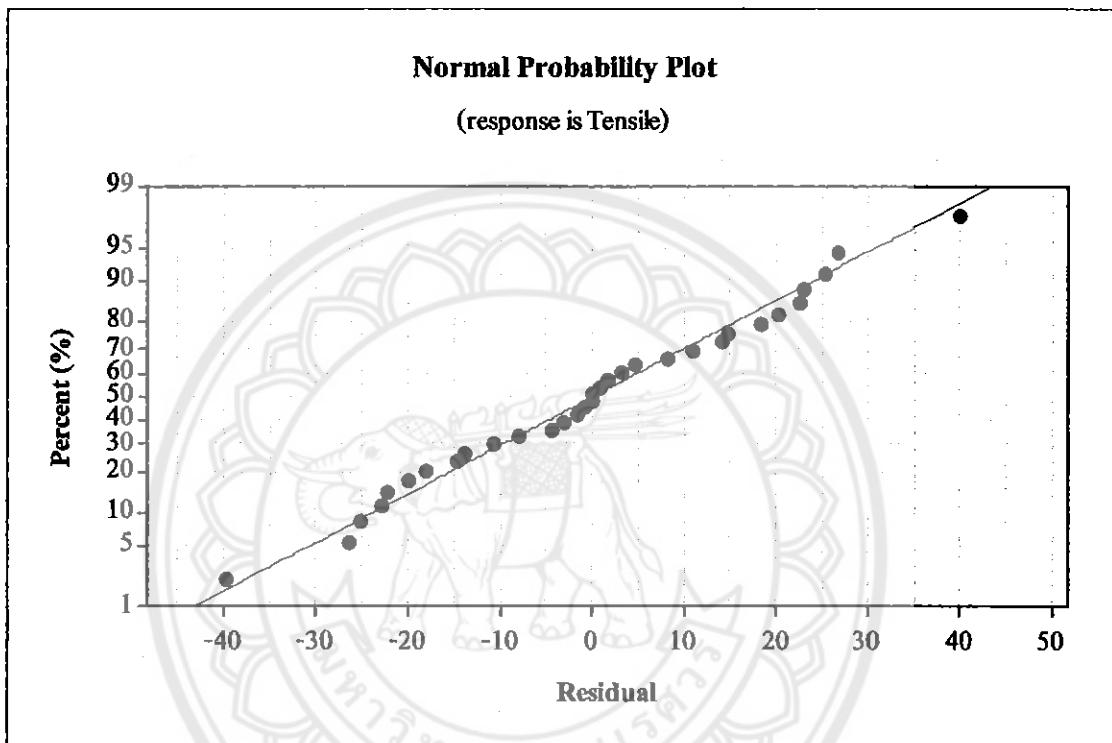

รูปที่ 4.7 แสดงค่า Normal Probability Plot for Tensile

#### 4.2.2.2 การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล


โดยใช้แผนภูมิการกระจาบ เพื่อสังเกตถักยัมและการกระจาบทองๆ ที่แทนข้อมูลบนแผนภูมิ ว่าเป็นรูปแบบอิสระหรือไม่ จากรูปที่ 4.7 สรุนตกลงของผลการทดสอบ มีการกระจาบทอย่างสม่ำเสมอแสดงว่าข้อมูลมีความอิสระ

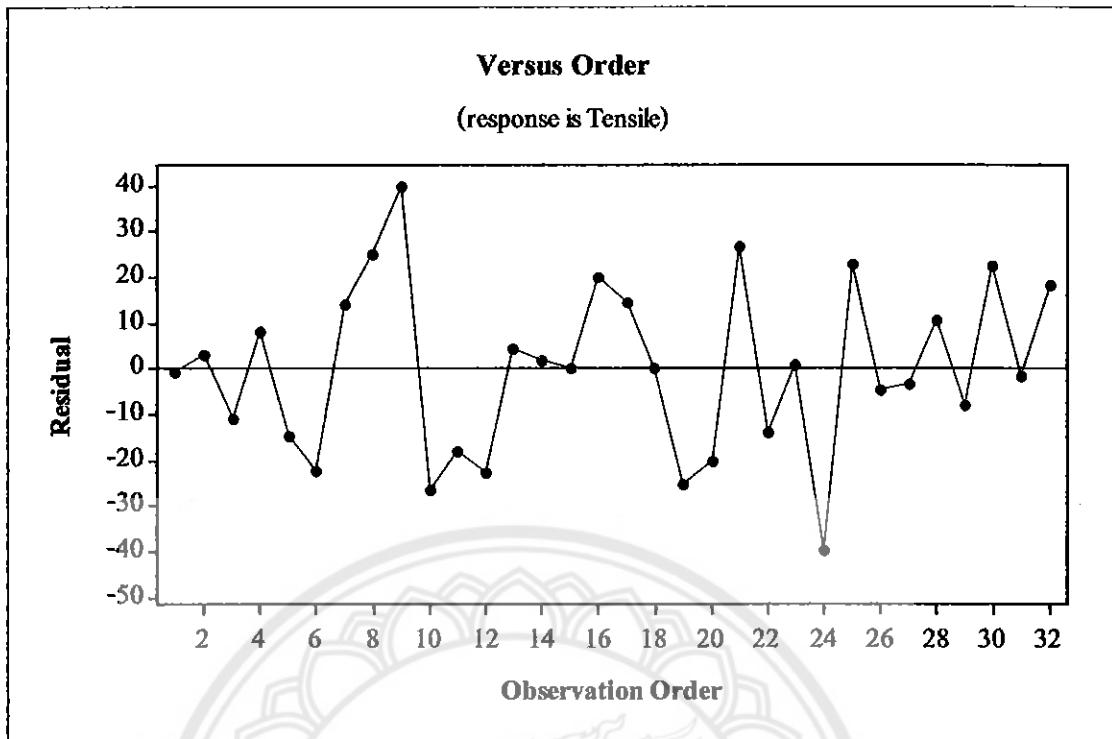

รูปที่ 4.8 แสดงค่า Versus Order for Tensile

#### 4.2.2.3 การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวน

โดยใช้แผนภูมิการกระจายค่าความคลาดเคลื่อนในแต่ละตัวอย่างขั้น พนับว่าส่วนตกลงของผลการทดลองมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอทั้งทางบวกและทางลบ แสดงว่าข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน จากรูปที่ 4.8

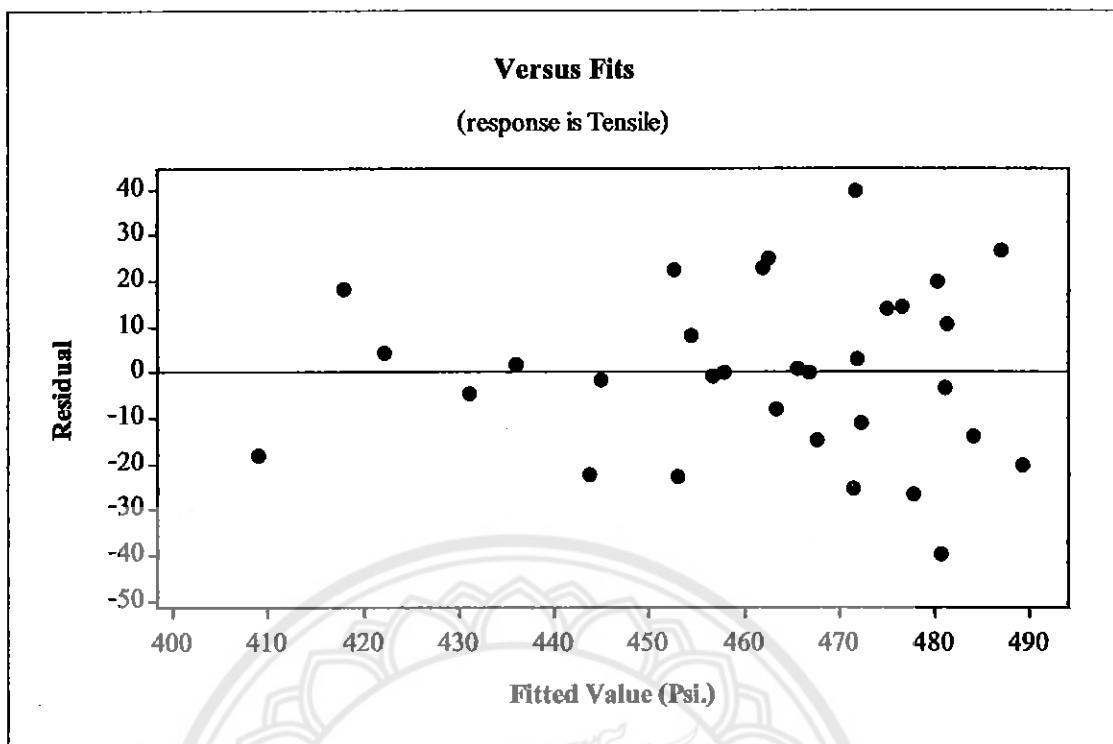

รูปที่ 4.9 แสดงค่า Versus Fist for Tensile

**4.2.2.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงดึงของแนวเชื่อม**  
**จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่า**  
**แรงดึงของแนวเชื่อม สามารถแสดงผลได้ในรูปที่ 4.10**

### รูปที่ 4.2 แสดงค่า P-Value ที่ใช้ในการเลือกปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงดึงของแนวเชื่อม

**General Linear Model: Tensile versus Blocks, Welding Current ,Welding Current ,Welding Voltage ,Gas Rate.**

Factor	Type	Levels	Values
Blocks	fixed	2	1, 2
Welding Current	fixed	2	95, 115
Welding Voltage	fixed	2	22, 26
Welding Speed	fixed	2	40, 80
Gas Rate	fixed	2	15, 20


Analysis of Variance for Tensile, using Adjusted SS for Tests

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Blocks	1	650.4	650.4	650.4	0.92	0.354
Welding Current	1	797.7	797.7	797.7	1.12	0.306
Welding Voltage	1	392.8	392.8	392.8	0.55	0.469
Welding Speed	1	475.9	475.9	475.9	0.67	0.426
Gas Rate	1	7.7	7.7	7.7	0.01	0.918
Welding Current*Welding Voltage	1	862.9	862.9	862.9	1.21	0.288
Welding Current*Welding Speed	1	0.2	0.2	0.2	0.00	0.988
Welding Current*Gas Rate	1	354.6	354.6	354.6	0.50	0.491
Welding Voltage*Welding Speed	1	539.8	539.8	539.8	0.76	0.397
Welding Voltage*Gas Rate	1	203.3	203.3	203.3	0.29	0.601
Welding Speed*Gas Rate	1	3230.7	3230.7	3230.7	4.55	0.050
Welding Current*Welding Voltage* Welding Speed	1	3418.2	3418.2	3418.2	4.81	0.044
Welding Current*Welding Voltage* Gas Rate	1	600.9	600.9	600.9	0.85	0.372
Welding Current*Welding Speed* Gas Rate	1	845.7	845.7	845.7	1.19	0.292
Welding Voltage*Welding Speed* Gas Rate	1	9.4	9.4	9.4	0.01	0.910
Welding Current*Welding Voltage* Welding Speed*Gas Rate	1	844.1	844.1	844.1	1.19	0.293
Error	15	10657.2	10657.2	710.5		
Total	31	23891.5				

### รูปที่ 4.10 แสดงค่า P-Value ที่ใช้ในการเลือกปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงดึงของแนวเชื่อม

จากตารางที่ 4.2 ค่า P – Value ของปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าแรงดึงของแนวเชื่อม ที่ค่าความเชื่อมนั้นที่ 95 % สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วในการเชื่อมและอัตราไอลของก้าชปกคุณ ที่ใช้ในการเชื่อมกับค่าแรงดึงของแนวเชื่อม ได้ดังนี้ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วในการเชื่อม และอัตราการไอลของก้าช ปกคุณไม่มีผลต่อค่าแรงดึงของแนวเชื่อม ได้

แต่มีค่า P – Value ของ Interaction ของปัจจัยที่กำหนด 3 ปัจจัย ระหว่างกัน ได้แก่อันตรกิริยาระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า และความเร็วที่ใช้ในการเชื่อม = 0.044 และอันตรกิริยา ระหว่างความเร็วที่ใช้ในการเชื่อมและอัตราการไอลของก้าชปกคุณ = 0.050 ที่มีผลต่อค่าแรงดึงของแนวเชื่อม

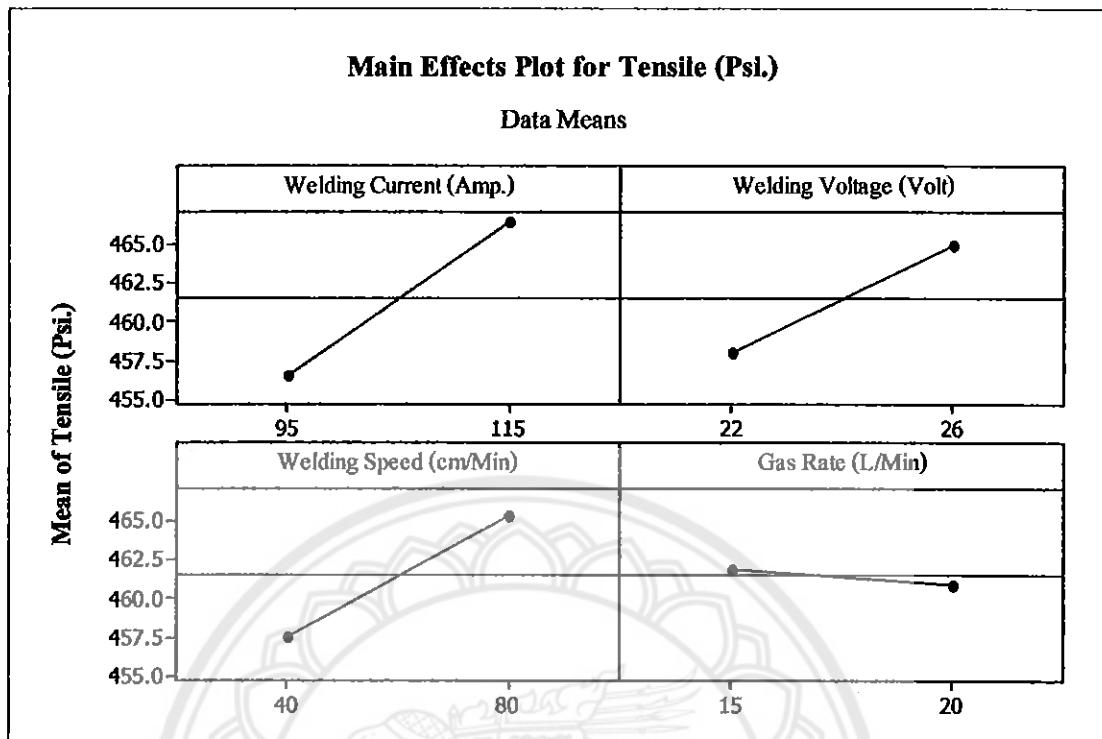

รูปที่ 4.11 แสดงค่า Main Effects Plot for Tensile

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่มีผลกระทบร่วมกันปัจจัยที่มีผลต่อแรงดึงของแนวเชื่อม (Main Effect Plot for Tensile) ดังรูปที่ 4.9 และค่า Main Effects Plot for Tensile โดยการพิจารณาปัจจัยที่มีค่าแรงดึงของแนวเชื่อมสูงที่สุด ได้ดังนี้ กระแสไฟฟ้า 115 แอมป์ (Mean = 466.46 Psi) แรงดันไฟฟ้าที่ 26 โวลต์ (Mean = 464.97 Psi) ความเร็วในการเชื่อม 80 เซนติเมตรต่อนาที (Mean = 465.33 Psi) และอัตราการไหลของก๊าซบุบคุณ 15 ลิตรต่อนาที (Mean = 461.96 Psi) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการเชื่อมแบบแม็ก สำหรับเหล็ก Si37 (Optimization of MAG Welding Parameters Process for Steel St 37) ของ อนุสิทธิ์ อ้ำไพบูลย์

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการประยุกต์การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาหาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของแนว เชื่อม โดยใช้กระบวนการเชื่อม MAG โดยพิจารณาตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อค่าความแข็งและความตึง ดึงของแนวเชื่อม ได้แก่ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วที่ใช้ในการเชื่อมและอัตราการไหล ของก๊าซปักกลุ่ม ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ  $\alpha = 0.05$

5.1.1 ค่าจากทดลองความแปรปรวนของความแข็งพบว่าไม่มีค่าของปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่า ความแข็งของแนวเชื่อม ที่ค่าความเชื่อมนั้นที่ 95% สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูล แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วในการเชื่อมและอัตราไหลของก๊าซปัก กลุ่ม ที่ใช้ในการเชื่อมกับค่าความแข็งของแนวเชื่อม ได้ดังนี้ กระแสไฟฟ้าที่ แรงดันไฟฟ้า ความเร็ว ในการเชื่อม และอัตราการไหลของก๊าซปักกลุ่ม ไม่มีผลต่อค่าความแข็งของแนวเชื่อม

โดยกระแสไฟฟ้า 95 แอมป์ แรงดันไฟฟ้าที่ 26 โวลต์ ความเร็วในการเชื่อม 40 เซนติเมตรต่อนาที และอัตราการไหลของก๊าซปักกลุ่ม 15 ลิตรต่อนาที จะทำให้ค่าความแข็งของ แนวเชื่อมมีน้อยที่สุด

5.1.2 ค่าจากทดลองความแปรปรวนแรงดึงพบว่าไม่มีค่าของปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าแรง ดึงของแนวเชื่อม ที่ค่าความเชื่อมนั้นที่ 95 % และสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วในการเชื่อมและอัตราไหลของก๊าซปักกลุ่ม ที่ใช้ใน การเชื่อมกับค่าแรงดึงของแนวเชื่อม ได้ดังนี้ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความเร็วในการเชื่อม และ อัตราการไหลของก๊าซปักกลุ่ม ไม่มีผลต่อค่าแรงดึงของแนวเชื่อม ได้

แต่เมื่อ  $P - V_{ave}$  ของปัจจัยที่กำหนด 3 ปัจจัย ระหว่างกัน ได้แก่อันตรกิริยะระหว่าง กระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า และความเร็วที่ใช้ในการเชื่อม = 0.044 และอันตรกิริยะระหว่าง ความเร็วที่ใช้ในการเชื่อมและอัตราการไหลของก๊าซปักกลุ่ม = 0.050 ที่มีผลต่อค่าแรงดึงของแนว เชื่อม

โดยกระแสไฟฟ้า 115 แอมป์ แรงดันไฟฟ้าที่ 26 โวลต์ ความเร็วในการเชื่อม 80 เซนติเมตรต่อนาที และอัตราการไหลของก๊าซปักกลุ่ม 15 ลิตรต่อนาที จะทำให้ค่าความแข็งแรงของ แนวเชื่อมมากที่สุด

## 5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงาน

### 5.2.1 ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์

5.2.1.1 ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลองมีราคาสูง

5.2.1.2 ชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ในการเชื่อมเกิดการชำรุดเพรอะนีการใช้มาเป็นเวลานาน ทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย จึงต้องมีการซ่อมปรับปรุง

### 5.2.2 ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน

5.2.2.1 ใน การใช้หุ่นยนต์เชื่อมชิ้นงานจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำในการเชื่อมชิ้นงาน

5.2.2.2 การติดต่อสื่อสารของผู้ปฏิบัติงานค่อนข้างยาก

## 5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ก่อนทำการเชื่อมควรมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ของเครื่องเชื่อมทุกครั้งเพื่อป้องกันการเชื่อมที่ไม่ได้คุณภาพ

5.3.2 ระหว่างการเชื่อมต้องมีการสังเกตอยู่เสมอว่าการเชื่อมมีความผิดปกติหรือไม่

5.3.3 ในการดำเนินงานวิจัยในครั้งต่อไป ควรทำการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของรอยเชื่อม เช่น นุ่นที่ใช้ในการเชื่อม , ระยะไฟลั่งของลวดเชื่อม , ขนาดของลวดเชื่อม และชนิดของก้าชปกคุณ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมให้มีคุณภาพต่อไป

## เอกสารอ้างอิง

นานาศิษย์ พินพ์สาร, (2542), คู่มือการเชื่อม นิกส์-แมก (GMAW-Welding, กรุงเทพมหานคร:  
บริษัท เอ็นแอนด์อี จำกัด.

จรุณ พรมสุทธิ์ และอำนวย ทองเสน. (2540). กระบวนการเชื่อม. หลักสูตรประกาศนียบัตร  
วิชาชีพขั้นสูง. กรมอาชีวศึกษาระยะโรงเรียนศึกษาธิการ.

ขันติพล วัชชานาด และคณะ, (2535), การตรวจสอบงานเชื่อม: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.  
พ.ศ วชิระ มีทอง และคณะ, (2542), ปฏิบัติการทดสอบวิศวกรรมงานเชื่อมโลหะ, สาขาว่าง  
เชื่อมและโลหะแผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

ปราเมศ ชุตินาค. (2545). การออกแบบการทดสอบทางวิศวกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร:  
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จักรพันธ์ ข้อความจันทร์ และอรรถพล แจ่มใส. (2551). การศึกษาหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ  
ของแนวเชื่อมโดยใช้กระบวนการเชื่อม MAG. วิทยานิพนธ์ วศ.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร,  
พิษณุโลก

อนุสิทธิ์ ย่าไพบูลย์. (2551). พารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการเชื่อมแบบแมก สำหรับเหล็ก เอสที่  
37. วิทยานิพนธ์ วศ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตขอนแก่น,  
ขอนแก่น

<http://www.meapim.pr.in.th/webpage/MigandTig/MigandTig.html>, สืบค้นวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.  
2552.

<http://www.scribd.com/doc/12508833/06-Manufacturing-Hand-Out-20-Mar08>, สืบค้นวันที่ 29  
กรกฎาคม 2552.



## ปัจจัยสำหรับการเชื่อมแบบ MAG

ตารางที่ ก.1 ปัจจัยสำหรับการเชื่อมแบบ MAG

ชื่นงาน ที่ใช้ใน การ ทดสอบ	Welding Current (แอมป์)	Welding Voltage (โวลต์)	Welding Speed (ซ.ม./นาที)	Gas Rate (เดตร/นาที)	ผลการทดสอบ คุณภาพของแนวเชื่อม	
					Hardness (RCH)	Tensile (Psi.)
1	95	22	80	20	64.83	455.79
2	115	26	80	20	60.67	475.15
3	115	22	80	15	70	461.54
4	115	22	40	20	62.33	462.38
5	115	26	40	15	65	452.83
6	115	26	80	15	67.17	421.21
7	115	22	80	20	79	489.02
8	95	26	40	15	46.67	487.73
9	95	22	40	15	60.67	511.47
10	95	26	80	20	68	451.25
11	95	22	80	15	78.83	390.62
12	115	22	40	15	64.8	429.98
13	95	26	40	20	67.42	426.62
14	95	22	40	20	51.42	437.65
15	115	26	40	20	57.92	457.88
16	95	26	80	15	61.42	500.27
17	115	26	40	15	57.92	491.3
18	115	26	40	20	59.17	466.85
19	95	26	40	15	67.5	446.25
20	95	26	80	15	25	469.14
21	95	26	80	20	68.33	513.51

ตารางที่ ก.1 (ต่อ) ปัจจัยสำคัญที่影响การเชื่อมแบบ MAG

ชื่องาน ที่ใช้ใน การ ทดสอบ	Welding Current (แอมป์)	Welding Voltage (โวลต์)	Welding Speed (ซ.ม./นาที)	Gas Rate (ลิตร/นาที)	ผลการทดสอบ คุณภาพของแนวเชื่อม	
					Hardness (RCH)	Tensile (Psi.)
22	115	22	80	20	53.33	469.99
23	95	22	80	20	70.33	466.54
24	95	22	40	15	66.08	440.79
25	115	22	40	15	57.25	484.87
26	95	26	40	20	67.42	426.62
27	115	26	80	20	67.67	477.82
28	115	22	80	15	70	492.12
29	115	22	40	20	65.67	455.32
30	115	26	80	15	60.67	475.15
31	95	22	40	20	68.33	443.28
32	95	22	80	15	70.83	436.11



## การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความแข็งและค่าแรงดึงของแนวเชื่อม

**General Linear Model: Hardness versus Blocks, Welding Current, Welding Voltage,**

**Welding Speed and Gas Rate**

Factor	Type	Levels	Values
Blocks	fixed	2	1, 2
Welding Current	fixed	2	95, 115
Welding Voltage	fixed	2	22, 26
Welding Speed	fixed	2	40, 80
Gas Rate	fixed	2	15, 20

**Analysis of Variance for Hardness, using Adjusted SS for Tests**

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Blocks	1	29.36	29.36	29.36	0.30	0.595
Welding Current	1	7.50	7.50	7.50	0.08	0.787
Welding Voltage	1	229.78	229.78	229.78	2.31	0.149
Welding Speed	1	79.73	79.73	79.73	0.80	0.385
Gas Rate	1	55.20	55.20	55.20	0.56	0.468
Welding Current*Welding Voltage	1	34.80	34.80	34.80	0.35	0.563
Welding Current*Welding Speed	1	21.76	21.76	21.76	0.22	0.647
Welding Current*Gas Rate	1	98.46	98.46	98.46	0.99	0.335
Welding Voltage*Welding Speed	1	156.16	156.16	156.16	1.57	0.229
Welding Voltage*Gas Rate	1	244.59	244.59	244.59	2.46	0.138
Welding Speed*Gas Rate	1	6.53	6.53	6.53	0.07	0.801
Welding Current*Welding Voltage*Welding Speed	1	106.84	106.84	106.84	1.08	0.316
Welding Current*Welding Voltage*Gas Rate	1	286.14	286.14	286.14	2.88	0.110
Welding Current*Welding Speed*Gas Rate	1	26.34	26.34	26.34	0.27	0.614
Welding Voltage*Welding Speed*Gas Rate	1	100.43	100.43	100.43	1.01	0.331
Welding Current*Welding Voltage*Welding Speed*Gas Rate	1	8.81	8.81	8.81	0.09	0.770
Error	15	1490.61	1490.61	99.37		
Total	31	2983.02				

S = 9.96864 R-Sq = 50.03% R-Sq(adj) = 0.00%

**Unusual Observations for Hardness**

Obs	Hardness	Fit	SE Fit	Residual	St Resid
16	61.4200	44.1678	7.2658	17.2522	2.53 R
20	25.0000	42.2522	7.2658	-17.2522	-2.53 R

R denotes an observation with a large standardized residual.

**สรุปที่ ข.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความแข็งของแนวเชื่อม**

**General Linear Model: Tensile versus Blocks, Welding Current, Welding Voltage, Welding Speed and Gas Rate**

Factor	Type	Levels	Values
Blocks	fixed	2	1, 2
Welding Current	fixed	2	95, 115
Welding Voltage	fixed	2	22, 26
Welding Speed	fixed	2	40, 80
Gas Rate	fixed	2	15, 20

**Analysis of Variance for Tensile, using Adjusted SS for Tests**

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Blocks	1	650.4	650.4	650.4	0.92	0.354
Welding Current	1	797.7	797.7	797.7	1.12	0.306
Welding Voltage	1	392.8	392.8	392.8	0.55	0.469
Welding Speed	1	475.9	475.9	475.9	0.67	0.426
Gas Rate	1	7.7	7.7	7.7	0.01	0.918
Welding Current*Welding Voltage	1	862.9	862.9	862.9	1.21	0.288
Welding Current*Welding Speed	1	0.2	0.2	0.2	0.00	0.988
Welding Current*Gas Rate	1	354.6	354.6	354.6	0.50	0.491
Welding Voltage*Welding Speed	1	539.8	539.8	539.8	0.76	0.397
Welding Voltage*Gas Rate	1	203.3	203.3	203.3	0.29	0.601
Welding Speed*Gas Rate	1	3230.7	3230.7	3230.7	4.55	0.050
Welding Current*Welding Voltage*	1	3418.2	3418.2	3418.2	4.81	0.044
Welding Speed						
Welding Current*Welding Voltage*	1	600.9	600.9	600.9	0.85	0.372
Gas Rate						
Welding Current*Welding Speed*	1	845.7	845.7	845.7	1.19	0.292
Gas Rate						
Welding Voltage*Welding Speed*	1	9.4	9.4	9.4	0.01	0.910
Gas Rate						
Welding Current*Welding Voltage*	1	844.1	844.1	844.1	1.19	0.293
Welding Speed*Gas Rate						
Error	15	10657.2	10657.2	710.5		
Total	31	23891.5				

S = 26.6549 R-Sq = 55.39% R-Sq(adj) = 7.81%

**Unusual Observations for Tensile**

Obs	Tensile	Fit	SE Fit	Residual	St Resid
9	511.470	471.622	19.428	39.848	2.18 R
24	440.790	480.638	19.428	-39.848	-2.18 R

R denotes an observation with a large standardized residual.

รูปที่ ข.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงดึงของแนวเชื่อม

## ประวัติผู้ดำเนินโครงการ



ชื่อ นายทศพล กุลกุศล  
ภูมิลำเนา 75 หมู่ 2 ต. ท่าวังทอง อ. เมือง จ. พะเยา

### ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนแอลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: [kulkusol\\_t@hotmail.com](mailto:kulkusol_t@hotmail.com)



ชื่อ นายวีระ ดาหอง  
ภูมิลำเนา 169 หมู่ 2 ต. บ้านกลาง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์

### ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเมืองกลาง วิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: [Sirome\\_naja@hotmail.com](mailto:Sirome_naja@hotmail.com)