

กรณีศึกษาผลกระทบของตัวแปรตัวแปรที่มีต่อผิวงานกัดโลหะ

FACTOR INFLUENCE OF SURFACE MACHINING

นายสวัสดิพงษ์ วอทอง รหัส 48370709
นายอัครนัย ชื่นศิริ รหัส 48370730

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ...../...../.....
เลขทะเบียน..... 15067916 e2
เลขเรียกหนังสือ..... ปร.
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๕44ก
๒๕๖๒

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ปีการศึกษา 2552




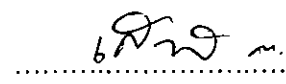
ชื่อหัวข้อโครงการ กรณีศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีต่อผิวงานกัดโลหะ
ผู้ดำเนินโครงการ นายสวัสดิพงษ์ วอทอง รหัส 48370709
 นายอศนัย ชื่นศิริ รหัส 48370747
ที่ปรึกษาโครงการ รศ. ดร. กวิน สนธิเพิ่มพูน
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา 2552


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


.....ที่ปรึกษาโครงการ
(รศ.ดร. กวิน สนธิเพิ่มพูน)


.....กรรมการ
(อ. ชนา บุญฤทธิ)


.....กรรมการ
(อ. ศรีสังจา บุญฤทธิ)


.....กรรมการ
(อ. เสาวลักษณ์ ทองกลั่น)

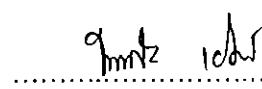
.....กรรมการ
(อ. วัฒนชัย เเวอร์ตัน)

ชื่อหัวข้อโครงการ	กรณีศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีต่อผิวงานกัดโลหะ	
ผู้ดำเนินโครงการ	นายสวัสดิพงษ์ วอทอง	รหัส 48370709
	นายอัสนัย ชื่นศิริ	รหัส 48370747
ที่ปรึกษาโครงการ	รศ. ดร. กวิน สนธิเพิ่มพูน	
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	
ปีการศึกษา	2552	

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาค่าตัวแปร คือ ความเร็วรอบ และอัตราป้อน โดยทำการกัดชิ้นงานด้วยเครื่องกัด CNC ว่าส่งผลต่อความเรียบผิวของชิ้นงานหรือไม่ เริ่มจากการออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยโปรแกรม minitab 15 ซึ่งการทดลองประกอบไปด้วยความเร็วรอบที่ 4774, 5252 และ 5727 รอบ/นาที, อัตราป้อน 0.8, 1.0, และ 1.2 มิลลิเมตร/นาที และขนาดของชิ้นงาน 10 มิลลิเมตร จากการทดลองพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบของผิวชิ้นงาน คือ ความเร็วรอบและอัตราป้อน โดยมีแนวโน้มว่าเมื่อความเร็วรอบสูงขึ้น (5727 รอบ/นาที) อัตราป้อนต่ำ (0.8 มม./นาที) จะส่งผลให้ได้ชิ้นงานที่มีความเรียบผิวที่ดี โดยสามารถเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ของการกัดชิ้นงานได้ด้วยสมการนี้คือ

$R_a = 0.393 + 0.570 \text{ Feed} - 0.000107 \text{ Speed}$ การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างการคำนวณจากสมการถดถอยและค่าเฉลี่ยจากการทดลองมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 10.2 %

Project title FACTOR INFLUENCE OF SURFACE MACHINING
Name Mr.Sawatdipong Worthong ID. 48370709
Mr.Artsanai Chunesiri ID. 48370747
Project advisor Assoc.Prof.Dr.Kawin Sonthipermpon
Major Industrial Engineering
Department Industrial Engineering
Academic year 2009

Abstract

The objective of this research was of studied the effect of the milling variable on the surface roughness. The factors studied were speed,feed rate and section area. The experimental design and analyzed data by minitab 15 computer program. The factors studied were speed with 4774, 5252 and 5727 rpm.,feed with 0.8, 1.0 and 1.2 mm./min and diameter 10 mm. It was found form the experiment that the factors effecting surface roughnes were speed, feed rate and section area, the result from process show that height speed, low feed rate and low section area generates a good surface roughness. Therefore ,it was possible determine a process condition by means of the equation $R_a = 0.393 + 0.570 \text{ Feed} - 0.000107 \text{ Speed}$ and based test the result eror of 10.2 percents.

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. กวิน สนธิเพิ่มพูน,อาจารย์ ธนา บุญฤทธิ์,อาจารย์ ไพรัช แสงผ่อง
อาจารย์ประเทือง โมราราย และ ดร.ขวัญนิธิ คำนเมือง ที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนค้ำยันต่างๆ
ตลอดจนให้คำแนะนำในการทำปริญญาโทฉบับนี้

ขอบคุณ พ่อ-แม่ ที่คอยให้กำลังใจ

ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้คำแนะนำในการทำงาน

ขอบคุณอุปสรรคต่างๆที่ทำให้เราเข้มแข็ง

ขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ทำให้มีความรู้ความสามารถแก่เรา



นายสวัสดิพงษ์ วอทอง

นายอัสนัย ชื่นศิริ

สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองปริญญาโท.....	ก
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญรูป.....	ช
สารบัญตาราง.....	ณ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 หลักการ และเหตุผล.....	1
1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย.....	1
1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output).....	1
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome).....	1
1.5 สถานที่ในการดำเนินการวิจัย.....	2
1.6 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย.....	2
1.7 ขั้นตอน และแผนการดำเนินการ (Gantt chart) ทุก 2 สัปดาห์.....	2
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี.....	3
2.1 ในการวัดความเรียบของผิว (SURFACE FINISH MEASUREMENT).....	3
2.2 คำจำกัดความของความเรียบของผิว (SURFACE FINISH DEFINITIONS).....	4
2.3 การออกแบบการทดลอง.....	5
2.4 หลักการพื้นฐาน.....	7
2.5 แนวทางในการออกแบบการทดลอง.....	8
2.6 การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล.....	10
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	11

สารบัญ (ต่อ)


	หน้า
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน.....	13
3.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	13
3.2 เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดและจำนวนตามความต้องการ.....	13
3.3 การออกแบบการทดลอง.....	14
3.4 การทดสอบการวัดความเรียบผิว.....	15
3.5 การจดบันทึกผลการทดลอง.....	15
3.6 การวิเคราะห์ผลการทดลอง.....	18
3.7 สรุปผลการดำเนินการวิจัย.....	18
3.8 จัดพิมพ์รูปเล่มและนำเสนอผลการดำเนินงาน.....	18
บทที่ 4 การทดลองและวิเคราะห์ผล.....	19
4.1 ผลการดำเนินงานวิจัย.....	19
4.2 การวิเคราะห์ผลการทดลอง.....	19
4.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน.....	21
4.4 การวิเคราะห์การถดถอย.....	22
4.5 การวิเคราะห์ผลจากสมการถดถอย.....	24
4.6 การวิเคราะห์ผลค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างการคำนวณจากสมการถดถอย และค่าเฉลี่ยจากการทดลอง.....	26
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ.....	27
สรุปและข้อเสนอแนะ.....	27
ภาคผนวก ก.....	28
ภาคผนวก ข.....	33
ภาคผนวก ค.....	44
เอกสารอ้างอิง.....	46
ประวัติผู้วิจัย.....	47

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1 แสดงชิ้นงานอลูมิเนียมที่จะทำการทดลอง.....	13
3.2 เครื่องวัดความเรียบผิว รุ่น Mitutoyo SV – 400.....	15
4.1 แสดงตัวอย่างชิ้นงานสำเร็จ.....	19
4.2 กราฟแสดงส่วนตกค้างของข้อมูลของการวัดความหยาบผิวของชิ้นงาน.....	20
4.3 การปฏิสัมพันธ์ของความเรียบผิว (R_a)	22
4.4 การเปลี่ยนแปลงของความเรียบผิวที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระดับของปัจจัย.....	22
ก-1 แสดงเครื่องวัดความเรียบผิว.....	29
ก-2 แสดงรูปการเซทค่า.....	30
ก-3 แสดงรูปการนำชิ้นงานวาง.....	30
ก-4 แสดงรูปการเลื่อนหุทดสอบ.....	31
ก-5 แสดงรูปการใช้ปุ่มการทำงาน.....	31
ข-1 แสดงกราฟ $F=0.8 \text{ mm. / min}$, $S=4774 \text{ rpm/min}$	34
ข-2 แสดงกราฟ $F=0.8 \text{ mm. / min}$, $S=5252 \text{ rpm/min}$	35
ข-3 แสดงกราฟ $F=0.8 \text{ mm. / min}$, $S=5727 \text{ rpm/min}$	36
ข-4 แสดงกราฟ $F=1.0 \text{ mm. / min}$, $S=4774 \text{ rpm/min}$	37
ข-5 แสดงกราฟ $F=1.0 \text{ mm. / min}$, $S=5252 \text{ rpm/min}$	38
ข-6 แสดงกราฟ $F=1.0 \text{ mm. / min}$, $S=5727 \text{ rpm/min}$	39
ข-7 แสดงกราฟ $F=1.2 \text{ mm. / min}$, $S=4774 \text{ rpm/min}$	40
ข-8 แสดงกราฟ $F=1.2 \text{ mm. / min}$, $S=5252 \text{ rpm/min}$	41
ข-9 แสดงกราฟ $F=1.2 \text{ mm. / min}$, $S=5727 \text{ rpm/min}$	42
ค.1 แสดงการคำนวณจากหนังสือตารางโลหะ.....	44
ค.2 แสดงการหาค่า ความเร็วตัดและอัตราป้อน.....	45

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินการ.....	2
3.1 การออกแบบการทดลอง.....	14
3.2 ตารางฉบับที่การทดลอง.....	15
4.1 ตารางบันทึกผลความเรียบผิว.....	19
4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเรียบผิว (R_a)	21
4.3 การวิเคราะห์ค่าความเปลี่ยนแปลงของความเรียบผิว (R_a).....	23
4.4 Regression Analysis: R_a versus Diameter, Feed, Speed.....	24
4.5 การวิเคราะห์ผลค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างการคำนวณจากสมการถดถอยและ ค่าเฉลี่ยการทดลอง.....	26

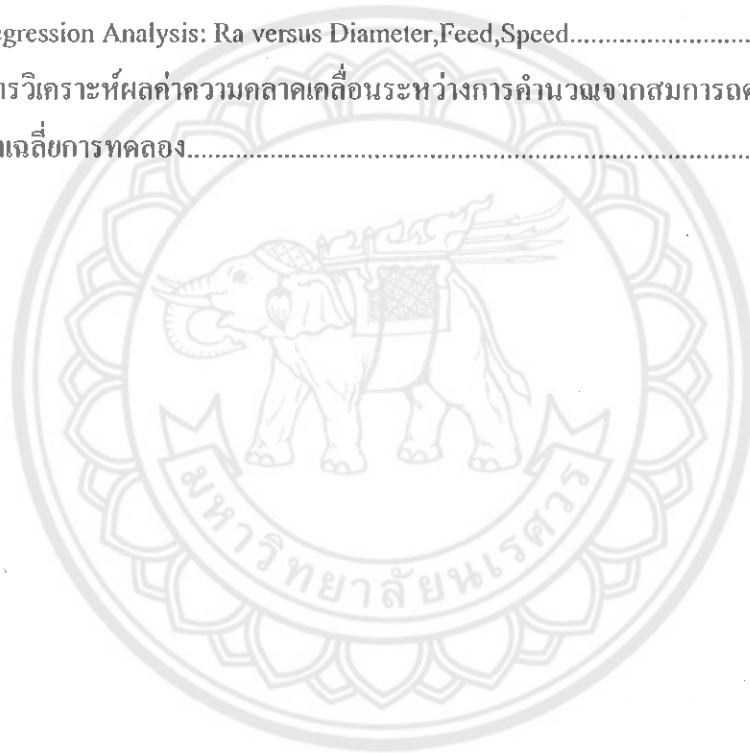

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการ และเหตุผล

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมในประเทศไทยได้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการแข่งขันทางด้านคุณภาพและปริมาณการผลิตค่อนข้างสูง ถ้ามีการนำเอาเครื่องมือและวิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมาใช้ในงานผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพรวมทั้งเป็นการประหยัดเวลาทำให้เราสามารถลดต้นทุนได้มาก จากการศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีต่อผิวงานกัด โลหะพบว่า มีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเรียบของผิวชิ้นงานเราจึงศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในการกัดที่มีผลต่อความเรียบผิวชิ้นงาน

1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output)

1.3.1 ทราบถึงตัวแปรในการกัดที่มีผลต่อคุณภาพผิวของชิ้นงาน

1.3.2 ชิ้นงานที่ได้จากการทดลองจำนวน 27 ชิ้น

1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome)

1.4.1 ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการกัดกับความเรียบผิวของชิ้นงาน

1.4.2 เรียนรู้เครื่องกัด CNC, การวัดความเรียบผิว และการใช้โปรแกรม MINITAB

1.5 ขอบเขต

1.5.1 เครื่องกัด CNC

1.5.2 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความเร็วรอบ อัตราป้อน และขนาดชิ้นงาน

1.5.3 วัสดุของชิ้นงาน อะลูมิเนียม

1.5.4 กัดเฉพาะผิวหน้า ด้านเดียว

1.5.5 สถานที่ในการดำเนินการวิจัย

1.5.6 คอกกัณฑ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm.

1.7 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย

เดือนกรกฎาคม 2551 ถึง เดือนมกราคม 2552

1.8 ขั้นตอน และแผนการดำเนินการ (GANTT CHART) ทุก 2 สัปดาห์

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินการ

ลำดับ	การดำเนินงาน	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
1.	ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องกัด CNC							
2.	ออกแบบการทดลอง							
3.	เตรียมวัสดุอุปกรณ์							
4.	ดำเนินการทดลอง							
5.	วัดค่าความเรียบของผิวชิ้นงาน							
6.	เก็บตัวอย่างข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักสถิติ							
7.	ตรวจสอบและแก้ไข							
8.	วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานวิจัย และนำเสนองานวิจัย							
9.	จัดทำปริญญานิพนธ์และนำเสนอผลงาน							

บทที่ 2

การวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ในการวัดความเรียบของผิว (SURFACE FINISH MEASUREMENT)

ในอดีตนั้นความเรียบของผิวไม่มีความสำคัญเท่าปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นเครื่องจักรและเครื่องรถยนต์ต่างๆ จึงกำหนดขึ้นใช้ได้ทนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นจากความเสียดทานจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายกับเครื่องจักรจึงกำหนดเป็นมาตรฐานเสมอ เป็นหยาบ ปานกลาง และละเอียด ที่เป็นชนิดของความเรียบที่แสดงให้ทราบโดยใช้กรรมวิธี (คว้านด้วยดอกคว้าน(Ream) เจียรนัย (Grimo) ขัด (LAP) ฯลฯ) ดังนั้นความเรียบของผิวจึงมักจะตรวจสอบโดยใช้มือลูบไปตามผิว เพื่อแสดงถึงความไม่สม่ำเสมอ ส่วนการตรวจด้วยตาเปล่าจะใช้อีกด้วย แต่จะไม่ปฏิบัติกับผิวมันที่ไม่จำเป็นต้องแสดงให้ทราบถึงผิวละเอียด

เทคโนโลยีสมัยใหม่จึงมีความเรียบของผิวที่ทำให้ดีขึ้นตามประเภทการใช้ ลูกสูบ (Pistons) แบริ่ง (bearing) และเฟืองต่างๆ (Gears) จะขึ้นอยู่กับความเรียบของผิวที่ดีมากที่สุดสำหรับการใช้งานที่ถูกต้อง ดังนั้น จึงบังคับขึ้นเล็กน้อยหรือเวลาที่ทำไม่ลดลงมีความเรียบดีกว่าเมื่อบังคับให้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นเสมอ เช่น การขัดด้วยแผ่น โลหะหรือสารเชิงทราย (Lapping) หรือการขัดด้วยหินหรือสารเชิงทราย (Honing) และค่าแรงในการผลิตแพงมาก เพื่อให้มีความเรียบตามความประสงค์จึงแสดงไว้บนแรงงานและแจ้งความรู้กับผู้ปฏิบัติเครื่องมือกลด้วยระบบของสัญลักษณ์ที่คิดค้นขึ้นโดยสมาคมมาตรฐานของอเมริกัน (American Standard Association(ASA)) ใช้ระบบมาตรฐานนี้ขึ้นกำหนดแสดงให้ทราบถึงความเรียบของผิวขึ้นเป็นหน่วยในการวัดความเรียบของผิว คือ ไมโครนิ้ว หรือหนึ่งในล้านนิ้ว (0.000001) หรือ (ไมโครเมตร (0.000001)) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเรียบของผิวโดยมาก คือ เครื่องแสดงผิว (Surface Indicator)

เครื่องนี้ประกอบด้วยเทรสเตอร์เฮด (tracer Head) และเครื่องขยาย (Amplifier) ซึ่งโครงของเทรสเตอร์เฮดเป็นปลายแหลมเส้นดัดกัน (Diamond Stylus) มีรัศมีที่ปลาย 0.0005" (0.01 มม.) รองรับการเคลื่อนติดอยู่กับชั้นผิวงานที่อาจจะเคลื่อนที่ไปตามผิวงานด้วยมือหรือจับด้วยมอเตอร์เมื่อปลายแหลมเคลื่อนที่ไปบนผิวที่ไม่สม่ำเสมอแล้วจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าขึ้นๆ ลงๆ โดยเทรสเตอร์เฮดสัญญาณเหล่านี้ขยายให้เห็น โดยเครื่องขยายและแสดงด้วยมิเตอร์ด้วยเข็มแล้ว อ่านจากที่แสดงที่มีเตอร์เป็นไมโครนิ้ว (ไมโครเมตร) โดยเฉลี่ยความสูงของความหยาบของผิวหรือการยื่นออกของผิวนี้จากที่เกี่ยวเส้น (ศูนย์กลาง)

การอ่านอาจจะเป็นไปได้ทั้งเฉลี่ยตัวเลข (AA) หรือรากที่สอง (Root Mean Square (RMS)) ตามปกติรูปตัดตามขวางของชิ้นงานจะขยายได้มากขึ้น เพื่อที่จะคำนวณความเรียบของผิวโดยไม่มี

เครื่องแสดงผิวและความสูงของการของการเบี่ยงเบนเหล่านี้จะต้องวัดและบันทึกไว้ เป็นตัวเลขหรือ รากที่สอง เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะหาความหยาบของผิวดังนั้นการเบี่ยงเบนจึงมีมากเป็นพิเศษ

สำหรับการหาความเที่ยงขนาดของความเรียบของผิวด้วยเครื่องแสดงนั้น ขั้นแรกจะต้องแก้ ขนาดความผิดพลาด โดยการตั้งกับผิวที่มีความเกี่ยวข้องกับชนิดละเอียดอยู่บนแท่งทดสอบที่แก้ขนาด ความผิดพลาดกับมาตรฐาน (ASA)

2.2 คำจำกัดความของความเรียบของผิว(SURFACE FINISH DIFFINITIONS)

การเบี่ยงเบนของผิว(Surface Deviations) คือ การขึ้นจากผิวปกติเป็นรูปต่างๆ ของลูกคลื่น ความหยาบ ตำหนิ จัดคลื่น และรูปด้านข้าง

ลูกคลื่น(Waviness) เกี่ยวข้องกับความไม่สม่ำเสมอของลูกคลื่นที่เบี่ยงเบนออกจากผิวเฉลี่ยใน รูปลูกคลื่น ซึ่งอาจจะเกิดจากการสั่นของเครื่องหรือชิ้นงาน โดยทั่วไป แล้วจะมีระยะขยายไป กว้าง

ความหยาบ(Roughness) มีความสัมพันธ์เฉลี่ยของระยะละเอียดที่ไม่สม่ำเสมอของลูกคลื่น และเกิดขึ้นจากเครื่องมือตัดหรือการกรรของเม็ดแกรนสารเจทรายด้วยความเร็วป้อนของเครื่อง ซึ่ง ไม่มีความสม่ำเสมอเหล่านี้จะแคบมากกว่าลูกคลื่น

ตำหนิ(Flaw) คือ ความไม่สม่ำเสมอ เช่น รอยขีด รอยแตก สัน หรือโพรงที่ไม่เป็นไปตาม แบบสม่ำเสมอในกรณีนี้จะเกิดขึ้นในลูกคลื่นและความหยาบ

จัดคลื่น (Lay) คือ ทิศทางของแบบผิวที่ตกลงกันไว้เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการใช้เครื่องทำ

รูปด้านข้าง (Profile) คือ รูปร่างที่กำหนดตลอดหน้าตัดของผิว

ไมโครนิ้ว (Microinch) คือหน่วยของการวัดที่ใช้วัดความเรียบของผิวจะเท่ากับ หนึ่งไมโคร นิ้ว (0.000001) หรือ (ไมโครเมตร(0.000001))

สัญลักษณ์ที่แสดงให้ทิศทางที่จุดคลื่นดังนี้

- | | |
|---|--|
| | คือสัญลักษณ์ที่ขนานกับเส้นขอบเขตของผิว |
| ⊥ | คือสัญลักษณ์ที่ตั้งฉากกับเส้นขอบเขตของผิว |
| × | คือสัญลักษณ์ที่เป็นเชิงมุมทั้งสองทิศทางผิว |
| M | หลายทิศทาง |
| C | คือสัญลักษณ์ของวงกลมประมาณกับศูนย์กลางของผิว |
| R | คือสัญลักษณ์ของรัศมีที่มีประมาณสมพันธ์กับศูนย์กลางของผิว |

เฉลี่ยความหยาบของผิวที่ผลิตขึ้นจากกรรมวิธีการใช้เครื่องมาตรฐาน เป็นไมโครนิ้ว (ไมโครเมตร)

	ไมโครนิ้ว	ไมโครเมตร
การคลึง	100 – 250	2.54 – 6.35
การเจาะ	100 – 200	2.54 – 5.08
การคว้านด้วยดอกคว้าน	50 – 50	1.27 – 3.81
การเจียรนัย	20 – 100	0.50 – 2.54
การขัดด้วยหินขัด(Mowing)	5 – 20	0.12 – 0.50
การขัดด้วยสารเชิงทราย(Lappiwg)	1 – 10	0.02 – 0.25

2.3 การออกแบบการทดลอง

ไม่ว่าเราจะอยู่ในสาขาวิชาใดก็ตาม เราจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการทดลองบ้างไม่มากก็น้อย ทั้งนี้เพื่อให้เราทราบหรือค้นพบบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับกระบวนการหรือระบบบางอย่างโดยคำศัพท์แล้วการทดลองจะหมายถึงการทดสอบ เราอาจจะให้คำนิยามของการทดลองว่าเป็นการทดสอบหรือเป็นชุดการทดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงกับตัวแปรขาเข้า (Input Variable) ของกระบวนการหรือระบบเพื่อที่เราจะสังเกต หรือบ่งชี้ถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับผลตอบขาออกได้

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบและการดำเนินการทดลอง และการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลองเพื่อที่จะหาข้อสรุปที่มีเหตุผล หนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่การทดลองทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี สำหรับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นั้นการทดลองจะมีบทบาทที่สำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่การพัฒนากระบวนการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิตวัตถุประสงค์หลักก็ที่จะพัฒนากระบวนการที่มีความเข้มแข็ง (Robust Process) ซึ่งความแปรผันภายนอกจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการได้น้อยมาก

ตัวอย่างของการทดลองก็คือ สมมติว่าวิศวกรโลหะการคนหนึ่งต้องการศึกษาถึงผลกระทบของกระบวนการชุบแข็ง 2 วิธี ที่ใช้กับโลหะผสมอะลูมิเนียม คือ วิธีการใช้น้ำมันและวิธีการใช้น้ำเกลือในที่นี้วัตถุประสงค์ในการทดลองก็เพื่อจะหาว่าสารละลายชนิดไหนที่ทำให้เกิดความแข็งมากที่สุดต่อโลหะผสมที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ วิศวกรคนนั้นก็ดำเนินการทดลองโดยใช้ตัวอย่างของโลหะผสมจำนวนหนึ่งลงในสารละลายแต่ละชนิด และหลังจากนั้นก็ทำการวัดค่าความแข็งของชิ้นงาน ค่าเฉลี่ยของความแข็งของชิ้นงานที่ถูกจุ่มลงในสารละลายต่างชนิดกันจะนำมาใช้ในการตรวจสอบว่าสารละลายชนิดไหนดีที่สุด

หลังจากที่เราพิจารณาการทดลองง่ายๆ ตามตัวอย่างข้างต้นมาแล้ว เราอาจจะมีคำถามมากมายในใจตามมาก็ได้ เช่น

1. สารละลายสองชนิดเท่านั้นเองหรือที่เราสนใจ
2. มีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความแข็งแรง ซึ่งเราควรตรวจสอบหรือควบคุมในการทดลอง
3. เราควรใช้ตัวอย่างจำนวนเท่าใดในการทดลอง
4. เราจะกำหนดลำดับของชิ้นงานตัวอย่างที่จะทดสอบกับสารละลายอย่างไร
5. เราจะใช้วิธีการใดในการวิเคราะห์ผลการทดลอง
6. ค่าความแตกต่างขนาดใดของความแข็งแรงเฉลี่ยของชิ้นงานที่จุ่มลงในสารละลายแตกต่างกันจะเรียกว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

คำถามเหล่านี้และอาจมีคำถามอื่นๆ อีก ควรมีคำตอบก่อนมีการทดลองจริง

ในการทดลองใดๆก็ตาม ผลลัพธ์และข้อสรุปที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บข้อมูล สมมติว่าวิศวกรโลหะการนำชิ้นงานตัวอย่างชิ้นหนึ่งที่ถูกเผาด้วยความร้อนค่าหนึ่งแล้วนำไปจุ่มลดความร้อนด้วยน้ำเกลือเมื่อนำเอาค่าเฉลี่ยความแข็งของชิ้นงานทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเขาจะไม่สามารถกล่าวได้ว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้น มีขนาดเท่าใดที่เป็นผลมาจากตัวกลางที่ใช้ดับความร้อน และขนาดอีกเท่าใดที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความร้อนดังนั้นจะเห็นว่าวิธีการในการเก็บข้อมูลจะส่งผลกระทบต่อข้อสรุปที่เกิดขึ้นจากการทดลอง ตามปกติแล้วการทดลองถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการทำงานของกระบวนการและระบบ

เราอาจจะมองได้ว่า กระบวนการคือ การรวมเอาคนงาน เครื่องจักร วิธีการและทรัพยากรอื่นๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเปลี่ยนอินพุต (เช่น วัตถุดิบ) ไปสู่เอาท์พุตที่มีผลตอบออกมาในรูปแบบหนึ่งหรือมากกว่าซึ่งเราสามารถเห็นได้ตัวแปรกระบวนการบางชนิด x_1, x_2, \dots, x_p เป็นตัวแปรที่เราสามารถควบคุมได้ ในขณะที่ตัวแปรบางตัว z_1, z_2, \dots, z_q เป็นตัวแปรที่เราสามารถควบคุมได้ (ถึงแม้ว่าในบางครั้งเราอาจควบคุมตัวแปรพวกนี้ได้ในขณะที่ทำการทดลองตาม) ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการทดลองอาจจะเกี่ยวกับ

1. หาตัวแปรที่มีผลมากที่สุดต่อผลตอบ y
2. หาวิธีการตั้งค่าของ x ที่มีผลต่อค่าผลตอบ y เพื่อให้ y อยู่ที่ค่าที่ต้องการ
3. หาวิธีการตั้งค่าของ x ที่มีผลต่อค่าผลตอบ y เพื่อให้ y มีค่าน้อย
4. หาวิธีการตั้งค่าของ x ที่มีผลต่อค่าผลตอบ y เพื่อให้ผลของตัวแปรที่เราไม่สามารถควบคุมได้

z_1, z_2, \dots, z_q มีค่าน้อยที่สุด

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การทดลองส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายตัว และวัตถุประสงค์ของบุคคลที่ทำการทดลอง (เรียกว่า ผู้ทดลอง) ก็คือ หาผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้กับผลตอบของระบบ เราเรียกการวางแผนดำเนินการทดลองว่า กลยุทธ์ของการทดลอง (Strategy of Experimentation) ซึ่งมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ผู้ทดลองสามารถนำไปใช้ได้ เช่น แบบหนึ่งปัจจัยต่อครั้ง

(One Factor at-a-time) หรือการทดลองเชิงแฟกทอเรียล (Factorial Design) ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวถึงในบทต่อไป

2.4 หลักการพื้นฐาน

ถ้าต้องการให้การทดลองมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ผลสูงสุด เราจะต้องนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการวางแผนการทดลอง คำว่า การออกแบบการทดลองเชิงสถิติ (Statistical Design Of Experiment) หมายถึงกระบวนการในการวางแผนการทดลอง เพื่อว่าจะได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ ซึ่งจะทำให้เราสามารถหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลได้ วิธีการออกแบบการทดลองใช้เชิงสถิติเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าเราต้องการหาข้อสรุปที่มีความหมายจากข้อมูลที่เราได้อยู่ และถ้ายังปัญหาที่มีความสนใจเกี่ยวข้องกับการผิดพลาดในการทดลอง (Experimental Error) วิธีการตามสถิติเป็นเพียงวิธีการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองนั้นได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญสองประการสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทดลองก็คือการออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติซึ่งศาสตร์ทั้งสองนี้มีการเกี่ยวข้องกันอย่างมาก ทั้งนี้เพราะว่าวิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติที่เหมาะสมนั้นจะขึ้นกับการออกแบบการทดลองที่จะนำมาใช้

หลักการพื้นฐาน 3 ประการสำหรับการออกแบบการทดลองคือ เพลกเคชัน (Replication) แรนดอมไมเซชัน (Randomization) และบล็อกกิง (Blocking) ในที่นี้เรากำหนดให้ว่า เพลกเคชันหมายถึงทำการทดลองซ้ำ เพลกเคชันมีคุณสมบัติที่สำคัญ 2 ประการคือ ประการแรกเพลกเคชันทำให้ผู้ทดลองสามารถหาค่าประมาณความผิดพลาดในการทดลองได้ ตัวประมาณค่าความผิดพลาดนี้กลายเป็นหน่วยของการวัดขั้นพื้นฐานสำหรับพิจารณาว่า ความแตกต่างสำหรับข้อมูลที่ได้อาจการทดลองนั้นมีความแตกต่างกันในเชิงสถิติหรือไม่ ประการที่สองค่าเฉลี่ย (ตัวอย่างเช่น \bar{y}) ถูกนำมาใช้เพื่อประมาณผลที่เกิดจากปัจจัยหนึ่งในการทดลอง ดังนั้นเพลกเคชันทำให้ผู้ทดลองสามารถหาตัวประมาณที่ถูกต้องยิ่งขึ้นในการประมาณผลกระทบบนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้า σ^2 คือความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละตัว และมี n เพลกเคต ดังนั้นค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างนี้

$$\sigma \frac{2}{y} = \frac{\sigma^2}{n} \quad (2.1)$$

ผลในการปฏิบัติคือว่า $n=1$ เรพลิต และค่าที่ได้จากการทดลอง $y_1 = 145$ (ใช้น้ำเป็นตัวดับความร้อน) และ $y_2 = 147$ (ใช้น้ำเกลือเป็นตัวดับความร้อน) เราอาจจะไม่สามารถที่จะสรุปอะไรเกี่ยวกับผลการทดลองทั้งสองนี้ได้ นั่นคืออาจเป็นไปได้ว่าความแตกต่างที่สังเกตได้อาจจะเป็นมาจากความผิดพลาดในการทดลอง ในทางตรงกันข้าม ถ้า n มีค่ามากพอเพียง และความผิดพลาดจากการทดลองมีค่าน้อย ดังนั้นถ้าเราสังเกตได้ว่า $y_1 < y_2$ เราก็จะสามารถสรุปได้อย่างปลอดภัยว่าการใช้น้ำเกลือเป็นตัวดับความร้อนนั้นจะทำให้ค่าความแข็งของชิ้นงานมากกว่าการใช้น้ำเป็นตัวดับความร้อนสำหรับโลหะผสมอะลูมิเนียม

แรนดอมไมเซชัน เป็นพื้นฐานหลักสำหรับการใช้วิธีการเชิงสถิติในการออกแบบการทดลอง แรนดอมไมเซชัน หมายถึง การทดลองที่มีทั้งวัสดุที่ใช้ในการทดลองและลำดับของการทดลองแต่ละครั้งเป็นแบบสุ่ม วิธีการเชิงสถิติกำหนดว่าข้อมูล จะต้องเป็นตัวแปรแบบสุ่มที่มีการกระจายแบบอิสระ แรนดอมไมเซชันจะทำให้สมมติฐานนี้เป็นจริง การที่เราแรนดอมไมซ์การทดลอง ทำให้เราสามารถลดผลของปัจจัยภายนอกที่อาจจะปรากฏในการทดลองได้

บล็อกกิง เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับเพิ่มความเที่ยงตรงให้แก่การทดลอง บล็อกอันหนึ่งอาจหมายถึงส่วนหนึ่งของวัสดุที่ใช้ในการทดลองที่ควรจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าเซตทั้งหมดของวัสดุ การเปรียบเทียบเงื่อนไขที่น่าสนใจต่างๆ ภายในแต่ละบล็อกจะเกิดขึ้นได้จากการทำบล็อกกิง

หลักการพื้นฐานทั้งสามที่กล่าวมานี้มีความสำคัญอย่างมากในการทดลองทุกๆชนิด ดังนั้นเราจะต้องกล่าวถึงหลักการทั้งสามนี้บ่อยครั้ง เพื่อเป็นการแสดงและเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของหลักการดังกล่าว

2.5 แนวทางในการออกแบบการทดลอง

การใช้วิธีการเชิงสถิติในการออกแบบและวิเคราะห์ผลการทดลอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการทดลองจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ล่วงหน้าว่า เรากำลังศึกษาอะไรอยู่ จะเก็บข้อมูลได้อย่างไร และจะวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้นั้นอย่างไร ขั้นตอนในการดำเนินการอาจจะทำได้ดังต่อไปนี้

2.5.1 ทำความเข้าใจถึงปัญหา บางคนอาจคิดว่าขั้นตอนนี้ง่ายและตรงไปตรงมา แต่ในความเป็นจริงแล้วขั้นตอนนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ในขั้นตอนนี้เราจะต้องพยายามพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการทดลองและบ่อยครั้งที่เราต้องหาข้อมูลอินพุตจากข้อมูลหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกวิศวกรรม แผนกประกันคุณภาพ แผนกผลิต แผนกการตลาด ผู้บริหาร ลูกค้า และแผนกบุคคล ถ้อยแถลงของปัญหาที่มีความชัดเจนจะมีผลอย่างมาก

ต่อความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และคำตอบสุดท้ายของปัญหานั้นๆ ด้วยเหตุนี้เองการออกแบบการทดลองทุกครั้งควรมีการทำงานเป็นทีม

2.5.2 เลือกปัจจัย ระดับ และขอบเขต ผู้ทดลองต้องเลือกปัจจัยที่จะนำมาเปลี่ยนแปลงในระหว่างทำการทดลอง กำหนดขอบเขตที่ปัจจัยเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลง และกำหนดระดับ (Level) ที่จะเกิดขึ้นในการทดลองจะต้องพิจารณาด้วยว่าจะควบคุมปัจจัยเหล่านี้ ณ จุดที่กำหนดให้อย่างไร และจะวัดผลตอบได้อย่างไร ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ผู้ทดลองจะมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการอย่างมากซึ่งความรู้นี้อาจจะได้อาจได้จากประสบการณ์และความรู้ทางทฤษฎี มีความจำเป็นที่เราต้องตรวจสอบดูว่า ปัจจัยที่กำหนดมาทั้งหมดนี้มีความสำคัญหรือไม่และมีวัตถุประสงค์ของการทดลองคือการกรองปัจจัย (Screening) เราควรกำหนดให้ระดับต่างๆที่ใช้ในการทดลองมีจำนวนน้อยๆ การเลือกขอบเขตของการทดลองก็มีความสำคัญเช่นกัน ในการทดลองเพื่อกรองปัจจัยเราควรเลือกขอบเขตที่มีความกว้างมากๆ และเมื่อเราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นว่า ตัวแปรใดมีความสำคัญและระดับใดที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราอาจจะลดขอบเขตลงมาให้แคบลงได้

2.5.3 เลือกตัวแปรผลตอบ ในการเลือกตัวแปรผลตอบ ผู้ทดลองต้องแน่ใจว่าตัวแปรนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่กำลังศึกษาอยู่ บ่อยครั้งที่ค่าเฉลี่ยหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(หรือทั้งคู่) ของกระบวนการตัวแปรเป็นผลตอบ เป็นไปได้ว่าการทดลองหนึ่งอาจจะมีผลตอบหลายตัวและมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องกำหนดให้ได้ว่า อะไรคือตัวแปรผลตอบ และจะวัดตัวแปรเหล่านี้ได้อย่างไร ก่อนจะเริ่มดำเนินการทดลองจริง

2.5.4 เลือกการออกแบบการทดลอง ถ้ากิจกรรมการวางแผนก่อนการทดลองทำได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายมาก การเลือกการออกแบบเกี่ยวข้องกับพิจารณาขนาดของตัวอย่าง (จำนวนเรพลีเคต) การเลือกลำดับที่เหมาะสมกับการทดลองที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล และการตัดสินใจว่าควรจะใช้วิธีบล็อกหรือการใช้แรนดอมไมเซชันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ในการเลือกการออกแบบ เราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการทดลองตลอดเวลา ในการทดลองวิศวกรรมศาสตร์ส่วนมาก เราจะทราบตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่า ปัจจัยบางตัวมีผลต่อผลตอบที่เกิดขึ้น ดังนั้นเราจะหาว่าปัจจัยตัวใดที่ทำให้เกิดความแตกต่างและประมาณความแตกต่างที่เกิดขึ้น

2.5.5 ทำการทดลอง เมื่อทำการทดลองเราจะต้องติดตามดูกระบวนการทำงานอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามแผน ถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทดลองในครั้งนี้ จะทำให้การทดลองในครั้งนี้ใช้ไม่ได้ ดังนั้นการวางแผนในขั้นแรกจะมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้น

2.5.6 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เราควรจะนำวิธีการทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อว่าผลลัพธ์และข้อสรุปที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง ถ้าการทดลองได้ออกแบบไว้เป็นอย่างดี และถ้าเราทำการทดลองตามที่ได้ออกแบบไว้ วิธีการทางสถิติที่จะนำมาใช้นั้นจะเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อน ข้อได้เปรียบของวิธีการทางสถิติก็คือ ทำให้ผู้มีอำนาจทางการตัดสินใจมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และถ้านำวิธีการทางสถิติมาผนวกกับความรู้ทางวิศวกรรม ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ และสามัญสำนึก จะทำให้ข้อสรุปที่ได้ออกมานั้นมีเหตุผลสนับสนุน และมีความน่าเชื่อถือ

2.5.7 สรุปและข้อเสนอแนะ เมื่อเราได้วิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ทดลองจะต้องหาข้อสรุปในการปฏิบัติและแนะนำแนวทางของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้เราจะนำวิธีการทางกราฟเข้ามาช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการนำเสนอผลงานนี้ให้ผู้อื่นฟัง นอกจากนี้แล้วการทำการทดลองเพื่อยืนยันผล (Confirmation Testing) ควรจะทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุปที่เกิดขึ้นอีกด้วย

2.6 การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล

การทดลองส่วนมากในทางปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงผลของปัจจัย (Factor) ตั้งแต่สองปัจจัยขึ้นไป ในกรณีเช่นนี้ การออกแบบเชิงแฟกทอเรียล (Factorial Design) จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล หมายถึง การทดลองที่พิจารณาถึงผลที่เกิดจากการรวมตัวของระดับ (Level) ของปัจจัยทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการทดลองนั้น ตัวอย่างเช่น กรณี 2 ปัจจัย ถ้าปัจจัย A ประกอบด้วย a ระดับ และปัจจัย B ประกอบด้วย b ระดับ ในการทดลอง 1 เปรกติเตด (Replicate) จะประกอบด้วยการทดลองทั้งหมด ab การทดลอง และเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องถูกนำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบเชิงแฟกทอเรียล เราจะกล่าวปัจจัยเหล่านี้มีการไขว้ (Crossed) ซึ่งกันและกัน

ผลที่เกิดจากปัจจัยหนึ่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลตอบ (Response) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับของปัจจัยนั้นๆ ซึ่งเรียกว่า ผลหลัก (Main Effect) เนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับปัจจัยเบื้องต้นของการทดลอง

ในการทดลองบางอย่าง เราอาจจะพบว่าความแตกต่างของผลที่เกิดขึ้นตามระดับต่างๆ ของปัจจัยหนึ่งมีค่าเท่ากัน ที่ระดับอื่นๆ ทั้งหมดของปัจจัยอื่น ซึ่งหมายความว่า ผลกระทบของปัจจัยหนึ่งกับระดับของปัจจัยอื่น ๆ นั้นเอง และเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่า มีอันตรกิริยา (Interaction) ต่อกันระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.7.1 หัวข้อโครงการ : อิทธิพลของอัตราการป้อนและความเร็วรอบของชิ้นงานในแต่ละขั้นตอนย่อย ของการเจียรระโนทรงกระบอก (แบบขั้นศูนย์) ที่มีผลต่อความหยาบผิว

บทคัดย่อ : ศึกษาอิทธิพลของสภาวะการตัดในแต่ละขั้นตอนย่อย สำหรับกระบอกการเจียรระโนทรงกระบอก (แบบขั้นศูนย์) ที่มีผลต่อความหยาบผิว (ในที่นี้คือ คือ ความหยาบผิวเฉลี่ย (Ra)) โดยอาศัยหลักการออกแบบการทดลองทางสถิติ ซึ่งเมื่อทดลองการวิเคราะห์การแปรปรวนแล้ว พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความหยาบผิวเฉลี่ย คือ อัตราการป้อนล้อยินเจียรระโนเข้าหาชิ้นงานในช่วงการเจียรระโนละเอียดพิเศษ (D) เวลาหยุดนิ่งหลังการเจียรระโนในช่วงการเจียรระโนละเอียดพิเศษ (E) และอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยทั้งสอง (DE) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดย E มีอิทธิพลสูงที่สุดจากค่า $F_0 = 29.76$ เมื่อใช้ค่า E ในระดับต่ำ หรือใช้เวลาหยุดนิ่งหลังการเจียรระโนในช่วงการเจียรระโนพิเศษนานขึ้น ส่งผลให้ได้ค่าความหยาบผิวเฉลี่ยต่ำลง และ D มีผลกระทบต่อร่องรอยการตัดของผิวสุดท้ายก่อนช่วงเวลาหยุดนิ่ง หลังการเจียรระโนในช่วงเจียรระโนละเอียดพิเศษ นั่นคือ หากอัตราป้อนล้อยินเจียรระโนเข้าหาชิ้นงาน ในช่วงการเจียรระโนละเอียดพิเศษมีค่าสูง หรือป้อนหนัก (เร็ว) จะทำให้ร่องรอยการตัด ซึ่งเกิดจากเม็ดขี้ดมีลักษณะเล็ก (หรือมียอดสูง) หากเวลาหยุดนิ่งหลังการเจียรระโนในช่วงการเจียรระโนละเอียดพิเศษไม่นานพอที่จะให้เม็ดขี้ดเม็ดอื่นๆ เข้ามากำจัดยอดของรอยตัด ส่งผลให้ผิวของชิ้นงานมีลักษณะหยาบ หรือมีค่าความหยาบผิวสูง จากการศึกษา เมื่อควบคุมเพียงแต่อัตราการป้อนล้อยินเจียรระโนเข้าหาชิ้นงาน ในช่วงการเจียรระโนละเอียดพิเศษและเวลาหยุดนิ่งหลังการเจียรระโน ในช่วงการเจียรระโนละเอียดพิเศษ ให้มีค่าที่เหมาะสม นั่นคือ 0.699 เส้นผ่านศูนย์กลางมิลลิเมตรต่อนาที และ 2.8326 วินาที ตามลำดับ สามารถลดเวลาในการเจียรระโนสำหรับชิ้นงานตัวอย่างลงได้ถึง 31.58 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากสมการถดถอย พบว่า มีความถูกต้องถึง 95.24 เปอร์เซ็นต์

2.7.2 หัวข้อโครงการ : การทำนายความเรียบผิวชิ้นงานหลังการขึ้นรูปด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี

บทคัดย่อ : เนื่องจากการประกอบอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำแม่พิมพ์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ สิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากคือความเรียบผิวของชิ้นงานหลังจากการขึ้นรูป แต่เนื่องจากการทำแม่พิมพ์ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในการกำหนดค่าความเรียบผิวที่ต้องการ และจากบทความ Int . J. Mach. Tools Manufact ของ N .H. LOH , S.C. TAM and S.MIYAZAVA กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลกับความเรียบผิว คือ ความเร็วรอบ , การป้อน และระยะกินลึก ดังนั้นจึงมีการศึกษาถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงความเรียบผิวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย 3 ชนิด ได้แก่ ความเร็วรอบ , การป้อน , ระยะกินลึก เพื่อให้ทราบความเรียบผิวชิ้นงานก่อนที่จะมีการขึ้นรูปจริง โดยนำชิ้นงานตัวอย่างมาขึ้นรูปด้วยเครื่องกัด ตามแบบการทดลองที่ออกแบบด้วยวิธีทางสถิติจากนั้นนำไปวัดความละเอียดของผิวชิ้นงาน โดยเครื่องวัดความเรียบผิว

และนำผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ของความเรียงพืดกับความเร็วรอบ, ระยะกินลึกและการป้อน ด้วยละมุนภัณฑ์ SPSS for Windows ซึ่งใช้การทดสอบ 3 แบบ ประกอบด้วย สมการแบบเชิงเส้น (Linear), สมการแบบพหุนาม (Polynomial) และ เลขชี้กำลัง (Exponential) แล้วทำการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จน ได้สมการเพื่อใช้ในการทำนายความเรียงพืด โดยเลือกสมการแบบ Polynomial เนื่องจากให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กันเพื่อใช้ในการทำนายความเรียงพืดโดยใช้ชื่อว่า โปรแกรมทำนายความเรียงพืดเหล็กเหนียว



บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- 3.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความเรียบผิวและการทดสอบความเรียบผิว
- 3.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบเชิงเฟลทอเรียลแบบสามระดับ
- 3.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรม CNC
- 3.1.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดความเรียบผิว

3.2 เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดและจำนวนตามความต้องการ



รูปที่ 3.1 แสดงชิ้นงานอลูมิเนียมที่จะทำการทดลอง

ชิ้นงานขนาด $20 \times 60 \times 20$ mm จำนวน 27 ชิ้น

3.3 การออกแบบการทดลอง

โดยตัวแปรเครื่องกัดที่ศึกษา ได้แก่ ความเร็วรอบ อัตราป้อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ออกแบบการทดลองเป็นแฟกเตอร์เรียล 3 แฟกเตอร์เรียล(ขนาดของชิ้นงานคงที่)แฟกเตอร์เรียลละ 3 ระดับ ทำซ้ำการทดลอง 3 ครั้ง ดังนั้น จะมีการทดลองทั้งหมด 27 การทดลอง ดังตาราง 3.2.1


ตารางที่ 3.1 การออกแบบการทดลอง

StdOrder	RunOrder	PtType	Blocks	Feed (mm.)	Speed (rpm)	Result
27	1	1	1	1.2	5727	
25	2	1	1	1.2	4774	
8	3	1	1	1.2	5252	
13	4	1	1	1	4774	
2	5	1	1	0.8	5252	
18	6	1	1	1.2	5727	
20	7	1	1	0.8	5252	
21	8	1	1	0.8	5727	
15	9	1	1	1	5727	
22	10	1	1	1	4774	
11	11	1	1	0.8	5252	
14	12	1	1	1	5252	
12	13	1	1	0.8	5727	
10	14	1	1	0.8	4774	
7	15	1	1	1.2	4774	
4	16	1	1	1	4774	
9	17	1	1	1.2	5727	
19	18	1	1	0.8	4774	
16	19	1	1	1.2	4774	
23	20	1	1	1	5252	
3	21	1	1	0.8	5727	
1	22	1	1	0.8	4774	
24	23	1	1	1	5727	
17	24	1	1	1.2	5252	
6	25	1	1	1	5727	
5	26	1	1	1	5252	
26	27	1	1	1.2	5252	

3.4 การทดสอบการวัดความหยาบผิว

3.4.1 ศึกษาการทำงานของเครื่องวัดความหยาบผิวของชิ้นงาน

เป็นการศึกษาวิธีการทำงานการวัดความหยาบผิวของชิ้นงาน (Surface Roughness Measuring System Surface Texture Parameters) รุ่น SV – 400 ที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนเนื่องจากการวัดที่ผิดพลาด ที่มีอยู่ใน ห้องปฏิบัติการ ภาควิชา วิศวกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

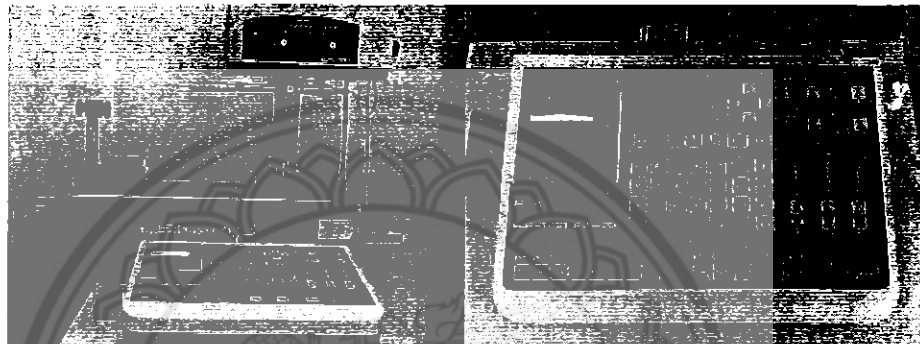

รูปที่ 3.2 เครื่องวัดความเรียบผิว รุ่น Mitutoyo SV – 400

3.5 การจดบันทึกผลการทดลอง

ตารางที่ 3.2 ตารางจดบันทึกการทดลอง

Speed (rpm.)	Feed (mm.)	Ra (μ m)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
4777	0.8			
	1			
	1.2			
5252	0.8			
	1			
	1.2			
5727	0.8			
	1			
	1.2			

สามารถอธิบายตารางที่ 3.2 ได้ดังนี้

$$\text{จากสูตร } n = \frac{V}{\pi \cdot D}$$

เมื่อ V = อัตราป้อนกัต (m/min.)

D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)

n = ความเร็วรอบ (รอบ/min.)

ทำการหาค่า Speed โดยกำหนดค่า $D = 10 \text{ mm.}$ $V_{\min} = 150 \text{ m/min.}$

$$\text{แทนค่าในสมการ } n = \frac{V}{\pi \cdot D}$$

$$= \frac{150}{\pi \cdot 0.01} \text{ m/min}$$

$$= 4774 \text{ rpm./min}$$

ทำการหาค่า Speed โดยกำหนดค่า $D = 10 \text{ mm.}$ $V_{\text{mean}} = 165 \text{ m/min.}$

$$\text{แทนค่าในสมการ } n = \frac{V}{\pi \cdot D}$$

$$= \frac{165}{\pi \cdot 0.01} \text{ m/min}$$

$$= 5252 \text{ rpm./min}$$

ทำการหาค่า Speed โดยกำหนดค่า $D = 10 \text{ mm.}$ $V_{\max} = 180 \text{ m/min.}$

$$\text{แทนค่าในสมการ } n = \frac{V}{\pi \cdot D}$$

$$= \frac{180}{\pi \cdot 0.01} \text{ m/min}$$

$$= 5727 \text{ rpm./min}$$

หมายเหตุ ค่า V นำมาจากการเปิดหาค่าในหนังสือ ตารางงาน โลหะ

จากสูตร $S = S_z \cdot Z$

เมื่อ S = อัตราป้อนกัดต่อรอบการหมุนกัด

S_z = อัตราป้อนกัดต่อฟัน (mm.)

Z = จำนวนฟัน

ทำการหาค่า Feed โดยกำหนดค่า $S_{z(\min)} = 0.2$ mm. $Z = 4$ ฟัน

แทนค่าในสมการ $S = S_z \cdot Z$

$$= 0.2 \times 4$$

$$= 0.8 \text{ mm.}$$

ทำการหาค่า Feed โดยกำหนดค่า $S_{z(\text{mean})} = 0.25$ mm $Z = 4$ ฟัน

แทนค่าในสมการ $S = S_z \cdot Z$

$$= 0.25 \times 4$$

$$= 1 \text{ mm.}$$

ทำการหาค่า Feed โดยกำหนดค่า $S_{z(\max)} = 0.3$ mm. $Z = 4$ ฟัน

แทนค่าในสมการ $S = S_z \cdot Z$

$$= 0.3 \times 4$$

$$= 1.2 \text{ mm.}$$

หมายเหตุ ค่า S_z นำมาจากการเปิดหาค่าในหนังสือ ตารางงาน โลหะ

ความเร็วป้อนกัดที่ใช้ในการทดลอง

$$\text{ความเร็วป้อนกัด}_{\min} = 40 \text{ mm/รอบ}$$

$$\text{ความเร็วป้อนกัด}_{\text{mean}} = 45 \text{ mm/รอบ}$$

$$\text{ความเร็วป้อนกัด}_{\max} = 50 \text{ mm/รอบ}$$

หมายเหตุ ความเร็วป้อนกัดหาได้จาก การเปิดหาค่าในหนังสือตารางงาน โลหะ

3.6 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

ใช้โปรแกรม Minitab เพื่อใช้ในการคำนวณ และวิเคราะห์ผลการทดลอง

3.7 สรุปผลการดำเนินการวิจัย

นำผลการดำเนินการวิจัยมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความหยาบผิวของชิ้นงานเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้งานต่อไปในอนาคต

3.8 จัดพิมพ์รูปเล่มและนำเสนอผลการดำเนินงาน

ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการดำเนินการวิจัยมาจัดพิมพ์รูปเล่มและนำเสนอ




บทที่ 4

การทดลองและการวิเคราะห์ผล

4.1 ผลการดำเนินงานวิจัย

4.1.1 ชิ้นงานสำเร็จ

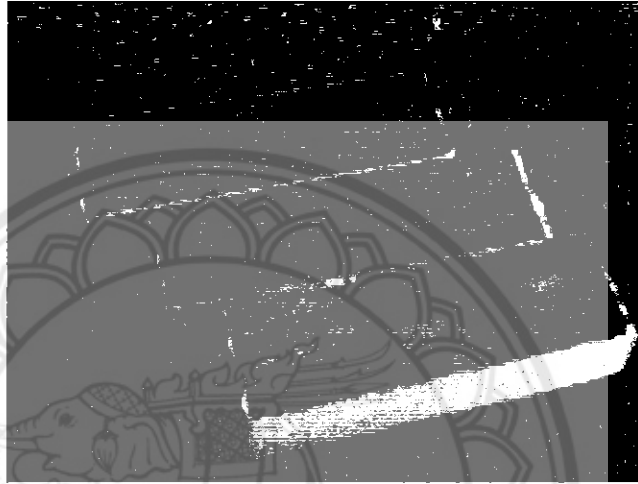

รูปที่ 4.1 แสดงตัวอย่างชิ้นงานสำเร็จ

4.1.2 ตารางบันทึกผลความเรียบผิว

ค่าที่นำมาวิเคราะห์ความเรียบผิว คือ ค่า R_a มีหน่วยเป็น μm ซึ่งได้ดังตารางที่ 4.1


ตารางที่ 4.1 ตารางบันทึกผลความเรียบผิว

Speed (rpm.)	Feed (mm.)	R_a			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	R_a เฉลี่ย
4774	0.8	0.35	0.37	0.38	0.36
	1	0.47	0.45	0.44	0.45
	1.2	0.51	0.53	0.59	0.54
5252	0.8	0.27	0.29	0.26	0.27
	1	0.41	0.41	0.43	0.41
	1.2	0.51	0.53	0.52	0.52
5727	0.8	0.17	0.18	0.21	0.18
	1	0.37	0.35	0.34	0.35
	1.2	0.49	0.47	0.48	0.48

4.2 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

การวิเคราะห์ผลของข้อมูลที่ได้มาได้นั้น จะวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab ซึ่งจะได้ผลดังแผนภูมิรูปภาพ ดังต่อไปนี้

4.2.1 การวิเคราะห์ผลจากกราฟ

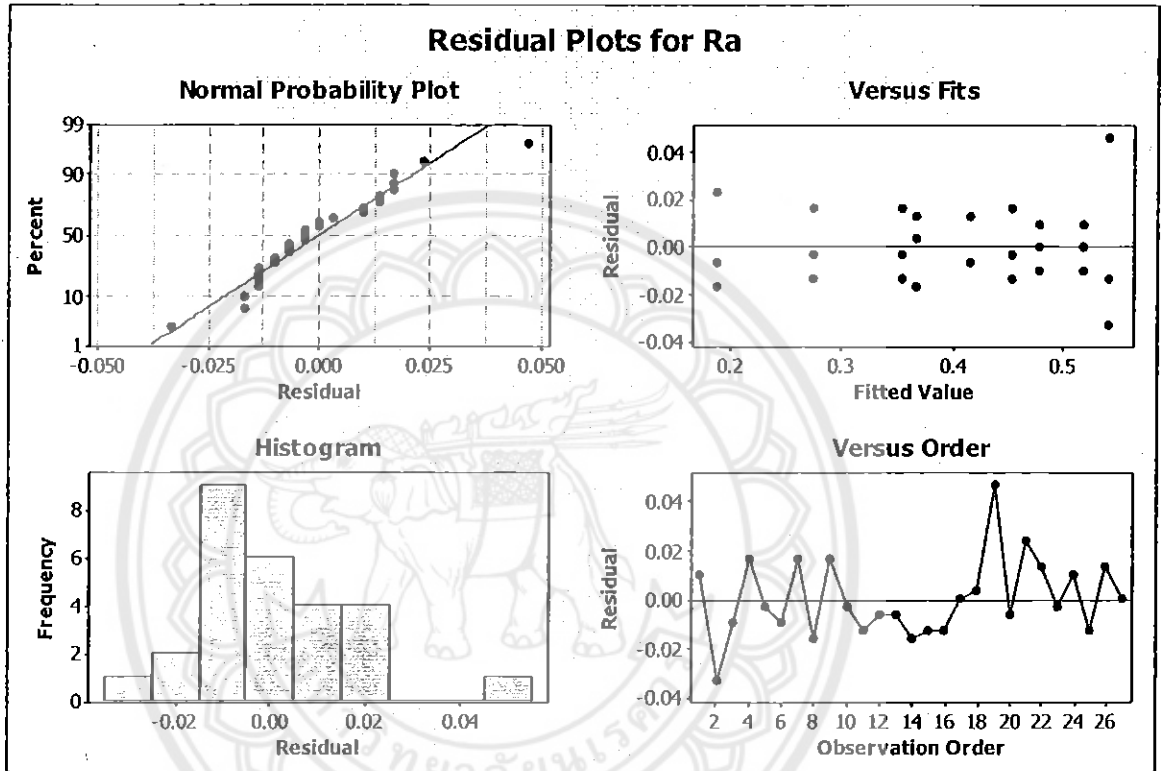

รูปที่ 4.2 กราฟแสดงส่วนตกค้างของข้อมูลของการวัดความหยาบผิวของชิ้นงาน

รูปที่ 4.2 เป็นการนำส่วนตกค้างของข้อมูลของการวัดความหยาบผิวของชิ้นงานที่ได้จากการเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์ดูว่า ข้อมูลที่ได้เก็บมานั้นมีความแม่นยำน่าเชื่อถือหรือว่าพอเพียงต่อการวิเคราะห์โดยวิธีการปกติ หรือว่าจะต้องทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีขั้นสูงกว่า ซึ่งในรูปที่ 4.2 นี้ จะแสดงถึงการวิเคราะห์ส่วนตกค้าง ซึ่งแบ่งออกได้ 4 ขั้นตอน คือ

4.2.1.1 Normal Probability Plot of the Residuals เป็นกราฟที่แสดงค่ากระจายตัวของส่วนตกค้าง (Residuals) ว่ามีการกระจายตัวเป็นปกติหรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้จากกราฟที่จุดกราฟเรียงตัวกันเป็นลักษณะเส้นตรง และมีการกระจายตัวที่หน้าแน่นบริเวณใกล้ๆ ศูนย์

4.2.1.2 Residuals Versus the Fitted Values เป็นกราฟที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้เก็บมานั้นมีการกระจายตัวของส่วนตกค้างในแต่ละช่วงของข้อมูลนั้นควรมีการกระจายตัวใกล้ๆกันและลักษณะของกราฟควรมีการกระจายตัวแบบสุ่มรอบค่า 0

4.2.1.3 Histogram of the Residuals เป็นกราฟที่ใช้ตรวจสอบว่าส่วนตกค้างนั้นมีการกระจายตัวเป็นปกติหรือไม่ ซึ่งกราฟอิทโทแกรมนั้นควรมีรูปทรงสมมาตรเป็นรูประฆังคว่ำ และมีการกระจายตัวแบบสุ่มรอบค่า 0

4.2.1.4 Residuals Versus the Oder of the Data เป็นกราฟที่ใช้ตรวจสอบว่าส่วนตกค้างนั้นขึ้นอยู่กับเวลาที่เปลี่ยนไปในการเก็บข้อมูลหรือไม่ ซึ่งบนกราฟนี้ไม่ควรปรากฏลักษณะของแนวโน้มหรือรูปแบบใด ๆ อย่างชัดเจนควรมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น จากกราฟ รูปที่ 4.2 สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์นั้น สามารถให้ผลการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้

4.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

การปรับตัวแปรเพื่อหาค่าความเรียบผิว เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเรียบผิวของอลูมิเนียม คือ อัตราป้อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความเร็วรอบ ดังนั้นในการทดลองนี้ได้กำหนด อัตราป้อน 3 ระดับ คือ 0.8 , 1 และ 1.2 mm. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm. ความเร็วรอบ 3 ระดับ คือ 4774 , 5252 และ 5727 rpm./min

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองของการทดสอบวัดความเรียบผิว ด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน จากการทดลองวัดความเรียบผิว (R_a) ตามที่ออกแบบไว้ได้ผลว่า $R^2 = 97.95\%$ และค่า Adjust $R^2 = 97.04\%$ ซึ่งหมายความว่าถ้าหากความผันแปรในข้อมูลมี $100 \mu m^2$ แล้วความผันแปร $97.95 \mu m^2$ สามารถอธิบายด้วยตัวแบบทดลอง ส่วนปริมาณที่เหลือไม่สามารถอธิบายได้เนื่องจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้

ดังนั้นจะได้ค่าความผันแปรของข้อมูลวัดความเรียบผิว (R_a) ส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้ด้วย อัตราป้อน และ ความเร็วรอบ แสดงว่าการออกแบบการทดลองนี้มีความเหมาะสม จึงสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.2


ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเรียบผิว (R_a)

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Feed	2	0.257785	0.257785	0.128893	337.87	0.00
Speed	2	0.059163	0.059163	0.029581	77.54	0.00
Feed*Speed	4	0.010970	0.010970	0.002743	7.19	0.01
Error	18	0.006867	0.006867	0.000233		
Total	26	0.334785				


S = 0.0195316 R-Sq = 97.95% R-Sq(adj) = 97.04%

ตารางที่ 4.2 วิเคราะห์ได้ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอัตราป้อนกับความเร็วยรอบไม่มีผลต่อความเรียบผิว ซึ่งพิจารณาจากค่า P ที่มีค่าไม่เกิน 0.05 ปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิว (R_a) มากที่สุดคือ อัตราป้อน รองลงมาคือ ความเร็วยรอบ ตามลำดับ ซึ่งพิจารณาได้จากค่า F (ค่า F มีค่ามาก แสดงว่ามีผลต่อความเรียบผิว (R_a) มาก)

จากรูปที่ 4.2 พบว่าค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอัตราป้อนกับความเร็วยรอบไม่มีผลต่อค่าความเรียบผิว (R_a)

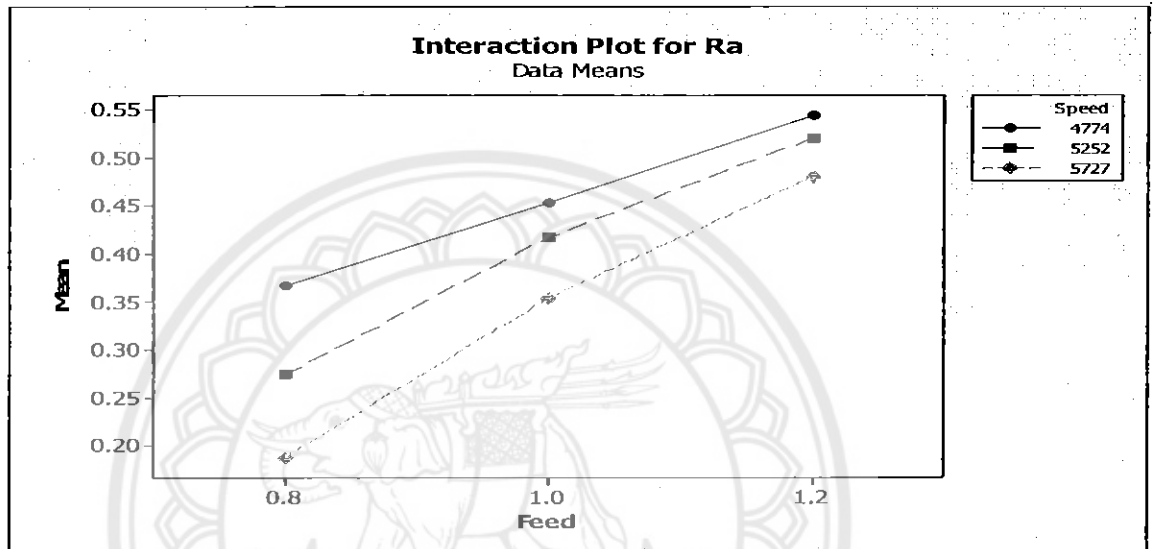

รูปที่ 4.3 การปฏิสัมพันธ์ของความเรียบผิว (R_a)

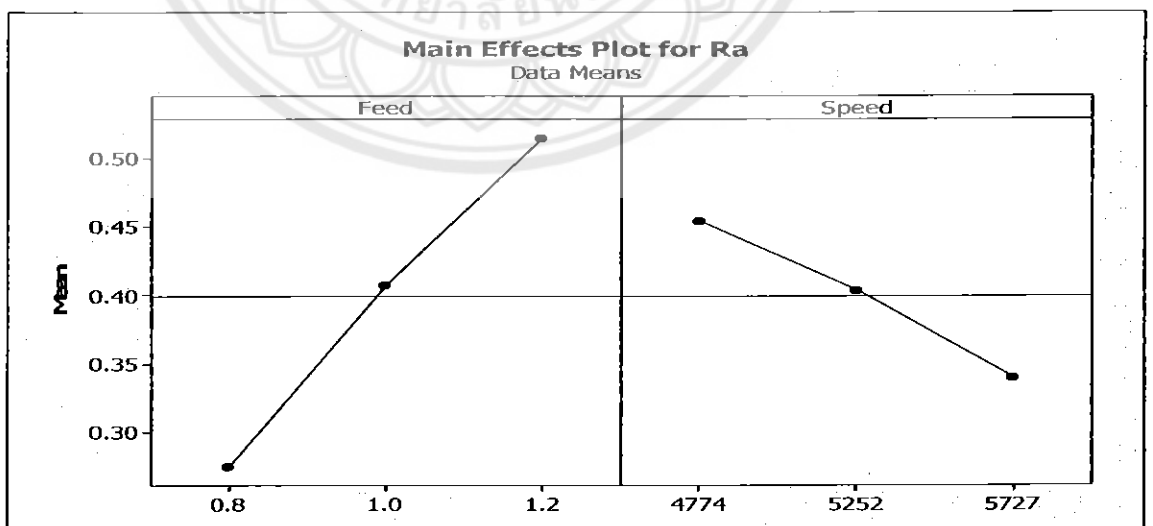

รูปที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงของความเรียบผิวที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระดับของปัจจัย

จากรูปที่ 4.4 ผลของปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิว (R_a) โดยมีแนวโน้ม ดังนี้คือเมื่อ กำหนดให้อัตราป้อนกัดของเครื่องกัดเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ความเรียบผิวของชิ้นงานมีค่าน้อยลง จึงสรุปได้ว่า อัตราป้อนกัดนั้นเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิวของชิ้นงาน

เมื่อเรากำหนดความเร็วรอบของเครื่องกัดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเรียบผิวของชิ้นงานมีค่า เพิ่มขึ้น สรุปได้ว่า ความเร็วรอบเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิวชิ้นงาน และ ที่ อัตราป้อน 0.8 mm. ความเร็วรอบ 5727 rpm. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm. ให้ค่า (R_a) ต่ำสุด จึงทำให้มีความ เรียบของผิวชิ้นงานมากที่สุด

ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ค่าความเปลี่ยนแปลงของความเรียบผิว (R_a)

	Mean	SE Mean
Feed		
0.8	0.2756	0.006511
1	0.4078	0.006511
1.2	0.5144	0.006511
Speed		
4774	0.4544	0.006511
5252	0.4033	0.006511
5727	0.3400	0.006511
Feed*Speed		
0.8 4774	0.3667	0.011277
0.8 5252	0.2733	0.011277
0.8 5727	0.1867	0.011277
1.0 4774	0.4533	0.011277
1.0 5252	0.4167	0.011277
1.0 5727	0.3533	0.011277
1.2 4774	0.5433	0.011277
1.2 5252	0.5200	0.011277
1.2 5727	0.4800	0.011277

ตารางที่ 4.3 แสดงการวิเคราะห์ค่าความเปลี่ยนแปลงของความเรียบผิว (R_a) พบว่า
 อัตราป้อน 0.8 mm. ค่าความเรียบผิวเท่ากับ 0.2756 μ m
 อัตราป้อน 1 mm. ค่าความเรียบผิวเท่ากับ 0.4078 μ m
 อัตราป้อน 1.2 mm. ค่าความเรียบผิวเท่ากับ 0.5144 μ m

ซึ่งพบว่าแตกต่างกัน และผลของความเร็รรอบ พบว่า
 ความเร็รรอบ 4774 rpm. ค่าความเรียบผิวเท่ากับ $0.4544 \mu\text{m}$.
 ความเร็รรอบ 5252 rpm. ค่าความเรียบผิวเท่ากับ $0.4033 \mu\text{m}$.
 ความเร็รรอบ 5727 rpm. ค่าความเรียบผิวเท่ากับ $0.3400 \mu\text{m}$.

สำหรับผลของ Feed*Speed พบว่า

ที่อัตราป้อน 0.8 mm. ความเร็รรอบที่ 5727 rpm. ค่าความเรียบผิวเท่ากับ $0.1867 \mu\text{m}$
 ซึ่งให้ค่า (R_a) ต่ำที่สุด แสดงว่าให้ความเรียบผิวสูงสุด

4.4 การวิเคราะห์การถดถอย

พบว่าสภาวะที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ อัตราป้อน และความเร็รรอบ โดยวิเคราะห์จากโปรแกรม

Minitab R.14

ตารางที่ 4.4 Regression Analysis: Ra versus Diameter, Feed, Speed

$R_a = 0.393 + 0.570 \text{ Feed} - 0.000107 \text{ Speed}$					
Predictor	Coef	SE Coef	T	P	
Constant	0.3927	0.07531	5.21	0.00	
Feed	0.5696	0.03281	17.36	0.00	
Speed	-0.00010565	0.0000134	-7.95	0.00	
S = 0.0169044 R-Sq = 93.5% R-Sq(adj) = 92.9%					
Analysis of Variance					
Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	2	0.098469	0.049234	172.29	0.00
Residual Error	24	0.006858	0.000286		
Lack of Fit	6	0.003760	0.000627	3.64	0.015
Pure Error	18	0.003098	0.000172		
Total	26	0.105327			

จากตารางที่ 4.4 อธิบายได้ว่าความแปรผันของข้อมูลค่าความเรียบผิว (R_a) $100 \mu\text{m}^2$ อธิบายได้ด้วยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของความเรียบผิว (R_a) กับความเร็รรอบ และอัตราป้อน เท่ากับ 93.5% โดยปริมาณที่เหลือไม่สามารถอธิบายได้ว่ามาจากแหล่งความแปรผันใดแสดงว่า ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในการวิเคราะห์ และ R-Sq(adj.) มีค่าใกล้เคียงกับ R-Sq แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสม

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากการวิเคราะห์การถดถอย สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักแล้วตัวแปรตามในรูปสมการเชิงเส้นของค่าความเรียบผิวกับความเร็วและอัตราการป้อน โดยสามารถแสดงได้ดังนี้

$$R_a = 0.393 + 0.570 \text{ Feed} - 0.000107 \text{ Speed}$$

เมื่อ R_a = ความเรียบผิว มีหน่วยเป็น μm . ๗๖.
๕4140
2552
๑.๒
ใ 5๐677/6

F = อัตราป้อนตัด มีหน่วยเป็น mm.

S = ความเร็วรอบ มีหน่วยเป็น rpm.

4.5 การวิเคราะห์ผลจากสมการถดถอย

เป็นการทดลองเพื่อยืนยันผลที่ได้สอดคล้องกับการทดลองที่ผ่านมา โดยนำสมการเชิงเส้นมาพยากรณ์ความเรียบผิว แล้วนำผลที่ได้จากการพยากรณ์มาเปรียบเทียบกับค่าจริงจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน

แทนค่า $S = 5727, F = 0.8$

ในสมการ $R_a = 0.393 + 0.570 \text{ Feed} - 0.000107 \text{ Speed}$

จะได้ $R_a = 0.393 + (0.570 \times 0.8) - (0.000107 \times 5727)$

$R_a = 0.236211 \mu\text{m}$.

แทนค่า $S = 5252, F = 1$

ในสมการ $R_a = 0.393 + 0.570 \text{ Feed} - 0.000107 \text{ Speed}$

จะได้ $R_a = 0.393 + (0.570 \times 1) - (0.000107 \times 5252)$

$R_a = 0.401036 \mu\text{m}$.

แทนค่า $S = 4774, F = 1.2$

ในสมการ $R_a = 0.393 + 0.570 \text{ Feed} - 0.000107 \text{ Speed}$

จะได้ $R_a = 0.393 + (0.570 \times 1.2) - (0.000107 \times 4774)$

$R_a = 0.566182 \mu\text{m}$.

$R_a(\text{เฉลี่ย}) = 0.401143 \mu\text{m}$.

พบว่าที่ความเร็วรอบ 5727 rpm. อัตราป้อนกัด 0.8 mm. ให้ผลของค่า R_a ต่ำที่สุด นั่นคือให้ค่าความเรียบผิวดีที่สุด ซึ่งสัมพันธ์กับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน

4.6 การวิเคราะห์ผลค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างการคำนวณจากสมการถดถอยและค่าเฉลี่ยจากการทดลอง

ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ผลค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างการคำนวณจากสมการถดถอยและค่าเฉลี่ยการทดลอง

ค่าจากการคำนวณสมการถดถอย (μm)	ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง (μm)	ความคลาดเคลื่อน %
0.236211	0.18	23.8
0.401036	0.41	2.2
0.566182	0.54	4.6
	เฉลี่ย	10.2

หมายเหตุ ความคลาดเคลื่อน 10.2 % อาจมีสาเหตุจากตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากการกักอาจมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการกักที่ไม่ได้ใช้มาเป็นปัจจัยร่วมในการศึกษาครั้งนี้จึงทำให้สมการที่ได้มีความคลาดเคลื่อนไป

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาทดลองการกัดอลูมิเนียมด้วยเครื่องกัด CNC เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อความเรียบผิวของชิ้นงาน การศึกษาพบว่า

5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิวของอลูมิเนียมในการกัดด้วยเครื่องกัด CNC คือ ความเร็วรอบและอัตราป้อนกัด ซึ่งได้ความสัมพันธ์ดังนี้ คือ

5.1.1 ถ้ากำหนดให้เครื่องกัด CNC มีอัตราป้อนกัดต่ำจะส่งผลให้มีความเรียบผิวของชิ้นงานมากขึ้น

5.1.2 ถ้ากำหนดให้เครื่องกัด CNC มีความเร็วรอบสูงจะส่งผลให้มีความเรียบผิวของชิ้นงานมากขึ้น

ที่อัตราป้อนตัด 0.8 mm. ความเร็วรอบ 5727 rpm./min ให้ค่า R_a ต่ำที่สุด นั่นก็คือ มีความเรียบผิวของชิ้นงานมากที่สุด

5.2 จากการทดลอง ได้สมการเชิงเส้น ดังนี้

$$R_a = 0.393 + 0.570 \text{ Feed} - 0.000107 \text{ Speed} \quad (5.1)$$

ซึ่งสมการที่ได้ให้ผลสอดคล้องกับสรุปผลในข้อ 5.1

ดังนั้นผลการดำเนินวิจัยจึงสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากผลที่ได้มีค่าความจริงสอดคล้องกับทฤษฎีบทที่ 2


5.3 การวิเคราะห์ผลค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างการคำนวณจากสมการถดถอยและค่าเฉลี่ยจากการทดลอง มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 10.2 %

5.4 ข้อเสนอแนะ

อาจมีปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อความเรียบผิวของชิ้นงานได้ เนื่องจากการทดลองครั้งนี้ได้ทำการศึกษาเพียง 2 ตัวแปร



วัดความเรียบผิวโดยเครื่องวัดความเรียบผิวแบบเข็ม MITUTOYO SV-400

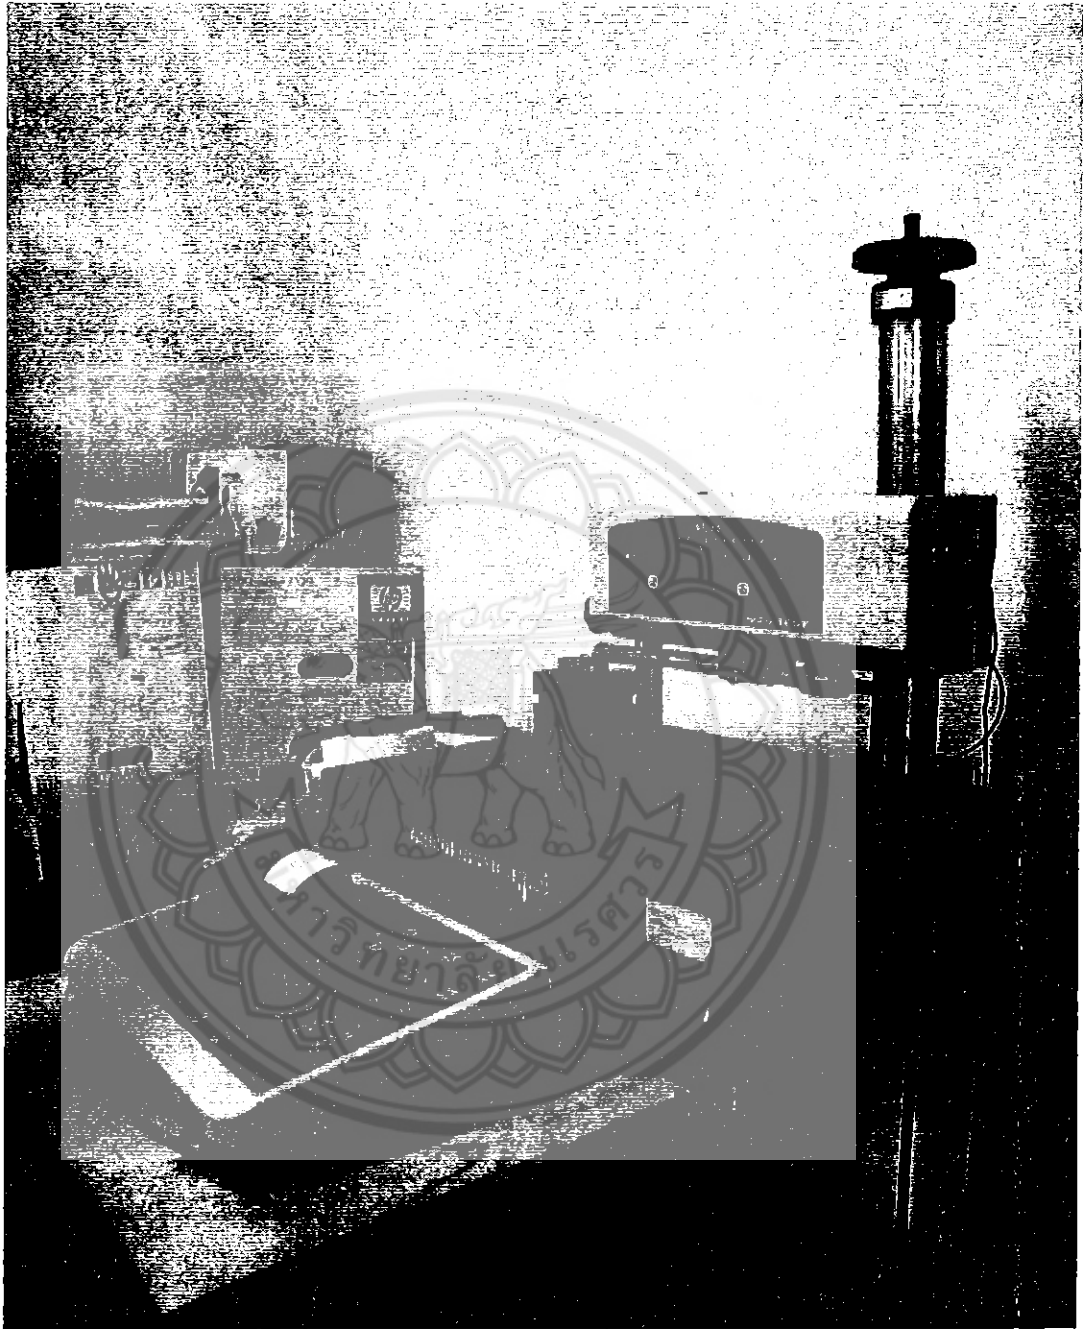


รูปที่ ก.1 แสดงเครื่องวัดความเรียบผิว

ขั้นตอนการวัดความเรียบผิว


1. ทำการเซตค่าคำสั่งดังนี้

- เลือกการวัดความเรียบผิวแบบ R-PROFILE โดยตั้งระยะวัดผิวชิ้นงานยาว 4 cm
- เลือกชนิดของ FILTER แบบ PC50
- ความละเอียดที่วัด 600 μm

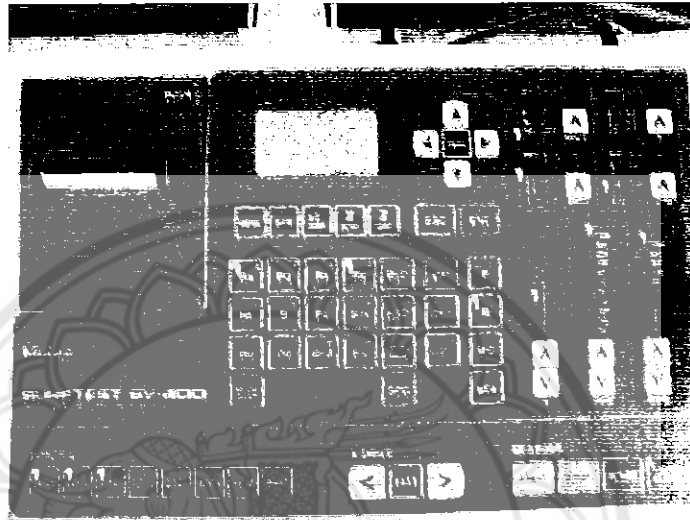

รูปที่ ก.2 แสดงรูปการเซตค่า

2. นำชิ้นงานวางบน V-BOX ปลายทุกทดสอบมีมาร์ค เวลาวางควรเอามือบังไว้ กับชิ้นงานควรวางให้ตรง ถ้าวางเอียง เวลาลากจะตก

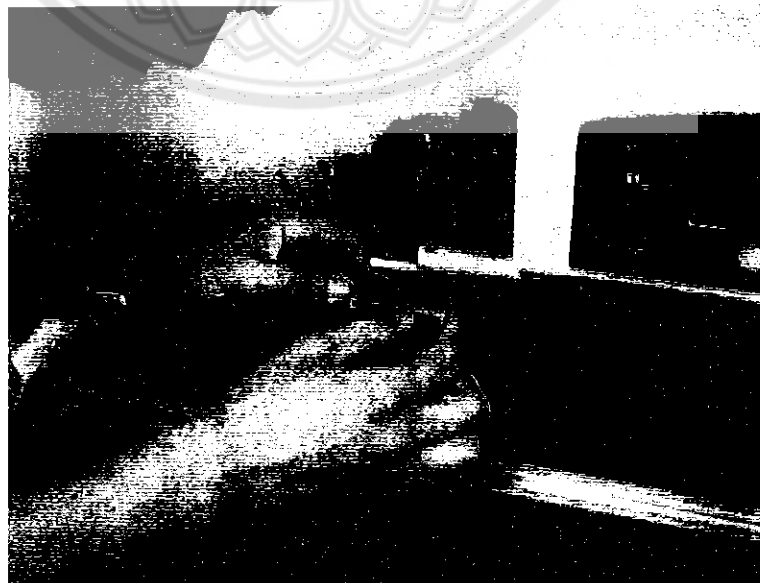


รูปที่ ก.3 แสดงรูปการนำชิ้นงานวาง

3. เลื่อนหุคสอบลง คูปลาย 4 เหลี่ยม เมื่อแตะจ็องงานคู้ที่ไฟสีแดง แล้วค้อยเลื่อนลง จนแสงสีเขียว อยู่เลข 0
(ถ้าเลขต้องหมุนขึ้นแล้วลงมาใหม่)



รูปที่ ก.4 แสดงรูปการเลื่อนหุคสอบ

4. กด x/z DISP แล้วเครื่องจะบอกค่า x และ z ให้ค่าเป็น 0 ถ้าค่าไม่เป็น 0 ให้กด x zero และ z zero แล้วกด ESC พร้อมทดสอบ แล้วกด STAT

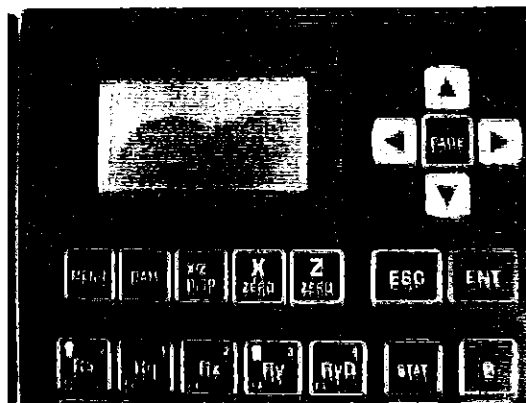

รูปที่ ก.5 แสดงรูปการใช้ปุ่มการทำงาน

5. เมื่อกด STAT แล้ว แสดงผลแล้วกด PRINT ในส่วนด้านล่างซ้าย (ส่วน PRINTER) แล้วกด FEED ผลทดสอบจะเลื่อนออกมาแล้วจึงฉีกออก

**ข้อควรระวัง ควรถ่ายเอกสารเก็บผลทดสอบไว้





ภาคผนวก ข

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Mitutoyo SURFTTEST SV-400


DATE 21/05/12
TIME 10:05:35
RANGE 600µm
FILTER PC50
SPEED 0.5mm/s

R-PROFILE

λc 0.8mm
L 0.8mm
N 6
Ra 0.35µm
Ry 1.4µm

R-PROFILE
λc=0.8mm
L=0.8mm
x5

x10000
x50

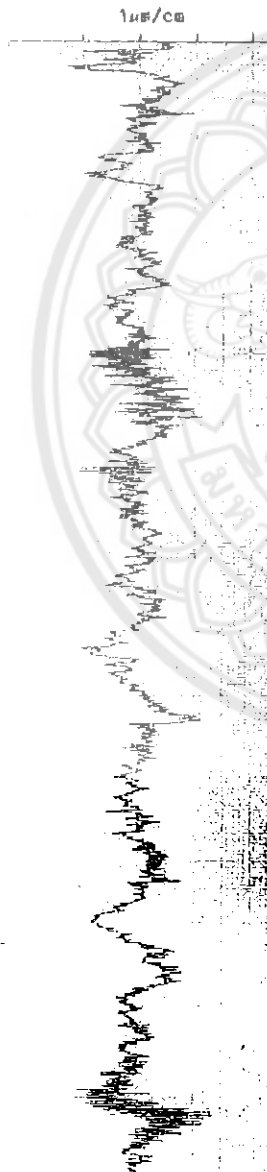

Mitutoyo SURFTTEST SV-400

DATE 21/05/12
TIME 10:31:38
RANGE 600µm
FILTER PC50
SPEED 0.5mm/s

R-PROFILE

λc 0.8mm
L 0.8mm
N 6
Ra 0.37µm
Ry 1.5µm

R-PROFILE
λc=0.8mm
L=0.8mm
x5

x10000
x50



Mitutoyo SURFTTEST SV-400


DATE 21/05/12
TIME 10:35:00
RANGE 600µm
FILTER PC50
SPEED 0.5mm/s

R-PROFILE


λc 0.8mm
L 0.8mm
N 6
Ra 0.38µm
Ry 2.0µm

R-PROFILE
λc=0.8mm
L=0.8mm
x5

x10000
x60

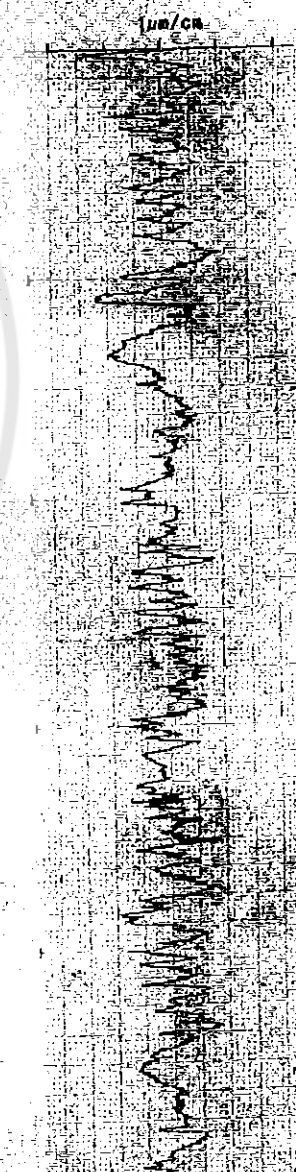

รูปที่ ข.1 แสดงกราฟ F=0.8 mm. / min ,S=4774 rpm/min

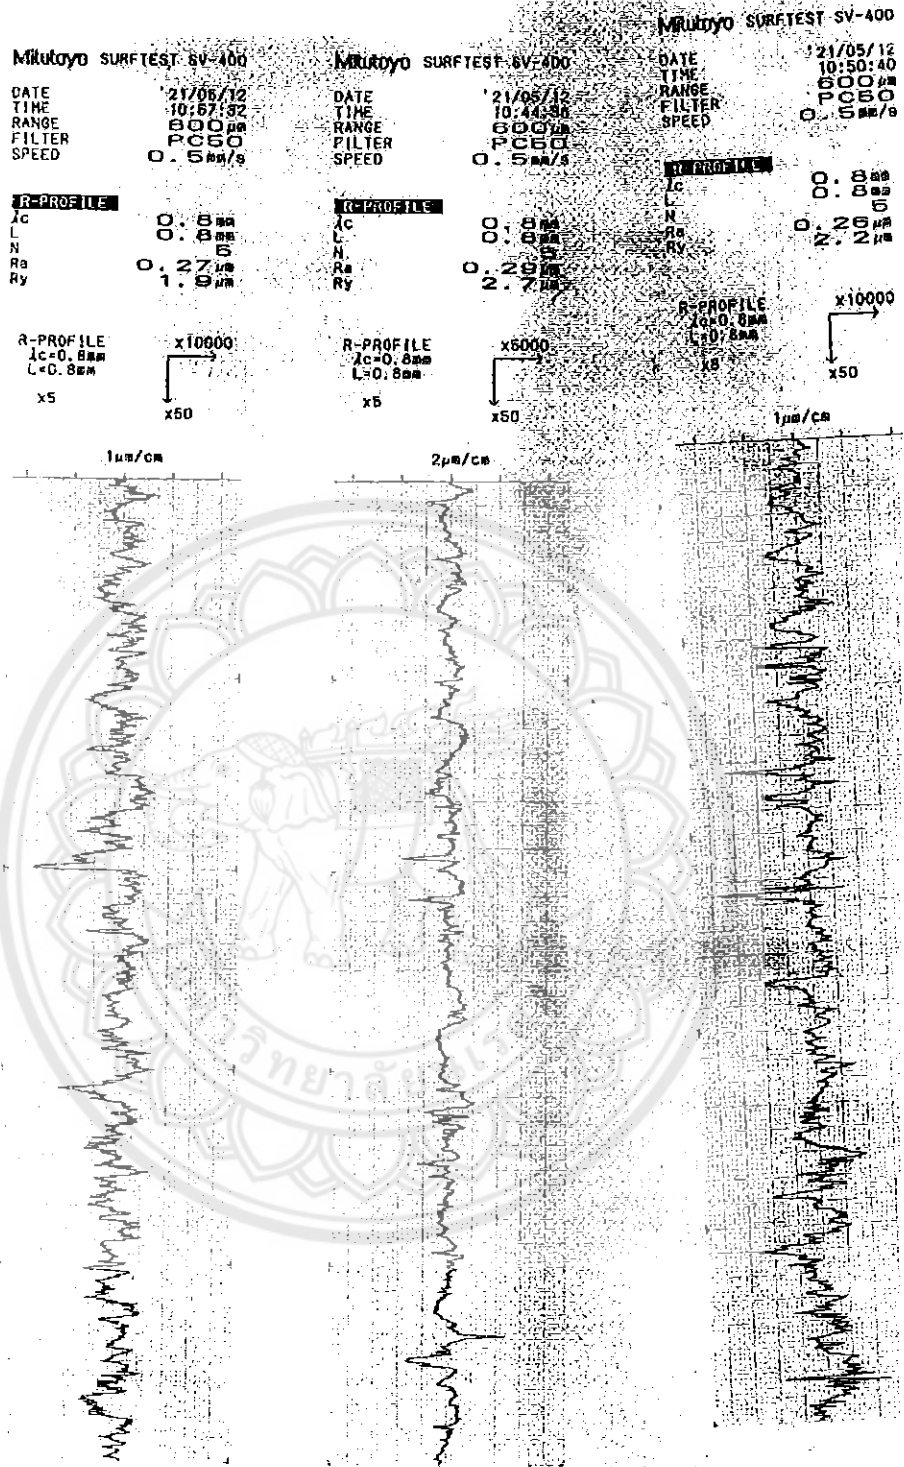

รูปที่ ข.2 แสดงกราฟ F=0.8 mm. / min ,S=5252 rpm/min

Mitutoyo SURFTEST SV-400

DATE '21/05/12
 TIME 11:01:16
 RANGE 600 μm
 FILTER PC60
 SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE

λc 0.8 mm
 L 0.8 mm
 N 5
 Ra 0.17 μm
 Ry 2.3 μm

R-PROFILE
 λc=0.8mm
 L=0.8mm

x5

x10000

x50

Mitutoyo SURFTEST SV-400

DATE '21/05/12
 TIME 11:04:21
 RANGE 600 μm
 FILTER PC60
 SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE

λc 0.8 mm
 L 0.8 mm
 N 5
 Ra 0.18 μm
 Ry 3.3 μm

R-PROFILE
 λc=0.8mm
 L=0.8mm

x5

x10000

x50

Mitutoyo SURFTEST SV-400

DATE '21/05/12
 TIME 11:07:46
 RANGE 600 μm
 FILTER PC60
 SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE


λc 0.8 mm
 L 0.8 mm
 N 5
 Ra 0.21 μm
 Ry 2.1 μm

R-PROFILE
 λc=0.8mm
 L=0.8mm


x5

x10000

x50

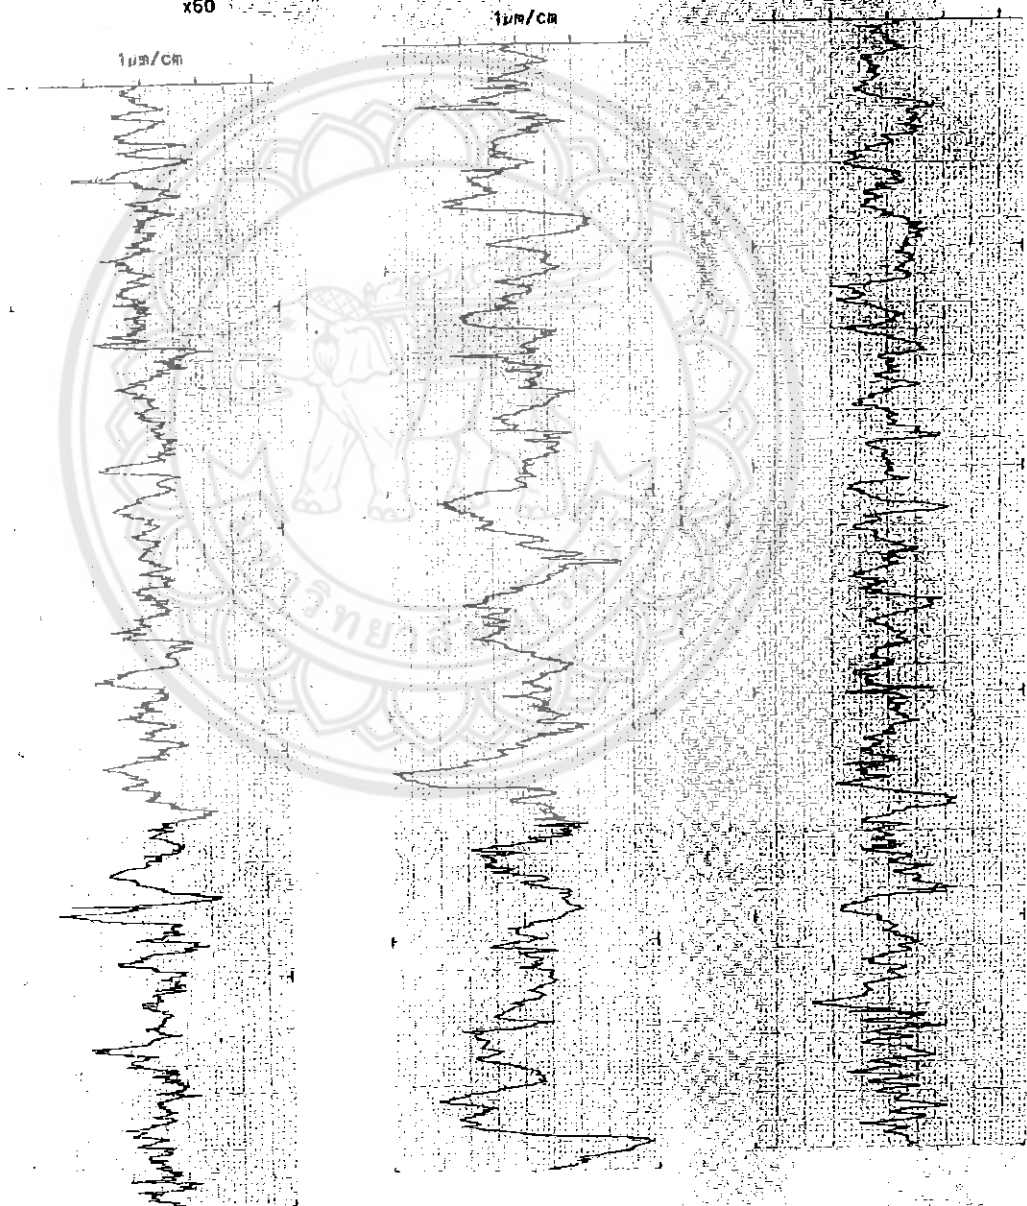

รูปที่ ข.3 แสดงกราฟ F=0.8 mm./min ,S=5727 rpm/min

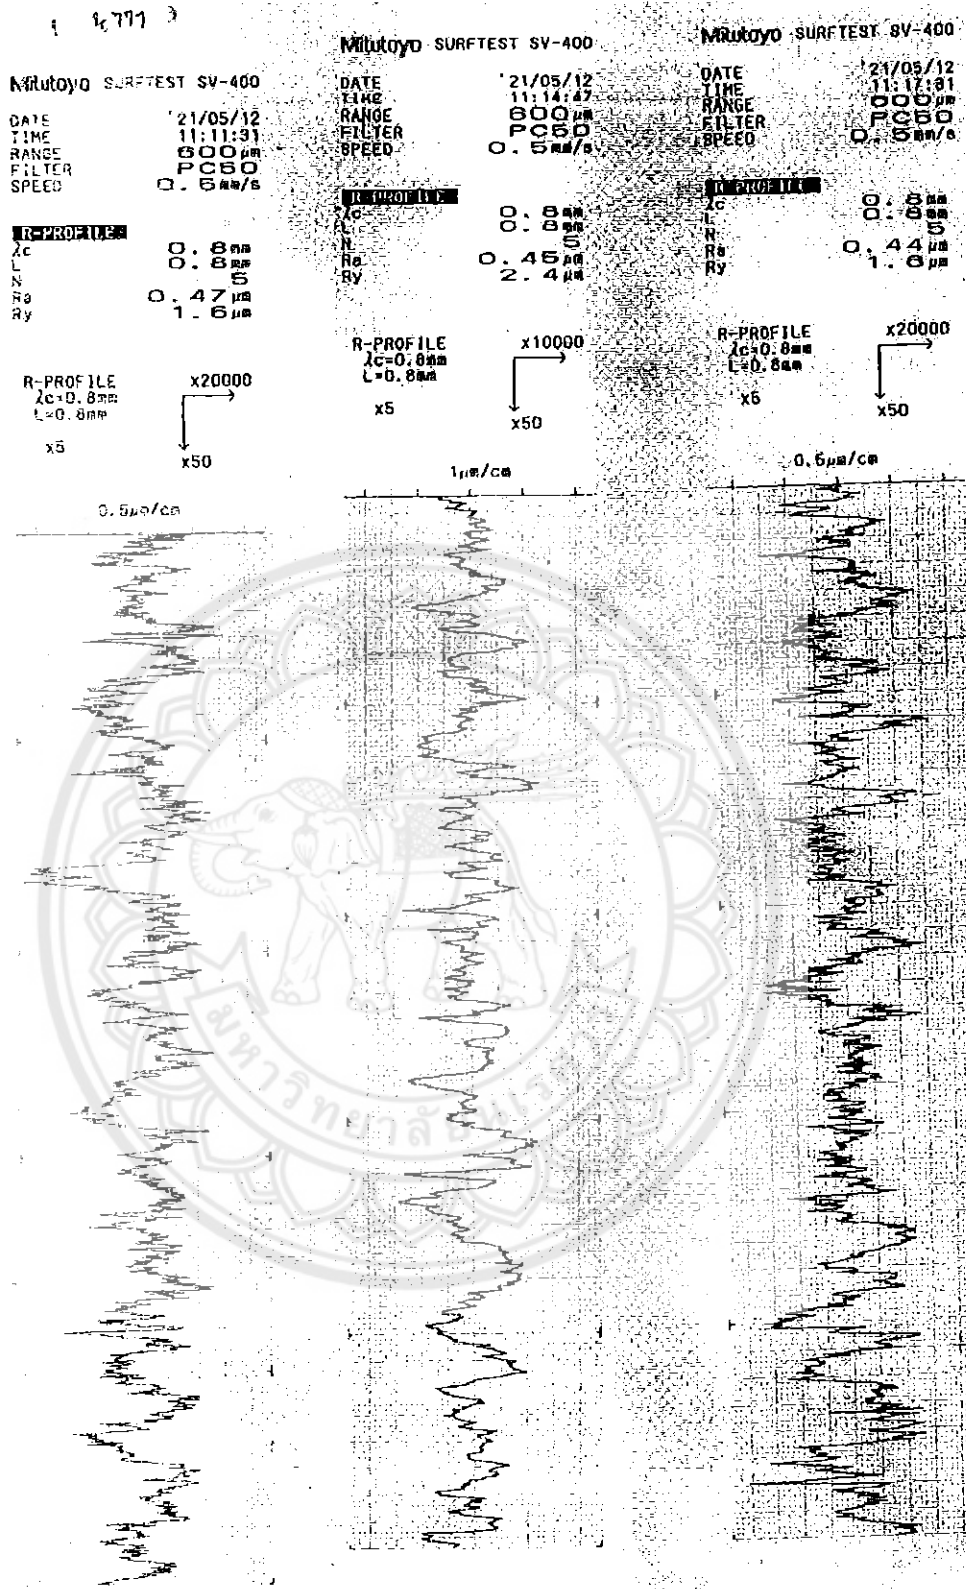

รูปที่ ข.4 แสดงกราฟ F = 1.0mm. / min , S = 4774 rpm / min

Mitutoyo SURFTEST SV-400

DATE 21/05/12
 TIME 11:21:02
 RANGE 600 μm
 FILTER PC50
 SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE

Ac 0.8 μm
 Lc 0.8 μm
 N 5
 Ra 0.41 μm
 Ry 3.9 μm

R-PROFILE
 Ac=0.8 μm
 Lc=0.8 μm

x5

x2000

x50

5 μm/cm

Mitutoyo SURFTEST SV-400

DATE 21/05/12
 TIME 11:23:41
 RANGE 600 μm
 FILTER PC50
 SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE

Ac 0.8 μm
 Lc 0.8 μm
 N 5
 Ra 0.41 μm
 Ry 2.4 μm

R-PROFILE
 Ac=0.8 μm
 Lc=0.8 μm

x5

x10000

x50

1 μm/cm

Mitutoyo SURFTEST SV-400

DATE 21/05/12
 TIME 11:25:58
 RANGE 600 μm
 FILTER PC50
 SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE

Ac 0.8 μm
 Lc 0.8 μm
 N 5
 Ra 0.45 μm
 Ry 2.0 μm


R-PROFILE
 Ac=0.8 μm
 Lc=0.8 μm

x5

x10000

x50

1 μm/cm

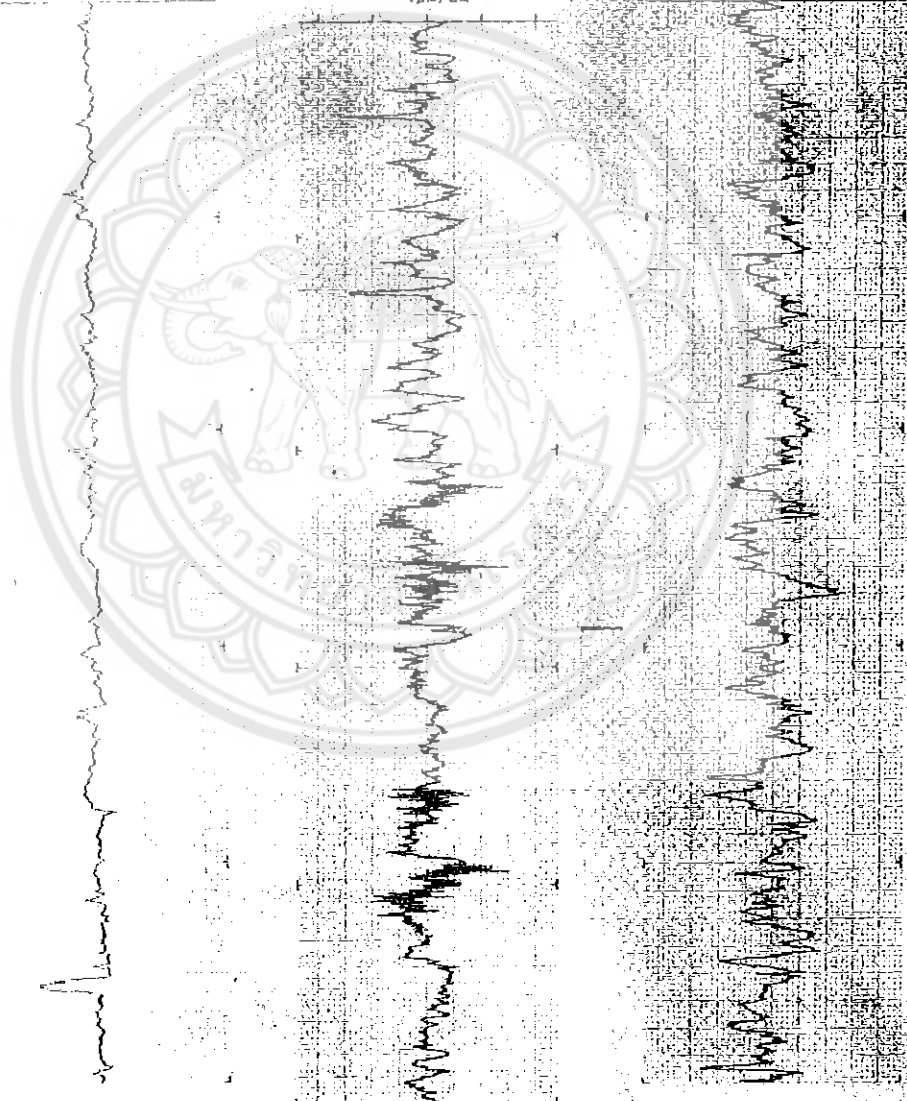

รูปที่ ข.5 แสดงกราฟ F = 1.0mm. / min , S = 5252 rpm / min

5727
Mitutoyo SURFTEST SV-400
 DATE 21/05/12
 TIME 11:28:54
 RANGE 600 μm
 FILTER PC50
 SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE
 λc 0.8 mm
 L 0.8 mm
 N 5
 Ra 0.37 μm
 Ry 3.4 μm

5727
Mitutoyo SURFTEST SV-400
 DATE 21/06/12
 TIME 11:31:27
 RANGE 600 μm
 FILTER PC50
 SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE
 λc 0.8 mm
 L 0.8 mm
 N 5
 Ra 0.35 μm
 Ry 2.4 μm


Mitutoyo SURFTEST SV-400
 DATE 21/05/12
 TIME 11:33:54
 RANGE 600 μm
 FILTER PC50
 SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE
 λc 0.8 mm
 L 0.8 mm
 N 5
 Ra 0.34 μm
 Ry 2.1 μm


R-PROFILE
 λc=0.8mm
 L=0.8mm
 x5
 x5000
 x50

R-PROFILE
 λc=0.8mm
 L=0.8mm
 x5
 x10000
 x50

R-PROFILE
 λc=0.8mm
 L=0.8mm
 x5
 x10000
 x50

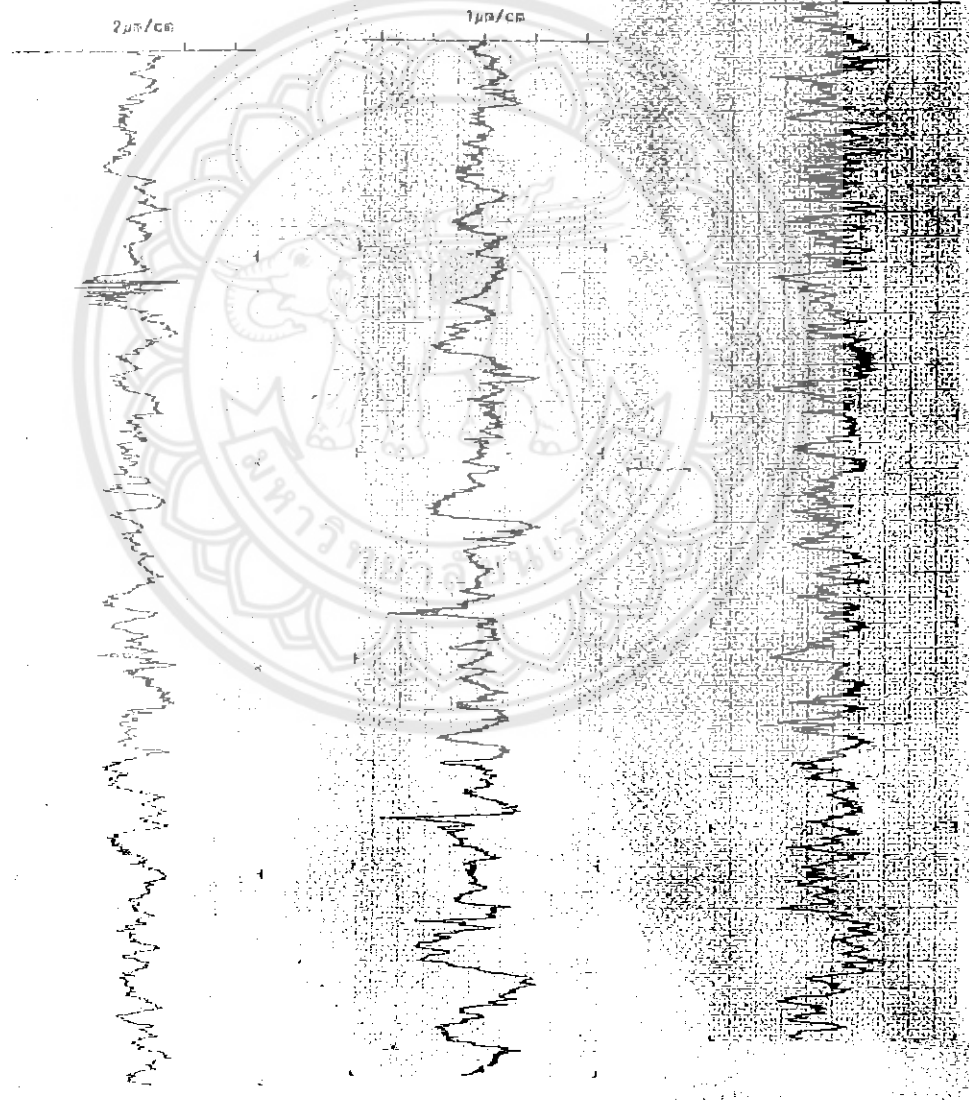

รูปที่ ข.6 แสดงกราฟ F = 1.0mm. / min ,S =5727 rpm /min

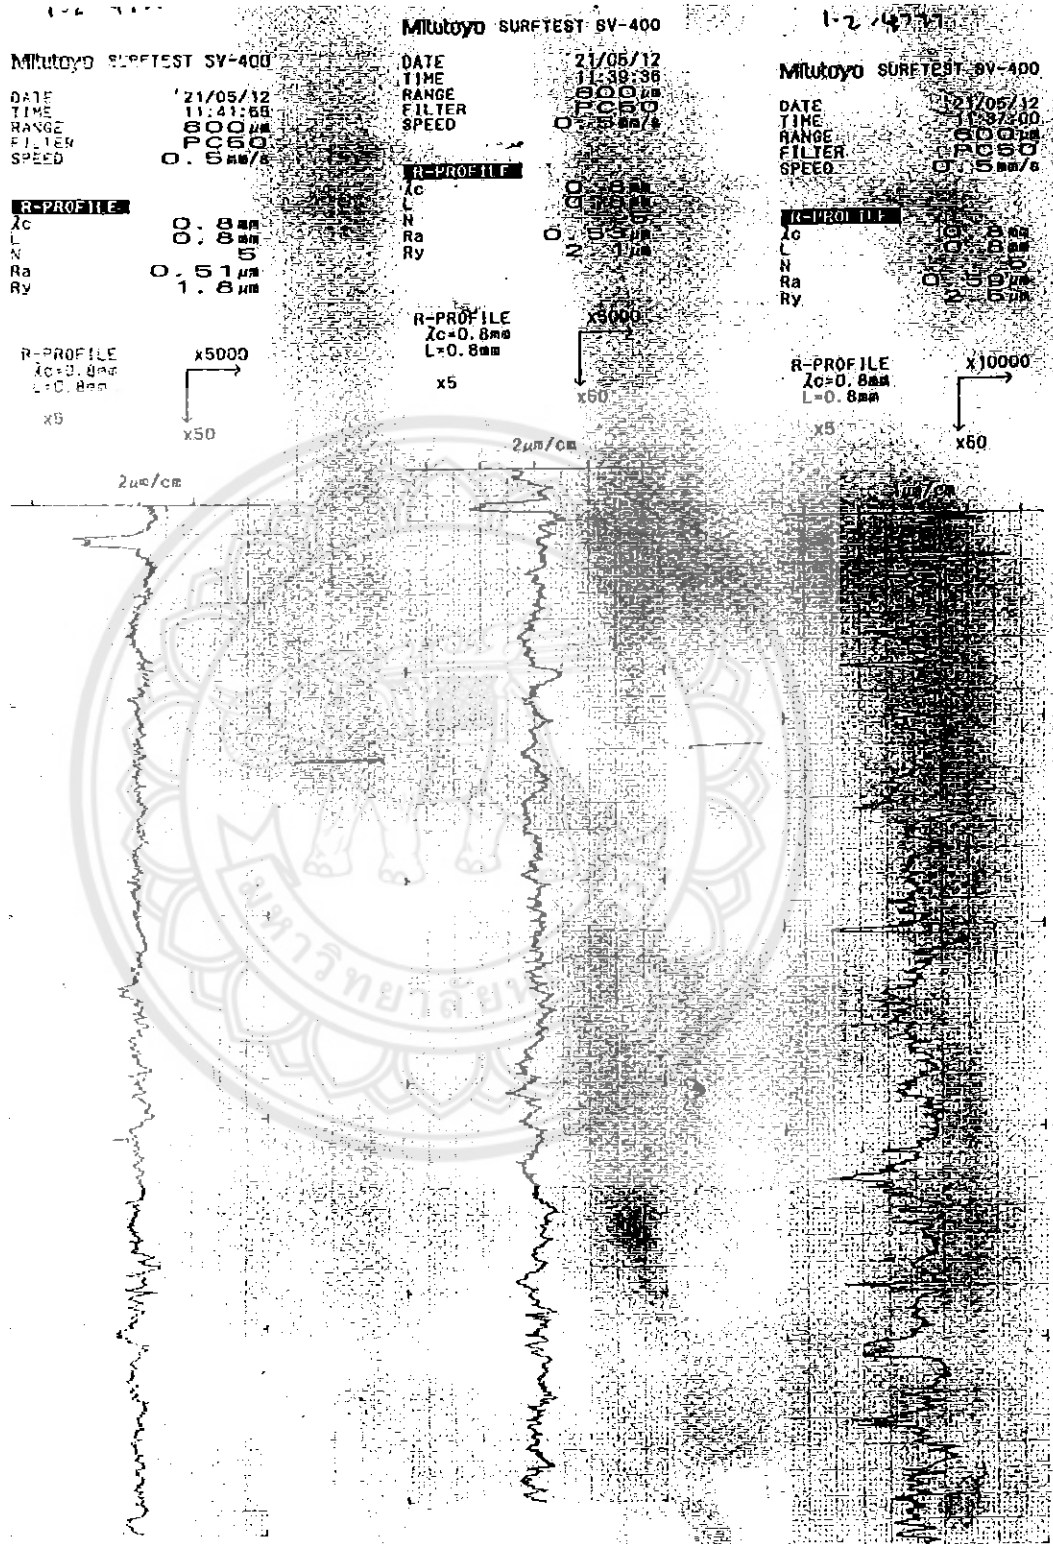

รูปที่ ข.7 แสดงกราฟ F = 1.2mm. / min ,S =4774 rpm /min

Mitutoyo SURFTTEST SV-400

DATE 21/05/12
TIME 11:49:25
RANGE 800 μm
FILTER PC50
SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE

λc 0.8 μm
L 0.8 μm
N 5
Ra 0.51 μm
Ry 2.6 μm

R-PROFILE
λc=0.8mm
L=0.8mm
x5 x10000
x50

1 μm/cm



Mitutoyo SURFTTEST SV-400

DATE 21/05/12
TIME 11:47:02
RANGE 800 μm
FILTER PC50
SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE

λc 0.8 μm
L 0.8 μm
N 5
Ra 0.63 μm
Ry 3.1 μm

R-PROFILE
λc=0.8mm
L=0.8mm
x5 x5000
x50

2 μm/cm



Mitutoyo SURFTTEST SV-400


DATE 21/05/12
TIME 11:44:40
RANGE 800 μm
FILTER PC50
SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE

λc 0.8 μm
L 0.8 μm
N 5
Ra 0.62 μm
Ry 2.8 μm

R-PROFILE
λc=0.8mm
L=0.8mm
x5 x10000
x60

1 μm/cm

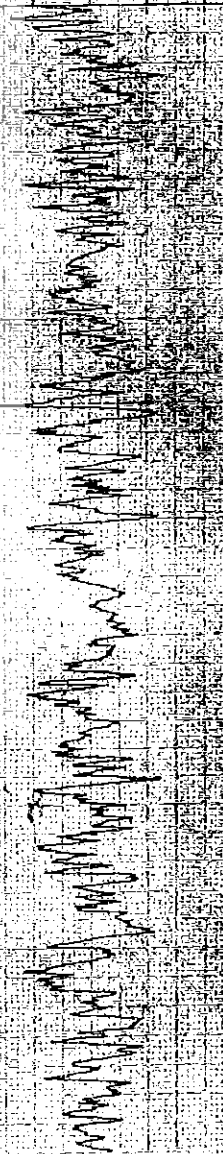

รูปที่ ข.8 แสดงกราฟ F = 1.2mm./min ,S =5252 rpm/min

Mitutoyo SURFTEST SV-400

DATE 21/05/12
TIME 11:52:50
RANGE 600 μm
FILTER PC60
SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE

λc 0.8 mm
L 0.8 mm
N 5
Ra 0.49 μm
Ry 3.6 μm

R-PROFILE
λc=0.8mm
L=0.8mm
x5

5 μm/cm



Mitutoyo SURFTEST SV-400


DATE 21/05/12
TIME 11:59:20
RANGE 600 μm
FILTER PC60
SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE

λc 0.8 mm
L 0.8 mm
N 6
Ra 0.47 μm
Ry 2.2 μm

R-PROFILE
λc=0.8mm
L=0.8mm
x5

1 μm/cm

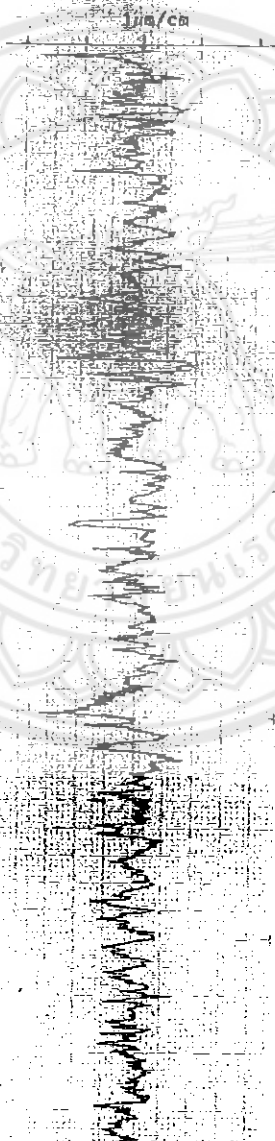

Mitutoyo SURFTEST SV-400


DATE 21/05/12
TIME 12:01:42
RANGE 600 μm
FILTER PC60
SPEED 0.5 mm/s

R-PROFILE

λc 0.8 mm
L 0.8 mm
N 5
Ra 0.48 μm
Ry 2.4 μm

R-PROFILE
λc=0.8mm
L=0.8mm
x5

1 μm/cm

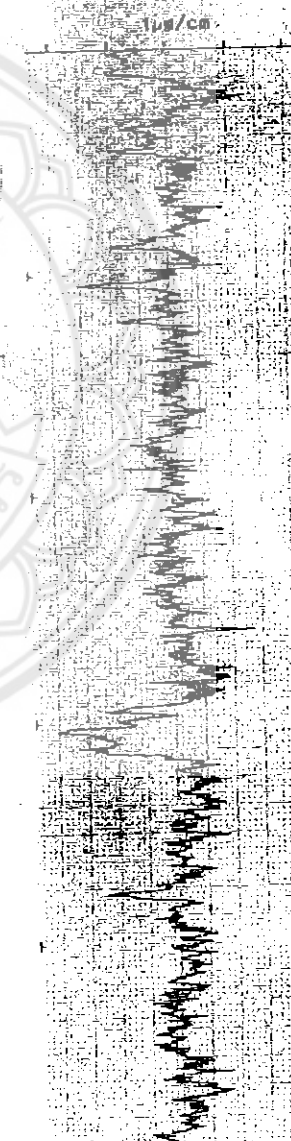


รูปที่ ข.9 แสดงกราฟ F = 1.2mm. / min ,S =5727 rpm /min



เวลางานหลัก

เวลางานหลักในงานกัด

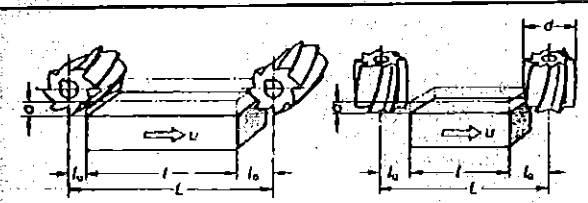

t_h เวลางานหลัก (เวลางานกัด) เป็น นาที
 d เส้นผ่าศูนย์กลางมีดกัด
 v ความเร็วตัด (ม./นาที)
 n ความเร็วรอบแกนมีดกัด (1/นาที)
 u ความเร็วป้อนมีด (มม./นาที)
 L ความยาวกัด (มม.)
 l ความยาวกัดที่ขึ้นงาน (มม.)
 l_0 ระยะก่อนมีดกัด (มม.)
 l_u ระยะตัดเล็มออกไป (มม.)
 l จำนวนขึ้นงานกัด
 s ความลึกรอยกัด เป็น มม.

x จำนวนหัวมีดกัด
 s อัตราป้อน (มม./รอบ)
 s_z อัตราป้อน (มม./ฟัน)

ตารางคำนวณหาตัวประกอบ l_a และ l_u

ความลึก รอยกัด a	ขนาดหัวมีดกัดชนิดและ เซาะร่อง															มีดกัดเป็น หัวชุดมีดกัด	
	2	4	5	8	10	16	20	32	40	50	63	80	100	125	160		200
	ระยะ l_a																
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	16	18	20	หักลบ เสีย $l_a + l_u =$ $d + 3$ มม.
3	—	3	4	5	6	8	9	11	13	14	16	18	20	23	26	29	
5	—	—	3	5	6	9	10	13	15	17	19	22	24	27	31	35	หักลบ เสีย $l_a + l_u =$ $0,5 d + 3$ มม.
8	—	—	—	5	6	9	11	15	18	20	23	26	29	33	37	42	
10	—	—	—	—	6	9	11	16	19	22	25	28	32	36	41	46	
16	—	—	—	—	—	9	11	17	21	25	29	34	38	44	50	56	
20	—	—	—	—	—	—	11	17	21	26	31	36	42	48	55	62	

ระยะกัด ∇ และ $\nabla\nabla$ สำหรับมีดกัดชนิด ∇ สำหรับมีดกัดร่อง $l_u = 1$ มม. $\nabla\nabla$ มีดกัดร่อง $l_u = l_a$

ระยะกัด $L =$ ความยาวขึ้นงาน + ระยะก่อนและหลังมีดกัด

ตัวอย่างที่ 1 : ขึ้นงานยาว 180 มม. ถูกกัดด้วยมีดกัดชนิด $d = 80$ มม. รอยกัด a ลึก = 16 มม.

จงหาขนาด l_a l_u L

ตอบ : l_a จากตาราง = 34 มม. $l_u = 1$ มม. $L = l + l_a + l_u = 180 \text{ มม.} + 34 \text{ มม.} + 1 \text{ มม.} = 215 \text{ (มม.)}$

ความเร็วรอบเพลาหลัก $n = \frac{\text{ความเร็วตัด}}{\text{เส้นรอบวงมีดกัด}}$

ตัวอย่างที่ 2 : มีดกัดเซาะร่อง $d = 125$ มม. ห่างจากกัดคือความเร็วตัด $v = 14$ ม/นาที จงหา

เลข $n = \frac{v}{\pi \cdot d} = \frac{14 \text{ m/min}}{\pi \cdot 0,125 \text{ m}} = 35 \frac{1}{n}$ เลือกใช้จากตารางเครื่อง $n = 31,5$ รอบ/นาที

อัตราป้อนต่อการหมุน $s =$ อัตราป้อนต่อฟัน \times จำนวนฟัน

ตัวอย่างที่ 3 : สำหรับงานกัดงานหนึ่งควรรใช้ $s_z = 0,2$ มม. มีดกัดมีจำนวนฟัน $z = 24$ ฟัน

จงหา s

ตอบ : $s = s_z \cdot z = 0,2 \text{ มม.} \cdot 24 = 4,8 \text{ มม.}$

ความเร็วป้อนมีด $u =$ อัตราป้อนกัดต่อฟัน \times จำนวนฟัน \times จำนวนรอบ

ตัวอย่างที่ 4 : มีดกัดมีฟัน $z = 18$ ฟัน กัดขึ้นงานด้วย $s_z = 0,15$ มม./ฟัน ความเร็วรอบ $n = 63$ /รอบ

จงหา u :

ตอบ : $u = s_z \cdot z \cdot n = 0,15 \text{ มม.} \cdot 18 \cdot 63 \text{ นาที} = 170 \text{ มม./รอบ}$




เวลางานหลัก $t_h = \frac{\text{ระยะกัด} \times \text{จำนวนขึ้นงานกัด}}{\text{ความเร็วป้อนมีด}}$

ตัวอย่างที่ 5 : ขึ้นงานแบนจากเหล็กหล่อยาว 176 มม. หารถูกกัดด้วยมีดกัดตั้ง $d = 125$ มม. ขึ้นด้วย หัว ความลึกรอยกัด $a = 8$ มม. ความเร็วกัด $v = 180$ มม./นาที

จงหา L และ t_h

ตอบ : $L = l + l_a + l_u = 176 \text{ มม.} + 63 \text{ มม.} + 3 \text{ มม.} = 242 \text{ มม.}$ $t_h = \frac{L \cdot i}{u} = \frac{242 \text{ มม.} \cdot 1}{180 \text{ มม./นาที}} = 1,34 \text{ นาที}$

รูปที่ ค.1 แสดงการคำนวณจากหนึ่งสี่ตารางโลหะ

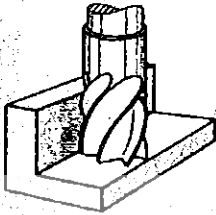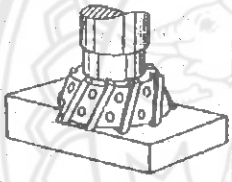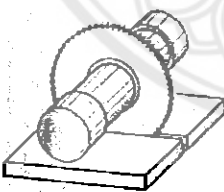งานกัด								
ความเร็วตัด v (ม/นาที) อัตราป้อน s (มม./นาที) และ s_z เป็น มม./ฟันมีดกัด								
ชนิดมีดกัด	ชนิดของงานกัด	เหล็กโมเมนต์ ถึง 700 N/มม.	เหล็กผสม ถึง 750 N/มม.	เหล็กผสม ถึง 1000 N/มม.	เหล็กหล่อ ถึง 180 HB	โลหะเบา	ทองแดง ผสม	
<p>มีดกัดแข็ง ถึงความกว้างรอบกัด 60 มม.</p> 	งานปาดผิว ละเอียด ความลึก ถึง 1 มม.	มีดกัดจากเหล็กหล่อสูง						
		v	22...24	18...20	16...18	16...20	160...180	50...60
		s	80...100	60...80	45...55	90...110	80...100	110...140
		s_z	0,04...0,1	0,04...0,1	0,02...0,1	0,07...0,2	0,04...0,2	0,05...0,2
		v	16...18	14...16	12...14	14...16	150...180	30...40
		s	22...30	20...25	10...15	30...40	40...50	45...60
	<p>▽ ปาดหน้า ความลึกถึง 8 มม.</p>	มีดกัดจากโลหะแข็ง						
		v	180...240	140...170	90...110	150...180	1200	170...240
		s	240...280	180...240	150...180	270...330	240...300	330...420
		s_z	0,01	0,01	0,01	0,05	0,03	0,03
		v	130...170	110...130	70...90	110...140	500...900	90...160
		s	90...120	80...100	40...60	120...160	160...200	180...240
<p>หัวชุดมีดกัดฝัง ความกว้างรอบกัด 200 มม.</p> 	<p>▽ ปาดละเอียด ความลึกถึง 1 มม.</p>	มีดกัดจากเหล็กหล่อสูง						
		v	25...30	20...25	16...20	20...25	220...400	60...80
		s	50...70	40...60	22...35	50...80	90...130	100...160
		s_z	0,1...0,2	0,1...0,15	0,05...0,1	0,1...0,2	0,1...0,2	0,1...0,2
		v	15...20	12...15	10...12	12...18	200...300	45...60
		s	40...50	30...40	18...25	50...60	80...160	100...120
	<p>▽ ปาดหน้า ความลึกถึง 8 มม.</p>	มีดกัดจากโลหะแข็ง						
		v	160...250	150...180	100...120	150...200	1800	200...260
		s	100...150	90...130	80...120	140...220	100...180	140...180
		s_z	0,06	0,06	0,03	0,08	0,08	0,1
		v	150...200	120...150	75...100	120...130	1200	120...200
		s	250...300	200...250	160...200	220...280	450...900	350...450
<p>มีดกัดเข่าร่อง (แบบเลื่อนวงเดือน) ถึงความกว้างของร่อง 3 มม.</p> 	ความลึก ถึง 4 มม.	มีดกัดจากเหล็กหล่อสูง						
		v	45...50	35...40	24...30	30...40	300...400	300...400
		s	60...75	50...60	30...40	65...80	250...400	300...500
		v	40...45	30...35	22...25	30...35	300...350	300...400
		s	50...60	40...50	22...30	50...60	160...200	200...300
		v	35...40	25...30	15...20	20...30	200...300	300...350
	ความลึกถึง 20 มม.	มีดกัดจากเหล็กหล่อสูง						
		v	25...30	20...25	12...15	30...35	100...150	100...190

ค่าต่างๆ ที่มีในตารางเป็นค่าคร่าวๆ สำหรับ พ.ท. เศษที่คั่นมากให้ใช้ค่ามัธยฐานสำหรับ พ.ท. เศษที่คั่นน้อยใช้ค่าสูง
ค่าเฉลี่ยกลาง ใช้สำหรับที่คั่นจนถึงความลึกรอบกัดประมาณ 4 มม. สำหรับมีดกัดแบบใช้ความลึกถึงประมาณ
เท่ากับความกว้างของมีดกัด และสำหรับมีดกัดตั้งใช้ความลึกโค้งถึงประมาณเท่าเส้นผ่าศูนย์กลางมีดกัด
มีดกัดพอร์น (Pore cutter) สามารถที่จะเป็นมีดกัดคั่นอกหักเข่าร่อง หรือมีดกัดตั้งโค้ง ซึ่งโดยทั่วไปใช้ค่าต่างๆ
ตารางในการทำงาน

รูปที่ ค.2 แสดงการหาค่า ความเร็วตัดและอัตราป้อน

เอกสารอ้างอิง

[1] ปารเมศ ชุติมา. "การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม". พิมพ์ครั้งที่ 1 .กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[2] รศ.บรรเลง ศรีนิล,ศศ.ประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์.ตารางงาน โลหะ.ศูนย์ผลิตตำราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,หน้า 189,199

[3] นางสาวปัทมา กางถัน.นางสาวรุ่งนภา ร่องจิก. "การศึกษาตัวแปรของเครื่องกลึงที่มีผลต่อความเรียบผิวของชิ้นงาน". วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550

[4] ต้นฉบับภาษาไทยคู่มือMINITAB."MINITAB". โดย บริษัท เทรคอน จำกัด.กันยายน 2549

