

โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต
กรณีศึกษา แผนกได查ร์จ บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด
A COMPUTER PROGRAM FOR PRODUCTION PLANNING
AT ALTERNATOR DEPARTMENT P.E. TECHNIC CO., LTD

นางสาวกัญญา ตีะแก้ว	รหัส 53360941
นายวัชชัย ชูคลีป	รหัส 53361207
นายธีรยุทธ พ่องจางวง	รหัส 53361214

แบบฟอร์มคำขอวิจารณ์คุณภาพ
วันที่รับ..... 27. ๘.๑. ๕๔
เลขทะเบียน..... 16540673
เลขเรียกหนังสือ..... ๙๕
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าฯ ๑๔๒๕
2556

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต^๑
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าฯ
ปีการศึกษา 2556



ใบรับรองปริญญาบัตร

ชื่อหัวข้อโครงการ	โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต กรณีศึกษา แผนกไดชาธร์ บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด		
ผู้ดำเนินโครงการ	นางสาวกานูจนา ตี๊แก้ว	รหัส 53360941	
	นายธนชัย ชุศิลป์	รหัส 53361207	
	นายธีรยุทธ พ่องอาจวงศ์	รหัส 53361214	
ที่ปรึกษาโครงการ	อาจารย์กานต์ ลีวัฒนาภิญญา วิศวกรรมอุตสาหการ		
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ภาควิชา			
ปีการศึกษา	2556		

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร อนุมัติให้ปริญญาบัตรนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

.....ที่ปรึกษาโครงการ
(อาจารย์กานต์ ลีวัฒนาภิญญา)

.....ที่ปรึกษาร่วมโครงการ
(อาจารย์ธนา บุญฤทธิ์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย ฤทธิพันธ์)

.....กรรมการ
(ดร. โพธิ์งาม สมกุล)

ชื่อหัวข้อโครงการ	โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต		
กรณีศึกษา แผนกไดชาร์จ บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด			
ผู้ดำเนินโครงการ	นางสาวกัญญา ตี๊แก้ว	รหัส 53360941	
	นายธวัชชัย ชูศิลป์	รหัส 53361207	
	นายธีรยุทธ พองจางววงศ์	รหัส 53361214	
ที่ปรึกษาโครงการ	อาจารย์กานต์ ลีวัฒนาอิ่งยง		
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ปีการศึกษา	2556		

บทคัดย่อ

โครงการนี้ เป็นการนำเสนอการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต ของ บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจผลิตสิ่งส่วนรดภนต์ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะมีความต้องการของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องปรับตัวรองรับกับการแข่งขัน โดยส่วนที่มีความสำคัญ คือ การวางแผนการผลิต เมื่อมีการวางแผนการผลิตที่ดี จะทำให้งานออกแบบตามเป้าหมายที่ผู้ประกอบการต้องการ และมีระบบการผลิตที่เป็นมาตรฐานที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องยึดต้องการ ซึ่งการทำงานของพนักงานในบริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด ในปัจจุบันไม่มีการวางแผนการผลิตที่แน่นอน และไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด หรือไม่สามารถบรรบุน้ำหน่วงในการส่งมอบสินค้าได้ทำให้สูญเสียความเชื่อมั่น ดังนั้น คณะผู้ดำเนินโครงการจึงจัดทำโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตไดชาร์จ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น

การดำเนินโครงการ จะเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตไดชาร์จ บริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และหาเวลามาตรฐาน เพื่อช่วยในการวางแผนการผลิต คณะผู้ดำเนินโครงการได้นำหลักการของ การจัดลำดับงาน (PERT) และการกำหนดตารางการผลิต (Scheduling) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลิต เมื่อได้แผนการผลิตแล้วจึงทำการสร้างโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตแผนกไดชาร์จ โดยใช้โปรแกรม Visual Basic for Applications (VBA) และพัฒนาต่อไป บนโปรแกรม Microsoft Excel จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตไดชาร์จ [กรณีศึกษา แผนกไดชาร์จ] บริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด ที่ได้พัฒนาขึ้นจากโครงการนี้ สามารถใช้วางแผนการผลิต และบอกช่วงระยะเวลาในการผลิตได้ ทำให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด โดยจะแสดงผลเป็นแผนการผลิต และผ่านการรับรองและประเมินผลโดยผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด

กิตติกรรมประกาศ

ในการดำเนินโครงการนี้ คณะผู้ดำเนินโครงการขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์กานต์ ลีวัฒนา ยิ่งยง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และอาจารย์onna บุญฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังทำให้ผู้เขียนมีกำลังใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรค และความย่อหักต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการในครั้งนี้ให้ผ่านไปอย่างราบรื่น จนสำเร็จลุล่วงอย่างเป็นบริสุทธิ์นิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบพระคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ทุกท่าน และบริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด บุคลากรตลอดจนพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ และได้ให้ข้อมูลสำหรับการดำเนินโครงการนี้ ด้วยดีเสมอมา

สุดท้ายนี้ คณะผู้ดำเนินโครงการขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติพี่น้อง ผู้ที่มีพระคุณยิ่งที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในด้านการศึกษา ตลอดจนเพื่อ ฯ และเพื่อนร่วมรุ่น ที่ได้ให้ความรัก ให้การสนับสนุน ที่เป็นกำลังใจที่ดี และคอยอยู่เคียงข้างเสมอมา ทำให้ผู้เขียนประสบผลสำเร็จในการจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้

คณะผู้ดำเนินโครงการ
นางสาวกัญญา ตีะแก้ว
นายธวัชชัย ชูศิลป์
นายธีรยุทธ พองจางวง
พฤษจิกายน 2556

สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองปริญญาบัณฑิต.....	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูป.....	ญ
 บทที่ 1 บทนำ.....	 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน.....	2
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ.....	2
1.5 ขอบเขตการดำเนินโครงการ	2
1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ	2
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	2
1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ.....	2
 บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น	 4
2.1 ทฤษฎีการศึกษาเวลา (Time Study).....	4
2.2 ทฤษฎีการวางแผนการผลิต.....	7
2.3 ทฤษฎีการโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming).....	8
2.4 ทฤษฎีการจัดลำดับงาน (PERT)	9
2.5 ทฤษฎีการจัดตารางการผลิต (Scheduling).....	10
2.6 ไดซาร์จ (Alternator)	11
2.7 โปรแกรม Microsoft Excel	12
2.8 โปรแกรม Visual Basic for Applications (VBA)	13

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงการ.....	14
3.1 รวบรวมข้อมูลของกระบวนการผลิตได้ชาร์จ	15
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา.....	15
3.3 เลือกเครื่องมือและทฤษฎีที่จะใช้ในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ	16
3.4 วางแผนการผลิตได้ชาร์จ.....	16
3.5 วิเคราะห์แผนการผลิตได้ชาร์จ	16
3.6 ออกแบบและสร้างโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จโดยใช้ โปรแกรม VBA และฟังก์ชันต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel	16
3.7 ทดสอบโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ.....	16
3.8 นำโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตไปทดลองใช้กับบริษัท.....	17
3.9 จัดทำคู่มือในการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตแผนกได้ชาร์จ	17
3.10 สรุปผลการดำเนินโครงการ.....	17
บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์.....	18
4.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล	18
4.2 วิเคราะห์ข้อมูล	31
4.3 เลือกเครื่องมือและทฤษฎีที่ใช้ในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ	32
4.4 วางแผนการผลิตได้ชาร์จ	33
4.5 วิเคราะห์แผนการผลิตได้ชาร์จ	44
4.6 การออกแบบและสร้างโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ.....	46
4.7 ทดสอบและประเมินผลการใช้โปรแกรมในแผนกได้ชาร์จ.....	53
4.8 นำโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตไปทดลองใช้กับบริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด	55
4.9 จัดทำคู่มือในการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ	56
4.10 ความสามารถและข้อจำกัดของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต	57
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	58
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ	58
5.2 ข้อเสนอแนะ	58

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
เอกสารอ้างอิง.....	59
ภาคผนวก ก.....	60
ภาคผนวก ข.....	83
ภาคผนวก ค	97
ภาคผนวก ง	103
ประวัติผู้ดำเนินโครงการ	106



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ.....	2
4.1 เวลาที่ใช้ในการทำความสะอาดฝาหน้าของได查ร์จรุ่นธรรมดा.....	27
4.2 ตัวอย่างการทำเวลาปกติ ของขั้นตอนการทำความสะอาดฝาหน้า.....	29
4.3 เวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนของได查ร์จรุ่นธรรมดา.....	29
4.4 เวลามาตรฐานในการประกอบชิ้นส่วนของได查ร์จรุ่นธรรมดา	30
4.5 ลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนได查ร์จรุ่นธรรมดา.....	35
4.6 ลำดับขั้นตอนการประกอบได查ร์จรุ่นธรรมดา.....	37
4.7 เวลาการผลิตของเครื่อง CNC ของการผลิตได查ร์จรุ่นธรรมดายังแต่ละขั้นตอน	38
4.8 เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของได查ร์จรุ่นธรรมดา.....	39
4.9 ขั้นตอนการผลิตได查ร์จรุ่นธรรมดา.....	44
ก.1 เวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนของได查ร์จรุ่น Big M.....	62
ก.2 เวลามาตรฐานในการประกอบชิ้นส่วนของได查ร์จรุ่น Big M.....	63
ก.3 เวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนของได查ร์จรุ่น JO	64
ก.4 เวลามาตรฐานในการประกอบชิ้นส่วนของได查ร์จรุ่น JO.....	65
ก.5 เวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนของได查ร์จรุ่น TFR.....	65
ก.6 เวลามาตรฐานในการประกอบชิ้นส่วนของได查ร์จรุ่น TFR.....	66
ก.7 เวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนของได查ร์จรุ่น SHT	66
ก.8 เวลามาตรฐานในการประกอบชิ้นส่วนของได查ร์จรุ่น SHT	68
ก.9 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนได查ร์จรุ่น Big M.....	69
ก.10 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการประกอบได查ร์จรุ่น Big M	70
ก.11 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนได查ร์จรุ่น JO	70
ก.12 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการประกอบได查ร์จรุ่น JO	71
ก.13 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนได查ร์จรุ่น TFR.....	72
ก.14 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการประกอบได查ร์จรุ่น TFR	72
ก.15 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนได查ร์จรุ่น SHT	73
ก.16 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการประกอบได查ร์จรุ่น SHT	74
ก.17 เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของได查ร์จรุ่น Big M	75
ก.18 เวลาที่ใช้ในการประกอบของแต่ละขั้นตอนของได查ร์จรุ่น Big M	76

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
ก.19 เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละชั้นตอนของไดชาร์จรุ่น JO.....	72
ก.20 เวลาที่ใช้ในการประกอบของแต่ละชั้นตอนของไดชาร์จรุ่น JO	72
ก.21 เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละชั้นตอนของไดชาร์จรุ่น TFR	73
ก.22 เวลาที่ใช้ในการประกอบของแต่ละชั้นตอนของไดชาร์จรุ่น TFR	74
ก.23 เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละชั้นตอนของไดชาร์จรุ่น SHT	75
ก.24 เวลาที่ใช้ในการประกอบของแต่ละชั้นตอนของไดชาร์จรุ่น SHT	76



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ได查ร์จ	11
2.2 โครงสร้างของฟังก์ชัน	12
3.1 ผังขั้นตอนการดำเนินโครงการ	14
4.1 ได查ร์จรุ่นธรรมดา	18
4.2 ได查ร์จรุ่น Big M	18
4.3 ได查ร์จรุ่น SHT	18
4.4 ได查ร์จรุ่น TFR	18
4.5 ได查ร์จรุ่น JO	18
4.6 ตาราง t Distribution	28
4.7 แผนผังแสดงการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนการเลือกเครื่องมือและทฤษฎี	32
4.8 ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้กลุ่มคำสั่ง Solver	33
4.9 ขั้นตอนการวางแผนการผลิตได查ร์จ	34
4.10 ลำดับขั้นตอนการผลิตฝาหน้าของได查ร์จรุ่นธรรมดา	36
4.11 ลำดับขั้นตอนการผลิตฝาหลังของได查ร์จรุ่นธรรมดา	36
4.12 ลำดับขั้นตอนการผลิตทุ่นของได查ร์จรุ่นธรรมดา	36
4.13 ลำดับขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์ของได查ร์จรุ่นธรรมดา	36
4.14 ลำดับขั้นตอนการประกอบของได查ร์จรุ่นธรรมดา	37
4.15 การสร้างตารางการผลิต	42
4.16 การวางแผนการผลิต	42
4.17 ตัวอย่างแผนการผลิตได查ร์จรุ่นธรรมดา	43
4.18 ตัวอย่างแผนการประกอบได查ร์จรุ่นธรรมดา	44
4.19 แผนการผลิตได查ร์จรุ่นธรรมดา	45
4.20 หน้าแรกของโปรแกรม	46
4.21 หน้ากรอกรายละเอียด	47
4.22 หน้าตารางแสดงเวลาในการทำงาน	47
4.23 หน้าแสดงแผนการผลิต	48
4.24 ผังการทำงานของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต	49
4.25 การเชื่อมโยงระหว่างหน้าโปรแกรม VBA กับ VBA	49
4.26 การเชื่อมโยงระหว่างหน้าโปรแกรม VBA กับ หน้า Worksheet	50

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.27 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่กรอกรายละเอียดที่ไม่ใช่ตัวเลข	50
4.28 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่กรอกรายละเอียดที่เป็นตัวเลขศูนย์	51
4.29 พังก์ชัน If ที่มีเงื่อนไขแบบ 2 กรณี	51
4.30 ตัวอย่างการใช้พังก์ชัน If ที่มีเงื่อนไขแบบ 2 กรณี	51
4.31 พังก์ชัน If ที่มีเงื่อนไขแบบหลายกรณี	52
4.32 ตัวอย่างการใช้พังก์ชัน If ที่มีเงื่อนไขแบบหลายกรณี	52
4.33 แสดงการเขียน Code ในโปรแกรม VBA	52
4.34 การตรวจสอบข้อผิดพลาดในการกรอกจำนวนในการผลิตให้เป็นตัวเลขเท่านั้น	53
4.35 การตรวจสอบข้อผิดพลาดในการกรอกจำนวนในการผลิตร่วมให้ไม่เกิน 2,000 ชิ้น	53
4.36 การประมวลผลของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาญ	54
4.37 รายละเอียดของข้อมูลในการผลิตจริงของบริษัท	54
4.38 ใบรับรองความสามารถในการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาญ	56
ก.1 ผลิตภัณฑ์ได้ชาญ	61
ก.2 ผ้าหน้า	61
ก.3 ผ้าหลัง	61
ก.4 ทุ่น	62
ก.5 สเตเตอร์	62
ก.6 ลำดับขั้นตอนการผลิตทุ่นของได้ชาญรุ่น Big M	69
ก.7 ลำดับขั้นตอนการผลิตสเตเตเตอร์ของได้ชาญรุ่น Big M	69
ก.8 ลำดับขั้นตอนการประกอบของได้ชาญรุ่น Big M	70
ก.9 ลำดับขั้นตอนการผลิตผ้าหลังของได้ชาญรุ่น JO	71
ก.10 ลำดับขั้นตอนการผลิตทุ่นของได้ชาญรุ่น JO	71
ก.11 ลำดับขั้นตอนการผลิตสเตเตเตอร์ของได้ชาญรุ่น JO	71
ก.12 ลำดับขั้นตอนการประกอบของได้ชาญรุ่น JO	71
ก.13 ลำดับขั้นตอนการผลิตทุ่นของได้ชาญรุ่น TFR	72
ก.14 ลำดับขั้นตอนการผลิตสเตเตเตอร์ของได้ชาญรุ่น TFR	72
ก.15 ลำดับขั้นตอนการประกอบของได้ชาญรุ่น TFR	73
ก.16 ลำดับขั้นตอนการผลิตผ้าหน้าของได้ชาญรุ่น SHT	74
ก.17 ลำดับขั้นตอนการผลิตผ้าหลังของได้ชาญรุ่น SHT	74

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ก.18 ลำดับขั้นตอนการผลิตทุ่นของไดชาร์จรุ่น SHT	74
ก.19 ลำดับขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์ของไดชาร์จรุ่น SHT	74
ก.20 ลำดับขั้นตอนการประกอบของไดชาร์จรุ่น SHT	75
ก.21 แผนการผลิตไดชาร์จรุ่น Big M	81
ก.22 แผนการผลิตไดชาร์จรุ่น JO	81
ก.23 แผนการผลิตไดชาร์จรุ่น TFR	82
ก.24 แผนการผลิตไดชาร์จรุ่น SHT	82
ช.1 การติดตั้งແບบเครื่องมือ “นักพัฒนา”	84
ช.2 หน้าต่างเริ่มต้นเข้าโปรแกรม	85
ช.3 ข้อมูลเบื้องต้นของคณะผู้ดำเนินโครงการ	85
ช.4 คู่มือการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต	86
ช.5 หน้าต่างแจ้งเตือนก่อนออกจากโปรแกรม	86
ช.6 หน้าต่างยินตีต้อนรับเข้าสู่การกรอรายละเอียด	87
ช.7 หน้าต่างกรอรายละเอียด	87
ช.8 หน้าต่างแจ้งเตือนการยืนยันการกรอรายละเอียด	88
ช.9 หน้าต่างแนะนำการกรอรายละเอียด	88
ช.10 หน้าต่างแจ้งเตือนการลบข้อมูลการกรอรายละเอียด	88
ช.11 หน้าต่างแจ้งเตือนการออกจากการกรอรายละเอียด	89
ช.12 หน้าต่างแจ้งเตือนการกรอรายละเอียดผิดพลาด	89
ช.13 หน้าต่างแจ้งเตือนการกรอกจำนวนชิ้นผลิตภัณฑ์ที่ 1 น้อยกว่า 60 ชิ้น	90
ช.14 หน้าต่างแจ้งเตือนการกรอกจำนวนชิ้นผลิตภัณฑ์ที่ 2, 3, 4, 5 น้อยกว่า 75 ชิ้น	90
ช.15 หน้าต่างแจ้งเตือนการกรอกจำนวนชิ้นของแต่ละผลิตภัณฑ์รวมกันแล้วเกิน 2,000 ชิ้น	91
ช.16 หน้าต่างบอกรายละเอียดจำนวนวันที่ใช้ในการผลิต	91
ช.17 หน้าต่างแสดงการกำหนดวันล่าช้า	92
ช.18 หน้าต่างแจ้งเตือนว่าต้องการลบข้อมูลหรือไม่	92
ช.19 หน้าต่างแจ้งเตือนว่าต้องการออกจากรหัสต่างๆ	93
ช.20 ปุ่มให้เลือกดูแผนการผลิตรุ่นต่างๆ	93
ช.21 หน้าต่างที่แสดงแผนการทำงานของ การผลิตไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ	94
ช.22 หน้าต่างที่แสดงแผนการทำงานของการผลิตไดชาร์จรุ่น Big M	94

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ข.23 หน้าต่างที่แสดงแผนการทำางของการผลิตได้ชาร์จรุ่น SHT	95
ข.24 หน้าต่างที่แสดงแผนการทำางของการผลิตได้ชาร์จรุ่น TFR	95
ข.25 หน้าต่างที่แสดงแผนการทำางของการผลิตได้ชาร์จรุ่น JO	96
ค.1 Code สั่งให้ลับข้อมูลในช่องที่ต้องการ	96
ค.2 Code สั่งให้ปิดหน้านี้ แล้วไปที่ Sheet3	98
ค.3 Code สั่งให้เปิดหน้าฟอร์ม กรอกรายละเอียด.....	98
ค.4 Code สั่งให้กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น	98
ค.5 Code สั่งให้กรอกได้เฉพาะจำนวนเต็มเท่านั้น	99
ค.6 Code สั่งกำหนดตัวเลือกใส่ลงใน ComboBox ().....	99
ค.7 Code สั่งให้ข้อมูลที่ใส่ลง ComboBox2 เมื่อเลือกตัวเลือกใน ComboBox2 แล้วข้อมูลนั้นจะปรากฏอยู่ในช่อง A3 ที่ Sheet1	100
ค.8 Code สั่งให้ข้อมูลที่ใส่ลง TextBox1 เมื่อคลิกปุ่ม CommandButton1 แล้วข้อมูลนั้นจะปรากฏอยู่ในช่อง B2, B3, B4, B5 และ B6 ที่ Sheet1	100
ค.9 Code สั่งให้กรอกจำนวนผลิตภัณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 60	100
ค.10 Code สั่งให้ TestVisible5 ทำงาน เมื่อคลิก CommandButton1	100
ค.11 ฟังก์ชันในการสร้างตารางแสดงเวลาในการผลิต	101
ค.12 ฟังก์ชันในการหาเวลาในการผลิตในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์.....	101
ค.13 ฟังก์ชันในการหาเวลาในการผลิตในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ให้เป็นเดือนหรือครึ่งวัน	102
ค.14 ฟังก์ชันในการดึงข้อมูลมาจาก Worksheets อีก 1	102

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกล่าวได้ว่าประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์จึงเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน หนึ่งในนั้น คือ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้ประกอบการธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ต้องปรับตัวรองรับกับการแข่งขัน ไม่ว่าเป็นด้านต่างๆ ทั้งปรับระบบการบริหาร การจัดการ ระบบตลาด ระบบประกันคุณภาพต่างๆ และระบบการผลิต ให้ได้มาตรฐานที่ ผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ต้องการ ซึ่งการทำงานในปัจจุบันต้องมีการวางแผนการผลิตที่ดี เพื่อที่จะให้งานออกแบบตามเป้าหมายที่ต้องการ

สำหรับการศึกษาโครงการ ได้ศึกษาถึงระบบการผลิตของ บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าในรถยนต์ ประกอบไปด้วย ไดชาเร็จ เฟซเซอร์รีเรย์ คัทเอาท์ และແຜງໂຄଡ เป็นต้น โดยส่วนที่ทำการศึกษา คือ กระบวนการผลิตไดชาเร็จ ซึ่งมีอัตราการผลิตที่สูง และเป็นแผนกที่ ทำรายได้หลักให้กับบริษัท กระบวนการผลิตไดชาเร็จประกอบด้วยการผลิตชิ้นส่วน และการประกอบชิ้นส่วน ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่องกันทั้งระบบ ปัญหาที่พบ คือ กระบวนการผลิตไดชาเร็จ เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น/ผลิตไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า ไม่มีการวางแผนการผลิตที่แน่นอน พนักงานบางคนมีขั้นตอนการทำงานไม่ยุ่งยากก็จะผลิตชิ้นส่วนเสร็จเร็ว จนทำตามการสั่งซื้อของเดือน หน้าเพื่อรอประกอบ ทำเสร็จแล้วแต่ประกอบไม่ได้ทำให้ต้องเสียค่าจัดเก็บของคงคลัง บางคนมี ขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากก็จะผลิตชิ้นส่วนได้ช้า ทำให้ประกอบไดชาเร็จของการสั่งซื้อรุ่นนี้ไม่ได้ ส่งผลให้การส่งมอบสินค้าไม่ทันตามกำหนด เสียโอกาสในการแข่งขันทางด้านการตลาด บางครั้งถึงกับ ต้องหยุดการผลิตเพราวางแผนไม่ดี ต้องมีการวางแผนใหม่อยู่ทุกวันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้การ ส่งมอบไดชาเร็จได้ทันตามกำหนด ซึ่งส่งผลเสียต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว ทางคณะกรรมการดำเนินโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจะแก้ไขปัญหาโดยการ ใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต โดยจะนำเอาเครื่องมือและทฤษฎีต่างๆ ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม และ พัฒนาชั้นต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel เข้ามาใช้ในการสร้างโปรแกรมช่วยในการวางแผนการ ผลิตไดชาเร็จ บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Outputs)

- 1.3.1 โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต
- 1.3.2 คู่มือการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต

1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcomes)

- 1.4.1 แผนการผลิตนี้จะสามารถส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
- 1.4.2 แผนการผลิตนี้จะมีการประเมินผลโดยผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด

1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ

- 1.5.1 แผนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ชาร์จนี้ สามารถใช้ได้กับบริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัดเท่านั้น
- 1.5.2 เวลามาตรฐานได้จากการถ่ายวีดีโอ และการจับเวลา
- 1.5.3 โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตนี้ ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
- 1.5.4 การทดลองใช้แผนการผลิต จะทำการทดลองแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ 1 รุ่นเท่านั้น

1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ

- 1.6.1 บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด ตั้งอยู่ตำบลลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- 1.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2556

1.8 ขั้นตอน และแผนการดำเนินโครงการ (Gantt Chart)

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอน และแผนการดำเนินโครงการ

ลำดับ	การดำเนินโครงการ	ช่วงเวลา							
		ม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
1.8.1	รวบรวมข้อมูลของกระบวนการผลิต ไดชาرج	↔							
1.8.2	วิเคราะห์ข้อมูล		↔	→					

ตารางที่ 1.1 (ต่อ) ขั้นตอน และแผนการดำเนินโครงการ

ลำดับ	การดำเนินโครงการ	ช่วงเวลา							
		ม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
1.8.3	เลือกเครื่องมือและทฤษฎีที่จะใช้ในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ				←	→			
1.8.4	วางแผนการผลิตได้ชาร์จ				←	→			
1.8.5	วิเคราะห์แผนการผลิตได้ชาร์จ						↔		
1.8.6	ออกแบบและสร้างโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ						↔		
1.8.7	ทดสอบโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ						↔		
1.8.8	นำโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตไปทดลองใช้กับบริษัท						↔		
1.8.9	จัดทำคู่มือในการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตแบบได้ชาร์จ						↔		
1.8.10	สรุปผลการดำเนินโครงการ						↔		

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

ในการดำเนินโครงการสร้างโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตให้ชาร์จของบริษัท พี.อี. เทคโนโลยี จำกัด ประกอบด้วยทฤษฎีทั่วไปเรื่องด้วยกัน ซึ่งคณะผู้ดำเนินโครงการได้แบ่งออกเป็นแปดส่วนหลัก โดยส่วนแรกจะเป็นทฤษฎีการศึกษาเวลา ส่วนที่สองเป็นทฤษฎีการวางแผนการผลิต ส่วนที่สามจะเป็นทฤษฎีการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ส่วนที่สี่เป็นทฤษฎีการจัดลำดับงาน (PERT) ส่วนที่ห้าเป็นทฤษฎีการกำหนดตารางการผลิต ส่วนที่หกเป็นผลิตภัณฑ์ให้ชาร์จ ส่วนที่เจ็ดเป็นทฤษฎีของโปรแกรม Microsoft Excel และในส่วนสุดท้ายจะเป็นทฤษฎีการสร้างหน้าต่างเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับโปรแกรมช่วยวางแผนการผลิต ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้ได้เลือกใช้โปรแกรม Visual Basic for Applications (VBA) ที่อยู่บนโปรแกรม Microsoft Excel โดยทฤษฎีทั้งแปดส่วนมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ทฤษฎีการศึกษาเวลา (Time Study)

2.1.1 ความหมายของการศึกษาเวลา

การศึกษาเวลา คือ การหาเวลาที่เป็นมาตรฐานในการทำงาน ใช้ในการวัดผลงานเป็นเวลาที่ทำงานได้ผลของการศึกษาเวลา คือ เราได้เวลามาตรฐาน (Standard Time)

2.1.2 วิธีการศึกษาเวลา

การศึกษาเวลาสามารถแบ่งเป็น 4 วิธี

2.1.2.1 การศึกษาเวลาโดยตรง คือ การศึกษาเวลาที่ใช้การจับเวลาพนักงานที่มีการเลือกไว้แล้ว มาทำการจับเวลาโดยนาฬิกา ทั้งนี้ต้องมีการคำนวณจำนวนครั้งในการจับเวลา แล้วจึงนำมาหารเวลาทำงานปกติ (Normal Time) และเวลามาตรฐานต่อไป

2.1.2.2 การสุ่มงาน (Work Sampling) เป็นการศึกษาเวลาเพื่อให้ได้เวลามาตรฐานจาก การสุ่มจับเวลาการทำงานจริงของพนักงานในสายการผลิต ใน การสุ่มงานต้องใช้เวลาในการศึกษาเวลาเป็นเวลานานหลายสัปดาห์

2.1.2.3 การศึกษาเวลาจากข้อมูลมาตรฐานและสูตร (Standard Data and Formulas) เป็นการศึกษาเวลาที่ใช้ข้อมูลเวลาของโรงงาน รวมทั้งการคำนวณเวลา จากสูตรสำเร็จ จัดทำเป็นมาตรฐาน

2.1.2.4 การสังเคราะห์เวลา หรือการหาเวลามาตรฐานแบบล่วงหน้า (Synthesis Time or Predetermined Time System) เป็นการศึกษาเวลาเพื่อให้ได้เวลามาตรฐานจากการหาเวลาล่วงหน้า ก่อนที่งานจะเกิดจริง หรือการสังเคราะห์เวลา โดยใช้ระบบการหาเวลาชนิดต่างๆ

2.1.3 การหาเวลามาตรฐานโดยการจับเวลาโดยตรง (Direct Time Study)

ขั้นตอนการจับเวลาโดยตรงแบ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้

2.1.3.1 การแบ่งงานเป็นงานย่อยๆ

งานย่อย (Element) หมายถึง หน่วยย่อยของงานซึ่งเห็นได้ชัดเจน และสามารถอธิบายและจับเวลาได้

วัฏจักรการทำงาน (Work Cycle) คือ การทำงานวนซ้ำกัน เมื่อทำงานตั้งแต่แรกและเมื่อสิ้นสุดการทำงานนั้นจะเริ่มทำงานใหม่ที่จุดเริ่มต้นเดิมซ้ำๆ กันเป็นรอบๆ โดยมีจุดเริ่มต้นของการทำงานมาบรรจบกับจุดสิ้นสุดเป็นวงรอบเสมอ การทำงานครบร 1 รอบ มักจะได้ผลลัพธ์อย่างน้อย 1 งาน ซึ่งหลักการแบ่งงานย่อยสามารถแบ่งได้ ดังนี้

ก. งานย่อยควรจะมีเวลาที่สั้น และสามารถวัดได้โดยง่าย เที่ยงตรง เวลาควรอยู่ระหว่างช่วง 2.4 ถึง 20 วินาที

ข. งานย่อยที่ทำด้วยคน และเครื่องจักร ควรแยกออกจากกัน เวลาในการทำงานของเครื่องจักรค่อนข้างคงที่ สามารถใช้การหาเวลามาตรฐานแบบ Standard Data ในการคำนวณได้

ค. งานย่อยคงที่ (Constant Elements) ควรจะแยกออกจากงานย่อยผันแปร (Variable Elements) ระยะเวลาในการทำงานเปลี่ยนแปลงไปตามสมบัติของชิ้นงาน เช่น ขนาดน้ำหนัก ความยาว รูปร่าง รวมถึงวิธีการ เป็นต้น

2.1.3.2 การบันทึกเวลาในการทำงาน

มีการบันทึกเวลาในการทำงาน 2 รูปแบบ ดังนี้

ก. Continuous Timing เป็นการจับเวลาโดยการปล่อยให้นาฬิกาจับเวลาเดินไปเรื่อยๆ แล้วอ่านค่าเวลาเมื่อสิ้นสุดงานย่อยแต่ละงาน เวลาที่บันทึกนี้จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ เป็นเวลาสะสม เวลาแต่ละงานย่อยหาได้จากการนำเวลาสะสมมาลบกัน

ข. Repetitive Timing เป็นการจับเวลาของแต่ละงานย่อยโดย เมื่อสิ้นสุด และอ่านค่างานย่อยเสร็จ ก็ตั้งเข็มนาฬิกาให้ไปเริ่มต้นที่ 0 ใหม่ ทำให้ได้ค่าเวลาที่ใช้จริงของแต่ละงานย่อยโดยไม่ต้องทำการหักลบภัยหลัง

2.1.3.3 การกำหนดจำนวนครั้งในการจับเวลา

การบันทึกเวลาขั้นต้นถือได้ว่าเป็นกระบวนการเก็บตัวอย่าง (Sampling Process) อิ่งจำนวนครั้งในการจับเวลามากเท่าไร อิ่งมีความเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น ผู้วิเคราะห์จะต้องกำหนดระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) และกำหนดค่าผิดพลาด (Errors) ของข้อมูลที่ต้องการ เพื่อที่จะหาจำนวนครั้งในการจับเวลา ซึ่งในการหาจำนวนครั้งในการจับเวลาสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

ก. การหาจำนวนครั้งในการจับเวลาที่มีการจับเวลาเบื้องต้นที่มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าผิดพลาด \pm ร้อยละ 5 ซึ่งจำนวนครั้งในการจับเวลาสามารถหาได้จากสูตรที่ 2.1

$$N' = \left[\frac{40 \sqrt{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}}{\sum x_i} \right]^2 \quad (2.1)$$

เมื่อ N' คือ จำนวนครั้งของการจับเวลาที่ต้องการ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าผิดพลาด \pm ร้อยละ 5

N คือ จำนวนครั้งของการจับเวลาเบื้องต้น (จำนวนตัวอย่าง)

x_i คือ ค่าเวลาที่จับได้ในของแต่ละครั้ง

ช. การหาจำนวนครั้งในการจับเวลาที่มีการจับเวลาเบื้องต้นที่น้อยกว่า 30 ครั้ง ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าผิดพลาด \pm ร้อยละ 5 ซึ่งจำนวนครั้งในการจับเวลาสามารถหาได้จากสูตรที่ 2.2

$$N = \left[\frac{ts}{k\bar{x}} \right]^2 \quad (2.2)$$

$$\text{เมื่อ } S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{(N-1)}}$$

N คือ จำนวนครั้งของการจับเวลาที่ต้องการ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าผิดพลาด \pm ร้อยละ 5

$t_{(\alpha, n-1)}$ คือ ค่าที่ได้จากการตารางการแจกแจง t – distribution

S คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

k คือ \pm ร้อยละความน่าจะเป็นของความผิดพลาด

\bar{x} คือ ค่าเฉลี่ยของเวลาที่จับได้ในของแต่ละครั้ง

2.1.4 การกำหนดเวลาเพื่อ

เวลาปกติที่ได้จากการคำนวณ คือ เวลาปกติซึ่งคนงานที่เข้ามาอยู่ทำงานด้วยความเร็วปกติ แต่การทำงานทุกอย่างไม่ใช่จะทำได้โดยไม่มีการหยุดพักผ่อน หรือเกิดเหตุล่าช้า ดังนั้น จึงต้องมีเวลาเพื่อไว้สำหรับกรณีต่างๆ ด้วย และก่อนที่จะหาเวลามาตรฐานของการทำงานนั้น ต้องบอกเวลาเพื่อให้กับเวลาปกติก่อน ชนิดของเวลาเพื่อแบ่งได้ 3 แบบ คือ

2.1.4.1 เวลาเพื่อสำหรับบุคคล (Personal Allowance)

เป็นการเพื่อการทำธุระส่วนตัวในระหว่างการทำงานของพนักงาน โดยทั่วไปถือว่า เป็นเวลาของเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องมี โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากเป็นธรรมชาติของมนุษย์ การทำธุระส่วนตัว ได้แก่ การเข้าห้องน้ำ การดื่มน้ำ เป็นต้น จากการศึกษาวิเคราะห์เวลา โดยเฉลี่ยได้ว่า เวลาเพื่อสำหรับการทำธุระส่วนตัวจะตกลงอยู่ระหว่างร้อยละ 2 - 5 หรือประมาณ 10 - 24 นาที ต่อการทำงาน 8 ชั่วโมง สำหรับงานที่หนักหรืออยู่ในสภาวะที่ผิดปกติ หรืออุณหภูมิค่อนข้าง

สูง อาจพิจารณาเพิ่มให้มากกว่าร้อยละ 5 ทั้งนี้ เวลาเพื่อขึ้นอยู่กับการทำงาน สำหรับร้อยละ 5 จะเป็นจำนวนที่เพียงพอสำหรับทั้งชายและหญิง

2.1.4.2 เวลาเพื่อสำหรับความเมื่อยล้า (Fatigue Delays)

โดยทั่วไปคนเราทำงานต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเมื่อยล้า สาเหตุของการเกิดความเมื่อยล้าในระหว่างการทำงานมีด้วยกันหลายสาเหตุ จากสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม และลักษณะของงาน สาเหตุที่ทำให้เกิดความเมื่อยล้าที่แก้ไขได้ สามารถแก้ไขได้โดยการปรับสภาพของการทำงานให้สะทวကสบายน้ำหนัก มีการหาเครื่องมือช่วย และเครื่องทุนแรง เพื่อช่วยให้การทำงานสะทวကขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่สามารถจัดสาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่สามารถจัดให้น้อยลงได้ เช่น สาเหตุที่เกิดจากสภาพภัยในร่างกายทั้งด้านกายภาพ และจิตใจที่เป็นไปโดยธรรมชาตินั้นยากที่จะจัดให้หมดออกໄไปได้ ถ้าเกิดอาการเมื่อยล้าขึ้นจะมีผลให้การทำงานเชื่องช้า และอัตราการทำงานลดลงได้

2.1.4.3 เวลาเพื่อสำหรับความค่าซ้ำ (Delay or Contingency Allowance)

เป็นสภาวะที่เกิดเหตุการณ์สุดแท่งที่ไม่คาดเดาได้ในระหว่างการทำงาน ทำให้การทำงานต้องหยุดชะงักชั่วครู่ เช่น วัตถุที่ไม่ปฎิเสธในการใช้งาน การหยุดปัดเศษวัสดุในการตัดหรือกอลิง เกิดปัญหานำมาสู่การทำงานที่ต้องหยุดได้ต่อเนื่องหากไม่สามารถจัดการได้ จึงต้องมีเวลาสำรองไว้ เป็นต้น

2.1.5 การคำนวณเวลาตามมาตรฐาน

การคำนวณเวลาตามมาตรฐาน คือ การนำเวลาปกติของการทำงาน มารวมกับ ค่าเพื่อของการทำงาน โดยมีแนวทางการหาเวลาตามมาตรฐาน จากสูตร

$$\text{เวลาตามมาตรฐาน} = \text{เวลาปกติ} + (\text{เวลาปกติ} \times \text{เวลาเพื่อ}/100) \quad (2.3)$$

2.2 ทฤษฎีการวางแผนการผลิต

การวางแผนการผลิตมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจ และการค้าอย่างอิสระ อีกทั้งผู้บริโภคยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา หากขาดการวางแผนที่ดีอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ซึ่งการวางแผนการผลิตสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระยะเวลาการดำเนินการของวางแผน ดังนี้

2.2.1 การวางแผนระยะสั้น (Short Range Planning)

การวางแผนระยะสั้น หรือการวางแผนเชิงปฏิบัติการ เป็นการวางแผนที่ครอบคลุมระยะเวลางาน 1 - 12 เดือน เช่น แผนการผลิตรายวัน, แผนการผลิตรายสัปดาห์, แผนการผลิตรายเดือน เป็นต้น

2.2.2 การวางแผนระยะกลาง (Intermediate Range Planning)

การวางแผนระยะกลาง หรือการวางแผนเชิงเทคนิค เป็นการวางแผนที่ครอบคลุมระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 1 - 3 ปี เช่น การวางแผนสำหรับการจัดเตรียมด้านกำลังการผลิต และการวางแผนการจัดเตรียมวัสดุ หรืออุปกรณ์ ที่ต้องใช้ดำเนินการช่วง 1 - 24 เดือนข้างหน้า

2.2.3 การวางแผนระยะยาว (Long Range Planning)

การวางแผนระยะยาว หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการวางแผนที่ครอบคลุมระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 3 - 5 ปี เช่น แผนสำหรับการปรับปรุงกำลังการผลิตระยะยาวขององค์กร, การพัฒนาสินค้า หรือบริการ ให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก และเป้าหมายขององค์กร

2.3 ทฤษฎีการโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming)

การโปรแกรมเชิงเส้นตรง เป็นเทคนิคที่ช่วยในการแก้ปัญหาการตัดสินใจ ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้อาจอยู่ในรูปของวัตถุคง, แรงงาน, เงิน, เครื่องจักร และเวลาเป็นต้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินใจในการดำเนินการที่ดีที่สุด เช่น กำไรสูงสุด หรือค่าใช้จ่ายต่ำสุด โดยมีความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ เป็นแบบเชิงเส้นตรง และตัวแปรทุกตัวต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์

2.3.1 โครงสร้างมาตรฐานของการโปรแกรมเชิงเส้นตรง

การโปรแกรมเชิงเส้นตรงจะต้องประกอบด้วยโครงสร้าง 6 ส่วน ดังนี้

2.3.1.1 ตัวแปรการตัดสินใจ (Decision Variable)

ตัวแปรการตัดสินใจ คือ ตัวแปรที่กำหนดขั้นแทนสิ่งที่ต้องการตัดสินใจ ดำเนินการ หรือแทนสิ่งที่ต้องการผลิตหรือ ซึ่งการกำหนดตัวแปรการตัดสินใจ นิยมกำหนดเป็นตัวอักษรที่สามารถสื่อความหมายถึงสิ่งที่เราต้องการตัดสินใจได้ เมื่อกำหนดตัวแปรการตัดสินใจแล้ว จะต้องระบุหน่วยของตัวแปรด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างฟังก์ชัน เช่น ในกรณีผลิตภัณฑ์ได้ชาร์จทั้ง 5 รุ่น ต้องการตัดสินใจว่าจะผลิตรุ่นธรรมชาติ ในปริมาณเท่าไหร่ ให้กำหนดตัวแปรการตัดสินใจ A แทนจำนวนของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติที่ต้องการผลิต หน่วยเป็นลูก ก เป็นต้น โดย A มีที่มาจากคำว่า ไดชาร์จในภาษาอังกฤษ ซึ่งเขียนว่า Alternator

2.3.1.2 พิงก์ชันเป้าประสงค์ (Objective Function)

พิงก์ชันเป้าประสงค์ เป็นส่วนที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการโปรแกรมเชิงเส้นตรงว่าต้องการหาค่าสูงสุด (Max Z) หรือค่าต่ำสุด (Min Z) เช่น ต้องการหากำไรสูงสุด หรือต้องการหาต้นทุนต่ำที่สุด เป็นต้น

2.3.1.3 สัมประสิทธิ์ของตัวแปรในฟังก์ชันเป้าประสงค์

สัมประสิทธิ์ของตัวแปรในฟังก์ชันเป้าประสงค์เป็นส่วนที่แสดงผลตอบแทนจากการตัดสินใจดำเนินการกับตัวแปรนั้น 1 หน่วย เช่น กำไรต่อหน่วยของการผลิตได้ชาร์จ ห้อง 5 รุ่นจำนวน 1 ลูก กะท่ากับ 10 บาท หรือเขียนได้ว่า $\text{Max } Z = 10A$ เป็นต้น

2.3.1.4 เงื่อนไขบังคับ (Constraint)

เงื่อนไขบังคับเป็นส่วนที่แสดงขอบเขตข้อจำกัดของปัญหา เช่น การจำกัดด้านทรัพยากร, ความต้องการของลูกค้า, นโยบายการผลิต เป็นต้น โดยเงื่อนไขบังคับจะต้องมีเครื่องหมายที่แสดงในรูป $>=, <=, =, >, <$ ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขบังคับ

2.3.1.5 สัมประสิทธิ์ของตัวแปรในเงื่อนไขบังคับ

สัมประสิทธิ์ของตัวแปรในเงื่อนไขบังคับ คือ ค่าคงที่ซึ่งแสดงอัตราการใช้ทรัพยากรต่างๆ ทรัพยากรในที่นี้อาจหมายถึง จำนวนเงิน, เวลาในการผลิต, จำนวนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และจำนวนพนักงาน หรือจำนวนวัสดุที่ต้องใช้ ตัวอย่างเช่น ในการผลิตได้ชาร์จจำนวน 1 ลูก จะต้องใช้เวลาการผลิต 45 นาที สามารถเขียนได้ว่า $45A$

2.3.1.6 ค่าคงที่ข้ามของเงื่อนไขบังคับ

ค่าคงที่ข้ามของเงื่อนไขบังคับ คือ ค่าที่แสดงข้อจำกัดของทรัพยากร หรือจำนวนทรัพยากรด้านนั้นๆ ที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น แผนกผลิตมีเวลาในการผลิตได้ชาร์จ ห้อง 2400 นาที สามารถเขียนได้ว่า $45A \leq 2400$ เป็นต้น

2.3.2 Solver

Solver เป็นกลุ่มคำสั่งที่อยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งมีความสามารถในการช่วยคำนวนหาคำตอบที่ดีที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันเป้าประสงค์กับเงื่อนไขบังคับของการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ทำให้สามารถได้คำตอบในจุดที่ดีที่สุดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดย Solver รุ่นปัจจุบันที่ใช้อยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel ทั่วไปมีข้อจำกัดด้านจำนวนตัวแปรที่สามารถรองรับได้สูงสุดเพียง 200 ตัว หากต้องการใช้ Solver ในการหาคำตอบของการโปรแกรมเชิงเส้นตรงที่มีตัวแปรเกินข้อจำกัด สามารถแก้ปัญหาได้โดยการแบ่งส่วนการคำนวนของการโปรแกรมเชิงเส้นตรง หรือดาวน์โหลด Solver ในรุ่นที่มีความสามารถสูงกว่ามาใช้งาน (ศึกษาข้อมูลการใช้ Solver เพิ่มเติมจาก Solver, 2554)

2.4 ทฤษฎีการจัดลำดับงาน (PERT)

ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมายจำเป็นต้องมีการวางแผน กำหนดขั้นตอนในการทำงาน และควบคุมความก้าวหน้าของโครงการเป็นอย่างดี ในปัจจุบัน มีเครื่องมือ หรือวิธีการที่ใช้ในการบริหารโครงการที่นิยมใช้กัน คือ การจัดลำดับงาน (Project Evaluation and Review Technique : PERT) ซึ่งเป็นการจัดลำดับงานเชิงปริมาณด้านการ

วิเคราะห์ข่ายงาน (Network Analysis) ที่ใช้กันแพร่หลายในการวางแผนและควบคุมงานที่มีลักษณะเป็นงานโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเวลา

PERT เป็นแผนงานที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการด้วยข่ายงาน (Network) โดยแสดงกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ลำดับการทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ

สัญลักษณ์ต่างๆ และความหมายที่ใช้ใน PERT

- คือ จุดเชื่อมโหนด ที่แสดงถึงเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มแรกโครงการจนจบโครงการ
- 1 → 2 เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างโหนด แสดงถึงกิจกรรม หรืองานที่ทำหัวลูกศร คือ จุดเสร็จสิ้นของกิจกรรม หรืองานนั้น

2.5 ทฤษฎีการกำหนดตารางการผลิต (Scheduling)

ในการกำหนดตารางการผลิตจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ใครจะเป็นผู้ทำ จะเริ่มทำวันไหน ตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใด และทำจำนวนเท่าไร เป็นการจัดเตรียมตารางเวลาการทำงานให้กับทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นคนงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

กระบวนการในการกำหนดตารางการผลิต (The Scheduling Process) ซึ่งในการกำหนดตารางการผลิตค่อนข้างจะมีความยุ่งยากซับซ้อน ผู้ที่ทำหน้าที่กำหนดตารางการผลิตจะต้องพยายามกำหนดตารางการผลิตให้เหมาะสม นอกเหนือจากการกำหนดตารางการผลิตจะเป็นตัวกำหนดค่าว่าการส่งงานจะช้าไปหรือไม่ สำหรับขั้นตอนในการกำหนดตารางการผลิตในโรงงาน จะเริ่มต้นจากทางโรงงานรับใบสั่งผลิตจากลูกค้าหรือจากฝ่ายขาย ในใบสั่งผลิตแต่ละใบจะแสดงให้ทราบถึงจำนวนของชิ้นส่วนต่างๆ ที่จะต้องทำการผลิต โดยใบสั่งผลิตแต่ละใบอาจจะแทนงาน 1 งาน หรือมากกว่า และเพื่อให้ผลของการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในตารางการผลิตหลัก ชิ้นส่วนต่างๆ จะต้องผ่านแต่ละกระบวนการผลิตตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในตารางการผลิต ซึ่งการกำหนดตารางการผลิต มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดงานหรือชนิดของงานให้กับฝ่ายผลิต (Job Assignment) เป็นการกำหนดว่างานใด จะทำโดยฝ่ายผลิตใดบ้าง ซึ่งเทคนิคต่างๆ ที่ได้มีการนำมาใช้ช่วยให้การกำหนดงานง่ายขึ้น ได้แก่ แผนภูมิภาระงาน (Loading Chart) และแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินปริมาณของงาน (Evaluate Work Load) เป็นการศึกษารายละเอียดว่างานที่กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจะต้องใช้แรงงานเท่าไร ใช้เวลาของเครื่องจักรเท่าไร และใช้วัสดุชนิดใดบ้างเป็นจำนวนเท่าไร จากนั้นเปรียบเทียบความสามารถของหน่วยงานนั้นว่า สามารถทำงานที่กำหนดให้นั้นได้หรือไม่ ถ้าวัดถูกต้องและชิ้นส่วนประกอบย่อยต่างๆ ที่ใช้จะต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ถ้าปริมาณของชิ้นส่วนมีเพื่อ จะต้องมีการตัดสินใจว่าจะสั่งซื้อหรือทำมาเพิ่มได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 3 การจัดลำดับการผลิต (Sequencing) เป็นจากการวางแผนงานไม่ได้รับใบสั่งผลิต เพียงใบเดียว แต่มักจะมีงานหลาย ๆ งาน หรือใบสั่งผลิตหลาย ๆ ใบมาเรื่อยๆ ที่หน่วยงานหรือหน่วยผลิต ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับแนวคิด (Waiting Line) ดังนั้น จึงต้องมีการจัดลำดับว่างานใดควรจะทำก่อนและงานใดควรจะทำหลัง หลังจากจัดลำดับงานให้กับหน่วยผลิตแล้ว หน่วยผลิตแต่ละหน่วยจะทำงานต่อๆ ตามลำดับที่ได้จัดไว้ และการจัดลำดับก่อนหลังของงานหรือใบสั่งผลิตมักจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำรายละเอียดตารางการผลิต (Detail Scheduling) เป็นการจัดทำตารางเวลาเพื่อแสดงว่างานใดจะต้องเริ่มต้นเมื่อไร และควรจะเสร็จเมื่อไหร่บนฝ่ายผลิตต่างๆ การจัดทำรายละเอียดของตารางการผลิตมักจะทำไปพร้อมๆ กับการจัดลำดับการผลิต และจะต้องคำนึงถึงเวลาหดเวลาของพนักงาน การหดเวลาของเครื่องจักร หรือความเสียหายเกิดขึ้น กล่าวคือ จะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอ การจัดแสดงรายละเอียดของตารางการผลิตอาจแสดงได้ทั้งในรูปของตารางและแผนภูมิแกนต์ ตารางการผลิต เป็นการสร้างตารางเวลาการปฏิบัติของงานที่ต้องทำการ

2.6 ไดซาร์จ (Alternator)

ไดซาร์จ (Alternator) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ ทำหน้าที่กำหนดกระแสไฟฟ้าอื่นๆ ในรถยนต์ เช่น แอร์, เครื่องเสียงติดรถยนต์ เป็นต้น พร้อมทั้งหน้าที่ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าอีกส่วนไปเก็บที่แบตเตอรี่ เพื่อใช้การสตาร์ทเครื่องยนต์ และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในรถยนต์ ในกรณีที่มีการใช้กระแสไฟฟ้ามากจนไดซาร์จไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทัน เช่น ในกรณีที่ฝนตกหนักต้องมีการเปิดไฟหน้า และใบปัดน้ำฝนพร้อมกัน ไดซาร์จมีหลักการทำงานโดยเปลี่ยนจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า อาศัยการหมุนตัวกันระหว่างชุดลวดสเตเตอร์ และแกนไดซาร์จ (Rotor) โดยเมื่อแกนไดซาร์จหมุนจะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กตัดกับชุดลวดสเตเตอร์ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งรูปไดซาร์จสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 ไดซาร์จ

2.7 โปรแกรม Microsoft Excel

โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม Microsoft Excel มีลักษณะเด่นในด้านการคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชีต่างๆ การทำงานของโปรแกรมใช้ตารางตามแนวนอน (Rows) และแนวตั้ง (Columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet


โปรแกรม Microsoft Excel มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

2.7.1 การใช้ฟังก์ชัน (Function)

ฟังก์ชัน เป็นสูตรสำหรับของการคำนวณในรูปแบบของการใช้งานต่างๆ เช่น ฟังก์ชัน SUM คือ การหาผลรวม ซึ่งโปรแกรม Microsoft Excel ได้จัดสูตรเหล่านี้ไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อผู้ใช้งาน

2.7.2 โครงสร้างของฟังก์ชัน

โครงสร้างของฟังก์ชันทุกๆ ฟังก์ชันจะเหมือนกัน คือ จะมีชื่อของฟังก์ชันตามด้วย อาร์กิวเม้นต์ในวงเล็บปิด ซึ่งอาร์กิวเม้นต์นี้สามารถเป็นได้ทั้งตัวเลข การอ้างอิงเซลล์ หรือฟังก์ชันอื่น ซึ่งเราเรียกว่าการใช้ฟังก์ชันซ้อนกัน แต่ละตัวจะมีเครื่องหมายจุลภาค (,) เป็นตัวคั่น ซึ่งสามารถแสดงเป็นโครงสร้างได้ ดังรูปที่ 2.2

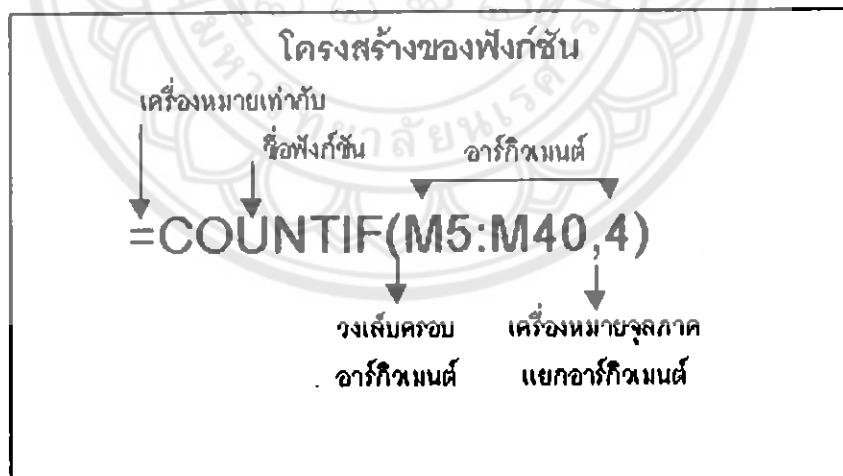

รูปที่ 2.2 โครงสร้างของฟังก์ชัน

2.7.3 ตัวอย่างของฟังก์ชัน

ก. ฟังก์ชัน SUM

ฟังก์ชัน SUM จะบวกตัวเลขทั้งหมดที่คุณระบุเป็นอาร์กิวเม้นต์ แต่ละอาร์กิวเม้นต์สามารถเป็นช่วง การอ้างอิงเซลล์ อาร์เรย์ ค่าคงที่ สูตร หรือผลลัพธ์จากฟังก์ชันอื่นได้

ช. พังก์ชัน SUMIF

พังก์ชัน SUMIF จะใช้ในกรณีที่ต้องการหาผลรวมที่มีเงื่อนไข เช่น ต้องการหาผลรวมของสินค้าตามที่ชื่อระบุ

ค. พังก์ชัน AVERAGE

พังก์ชัน AVERAGE ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล อาจมาจากการตัวเลขที่ระบุลงไว้ในพังก์ชัน หรือการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขนั้นๆ อยู่ เราสามารถใช้พังก์ชันนี้ในการหาค่าเฉลี่ยต่างๆ

จ. พังก์ชัน COUNT

พังก์ชัน COUNT ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลข รวมทั้งตัวเลขที่มีอยู่ภายในรายการอาร์กิวเม้นต์ต่างๆ ด้วย ซึ่งจะนับเฉพาะเซลล์ที่มีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น

ฉ. พังก์ชัน IF

พังก์ชัน IF จะส่งกลับค่าหนึ่งค่าถ้าเงื่อนไขที่คุณระบุเป็น TRUE และส่งกลับค่าอีกค่าหนึ่งถ้าเงื่อนไขนั้นเป็น FALSE


2.8 โปรแกรม Visual Basic for Applications (VBA)

โปรแกรม Visual Basic for Applications (VBA) เป็นเครื่องมือใช้สำหรับพัฒนาระบบงานในโปรแกรม Microsoft Excel ให้มีการทำงานอัตโนมัติ โดยสามารถควบคุมการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel ได้ตามที่ต้องการ โดยการสั่งงานด้วย Code บนโปรแกรม VBA เช่น การสร้างรายงาน หรือวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ จากความสามารถดังกล่าวของโปรแกรม VBA หากคุณผู้ดำเนินโครงการจึงใช้โปรแกรม VBA เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างโปรแกรมช่วย และสร้างหน้าต่าง เช่นต่อระหว่างผู้ใช้งานกับโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต ซึ่งอยู่บนโปรแกรม Microsoft Excel


บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ

ในการดำเนินโครงการโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตแพนก่ำชาคร์จ สามารถแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการในรูปของผังขั้นตอนการดำเนินโครงการได้ ดังรูปที่ 3.1

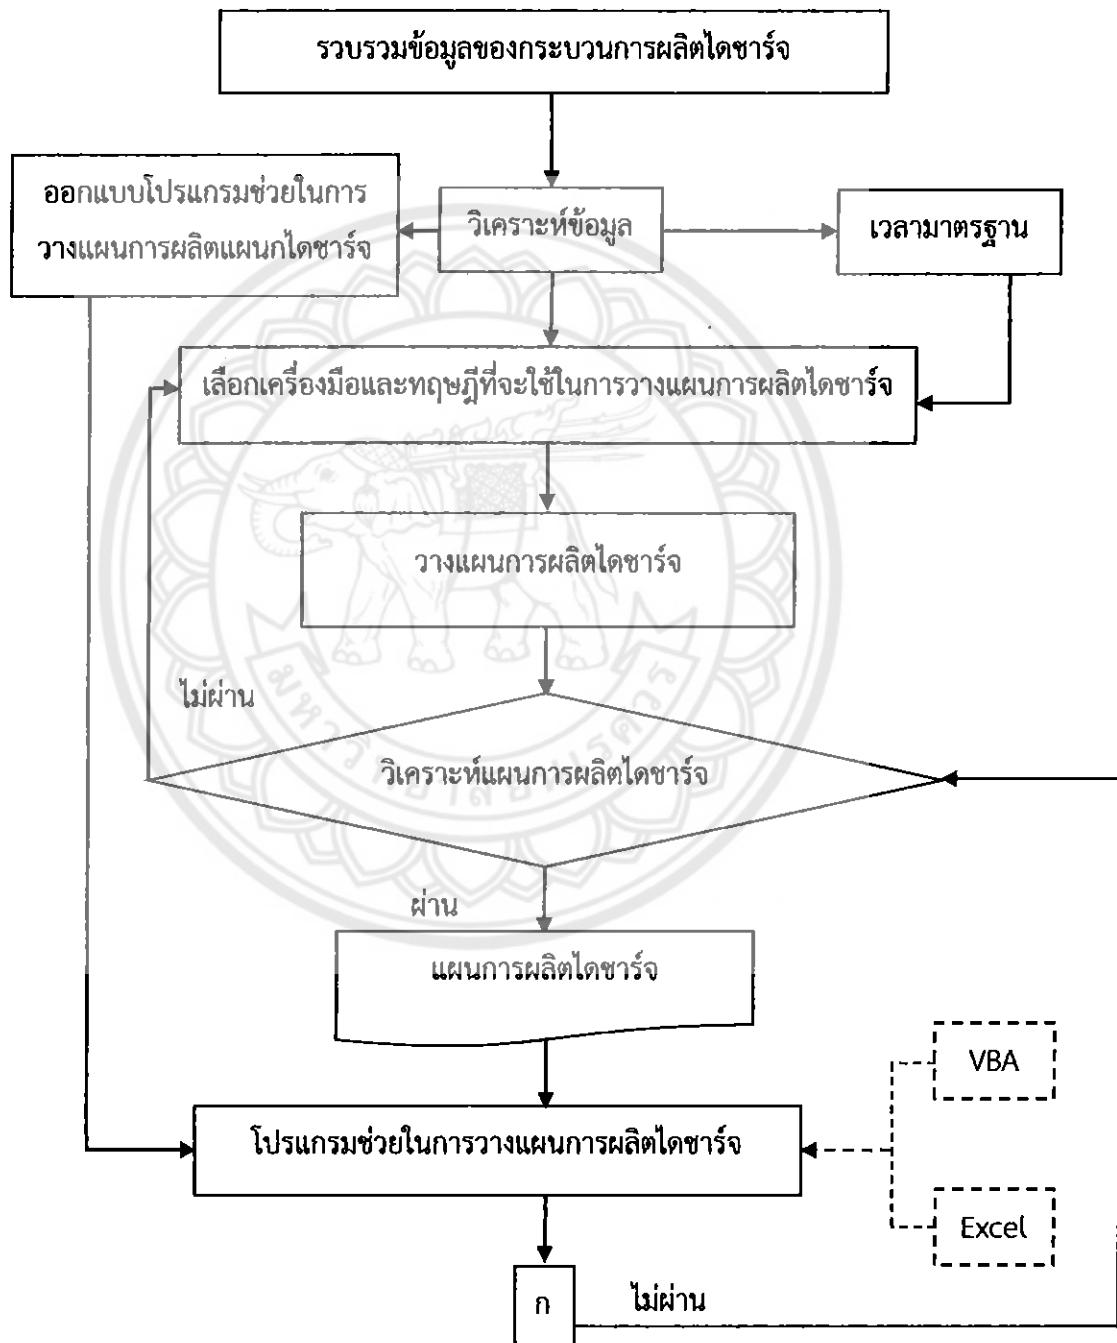

รูปที่ 3.1 ผังขั้นตอนการดำเนินโครงการ

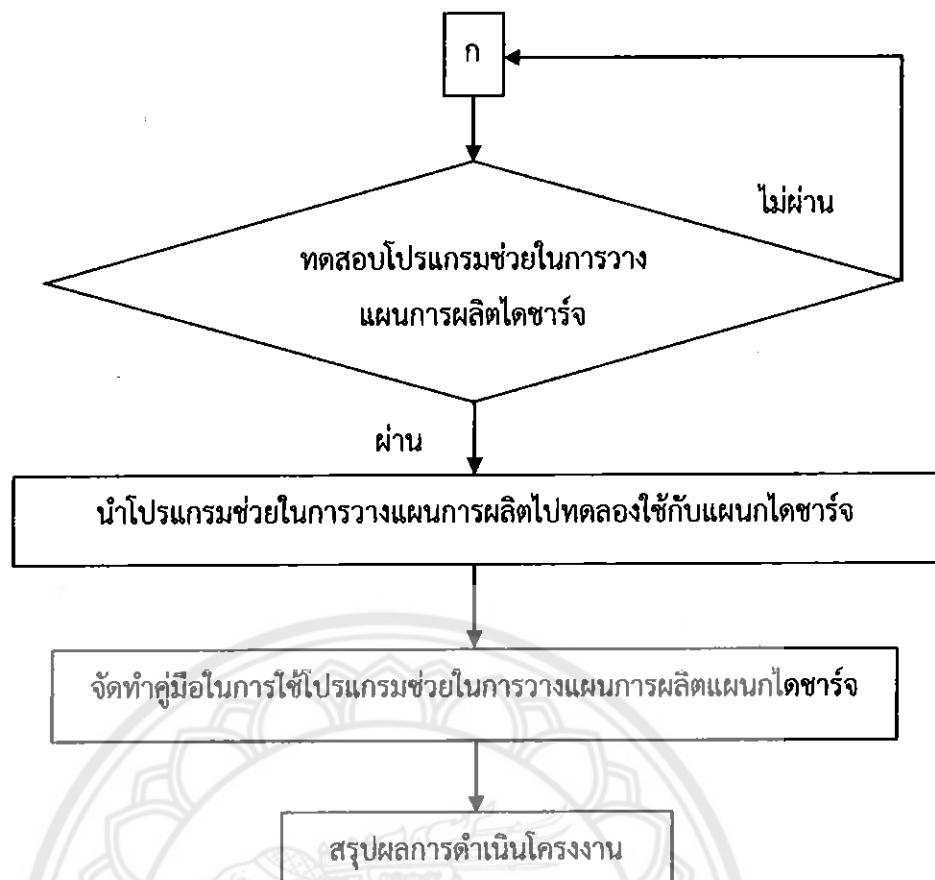

รูปที่ 3.1 (ต่อ) ผังขั้นตอนการดำเนินโครงการ

จากรูปที่ 3.1 ผังขั้นตอนการดำเนินโครงการ สามารถอธิบายได้ ดังนี้รายละเอียดต่อไปนี้

3.1 รวบรวมข้อมูลของกระบวนการผลิตไดชาร์จ

ติดต่อประสานงานกับบริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลของกระบวนการผลิตไดชาร์จ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

3.1.1 ประเภทของไดชาร์จ

3.1.2 กระบวนการผลิตของไดชาร์จ

3.1.3 ถ่ายวีดีโอขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการประกอบเพื่อหาเวลามาตรฐานการทำงานในแผนกไดชาร์จ

3.2 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาเครื่องมือช่วยในการวางแผนการผลิต

นำข้อมูลของกระบวนการผลิตไดชาร์จ บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด ที่ได้รวบรวมมา ทำการวิเคราะห์ เพื่อหาเครื่องมือช่วยในการวางแผนการผลิต

3.3 เลือกเครื่องมือและทฤษฎีที่ใช้ในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ

เลือกเครื่องมือและทฤษฎีที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ

3.4 วางแผนการผลิตได้ชาร์จ

นำเอาเครื่องมือและทฤษฎีที่เลือกจากข้อ 3.3 มาทำการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ

3.5 วิเคราะห์แผนการผลิตได้ชาร์จ

นำเอาแผนการผลิตได้ชาร์จ มาทำการวิเคราะห์ว่า แผนการผลิตได้ชาร์จที่ได้มานี้สามารถใช้ได้จริงหรือไม่ ในกรณีที่แผนการผลิตได้ชาร์จนี้ไม่สามารถใช้งานได้จริง จะกลับไปทำการเลือกเครื่องมือ และทฤษฎีที่จะใช้ในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จใหม่ แต่ถ้าแผนการผลิตได้ชาร์จนี้สามารถใช้งานได้จริงจะดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

3.6 ออกแบบและสร้างโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จโดยใช้โปรแกรม VBA และฟังก์ชันต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel

ศึกษาการสร้างโปรแกรม และทำการออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม และนำเอาโปรแกรม VBA และฟังก์ชันต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel มาทำการสร้างโปรแกรม เพื่อให้ได้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ

3.7 ทดสอบโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ

นำโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จที่ได้มำทำการทดสอบการใช้งานของโปรแกรม และนำเข้าข้อมูลด้านความสามารถในการผลิตได้ชาร์จของบริษัท มาเปรียบเทียบกับข้อมูลด้านความสามารถในการผลิตได้ชาร์จของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ ตัวอย่างเช่น ถ้าความสามารถในการผลิตได้ชาร์จของบริษัท 800 ตัว ใช้เวลาในการผลิต 15 วัน แต่ความสามารถในการผลิตได้ชาร์จของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จมากกว่า 15 วัน จะถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ จะกลับไปวิเคราะห์แผนการผลิตได้ชาร์จใหม่ แต่ถ้าความสามารถในการผลิตได้ชาร์จของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 วัน จะถือว่าผ่านการทดสอบ และจะดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

3.8 นำโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตไปทดลองใช้กับบริษัท

นำโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตที่ผ่านการทดสอบจากข้อ 3.7 ไปทดลองใช้กับแผนกได้-ชาร์จ บริษัท พี.อี. เทคโนวิค จำกัด โดยในการทดลองจะทำการทดลองเพียงแผนกการผลิต 1 แผนกเท่านั้น

3.9 จัดทำคู่มือในการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตแผนกได้ชาร์จ

เมื่อได้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จที่สมบูรณ์แล้ว ทางคณะผู้ดำเนินโครงการจึงจัดทำคู่มือประกอบการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

3.10 สรุปผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลที่ได้ทั้งหมดจากการดำเนินโครงการ และจัดทำรูปเปลี่ยนโครงงานฉบับสมบูรณ์



บทที่ 4

ผลการทดลองและการวิเคราะห์

4.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

4.1.1 ข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์

บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด มีผลิตภัณฑ์ไดชาร์จทั้งหมด 5 รุ่นผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย

4.1.1.1 ไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ

4.1.1.2 ไดชาร์จรุ่น Big M

4.1.1.3 ไดชาร์จรุ่น SHT


4.1.1.4 ไดชาร์จรุ่น TFR

4.1.1.5 ไดชาร์จรุ่น JO

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไดชาร์จ แสดงดังรูปที่ 4.1 - 4.5 ตามลำดับ




รูปที่ 4.1 ไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ

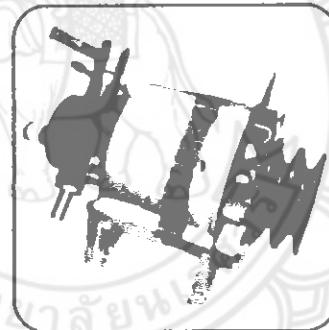

รูปที่ 4.2 ไดชาร์จรุ่น Big M



รูปที่ 4.3 ไดชาร์จรุ่น SHT

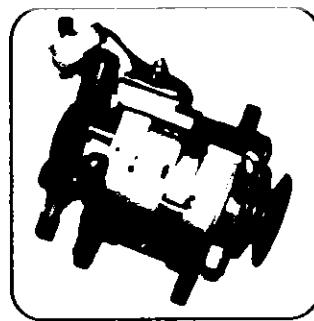

รูปที่ 4.4 ไดชาร์จรุ่น TFR



รูปที่ 4.5 ไดชาร์จรุ่น JO

4.1.2 กระบวนการผลิต และการประกอบไดชาาร์จในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์

4.1.2.1 การผลิต และการประกอบไดชาาร์จรุ่นธรรมชาติ

กระบวนการผลิตไดชาาร์จรุ่นธรรมชาติ ประกอบด้วยการผลิตชิ้นส่วนและ การประกอบชิ้นส่วน ไดชาาร์จรุ่นธรรมชาตามีชิ้นส่วนหลักอยู่ 4 ชิ้นส่วน คือ ฝาหน้า ฝาหลัง สเตเตอร์ และทุ่น ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนของไดชาาร์จมีขั้นตอนการผลิตแตกต่างกันไป โดยมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้

ก. ขั้นตอนการผลิตฝาหน้า

- ก.1 กลึงฝาหน้า
- ก.2 นำเจาะ 4 มิลลิเมตร ฝาปิดลูกปืน
- ก.3 เจาะ 4.8 มิลลิเมตร ฝาปิดลูกปืน
- ก.4 นำเจาะ 4 มิลลิเมตร ยึดฝาหลัง
- ก.5 เจาะ 4.8 มิลลิเมตร ยึดฝาหลัง
- ก.6 เจาะ 12 มิลลิเมตร หูบัน
- ก.7 เจาะ 14 มิลลิเมตร หูล่าง
- ก.8 ตัวปะเกลี่ยรูยึดฝาปิดลูกปืน
- ก.9 ตัวปะเกลี่ยรูยึดฝาหลัง
- ก.10 ทำความสะอาด

ข. ขั้นตอนการผลิตฝาหลัง

- ข.1 กลึงบ่าฝาปิดตู้ด
- ข.2 กลึงบ่าสเตเตอร์
- ข.3 เจาะ 4.8 มิลลิเมตร ฝาปิดลูกปืน
- ข.4 ตัวปะรูยึดฝาปิดลูกปืน
- ข.5 เจาะ 6.5 มิลลิเมตร รูแผงไดโอดลบ
- ข.6 เจาะ 8.5 มิลลิเมตร รูแผงไดโอดบาง
- ข.7 ปิดรูยึดแผงไดโอด
- ข.8 เจาะ 6.5 มิลลิเมตร รูยึดฝาหลัง
- ข.9 ทำความสะอาด

ค. ขั้นตอนการผลิตทุ่น

- ค.1 ชุดลวด/อัดฟอร์มทุ่นเข้ากลีบ
- ค.2 อัดหัวคอม
- ค.3 พันลวดหัวคอมและบัดกรีขาหัวคอม
- ค.4 เช็คทุ่น
- ค.5 หล่อหน้ำยา
- ค.6 หล่อหน้ำยา (ต่อ)

ค.7 กลึงกลีบทุ่น

ค.8 กลึงหัวคอม

ค.9 ถ่างทุ่น

ค.10 เจาะทุ่น

ก. ขั้นตอนการผลิตเตเตอร์

ก.1 อัดสเตเตอร์

ก.2 แบ่งลวด

ก.3 ชุดลวด N

ก.4 พันลวด

ก.5 จุ่มตะกั่ว N

ก.6 ใส่ปลอกสาย

ก.7 แบ่งลวด

ก.8 ชุดลวด

ก.9 พันลวด N

ก.10 บัดกรีลวด

ก.11 ใส่ปลอกสาย

ก.12 แบ่งลวด

ก.13 ชูบน้ำยา

ก.14 กลึง

ก.15 ชุดปลายลวด 3 ชิ้ว

ก.16 จุ่มตะกั่ว

เมื่อทำการผลิตขึ้นส่วนเสริจทุกกระบวนการแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ นำ

ชิ้นส่วน 4 ชิ้นส่วน ไปทำการประกอบ โดยมีขั้นตอนการประกอบ ดังนี้

จ. ขั้นตอนการประกอบไดชาาร์จรุ่นธรรมชาติ

จ.1 ใส่แผงไดโอด

จ.2 ใส่สายพ่วง + บัดกรีสายพ่วงและตัดสาย

จ.3 ประกอบฝาหน้า/หลัง

จ.4 ทดสอบไดชาาร์จ + ตรวจสอบไดชาาร์จ

จ.5 แพ็คเกจ

4.1.2.2 การผลิต และการประกอบไดชาาร์จรุ่น Big M

กระบวนการผลิตไดชาาร์จรุ่น Big M ประกอบด้วยการผลิตขึ้นส่วน และ การประกอบชิ้นส่วนไดชาาร์จรุ่น Big M มีชิ้นส่วนหลักอยู่ 2 ชิ้นส่วน คือ ทุ่น และสเตเตอร์ ซึ่งแต่ละ ชิ้นส่วนของไดชาาร์จมีขั้นตอนการผลิตแตกต่างกันไป โดยมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้

ก. ขั้นตอนการผลิตทุ่น

- ก.1 ชุดคลาด/อัดฟอร์มทุ่นเข้ากลีบ
- ก.2 อัดหัวคอม
- ก.3 พันลวดหัวคอม และบัดกรีขาหัวคอม
- ก.4 เชือคทุ่น
- ก.5 หล่อน้ำยา
- ก.6 กลึงกลีบทุ่น
- ก.7 กลึงหัวคอม
- ก.8 ถ่วงทุ่น
- ก.9 เจาะทุ่น

ข. ขั้นตอนการผลิตสเตเตเตอร์

- ข.1 อัดลวดครั้งที่ 1
- ข.2 อัดลวดครั้งที่ 2
- ข.3 ต่อสายสเตเตเตอร์
- ข.4 ชุดลวด N
- ข.5 จุ่มตะกั่วลวด N
- ข.6 พ่นสีสเตเตเตอร์
- ข.7 ชูบนำน้ำยา
- ข.8 กลึง
- ข.9 ชุดลวด
- ข.10 จุ่มลวด

เมื่อทำการผลิตขึ้นส่วนเสริจทุกกระบวนการแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ นำชิ้นส่วน 2 ชิ้นส่วน ไปทำการประกอบ โดยมีขั้นตอนการประกอบดังนี้

ค. ขั้นตอนการประกอบไดชาาร์จรุ่น Big M

- ค.1 ประกอบแผงไดโอด + คัทເເວັກ
- ค.2 ประกอบคัทເເວັກ + แผงไดโอด เข้ากับสเตเตเตอร์
- ค.3 ประกอบชุดฝาหลัง
- ค.4 ประกอบชุดฝาหน้า
- ค.5 ประกอบฝาหน้า + ฝาหลัง
- ค.6 ใส่ปั๊ม
- ค.7 ทดสอบ
- ค.8 เตรียมกล่อง
- ค.9 แพ็คเกจ

4.1.2.3 การผลิต และการประกอบไดชาาร์จรุ่น TFR

กระบวนการผลิตไดชาาร์จรุ่น TFR ประกอบด้วยการผลิตชิ้นส่วน และ การประกอบชิ้นส่วน ไดชาาร์จรุ่น TFR มีชิ้นส่วนหลักอยู่ 2 ชิ้นส่วน คือ ทุน และสเตเตอร์ ซึ่งแต่ละ ชิ้นส่วนของไดชาาร์จมีขั้นตอนการผลิตแตกต่างกันไป โดยมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้

ก. ขั้นตอนการผลิตทุน

- ก.1 อัดกลีบทุนส่วนแกน
- ก.2 อัดหัวคอม
- ก.3 ขุดลวด
- ก.4 บัดกรีขาหัวคอม
- ก.5 เช็คลวด
- ก.6 หัวคอม
- ก.7 หล่อหน้ายา
- ก.8 ทำความสะอาด
- ก.9 กลึงกลีบทุน
- ก.10 กลึงหัวคอม
- ก.11 ถ่วงทุน

ข. ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์

- ข.1 อัดสเตเตอร์
- ข.2 แบ่งลวด
- ข.3 จุ่มตะกั่ว
- ข.4 ใส่ปลอกสาย
- ข.5 ขูบหน้ายา
- ข.6 กลึง
- ข.7 พ่นสี
- ข.8 ขุดปลายลวด 3 ข้าง
- ข.9 จุ่มตะกั่ว

เมื่อทำการผลิตชิ้นส่วนเสร็จทุกรอบงานการแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ นำ ชิ้นส่วน 2 ชิ้นส่วน ไปทำการประกอบ โดยมีขั้นตอนการประกอบ ดังนี้

ค. ขั้นตอนการประกอบไดชาาร์จรุ่น TFR

- ค.1 ใส่แผงไดโอดเข้าฝาหลัง
- ค.2 วางสเตเตอร์ งอลวด ใส่แผงไดโอด
- ค.3 กดสายพ่วง ใส่สายลวด ปืน ตัดลวด
- ค.4 บัดกรีลวดสเตเตอร์กับแผงไดโอด 8 จุด

- ค.5 บัดกรีสเตเตอร์กับแผงไดโอด
- ค.6 ประกอบสเตเตอร์เข้าฝาหลัง
- ค.7 ประกอบชุดฝาหน้ากับทุน
- ค.8 ประกอบชุดฝาหน้า + ฝาหลัง
- ค.9 ใส่ปั๊ม
- ค.10 ทดสอบ
- ค.11 ทำความสะอาด
- ค.12 แม็คเกจ

4.1.2.4 การผลิต และการประกอบไดชาร์จรุ่น SHT

กระบวนการผลิตไดชาร์จรุ่น SHT ประกอบด้วยการผลิตชิ้นส่วน และ การประกอบชิ้นส่วน ไดชาร์จรุ่น SHT มีชิ้นส่วนหลักอยู่ 4 ชิ้นส่วน คือ ฝาหน้า ฝาหลัง ทุน และสเตเตอร์ ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนของไดชาร์จมีขั้นตอนการผลิตแตกต่างกันไป โดยมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้

ก. ขั้นตอนการผลิตฝาหลัง

- ก.1 กลึงบ่าฝาปิดทูด
- ก.2 กลึงบ่าสเตเตอร์
- ก.3 กลึงบ่าฟอร์มทุน
- ก.4 กลึงบ่าฝาหลัง
- ก.5 กลึงเบ้าลูกปืน
- ก.6 กัดหลักยึดคัทเอาท์
- ก.7 นำเจาะรูยึดฝาปิดทูด
- ก.8 นำเจาะรูยึดแผงไดโอด
- ก.9 นำเจาะรูยึดคัทเอาท์
- ก.10 เจาะรูยึดฝาปิดทูด
- ก.11 เจาะรูยึดแผงไดโอด
- ก.12 เจาะรูยึดคัทเอาท์
- ก.13 นำเจาะรูยึดฝาหน้า/นำเจาะรูยึดฟอร์มทุน
- ก.14 เจาะรูยึดฝาหน้า
- ก.15 เจาะรูยึดฟอร์มทุน
- ก.16 บอรูยึดคัทเอาท์
- ก.17 บอรูยึดแผงไดโอด
- ก.18 บอรูยึดฟอร์มทุน
- ก.19 เจาะรูฝาหลัง
- ก.20 ลบคมทุกฝาหลัง

- ก.21 เจาะรูยีดปลัก
- ก.22 เจาะรูหลัก B
- ก.23 เจาะรูไม้ใช้ 2
- ก.24 ต้าปเกลี่ยรูยีดปลัก
- ก.25 ต้าปรูไม้ใช้ 2
- ก.26 ต้าปรูยีดฝ่าปิดทูด
- ก.27 ต้าปรูยีดคัทเทอร์
- ก.28 ต้าปรูยีดแผงໄດໂອດ
- ก.29 ล้างน้ำมัน

ข. ขั้นตอนการผลิตฝ่าหน้า

- ข.1 กลึงฝ่าหน้า
- ข.2 นำเจาะรูฝ่าหน้า
- ข.3 เจาะรูฝ่าหน้า
- ข.4 นำเจาะรูยีดฝ่าปิดลูกปืน
- ข.5 เจาะฝ่าปิดลูกปืน
- ข.6 เจาะรูฝ่าบน
- ข.7 เจาะรูฝ่าล่าง
- ข.8 คว้านรูหูล่าง
- ข.9 ต้าปทูบบัน
- ข.10 ต้าปรูฝ่าหน้า
- ข.11 ต้าปเกลี่ยรูฝ่าปิดลูกปืน
- ข.12 ล้างน้ำมัน

ค. ขั้นตอนการผลิตทุ่น

- ค.1 อัดกลีบทุ่น
- ค.2 กลึงทุ่นครั้งที่ 1
- ค.3 กลึงทุ่นครั้งที่ 2
- ค.4 กลึงทุ่นครั้งที่ 3
- ค.5 ถ่วงทุ่น
- ค.6 เจาะถ่วง
- ค.7 การขัดแกนไดชาญ
- ค.8 หล่อฟอร์มทุ่น
- ค.9 ขับน้ำยาฟอร์มทุ่น
- ค.10 ழูคลวดฟอร์มทุ่น

ก. ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์

- ก.1 อัดครั้งที่ 1
- ก.2 อัดครั้งที่ 2
- ก.3 ต่อสายสเตเตอร์
- ก.4 ชุดลวดสาย N
- ก.5 พันลวด N
- ก.6 บัดกรี
- ก.7 ใส่ปลอกสาย
- ก.8 พ่นสีสเตเตอร์
- ก.9 ขุบน้ำยา
- ก.10 กลึง
- ก.11 ชุดลวด
- ก.12 จุ่มตะเกิ่ง

เมื่อทำการผลิตขึ้นส่วนเสร็จทุกรอบวนการแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ นำ ขึ้นส่วน 4 ขึ้นส่วน ไปทำการประกอบ โดยมีขั้นตอนการประกอบ ดังนี้

จ. ขั้นตอนการประกอบไดชาาร์จรุ่น SHT

- จ.1 อัดลูกปืนฝานหลัง
- จ.2 ประกอบชุดฝานหลัง
- จ.3 บัดกรีชุดฝานหลัง
- จ.4 ประกอบชุดฝานหน้ากับทุ่น
- จ.5 ประกอบฝานหน้า + ฝานหลัง
- จ.6 ทดสอบ
- จ.7 เตรียมกล่อง
- จ.8 แพ็คเกจ

4.1.2.5 การผลิต และการประกอบไดชาาร์จรุ่น JO

กระบวนการผลิตไดชาาร์จรุ่น JO ประกอบด้วยการผลิตขึ้นส่วน และการ ประกอบขึ้นส่วน ไดชาาร์จรุ่น JO มีขึ้นส่วนหลักอยู่ 2 ขึ้นส่วน คือ ทุ่น และสเตเตอร์ ซึ่งแต่ละขึ้นส่วน ของไดชาาร์จมีขั้นตอนการผลิตแตกต่างกันไป โดยมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้

ก. ขั้นตอนการผลิตทุ่น

- ก.1 หล่อ้น้ำยาฟอร์มทุ่น
- ก.2 ขุบน้ำยาฟอร์มทุ่น
- ก.3 ชุดลวดฟอร์มทุ่น
- ก.4 อัดกลีบทุ่น

ก.5 กลึงทุ่นครั้งที่ 1 (กลึงขอบข้าง)

ก.6 กลึงทุ่นครั้งที่ 2 (คว้านข้างใน)

ก.7 กลึงทุ่นครั้งที่ 3 (กลึงขอบใน)

ก.8 ถ่วงทุ่น

ก.9 เจาะทุ่น

ข. ขั้นตอนการผลิตสเตเตอ์

ข.1 อัดครั้งที่ 1

ข.2 อัดครั้งที่ 2

ข.3 ต่อสายสเตเตอ์

ข.4 ชุดลวดสาย N

ข.5 พันลวด N

ข.6 บัดกรี

ข.7 ใส่ปลอกสาย

ข.8 พ่นสีสเตเตอ์

ข.9 ชูบน้ำยา

ข.10 กลึง

ข.11 ชุดลวด

ข.12 จุ่มตะกั่ว

เมื่อทำการผลิตขึ้นส่วนเสริจทุกระบวนการแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ นำ

ชิ้นส่วน 2 ชิ้นส่วน ไปทำการประกอบ โดยมีขั้นตอนการประกอบ ดังนี้

ค. ขั้นตอนการประกอบไดชาาร์จรุ่น JO

ค.1 อัดลูกปืนฝาหลัง

ค.2 อัดทุ่นเข้าฝาหน้า

ค.3 ประกอบชุดฝาหลัง

ค.4 บัดกรีชุดฝาหลัง

ค.5 ประกอบฝาหน้า + ฝาหลัง

ค.6 ทดสอบ

ค.7 แม็คเกจ

ค.8 เตรียมกล่อง

4.1.3 หาเวลามาตรฐาน

เวลามาตรฐานประกอบด้วย เวลาปกติ + เวลาเพิ่ม ในส่วนนี้จะทำการหาเวลาปกติการทำงานของพนักงาน จากกระบวนการผลิตได้ชาญ ตัวอย่างเช่น การหาเวลาปกติของกระบวนการทำงานของพนักงาน จะทำการจับเวลาของกระบวนการทำงานshedding โดยจำนวนครั้งที่ใช้ในการจับเวลา จะใช้ตามบริษัท คือ 10 ครั้ง และมาทำการตรวจสอบว่าที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าผิดพลาด \pm ร้อยละ 5 ตามที่คณะกรรมการต้องการหรือไม่ โดยเวลาที่จับได้ในขั้นตอนการคำนวณจะถูกนำมาคำนวณค่าเฉลี่ยได้

ตารางที่ 4.1 เวลาที่ใช้ในการทำงานshedding ของไดชาญรุ่นธรรมดา

เวลาที่ใช้ในการทำงานshedding ของไดชาญรุ่นธรรมดา (x) (วินาที/ชิ้น)	x^2 (วินาที/ชิ้น)
36.60	1,339.56
36.35	1,321.32
36.12	1,304.65
38.11	1,452.37
35.69	1,273.78
33.05	1,092.30
40.07	1,605.60
35.37	1,251.04
35.80	1,281.64
32.05	1,027.20
$\sum x_i = 359.21$	$\sum x_i^2 = 12,949.47$

จากตารางที่ 4.1 จะนำเวลาที่ใช้ในการทำงานshedding ของไดชาญรุ่นธรรมดา มาทำการคำนวณหาจำนวนครั้งในการจับเวลา

ตัวอย่าง การคำนวณหาจำนวนครั้งในการจับเวลา มีขั้นตอนการคำนวณ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การหาค่าเฉลี่ยในการทำงานshedding ของไดชาญรุ่นธรรมดา

$$\text{จากตารางที่ 4.1 จะหาค่าเฉลี่ยได้จากสูตร } \frac{\sum x_i}{n} = \frac{359.21}{10}$$

จะได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.92 วินาที/ชิ้น

TABLE A3-3
Percentage Points of the *t* Distribution (probabilities refer to the sum of the two tail areas; for a single tail, divide the probability by 2)

Probability (<i>P</i>)									
4	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
1	0.158	0.225	0.310	0.427	1.000	1.376	1.963	3.073	6.310
2	0.142	0.285	0.445	0.617	0.816	1.061	1.386	1.836	2.920
3	0.137	0.277	0.424	0.584	0.765	0.978	1.250	1.638	2.351
4	0.134	0.271	0.411	0.569	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132
5	0.133	0.267	0.404	0.559	0.727	0.920	1.156	1.476	2.013
6	0.131	0.265	0.404	0.553	0.718	0.905	1.134	1.440	1.941
7	0.130	0.263	0.402	0.549	0.711	0.896	1.119	1.415	1.891
8	0.130	0.261	0.400	0.546	0.706	0.889	1.103	1.397	1.860
9	0.129	0.261	0.398	0.543	0.701	0.883	1.090	1.383	1.837
10	0.129	0.261	0.397	0.542	0.700	0.879	1.083	1.372	1.812
11	0.129	0.260	0.396	0.540	0.691	0.876	1.088	1.363	1.796
12	0.128	0.259	0.395	0.539	0.693	0.873	1.083	1.356	1.782
13	0.128	0.259	0.394	0.538	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771
14	0.128	0.258	0.393	0.537	0.692	0.868	1.076	1.341	1.761
15	0.128	0.258	0.393	0.536	0.691	0.866	1.071	1.341	1.751
16	0.128	0.258	0.392	0.535	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746
17	0.128	0.257	0.392	0.534	0.689	0.865	1.069	1.333	1.740
18	0.127	0.257	0.392	0.534	0.688	0.863	1.067	1.330	1.734
19	0.127	0.257	0.391	0.533	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729
20	0.127	0.257	0.391	0.533	0.687	0.860	1.064	1.325	1.723
21	0.127	0.257	0.391	0.532	0.686	0.859	1.063	1.321	1.711
22	0.127	0.256	0.390	0.531	0.686	0.858	1.061	1.321	1.711
23	0.127	0.256	0.390	0.530	0.685	0.856	1.059	1.319	1.714
24	0.127	0.256	0.390	0.531	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711
25	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.059	1.316	1.708
26	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.057	1.315	1.705
27	0.127	0.256	0.389	0.531	0.684	0.855	1.057	1.313	1.703
28	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701
29	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699
30	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697
40	0.126	0.255	0.388	0.529	0.681	0.851	1.050	1.309	1.680
60	0.126	0.254	0.387	0.527	0.679	0.848	1.046	1.306	1.671
120	0.126	0.254	0.386	0.526	0.677	0.845	1.041	1.301	1.658
=	0.126	0.253	0.385	0.524	0.674	0.842	1.038	1.292	1.645

Reprinted from Table III of R. A. Fisher and F. Yates, *Statistical Tables for Biological, Agricultural, and Medical Research* (Edinburgh: Oliver & Boyd, Ltd.), by permission of the authors and publishers.

รูปที่ 4.6 ตาราง t Distribution

ที่มา: http://www.thaieei.com/ee-hrd2008/file/Total_Productivity_Improvement/8_TIME_Stud.pdf

ขั้นตอนที่ 2 หาค่าความคลาดเคลื่อน

$$\text{จากสูตร} \quad s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{(n-1)}}$$

$$\text{จะได้} \quad s = \sqrt{\frac{46.05}{(10-1)}} \\ s = 2.26$$

ขั้นตอนที่ 3 หาค่า t จากตารางที่ ค่าผิดพลาดร้อยละ 5

$$\alpha = 1 - 0.95 = 0.05, n = 10 - 1 = 9$$

$$t = t_{(\alpha, n-1)} = t_{(0.05, 9)} \quad \text{เปิดค่าจากรูปที่ 4.6 จะได้ค่า } t = 2.262$$

ขั้นตอนที่ 4 หาจำนวนครั้งในการจับเวลา

$$\text{แทนค่าในสูตรที่ 2.2} \quad n = \left[\frac{ts}{k\bar{x}} \right]^2$$

$$\text{จะได้} \quad n = \left[\frac{(2.262)(2.26)}{0.05(35.92)} \right]^2$$

$$n = 8.10 \text{ ครั้ง}$$

จากการคำนวณหาจำนวนครั้งในการจับเวลา พบร่วมท้องจับเวลาของระบบานนี้ 9 ครั้งขึ้นไป ถึงจะมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าผิดพลาด \pm ร้อยละ 5 จึงสามารถนำข้อมูลที่ได้เก็บมาไปใช้ในการหาเวลาปกติได้ ซึ่งในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ทางคณะผู้ดำเนินโครงการได้ทำการจับเวลาจำนวน 10 ครั้ง ซึ่งเพียงพอต่อการนำข้อมูลชุดนี้ไปหาเวลาปกติ ซึ่งตัวอย่างการหาเวลาปกติ ของขั้นตอนการทำความสะอาดฝาหน้าของไดชาร์จรุ่นธรรมด้า

ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างการหาเวลาปกติ ของขั้นตอนการทำความสะอาดฝาหน้าของไดชาร์จรุ่นธรรมด้า

ขั้นตอนการผลิตฝาหน้า	จำนวนครั้งในการจับเวลา										เวลาเฉลี่ย (วินาที/ชิ้น)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ทำความสะอาด	36.60	36.35	36.12	38.11	35.69	33.05	40.07	35.37	35.80	32.05	35.92

จากตารางที่ 4.2 หาเวลาปกติได้ 35.92 วินาที/ชิ้น

เมื่อได้เวลาปกติแล้ว ก็จะนำมาคำนวณหาเวลามาตรฐาน โดยเวลาเพื่อ ของบริษัท พ.อี. เทคนิค จำกัด ได้กำหนดไว้ที่ร้อยละ 10 การคำนวณหาเวลามาตรฐานสามารถหาได้ จากสูตรที่ 2.3

ตัวอย่าง การหาเวลามาตรฐานในขั้นตอนการทำความสะอาดฝาหน้าของไดชาร์จรุ่นธรรมด้า

จากสูตรที่ 2.3 เวลามาตรฐาน = เวลาปกติ + (เวลาปกติ \times เวลาเพื่อ/100)

จะได้ เวลามาตรฐาน = $35.92 + (35.92 \times 10/100) = 39.51$ วินาที/ชิ้น

ดังนั้น จะได้เวลามาตรฐานของขั้นตอนการทำความสะอาดฝาหน้า ซึ่งในการผลิตและการประกอบขึ้นส่วนใหญ่ ขั้นตอนก็จะมีวิธีในการหาเวลามาตรฐานเหมือนกัน ซึ่งจะแสดงเวลา มาตรฐานแต่ละขั้นตอนในแต่ละรุ่น จะแสดงในภาคผนวก ก ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างเวลามาตรฐานในการผลิต และการประกอบขึ้นส่วนของไดชาร์จรุ่นธรรมด้า ดังตารางที่ 4.3 และตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.3 เวลามาตรฐานในการผลิตขึ้นส่วนของไดชาร์จรุ่นธรรมด้า

ขั้นตอนการผลิตฝาหน้า	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. กลึงฝาหน้า	138.56	152.42
2. เจาะ	93.25	102.58
3. ตีป	99.22	109.14
4. ทำความสะอาด	35.86	39.45
เวลารวม	366.89	403.59

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) เวลา มาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนของไดซาร์จรุ่นธรรมดา

ขั้นตอนการผลิตฝาหลัง	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. กลึงฝาหลัง	111.24	122.36
2. เจาะ	140.56	154.62
3. ตีป	67.24	73.96
4. ทำความสะอาด	35.86	39.45
เวลารวม	354.90	390.39
ขั้นตอนการผลิตทุ่น	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลา มาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. อัดฟอร์มลวดเข้ากลีบทุ่น + อัดกลีบสวมแกนทุ่น	98.17	107.99
2. อัดหัวคอม + บัดกรีหัวคอม + เช็ค + ทำความสะอาด + หล่อ名义	148.36	163.20
3. กลึงกลีบ + กลึงหัวคอม	187.57	206.33
4. ถ่วงเจาะ	105.29	115.82
เวลารวม	539.39	593.34
ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลา มาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. อัดสเตเตอร์ + แบ่งลวด	161.44	177.58
2. ชุดลวด สาย N + พันลวด สาย N + จุ่มตะกั่วสาย N	48.70	53.57
3. ใส่ปลอก + รัดสายเคเบิล + ตัดลวด + ชุบ名义	80.00	88.00
4. กลึง + พ่นสี	116.74	128.41
เวลารวม	406.88	447.56

ตารางที่ 4.4 เวลา มาตรฐานในการประกอบชิ้นส่วนของไดซาร์จรุ่นธรรมดา

ขั้นตอนการประกอบ	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลา มาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. ใส่แผงไดโอด + ปรับตั้ง + ปิดฝาคัทเอาท์	226.53	249.18
2. ใส่สายพ่วง + บัดกรีสายพ่วง/ตัดสาย + ประกอบ สเตเตอร์เข้าฝาหลัง + ใส่สายสเตเตอร์กับฝาหลัง + บัดกรีสายสเตเตอร์	410.81	451.92

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) เวลาตามมาตรฐานในการประกอบชั้นส่วนของไดชาร์จรุ่นธรรมด้า


ขั้นตอนการประกอบ	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
3. อัดลูกปืนฝาหน้า + ใส่ฝา ถูกปืนหน้า + ประกอบใบพัด + มูเตะ + เช็คจุดบัดกรี + ประกอบฝาหน้า/หลัง + ใส่น็อต + ขันน็อต	174.58	192.04
4. เช็คระยะหัวคอม + เช็คหลัก B + สาย IG + อัดลูกปืน + ขันน็อตซ้ำเช็คความแน่น ของน็อต + ใส่ฝาปิดลูกปืน + นำไดชาร์จออกจากเครื่อง ทดสอบ + ทดสอบไดชาร์จ + ตรวจสอบไดชาร์จ	133.38	146.72
5. เช็คทำความสะอาดไดชาร์จ + เตรียมกล่องไดชาร์จ + เอาได ชาร์จใส่ถุง + เอากระดาษใส กล่อง + เอาไดชาร์จใส่กล่อง + เอากระดาษใส่กล่องไดชาร์จ + เย็บแม่คากล่อง + ติดเทปกาว + ปั๊มตาเขียนชื่อ	88.67	97.54
เวลารวม	1,033.97	1,137.4

4.2 วิเคราะห์ข้อมูล

จากขั้นตอนการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิต และการประกอบไดชาร์จในแต่ละรุ่น จะนำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ เพื่อเลือกเครื่องมือ และทฤษฎีที่ใช้ในการวางแผนการผลิตไดชาร์จในแต่ละรุ่น ซึ่งคณานักผู้ดำเนินโครงการ ได้แสดงรายละเอียดการเลือกเครื่องมือ และทฤษฎีที่ใช้ในการวางแผนการผลิตไดชาร์จ ในหัวข้อที่ 4.3

4.3 เลือกเครื่องมือ และทฤษฎีที่ใช้ในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ

ในส่วนนี้เมื่อคณบุคคลดำเนินโครงการได้วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งข้อมูลนี้ได้มาจากการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จะทำการเลือกเครื่องมือ และทฤษฎีมาช่วยในการแก้ไขปัญหาการผลิตได้ชาร์จในแต่ละรุ่น ซึ่งจะมีหลักการในการดำเนินโครงการ ดังรูปที่ 4.7

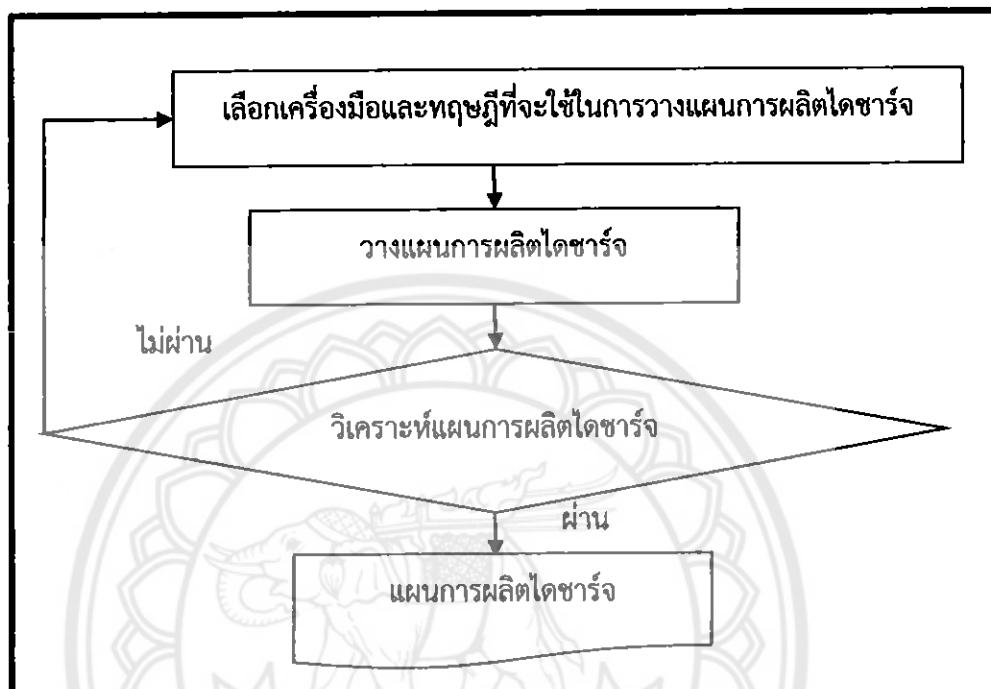


รูปที่ 4.7 แผนผังแสดงการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนการเลือกเครื่องมือและทฤษฎี

4.3.1 เครื่องมือที่ 1 : การโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้เลือกการโปรแกรมเชิงเส้นตรง มาทำการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับกระบวนการผลิตได้ชาร์จ (Mathematical Model) โดยจะทำการกำหนดตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables) เงื่อนไขบังคับ (Constraints) และฟังก์ชันเป้าประสงค์ (Objective Function) แล้วหาผลลัพธ์โดยใช้กู้มคำสั่ง Solver ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้น จะนำมาวิเคราะห์ เมื่อทำการหาผลลัพธ์โดยใช้กู้มคำสั่ง Solver

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ไม่สามารถใช้กู้มคำสั่ง Solver ในการหาผลลัพธ์ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ออกมาได้ เนื่องจากจำนวนตัวแปรที่มีอยู่ มีจำนวนมากจึงทำให้การหาผลลัพธ์โดยใช้กู้มคำสั่ง Solver หากผลลัพธ์ไม่ได้ ซึ่งข้อจำกัดในการหาผลลัพธ์โดยใช้กู้มคำสั่ง Solver จะต้องมีตัวแปรไม่เกิน 200 ตัวแปร ตั้งนั้น เมื่อใช้กู้มคำสั่ง Solver หากผลลัพธ์ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดง ดังรูปที่ 4.8

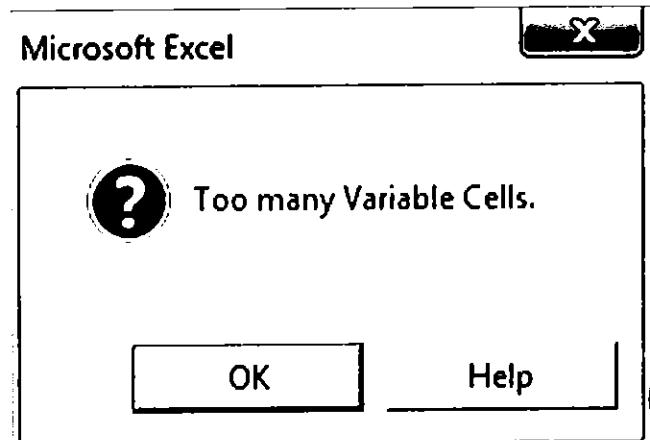


รูปที่ 4.8 ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้กู้มคำสั่ง Solver

4.3.2 เครื่องมือที่ 2 : การจัดลำดับงาน (PERT) และการกำหนดตารางการผลิต (Scheduling)

จากการเลือกเครื่องมือการโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ในข้อที่ 4.3.1 จะเห็นว่า การหาผลลัพธ์โดยใช้กู้มคำสั่ง Solver ไม่สามารถหาผลลัพธ์ออกมาได้ เนื่องจากจำนวนตัวแปรที่มีอยู่มีจำนวนมาก จึงทำให้การหาผลลัพธ์โดยใช้กู้มคำสั่ง Solver หาผลลัพธ์ไม่ได้ ซึ่งข้อจำกัดในการหาผลลัพธ์โดยใช้กู้มคำสั่ง Solver จะต้องมีตัวแปรไม่เกิน 200 ตัวแปร และจากการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือการโปรแกรมเชิงเส้นตรง จะทำให้รู้ว่าการใช้การโปรแกรมเชิงเส้นตรงจะทำการหาคำตอบที่ดีที่สุดออกมา โดยไม่คำนึงถึงการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน ทางคณะผู้ดำเนินโครงการจึงเลือกเครื่องมือใหม่ โดยการเลือกเครื่องมือที่ 2 นี้จะเน้นการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน และการกำหนดตารางการผลิตมาช่วยในการวางแผนการผลิตแผนกได查ร์จของบริษัท พ.อ. เทคนิค จำกัด ในแต่ละรุ่น ซึ่งจะแสดงการวางแผนการวางแผนการผลิตได查ร์จ ในหัวข้อ 4.4

4.4 วางแผนการผลิตได查ร์จ

จากข้อ 4.3.2 ในขั้นตอนนี้จะนำเครื่องมือที่เรียกว่า การจัดลำดับงาน (PERT) และการกำหนดตารางการผลิต (Scheduling) มาช่วยในการวางแผนการผลิตได查ร์จในแต่ละรุ่น โดยมีขั้นตอนการวางแผนการผลิตได查ร์จ ดังรูปที่ 4.9

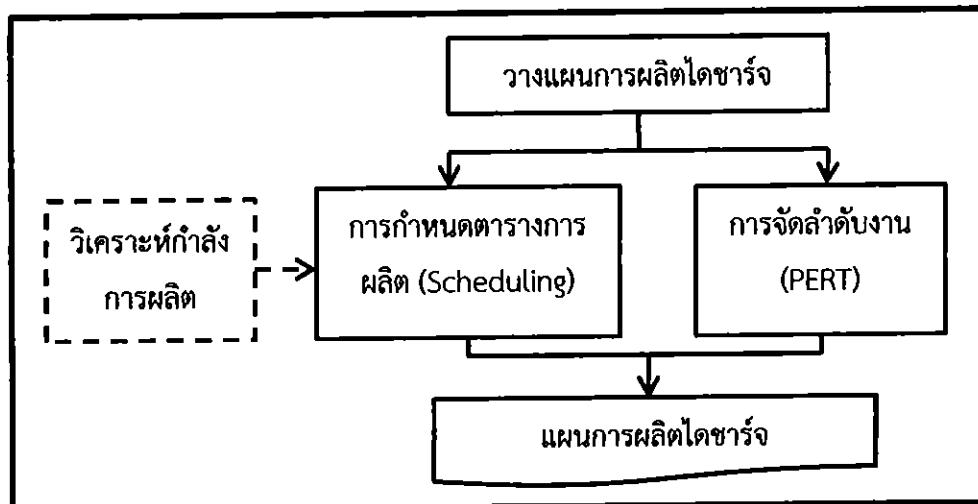

รูปที่ 4.9 ขั้นตอนการวางแผนการผลิตไดชาร์จ

4.4.1 วิธีการจัดลำดับงาน (PERT)

ในขั้นตอนแรกจะเป็นการรวมขั้นตอนอย่างเข้าด้วยกัน เนื่องจากขั้นตอนการผลิต และการประกอบไดชาร์จมีขั้นตอนที่เยื้องมาก ทำให้คณาผู้ดำเนินโครงการคิดที่จะรวมขั้นตอนที่สามารถทำด้วยกันได้ เพื่อให้การทำงานของพนักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างการรวมขั้นตอนของการผลิตฝาหน้าของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ ส่วนในการรวมขั้นตอนการผลิต และการประกอบขึ้นส่วนไดชาร์จในแหล่งรุ่นก็จะแสดงในภาคผนวก ก

ตัวอย่าง ขั้นตอนการผลิตฝาหน้า จากข้อที่ 4.1.2.1 ข้อ ก. ขั้นตอนการผลิตฝาหน้าของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ จะมีขั้นตอนการผลิตฝาหน้า ดังนี้

- 4.4.1.1 กลึงฝาหน้า
- 4.4.1.2 นำเจาะ 4 มิลลิเมตร ฝาปิดลูกปืน
- 4.4.1.3 เจาะ 4.8 มิลลิเมตร ฝาปิดลูกปืน
- 4.4.1.4 นำเจาะ 4 มิลลิเมตร ยึดฝาหลัง
- 4.4.1.5 เจาะ 4.8 มิลลิเมตร ยึดฝาหลัง
- 4.4.1.6 เจาะ 12 มิลลิเมตร หูบน
- 4.4.1.7 เจาะ 14 มิลลิเมตร หูล่าง
- 4.4.1.8 ตัวปเกลี่ยรูยึดฝาปิดลูกปืน
- 4.4.1.9 ตัวปเกลี่ยรูยึดฝาหลัง
- 4.4.1.10 ทำความสะอาด

วิธีการรวมขั้นตอนการผลิตฝาหน้าของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ สามารถทำการรวมขั้นตอนได้โดยการนำเอาขั้นตอนที่มีการทำงานคล้ายๆ กัน รวมไว้เป็นขั้นตอนเดียวกัน หลังจากรวมขั้นตอนแล้ว จะสามารถแสดงได้ ดังนี้

ขั้นตอนการผลิตฝ่าหน้าของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ เมื่อรวมขั้นตอนแล้วจะได้ ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ขั้นตอนที่ 1 กลึงฝ่าหน้า | (4.4.1.1) |
| ขั้นตอนที่ 2 เจาะ | (4.4.1.2 – 4.4.1.7) |
| ขั้นตอนที่ 3 ตีป | (4.4.1.8 – 4.4.1.9) |
| ขั้นตอนที่ 4 ทำความสะอาด | (4.4.1.10) |

ซึ่งจากข้อที่ 4.4.1 เมื่อได้ลำดับขั้นตอนการผลิต และการประกอบชิ้นส่วนของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติที่รวมแล้ว จะนำเอาการจัดลำดับงาน (PERT) มาช่วยในการจัดลำดับขั้นตอนการผลิตไดชาร์จโดยคำนึงถึงการผลิตของบริษัทว่า ขั้นตอนไหนควรมาก่อนขั้นตอนไหน ซึ่งจะยกตัวอย่างการจัดลำดับขั้นตอนการผลิต และการประกอบชิ้นส่วนไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ ส่วนลำดับขั้นตอนการผลิต และการประกอบชิ้นส่วนไดชาร์จในรุ่น Big M, JO, TRF, และรุ่น SHT จะแสดงในภาคผนวก ก ซึ่งตัวอย่าง ลำดับขั้นตอนการผลิต และการประกอบชิ้นส่วนไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ จะแสดงดังตารางที่ 4.5


ตารางที่ 4.5 ลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ

ขั้นตอนการผลิตฝ่าหน้า	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. กลึงฝ่าหน้า	-
2. เจาะ	-
3. ตีป	2
4. ทำความสะอาด	3
ขั้นตอนการผลิตฝ่าหลัง	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. กลึงฝ่าหลัง	-
2. เจาะ	-
3. ตีป	2
4. ทำความสะอาด	3
ขั้นตอนการผลิตทุ่น	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. อัดฟอร์ม漉ดเข้ากลีบทุ่น + อัดกลีบสม่วนแกนทุ่น	-
2. อัดหัวคอม + พัน漉ด + ตัด漉ด บัดกรีหัวคอม + เช็ค + เรียง + ทำความสะอาด หล่อไนยา	1
3. กลึงกลีบ + กลึงหัวคอม	2
4. ถ่วงเจาะ	3


ตารางที่ 4.5 (ต่อ) ลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ

ขั้นตอนการผลิตสเตเตอเรอร์	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. อัดสเตเตอเรอร์ และแบ่งลวด	-
2. ขุดลวด สาย N + พันลวด สาย N + จุ่มตะกั่วสาย N	1
3. ใส่ปลอก + รัดสายเคเบิล + ซูบนำไป	2
4. กลึง และพ่นสี	3

จากตารางที่ 4.5 นำมาจัดลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ ได้ดังรูปที่ 4.10 – 4.13

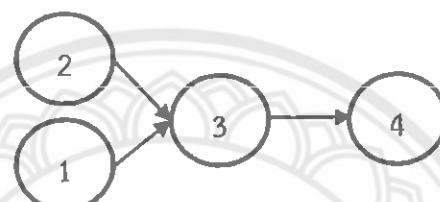


รูปที่ 4.10 ลำดับขั้นตอนการผลิตฝาหน้าของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ

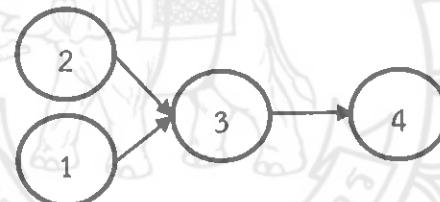

รูปที่ 4.11 ลำดับขั้นตอนการผลิตฝาหลังของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ



รูปที่ 4.12 ลำดับขั้นตอนการผลิตทุ่นของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ

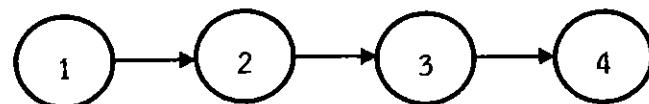

รูปที่ 4.13 ลำดับขั้นตอนการผลิตสเตเตอเรอร์ของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ

ตารางที่ 4.6 ลำดับขั้นตอนการประกอบไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ

ขั้นตอนการประกอบ	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. ใส่แผงไดโอด + ปรับตั้ง + ปิดฝาคัทเอาท์	-
2. ใส่สายพ่วง + บัดกรีสายพ่วง/ตัดสาย + ประกอบสเตเตอร์เข้าฝาหลัง + ใส่สายสเตเตอร์กับฝาหลัง + บัดกรีสายสเตเตอร์	1
3. อัดลูกปืนฝาน้ำ + ใส่ฝาลูกปืนหน้า + ประกอบใบพัด + มูเล่ + เช็คจุดบัดกรี + ประกอบฝาหน้า/หลัง + ไส้น็อต + ขันน็อต	2
4. เช็คระยะหัวคอม + เช็คหลัก B + สาย IG + อัดลูกปืน + ขันน็อตซ้ำเช็คความแน่นของน็อต + ใส่ฝาปิดลูกปืน + นำไดชาร์จออกจากเครื่องทดสอบ + ทดสอบไดชาร์จ + ตรวจสอบไดชาร์จ	3
5. เช็คทำความสะอาดไดชาร์จ + เตรียมกล่องไดชาร์จ + เอาไดชาร์จใส่ถุง + เอากระดาษใส่กล่อง + เอาไดชาร์จใส่กล่อง + เอากระดาษใส่กล่องไดชาร์จ + เย็บแม็คกล่อง + ติดเทปปากกา + ปั๊มตาเขียนชื่อ	4

จากตารางที่ 4.6 นำมาจัดลำดับขั้นตอนการประกอบไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ ได้ดังรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 ลำดับขั้นตอนการประกอบของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ

จากการจัดลำดับขั้นตอน จะได้ลำดับขั้นตอนการผลิต และลำดับขั้นตอนการประกอบ ซึ่งส่วนไดชาร์จของแท่นรุ่น จากนั้นจะนำลำดับขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 รุ่น มาทำการกำหนดตารางการผลิต (Scheduling) เพื่อให้ได้แผนการผลิตไดชาร์จในแท่นรุ่นผลิตภัณฑ์

4.4.2 การกำหนดตารางการผลิต (Scheduling)

ในการกำหนดตารางการผลิต จะทำการวิเคราะห์กำลังการผลิต เพื่อช่วยในการจัดวางแผนการผลิต ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

4.4.2.1 วิเคราะห์กำลังการผลิตชิ้นส่วน

ในส่วนแรก จะทำการหากำลังการผลิตสูงสุดใน 1 วัน โดยจะดูจากเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตที่จำกัด จากการศึกษาพบว่า เครื่อง CNC มีเพียงเครื่องเดียว ซึ่งขั้นตอนในการผลิตจากทั้งหมด 4 ชิ้น ต้องผ่านการทำงานโดยเครื่อง CNC ถึง 3 ชิ้น คือ ฝาหน้า, ฝาหลัง, สเตเตอร์ ซึ่งจะแสดงขั้นตอนการผลิตของเครื่อง CNC ของการผลิตได้ชาร์จรุ่นธรรมดานี้ดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 เวลาการผลิตของเครื่อง CNC ของการผลิตได้ชาร์จรุ่นธรรมดานี้แต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนการผลิตของเครื่อง CNC	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาติดตั้งเครื่องจักร (วินาที)
กลึงฝาหน้า	152.42	1800
กลึงฝาหลัง	122.36	1800
กลึงสเตเตอร์	128.41	900

เวลามาตรฐานจากตารางที่ 4.7 จะนำมาคำนวณหากำลังการผลิตของไดชาร์จรุ่นธรรมดานี้ได้ดังนี้

กำหนดให้

เวลาของเครื่อง CNC = [8 ชั่วโมง (28,800 วินาที) – เวลาติดตั้งเครื่องจักร (4,500 วินาที)]

X_1 = เวลาที่ใช้ในการผลิตฝาหน้า (วินาที/ชิ้น)

X_2 = เวลาที่ใช้ในการผลิตฝาหลัง (วินาที/ชิ้น)

X_3 = เวลาที่ใช้ในการผลิตสเตเตอร์ (วินาที/ชิ้น)

Y_1 = จำนวนที่ผลิตฝาหน้า (ชิ้น)

Y_2 = จำนวนที่ผลิตฝาหลัง (ชิ้น)

Y_3 = จำนวนที่ผลิตสเตเตอร์ (ชิ้น)

$$X_1 Y_1 + X_2 Y_2 + X_3 Y_3 \leq 28,800 \text{ วินาที} - 4,500 \text{ วินาที}$$

$$Y_1 = Y_2 = Y_3$$

ตัวอย่างการคำนวณ

$$152.42Y_1 + 122.36Y_2 + 128.41Y_3 \leq 28,800 - 4,500$$

$$\text{ดังนั้น จะได้ } Y_1, Y_2 \text{ และ } Y_3 = 60 \text{ ชิ้น}$$

สรุปจากคำนวณ คือ จะได้กำลังการผลิตสูงสุดในการผลิตไดชาร์จรุ่นธรรมดานี้ 1 วัน ได้เท่ากับ 60 ชิ้น

จากตัวอย่างการคำนวณดังกล่าว คณะผู้ดำเนินโครงการนำไปทำกำลังการผลิตสูงสุดในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ จะได้กำลังการผลิตในแต่ละรุ่นดังนี้

ไดชาร์จรุ่น Biø M กำลังการผลิตสูงสุดเท่ากับ 75 ชิ้นต่อวัน

ไดชาร์จรุ่น SHT กำลังการผลิตสูงสุดเท่ากับ 75 ชิ้นต่อวัน

ไดชาร์จรุ่น TFR กำลังการผลิตสูงสุดเท่ากับ 75 ชิ้นต่อวัน

ไดชาร์จรุ่น JO กำลังการผลิตสูงสุดเท่ากับ 75 ชิ้นต่อวัน

หลังจากที่ได้กำลังการผลิตสูงสุดของแต่ละผลิตภัณฑ์แล้ว จะนำเอาเวลามาตรฐานในแต่ละขั้นตอนคุณกับจำนวนที่จะผลิตได้สูงสุดใน 1 วัน จะได้เวลาที่ใช้ในการผลิตไดชาร์จของแต่ละขั้นตอนโดยจะแสดงตัวอย่างเวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ ส่วนเวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของไดชาร์จในรุ่นอื่นๆ จะแสดงในภาคผนวก ก ซึ่งตัวอย่างเวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ จะแสดงดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ

ขั้นตอนการผลิตฝ่าน้ำ	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้หั้งหมด 60 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. กลึงฝ่าน้ำ	152.42	2.54
2. เจาะ	102.58	1.71
3. ต้าป	109.14	1.82
4. ทำความสะอาด	39.45	0.66
รวม	403.59	6.73
ขั้นตอนการผลิตฝ่าน้ำสั่ง	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้หั้งหมด 60 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. กลึงฝ่าน้ำสั่ง	122.36	2.04
2. เจาะ	154.62	2.58
3. ต้าป	73.96	1.23
4. ทำความสะอาด	39.45	0.66
รวม	390.39	6.51
ขั้นตอนการผลิตทุน	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้หั้งหมด 60 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. อัดฟอร์มลดเข้ากลีบทุน + อัดกลีบสวมแกนทุน	107.99	1.8
2. อัดหัวคอม + บัดกรีหัวคอม + เช็ค + ทำความสะอาด + หล่อ้น้ำยา	163.20	2.72

ตารางที่ 4.8 (ต่อ) เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของได查ร์จรุ่นธรรมดา

ขั้นตอนการผลิตทุน	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ทั้งหมด 60 ชิ้น (ชั่วโมง)
3. กลึงกลีบ + กลึงหัวคอม	206.33	3.44
4. ถ่วงเจาะ	115.82	1.93
เวลารวม	593.34	9.89
ขั้นตอนการผลิตสเตเตอเรอร์	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ทั้งหมด 60 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. อัดสเตเตอเรอร์ + แบ่งลวด	177.58	2.96
2. ขุดลวด สาย N + พัน ลวด สาย N + จุ่มตะกั่วสาย N	53.57	0.89
3. ใส่ปลอก + รัดสายเคเบิล + ตัดลวด + ขูบน้ำยา	88.00	1.47
4. กลึง + พ่นสี	128.41	2.14
เวลารวม	447.56	7.46

จากตารางที่ 4.8 แสดงถึงเวลาที่ใช้ทั้งหมด ใน การผลิตของแต่ละขั้นตอนของได查ร์จรุ่นธรรมดาในการผลิตซึ่งส่วนที่กำลังสูงสุดใน 1 วัน และในการวิเคราะห์กำลังการประกอบชิ้นส่วนได查ร์จรุ่นธรรมดา จะใช้เวลาตามเวลามาตรฐานที่แสดงดังตารางที่ 4.4 และในการวิเคราะห์กำลังการประกอบชิ้นส่วนได查ร์จรุ่นธรรมดา จะมีรายละเอียดในหัวข้อต่อไป

4.4.2.2 วิเคราะห์กำลังการประกอบชิ้นส่วน

ในขั้นตอนการประกอบได查ร์จในแต่ละรุ่นนั้น จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องกันจนครบถ้วนขั้นตอนการประกอบ ทำให้จำนวนชิ้นส่วนที่ออกแบบมาเข้าอยู่กับขั้นตอนในการประกอบที่ใช้เวลาในการประกอบมากที่สุด ซึ่งจะยกตัวอย่างการคำนวณหากำลังการประกอบชิ้นส่วนของได查ร์จรุ่นธรรมดาใน 1 วัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าขั้นตอนที่ 2 ของการประกอบชิ้นส่วนจะใช้เวลามากที่สุด ทำให้จำนวนชิ้นส่วนที่ออกแบบมา เข้าอยู่กับเวลามาตรฐานในขั้นตอนนี้

ตั้งนั้น จำนวนชิ้นที่ได้ = เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด/เวลามาตรฐานในขั้นตอนการประกอบที่มากที่สุด

$$= (8 \times 3,600)/451.92$$

$$= 63.73 \text{ ชิ้น หรือประมาณ } 63 \text{ ชิ้น}$$

เพาะฉะนั้น กำลังการประกอบชิ้นส่วนสูงสุดของไดซาร์จรุ่นธรรมดา จะเท่ากับ 63 ชิ้น แต่เนื่องจากกำลังการผลิตชิ้นส่วนสูงสุดของการผลิตชิ้นส่วนไดซาร์จรุ่นธรรมดา เท่ากับ 60 ชิ้น จึงทำให้พนักงานสามารถประกอบชิ้นส่วนของไดซาร์จรุ่นธรรมดามาได้เพียง 60 ชิ้น ส่วนวิธีการหา กำลังการประกอบชิ้นส่วนของไดซาร์จรุ่นอื่นๆ จะมีวิธีการคำนวณที่เหมือนกันกับการหากำลังการ ประกอบของไดซาร์จรุ่นธรรมดา ซึ่งผลจากการคำนวณจะได้กำลังการประกอบของไดซาร์จรุ่น Big M, JO, TRF และรุ่น SHT ซึ่งสามารถแสดงกำลังการประกอบของไดซาร์จแต่ละรุ่น ดังนี้

ไดซาร์จรุ่น Big M กำลังการประกอบสูงสุดเท่ากับ 75 ชิ้นต่อวัน

ไดซาร์จรุ่น SHT กำลังการประกอบสูงสุดเท่ากับ 75 ชิ้นต่อวัน

ไดซาร์จรุ่น TRF กำลังการประกอบสูงสุดเท่ากับ 75 ชิ้นต่อวัน

ไดซาร์จรุ่น JO กำลังการประกอบสูงสุดเท่ากับ 75 ชิ้นต่อวัน


ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะรู้กำลังการผลิต และกำลังการประกอบชิ้นส่วนไดซาร์จใน แต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ และรู้เวลาในการผลิตชิ้นส่วน และการประกอบชิ้นส่วนไดซาร์จต่อ 1 วัน จากนั้น คณะผู้ดำเนินโครงการจะนำเอาข้อมูลทั้งหมดไปสร้างตารางการวางแผนการผลิตไดซาร์จในขั้นตอน ต่อไป

4.4.2.3 การสร้างตารางการวางแผนการผลิต

ในการสร้างตารางการวางแผนการผลิตนี้ จะนำเอาลำดับขั้นตอนการผลิตไดซาร์จในขั้นตอนที่ 4.4.1 และเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนทั้งหมดในแต่ละขั้นตอน และเวลามาตรฐาน ในการประกอบชิ้นส่วน ดังขั้นตอนที่ 4.4.2 ซึ่งจะยกตัวอย่างการสร้างตารางการวางแผนการผลิตไดซาร์จรุ่นธรรมดา โดยจะถูกนำมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของไดซาร์จรุ่นธรรมดากลาง ตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.6 และเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนทั้งหมดในแต่ละขั้นตอน ดังตารางที่ 4.8 และเวลามาตรฐานในการประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วน ดังตารางที่ 4.4 โดยมีขั้นตอนในการ สร้างตารางการวางแผนการผลิตไดซาร์จ ดังนี้

ก. การสร้างตารางเวลาการผลิต

ในส่วนนี้จะใช้แผนภูมิแกนต์ มาช่วยในการกำหนดเวลาในการปฏิบัติงาน เวลาเริ่มการทำงาน เวลาหยุดการทำงาน จะแสดงตารางการผลิตได้ ดังรูปที่ 4.15

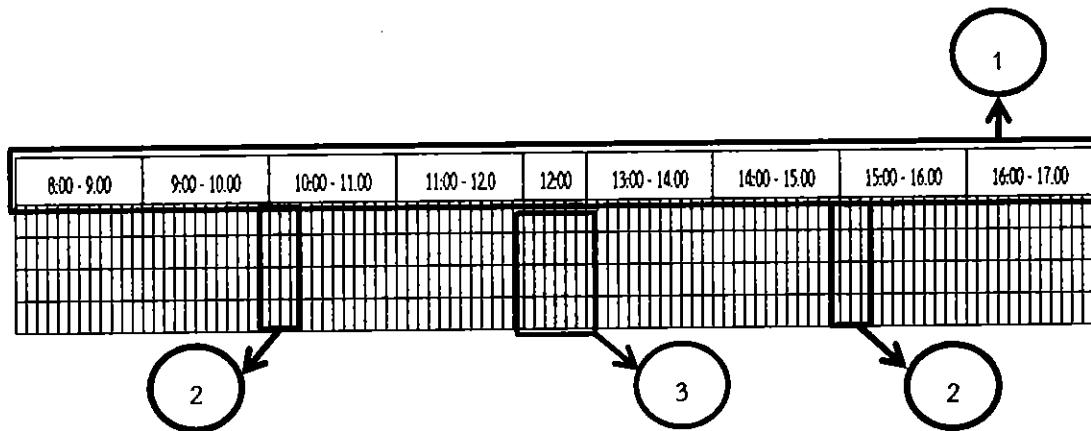

รูปที่ 4.15 การสร้างตารางการผลิต

จากรูปที่ 4.15 จะแสดงรายละเอียดได้ตามหมายเลขต่างๆ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ ช่วงเวลาในการทำงานต่อวัน เวลา 8:00 – 17:00 น.

หมายเลข 2 คือ ช่วงเวลาพักของพนักงานแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 10:00 – 10:10 น. และ 15:00 – 15:10 น.

หมายเลข 3 คือ ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12:00 – 13:00 น.

ข. การกำหนดขั้นตอนการผลิตบนตารางเวลาการผลิต

ในขั้นตอนนี้จะยกตัวอย่างการกำหนดตารางการผลิตของการทำงานของพนักงาน มากำหนดตารางในการผลิตที่ได้สร้างไว้ จะแสดงได้ดังรูปที่ 4.16

การผลิต	แผนการผลิตครัวที่ 1								
	8:00 - 9:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00	12:00	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00
S	ก่อตัวหัว	ก่อตัวหัว	ก่อตัวหัว	S	หุง				
S	หุง	หุง	S	หุง					

รูปที่ 4.16 การวางแผนการผลิต

จากรูปที่ 4.16 ในการวางแผนการผลิตนี้จะมีการเรียงลำดับขั้นตอนตามรูปที่ 4.10 – 4.13 โดยจะนำเอาขั้นตอนที่สามารถทำได้เลย มากำหนดลงตารางการผลิต ซึ่งจะกำหนดขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงานในแต่ละคน ดังนี้

พนักงานคนที่ 1 จะทำงานในขั้นตอนการกลึงฝาหน้า โดยขั้นตอนการกลึงฝาหน้า สามารถทำได้โดย จึงกำหนดให้พนักงานคนที่ 1 ทำเป็นอันดับแรก และเวลาที่ใช้หั่งหมวดได้มาจากตารางที่ 4.8 ช่วงเวลาที่ใช้ในการกลึงฝาหน้า จะต้องมีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มอีก

พนักงานคนที่ 2 จะทำงานในขั้นตอนการเจาะฝาหลัง โดยขั้นตอนการเจาะฝาหลัง สามารถทำได้โดย จึงกำหนดให้พนักงานคนที่ 2 ทำเป็นอันดับแรก และเวลาที่ใช้หั่งหมวดได้มาจากตารางที่ 4.8 ช่วงเวลาที่ใช้ในการเจาะฝาหลัง จะต้องมีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มอีก

พนักงานคนที่ 3 จะทำงานในขั้นตอนการอัดกลีบทุ่น โดยขั้นตอนการอัดกลีบทุ่น สามารถทำได้โดย จึงกำหนดให้พนักงานคนที่ 3 ทำเป็นอันดับแรก และเวลาที่ใช้หั่งหมวดได้มาจากตารางที่ 4.8 ช่วงเวลาที่ใช้ในการอัดกลีบทุ่น จะต้องมีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มอีก

พนักงานคนที่ 4 จะทำงานในขั้นตอนการอัดสเตเตอร์ โดยขั้นตอนการอัดสเตเตอร์ สามารถทำได้โดย จึงกำหนดให้พนักงานคนที่ 4 ทำเป็นอันดับแรก และเวลาที่ใช้หั่งหมวดได้มาจากตารางที่ 4.8 ช่วงเวลาที่ใช้ในการอัดสเตเตอร์ จะต้องมีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มอีก

พนักงานคนที่ 5 จะทำงานในขั้นตอนการอัดหัวคอม โดยขั้นตอนการอัดหัวคอม สามารถทำได้หลังจากการอัดกลีบทุ่นเสร็จขึ้นแรก จึงกำหนดให้พนักงานคนที่ 5 ทำเป็นอันดับแรก และเวลาที่ใช้หั่งหมวดได้มาจากตารางที่ 4.8 ช่วงเวลาที่ใช้ในการอัดหัวคอม จะต้องมีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มอีก

และหลังจากที่ได้วางขั้นตอนในการผลิตในลำดับแรกแล้ว จำนวนจะนำเอาขั้นตอนที่เหลือในตารางที่ 4.8 มาวางแผนการผลิตให้ครบถ้วน แล้วเรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน โดยคำนึงถึง การผลิตของเครื่องจักรเป็นหลัก เพื่อให้เกิดการย้ายสถานีงานน้อยที่สุด ซึ่งจะแสดงด้วยร่างแผนการผลิตของไดชาาร์จรุ่นธรรมชาติ ดังรูปที่ 4.17 ส่วนในการประกอบชิ้นส่วนไดชาาร์จรุ่นธรรมชาติ จะมีการวางแผนการผลิตแบบต่อเนื่อง เนื่องจากการประกอบชิ้นส่วนของไดชาาร์จทุกรุ่นจะมีการทำงานของ พนักงานที่ต่อเนื่องกัน ทำให้แผนที่ได้ออกมาแสดงการทำงานของพนักงานใน 1 วัน ดังรูปที่ 4.18

การผลิต	แผนการผลิตวันที่ 1										
ช่วงเวลา	08:00 - 09.00	09:00 - 10.00	10:00 - 11.00	11:00 - 12.00	พนักงาน	13:00 - 14.00	14:00 - 15.00	15:00 - 16.00	16:00 - 17.00		
S	กลึงฝาหน้า			S							
S			S			ทำความสะอาดฝา		ล่อปลอกสเกลเตอร์			
S	อัดหัวคอม			S		S	ล่อหัว	ล่อหัวสเกลเตอร์			
S	อัดสเตเตอร์, แบนล็อก	บล็อก, ทวนน้ำหัว				อัดสเตเตอร์					

การผลิต	แผนการผลิตวันที่ 2										
ช่วงเวลา	08:00 - 09.00	09:00 - 10.00	10:00 - 11.00	11:00 - 12.00	พนักงาน	13:00 - 14.00	14:00 - 15.00	15:00 - 16.00	16:00 - 17.00		
S								S	ล่อหัว		
S	กลึงฝาหน้า										

รูปที่ 4.17 ตัวอย่างแผนการผลิตไดชาาร์จรุ่นธรรมชาติ

การประจำอยู่		08.00 - 09.00	09.00 - 10.00	10.00 - 11.00	11.00 - 12.00	12.00 - 13.00	13.00 - 14.00	14.00 - 15.00	15.00 - 16.00	16.00 - 17.00
เวลา	ผู้ดูแล	ก. ก. ก.								
เช้า 5 คน	ก. ก. ก.	ก. ก. ก.	ก. ก. ก.	ก. ก. ก.	ก. ก. ก.	ก. ก. ก.	ก. ก. ก.	ก. ก. ก.	ก. ก. ก.	ก. ก. ก.

รูปที่ 4.18 ตัวอย่างแผนการประจำอยู่เดือนฯ ประจำเดือนฯ

หลังจากที่ได้แผนการผลิตได้ชาร์จรุ่นธรรมชาติแล้ว ก็จะนำมาทำการวิเคราะห์แผนการผลิต
ได้ชาร์จ ดังข้อที่ 4.5

4.5 วิเคราะห์แผนการผลิตได้ชาร์จ

ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์แผนการผลิตได้ชาร์จที่ได้วางแผนมาดังรูป 4.17 ซึ่งการวิเคราะห์
พบว่า ในการผลิตชิ้นส่วนของได้ชาร์จในขั้นตอนการผลิตทุ่น ในขั้นตอนที่ 2 การหล่อเนื้อ
และสเตเตอร์ ในขั้นตอนที่ 3 การขับน้ำยา จะต้องรอให้ทุ่น และสเตเตอร์แห้ง อย่างน้อยประมาณ 4 ชั่วโมง
ถึงจะทำในขั้นตอนต่อไปได้ จึงทำให้กว่าจะเสร็จครบทุกขั้นตอนต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ทำให้สายการ
ประจำอยู่ต้องเสียเวลาในการรอชิ้นส่วน ทางคณะผู้ดำเนินโครงการจึงวิเคราะห์ และปรับแผนการผลิต
ชิ้นส่วนใหม่ให้มีการผลิตชิ้นส่วนเสร็จภายใน 1 วัน เพื่อให้สายการประจำอยู่ไม่ต้องเสียเวลารอ
สายการผลิตชิ้นส่วน ซึ่งจะปรับปรุงแผนการผลิตได้ชาร์จรุ่นธรรมชาติ ดังนี้

ขั้นตอนการผลิตได้ชาร์จรุ่นธรรมชาติ จะมีขั้นตอน ดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ขั้นตอนการผลิตได้ชาร์จรุ่นธรรมชาติ

ขั้นตอนการผลิตฝ่าน้ำ	
1. กลึงฝ่าน้ำ	
2. เจาะ	
3. ตีป	
4. ทำความสะอาด	
ขั้นตอนการผลิตฝาหลัง	
1. กลึงฝาหลัง	
2. เจาะ	
3. ตีป	
4. ทำความสะอาด	

ตารางที่ 4.9 (ต่อ) ขั้นตอนการผลิตไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ

ขั้นตอนการผลิตทุ่น
1. อัดฟอร์มลวดเข้ากลีบทุ่น + อัดกลีบสม่วนแกนทุ่น
2. อัดหัวคอม + พันลวด + ตัดลวด + บัดกรีหัวคอม + เช็ค + เรียง + ทำความสะอาด + หล่อหน้ายา
3. กลึงกลีบ + กลึงหัวคอม (รอแห้ง)
4. ถ่วงเจาะ (รอแห้ง)
ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์
1. อัดสเตเตอร์ และแบ่งลวด
2. ขุดลวด สาย N + พันลวด สาย N + จุ่มตะกั่วสาย N
3. ใส่ปลอก + รัดสายเคเบิล + ชูบหน้ายา (รอแห้ง)
4. กลึง และพ่นสี (รอแห้ง)

จากรูปที่ 4.17 จะทำการปรับแผนการผลิตโดยจะใช้ตารางที่ 4.9 ในการวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิต ซึ่งขั้นตอนของทุ่น และสเตเตอร์ ต้องเสียเวลาในการรอให้ขั้นงานแห้ง จึงทำการปรับแผนการผลิต โดยกำหนดให้ทำขั้นตอนที่ 3 และ 4 ในช่วงเช้า แต่ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ทำหลังขั้นตอนที่ 3 และ 4 และสเตเตอร์ จะกำหนดให้ขั้นตอนที่ 4 ทำในช่วงเช้า และขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 ทำหลังจากขั้นตอนที่ 4 เพื่อใช้เวลา空閒 ในการรอให้แห้ง จะทำให้กระบวนการผลิตชิ้นส่วนเสร็จครบถ้วน กระบวนการภายใน 1 วัน จะแสดงดังรูปที่ 4.19 และแผนการผลิตไดชาร์จรุ่นอื่นๆ จะแสดงในภาคผนวก ก

แผนการผลิตรุ่นธรรมชาติ									
หันตัวเริ่มการผลิต	19 พฤษภาคม 2013	Print	20 พฤษภาคม 2013						
ตารางหักงาน	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00	12:00 - 13:00	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00
S			S		S		S		S
S	ล้างหัวแม่		S	ล้างหัวแม่	S	ล้างหัวแม่	S		S
S	ล้างแม่		S	ล้างแม่	S	ล้างแม่	S		S
S	เตรียมตัวให้สำหรับการผลิต		S	เตรียมตัวให้สำหรับการผลิต	S	เตรียมตัวให้สำหรับการผลิต	S		S
ตารางประจำรอบ	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00	12:00 - 13:00	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00
12.5 นาที									
หมายเหตุ	S Set up เตรียมตัว	กดบล๊อกหน้า และตรวจสอบในการผลิต	Print						

รูปที่ 4.19 แผนการผลิตไดชาร์จรุ่นธรรมชาติ

หลังจากที่ปรับแผนการผลิตให้ชาร์จแล้ว จะได้แผนการผลิตให้ชาร์จที่สมบูรณ์ จะนำเอาแผนการผลิตให้ชาร์จไปจัดทำโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตให้ชาร์จ ซึ่งรายละเอียดจะแสดงในข้อต่อไป

4.6 การออกแบบและสร้างโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตให้ชาร์จ

4.6.1 การออกแบบโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตให้ชาร์จ

ในส่วนนี้คณะผู้ดำเนินโครงการแบ่งโครงสร้างของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้


4.6.1.1 หน้าแรกของโปรแกรม

สำหรับหน้าแรกของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต เพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้เลือกใช้งานจะแบ่งเป็น 4 ทางเลือกด้วยกัน ดังนี้

ก. “เริ่มต้นโปรแกรม” จะนำไปสู่การเริ่มต้นโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต

- ข. “ข้อมูลผู้จัดทำ” จะแสดงข้อมูลของคณะผู้จัดทำโปรแกรมอย่างคร่าวๆ
- ค. “คู่มือการใช้งาน” จะแสดงวิธีในการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต
- ง. “ออกจากโปรแกรม” จะทำการออกจากโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตโดยหน้าแรกของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตให้ชาร์จ แสดงได้ดังรูปที่


4.20

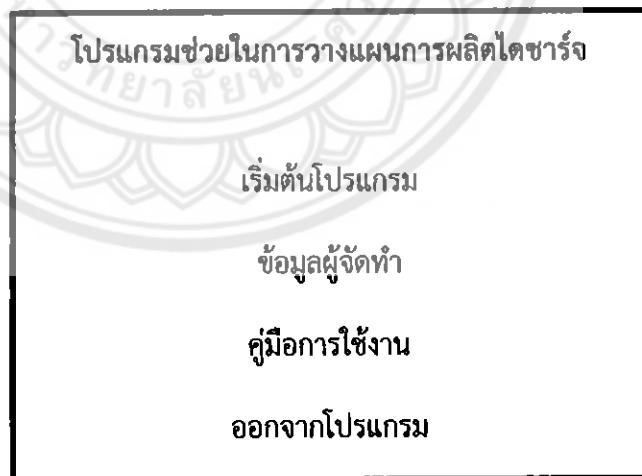

รูปที่ 4.20 หน้าแรกของโปรแกรม

4.6.1.2 หน้ากรอกรายละเอียด

สำหรับหน้ากรอกรายละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้กรอกรายละเอียดลงในหน้านี้ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังรูปที่ 4.21

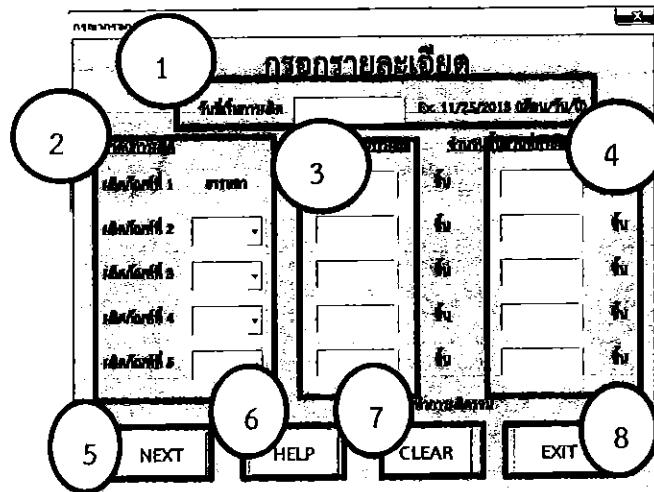

รูปที่ 4.21 หน้ากรอกรายละเอียด

ส่วนรายละเอียดของหน้ากรอกรายละเอียดจะถูกแสดงตามหมายเลขต่างๆ ดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 การกรอกวันที่เริ่มการผลิต โดย การกรอก (เดือน/วัน/ปี)

หมายเลข 2 การกรอกชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต โดยกดปุ่ม แล้วเลือกชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต

หมายเลข 3 กรอกจำนวนที่ต้องการผลิตในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ มีหน่วยเป็นชิ้น

หมายเลข 4 กรอกจำนวนชิ้นส่วนที่พร้อมประกอบในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ มีหน่วยเป็นชิ้น

หมายเลข 5 ปุ่ม NEXT เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

หมายเลข 6 ปุ่ม HELP เพื่อช่วยอธิบายการจัดลำดับการผลิต

หมายเลข 7 ปุ่ม CLEAR ลบข้อมูลในแบบฟอร์มนี้

หมายเลข 8 ปุ่ม EXIT ออกจากกรอกรายละเอียด

4.6.1.3 หน้าตารางแสดงเวลาในการทำงาน

สำหรับหน้าตารางแสดงเวลาในการทำงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งจะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 4.22

--	--

รูปที่ 4.22 หน้าตารางแสดงเวลาในการทำงาน

ส่วนรายละเอียดของหน้าตารางแสดงเวลาในการทำงาน จะถูกแสดงตามหมายเลขต่างๆ ดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 แบบแสดงเวลาที่ใช้ในการผลิตได้ชาร์จในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์

หมายเลข 2 แสดงวันที่เริ่มการผลิต และวันที่สิ้นสุดการผลิต วันส่งมอบสินค้า และจำนวนชิ้นส่วนที่พร้อมประกอบในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์

4.6.1.4 หน้าแสดงแผนการผลิต

สำหรับหน้าแสดงแผนการผลิตจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังรูปที่

4.23

หมายเลขเครื่อง หน้าจอหน้าจอ	08:00 - 09:00								09:00 - 10:00		10:00 - 11:00		11:00 - 12:00		12:00 - 13:00		13:00 - 14:00		14:00 - 15:00		15:00 - 16:00	
	S	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00	12:00 - 13:00	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00												
1	S			S																		
2	S	ล้างปืนหน้า		ล้างปืน	S	เรนจ์ฝาหน้า						ล้างฝาหน้า	S									
3	S			S																		
4	S																					
5		เบร์เต้และถังเชื้อเพลิง																				

หมายเลขเครื่อง หน้าจอหน้าจอ	08:00 - 09:00								09:00 - 10:00		10:00 - 11:00		11:00 - 12:00		12:00 - 13:00		13:00 - 14:00		14:00 - 15:00		15:00 - 16:00		16:00 - 17:00	
	S	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00	12:00 - 13:00	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00														
หน้าจอ 4 คัน																								

รูปที่ 4.23 หน้าแสดงแผนการผลิต


ส่วนรายละเอียดของหน้าแสดงแผนการผลิต จะถูกแสดงตามหมายเลขต่างๆ ดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 แสดงแผนการทำงานของสายการผลิตชิ้นส่วนได้ชาร์จ

หมายเลข 2 แสดงแผนการทำงานของสายการประกอบชิ้นส่วนได้ชาร์จ

4.6.2 ผังการทำงานของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ

เมื่อเข้าสู่โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จแล้ว จะมี 4 ตัวเลือก คือ “เริ่มต้นโปรแกรม”, “ข้อมูลผู้จัดทำ”, “คู่มือการใช้งาน” และออกจากโปรแกรมให้เลือก หากผู้ใช้งานเลือก “เริ่มต้นโปรแกรม” จะนำไปสู่การใช้งานของโปรแกรม ซึ่งมีผังการทำงานของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จโดยมีรายละเอียด ดังรูปที่ 4.24

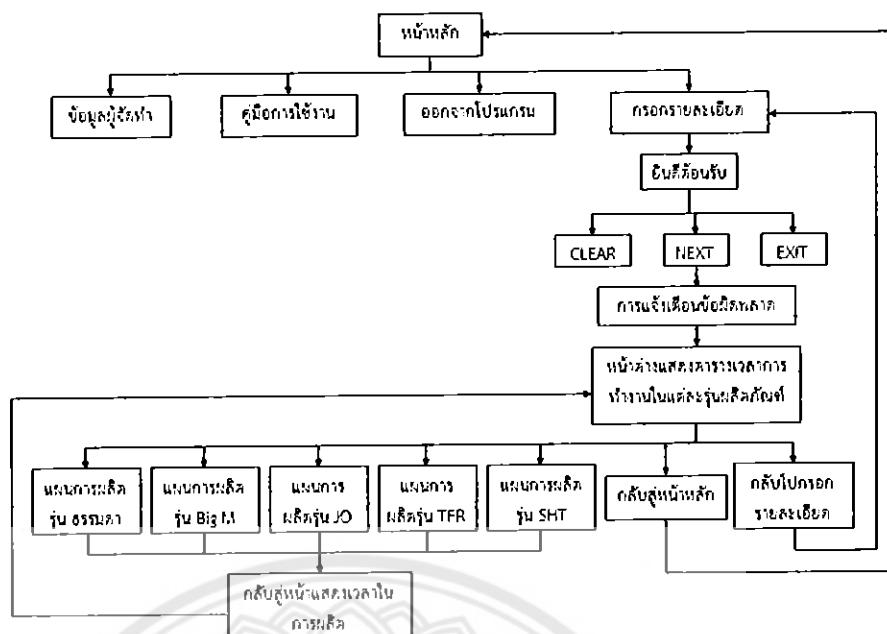


รูปที่ 4.24 ผังการทำงานของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต

4.6.3 การสร้างหน้าต่างบนโปรแกรม Visual Basic for Applications (VBA)

หลังจากที่คณะผู้ดำเนินโครงการได้ทำการวางแผนการทำงานของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตแล้ว จึงได้จัดทำการสร้างหน้าต่างบนโปรแกรม VBA เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

4.6.3.1 การเชื่อมโยงระหว่างหน้าโปรแกรม VBA กับ VBA


เป็นการแสดงการเชื่อมระหว่างหน้าโปรแกรม VBA กับ VBA ซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างหน้าโปรแกรม จะแสดงดังรูปที่ 4.25

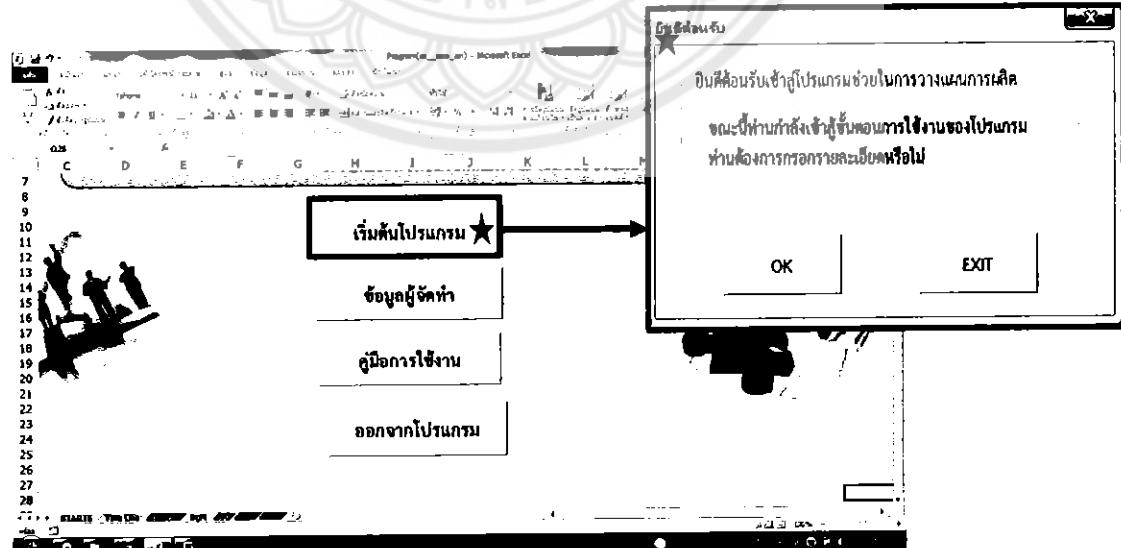

รูปที่ 4.25 การเชื่อมโยงระหว่างหน้าโปรแกรม VBA กับ VBA

4.6.3.2 การเชื่อมโยงระหว่างหน้าโปรแกรม VBA กับหน้า Worksheet


เป็นการแสดงการเชื่อมระหว่างหน้าโปรแกรม VBA กับหน้า Worksheet ซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างหน้าโปรแกรม จะแสดงดังรูปที่ 4.26

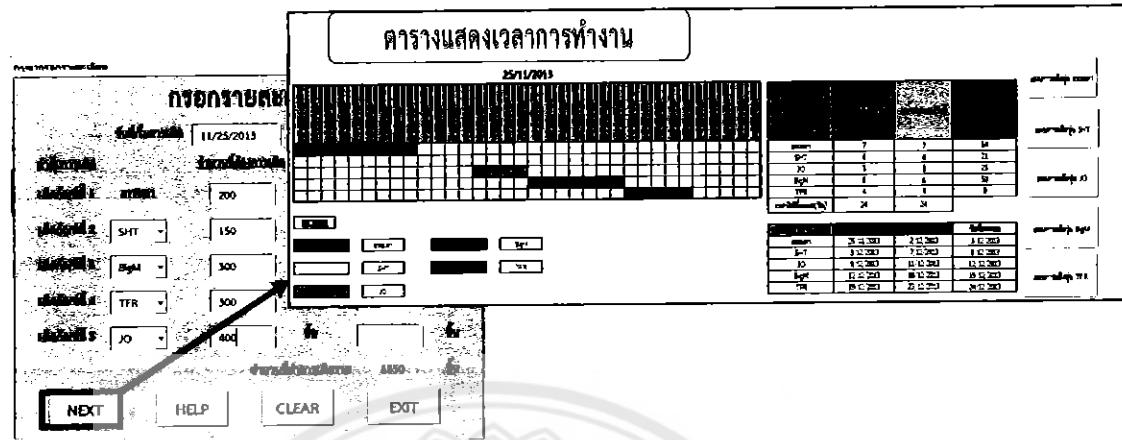

รูปที่ 4.26 การเชื่อมโยงระหว่างหน้าโปรแกรม VBA กับหน้า Worksheet

4.6.3.3 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในการใช้โปรแกรม


ความผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูลลงไปedit ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลที่กรอกไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น ในการกรอกจำนวนในการผลิตในแต่ละรุ่น ผลิตภัณฑ์ต้องกรอกรายละเอียดเป็นตัวเลข ถ้ากรอกรายละเอียดที่ไม่ใช่ตัวเลข ทางโปรแกรมจะมีการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานแก้ไขสามารถแสดงได้ ดังรูปที่ 4.27

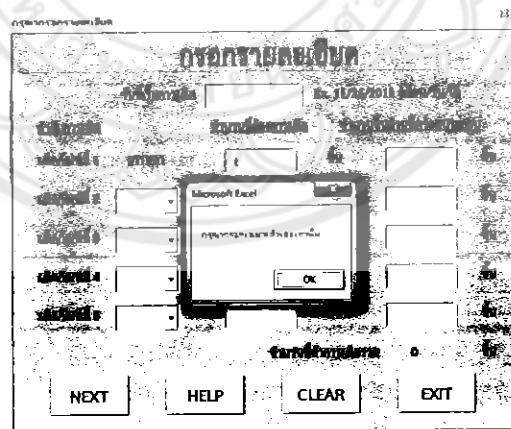

รูปที่ 4.27 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อกรอกรายละเอียดที่ไม่ใช่ตัวเลข

จากรูปที่ 4.27 เมื่อการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นจะกรายละเอียดให้ผู้ใช้ได้ทราบวิธีแก้ไขแล้วกดปุ่ม OK เพื่อกรอกรายละเอียดใหม่ลงไป

และเมื่อจะออกจากกรอกรายละเอียด โปรแกรมจะมีการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้เลือกว่าจะต้องการออกจากกรอกรายละเอียดหรือไม่ ดังรูปที่ 4.28

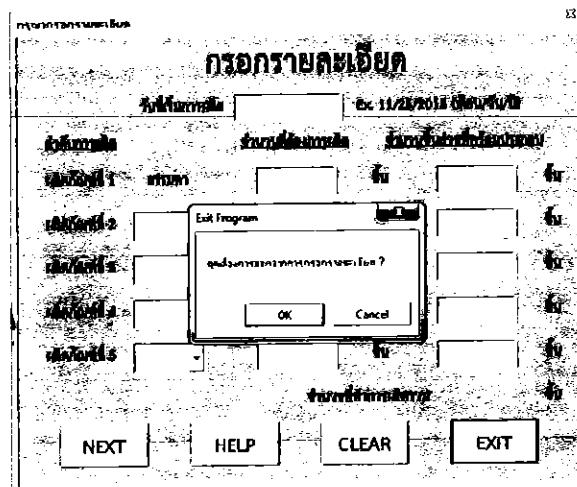

รูปที่ 4.28 การแจ้งเตือนเมื่อต้องการออกจากกรอกรายละเอียด

จากรูปที่ 4.28 ถ้าต้องการออกจากกรอกรายละเอียดให้กดปุ่ม OK แต่ถ้าไม่ต้องการออกจากกรอกรายละเอียดให้กดปุ่ม Cancel

4.6.4 การเขียน Code ต่างๆ ลงบนโปรแกรม Microsoft Excel

ในการเขียนโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตนี้ ทางคณะผู้ดำเนินโครงการได้ทำการเขียน Code ต่างๆ ลงบนโปรแกรม Microsoft Excel ยกตัวอย่างเช่น

4.6.4.1 การใช้ Code พังก์ชัน If

การใช้ Code พังก์ชัน If จะแบ่งเป็น 2 พังก์ชัน ดังนี้

ก. การใช้พังก์ชัน If

พังก์ชัน IF ใช้ในการทำงานแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 แบบ ดังต่อไปนี้

ก.1 กรณี 2 เงื่อนไข

จะแสดงรายละเอียดได้ดังรูปที่ 4.29

$=IF(เงื่อนไข, ผลเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง, ผลเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ)$

รูปที่ 4.29 พังก์ชัน If ที่มีเงื่อนไขแบบ 2 กรณี

ตัวอย่าง การใช้พังก์ชัน If ที่มีเงื่อนไขแบบ 2 กรณี จะแสดงในรูปที่ 4.30

$=IF($BD$9>=8,1,0)$

รูปที่ 4.30 ตัวอย่างการใช้พังก์ชัน If ที่มีเงื่อนไขแบบ 2 กรณี

จากรูปที่ 4.30 ถ้าค่าในช่อง BD9 ≥ 8 จะแสดงค่าเป็น 1 แต่ถ้าค่าในช่อง BD9 < 8 จะแสดงว่าเป็น 0

ก.2 กรณีหลายเงื่อนไข

จะแสดงรายละเอียดได้ดังรูปที่ 4.31

=IF(เงื่อนไขที่1,ผลเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง,IF(เงื่อนไขที่2,ผลเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง,ผลเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ))

รูปที่ 4.31 พังก์ชัน If ที่มีเงื่อนไขแบบ หลายกรณี

ตัวอย่าง การใช้พังก์ชัน If ที่มีเงื่อนไขแบบ หลายกรณี จะแสดงในรูปที่ 4.32


=IF(L11+L13=4,0,IF(L11+L13=5,1,2))

รูปที่ 4.32 ตัวอย่างการใช้พังก์ชัน If ที่มีเงื่อนไขแบบหลายกรณี

จากรูปที่ 4.32 ถ้าค่าในช่อง L11 + L13 = 4 จะแสดงค่าเป็น 0 แต่ถ้าค่าในช่อง L11 + L13 = 5 จะแสดงค่าเป็น 1 และถ้าค่าในช่อง L11 + L13 $\neq 4, 5$ จะแสดงค่าเป็น 2

4.6.4.2 การใช้ Code ในโปรแกรม VBA

การใช้ Code ในโปรแกรม VBA (คำสั่งในการทำงาน) ให้กับปุ่มต่างๆ ทำได้โดยการดับเบิลคลิกที่ปุ่มหรือແນບเลื่อนนั้นๆ แล้วทำการเขียน Code โปรแกรมลงไป เมื่อเขียนเสร็จให้ไปที่ Run > Run Sub เพื่อตรวจสอบ Code และ Run โปรแกรม ซึ่งผลจากการเขียน Code จะแสดงดังรูปที่ 4.33 และสามารถอ่าน Code เพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก ค

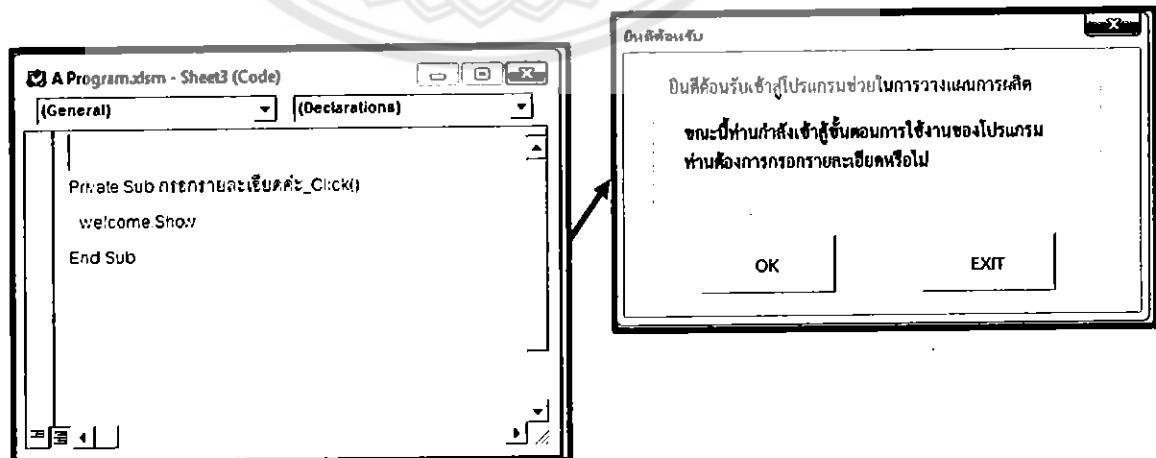


รูปที่ 4.33 แสดงการเขียน Code ในโปรแกรม VBA

4.7 การตรวจสอบและการทดสอบผลการใช้โปรแกรมในแผนกไดชาร์จ ในขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้


4.7.1 การตรวจสอบการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต

ในการตรวจสอบการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตนี้ จะตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม โดยการตรวจสอบการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตว่ามีการทำงานเป็นไปตามผังงานที่กำหนดไว้ในรูปที่ 4.24 หรือไม่ และจะทดสอบข้อผิดพลาดต่างๆ ของการใช้โปรแกรม ซึ่งแสดงการตรวจสอบการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต ดังรูปที่ 4.34 – 4.36

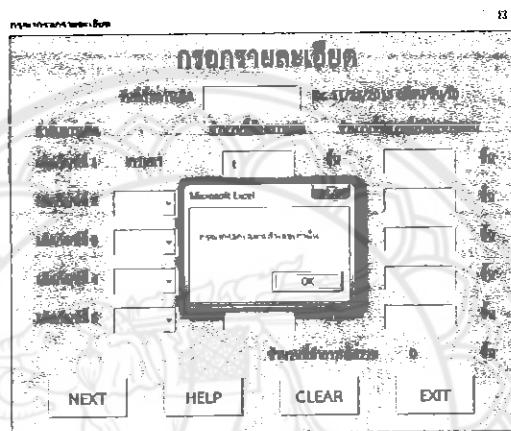

รูปที่ 4.34 การตรวจสอบข้อผิดพลาดในการกรอกจำนวนในการผลิตให้เป็นตัวเลขเท่านั้น

จากรูปที่ 4.34 จะทำการแก้ไขข้อผิดพลาดในการกรอกจำนวนที่ต้องการผลิต ให้ผู้ใช้งานกรอกจำนวนในการผลิตเป็นตัวเลขเท่านั้น

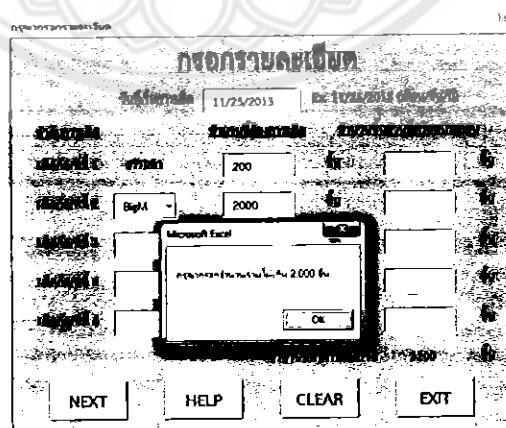


รูปที่ 4.35 การตรวจสอบข้อผิดพลาดในการกรอกจำนวนในการผลิตรวมให้ไม่เกิน 2,000 ชิ้น

จากรูปที่ 4.35 จะทำการแก้ไขข้อผิดพลาดในการกรอกจำนวนที่ต้องการผลิต ให้ผู้ใช้งานกรอกจำนวนในการผลิตรวมทุกรุ่นผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 2,000 ชิ้น

4.7.2 การทดสอบผลการใช้โปรแกรมในแผนกไดชาร์จ

ในการทดสอบผลการใช้โปรแกรมในแผนกไดชาร์จ จะทำการเปรียบเทียบการประมวลผลของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตไดชาร์จ ว่าสามารถประมวลผลได้ตามการผลิตจริงของบริษัทหรือไม่ โดยจะนำข้อมูลการผลิตจริงของบริษัทมาทดสอบ โดยการนำข้อมูลมาใส่ในโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตไดชาร์จ และทำการประมวลผลโปรแกรม ซึ่งจะแสดงการประมวลผลของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตไดชาร์จ และข้อมูลจริงในการผลิตของบริษัท โดยแสดงดังรูปที่ 4.36 – 4.37

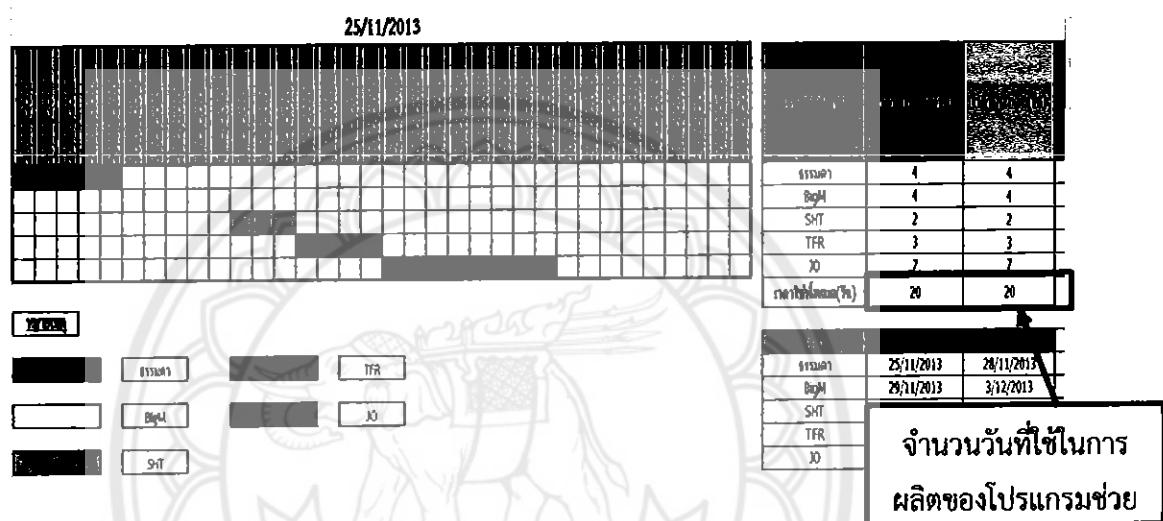

รูปที่ 4.36 การประมวลผลของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตไดชาร์จ

ไดชาร์จ 01/04/56

No.	Product	Job No.	จำนวน
1	AL 5001	02-13-050	200
2	AL 9003	02-13-051	300
3	AL 4014	03-13-059	150
4	AL 4013	03-13-060	200
5	AL 4011	03-13-061	500
6	AL 4010	03-13-062	500
7	AL 4005	03-13-063	200
8	AL 4004	03-13-064	800
9	AL 4017	03-13-065	150
10	AL 4016	03-13-066	100
11	AL 4002	03-13-067	125
12	AL 4001	03-13-068	95
13	AL 4008	03-13-069	110
14	AL 4011	03-13-070	150
15	AL 4010	03-13-071	125
16	AL 4002	03-13-072	200

21 วัน + OT 2 วัน

จำนวนวันที่ใช้ในการผลิตของ
บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด

Autotrade
เดือน 3

รูปที่ 4.37 รายละเอียดของข้อมูลในการผลิตจริงของบริษัท

จากรูปที่ 4.36 และรูปที่ 4.37 เมื่อกรอรายละเอียดลงในโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตแล้วทำการประมวลผล ผลที่ได้ออกมา คือ ในการผลิตทั้งหมดจะใช้เวลาในการผลิต 20 วัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของทางบริษัท จะเห็นว่า ในการผลิตจริงของบริษัทจะใช้เวลาในการผลิตทั้งหมด 21 วัน และมีการทำงานล่วงเวลา ซึ่งจะเห็นว่า โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตสามารถประมวลผลแล้วออกจำนวนวันในการผลิต ซึ่งพบว่า จำนวนวันในการผลิตน้อยกว่าจำนวนวันในการผลิตเดิม ส่งผลให้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตนี้สามารถใช้งานได้จริง และยังสามารถบอกรับ ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ ทำให้ทางบริษัทสามารถนำแผนการผลิตนี้ไปทำการวางแผนการผลิต และสามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนดได้

4.8 นำโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตไปทดลองใช้กับบริษัท พ.อ.เทคนิค จำกัด

หลังจากได้ทำการทดสอบโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต ในข้อ 4.7 แล้วคณะผู้ดำเนินโครงการ จึงได้นำโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตที่ผ่านการทดสอบ ไปทดลองใช้กับแผนกได查ร์จ บริษัท พ.อ.เทคนิค จำกัด โดยให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตนำไปใช้งานแผนการผลิต ทดลองใช้กับการผลิตได查ร์จ 1 รุ่น พบว่าสามารถใช้ในการวางแผนการผลิตได้ จากนั้นทำการประเมินผล และรับรองความสามารถในการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได查ร์จ โดยผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัท พ.อ.เทคนิค จำกัด ดังรูปที่ 4.38

ใบบันทึกความเห็นการสอนในห้องเรียน

ใบแบบฟอร์มที่ใช้ในการวางแผนการสอนภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓


ชื่อครุภย	นางสาวไตรี นิยมเดชากร
ตำแหน่ง	ผู้สอนภาษาไทยและวิชาฯ

๑. จากการที่ท่านได้ทดลองใช้งานใบแบบฟอร์มนี้ในการวางแผนการสอนภาษาไทย ท่านคิดว่า ใบแบบฟอร์มนี้สามารถช่วยในการวางแผนการสอนภาษาไทยได้มากน้อยเพียงใด

ใช้งานได้ดี ใบแบบฟอร์มนี้ช่วยให้เราสามารถจัดการห้องเรียนได้ดีมาก
มาก ใช้งานได้ดี กับแผนที่ต้องการ

ใช้งานไม่ได้ดีเท่าไร

๒. ข้อเสนอแนะ อื่นๆ

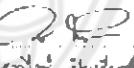ลงนาม: 
วันที่: ๑๗/๑/๖๓

หมายเหตุ: ใบแบบฟอร์มนี้ ใช้ได้ ๑๐ ครั้ง

หน้าที่: ๑ / ๑

รูปที่ 4.38 บริรับรองความสามารถในการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ

4.9 จัดทำคู่มือในการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตแผนกไดชาร์จ

จัดทำคู่มือในการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตแผนกไดชาร์จ จะแสดงในภาคผนวก ข คู่มือนี้ จะแสดงการใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตไดชาร์จ ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น

4.10 ความสามารถและข้อจำกัดของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต

4.10.1 ความสามารถของโปรแกรม

4.10.1.1 โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตนี้ สามารถวางแผนการผลิต โดยการกรอกข้อมูลงบนหน้าต่างกรอกรายละเอียด “เริ่มต้นโปรแกรม” ข้อมูลจะถูกนำไปคำนวณ และแสดงผลไปยัง Worksheet โดยจะระบุวันเริ่บผลิต วันที่ผลิตเสร็จ และบอกวันส่งมอบสินค้า แล้วยังสามารถบอกแผนการทำางของพนักงานแต่ละคนด้วย ว่าพนักงานแต่ละคนมีหน้าที่ในขั้นตอนการทำางอะไร เวลาใด

4.10.1.2 โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตนี้ สามารถจัดให้พนักงานมีการทำงานที่เป็นระบบ สามารถระบุวันส่งมอบสินค้าได้

4.10.2 ข้อจำกัดของโปรแกรม

4.10.2.1 โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตนี้ จะใช้เวลามาตรฐานจากการทำงานขั้นตอนการทำงาน ณ ปัจจุบัน หากขั้นตอนการทำงานเปลี่ยนไปไม่สามารถใช้งานได้

4.10.2.2 โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตนี้ สามารถวางแผนการผลิตได้มากกว่า 5 รุ่น และจำนวนในการผลิตของแต่ละรุ่นรวมกันไม่เกิน 2,000 ตัว และไม่น้อยกว่า 75 ตัว

4.10.2.3 โปรแกรมไม่สามารถจัดลำดับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ ในการจัดลำดับการผลิต ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ ของผู้ที่วางแผนการผลิตว่าจะทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใดมาก่อน

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการสรุปผลการดำเนินโครงการ และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมต่อไปในอนาคต ดังรายละเอียดข้อที่ 5.1 และ 5.2

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

จากการดำเนินโครงการ โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาญ กรณีศึกษา แผนกได้ชาญ บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด ใน การดำเนินโครงการคณบุคคลดำเนินโครงการจะเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตได้ชาญ บริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และหาเวลาตามมาตรฐาน คณบุคคลดำเนินโครงการได้นำหลักการของการจัดลำดับงาน (PERT) และการกำหนดตารางการผลิต (Scheduling) มาใช้ในการวางแผนการผลิต จากนั้นจึงดำเนินการวางแผนการผลิต เมื่อได้แผนการผลิตแล้วจึงทำการสร้างโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตแผนกได้ชาญ โดยใช้โปรแกรม Visual Basic for Applications (VBA) และฟังก์ชันต่างๆ บนโปรแกรม Microsoft Excel จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาญ กรณีศึกษา แผนกได้ชาญ บริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด สามารถกรอกรายละเอียดว่า ต้องการผลิตได้ชาญรุ่นไหน ต้องการผลิตจำนวนเท่าไหร่ และสามารถรู้จำนวนวันที่ทำการผลิตในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ ซึ่งหลังจากนำโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตนี้ไปทดลองใช้ โปรแกรมช่วยจะสามารถบอกราชวะเวลาในการผลิตได้ ทำให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด โดยจะแสดงผลเป็นแผนการผลิต แล้วยังสามารถแสดงเวลาการทำงานของสายการผลิตชั้นส่วน และเวลาการทำงานของสายการประกอบที่ใช้ในการผลิตที่เหมาะสม

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องจักร จึงทำให้ทางบริษัทมีกำลังการผลิตที่ต่ำ ซึ่งถ้าทางบริษัท ต้องการกำลังการผลิตสูง ทางบริษัทควรพิจารณาด้านการเพิ่มจำนวนเครื่องจักร

5.2.2 เนื่องจากโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาญ สามารถวางแผนการผลิตได้ชาญ ได้เพียง 5 รุ่นผลิตภัณฑ์ คือ ได้ชาญรุ่นธรรมชาติ, ได้ชาญรุ่น Big M, ได้ชาญรุ่น JO, ได้ชาญรุ่น SHT และได้ชาญรุ่น TFR เท่านั้น จึงควรเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในแผนกอื่นๆ ได้

5.2.3 ผู้ใช้งานโปรแกรมช่วยสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมช่วยเติม ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันได้

เอกสารอ้างอิง

- วัฒนา ดวงเป็น. (2550). การวางแผนการผลิตในสายธารคุณค่าของกระบวนการผลิตไส้กรอง รถยนต์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- วันชัย ริจิวนิช. (2539). การศึกษาการทำงาน (หลักการและกรณีศึกษา). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วัลย์วี จิตตามานนท์กุล และเกษราวดี วิทยานุเคราะห์. (2554). โปรแกรมช่วยในการวางแผน การผลิตขั้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัท พี.อี. เทคโน จำกัด. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- วิศลัย พัวรุ่งโรจน์. (2551). Advanced Excel เจาะลึกการเขียนโปรแกรม VBA. กรุงเทพมหานคร : ชีเอ็ดьюเคชั่น.
- สุทธิมา ชำนาญเวช. (2553). การวิจัยดำเนินงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์.



ภาคผนวก ก

ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบไดชาาร์จ

เวลามาตรฐานในการผลิต และการประกอบ, การรวมขั้นตอน และการ
จัดลำดับขั้นตอนในการผลิต

มหาวิทยาลัยเรศวร

1. ผลิตภัณฑ์ไดชาร์จ



รูปที่ ก.1 ผลิตภัณฑ์ไดชาร์จ

1.1 ส่วนประกอบหลักของไดชาร์จ

1.1.1 ฝาหน้า



รูปที่ ก.2 ฝาหน้า

1.1.2 ฝาหลัง



รูปที่ ก.3 ฝาหลัง

1.1.3 ทุ่น



รูปที่ ก.4 ทุ่น

1.1.4 สเตเตอร์



รูปที่ ก.5 สเตเตอร์

**2. เวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วน และการประกอบชิ้นส่วนของไดซาร์จแต่ละรุ่น
แสดงได้ดังตารางที่ ก.1 – ก.8**

ตารางที่ ก.1 เวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนของไดซาร์จรุ่น Big M

ขั้นตอนการผลิตทุ่น	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. อัดก๊อบทุ่น สวนแกน	72.59	79.85
2. อัดหัวคอม	26.53	29.18
3. ขุด พัน บัดกรี เช็ค	137.85	151.64
4. หล่อทุ่น	17.93	19.72

ตารางที่ ก.1 (ต่อ) เวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนของไดซาร์จรุ่น Big M

ขั้นตอนการผลิตทุน	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
5. กลึงกลีบทุน	82.50	90.75
6. กลึงหัวคอม	97.36	107.10
7. ต่วงเจาะ	105.29	115.82
เวลารวม	540.05	594.06
ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. อัดลวด	71.88	79.07
2. แบ่งลวดสเตเตอร์	97.75	107.53
3. ขุดลวดสาย N	14.32	15.75
4. พันเกลียว	21.94	24.13
5. จุ่มตะกั่วลวด N	6.73	7.40
6. พ่นสีสเตเตอร์	27.22	29.94
7. ขับน้ำยา	10.79	11.87
8. กลึง	64.63	71.09
9. ขุดลวด	21.86	24.05
10. จุ่มตะกั่ว	34.89	38.38
เวลารวม	372.01	409.21

ตารางที่ ก.2 เวลามาตรฐานในการประกอบชิ้นส่วนของไดซาร์จรุ่น Big M

ขั้นตอนการประกอบ	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. ประกอบแผงไดโอด + คัทเอาท์	103.44	113.78
2. ประกอบคัทเอาท์ + แผงไดโอดเข้ากับสเตเตอร์	201.54	221.69
3. ประกอบชุดผ้าหลัง	146.40	161.04
4. ประกอบชุดผ้าหน้า	52.50	57.75
5. ประกอบผ้าหน้า + ผ้าหลัง	91.00	100.10
6. ใส่ปืน	83.75	92.13
7. ทดสอบ	139.67	153.64
8. เตรียมกล่อง	50.37	55.41
9. แพ็คเกจ	68.75	75.63
เวลารวม	937.42	1,031.17

ตารางที่ ก.3 เวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนของเดชาร์จรุ่น JO

ขั้นตอน	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. เจาะขยายรูฝ่าหลังตรง ตำแหน่งยึดฟอร์มทุ่น	39.42	43.36
2. อัดลูกปืนเข้าฝ่าหลัง	48.84	53.72
เวลารวม	88.26	97.08
ขั้นตอนการผลิตทุ่น	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. อัดกลีบ	72.59	79.85
2. อัดคอม	26.53	29.18
3. พัน บัดกรี เช็ค	137.85	151.64
4. หล่อ	17.93	19.72
5. กลึงกลีบทุ่น	75.80	83.38
6. กลึงคว้านใน	132.20	145.42
7. ถ่วงเจาะ	88.16	96.98
เวลารวม	551.06	606.17
ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. อัดลวดสเตเตอร์	104.50	114.95
2. แปรงลวด	108.67	119.54
3. บัดกรีลวดต่อ	36.29	39.92
4. ใส่ปลอกสาย + รัดเข็มขัด	29.23	32.15
5. ขับน้ำยา	20.24	22.26
6. กลึง	240.00	264.00
7. พ่นสี	35.38	38.92
8. ชุดลวด	25.35	27.89
9. จุ่มตะกั่ว	34.89	38.38
10. อัดขยายไส้สเตเตอร์	43.55	47.91
เวลารวม	678.10	745.92

ตารางที่ ก.4 เวลามาตรฐานในการประกอบขึ้นส่วนของไดขาร์จรุ่น JO

ขั้นตอนการประกอบ	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. อัดลูกปืนฝาหลัง	48.84	53.72
2. อัดทุ่นเข้าฝาหน้า	129.70	142.67
3. ประกอบชุดฝาหลัง	632.74	696.01
4. บัดกรีชุดฝาหลัง	113.84	125.22
5. ประกอบฝาหน้า + ฝาหลัง	190.00	209.00
6. ทดสอบ	63.67	70.04
7. แพ็คเกจ	94.40	103.84
8. เตรียมกล่อง	50.37	55.41
เวลารวม	1,323.56	1,455.91

ตารางที่ ก.5 เวลามาตรฐานในการผลิตขึ้นส่วนของไดขาร์จรุ่น TFR

ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. อัดລວດສເຕເຕອຣ	104.50	114.95
2. ແບ່ງລວດ	231.74	254.91
3. ຕ່ອສາຍ + ໄສປລອກສາຍ + ຮັດເບີມຂັດ	85.76	94.34
4. ຫຸບນໍາຍາ	20.24	22.26
5. ຜູດລວດ	25.35	27.89
6. ຈຸ່ມຕະກໍາ	34.89	38.38
7. ກລື້ງຕ້ານ1	98.97	108.87
8. ກລື້ງຕ້ານ 2 + ພ່ນສື	79.17	87.09
เวลารวม	680.62	748.69
ขั้นตอนการผลิตทุ่น	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. อัดຫອ້ອມເຂົາກລືບ	80.77	88.85
2. อัดຫັກຄອມ	62.69	68.96
3. ບັດກຣີ ເໜຶກ ຮລ່ອ	155.78	171.36
4. ກລື້ງກລືບທຸນ + ກລື້ງຫັກຄອມ	187.57	206.33
5. ຄ່າງເຈາະ	105.29	115.82
เวลารวม	592.10	651.32

ตารางที่ ก.6 เวลามาตรฐานในการประกอบชิ้นส่วนของไดซาร์จรุ่น TFR

ขั้นตอนการประกอบ	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. ใส่แผงไดโอดเข้าฝาหลัง	192.44	211.68
2. วางสเตเตอร์ + งอลวด + ใส่แผงไดโอด	86.01	94.61
3. กดสายพ่วง + ใส่สายลวด + บีบและตัดลวด	234.30	257.73
4. บัดกรีลวดสเตเตอร์กับแผงไดโอด 8 จุด	120.43	132.47
5. บัดกรีสเตเตอร์กับแผงไดโอด	442.29	486.52
6. ประกอบสเตเตอร์เข้าฝาหลัง	68.34	75.17
7. ประกอบชุดฝาน้ำกับท่อ	91.71	100.88
8. ประกอบชุดฝาน้ำ + ฝาหลัง	122.65	134.92
9. ใส่ปืน	134.43	147.87
10. ทดสอบ	63.67	70.04
11. ทำความสะอาด	50.37	55.41
12. แพ็คเกจ	94.40	103.84
เวลารวม	1,701.04	1,871.14

ตารางที่ ก.7 เวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนของไดซาร์จรุ่น SHT

ขั้นตอนการผลิตฝาน้ำ	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. เจาะรูฝาน้ำ	68.33	75.16
2. นำเจาะรูยึดฝาน้ำปิดลูกปืน	16.21	17.83
3. เจาะรูฝาน้ำปิดลูกปืน	31.55	34.71
4. เจาะรูทุ่ล่าง	17.08	18.79
5. เจาะรูทุ่ล่าง	17.08	18.79
6. เจาะรูยึดฝาหลัง	34.48	37.93
7. ลบคมหูล่าง	11.13	12.24
8. ตัวปะเกลียวทุ่ฝาน้ำ	51.08	56.19
9. ตัวปะเกลียวทุ่ฝาน้ำ	48.74	53.61

ตารางที่ ก.7 (ต่อ) เวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนของได查ร์จรุ่น SHT

ขั้นตอนการผลิตฝาหน้า	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
10. ตัวปเกลี่ยวรูฝาปิดถูกปืน	51.08	56.19
11. กลึงฝาหน้า	156.52	172.17
12. ทำความสะอาด	35.86	39.45
เวลารวม	539.14	593.06
ขั้นตอนการผลิตฝาหลัง	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. กัดหลักยึดคัทเอาท์	89.71	98.68
2. นำเจาะรูยึดฝาปิดตูด + รูยึดคัทเอาท์ + รูยึดแผง	27.48	30.23
3. เจาะรูยึดฝาปิดตูด	31.55	34.71
4. เจาะรูยึดแผงไดโอด	22.85	25.14
5. เจาะรู	27.74	30.51
6. นำเจาะรูยึดฝาหน้า + รูยึด ฟอร์มทุ่น	21.57	23.73
7. เจาะรูฝาหลังยึดฝาหน้า	39.42	43.36
8. เจาะฝาหลังรูยึดฟอร์มทุ่น	20.74	22.81
9. บอร์ยึดคัทเอาท์	9.11	10.02
10. บอร์ยึดแผงไดโอด	20.71	22.78
11. บอร์ยึดฟอร์มทุ่น	37.02	40.72
12. เจาะรูหุฝาหลัง	29.68	32.65
13. คว้านหุฝ่า	57.46	63.21
14. เจาะรูยึดปลั๊ก	19.53	21.48
15. เจาะรูหลัก B	22.88	25.17
16. เจาะรูไม่ไดใช้ 2	16.61	18.27
17. ตัวปเกลี่ยวรูยึดปลั๊ก + ตัวปรูไม่ใช้ 2	34.34	37.77
18. ตัวปรูยึดฝาปิดตูด	58.61	64.47
19. ทำความสะอาด	35.86	39.45
เวลารวม	622.87	685.16

ตารางที่ ก.7 (ต่อ) เวลามาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนของไดซาร์จรุ่น SHT

ขั้นตอนการผลิตทุ่น	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. อัดกลีบทุ่น	48.00	52.80
2. อัดหัวคอม	143.36	163.20
3. กลึงกลีบทุ่น	75.77	83.35
4. กลึงควรันใน	90.18	99.20
5. ถ่วงทุ่น	105.29	115.82
6. ถ่วงเจาะ	88.16	96.98
เวลารวม	550.76	611.35
ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. อัดลวด	104.50	114.95
2. แบ่งลวด + ต่อสายสเตเตอร์	108.67	119.54
3. บูดลวดสาย N	21.86	24.05
4. พันลวด N	60.00	66.00
5. บัดกรี	90.00	99.00
6. ใส่ปลอกสาย	72.00	79.20
7. พ่นสีสเตเตอร์	35.38	38.92
8. ขับน้ำยา	20.24	22.26
9. อัดขยายไส้สเตเตอร์	43.55	47.91
10. กลึง (2 ด้าน)	240.00	264.00
11. บูดลวด	25.35	27.89
12. จุ่มตะกั่ว	34.89	38.38
เวลารวม	856.44	942.10

ตารางที่ ก.8 เวลามาตรฐานในการประกอบชิ้นส่วนของไดซาร์จรุ่น SHT

ขั้นตอนการประกอบ	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
1. อัดลูกปืนฝาหลัง	48.84	53.72
2. ประกอบชุดฝาหลัง	631.33	694.46
3. บัดกรีชุดฝาหลัง	113.84	125.22
4. ประกอบชุดฝาหน้ากับทุ่น	129.70	142.67
5. ประกอบฝาหน้า + ฝาหลัง	190.00	209.00
6. ทดสอบ	63.67	70.04

ตารางที่ ก.8 (ต่อ) เวลามาตรฐานในการประกอบขึ้นส่วนของไดชาร์จรุ่น SHT

ขั้นตอนการประกอบ	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)
7. เตรียมกล่อง	50.37	55.41
8. แพ็คเกจ	94.40	103.84
เวลารวม	1,322.15	1,454.36


3. การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการผลิตขึ้นส่วนไดชาร์จแต่ละรุ่น
แสดงดังตารางที่ ก.9 – ก.16 และแสดงได้ดังรูปที่ ก.6 – ก.20

ตารางที่ ก.9 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการผลิตขึ้นส่วนไดชาร์จรุ่น Big M


ขั้นตอนการผลิตทุ่น	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. อัดกลีบ อัดคอม	-
2. ชุด พัน บัดกรี เชือก	1
3. กลึงทุ่น	2
4. ถ่วงเจาะ	3
ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. อัด	-
2. แบ่งลวด	1
3. ชุด + พัน + จุ่ม + พัน + ชูบ	2
4. กลึง	3
5. ชุด จุ่ม	4

จากตารางที่ ก.9 นำมาจัดลำดับขั้นตอนการผลิตขึ้นส่วนไดชาร์จรุ่น Big M ได้ดังรูปที่ ก.6

– ก.7

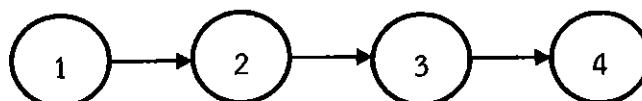

รูปที่ ก.6 ลำดับขั้นตอนการผลิตทุ่นของไดชาร์จรุ่น Big M

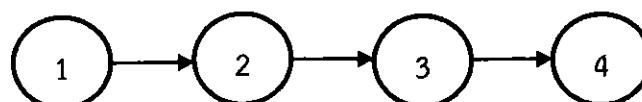

รูปที่ ก.7 การจัดลำดับขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์ของไดชาร์จรุ่น Big M

ตารางที่ ก.10 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการประกอบไดชาร์จรุ่น Big M

ขั้นตอนการประกอบ	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. ประกอบแผงไดโอด + คัทเอาท์	-
2. ประกอบคัทเอาท์ + แผงไดโอดเข้ากับสเตเตอร์	1
3. ประกอบชุดฝาหน้า	2
4. ประกอบฝาหน้า + ฝาหลัง	3
5. แพ็คเกจ	4

จากตารางที่ ก.10 นำมาจัดลำดับขั้นตอนการประกอบไดชาร์จรุ่น Big M ได้ดังรูปที่ ก.8




รูปที่ ก.8 ลำดับขั้นตอนการประกอบของไดชาร์จรุ่น Big M


ตารางที่ ก.11 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนไดชาร์จรุ่น JO

ขั้นตอนการผลิตฝาหลัง	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. เจาะขยายรูฝาหลังตรงตำแหน่งยีดฟอร์มทุ่น	-
2. อัดลูกปืนเข้าฝาหลัง	1
ขั้นตอนการผลิตทุ่น	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. อัดกลีบ + อัดคอม	-
2. พัน + บัดกรี + เชือก	1
3. หล่อเนื้อยา	2
4. กลึง	3
5. ถ่วงเจาะ	4
ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. อัดสเตเตอร์	-
2. แบ่งลวด	1
3. ปัด ต่อ ใส่ ชุบ	2
4. กลึง	3
5. พ่น ชุบ	4
6. จุ่ม อัดขยาย	5

จากตารางที่ ก.11 นำมาจัดลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนไดชาร์จรุ่น JO ได้ดังรูปที่ ก.9 – ก.11

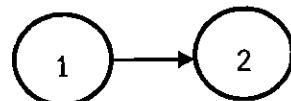

รูปที่ ก.9 ลำดับขั้นตอนการผลิตฝาหลังของไดชาร์จรุ่น JO

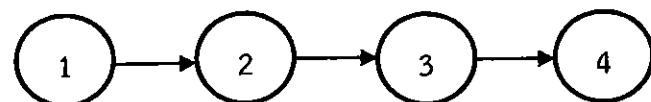

รูปที่ ก.10 ลำดับขั้นตอนการผลิตทุ่นของไดชาร์จรุ่น JO




รูปที่ ก.11 ลำดับขั้นตอนการผลิตสเตเทอเรอของไดชาร์จรุ่น JO

ตารางที่ ก.12 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการประกอบไดชาร์จรุ่น JO

ขั้นตอนการประกอบ	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. อัดทุ่นเข้าฝาหน้า	-
2. ประกอบชุดฝาหลัง	1
3. ประกอบฝาหน้า + ฝาหลัง	2
4. ทดสอบ	3
5. แพ็คเกจ	4

จากตารางที่ ก.12 นำมาจัดลำดับขั้นตอนการประกอบไดชาร์จรุ่น JO ได้ดังรูปที่ ก.12

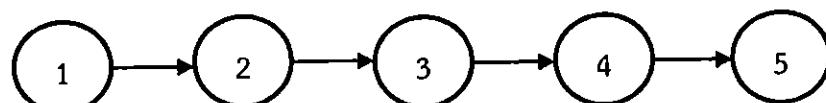

รูปที่ ก.12 ลำดับขั้นตอนการประกอบของไดชาร์จรุ่น JO

ตารางที่ ก.13 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนไดชาร์จรุ่น TFR

ขั้นตอนการผลิตทุ่น	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. อัดฟอร์มเข้ากลีบ	-
2. อัดหัวคอม	1
3. ปัดกรี เขี๊ค หล่อ	2
4. กลึงกลีบทุ่น + กลึงหัวคอม	3
5. ถ่วงเจาะ	4
ขั้นตอนการผลิตสเตเตอเริ่ร์	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. อัดລວດສเตเตอเริ่ร์	-
2. แบ่งລວດ	1
3. ขัด ต่อ ใส่ปลอก	2
4. ชูບນ้ำยา	3
5. ழູດລວດ + ຈຸ່ມຕະກົວ	4

จากตารางที่ ก.13 นำมาจัดลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนไดชาร์จรุ่น TFR ได้ดังรูปที่ ก.13 – ก.14



รูปที่ ก.13 ลำดับขั้นตอนการผลิตทุ่นของไดชาร์จรุ่น TFR




รูปที่ ก.14 ลำดับขั้นตอนการผลิตสเตเตอเริ่ร์ของไดชาร์จรุ่น TFR

ตารางที่ ก.14 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการประกอบไดชาร์จรุ่น TFR

ขั้นตอนการประกอบไดชาร์จ	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. ใส่ແຜງໄດ້ໂອດເຂົາຝາໜັງ	-
2. ประກອບສเตເຕເຣີເຂົາຝາໜັງ	1
3. ประກອບຊຸດຝາໜັກກັບຝາໜັງ	2
4. ໃສ່ປິ່ມ ທົດສອບ	3
5. ແພັກເຈ	4

จากตารางที่ ก.14 นำมานัดลำดับขั้นตอนการประกอบไดชาร์จรุ่น TFR ได้ดังรูปที่ ก.15

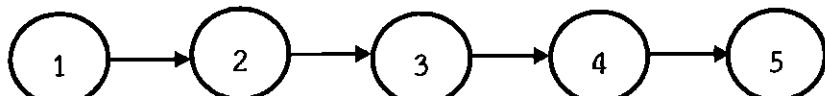

รูปที่ ก.15 ลำดับขั้นตอนการประกอบของไดชาร์จรุ่น TFR


ตารางที่ ก.15 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนไดชาร์จรุ่น SHT

ขั้นตอนการผลิตฝาหน้า	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. กลึงฝาหน้า	-
2. เจาะ	-
3. ตีป	2
4. ทำความสะอาด	3
ขั้นตอนการผลิตฝาหลัง	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. กลึงฝาหลัง	-
2. เจาะ	-
3. บอແພງບວກ	2
4. ตีป	3
5. ทำความสะอาด	4
ขั้นตอนการผลิตทุน	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. อัดกลีบ	-
2. อัดหัวคอม	1
3. กลึงทุน	2
4. ถ่วงเจาะ	3
ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. อัดสเตเตอร์	-
2. ชูดลวด	1
3. ใส่ปลอก	2
4. ซูบนำไป	3
5. อัดขยายใส่สเตเตอร์	4
6. ชูดลวด	5

ตารางที่ ก.15 (ต่อ) การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนไดชาร์จรุ่น SHT

ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	ขั้นตอนก่อนหน้า
7. จุ่มตะกั่ว	6
8. กลึงสเตเตอร์	7


จากตารางที่ ก.15 นำมาจัดลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนไดชาร์จรุ่น SHT ได้ดังรูปที่ ก.16 – ก.19

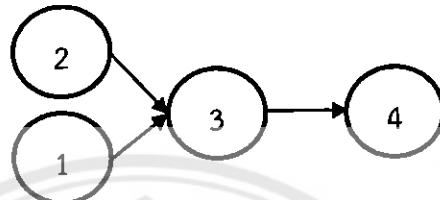

รูปที่ ก.16 ลำดับขั้นตอนการผลิตฝาหน้าของไดชาร์จรุ่น SHT



รูปที่ ก.17 ลำดับขั้นตอนการผลิตฝาหลังของไดชาร์จรุ่น SHT

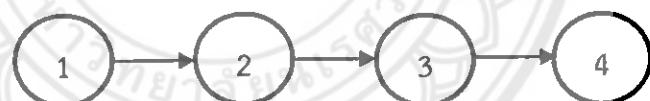

รูปที่ ก.18 ลำดับขั้นตอนการผลิตทุ่นของไดชาร์จรุ่น SHT



รูปที่ ก.19 ลำดับขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์ของไดชาร์จรุ่น SHT


ตารางที่ ก.16 การรวมขั้นตอนย่อย และลำดับขั้นตอนการประกอบไดชาร์จรุ่น SHT

ขั้นตอนการประกอบไดชาร์จ	ขั้นตอนก่อนหน้า
1. อัดลูกปืนฝาหลัง	-
2. ประกอบชุดฝาหลัง	1
3. ประกอบฝาหน้า+ฝาหลัง	2

ตารางที่ ก.16 (ต่อ) การรวมขั้นตอนอย่างย่อ และลำดับขั้นตอนการประกอบไดชาร์จรุ่น SHT

ขั้นตอนการประกอบไดชาร์จ	ขั้นตอนก่อนหน้า
4. ทดสอบ	3
5. แพ็คเกจ	4

จากตารางที่ ก.16 นำมาจัดลำดับขั้นตอนการประกอบไดชาร์จรุ่น SHT ได้ดังรูปที่ ก.20

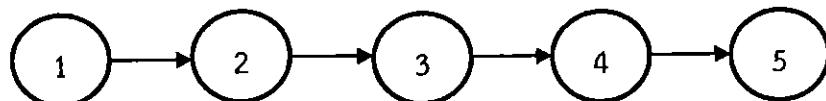

รูปที่ ก.20 ลำดับขั้นตอนการประกอบของไดชาร์จรุ่น SHT

4. เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของไดชาร์จแต่ละรุ่น

ตารางที่ ก.17 เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของไดชาร์จรุ่น Big M

ขั้นตอนการผลิตทุ่น	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ห้องหมุด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. อัดกลีบทุ่น สวมแกน	79.85	1.66
2. อัดหัวคอม	29.18	0.61
3. ชุด พัน บัดกรี เซ็ค	151.64	3.16
4. หล่อทุ่น	19.72	0.41
5. กลึงกลีบทุ่น	90.75	1.89
6. กลึงหัวคอม	107.10	2.23
7. ถ่วงเจาะ	115.82	2.41
ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ห้องหมุด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. อัดลวด	79.07	1.65
2. แบ่งลวดสเตเตอร์	107.53	2.24
3. ชุดลวดสาย N	15.75	0.33
4. พันเกลียว	24.13	0.50
5. จุ่มตะเข็บลวด N	7.40	0.15
6. พันสีสเตเตอร์	29.94	0.62

ตารางที่ ก.17 (ต่อ) เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของไดชาร์จรุ่น Big M

ขั้นตอนการผลิตเตาเตอร์	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ห้องหมด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
7. ชุบน้ำยา	11.87	0.25
8. กลึง	71.09	1.48
9. ขูดลวด	24.05	0.50
10. จุ่มตะกั่ว	38.38	0.80

ตารางที่ ก.18 เวลาที่ใช้ในการประกอบของแต่ละขั้นตอนของไดชาร์จรุ่น Big M

ขั้นตอนการประกอบ	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ห้องหมด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. ประกอบแผงไดโอด + คัทเอาท์	113.78	2.37
2. ประกอบชุดฝาหลัง	382.73	7.97
3. ประกอบฝาหน้า + ฝาหลัง	157.85	3.29
4. ใส่บีบ + ทดสอบ	245.76	5.12
5. แพ็คเกจ	131.03	2.73

ตารางที่ ก.19 เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของไดชาร์จรุ่น JO

ขั้นตอน	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ห้องหมด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. เจาะขยายรูฝาหลังตรงตำแหน่ง ยีดฟอร์มทุ่น	43.36	0.90
2. อัดลูกปืนเข้าฝาหลัง	53.72	1.12
ขั้นตอนการผลิตทุ่น	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ห้องหมด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. อัดกลีบ	79.85	0.66
2. อัดคอม	29.18	0.61
3. พัน บัดกรี เชือก	151.64	3.16
4. หล่อ	19.72	0.41
5. กลึงกลีบทุ่น	83.38	1.74
6. กลึงครัวใน	145.42	3.03
7. ถ่วงเจาะ	96.98	2.02

ตารางที่ ก.19 (ต่อ) เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของไดชาร์จรุ่น JO

ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ห้องหมุด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. อัดลวดสเตเตอร์	114.95	2.40
2. แบ่งลวด	119.54	2.49
3. บัดกรีลวดต่อ	39.92	0.83
4. ใส่ปลอกสาย + รัดเข็มขัด	32.15	0.67
5. ซูบน้ำยา	22.26	0.46
6. กลึง	264.00	5.50
7. พ่นสี	38.92	0.81
8. ชุดลวด	25.35	0.58
9. จุ่มตะกั่ว	34.89	0.80
10. อัดขยายไส้สเตเตอร์	43.55	1.00

ตารางที่ ก.20 เวลาที่ใช้ในการประกอบของแต่ละขั้นตอนของไดชาร์จรุ่น JO

ขั้นตอนการประกอบ	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ห้องหมุด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. อัดลูกปืนฝ่าหลัง	306.39	6.38
2. ประกอบชุดฝ่าหลัง	380.31	7.92
3. บัดกรีชุดฝ่าหลัง	220.92	4.60
4. ประกอบฝ่าหน้า + ฝ่าหลัง	356.04	7.42
5. แพ็คเกจ + เตรียมกล่อง	136.84	2.85

ตารางที่ ก.21 เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของไดชาร์จรุ่น TFR

ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ห้องหมุด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. อัดลวดสเตเตอร์	114.95	2.40
2. แบ่งลวด	254.91	5.31
3. ต่อสาย + ใส่ปลอกสาย + รัดเข็มขัด	94.34	1.97
4. ซูบน้ำยา	22.26	0.46
5. ชุดลวด	27.89	0.58

ตารางที่ ก.21 (ต่อ) เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของได查ร์จรุ่น TFR

ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้หั่งหมด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
6. จุ่มตะกั่ว	38.38	0.80
7. กลึงด้าน 1	108.87	2.27
8. กลึงด้าน 2 + พ่นสี	87.09	1.81
ขั้นตอนการผลิตทุ่น	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้หั่งหมด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. อัดพอร์เม้เข้ากลีบ	88.85	1.85
2. อัดหัวคอม	68.96	1.44
3. บัดกรี เชือก หล่อ	171.36	3.57
4. กลึงกลีบทุ่น + กลึงหัวคอม	206.33	2.30
5. ถ่วงเจาะ	115.82	2.41

ตารางที่ ก.22 เวลาที่ใช้ในการประกอบของแต่ละขั้นตอนของได查ร์จรุ่น TFR

ขั้นตอนการประกอบ	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้หั่งหมด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. ใส่แผงไดโอดเข้าฝาหลัง	380.00	7.92
2. กดสายพ่วง + ใส่สายลวด	360.50	7.51
3. บัดกรีลวดสเตเตอร์	374.37	7.80
4. ประกอบชุดฝาหน้า	383.99	7.99
5. ทดสอบ + แพ็คเกจ	372.28	7.76

ตารางที่ ก.23 เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของได查ร์จรุ่น SHT

ขั้นตอนการผลิตฝาหน้า	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้หั่งหมด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. เจาะฝาหน้า	75.16	1.57
2. นำเจาะรูยึดฝาปิดลูกปืน	17.83	0.37
3. เจาะรูฝาปิดลูกปืน	34.71	0.72
4. เจาะรูญูบัน	18.79	0.39
5. เจาะรูหูล่าง	18.79	0.39
6. เจาะรูยึดฝาหลัง	37.93	0.79

ตารางที่ ก.23 (ต่อ) เวลาที่ใช้ในการผลิตของแท่นตอนของไดชาร์จรุ่น SHT

ขั้นตอนการผลิตฝาหน้า	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ห้องหมวด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
7. ลับคมหูล่าง	12.24	0.26
8. ตัวปเกลี่ยวูฟผ่านบาน	56.19	1.17
9. ตัวปเกลี่ยวูฟฝาหน้า	53.61	1.12
10. ตัวปเกลี่ยวูฟปิดลูกปืน	56.19	1.17
11. กลึงฝาหน้า	172.17	3.59
12. ทำความสะอาด	39.45	0.82
ขั้นตอนการผลิตฝาหลัง	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ห้องหมวด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. กัดหลักยึดคัทเอาท์	98.68	2.06
2. นำเจาะรูยึดฝาปิดตูด + รูยึดคัทเอาท์ + รูยึดแผง	30.23	0.63
3. เจาะรูยึดฝาปิดตูด	34.71	0.72
4. เจาะรูยึดแผงไดโอด	25.14	0.52
5. เจาะรู	30.51	0.64
6. นำเจาะรูยึดฝาหน้า + รูยึด ฟอร์มทุ่น	23.73	0.49
7. เจาะรูฝาหลังยึดฝาหน้า	43.36	0.90
8. เจาะฝาหลังรูยึดฟอร์มทุ่น	22.81	0.48
9. บอร์ยึดคัทเอาท์	10.02	0.21
10. บอร์ยึดแผงไดโอด	22.78	0.48
11. บอร์ยึดฟอร์มทุ่น	40.72	0.85
12. เจาะรูฝาหลัง	32.65	0.68
13. คว้านหูฝ่า	63.21	1.32
14. เจาะรูยึดปลั๊ก	21.48	0.45
15. เจาะรูหลัก B	25.17	0.52
16. เจาะรูไม่ได้ใช้ 2	18.27	0.38

ตารางที่ ก.23 (ต่อ) เวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละขั้นตอนของไดชาร์จรุ่น SHT

ขั้นตอนการผลิตฝาหลัง	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้หั้งหมด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
17. ตัวปะเกลี่ยวรูยีดปลั๊ก + ตัวปรูไมโซ้ 2	37.77	0.79
18. ตัวปะรูยีดฝาปิดทุ่ด	64.47	1.34
19. ทำความสะอาด	39.45	0.82
ขั้นตอนการผลิตทุ่น	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้หั้งหมด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. อัดกลีบทุ่น	52.80	1.10
2. อัดหัวคอม	163.20	3.40
3. กลึงกลีบทุ่น	83.35	1.74
4. กลึงควันใน	99.20	2.07
5. ถ่วงทุ่น	115.82	2.41
6. ถ่วงเจาะ	96.98	2.02
ขั้นตอนการผลิตสเตเตอร์	เวลาปกติ (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้หั้งหมด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. อัดลวด	114.95	2.40
2. แบ่งลวด + ต่อสายสเตเตอร์	119.54	2.49
3. ขุดลวดสาย N	24.05	0.50
4. พันลวด N	66.00	1.38
5. บัดกรี	99.00	2.06
6. ใส่ปลอกสาย	79.20	1.65
7. พันสีสเตเตอร์	38.92	0.81
8. ขับน้ำยา	22.26	0.46
9. อัดขยายใส่สเตเตอร์	47.91	1.00
10. กลึง (2 ด้าน)	264.00	5.50
11. ขุดลวด	27.89	0.58
12. จุ่มตะกั่ว	38.38	0.80

ตารางที่ ก.24 เวลาที่ใช้ในการประกอบของแต่ละขั้นตอนของได查ร์จรุ่น SHT

ขั้นตอนการประกอบ	เวลามาตรฐาน (วินาที/ชิ้น)	เวลาที่ใช้ทั้งหมด 75 ชิ้น (ชั่วโมง)
1. อัดลูกปืนฝ่าหลัง	273.72	5.70
2. ประกอบชุดฝ่าหลัง	384.26	8.00
3. บัดกรีชุดฝ่าหลัง	222.02	4.63
4. ประกอบชุดฝ่าหน้า	329.67	6.87
5. ทดสอบ + แพ็คเกจ	229.28	4.78

5. แผนการผลิตไดซาร์จของแต่ละรุ่น

5.1 แผนการผลิตไดชาร์จรุ่น Big M

แผนการผลิตรุ่น BIG M		([งบประมาณ])		3 เดือน 2013		[S]		6 เดือน 2013		
การผลิต	เวลาทำงาน	09:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00	พักกลางวัน	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00
1	S					พักกลางวัน	S			
2	S		S			พักกลางวัน	S			S
3	S					พักกลางวัน	S			S
4	S			S		พักกลางวัน	S			S

รูปที่ ก.21 แผนการผลิตไดชาร์จรุ่น Big M

5.2 แผนการผลิตไดชาาร์จรุ่น JO

แผนการผลิตรุ่น JO		วันที่ผลิต(วันที่)	วันที่จัดส่ง(วันที่)	(วัน)	วันที่จัดส่ง(วันที่)
การนำเข้า คงเหลือ					
จำนวน	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00
1	S	S	S	S	S
2	S	S	S	S	S
3	S	S	S	S	S
4	S	S	S	S	S
5	S	S	S	S	S
การนำเข้า	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
การนำเข้ารวม	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00
คงเหลือ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
คงเหลือรวม	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00	03.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00
จำนวนคงเหลือ	16.5 คู่	00.00 คู่	00.00 คู่	00.00 คู่	00.00 คู่

รูปที่ ก.22 แผนการผลิตไดซาร์จรุ่น JO

5.3 แผนการผลิตไดชาร์จรุ่น TFR

แผนการผลิตรุ่น SHT										
วันที่เริ่มต้น 28 กันยายน 2013 วันที่สิ้นสุด 3 ตุลาคม 2013 หน้า 1 จาก 1 10 ตุลาคม 2013										
การผลิต										
เวลาทำงาน	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00		13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00	
1	S		S			S		S		
2	S		S			S		S		
3	S	S	S			S		S		
4	S	บริการ	S			S		S		
5	S		S	S	S	S		S		
การทำงาน										
เวลาทำงาน	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00		13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00	
18.5 ชั่วโมง	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00		13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00	
<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Save as PDF"/>										

รูปที่ ก.23 แผนการผลิตไดชาร์จรุ่น TFR

5.4 แผนการผลิตไดชาร์จรุ่น SHT

แผนการผลิตรุ่น TFR										
วันที่เริ่มต้น 28 กันยายน 2013 วันที่สิ้นสุด 3 ตุลาคม 2013 หน้า 1 จาก 1 3 ตุลาคม 2013										
การผลิต										
เวลาทำงาน	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00		13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00	
1	S			S		S		บริการ	บริการ	
2	S			S		S		S		
3	S			S		S		บริการ	บริการ	
4	S			S		S		บริการ	บริการ	
5	S		S	S		S		S		
การทำงาน										
เวลาทำงาน	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00		13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00	
18.5 ชั่วโมง	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00		13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00	
<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Save as PDF"/>										

รูปที่ ก.24 แผนการผลิตไดชาร์จรุ่น SHT



คู่มือการใช้งานโปรแกรม

การใช้งานโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ต้องทำการติดตั้งก่อนถึงจะใช้งานโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ และส่วนของการใช้งานโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. ส่วนที่ต้องติดตั้งก่อนการใช้งาน

1.1 การติดตั้งแบบเครื่องมือ “นักพัฒนา”

1.1.1 เปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 หลังจากนั้นกดปุ่ม “แฟ้ม” ที่อยู่ริมบนทางซ้ายมือของโปรแกรม

1.1.2 กดปุ่ม “ตัวเลือก” ที่อยู่ริมล่างด้านขวาของหน้าต่าง

1.1.3 เลือก “กำหนด Ribbon เอง” จากนั้น ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสีเหลี่ยม ตรง “นักพัฒนา” ดังรูปที่ ข.1

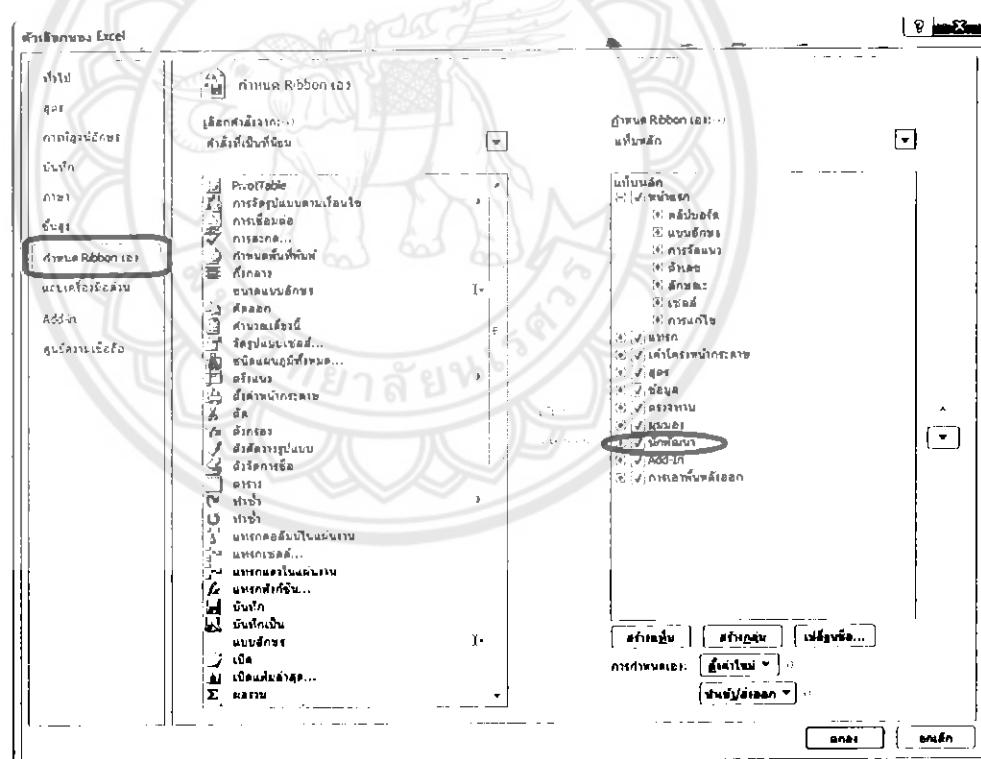

รูปที่ ข.1 การติดตั้งแบบเครื่องมือ “นักพัฒนา”


2. ส่วนการใช้งานโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต

2.1 การเริ่มเข้าสู่โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต

การเริ่มเข้าสู่โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตนั้น ผู้ใช้งานต้องคลิกเข้าโปรแกรมช่วย ซึ่งเป็นโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเริ่มเข้าสู่โปรแกรมช่วย ดังนี้

2.1.1 การเข้าสู่โปรแกรมช่วย

เปิดโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตขึ้นมา จะปรากฏหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม ดังรูปที่ ข.2

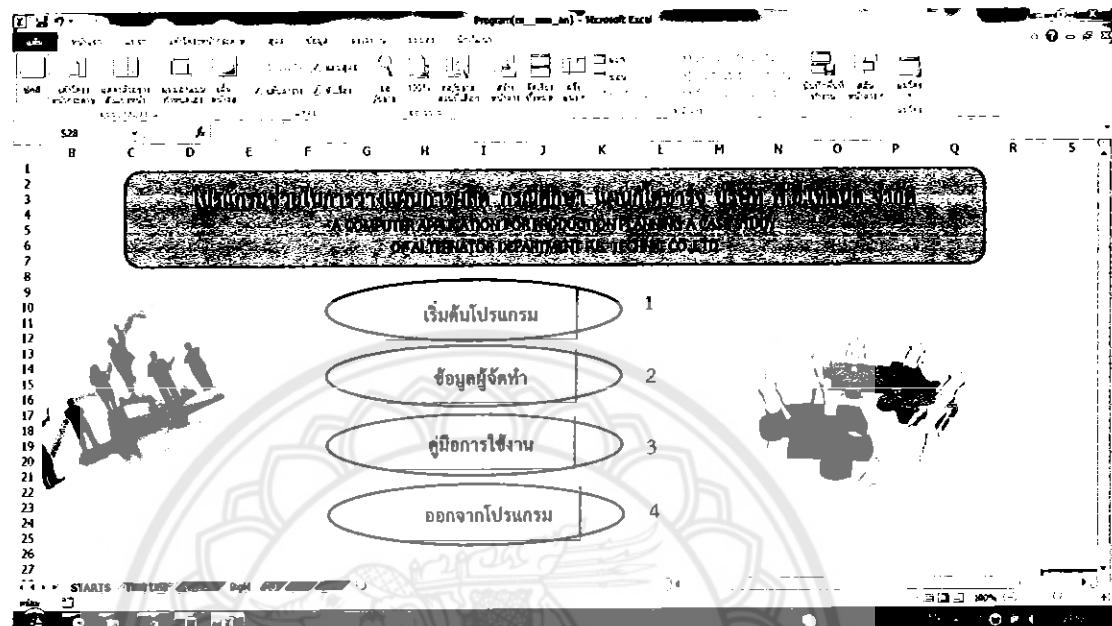


รูปที่ ข.2 หน้าต่างเริ่มต้นเข้าโปรแกรม

จากรูป ข.2 สามารถอธิบายส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้


2.1.1.1 หมายเลข 1 คือ ปุ่ม “เริ่มต้นโปรแกรม” จะแสดงหน้าต่างให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียด เพื่อการคำนวณจำนวนวันในการผลิต

2.1.1.2 หมายเลข 2 คือ ปุ่ม “ข้อมูลผู้จัดทำ” จะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ดำเนินโครงการ แสดงได้ดังรูปที่ ข.3

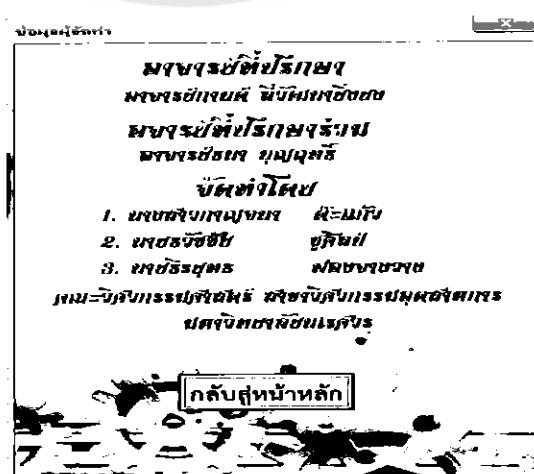


รูปที่ ข.3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ดำเนินโครงการ

2.1.1.3 หมายเลข 3 คือ ปุ่ม “คุ้มครองการใช้งาน” จะอธิบายถึงการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต แสดงได้ดังรูปที่ ข.4

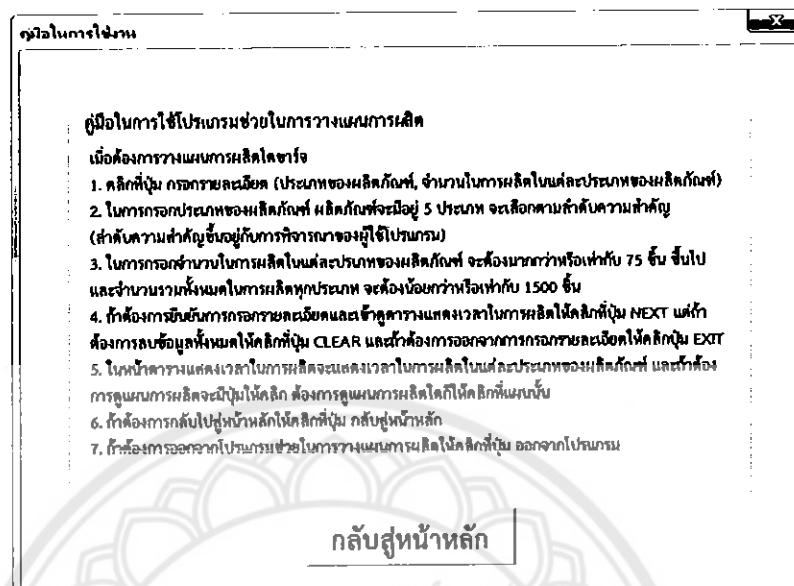

รูปที่ ข.4 คุ้มครองการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต


2.1.1.4 หมายเลข 4 คือ ปุ่ม “ออกจากโปรแกรม” เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนแสดงขึ้น ดังรูปที่ ข.5

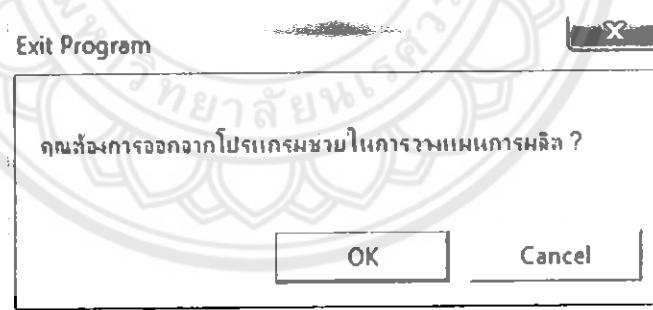

รูปที่ ข.5 หน้าต่างแจ้งเตือนก่อนออกจากโปรแกรม


2.1.2 การใช้งานของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต

เมื่อคลิกที่ปุ่ม “กรอกรายละเอียด” จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา เป็นหน้าต่างที่แสดงการต้อนรับเข้าสู่หน้ากรอกรายละเอียด แสดงได้ดังรูปที่ ข.6

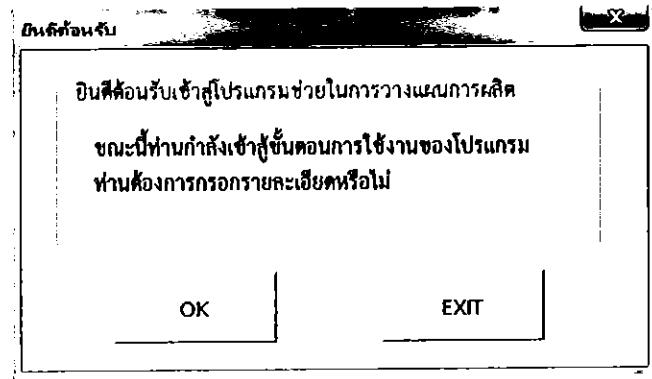

รูปที่ ข.6 หน้าต่างยินดีต้อนรับเข้าสู่การกรอกรายละเอียด


เมื่อคลิกปุ่ม “OK” ระบบจะทำการประมวลผลไปยังหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด ซึ่งในหน้าต่างให้กรอกรายละเอียดนี้ จะให้กรอกคุณผลิตภัณฑ์ตามลำดับการผลิต และกรอกจำนวน การผลิตที่ต้องการผลิต หน้าต่างกรอกรายละเอียดแสดงได้ดังรูปที่ ข.7

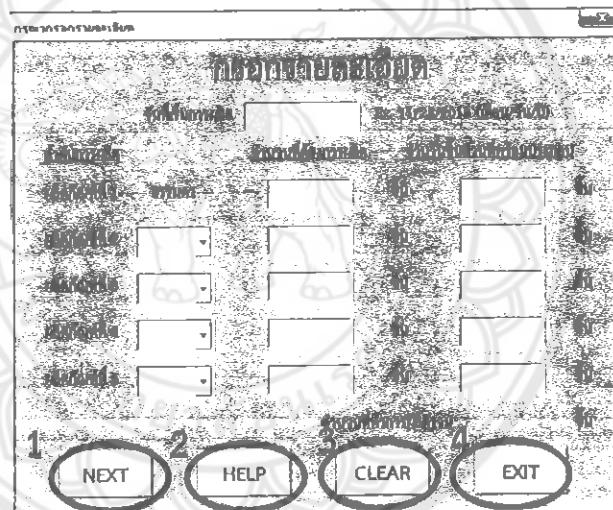

รูปที่ ข.7 หน้าต่างกรอกรายละเอียด


จากรูปที่ ข.7 จะให้ผู้ใช้งานทำการกรอกรายละเอียด ซึ่งมีให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต ตามลำดับความสำคัญ และกรอกรายละเอียดจำนวนชิ้นที่ต้องการผลิต โดยมีปุ่มคำสั่ง ซึ่งสามารถ อธิบายความหมายของแต่ละปุ่มได้ ดังนี้

2.1.2.1 หมายเลข 1 คือ ปุ่ม “NEXT” จะประมวลผลจากหน้าต่างที่กรอกรายละเอียด ไปยังหน้าต่างแสดงเวลาการทำงาน และจำนวนวันที่ใช้ในการผลิต เมื่อมีการกดปุ่มคำสั่งนี้จะมี หน้าต่างแจ้งเตือนแสดงขึ้นมา ดังรูปที่ ข.8

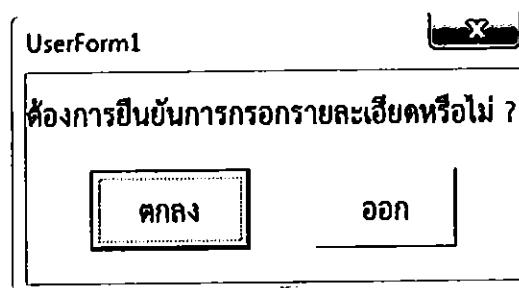


รูปที่ ข.8 หน้าต่างแจ้งเตือนการยืนยันการกรอกรายละเอียด

2.1.1.2 หมายเลข 3 คือ ปุ่ม “HELP” เป็นปุ่มที่ใช้ช่วยในการกรอกรายละเอียดจากหน้าต่างสำหรับกรอกรายละเอียด เมื่อมีการคลิกที่ปุ่มคำสั่งนี้ จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนแสดงขึ้นมา ดังรูปที่ ข.9

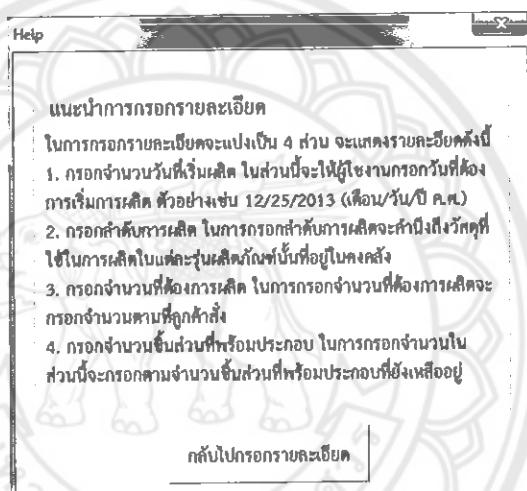


รูปที่ ข.9 หน้าต่างแนะนำการกรอกรายละเอียด

2.1.1.3 หมายเลข 2 คือ ปุ่ม “CLEAR” เป็นปุ่มที่ใช้เมื่อต้องการลบข้อมูลใหม่ เมื่อมีการคลิกที่ปุ่มคำสั่งนี้ จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนแสดงขึ้นมา ดังรูปที่ ข.10

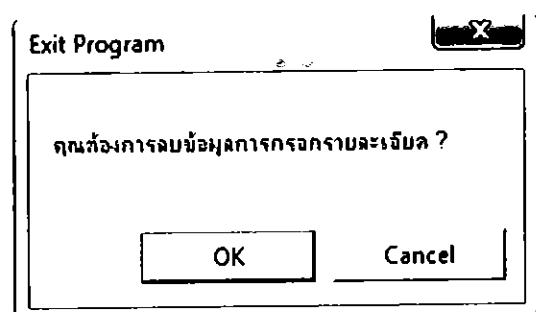


รูปที่ ข.10 หน้าต่างแจ้งเตือนการลบข้อมูลการกรอกรายละเอียด

2.1.1.4 หมายเลข 3 คือ ปุ่ม “EXIT” เป็นปุ่มที่ใช้ในการออกจากหน้าต่างสำหรับกรอกรายละเอียด เมื่อมีการคลิกที่ปุ่มคำสั่งนี้ จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนแสดงขึ้นมา ดังรูปที่ ข.11

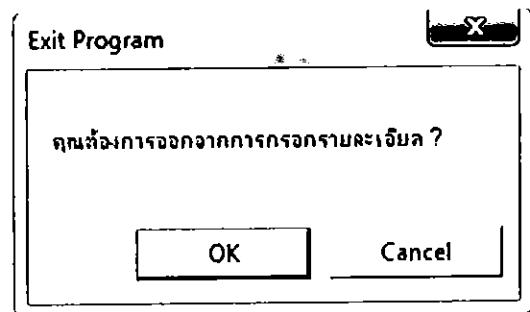


รูปที่ ข.11 หน้าต่างแจ้งเตือนการออกจากกรอกรายละเอียด

ในการกรอกรายละเอียด ถ้ามีการกรอกรายละเอียดผิดพลาด หรือมีการกรอกรายละเอียดจำนวนขึ้นในการผลิตที่ไม่ใช่ตัวเลข ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาทันที ซึ่งหน้าต่างแจ้งเตือนนี้ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ ข.12

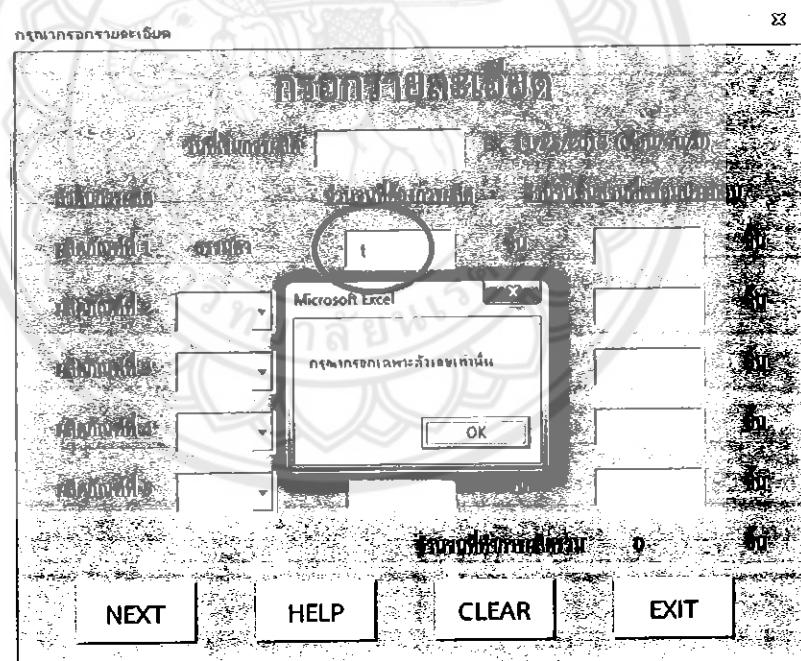


รูปที่ ข.12 หน้าต่างแจ้งเตือนการกรอกรายละเอียดผิดพลาด

การกรอกรายละเอียดจำนวนที่ต้องการผลิตนั้น ถ้าผลิตภัณฑ์รุ่นที่ 1 หรือรุ่นธรรมชาติ มีการกรอกจำนวนขึ้นน้อยกว่า 60 ชิ้น จะทำให้มีหน้าต่างแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาเพื่อให้กรอกรายละเอียดใหม่ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ ข.13

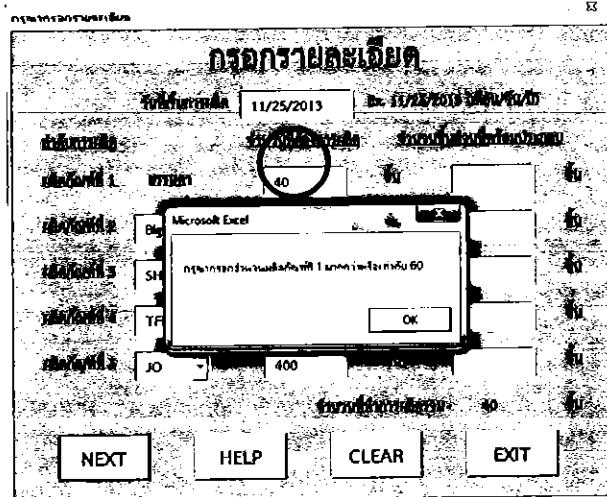


รูปที่ ข.13 หน้าต่างแจ้งเตือนการกรอกจำนวนชิ้นผลิตภัณฑ์ที่ 1 น้อยกว่า 60 ชิ้น

การกรอกรายละเอียดจำนวนที่ต้องการผลิตนั้น ถ้าผลิตภัณฑ์รุ่นที่ 2, 3, 4, 5 มีการกรอกจำนวนชิ้นน้อยกว่า 75 ชิ้น จะทำให้มีหน้าต่างแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาเพื่อให้กรอกรายละเอียดใหม่ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ ข.14

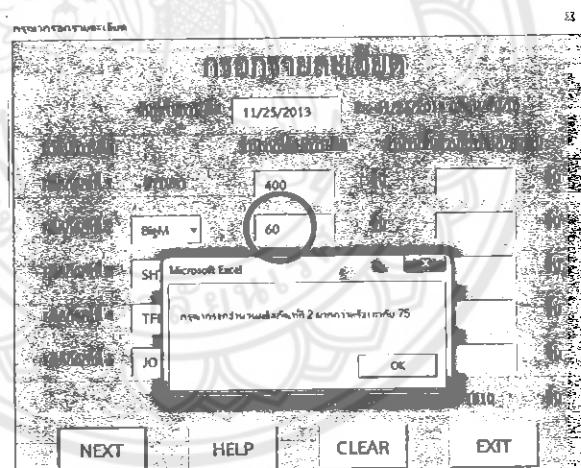

รูปที่ ข.14 หน้าต่างแจ้งเตือนการกรอกจำนวนชิ้นผลิตภัณฑ์ที่ 2, 3, 4, 5 น้อยกว่า 75 ชิ้น


และการกรอกรายละเอียดจำนวนที่ต้องการผลิตนั้น ถ้ามีการกรอกจำนวนชิ้นของแต่ละผลิตภัณฑ์รวมกันแล้วเกิน 1,500 ชิ้น จะทำให้มีหน้าต่างแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาเพื่อให้กรอกรายละเอียดใหม่ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ ข.15

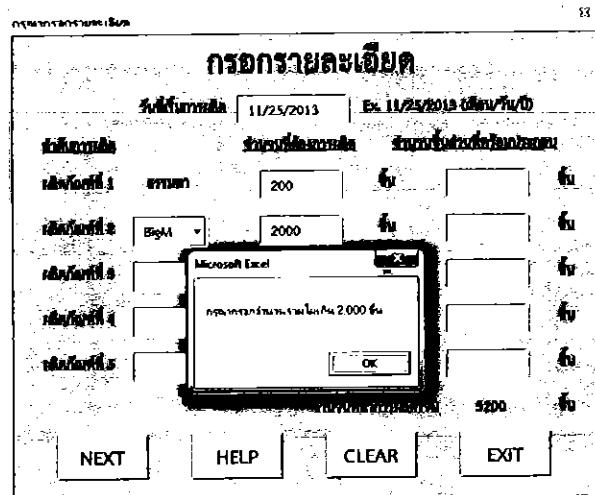

รูปที่ ข.15 หน้าต่างแจ้งเตือนการกรอกจำนวนชั้นของแท็ลลิติกันที่รวมกันแล้วเกิน 2,000 ชั้น

2.1.3 การจำนวนวันในการผลิต และแผนการผลิตแต่ละรุ่น


เมื่อกlikปุ่ม “ทดลอง” ในหน้าต่างการกรอรายละเอียด หน้าต่างที่แสดงขึ้นมา จะเป็นหน้าต่างที่บอกระยะเวลาในการผลิตได้ชาร์จแต่ละรุ่น (หมายเลขอ 1) ในหน้าต่างนี้ จะทำให้รู้ว่าการผลิตได้ชาร์จแต่ละรุ่นจะใช้จำนวนวันในการผลิตและเวลาประกอบเท่าไหร่ (หมายเลขอ 2) และจะมีปุ่มให้กดคือ จะดูแผนการผลิตของรุ่นไหน (หมายเลขอ 3) และมีวันที่ทำการผลิต วันที่ผลิตเสร็จและวันที่ส่งมอบลิ้นค้า (หมายเลขอ 4) และถ้าต้องการกลับไปกรอรายละเอียดใหม่ก็สามารถคลิกตรงปุ่ม “กลับไปกรอรายละเอียด” (หมายเลขอ 5) ได้ ถ้าการผลิตมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทำให้การผลิตซ้ำจะมีปุ่มให้กดเพื่อเพิ่มจำนวนวันที่ต้องทำการผลิต (หมายเลขอ 6) หรือกลับสู่หน้าหลัก (หมายเลขอ 7) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูป ข.16

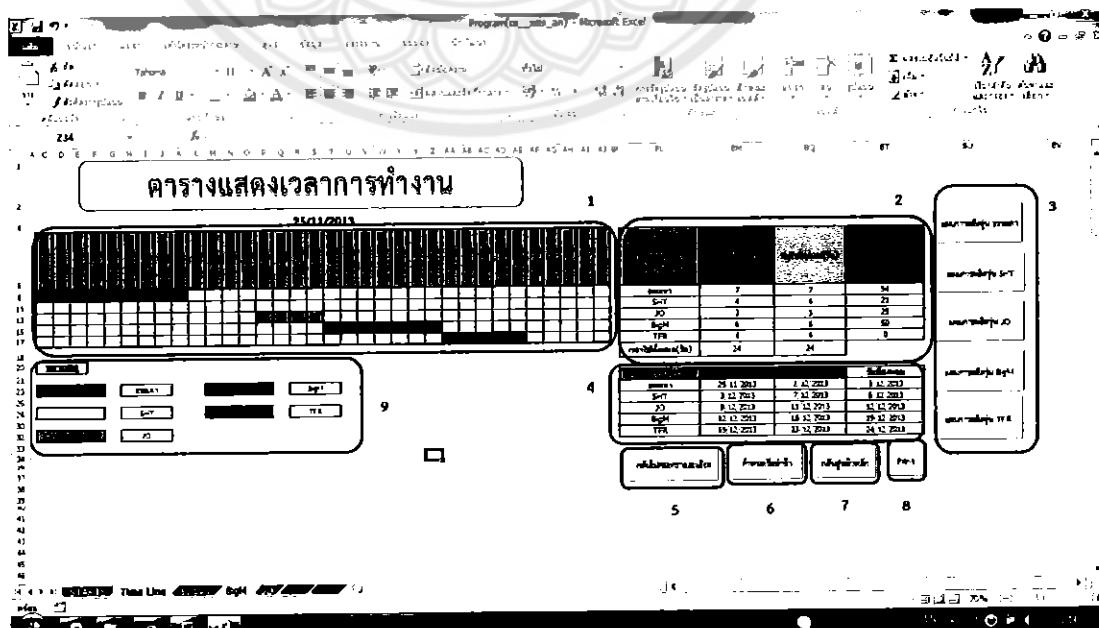

รูปที่ ข.16 หน้าต่างบอกรายละเอียดจำนวนวันที่ใช้ในการผลิต


2.1.4 การกำหนดวันล่าช้า

เมื่อการผลิตเกิดการผิดพลาด ทำให้การผลิตช้า ทำให้วันในการผลิตเปลี่ยนไปจากเดิม จึงกำหนดให้มีอัตโนมัติความล่าช้าเกิดขึ้น ผู้ใช้งานต้องเข้ามากรอกรายละเอียด โดยทำการกดปุ่มหมายเลข 6 “กำหนดวันล่าช้า” เมื่อคลิกที่ปุ่มคำสั่งนี้ จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา ดังรูปที่ ข.17

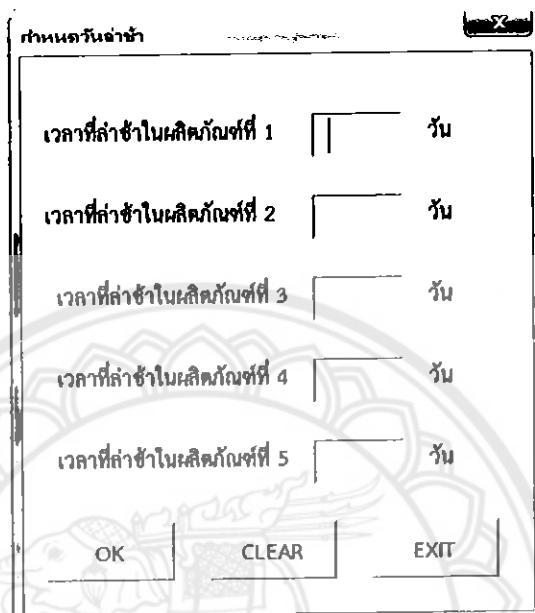


รูปที่ ข.17 หน้าต่างแสดงการกำหนดวันล่าช้า

จากรูปที่ ข.16 เมื่อทำการกำหนดวันล่าช้าเสร็จแล้ว จะทำการคลิกที่ปุ่ม “OK” ระบบจะทำการประมวลผล จะแสดงผลในหน้าตารางเวลาการทำงานใหม่ หรือถ้าต้องการลบรายละเอียด ก็ คลิกที่ปุ่ม “CLEAR” เมื่อคลิกที่ปุ่มคำสั่งนี้จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้น แสดงได้ดังรูปที่ ข.18

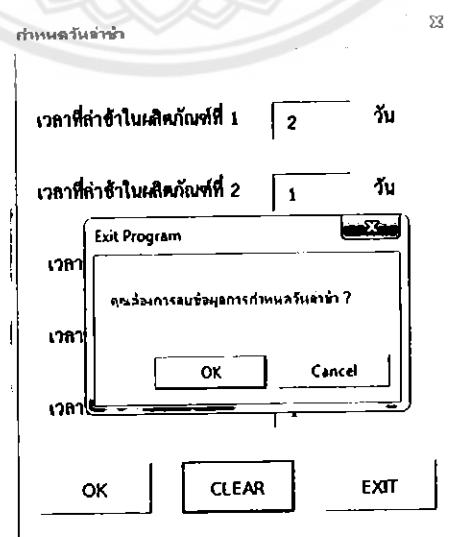

รูปที่ ข.18 หน้าต่างแจ้งเตือนว่าต้องการลบข้อมูลหรือไม่

หรือต้องการออกจากหน้าต่างกำหนดวันล่าช้า จะทำการคลิกที่ปุ่ม “EXIT” เมื่อทำการคลิกที่ปุ่มคำสั่งนี้ จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนแสดงขึ้นมา ดังรูปที่ ข.19

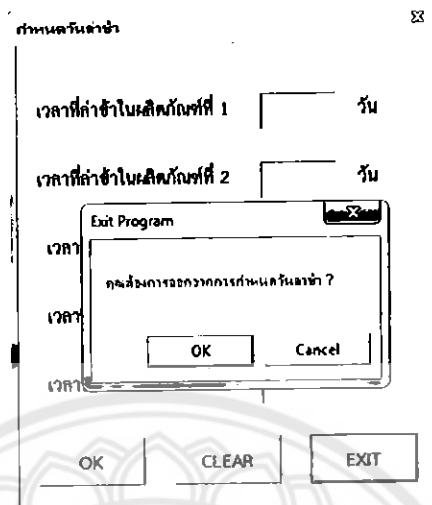

รูปที่ ข.19 หน้าต่างแจ้งเตือนว่าต้องการออกจากหน้าต่างกำหนดวันล่าช้าหรือไม่


2.1.5 การถูรายละเอียดแผนการทำงานของแผนการผลิตแต่ละรุ่น

เมื่อต้องการถูรายละเอียดแผนการผลิตของรุ่นไหน จะทำการถูแผนการผลิตโดยคลิกที่ปุ่ม “แผนการผลิต” ดังรูปที่ ข.20

- 1 แผนการผลิตรุ่น ธรรมชาติ
- 2 แผนการผลิตรุ่น BigM
- 3 แผนการผลิตรุ่น SHT
- 4 แผนการผลิตรุ่น TFR
- 5 แผนการผลิตรุ่น JO


รูปที่ ข.20 ปุ่มให้เลือกถูแผนการผลิตรุ่นต่างๆ

2.1.5.1 หมายเลขอ คือ ปุ่ม “แผนการผลิตรุ่น ธรรมดा” เมื่อกดปุ่มนี้ หมายเลขอ 1 หน้าต่างที่แสดงขึ้นมา จะเป็นหน้าต่างที่แสดงแผนการทำงานของการผลิตไดชาาร์จรุ่น ธรรมดา และแผนการผลิตนี้ จะนำไปใช้เป็นแผนการผลิต และเมื่อใช้งานเสร็จ จะกลับสู่หน้าแสดงเวลาในการผลิต ดังรูปที่ ช.21

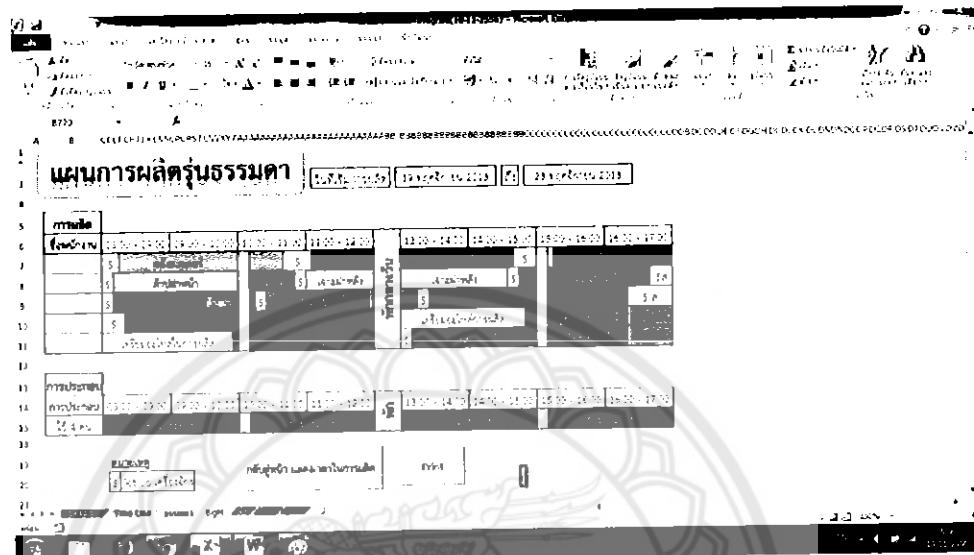


รูปที่ ช.21 หน้าต่างที่แสดงแผนการทำงานของการผลิตไดชาาร์จรุ่นธรรมดา

2.1.5.2 หมายเลขอ คือ ปุ่ม “แผนการผลิตรุ่น Big M” เมื่อกดปุ่มนี้ หมายเลขอ 2 หน้าต่างที่แสดงขึ้นมา จะเป็นหน้าต่างที่แสดงแผนการทำงานของการผลิตไดชาาร์จรุ่น Big M และแผนการผลิตนี้ จะนำไปใช้เป็นแผนการผลิต และเมื่อใช้งานเสร็จ จะกลับสู่หน้าแสดงเวลาในการผลิต ดังรูปที่ ช.22

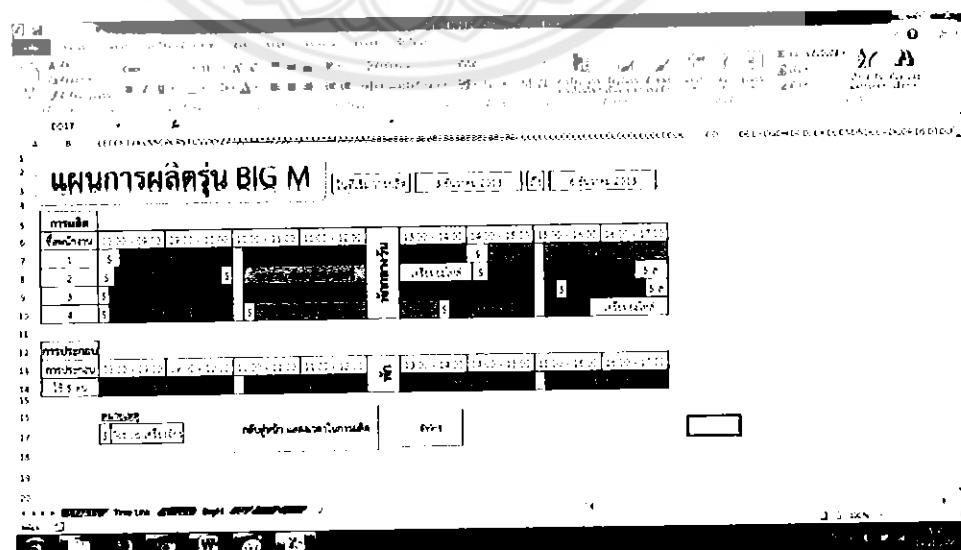


รูปที่ ช.22 หน้าต่างที่แสดงแผนการทำงานของการผลิตไดชาาร์จรุ่น Big M

2.1.5.3 หมายเลขอ 3 คือ ปุ่ม “แผนการผลิตรุ่น SHT” เมื่อกดปุ่มนี้ หมายเลขอ 3 หน้าต่างที่แสดงขึ้นมา จะเป็นหน้าต่างที่แสดงแผนการทำงานของการผลิตไดชาร์จรุ่น SHT และแผนการผลิตนี้ จะนำไปใช้เป็นแผนการผลิต และเมื่อใช้งานเสร็จ จะกลับสู่หน้าแสดงเวลาในการผลิต ดังรูปที่ ข.23

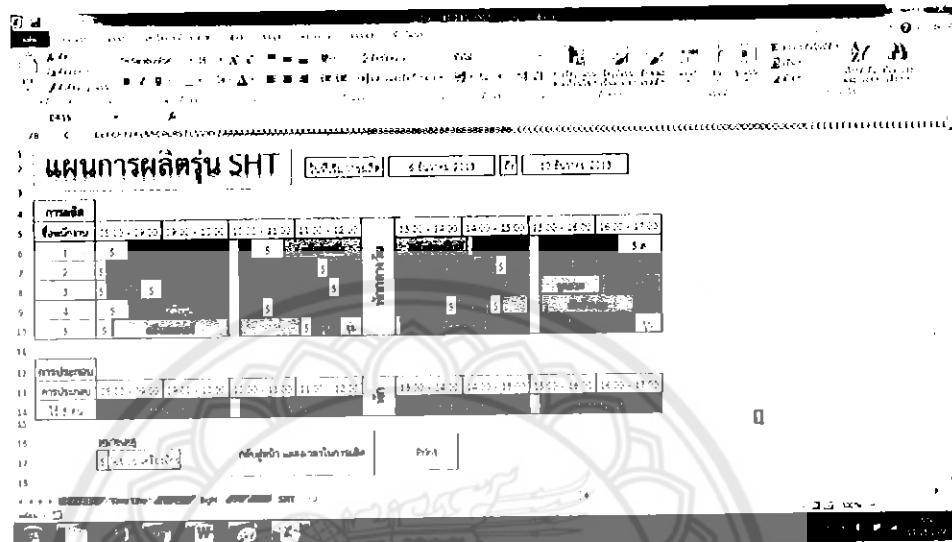


รูปที่ ข.23 หน้าต่างที่แสดงแผนการทำงานของการผลิตไดชาร์จรุ่น SHT

2.1.5.4 หมายเลขอ 4 คือ ปุ่ม “แผนการผลิตรุ่น TFR” เมื่อกดปุ่มนี้ หมายเลขอ 4 หน้าต่างที่แสดงขึ้นมา จะเป็นหน้าต่างที่แสดงแผนการทำงานของการผลิตไดชาร์จรุ่น TFR และแผนการผลิตนี้ จะนำไปใช้เป็นแผนการผลิต และเมื่อใช้งานเสร็จ จะกลับสู่หน้าแสดงเวลาในการผลิต ดังรูปที่ ข.24

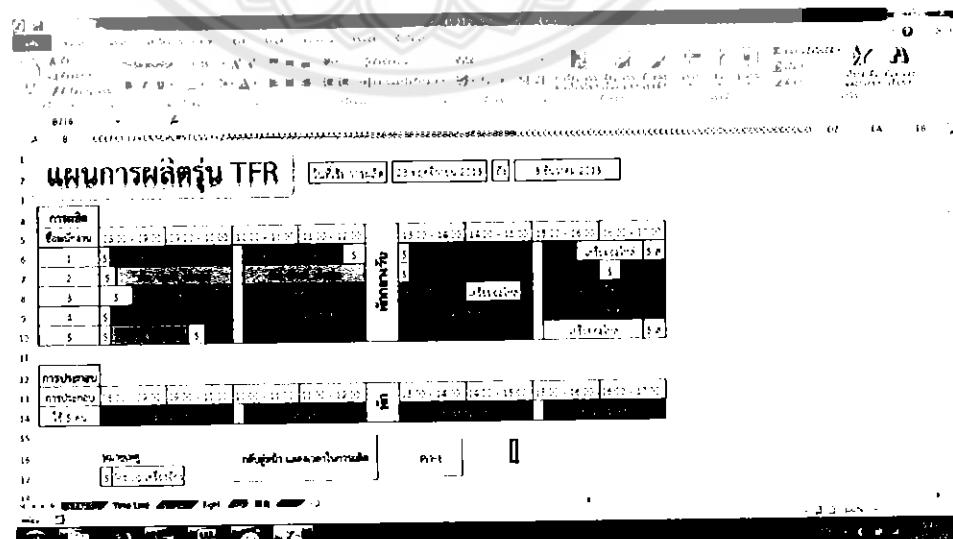

รูปที่ ข.24 หน้าต่างที่แสดงแผนการทำงานของการผลิตไดชาร์จรุ่น TFR


2.1.5.5 หมายเลข 5 คือ บุ้ม “แผนการผลิตรุ่น JO” เมื่อกดบุ้ม หมายเลข 5 หน้าต่างที่แสดงขึ้นมา จะเป็นหน้าต่างที่แสดงแผนการทำงานของการผลิตได้ชาร์จรุ่น JO และแผนการผลิตนี้จะนำไปใช้เป็นแผนการผลิต และเมื่อใช้งานเสร็จ จะกลับสู่หน้าแสดงเวลาในการผลิต ดังรูปที่ ข.25

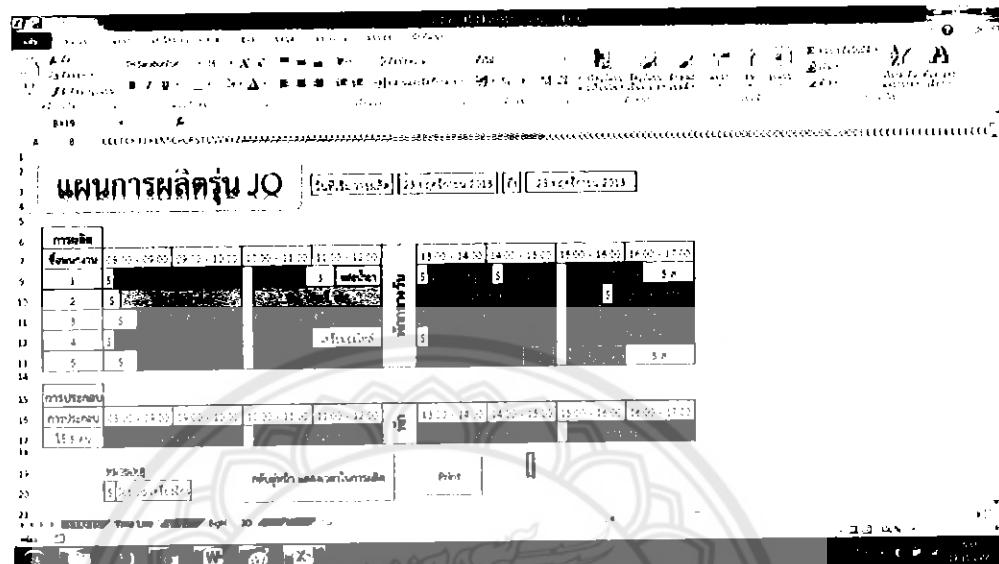


รูปที่ ข.25 หน้าต่างที่แสดงแผนการทำงานของการผลิตได้ชาร์จรุ่น JO

2.1.6 การสั่งพิมพ์แผนการผลิต

การสั่งพิมพ์แผนการผลิตของได้ชาร์จแต่ละรุ่น สามารถทำได้โดยคลิกที่บุ้ม “Print” เมื่อทำการคลิกที่บุ้มคำสั่งนี้ จะมีคำสั่งแสดงหน้าที่พร้อมพิมพ์ขึ้นมา สามารถแสดงได้ดังรูปที่ ข.26

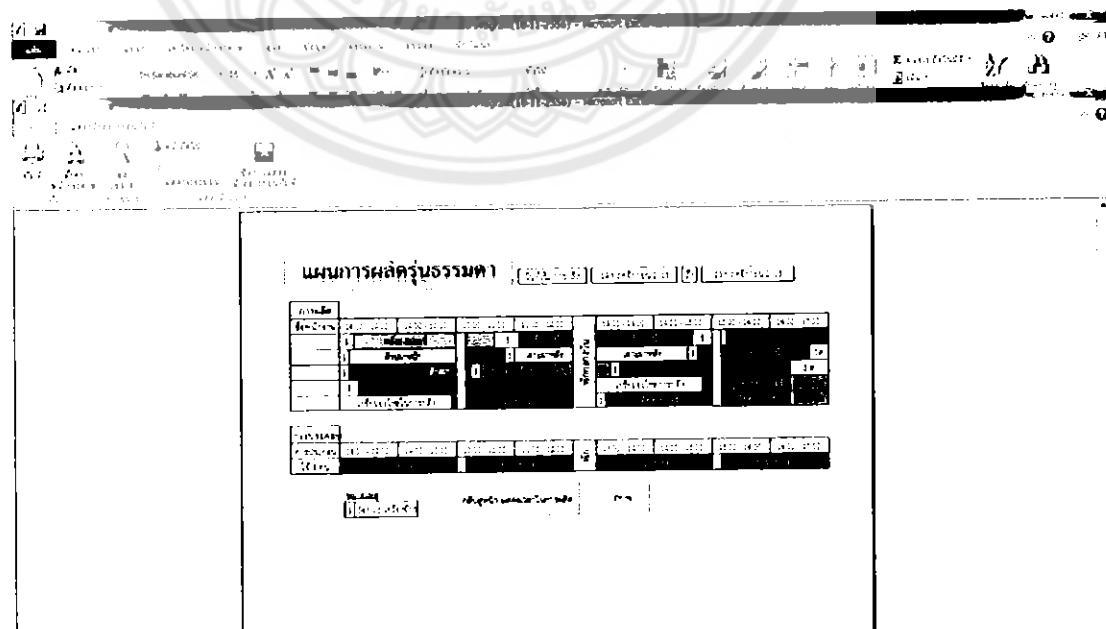

รูปที่ ข.26 หน้าต่างแสดงเมื่อต้องการพิมพ์แผนการผลิต

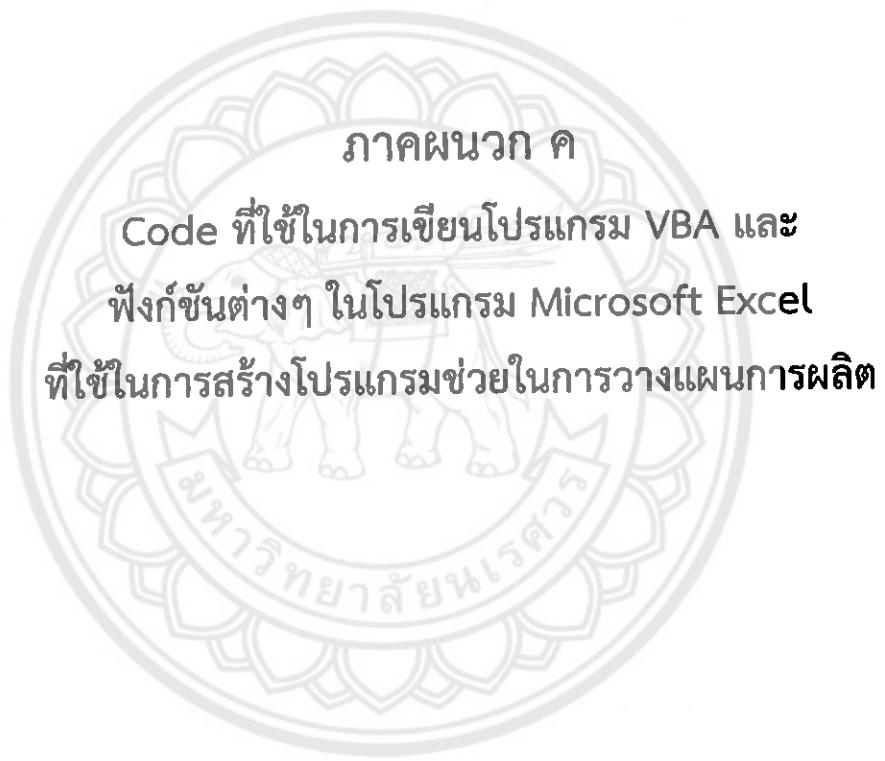

ภาควิชานวัตกรรม

Code ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม VBA และ

ฟังก์ชันต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel

ที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต

Code ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม VBA

ในส่วนนี้จะกล่าวถึง Code ที่ใช้สร้างโปรแกรม ว่ามี Code และการทำงานอย่างไรบ้าง
ซึ่งจะแสดงรายละเอียด ได้รูปที่ ค.1 – ค.10

```
ComboBox1.Text = ""
ComboBox2.Text = ""
ComboBox3.Text = ""
ComboBox4.Text = ""
ComboBox5.Text = ""

TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
TextBox3.Text = ""
TextBox4.Text = ""
TextBox5.Text = ""
```

รูปที่ ค.1 Code สั่งให้ลบข้อมูลในช่องที่ต้องการ

```
Private Sub CommandButton1_Click()
Me.Hide
Sheet3.Activate
End Sub
```

รูปที่ ค.2 Code สั่งให้ปิดหน้าจอ แล้วไปที่ Sheet3

```
Private Sub กรอกรายละเอียดครับ_Click()
กรอกรายละเอียด.Show
End Sub
```

รูปที่ ค.3 Code สั่งให้เปิดหน้าฟอร์ม กรอกรายละเอียด

```
If IsNumeric(TextBox4) = False Then
    MsgBox ("กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น"), vbOKOnly
    Exit Sub
End If
```

รูปที่ ค.4 Code สั่งให้กรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

```

If Int(TextBox5.Value) / TextBox5 < 1 Then
    MsgBox ("กรุณากรอกจำนวนเต็มเท่านั้น"), vbOKOnly
    Exit Sub
End If

```

รูปที่ ค.5 Code สั่งให้กรอกได้เฉพาะจำนวนเต็มเท่านั้น

```
Private Sub UserForm_initialize()
```

```
With ComboBox1
```

```

    .AddItem "ธรรมดा"
    .AddItem "BigM"
    .AddItem "SHT"
    .AddItem "TFR"
    .AddItem "JO"

```

```
End With
```

```
With ComboBox2
```

```

    .AddItem "ธรรมดा"
    .AddItem "BigM"
    .AddItem "SHT"
    .AddItem "TFR"
    .AddItem "JO"

```

```
End With
```

```
With ComboBox3
```

```

    .AddItem "ธรรมดा"
    .AddItem "BigM"
    .AddItem "SHT"
    .AddItem "TFR"
    .AddItem "JO"

```

```
End With
```

รูปที่ ค.6 Code สั่งกำหนดตัวเลือกให้ล่องใน ComboBox ()

```

Private Sub ComboBox2_Change()
Sheet1.Range("A3") = ComboBox1.Value
End Sub

```

รูปที่ ค.7 Code สั่งให้ข้อมูลที่ใส่ลง ComboBox2 เมื่อเลือกตัวเลือกใน
ComboBox2 แล้วข้อมูลนั้นจะปรากฏอยู่ในช่อง A3 ที่ Sheet1

```

Private Sub CommandButton1_Click()
Sheet1.Range("B2") = TextBox1.Value
Sheet1.Range("B3") = TextBox2.Value
Sheet1.Range("B4") = TextBox3.Value
Sheet1.Range("B5") = TextBox4.Value
Sheet1.Range("B6") = TextBox5.Value
End Sub

```

รูปที่ ค.8 Code สั่งให้ข้อมูลที่ใส่ลง TextBox1 เมื่อคลิกปุ่ม CommandButton1
แล้วข้อมูลนั้นจะปรากฏอยู่ในช่อง B2, B3, B4, B5 และ B6 ที่ Sheet1

```

If TextBox1.Value < 75 Then
    MsgBox ("กรุณากรอกจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ 1 มากกว่าหรือ
    เท่ากับ 60"), vbOKOnly
    Exit Sub
End If

```

รูปที่ ค.9 Code สั่งให้กรอกจำนวนผลิตภัณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 60

```


Private Sub CommandButton1_Click()
Call TestVisible5
End Sub

```

รูปที่ ค.10 Code สั่งให้ TestVisible5 ทำงาน เมื่อคลิก CommandButton1

ฟังก์ชันต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel ที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel ที่ใช้ในการสร้างโปรแกรม ว่ามี ฟังก์ชัน และการทำงานอย่างไรบ้าง ซึ่งจะแสดงรายละเอียด ได้รูปที่ ค.11 – ค.14

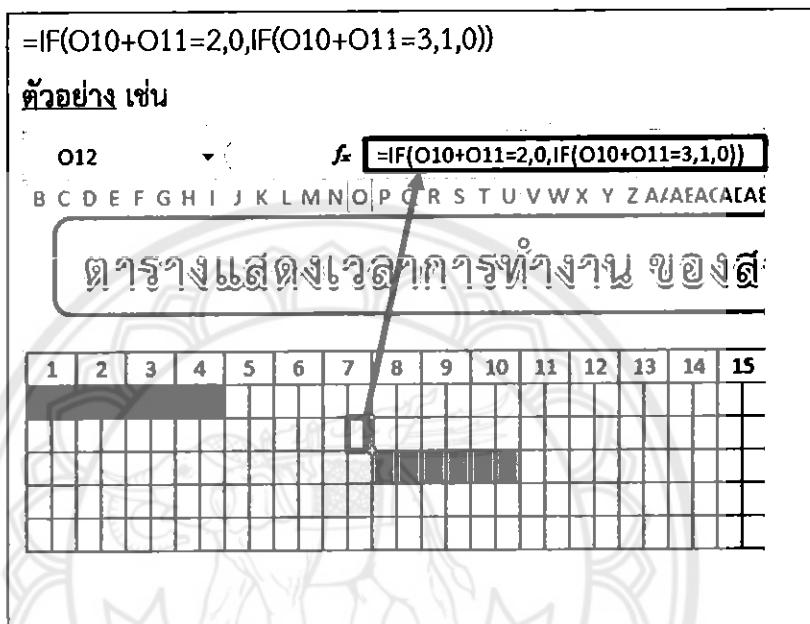

รูปที่ ค.11 ฟังก์ชันในการสร้างตารางแสดงเวลาในการผลิต

$=($B2/INDEX(\$A\$10:$B\$15,MATCH($A2,\$A\$10:\$A\$15,0),2))+MOD(B2,0.5)$			
<u>ตัวอย่าง เช่น</u>			
A	B	C	D
ชื่อรุ่น	จำนวน	วัน	จำนวน
ธรรมดา	222	3.7	4
BigM	222	2.96	3
SHT	222	2.96	3
	0	#N/A	#N/A
	0	#N/A	#N/A

รูปที่ ค.12 ฟังก์ชันในการหาเวลาในการผลิตในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์

=CEILING.PRECISE(C2,0.5)

ตัวอย่าง เช่น

D2		fx =CEILING.PRECISE(C2,0.5)		
A	B	C	D	E
ชื่อรุ่น	จำนวน	วัน	วันจริง	
ธรรมดा	222	3.7	4	
BigM	222	2.96	3	
SHT	222	2.96	3	
0		#N/A	#N/A	
0		#N/A	#N/A	

รูปที่ ค.13 พิมพ์ชั้นในการหาเวลาในการผลิตในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ให้เป็นเต็มวันหรือครึ่งวัน

=ปิดบัง!A2

ตัวอย่าง เช่น

BD9		fx =ปิดบัง!D2				
BC	BD	BE	BF	BG	BH	
ธรรมดา	4					แผนก
BigM	3					แผนก
SHT	3					แผนก
0	#N/A					
0	#N/A					

รูปที่ ค.14 พิมพ์ชั้นในการถึงข้อมูลมาจาก Worksheets อื่นๆ



ภาควิชานวัตกรรม
ผลการประเมินและการรับรอง
การใช้โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตโดยผู้ใช้งาน

ใบรับรองความสามารถในการใช้งาน

โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จ บริษัท พี.อี.เทคนิค

ชื่อผู้รับรอง นางสาวไชร์ ปิยารัชวัลลี
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต

1. จากการที่ท่านได้ทดลองใช้งานโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จนี้ ท่านคิดว่า โปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิตได้ชาร์จนี้ สามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือไม่

ใช้งานได้จริง โดยมีคำแนะนำเพิ่มเติม คือ ...อนุญาตให้มีการคิดทักษะ - ก้าวไปด้วย
มืออาชีพใช้งานร่วมกับแผนกสื่อสารฯ


ใช้งานไม่ได้จริง เพราะ.....

- ## 2. ข้อเสนอแนะ อีนๆ

လျှောက်မြတ်

ମାତ୍ରାଶକ୍ତି ପ୍ରୟାନ୍ତେର

วันที่ 14 / 11 / 5

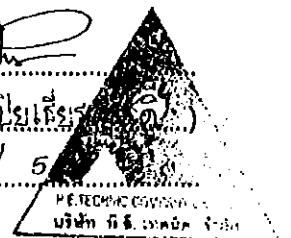

**แบบประเมินความสามารถในการใช้งานของโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต
กรณีศึกษา แผนกไดชาร์จ บริษัท พี.อี.เทคนิค**

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวไพรี ปิยะเรืองสูต
 ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต

หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
ส่วนการใช้งาน					
1. ความง่ายในการใช้งานโปรแกรม			✓		
2. ความง่ายในการกรอกข้อมูล		✓			
3. ความสามารถในการเพิ่ม และแก้ไขข้อมูล		✓			
4. รูปแบบ และความสวยงามของโปรแกรม	✓				
5. ความถูกต้อง และความซัดเจนของภาษาที่ใช้		✓			
ส่วนของข้อมูล และการคำนวณ					
6. ความเป็นรายเบี่ยบเรียบรองรับอยู่ในการจัดเก็บข้อมูล	✓				
7. รูปแบบการแสดงผลการคำนวณ		✓			
8. ความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม		✓			
9. ความรวดเร็วในการประมวลผล		✓			
10. ความพึงพอใจโดยรวมของโปรแกรม		✓			
ส่วนของแผนการผลิตไดชาร์จ					
11. รูปแบบ และความซัดเจนของแผน		✓			
12. ความง่ายในการเข้าใจในแผนการผลิตไดชาร์จ		✓			
13. ความง่ายในการนำไปแผนไปใช้งานจริง		✓			

ข้อเสนอแนะ

..... ดูหากในส่วนการ์ดต้นแบบ - สำหรับแล้ว มีการปรับปรุงร่วมกัน แผนกสูต

ลงชื่อ.....
 (นางสาวไพรี ปิยะเรืองสูต)
 วันที่..... 14 / 11 / 59
