

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

3.1 ศึกษาและออกแบบส่วนโครงสร้าง

1. ทำการศึกษาเครื่องเจาะต้นแบบ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ
2. ศึกษาการทำงานของสตีปเปอร์มอเตอร์และ ไอซีไดรเวอร์ที่นำมาใช้ควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ เพื่อเลือกใช้สตีปเปอร์มอเตอร์ให้เหมาะกับงานและได้ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ออกแบบส่วน โครงสร้าง โดยใช้ข้อมูลที่ได้ออกมา

3.1.1 ลักษณะโครงสร้างที่ออกแบบมา


- ตัวโครงสร้าง ทำด้วยอะลูมิเนียมเพื่อป้องกันการเกิดสนิม การใช้อะลูมิเนียมทำให้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และในการเจาะก็ไม่มีแรงสูงๆ มากกระทำต่อตัว โครงสร้างเพราะดอกสว่านที่ใช้เป็นขนาดเล็ก จึงทำให้โครงสร้างที่เป็นอะลูมิเนียมสามารถทนแรงกระทำนั้นได้ และการใช้อะลูมิเนียมก็ทำให้มีน้ำหนักเบาด้วย
- ขนาดพื้นที่ใช้งาน 50x50x30 เซนติเมตร เพื่อความกะทัดรัดของตัว โครงสร้าง และเนื่องจากขนาดของแผ่น PCB ที่นำมาเจาะก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ดังนั้นขนาดพื้นที่ใช้งานเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอ
- การเคลื่อนที่ของตัว โครงสร้าง จะมีส่วนที่เคลื่อนที่ได้ 3 ส่วนคือ
 - ส่วนถาดที่รองรับแผ่น PCB จะเคลื่อนที่ได้ในแนวแกน X
 - ส่วนที่เป็นตัวเลื่อนส่วนที่จับดอกสว่าน จะเคลื่อนที่ได้ในแนวแกน Y
 - ส่วนที่ติดดอกสว่าน จะเคลื่อนที่ได้ในแนวแกน Z
- สตีปเปอร์มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน โดยเลือกใช้แบบยูนิโพลาร์และขับเคลื่อนมอเตอร์แบบเวฟ มีสลิงเป็นตัวส่งกำลัง ที่เลือกใช้สตีปเปอร์มอเตอร์เนื่องจากว่าลักษณะการทำงานของเครื่องเจานั้นเป็นแบบ Open Loop ดังนั้นการใช้สตีปเปอร์มอเตอร์จึงเหมาะสมกว่าเพราะสามารถใช้วงจรคิวิตอลคอนโทรลเลอร์มากำหนดการจ่ายไฟเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของทุกสตีปซึ่งการควบคุมด้วยวงจรคิวิตอลนี้ไม่จำเป็นต้องมีการป้อนกลับจึงเหมาะกับการทำงานแบบ Open Loop

3.1.2 คุณสมบัติทั่วไปของเครื่องเจาะแผ่น PCB


- เคลื่อนที่ได้ 3 แกน คือ แกน X, แกน Y และแกน Z
- ใช้คอมพิวเตอร์พีซีในการควบคุมการทำงานผ่านทางพอร์ตอนุกรม RS-232
- รับข้อมูลเป็นไฟล์รูเจาะ (Nc Drill) จากโปรแกรมโปรเทล
- สามารถทำงานในระบบ manual ได้
- แสดงภาพรูเจาะขณะทำงาน

3.1.3 วัสดุอุปกรณ์ในการทำส่วนโครงสร้าง

1. อะลูมิเนียมฉาก	จำนวน 4 ท่อนๆ ละ	50	เซนติเมตร
2. อะลูมิเนียมฉากรูปตัวซี	จำนวน 2 ท่อนๆ ละ	50	เซนติเมตร
3. อะลูมิเนียมฉาก	จำนวน 2 ท่อนๆ ละ	50	เซนติเมตร
4. อะลูมิเนียมฉาก	จำนวน 2 ท่อนๆ ละ	31	เซนติเมตร
5. อะลูมิเนียมฉาก	จำนวน 2 ท่อนๆ ละ	25	เซนติเมตร
6. อะลูมิเนียมรูปตัวซี	จำนวน 2 ท่อนๆ ละ	38	เซนติเมตร
7. อะลูมิเนียมฉากหนา 2 มิลลิเมตร	จำนวน 2 ท่อนๆ ละ	22.5	เซนติเมตร
8. แผ่นเหล็กหนา 1 มิลลิเมตร ขนาด 38x22	เซนติเมตร	จำนวน 1	แผ่น
9. สตั๊ปเปอร์มอเตอร์	จำนวน 3	ตัว	
10. ดีซีมอเตอร์(9โวลต์)	จำนวน 1	ตัว	
11. แบตเตอรี่			
12. ลวดสลิง			
13. ที่ปรับสลิง			
14. น็อต แหวน			
15. สปริง			
16. ไบมีดคัตเตอร์			
17. เซนเซอร์แสง			
18. สวิตช์			

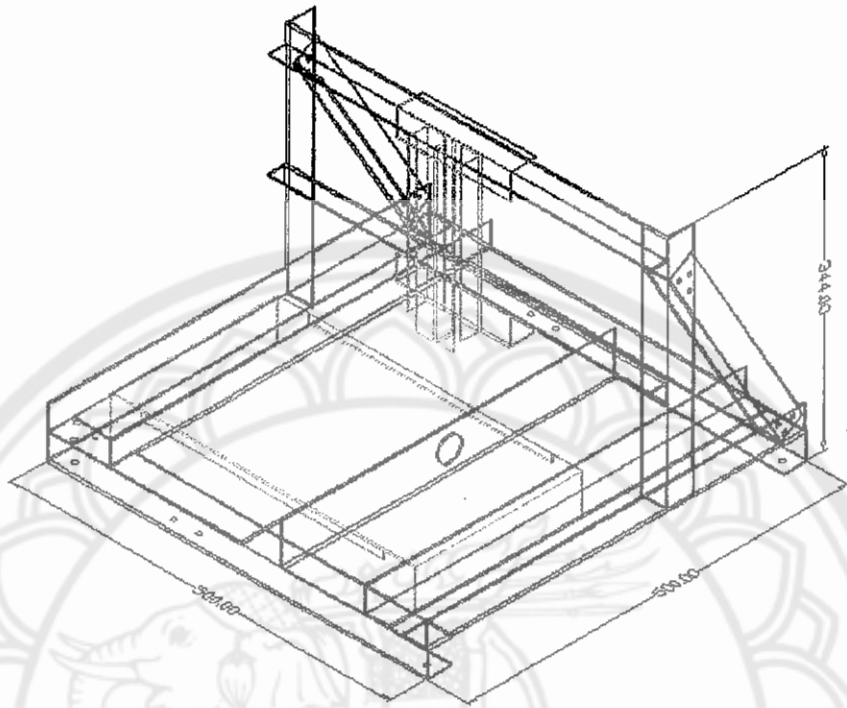

รูปที่ 3.3 ภาพ Isometric View ของส่วน โครงสร้าง

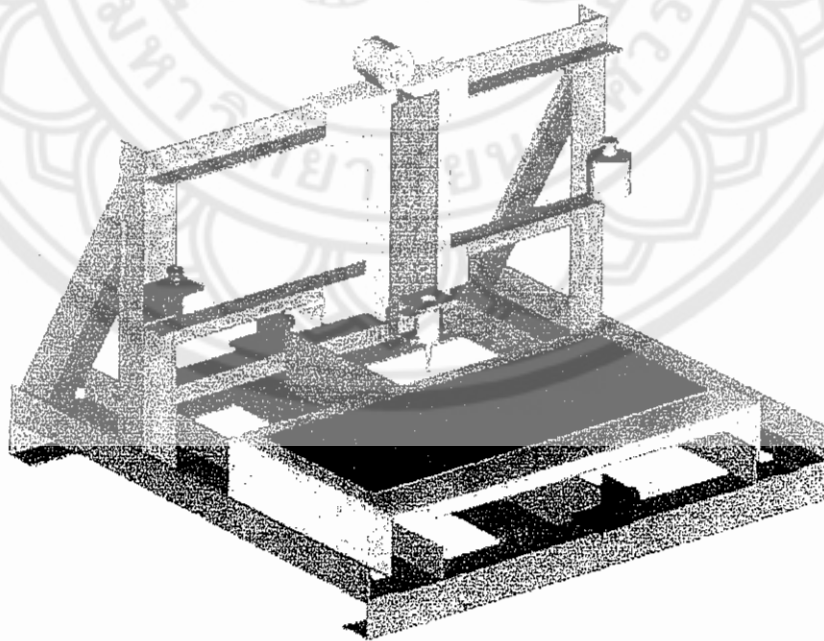

รูปที่ 3.4 แบบจำลองของส่วน โครงสร้างของเครื่องเจาะ



3.2 ส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วย วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับจ่ายไฟให้แก่ระบบและวงจรของไมโครเวฟของสเต็ปเปอร์มอเตอร์

3.2.1 วงจรแหล่งจ่ายไฟ

เป็นวงจรที่ทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เมื่อนำมาใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ลักษณะของวงจรจะเป็นดังรูปที่ 3.5
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

1. ไดโอดบริดจ์เบอร์ BY206	8	ตัว
2. ไดโอดบริดจ์เบอร์ 1N4001	4	ตัว
3. ตัวเก็บประจุขนาด 4700 μ F 50V	1	ตัว
4. ตัวเก็บประจุขนาด 4700 μ F 25V	1	ตัว
5. ตัวเก็บประจุขนาด 470 μ F 25V	2	ตัว
6. ไอซีเรกกูเลเตอร์ LM7805	1	ตัว
7. ตัวต้านทานขนาด 470 Ω	1	ตัว
8. ตัวต้านทานขนาด 100 Ω 0.5W	1	ตัว
9. ซีเนอริไดโอด LM336 2.5 V	1	ตัว
10. ซีเนอริไดโอด 15 V	2	ตัว
11. ฟิวส์	1	ตัว
12. สวิตช์พาวเวอร์	1	ตัว
13. ปลั๊ก	1	ตัว
14. หม้อแปลงขนาดแรงดันออก		
- 18 VAC	1	ตัว
- 9 VAC	1	ตัว
- 15-0-15 VAC	1	ตัว

หลักการทํางาน


ภาคจ่ายไฟของวงจรต้องการไฟเลี้ยงหลายระดับ ในชุดแรกให้เอาท์พุทเป็น 24 โวลต์ โดยการเรกติไฟล์ผ่านวงจรกรองกระแสด้วยตัวเก็บประจุ(C1-C7,C16) อีกชุดหนึ่งให้แรงดันเอาท์พุทเป็น 2 ระดับ คือ 5 โวลต์และ 2.5 โวลต์ แรงดันไฟ 5 โวลต์ได้จากไอซีเรกกูเลเตอร์(LM7805) หลังจากนั้นได้นำแรงดัน 5 โวลต์ไปป้อนให้กับวงจรเรกกูเลเตอร์อีกครั้งโดยใช้ซีเนอริไดโอด (LM336) ให้เหลือแรงดันเพียง 2.5 โวลต์

วงจรไฟเลี้ยงชุดสุดท้ายด้านทุติยภูมิเป็นแบบแท่งกลางป้อนให้กับบริดจ์ไดโอด(D9-D12) ได้อาห์พุทเป็นแรงดันไฟบวกลบโดยผ่านวงจรเรกกูเรตแรงดันให้เหลือ +15 โวลต์และ - 15 โวลต์ ด้วยซีเนอร์ไดโอด (ZD1 และ ZD3) สำหรับตัวเก็บประจุ (C1-C10) ทำหน้าที่เป็นวงจรกรอง กระแส


3.2.2 วงจรไดรเวอร์ขับเคลื่อนสเต็ปเปอร์มอเตอร์

วงจรไดรเวอร์ขับเคลื่อนสเต็ปเปอร์มอเตอร์ เป็นวงจรที่ออกแบบมาสำหรับใช้ควบคุมการทำงานของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ แกน X และ แกน Y จะเป็นการใช้ไอซีเบอร์ L298N แบบมัลติวัตต์ ซึ่งเป็นไอซีที่เป็นไดรเวอร์ของการขับเคลื่อนสเต็ปเปอร์มอเตอร์โดยตรง และอีกส่วนคือ แกน Z จะเป็นการใช้วงจรที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์มาเป็นไดรเวอร์ที่ขับเคลื่อนสเต็ปเปอร์มอเตอร์


วงจรที่แสดงอยู่ด้านล่างเป็นวงจรของไฟเลี้ยงระบบ (Power Supply) วงจรทรานซิสเตอร์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ในแกน Z วงจรไดรเวอร์สเต็ปเปอร์มอเตอร์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ในแกน X และ Y ตามลำดับ

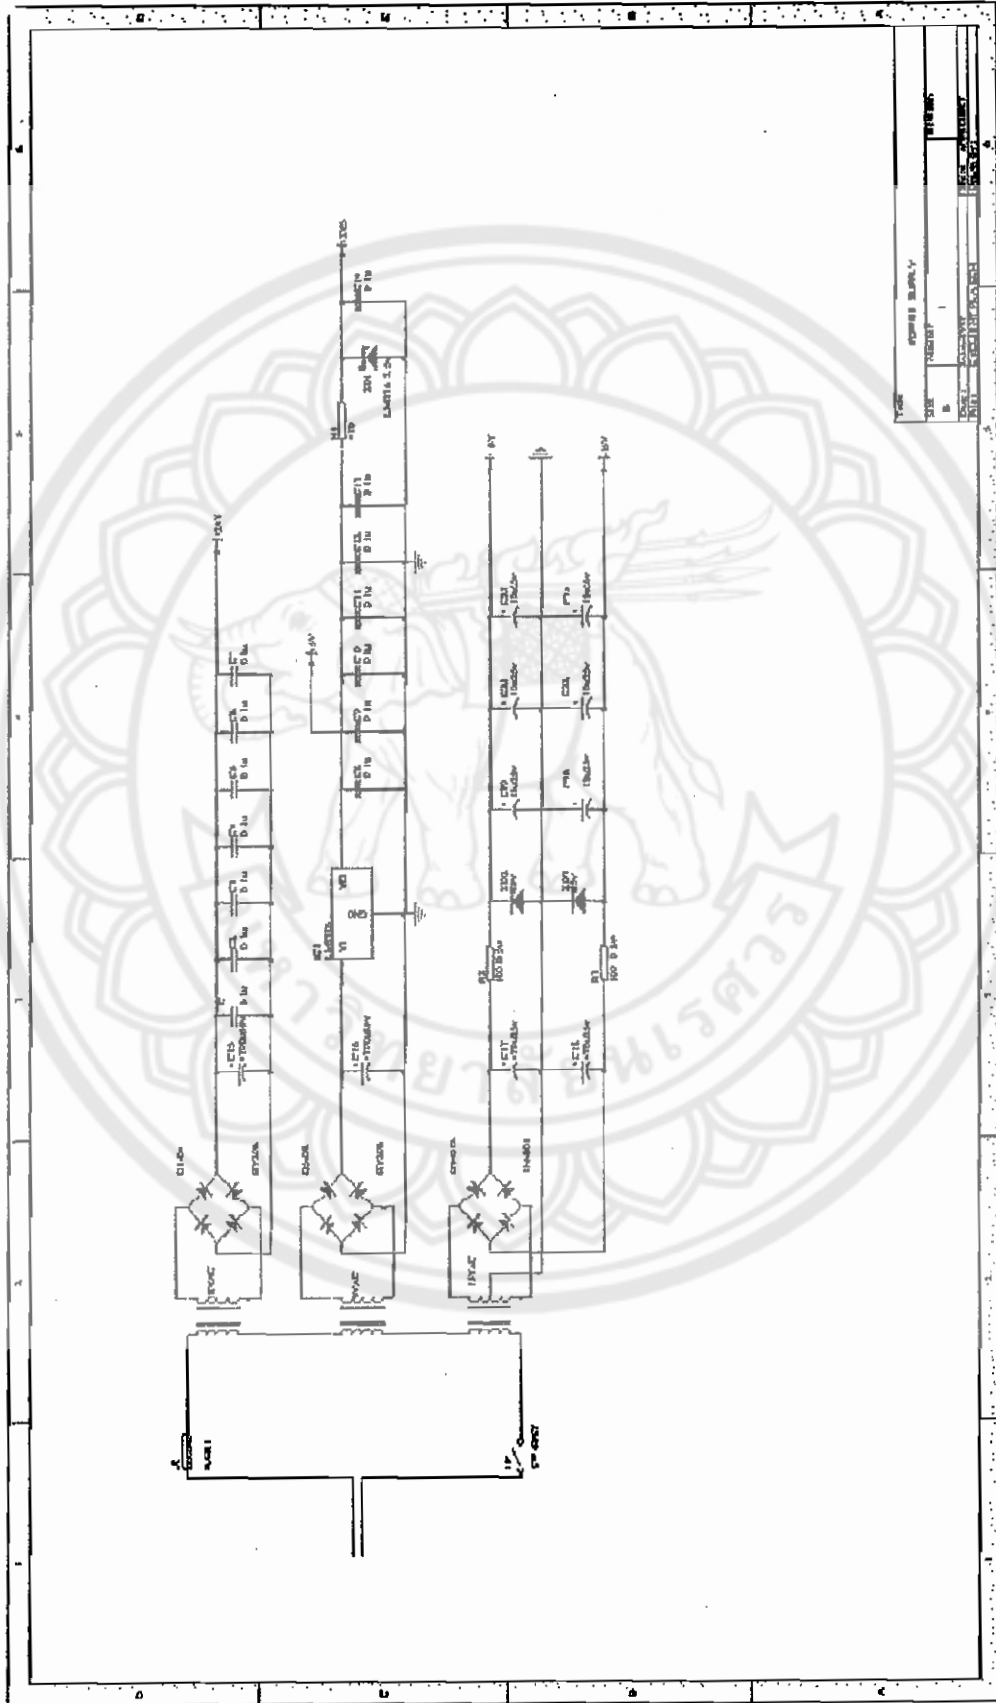

รูปที่ 3.5 วงจรพาวเวอร์ซัพพลาย

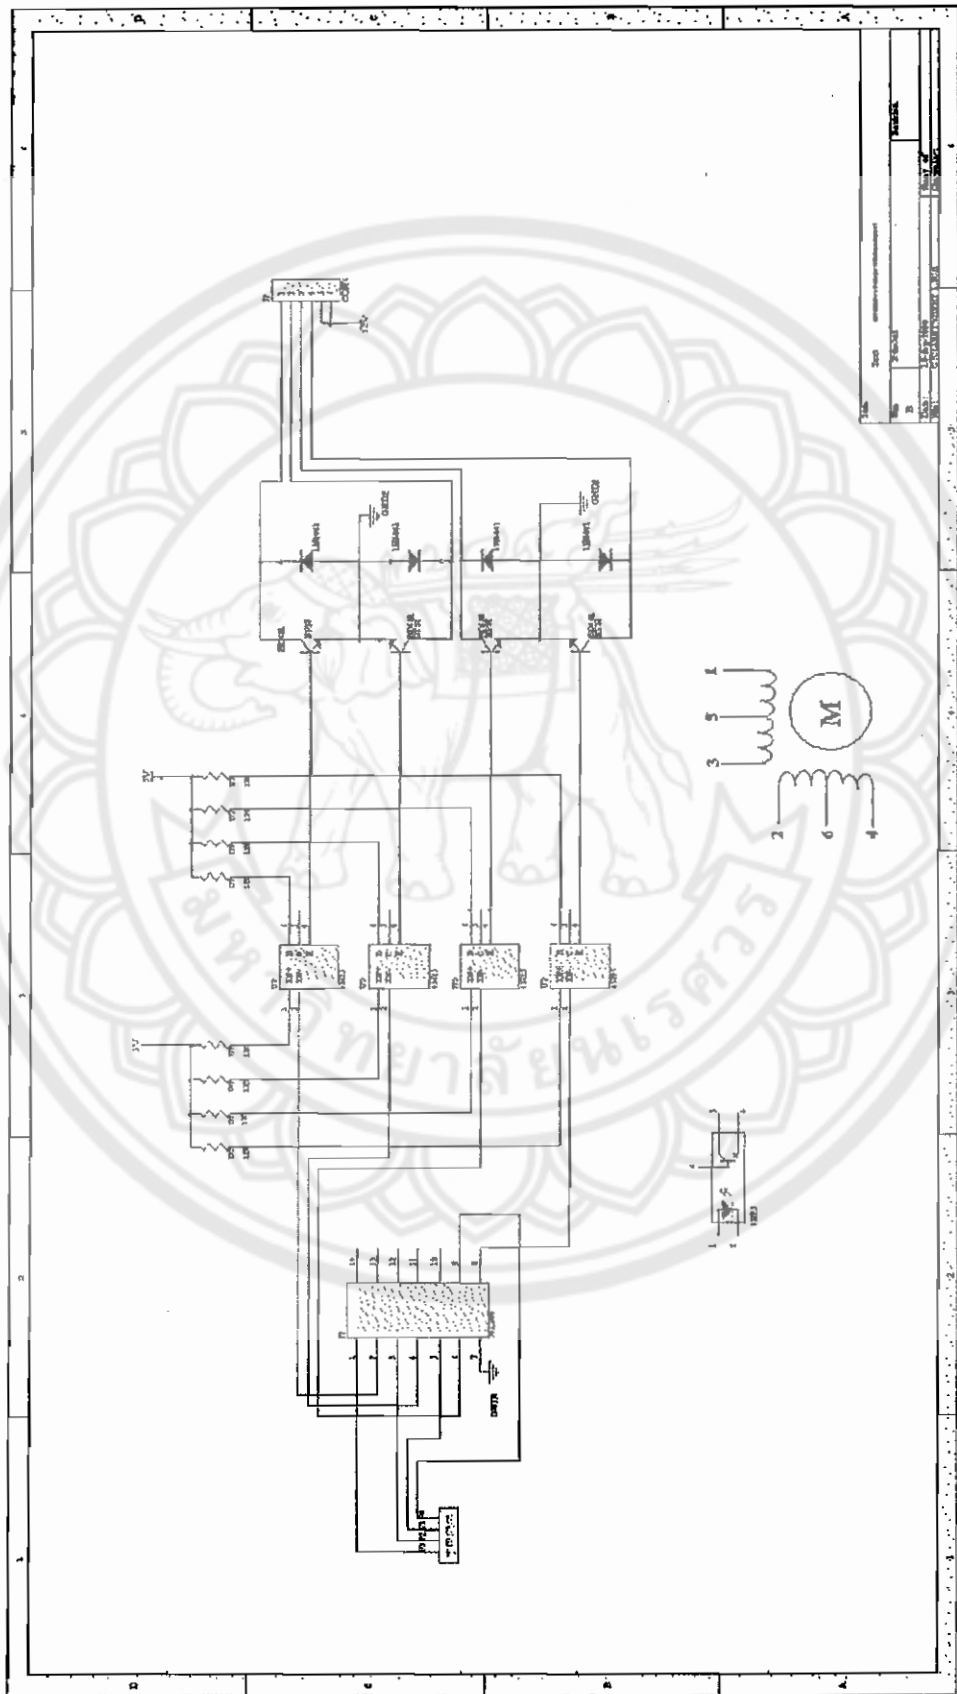

รูปที่ 3.6 วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์แบบสตาร์ทเตอร์

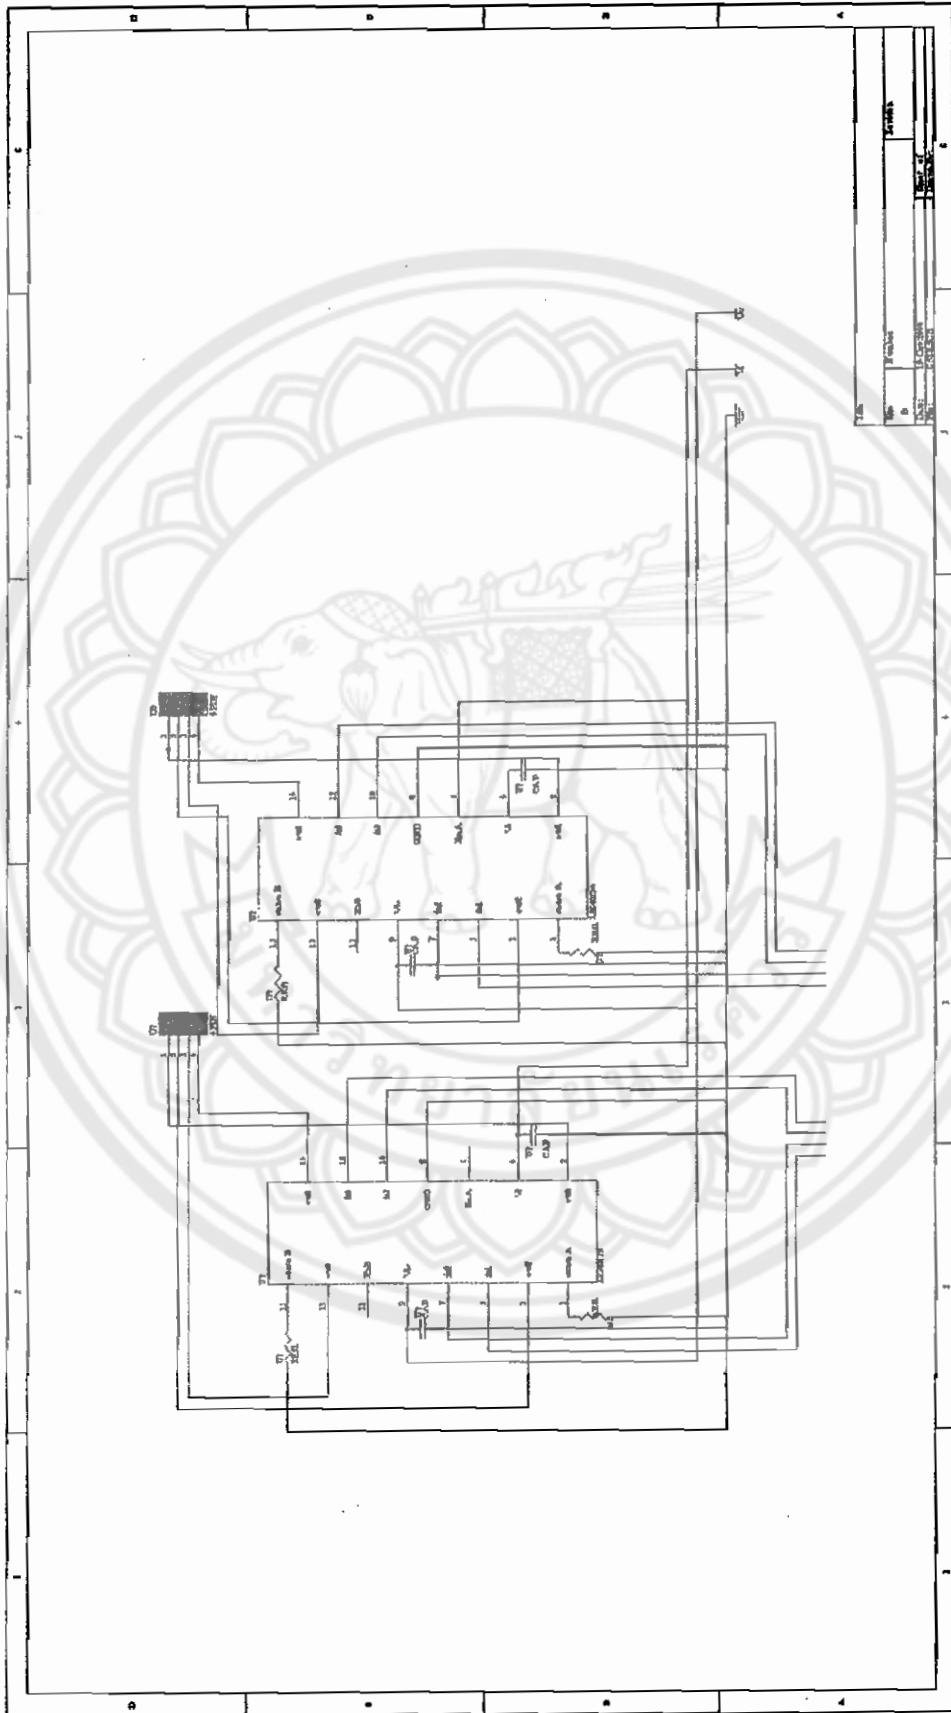

รูปที่ 3.7 วงจรขับเคลื่อนสเตอริโอเพอร์มอเตอร์โดยใช้ ไอซี เบอร์ L298N

3.3 ส่วนของโปรแกรม

ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องเจาะแผ่น PCB เครื่องนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการ Interface กับผู้ใช้ จะใช้ภาษาเคลฟ เวอร์ชัน 5.0 ในการพัฒนา และ ส่วนของการควบคุมการทำงานของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ใช้ภาษาซีในการพัฒนา

3.3.1 การเขียนโปรแกรมส่วนการ Interface กับผู้ใช้

3.3.1.1 ศึกษาเกี่ยวกับภาษาที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม โดยเลือกใช้ภาษาเคลฟ ซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมแบบ Visual Programming ซึ่งทำให้สามารถเห็นผลลัพธ์การทำงานไปพร้อมๆกันกับการลงมือสร้างแอปพลิเคชัน ทำให้ช่วยลดเวลาในการสร้างแอปพลิเคชัน

ความสามารถของเคลฟที่นำมาใช้ในโครงการนี้

- สร้างแอปพลิเคชันจาก VCL (Visual Component Library) การสร้างแอปพลิเคชันแบบ Visual Programming นั้น เกิดจากการนำเอาออบเจกต์ต่างๆมาประกอบกันเป็นแอปพลิเคชัน ซึ่งออบเจกต์เหล่านั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ซึ่งทำให้เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย และสวยงาม

- ความเร็วของแอปพลิเคชันที่สร้างจากเคลฟ 5.0 เพราะเคลฟเป็นคอมไพเลอร์โดยสมบูรณ์ในตัว ช่วยให้แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นเป็นไฟล์ .EXE ที่ใช้งานได้ทันทีและใช้งานได้ทุกเครื่องโดยไม่ต้องมีไฟล์พิเศษเพิ่มเติมเลย ทำให้แอปพลิเคชันที่สร้างจากเคลฟมีขนาดเล็ก กินทรัพยากรระบบน้อย จึงทำงานได้รวดเร็วมาก


3.3.1.2 ออกแบบลักษณะการทำงาน

- Flow Chart


แสดงหลักการทำงานและเงื่อนไขของโปรแกรม ตั้งแต่ นำโปรแกรมที่เป็นข้อมูลไฟล์ NC Drill เข้ามาจนกระทั่งถึงการส่งข้อมูลเหล่านี้ออกไปให้โปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องจักร และรับข้อมูลที่ตัวเครื่องเจาะส่งกลับมายังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรายงานสถานะของการทำงาน การที่แสดงการทำงานออกมาในลักษณะของแผนผังงาน ก็เพื่อความง่ายต่อการเข้าใจ

แผนผังงาน 1 แสดงการทำงานใน Main Form

แผนผังงาน 2 แสดงการสร้างภาพใน Preview

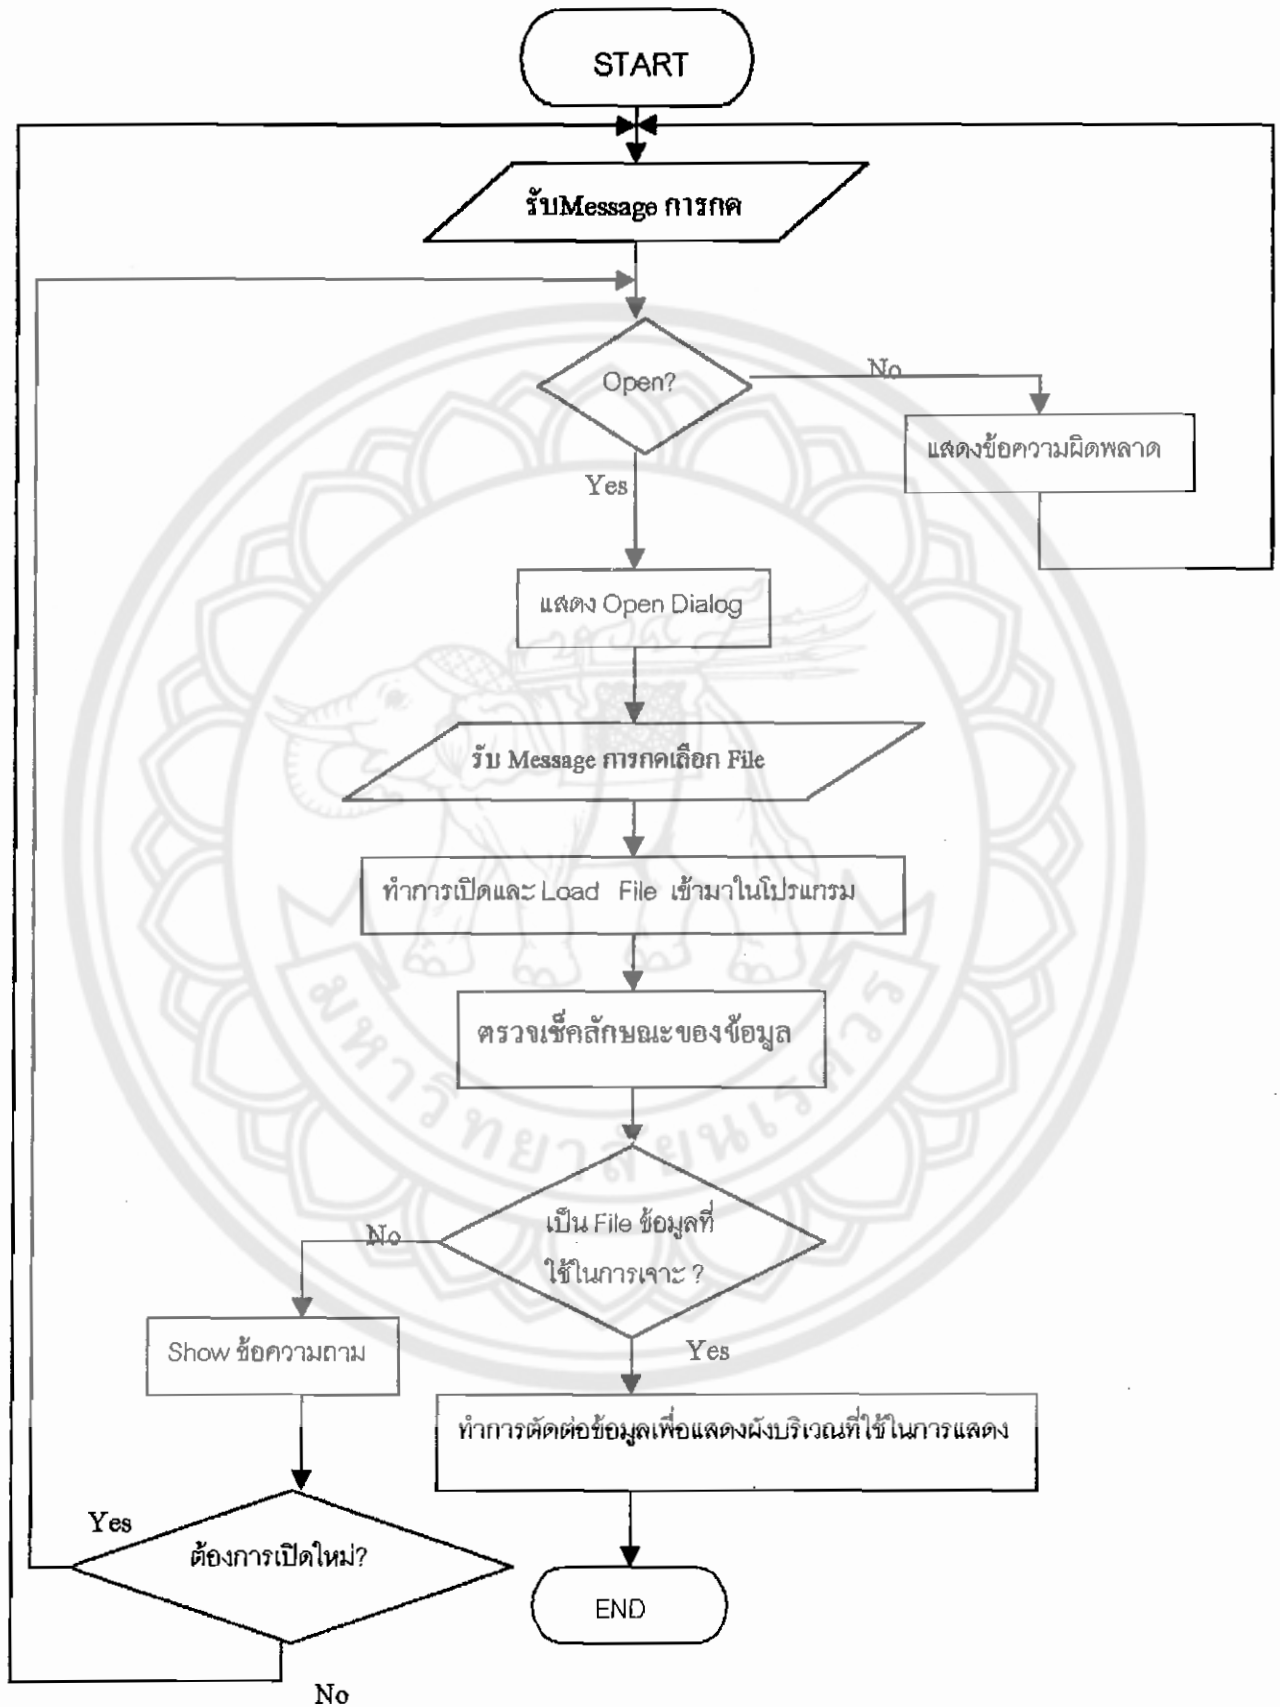


แผนผังงาน 1

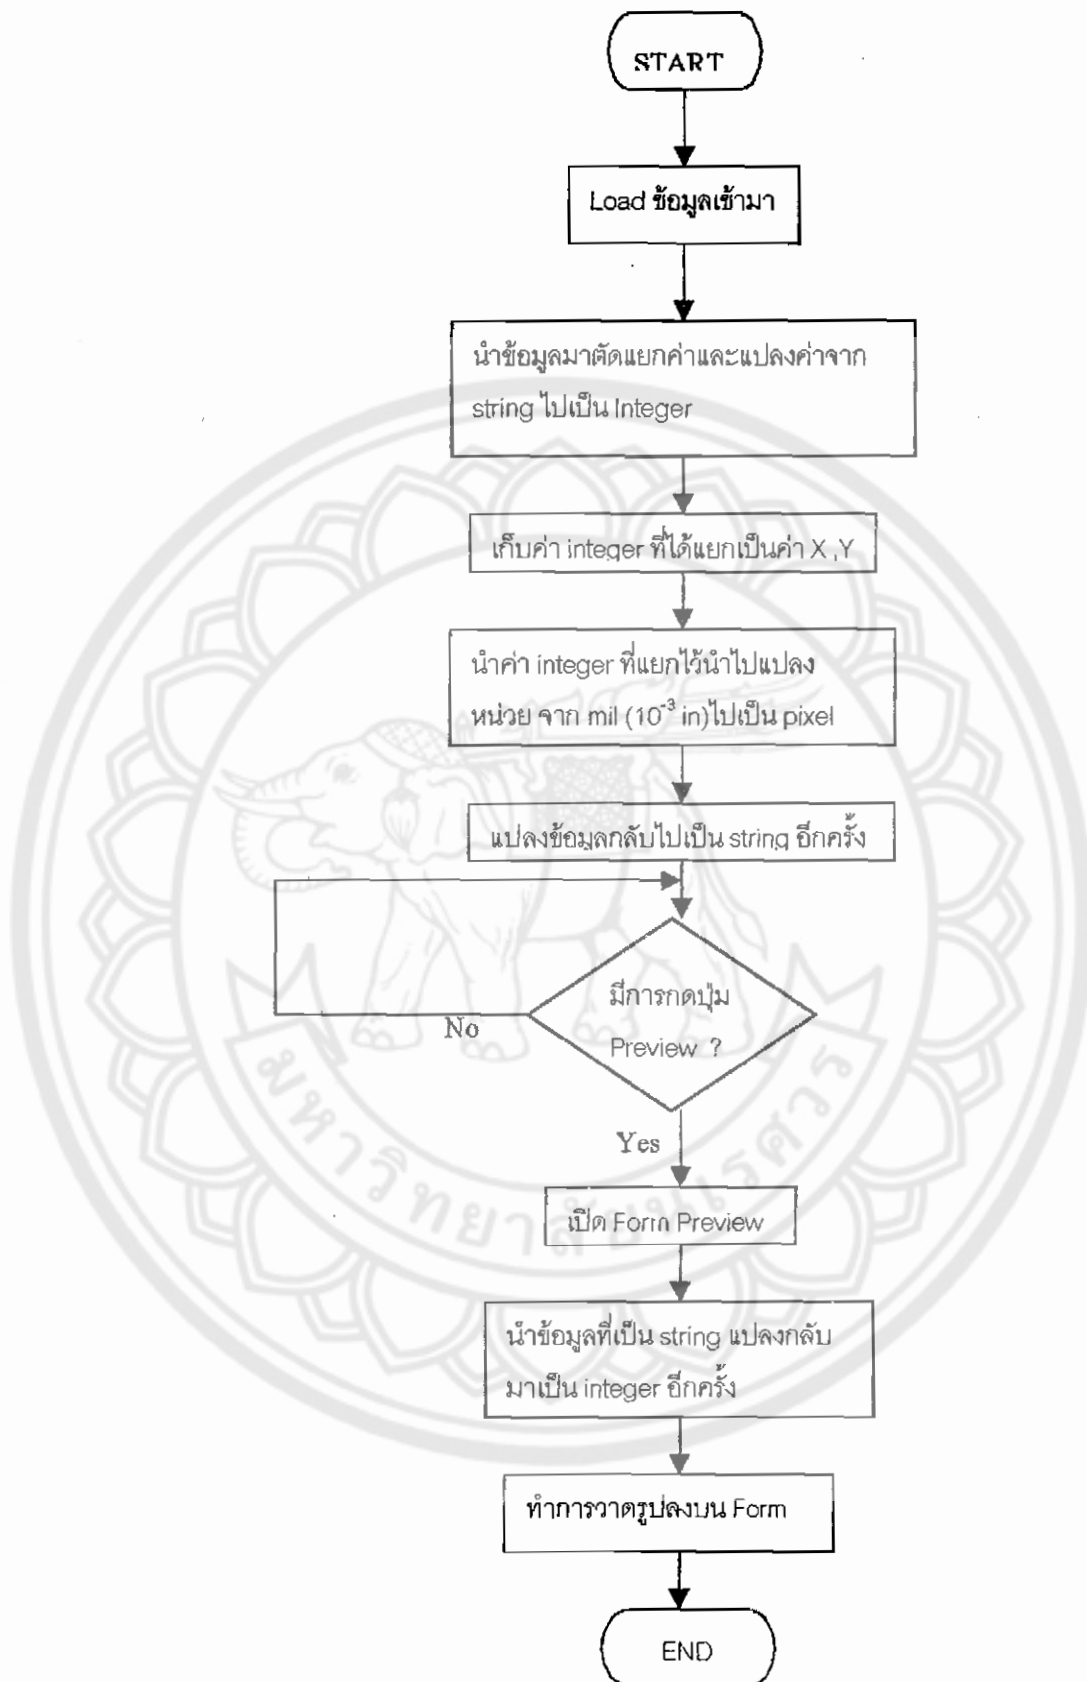

3.3.1.3 เขียน โปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้

- เปิดไฟล์และนำข้อมูลจากไฟล์ NC Drill จากโปรเทลเข้ามาใช้

ในการเปิดไฟล์ของเตลไฟนั้นทำได้โดยการใช้ไดอะล็อกบ็อกซ์ Open (ไดอะล็อกบ็อกซ์ Open คือไดอะล็อกบ็อกซ์ที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อเราเลือก File|Open ... จาก Toolbars) มีลักษณะดังรูป

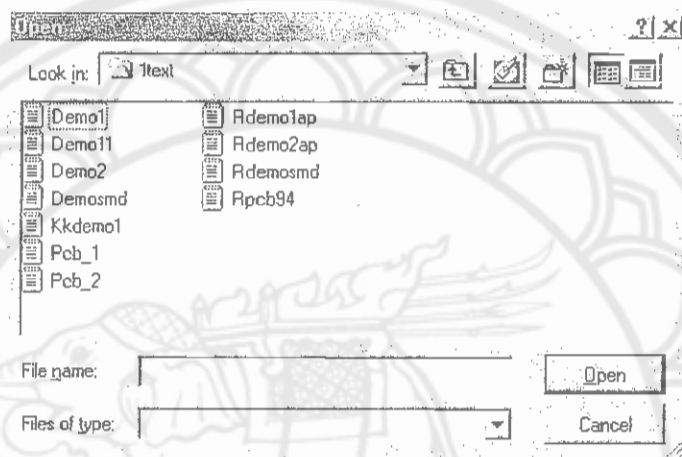

รูปที่ 3.8 แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Open

ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Open จะมีการตรวจสอบการป้อนหรือเลือกไฟล์ด้วยส่วนของสเตตเมนต์ดังต่อไปนี้

```
if OpenDialog.Execute then
```

ซึ่งจะมี Memo เป็นคอม โพนেন্টสำหรับรับและแสดงข้อมูลชนิดเท็กซ์ ด้วยสเตตเมนต์ดัง

```
Memo.Lines.LoadFromFile( )
```

- การตรวจสอบไฟล์ที่รับเข้ามาว่าเป็นไฟล์ NC Drill หรือไม่
- เป็นการตรวจสอบว่าไฟล์ที่รับเข้ามามีข้อมูลที่ตรงกับลักษณะของไฟล์ NC Drill หรือไม่ คือถ้ามี M30 ,M48,%., , X , Y ก็แสดงว่าเป็นไฟล์ที่ต้องการแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้แสดง Message ว่า'ไม่ใช่ไฟล์ที่ใช้ในการเจาะ'

- ทำการแปลงข้อมูลที่ได้ให้เป็นค่าตำแหน่งที่แท้จริง เช่น
X005Y0028 หมายถึง ค่า X อยู่ที่ตำแหน่ง 500 mil ค่า Y อยู่ที่ตำแหน่ง 280 mil
- ทำการแปลงข้อมูลจริงที่ได้ให้เป็นค่าของสแต็ปโดยใช้สมการ

$$\text{ค่าของสแต็ป} = \text{ค่าข้อมูลจริง} \times \left(\frac{127}{5000}\right) \times \left(\frac{1000}{261}\right)$$

```
Function mil_to_step(mess:string):string;
Var
valmil:extended;
strstep:string;
mil:integer;
begin
    mil:=StrToInt(mess);
    valmil:=mil*(127/5000)*(1000/261);
    Str(valmil:0:0,strstep);
    Result:=strstep;
End;
```

- การสร้างภาพกราฟฟิกแสดงตำแหน่งของรูเจาะ มีลำดับการทำงานดังนี้
 - นำไฟล์ NC Drill ที่โหลดเข้ามาหาค่า Xmax, Xmin, Ymax, Ymin เพื่อนำมาใช้ในการสร้างรูสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงขอบเขตของแผ่น PCB

- หาค่าที่เป็น pixel ของ centerX ด้วย $\left(\frac{X \max + X \min}{2}\right) * \left(\frac{96}{1000}\right)$
- หาค่าที่เป็น pixel ของ centerY ด้วย $\left(\frac{Y \max + Y \min}{2}\right) * \left(\frac{96}{1000}\right)$

เมื่อ $\left(\frac{96}{1000}\right)$ เป็นค่า mil/pixel

- นำค่า center มาหาค่าผลต่างของแกน
- นำค่า X, Y ที่เป็นข้อมูลจริงมาแปลงให้เป็น pixel
- นำค่า Xmax, Xmin, Ymax, Ymin ที่หาได้มาแปลงเป็น pixel
- วาดรูสี่เหลี่ยมแสดงขอบของแผ่น PCB ด้วยค่า Xmax, Xmin, Ymax, Ymin ที่แปลงเป็น pixel แล้ว

การสร้างภาพรูเงาะทำได้โดยการใช้ Canvas ในเดลไฟซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ที่ทำหน้าที่เป็นบริเวณแสดงภาพ ตามปกติ Canvas จะมีขนาดเท่าฟอร์ม Canvas เป็นคอมโพเนนต์แบบอนิวซอล การวาดภาพสี่เหลี่ยมจะใช้ Tool ที่มีชื่อว่า Pen ซึ่งใช้สำหรับวาดเส้นชนิดต่างๆ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง รูปหลายเหลี่ยม

```
Canvas .pen.color := clLime;
```

เป็นการกำหนดสีให้กับเส้นแบบกำหนดด้วยค่าคอนสแตนต์

```
Canvas .MoveTo ( );
```

เป็นการกำหนดจุดเริ่มต้นให้กับรูป ในโปรแกรมนี้ให้เป็นค่า Xmin ,Ymin

```
Canvas .LineTo ( );
```


เป็นการลากเส้นจากจุดเริ่มต้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการถ้าต้องการวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จะประกอบด้วยด้านสี่ด้าน

ในการแสดงภาพกราฟิก จะใช้โพรซีเจอร์กลุ่มที่เรียกว่ากราฟิกโพรซีเจอร์ ที่เลือกมาใช้เพื่อแสดงภาพรูเงาะคือ โพรซีเจอร์ Arc ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

```
Procedure Arc( X1,Y1,X2, Y2,X3,Y3,X4,Y4 :Integer);
```

เส้นโค้งจะอยู่ภายในกรอบของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มองไม่เห็นและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกึ่งกลางของรูปสี่เหลี่ยมนี้

- X1,Y1 เป็นโคออร์ดิเนตของจุดมุมซ้ายบนของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- X2,Y2 เป็นโคออร์ดิเนตของจุดมุมขวาล่างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- X3,Y3 เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นโค้ง
- X4,Y4 เป็นจุดสิ้นสุดของเส้นโค้ง

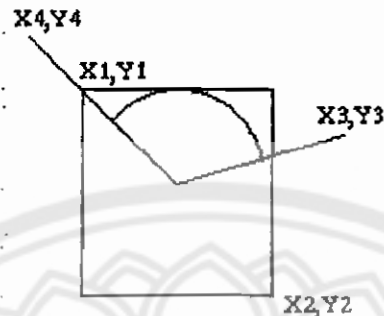

รูปที่ 3.9 ส่วนประกอบของเส้นโค้งที่วาดด้วยโพธิเซอร์ Arc()

3.3.2 โปรแกรมส่วนของการควบคุมการทำงานของสเต็ปเปอร์มอเตอร์

3.3.2.1 ฟังก์ชันที่เรียกในโปรแกรม

1. forward (มอเตอร์หมุนไปข้างหน้า)
2. backward (มอเตอร์หมุนกลับ)
3. stop (หยุดมอเตอร์)
4. Home (มอเตอร์กลับไปตำแหน่งเริ่มต้น)
5. token_command (ตัดข้อมูลเฉพาะตัวเลขมาเป็นพิกัด x และ y)
6. Drill (เจาะ → การเคลื่อนที่ของแกน z)

3.3.2.2 การทำงานของโปรแกรม

1. เริ่มต้นเรียกฟังก์ชัน Home สำหรับทุกแกน
2. รับข้อมูลจาก serial ที่ส่งมาจาก โปรแกรม Delphi
3. รับข้อมูลที่ได้มาจาก serial แล้วทำการส่งผ่านไปให้ฟังก์ชัน token_command เพื่อตัดเอาเฉพาะอักขระตัวเลขของ x และ y
 4. แปลงค่าตัวอักษร(char) ให้เป็นจำนวนเต็ม (int) โดยค่าที่ได้จะเป็นค่า สเต็ป (step)
 5. นำค่าจำนวน สเต็ป (step) ของข้อมูลตำแหน่งแรก ที่ได้มาเปรียบเทียบกับตำแหน่ง Home รับข้อมูลจาก serial มาเรื่อยๆ โดยค่าที่รับเข้ามาจะนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้ก่อนหน้า
 6. นำค่าที่ได้ไปแปลงเป็นสัญญาณควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์ของแต่ละแกน
 7. รับค่าเข้ามาเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีสัญญาณ Tx มาจากคอมพิวเตอร์

3.3.3 โปรแกรมส่วนการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต RS – 232

คอมโพเนนต์ที่นำมาใช้เป็น Custom Component ที่นำมาจากชมรมโรบอท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อว่า Comm1 หมายถึง Communication Port หรือพอร์ต RS-232 นั้นเอง ขั้นตอนของการรับส่งข้อมูล

1. ทำการเปิดพอร์ต
2. ติดต่อข้อมูลที่จะทำการเจาะมาเตรียมไว้
3. เขียนข้อมูลลงพอร์ตทีละบิต(1 ตัวอักษรเท่ากับ 8 บิต เช่น ตัวอักษร X = 01110011)

ทั้งหมด

4. เตรียมบัฟเฟอร์ และทำการรอข้อมูลไปเรื่อยๆ หากมีข้อมูลเข้ามาให้นำข้อมูลนั้นจัดเรียงในบัฟเฟอร์รอจนกว่าข้อมูลที่จะส่งมาจะหมด แล้วนำข้อมูลที่อยู่ในบัฟเฟอร์มาเขียนไว้ใน Memo ที่ซ่อนไว้
5. หากข้อมูลที่ส่งมาเท่ากับจำนวนข้อมูลที่ส่งไป ให้ทำการปิดพอร์ต เพราะหมายถึงงานเสร็จสิ้นแล้ว