




ภาคผนวก


มหาวิทยาลัยพระนคร




ภาคผนวก ก

มหาวิทยาลัยพระนคร

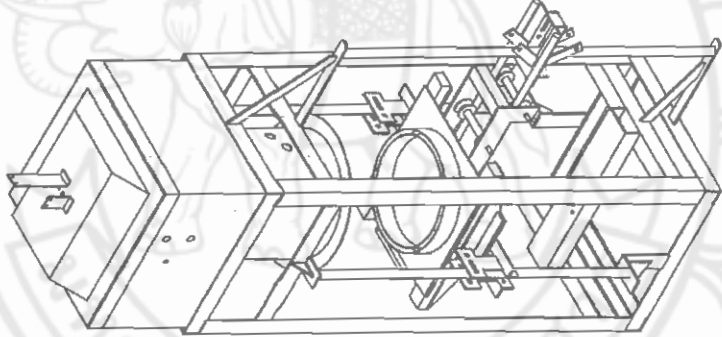	<p>TITLE : ISOMETRIC FURNACE</p>	<p>DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING NARESUAN UNIVERSITY</p>
<p>NOTE :-</p>	<p>PROJECT NAME : INVESTMENT CASTING FURNACE</p>	<p>PLATE : 1/4</p>
	<p>DATE : 05/02/05</p>	<p>DN. BY : KANOKPORN, KHUANCHAI, BUDDSARA</p>

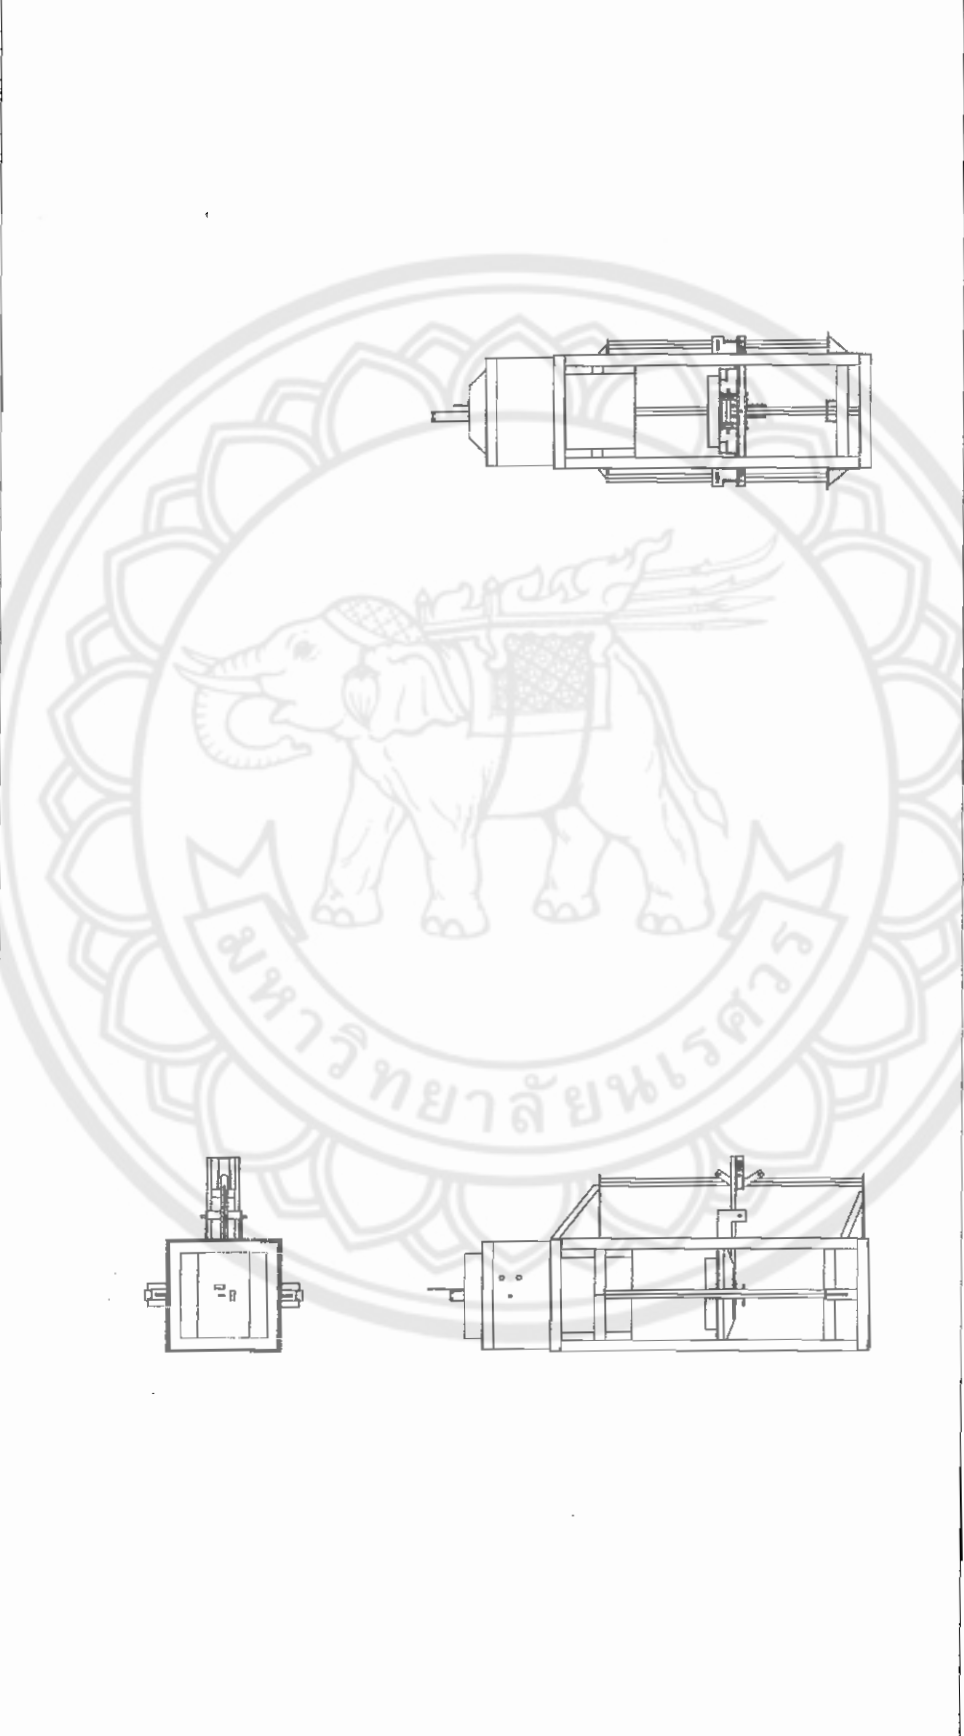

TITLE : FURNACE	DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING NARESUAN UNIVERSITY	
NOTE : DIMENTION IN MILLIMETER	PROJECT NAME : INVESTMENT CASTING FURNACE	DATE : 05/02/05
	PLATE :2/4	DN. BY : KANOKPORN,KHUANCHAI,BUDSARA

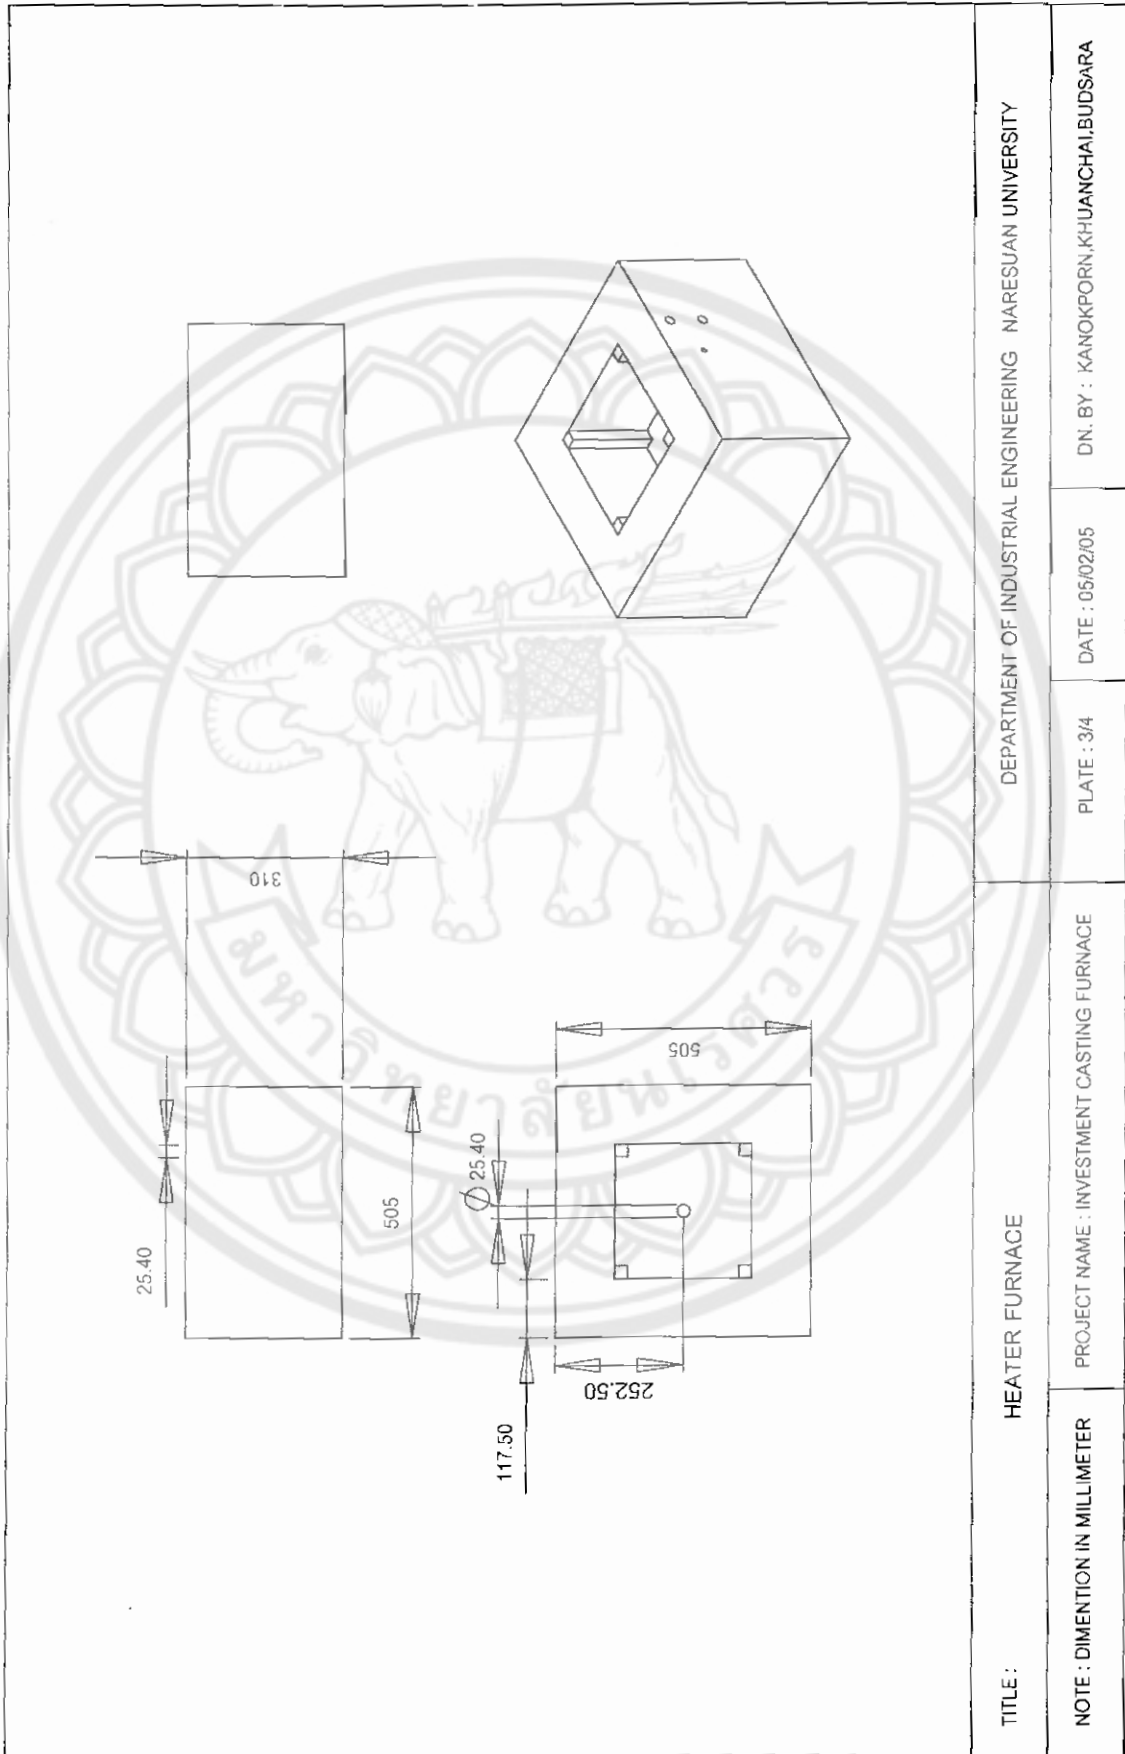


	<p>TITLE : A COVER FURNACE</p>	<p>DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING NARESUAN UNIVERSITY</p>
<p>NOTE : DIMENTION IN MILLIMETER</p>	<p>PROJECT NAME : INVESTMENT CASTING FURNACE</p>	<p>DATE : 05/02/05</p>
<p></p>	<p>PLATE : 4/4</p>	<p>DN. BY : KANOKPORN, KHUANCHAI, BUDSARA</p>




ภาคผนวก ข

มหาวิทยาลัยพระนคร

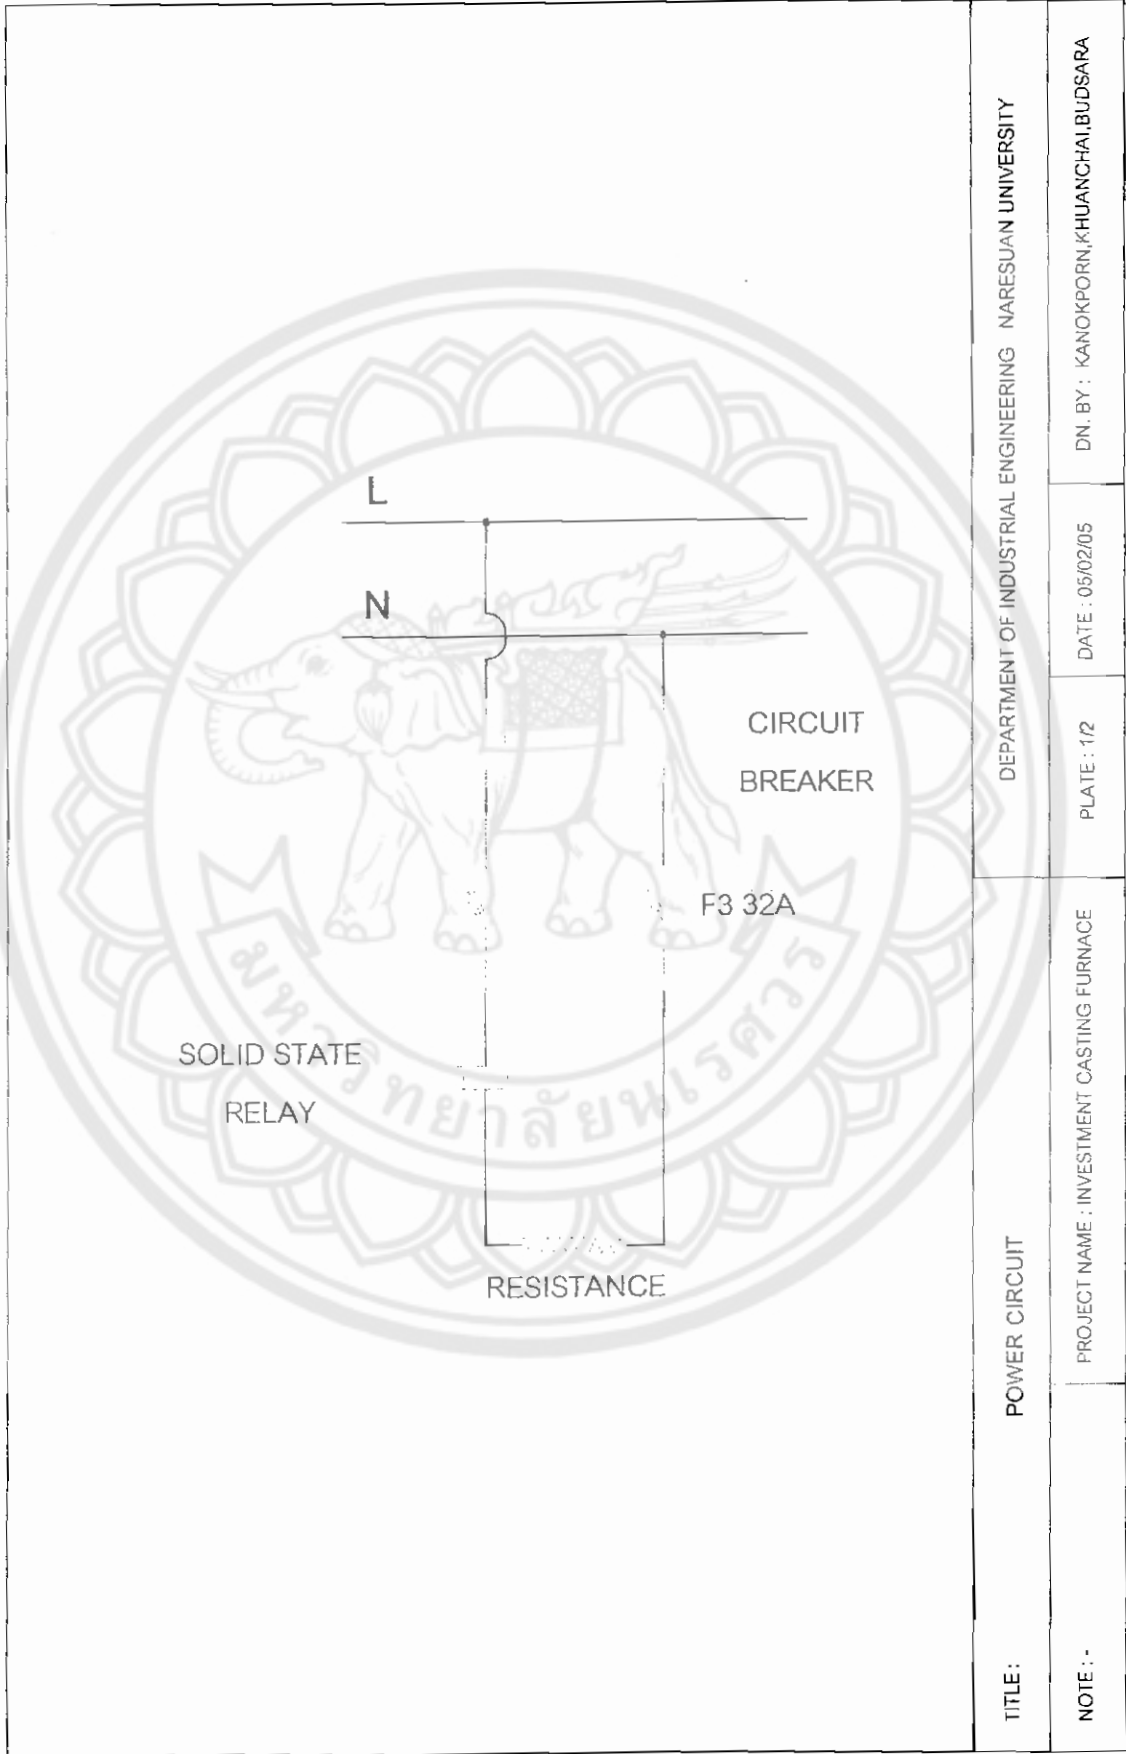

TITLE:	POWER CIRCUIT	DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING	NARESUAN UNIVERSITY
NOTE: -	PROJECT NAME : INVESTMENT CASTING FURNACE	DATE : 05/02/05	DN. BY : KANOKPORN, KHUANCHAI, BUDSARA
		PLATE : 1/2	

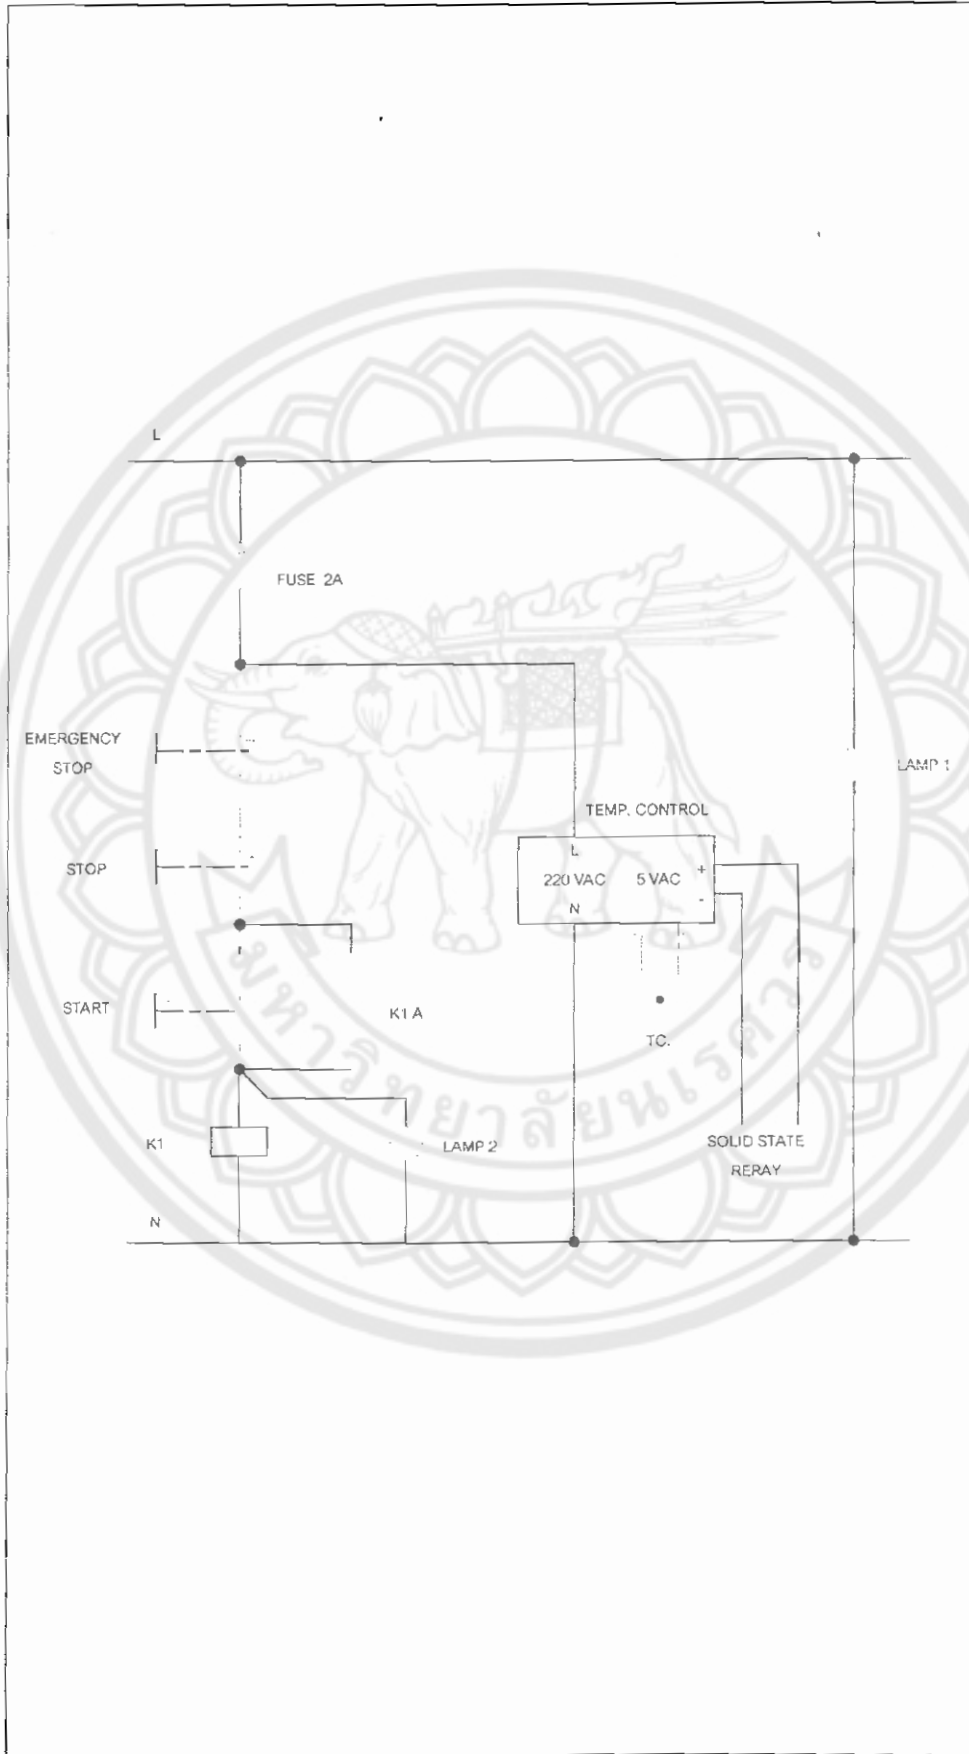

TITLE: CONTROL CIRCUIT

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING NARESUAN UNIVERSITY

PROJECT NAME : INVESTMENT CASTING FURNACE

DN. BY : KANOKPORN, KHUANCHAI, BUDSARA

DATE : 05/02/05

PLATE : 2/2

NOTE : -



ภาคผนวก ค

มหาวิทยาลัยพระนคร

คำนวณขนาดของขดลวดความร้อน

- ปริมาณความร้อนที่ใช้หลอมทองเหลือง (Q)

$$Q = mC\Delta T$$

เมื่อ ค่าความร้อนจำเพาะของทองเหลือง (C)	0.39	kJ/kg °C
มวลของทองเหลืองที่ต้องการหลอม	0.5	kg
อุณหภูมิสูงสุดที่ต้องการ	1200	°C
อุณหภูมิตั้ง	30	°C

ดังนั้น

$$Q = 0.5 \times 0.39 \times (1200 - 30)$$

$$Q = 228.15 \quad \text{kJ}$$

ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการหลอมทองเหลืองมีค่าเท่ากับ 228.15 kJ

- กำลังไฟฟ้าของขดลวด (P)

$$P = \frac{Q}{t}$$

เมื่อ ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการหลอมทองเหลือง (Q)	228.15	kJ
เวลาที่ใช้ในการหลอมทองเหลือง(t)	1200	วินาที

ดังนั้น

$$P = \frac{(228.15 \times 1000)}{1200}$$

$$P = 190.125 \quad \text{W}$$

เนื่องจาก เต้าหลอมโลหะสำหรับงานหล่อแบบอินเวสเมนต์นี้เป็นเตาขนาดเล็ก จึงต้องมีการคำนวณกำลังไฟฟ้าเพื่อการสูญเสียประมาณ 14 เท่า

ดังนั้น $P = 190.125 \times 14$
 $P = 2661.75 \text{ W}$

กำลังไฟฟ้าของขดลวดมีค่าเท่ากับ 2,661.75 W

- กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่ขดลวด (I)

$$I = \frac{P}{U}$$

เมื่อ กำลังไฟฟ้าของขดลวด(P) 2661.75 W
 แรงเคลื่อนไฟฟ้า(U) 220 V

ดังนั้น $I = \frac{2661.75}{220}$
 $I = 12.1 \text{ A}$

กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่ขดลวดมีค่าเท่ากับ 12.1 A

- เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด (d)

$$d = \frac{1}{2.91} \sqrt[3]{\left(\frac{P}{U}\right)^2 \frac{\rho C_l}{p}}$$

เมื่อ กำลังไฟฟ้าของขดลวด (P) 2661.75 W
 แรงเคลื่อนไฟฟ้า (U) 220 V

เนื่องจากเลือกใช้ลวด Kanthal A-1 แบบพันรอบท่อเซรามิกส์ (Wire elements on ceramics tubes) ดังนั้น

จากรูปที่ 2.23 ค่า Surface lode (p) 2.75 W/cm²

จากตารางที่ 2.5 ค่า Resistivity (ρ) 1.45 Ω mm²/m

ค่า temperature factor ของขดลวด Kanthal A-1 ที่อุณหภูมิ 1200 °C = 1.04

ดังนั้น

$$d = \frac{1}{2.91} \sqrt[3]{\left(\frac{2661.75}{220}\right)^2 \frac{1.45 \times 1.04}{2.75}}$$

$$d = 1.48 \text{ mm}$$

จากตารางที่ 2.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดที่ใกล้เคียงที่สุดคือ 1.5 mm

เมื่อได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด (d) แล้ว ต้องทำการคำนวณย้อนกลับเพื่อหาค่ากำลังไฟฟ้าของขดลวดที่ใช้จริง (P)

$$d = \frac{1}{2.91} \sqrt[3]{\left(\frac{P}{U}\right)^2 \frac{\rho C_t}{p}}$$

$$1.5 = \frac{1}{2.91} \sqrt[3]{\left(\frac{P}{220}\right)^2 \frac{1.45 \times 1.04}{2.75}}$$

$$P = 2709.35 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าของขดลวดที่ใช้จริงมีค่าเท่ากับ 2709.35 W

- ความยาวลวดก่อนม้วน (λ)

การหาค่าความยาวลวดก่อนม้วน สามารถหาได้จากค่าความต้านทานต่าง ๆ ดังนี้

Hot resistance (R_T)

$$R_T = \frac{U^2}{P}$$

เมื่อ	กำลังไฟฟ้าของขดลวดที่ใช้จริง	2709.35 W
	แรงเคลื่อนไฟฟ้า	220 V

ดังนั้น

$$R_T = \frac{220^2}{2709.35}$$

$$R_T = 17.86 \ \Omega$$

ค่า Hot resistance มีค่าเท่ากับ 17.86 Ω

ค่าความต้านทานที่อุณหภูมิ 20 $^{\circ}\text{C}$ (R_{20})

$$R_{20} = \frac{R_T}{C_T}$$

เมื่อ ค่า Hot resistance 17.86 Ω

ค่า temperature factor ของลวด Kanthal A-1 ที่อุณหภูมิ 1200 $^{\circ}\text{C}$ = 1.04

ดังนั้น

$$R_{20} = \frac{17.86}{1.04}$$

$$R_{20} = 17.17 \ \Omega$$

ค่าความต้านทานที่อุณหภูมิ 20 $^{\circ}\text{C}$ มีค่าเท่ากับ 17.17 Ω

เมื่อได้ค่าความต้านทานต่าง ๆ สามารถคำนวณหาความยาวลวดก่อนม้วน (λ) ได้จาก

$$\lambda = \frac{R_{20}}{\Omega/m}$$

เมื่อ ค่าความต้านทานที่อุณหภูมิ 20 $^{\circ}\text{C}$ เท่ากับ 17.17 Ω

จากตารางที่ 2.5 ลวด kanthal A-1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 mm มีค่า Resistance (Ω/m) เท่ากับ 0.821 Ω/m

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น} \quad \lambda &= \frac{17.17}{0.821} \\ \lambda &= 20.91 \text{ m} \end{aligned}$$

ความยาวลวดก่อนม้วนมีค่าเท่ากับ 20.91 m

- เส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด (D)

สำหรับลวด kanthal A-1 ที่อุณหภูมิมากกว่า 1000 °C ค่าอัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดและเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด (D/d) มีค่าอยู่ระหว่าง 10 – 14 ซึ่งค่าอัตราส่วน D/d นี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานในที่นี้ เลือกใช้ลวดม้วนเป็นขดพันรอบท่อเซรามิกส์ ดังนั้นอัตราส่วน D/d ที่เหมาะสมคือ

$$D/d = 10$$

เมื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด (d) 1.5 mm

$$\text{ดังนั้น} \quad D = 10 \times 1.5$$

$$D = 15 \text{ mm}$$

เส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดมีค่าเท่ากับ 15 mm

- จำนวนรอบของขดลวด

$$w = \frac{1000 \times \lambda}{\pi(D-d)}$$

เมื่อ ความยาวลวดก่อนม้วน (λ) 20.91 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด (D) 15 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด (d) 1.5 mm

ดังนั้น $w = \frac{1000 \times 20.91}{\pi(15 - 1.5)}$
 $w = 477$ รอบ

จำนวนรอบของขดลวดมีค่าเท่ากับ 477 รอบ

• ความยาวของขดลวด (L)

$$L = w \times d \times s$$

เมื่อ	จำนวนรอบของขดลวด (w)	477	รอบ
	เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด (d)	1.5	mm
	ระยะพิทช์ (S) ของขดลวด	2	mm

ดังนั้น $L = 477 \times 1.5 \times 2$
 $L = 1431$ mm

ความยาวของขดลวดมีค่าเท่ากับ 1431 mm

คำนวณความหนาของฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อนที่ใช้บุผนังเตามี 2 ชนิด คือ



ชนิด A : อิฐทนไฟ ($T = 1478 \text{ K}$, $k = 1.8 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)

ชนิด B : แผ่นฉนวนกันความร้อน ($T = 530 \text{ K}$, $k = 0.071 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)

กำหนดอุณหภูมิสูงสุดภายในเตา = $1200 \text{ }^\circ\text{C}$, อุณหภูมิที่ผนังภายนอก $100 \text{ }^\circ\text{C}$, อุณหภูมิห้อง $25 \text{ }^\circ\text{C}$ และฉนวนชนิด A หนากว่าชนิด B สองเท่า

สมมติฐาน

1. Steady-state conditions exist.
2. Condition is one-dimensional
3. Contact resistance is negligible.
4. radiation absorption within the window is negligible ; hence no internal heat generation

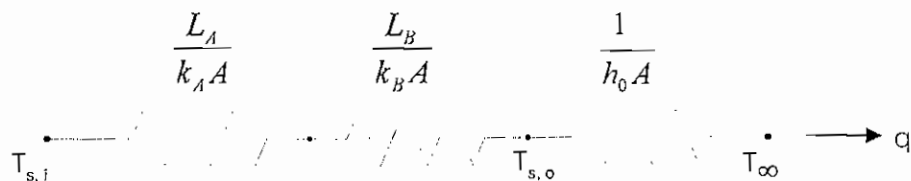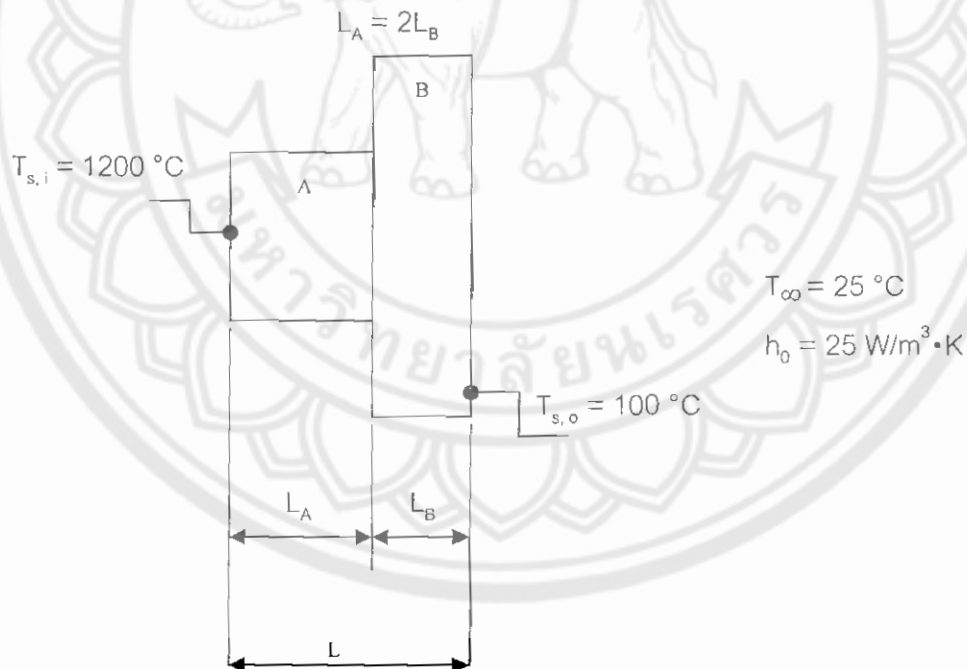

เลือกใช้สมการ Energy balance ที่ผิวนอก $T_{s,o}$

โดย $E_{in} = E_{out}$

$$E_{in} = q = \frac{T_{s,i} - T_{s,o}}{\sum R_t}$$

และ

$$E_{out} = q = h_0 A (T_{s,o} - T_\infty)$$

สมการ The total thermal resistance; $\sum R_t$

$$\sum R_t = \frac{L_A}{K_A A} + \frac{L_B}{K_B A}$$

$$\sum R_t = \frac{1}{A} \left(\frac{L_A}{K_A} + \frac{L_B}{2K_B} \right)$$

แทนค่าต่างๆ ลงในสมการ Energy balance จะได้

$$E_{in} = E_{out}$$

$$\frac{T_{s,i} - T_{s,o}}{\frac{1}{A} \left(\frac{L_A}{k_A} + \frac{L_B}{2k_B} \right)} = h_0 A (T_{s,o} - T_\infty)$$

$$\frac{L_A}{k_A} + \frac{L_B}{2k_B} = \frac{T_{s,i} - T_{s,o}}{h_0 (T_{s,o} - T_\infty)}$$

$$\frac{2K_B L_A + k_A L_A}{2k_A k_B} = \frac{T_{s,i} - T_{s,o}}{h_0 (T_{s,o} - T_\infty)}$$

$$\frac{L_A (2k_B + k_A)}{2k_A k_B} = \frac{T_{s,i} - T_{s,o}}{h_0 (T_{s,o} - T_\infty)}$$

ดังนั้น

$$L_A = \left[\frac{T_{s,i} - T_{s,o}}{h_0(T_{s,o} - T_\infty)} \right] \times \left[\frac{2k_A k_B}{2k_B + k_A} \right]$$

แทนค่าลงในตัวแปรจะได้

$$L_A = \left[\frac{1200 - 100}{25(100 - 25)} \right] \times \left[\frac{2 \times 1.8 \times 0.071}{(2 \times 0.071) + 1.8} \right]$$

$$L_A = 0.0772 \text{ m} = 7.72 \text{ cm}$$

ดังนั้น

$$L_B = \frac{L_A}{2}$$

$$L_B = \frac{7.72}{2}$$

$$L_B = 3.86 \text{ cm}$$

แต่แผ่นฉนวนกันความร้อน 1 แผ่น หนา 2.54 cm

ดังนั้น ต้องบุแผ่นฉนวนกันความร้อน 2 ชั้น

สรุป ต้องบุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 2.54 cm จำนวน 2 ชั้น และก่อผนังอิฐทนไฟหนา 7.72 cm

คำนวณหาขนาดของเตาหลอมโลหะ

การหาขนาดของของเตาหลอมโลหะจะต้องคำนึงถึงขนาดของวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ประกอบกันด้วยซึ่งมีดังนี้

วัสดุที่ใช้สร้างเตาหลอมโลหะ

1. เหล็กฉากขนาด $40 \times 40 \times 5$ มิลลิเมตร
2. แผ่นฉนวนกันความร้อนหนา 1 นิ้ว
3. อิฐทนไฟ (อิฐเบา) ขนาด $230 \times 76 \times 113$ มิลลิเมตร

อุปกรณ์ที่ใช้ในเตาหลอมโลหะ

1. เบ้าหลอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 มิลลิเมตร สูง 105 มิลลิเมตร
2. ขดลวดความร้อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขดลวด (D) 15 มิลลิเมตร
3. แท่นรองเบ้าหลอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 130 มิลลิเมตร สูง 35 มิลลิเมตร


• วิธีคำนวณ

ขั้นที่ 1 เบ้าหลอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 มิลลิเมตร สูง 105 มิลลิเมตร และ แท่นรองเบ้าหลอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 130 มิลลิเมตร สูง 35 มิลลิเมตร

ดังนั้น ความสูงรวมทั้งหมดของอุปกรณ์ $105 + 35 = 140$ มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด $= 130$ มิลลิเมตร


กำหนดขนาดของปริมาตรภายในเตา (Chamber)

เพื่อให้เบ้าหลอมได้รับความร้อนจากขดลวดให้มากที่สุด ควรวางเบ้าหลอมให้ห่างจากขดลวดประมาณ 25 – 30 มิลลิเมตร ดังนั้น chamber มีขนาดกว้าง 180 มิลลิเมตร ยาว 180 มิลลิเมตร สูง 173 มิลลิเมตร ดังรูป

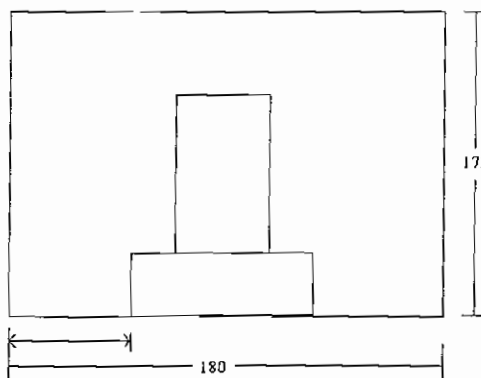

แต่เนื่องจากเราใช้ชุดลวดพันรอบท่อเซรามิกส์แทนการฝังในผนังอิฐทนไฟ


ดังนั้น จึงต้องทำเสาตั้งที่มุมทั้ง 4 ด้าน สำหรับวางท่อเซรามิกส์ที่พันชุดลวดแล้ว ดังรูป

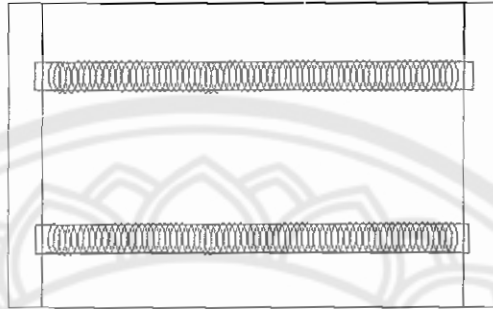

โดยเสาทำจากอิฐทนไฟ ขนาดกว้าง 30 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร สูง 173 มิลลิเมตร

ดังนั้น จึงต้องมีการเผื่อขนาดของ Chamber สำหรับเสาทั้ง 4 ด้านด้วย

ขนาดของ Chamber 240 × 240 × 173 มิลลิเมตร

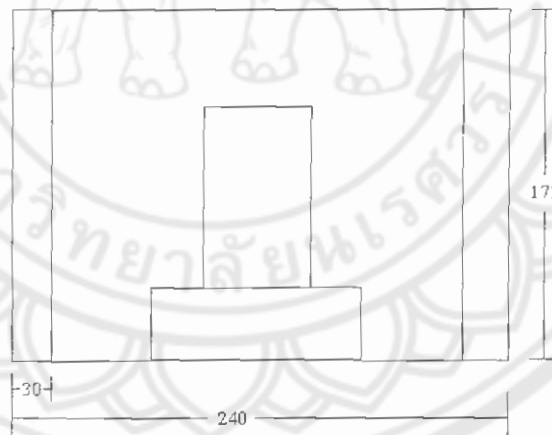

ขั้นที่ 2 คำนวณกันความร้อนของเตาหลอมโลหะประกอบด้วย


1. แผ่นฉนวนกันความร้อนหนา 1 นิ้ว จำนวน 2 ชั้น
2. อิฐทนไฟ (อิฐเบา) หนา 76 มิลลิเมตร

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น ความหนาของฉนวนกันความร้อน 1 ด้าน} &= (25.4 \times 2) + 76 \\ &= 126.8 \text{ มิลลิเมตร} \end{aligned}$$

● ขนาดของเตาหลอมโลหะ

ความกว้างและความยาว $240 + (126.8 \times 2) = 493.6$ มิลลิเมตร

ความสูง $173 + 126.8 = 299.8$ มิลลิเมตร

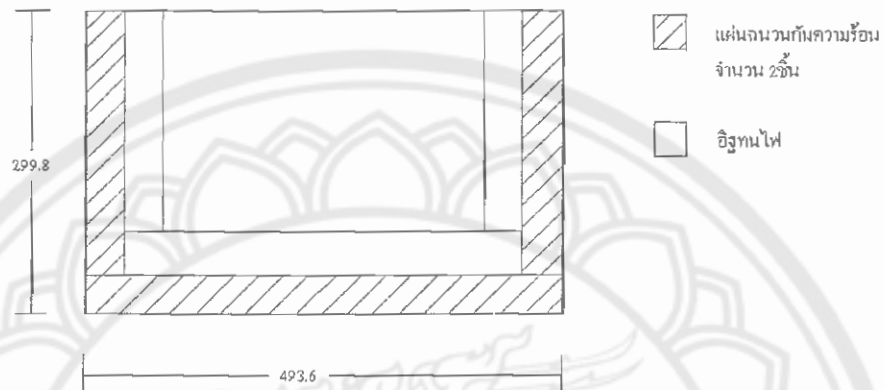

ชั้นที่ 3 โครงของเตาหลอมโลหะทำจากเหล็กฉากขนาด $40 \times 40 \times 5$ มิลลิเมตร
เชื่อมต่อกันจะได้

ความกว้างและความยาว $= 493.6 + (5 \times 2)$ มิลลิเมตร


$= 503.6$ มิลลิเมตร

ความสูง $= 299.8 + (5 \times 2)$ มิลลิเมตร

$= 309.8$ มิลลิเมตร

ดังนั้น ขนาดของเตาหลอมโลหะ $= 505 \times 505 \times 310$ มิลลิเมตร

ขนาดของ Chamber $= 240 \times 240 \times 173$ มิลลิเมตร

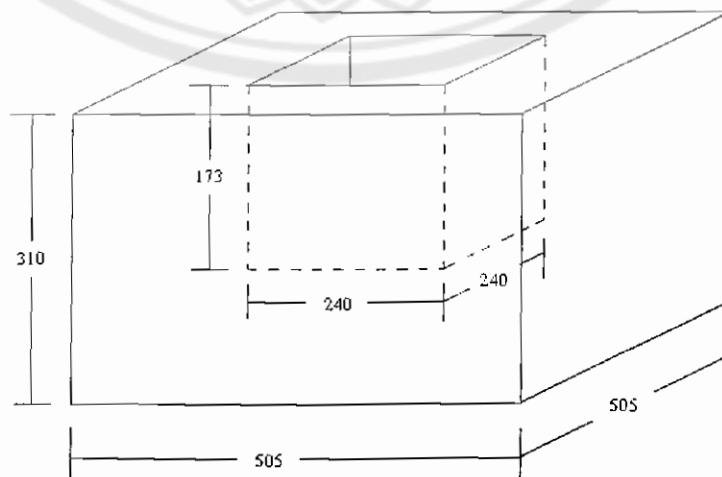



ภาคผนวก ง

๕.

ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้งาน

1. ตรวจสอบสายลมและแรงดันลมที่ Regulator ให้อยู่ในช่วง 5-6 บาร์
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในตำแหน่งและสภาพที่พร้อมใช้งาน
3. ควรเสียบปลั๊กตัวผู้ให้ขาที่มีสัญลักษณ์ตรงกับรูของปลั๊กตัวเมียที่มีกระแสไฟไหลผ่าน

ขนาดของแบบหล่อที่ใช้กับเครื่อง

Maximize : 30*30*30 cm

Minimize : 10*10*25 cm

น้ำหนักของแบบหล่อที่มากที่สุดที่รับได้ คือ 50 kg


ชนิดของวัสดุที่ใช้กับเตาหลอมโลหะสำหรับงานหล่อแบบอินเวสเมนต์

โลหะทุกชนิดที่มีจุดหลอมเหลวไม่เกิน 1200 °C และต้องมีปริมาตรไม่เกิน ¼ ของปริมาตรของเบ้าหลอม




ปั๊มต่างๆและการทำงานหน้าเครื่อง

ตู้ควบคุมระบบการปล่อยน้ำโลหะ

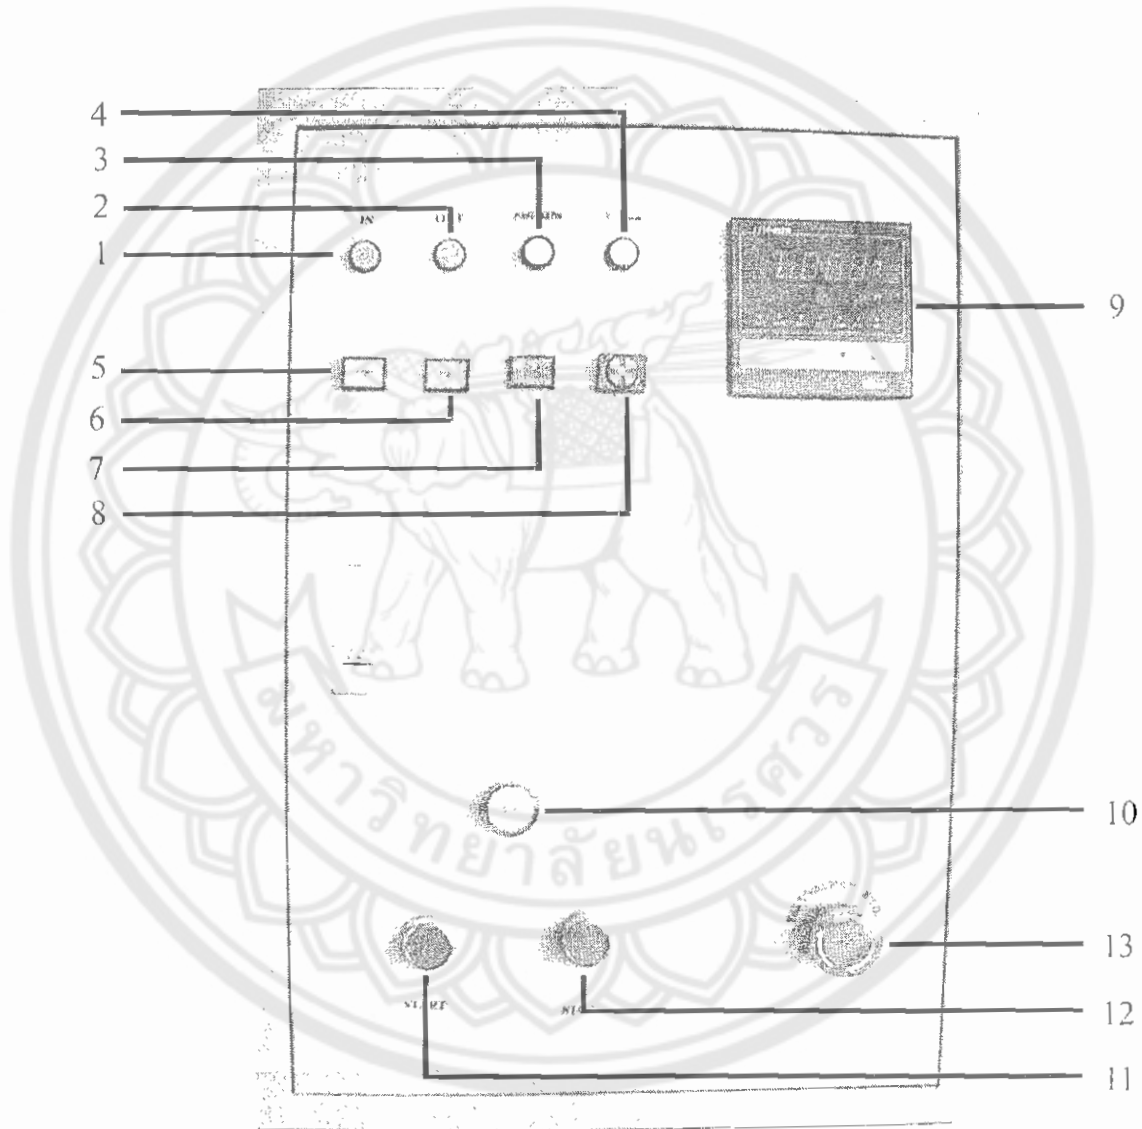

1. IN Lamp : สัญญาณไฟแสดงการทำงานของเทอร์โมคัปเปิลขณะวัดอุณหภูมิน้ำโลหะ
2. OUT Lamp :
3. Plug Lamp : สัญญาณไฟแสดงการทำงานของกระบอกลมนิวแมติกส์ที่ยึดกับเบ้าหลอมยกขึ้นเพื่อปล่อยน้ำโลหะลงสู่แบบหล่อ
4. VACUUM Lamp : สัญญาณไฟแสดงการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว Vacuum
5. TEMP. : เมื่อกดปุ่มนี้เทอร์โมคัปเปิลจะเคลื่อนที่ลงไปที่วัดอุณหภูมิของน้ำโลหะ
6. OK : ใช้สำหรับยืนยันคำสั่งทำงาน
7. CANCEL : ใช้สำหรับยกเลิกคำสั่งทำงาน
8. BUZZER : ส่งสัญญาณเสียงเตือน
9. Temperature Control : ใช้สำหรับตั้งค่าอุณหภูมิปล่อยน้ำโลหะของโลหะแต่ละชนิด
10. Lamp : สัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่อง
11. START : ใช้เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่อง
12. STOP : ใช้เพื่อจบการทำงานของเครื่อง
13. EMERGENCY STOP : ใช้หยุดการทำงานของเครื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ตู้ควบคุมระบบความร้อนของเตาหลอมโลหะ

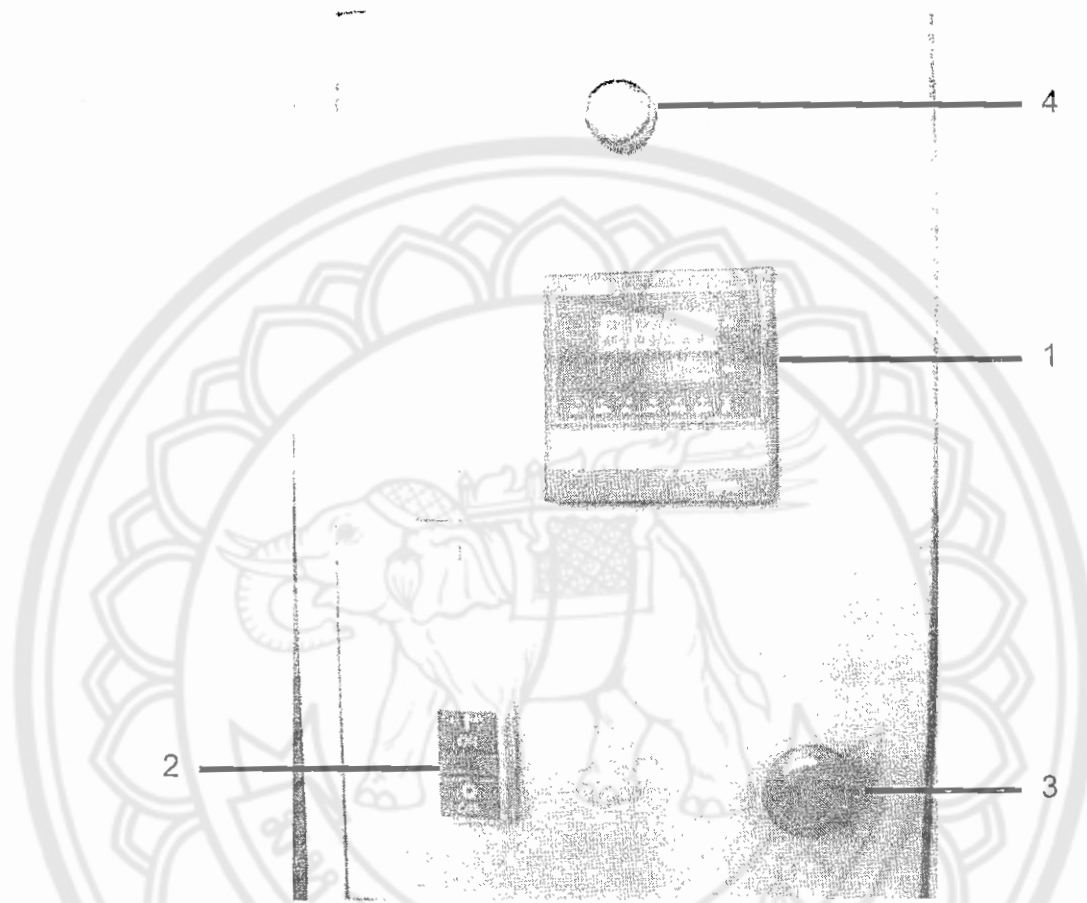

1. Temperature Control : ใช้สำหรับตั้งค่าอุณหภูมิหลอมเหลวน้ำโลหะของโลหะแต่ละชนิด
2. ปุ่ม ON-OFF : ใช้เพื่อเริ่มและจบการทำงานของเครื่อง
3. EMERGENCY STOP : ใช้หยุดการทำงานของเครื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
4. LAMP : สัญญาณไฟแสดงการทำงาน

ตู้ควบคุมการ เปิด-ปิด ปั๊มสุญญากาศ




1. ปุ่ม ON-OFF : ใช้เพื่อเปิดและปิดปั๊มสุญญากาศ
2. EMERGENCY STOP : ใช้หยุดการทำงานของเครื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ขั้นตอนการทำงาน


1. เปิดฝาเตา ใส่ชิ้นงานลงในเบ้าหลอม แล้วปิดฝาล็อกให้สนิท




2. เปิด Breaker ที่ตู้ควบคุมไฟ

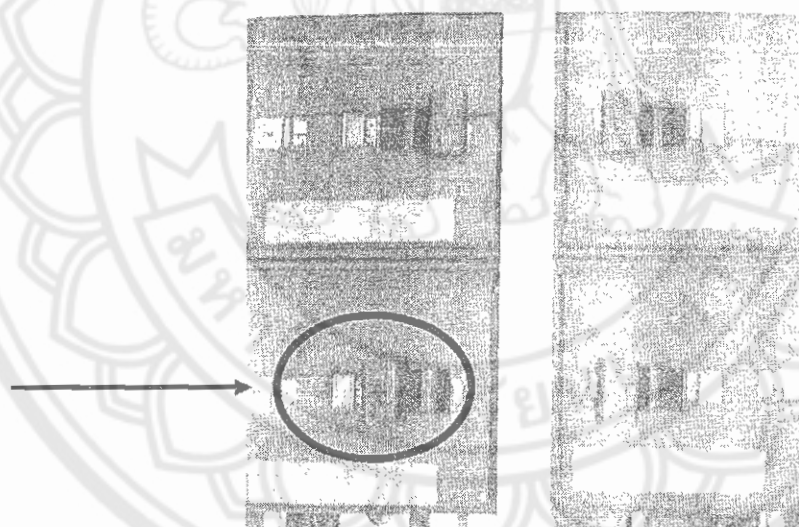


- 3. เปิด Breaker ที่ตู้ควบคุมระบบความร้อนของเตาหลอมโลหะ ตู้ควบคุมระบบการปล่อยน้ำโลหะ และตู้ควบคุมการเปิด - ปิดของ Vacuum Pump

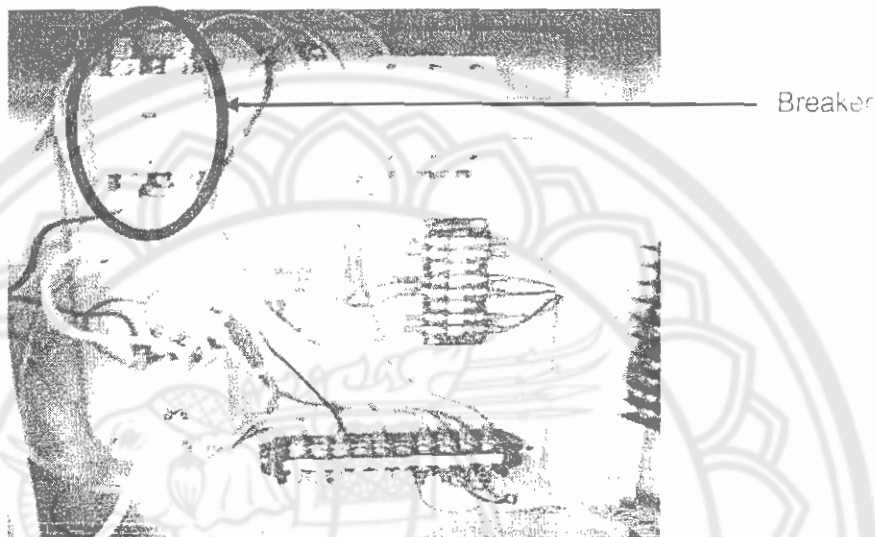


- 4. กดปุ่ม ON ที่ตู้ควบคุมระบบความร้อนของเตาหลอมโลหะเพื่อเริ่มการทำงาน

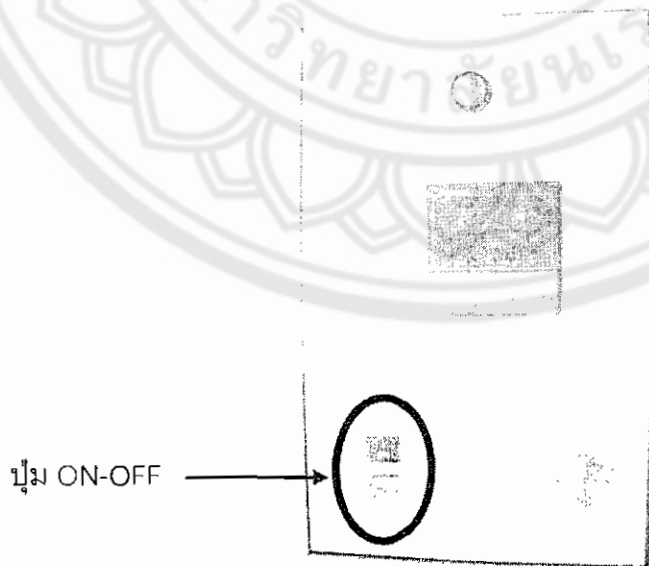


5. ตั้งอุณหภูมิที่ Temperature Controller ให้มีค่าประมาณ 150 องศาเซลเซียสก่อน แล้วทำการเพิ่มอุณหภูมิครั้งละ 100 องศาเซลเซียสทุกๆ 20 นาที

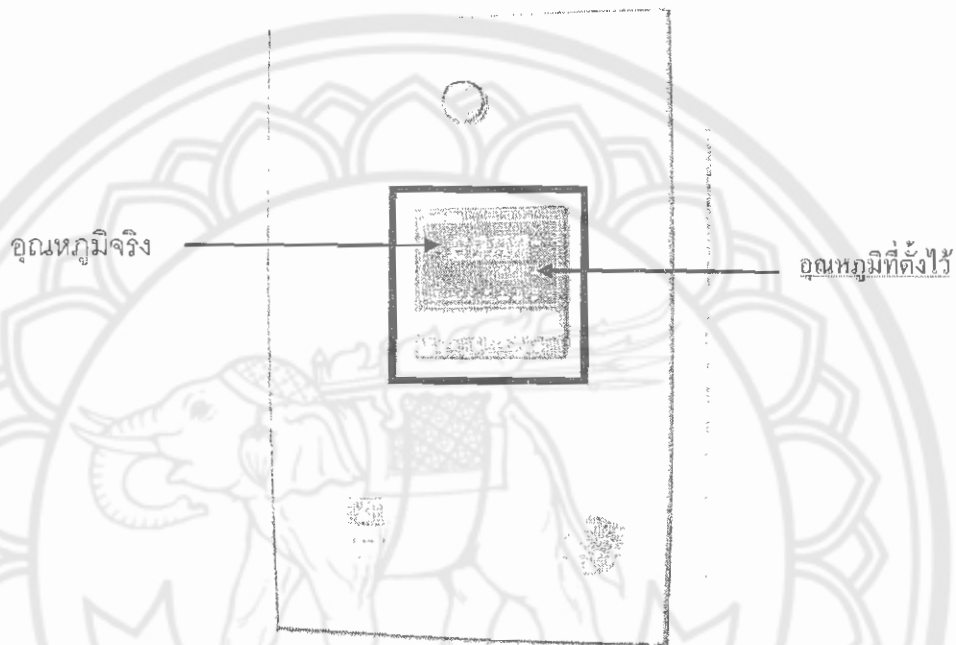

6. ตั้งอุณหภูมิเทของน้ำโลหะที่หลอมเหลวแต่ละชนิด

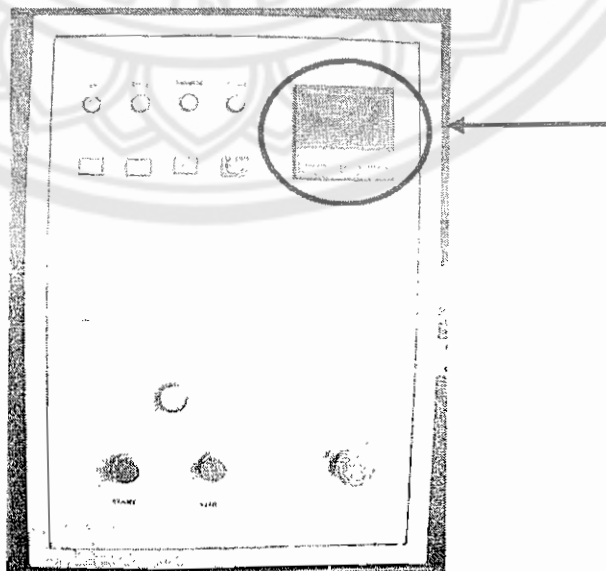

7. เมื่ออุณหภูมิถึงจุดหลอมเหลวของโลหะแล้วกดปุ่ม SW-Temp เพื่อวัดอุณหภูมิน้ำโลหะ พร้อมทั้งเปิด Vacuum Pump (กด switch ON)
8. เมื่ออุณหภูมิน้ำโลหะถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้จะได้ยินเสียงสัญญาณและสัญญาณไฟเตือนที่ SW_OK
9. หยิบแบบหล่อที่ผ่านการเผาไล่ความชื้นแล้ว นำมาวางบนชุดติดตั้งแบบหล่อ

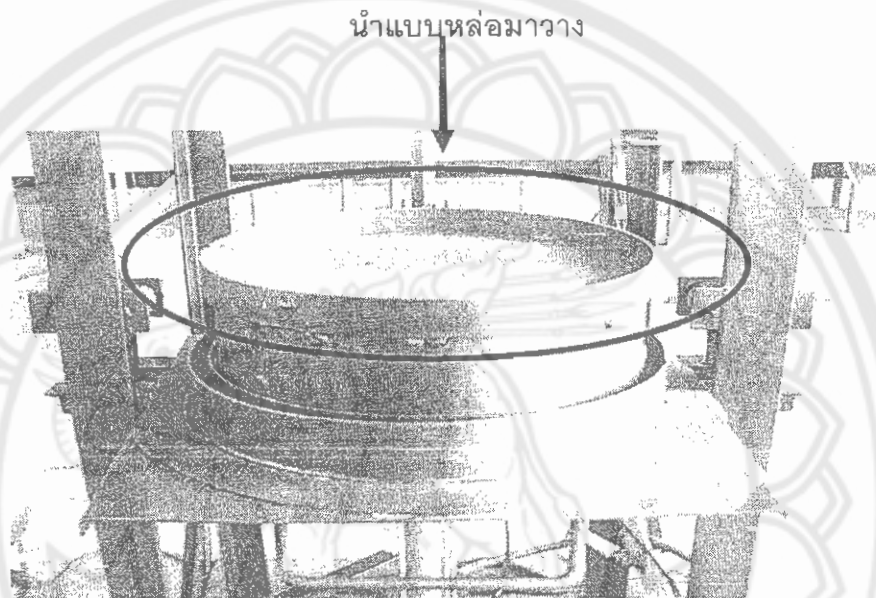

10. ดันชุดติดตั้งแบบหล่อเข้าไปชน limit switch ตัวที่ 1 จนมีสัญญาณไฟเตือนที่ SW_OK



11. กดปุ่ม SW_OK เพื่อเลื่อนชุดติดตั้งแบบหล่อขึ้น
12. เมื่อชุดติดตั้งแบบหล่อเลื่อนขึ้นจน limit switch ตัวที่ 2 จะมีสัญญาณไฟเตือนที่ SW_OK
13. กดปุ่ม SW_OK เพื่อเปิดระบบสัญญาณและหน้าโลหะ
14. เมื่อทำการหน้าโลหะเสร็จสิ้น ชุดติดตั้งแบบหล่อจะเลื่อนลงจน limit switch ตัวที่ 3 จะมีเสียงสัญญาณเตือน ให้ดึงชุดติดตั้งแบบหล่อออก



15. จะมีสัญญาณเตือนที่ SW_OK กด SW_OK เพื่อเริ่มกระบวนการทำงานใหม่
16. เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานให้กดปุ่ม STOP และปิดเบรกเกอร์

ข้อสังเกต

1. ถ้ากระบอกลมนิวแมติกส์ของชุดติดตั้งแบบหล่อไม่ยกขึ้นให้ทำการตรวจสอบที่วาล์วของ Regulator
2. ถ้าตัวเลขที่แสดงค่าอุณหภูมิของเตาที่ Temperature controller ไม่ปรากฏให้ทำการตรวจสอบที่ Thermocouple ว่าสายไฟขาดหรือไม่
3. ถ้าค่าอุณหภูมิที่แสดงบน Temperature controller เป็นค่าติดลบให้ทำการล๊ابซ์ที่สายไฟของ Thermocouple
4. หมั่นตรวจสอบระดับน้ำมันใน Vacuum pump ให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้เสมอ

ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรเปิดฝาเตาขณะที่ทำการหลอมโลหะอยู่
2. เมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเปิดฝาเตาทิ้งไว้ เพราะจะทำให้สิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เข้าไปติดอยู่ที่ขดลวดความร้อน อาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
3. ควรทำการเผาแบบหล่อเพื่อไล่ความชื้น ก่อนนำไปวางบนชุดติดตั้งแบบหล่อทุกครั้ง
4. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนเปิดเครื่องทุกครั้ง
5. ควรสวมชุดป้องกันขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง
6. ไม่ควรเร่งอุณหภูมิในขณะหลอมเร็วเกินไป เพราะจะทำให้โลหะหลอมละลายไม่หมด
7. หลังจากเสร็จการทำงานแล้ว ควรปิดสวิตซ์ต่าง ๆ และถอดปลั๊กไฟออกให้เรียบร้อย