

## บทที่ 3

# ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

### 3.1 การเตรียมชิ้นงาน

#### 3.1.1 การหาจำนวนชิ้นงานทดสอบ

การหาจำนวนชิ้นงานก่อนการอบชุบจะอ้างอิงจากมาตรฐาน ASTM - A370 ซึ่งจะได้ชิ้นงานทดสอบแต่ละการทดสอบอย่างละ 3 ชิ้น ดังนั้นจะมีจำนวนชิ้นงานดังนี้

1. จำนวนชิ้นงานทดสอบแรงดึงทั้งหมด 81 ชิ้น
2. จำนวนชิ้นงานทดสอบความแข็งทั้งหมด 27 ชิ้น
3. จำนวนชิ้นงานทดสอบการกระแทกทั้งหมด 81 ชิ้น
4. จำนวนชิ้นงานทดสอบโครงสร้างจุลภาคจะใช้ชิ้นงานเดียวกับการทดสอบความแข็งทั้งหมด 27 ชิ้น


ชิ้น

ดังนั้นจำนวนชิ้นงานทดสอบทั้งหมด 189 ชิ้น

#### 3.1.2 ชิ้นรูปชิ้นงานทดสอบ

##### 3.1.2.1 การขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับการทดสอบแรงดึง

1. ตัดเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm ให้มีความยาว 100 mm
2. นำไปขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักร CNC ให้ได้ชิ้นงานตามแบบ

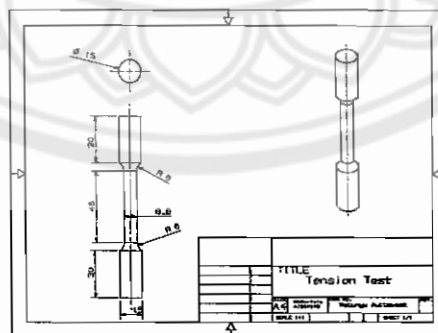


รูปที่ 3.1 ชิ้นงานทดสอบแรงดึง

### 3.1.2.2 การขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับการทดสอบความแข็ง

1. ตัดเหล็กให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 mm ความยาว 16 mm
2. เจียรนัยให้มีขนาดยาว 15 mm
3. ขัดด้วยกระดาษทราย เบอร์ 320 , 600 , 800 , 1000 และ 1200
4. ขัดมันด้วยจานขัดสักหลาดและผงที่ใช้ในการขัดคือ อลูมิน่า ( $Al_2O_3$ )

### 3.1.2.3 การขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับการทดสอบแรงกระแทก

1. นำเหล็กมาทำการไสให้มีขนาด  $10.2 \times 10.2 \times 55.2 \text{ mm}^3$
2. จากนั้นนำมาเจียรนัยให้มีขนาด  $10.0 \times 10.0 \times 55.0 \text{ mm}^3$
3. ทำรอยบากบนชิ้นงานขนาด 2 mm มุมประมาณ  $90^\circ$

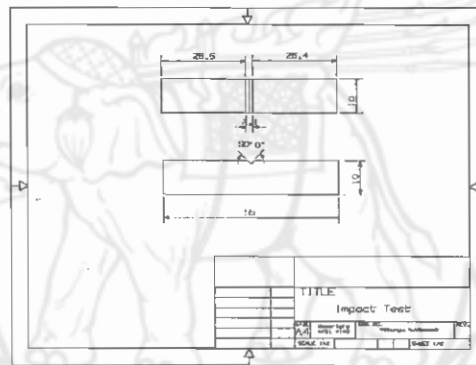


รูปที่ 3.2 ชิ้นงานทดสอบการกระแทก

## 3.2 การอบชุบชิ้นงานตามอุณหภูมิที่วางแผนไว้

สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้


1. การอบชุบชิ้นงานตามอุณหภูมิ Austenitizing ตามอุณหภูมิดังนี้
  - 1.1 อุณหภูมิ  $850^\circ C$  จำนวน 63 ชิ้น
  - 1.2 อุณหภูมิ  $900^\circ C$  จำนวน 63 ชิ้น
  - 1.3 อุณหภูมิ  $950^\circ C$  จำนวน 63 ชิ้น

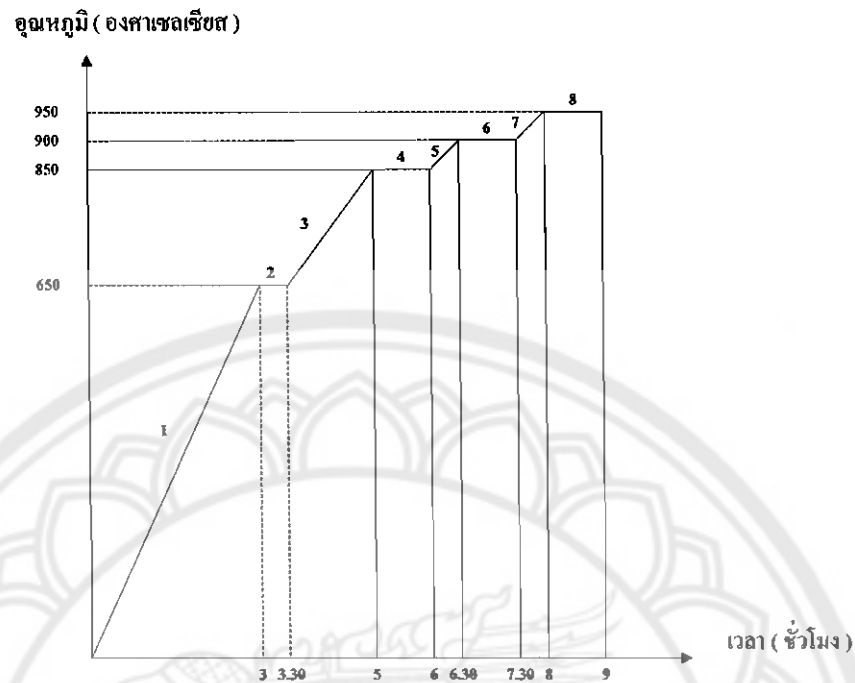

รูปที่ 3.3 กราฟการอบชิ้นงานตามอุณหภูมิ Austenitizing

2. นำชิ้นงานที่อบตามอุณหภูมิ Austenitizing แล้วมาชุบในสารชุบที่เตรียมไว้ดังนี้
  - 2.1 อุณหภูมิ Austenitizing 850<sup>0</sup>C จำนวน 63 ชิ้น แบ่งชุบตามสารชุบดังนี้
    1. น้ำ จำนวน 21 ชิ้น
    2. น้ำมัน จำนวน 21 ชิ้น
    3. น้ำเกลือ จำนวน 21 ชิ้น
  - 2.2 อุณหภูมิ Austenitizing 900<sup>0</sup>C จำนวน 63 ชิ้น แบ่งชุบตามสารชุบดังนี้
    1. น้ำ จำนวน 21 ชิ้น
    2. น้ำมัน จำนวน 21 ชิ้น
    3. น้ำเกลือ จำนวน 21 ชิ้น
  - 2.3 อุณหภูมิ Austenitizing 950<sup>0</sup>C จำนวน 63 ชิ้น แบ่งชุบตามสารชุบดังนี้
    1. น้ำ จำนวน 21 ชิ้น
    2. น้ำมัน จำนวน 21 ชิ้น
    3. น้ำเกลือ จำนวน 21 ชิ้น

### 3. จากนั้นนำชิ้นงานมาทำ Tempering ที่อุณหภูมิต่างๆดังนี้

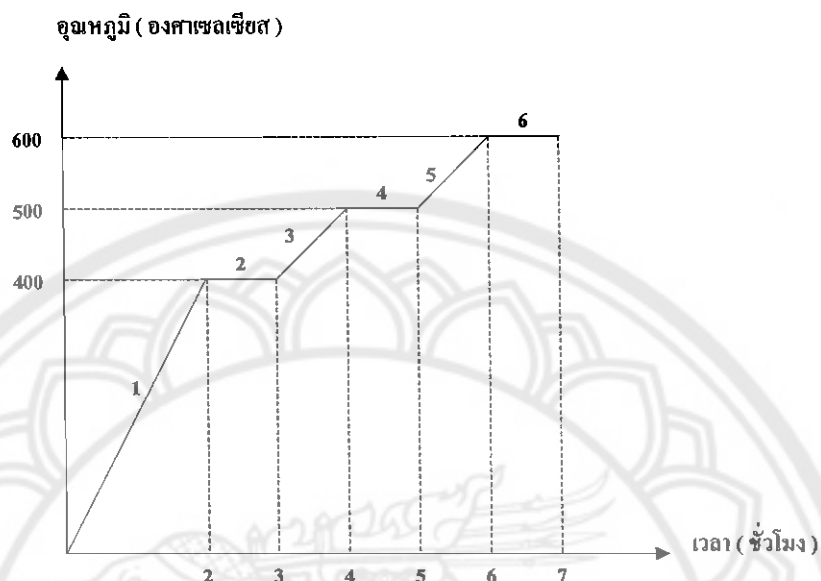

รูปที่ 3.4 กราฟการอบชิ้นงานตามอุณหภูมิ Tempering

#### 3.1 อุณหภูมิ Austenitizing $850^{\circ}\text{C}$ จำนวน 63 ชิ้น แบ่งชุดตามสารชุบดังนี้

##### 1. น้ำ จำนวน 21 ชิ้น

1.1 อุณหภูมิ Tempering  $400^{\circ}\text{C}$  จำนวน 7 ชิ้น

1.2 อุณหภูมิ Tempering  $500^{\circ}\text{C}$  จำนวน 7 ชิ้น

1.3 อุณหภูมิ Tempering  $600^{\circ}\text{C}$  จำนวน 7 ชิ้น

##### 2. น้ำมัน จำนวน 21 ชิ้น

2.1 อุณหภูมิ Tempering  $400^{\circ}\text{C}$  จำนวน 7 ชิ้น

2.2 อุณหภูมิ Tempering  $500^{\circ}\text{C}$  จำนวน 7 ชิ้น

2.3 อุณหภูมิ Tempering  $600^{\circ}\text{C}$  จำนวน 7 ชิ้น

##### 3. น้ำเกลือ จำนวน 21 ชิ้น

3.1 อุณหภูมิ Tempering  $400^{\circ}\text{C}$  จำนวน 7 ชิ้น

3.2 อุณหภูมิ Tempering  $500^{\circ}\text{C}$  จำนวน 7 ชิ้น

3.3 อุณหภูมิ Tempering  $600^{\circ}\text{C}$  จำนวน 7 ชิ้น

#### 3.2 อุณหภูมิ Austenitizing $900^{\circ}\text{C}$ จำนวน 63 ชิ้น แบ่งชุดตามสารชุบดังนี้

##### 1. น้ำ จำนวน 21 ชิ้น

1.1 อุณหภูมิ Tempering  $400^{\circ}\text{C}$  จำนวน 7 ชิ้น

- 1.2 อุณหภูมิ Tempering 500<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
- 1.3 อุณหภูมิ Tempering 600<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
2. น้ำมัน จำนวน 21 ชั้น
  - 2.1 อุณหภูมิ Tempering 400<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
  - 2.2 อุณหภูมิ Tempering 500<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
  - 2.3 อุณหภูมิ Tempering 600<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
3. น้ำเกลือ จำนวน 21 ชั้น
  - 3.1 อุณหภูมิ Tempering 400<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
  - 3.2 อุณหภูมิ Tempering 500<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
  - 3.3 อุณหภูมิ Tempering 600<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
- 3.3 อุณหภูมิ Austenitizing 950<sup>0</sup>C จำนวน 63 ชั้น แบ่งชุดตามสารชุดดังนี้
  1. น้ำ จำนวน 21 ชั้น
    - 1.1 อุณหภูมิ Tempering 400<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
    - 1.2 อุณหภูมิ Tempering 500<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
    - 1.3 อุณหภูมิ Tempering 600<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
  2. น้ำมัน จำนวน 21 ชั้น
    - 2.1 อุณหภูมิ Tempering 400<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
    - 2.2 อุณหภูมิ Tempering 500<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
    - 2.3 อุณหภูมิ Tempering 600<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
  3. น้ำเกลือ จำนวน 21 ชั้น
    - 3.1 อุณหภูมิ Tempering 400<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
    - 3.2 อุณหภูมิ Tempering 500<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น
    - 3.3 อุณหภูมิ Tempering 600<sup>0</sup>C จำนวน 7 ชั้น

### 3.3 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

ขั้นตอนในการทดสอบ โครงสร้างจุลภาค มีดังนี้

1. นำชิ้นทดสอบมาขัดให้ผิวของชิ้นงาน มีความเรียบ เป็นมัน โดยขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 , 600 , 800 , 1000 และ 1200
2. นำชิ้นทดสอบที่ผ่านการขัดจนเรียบเป็นมัน มาขัดด้วยจานสั๊กหลอดและใช้ผงขัดจนเป็นเงาเหมือนกระจก

3. นำชิ้นงานทดสอบที่ผ่านการขัดด้วยสั๊กหลาดโดยใช้ผงขัด มากัดด้วยกรด HNO 3 ความเข้มข้น 3% ในสารละลายเป็นเวลาประมาณ 10-20 วินาที
4. นำชิ้นทดสอบที่ผ่านการกัดกรดมาล้างในน้ำสะอาด แล้วนำไปเป่าลมให้แห้ง
5. นำชิ้นงานทดสอบไปตรวจดูโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์
6. เก็บข้อมูลผลที่ได้จากการทดลองและคำนวณค่าต่างๆจากผลที่ได้จากการทดลอง

### 3.4 การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล

#### 3.4.1 การทดสอบแรงดึง

การทดสอบแรงดึง แบ่งเป็น ขั้นตอนดังนี้

1. หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงานพร้อมทั้งชั่งน้ำหนักชิ้นงานทดสอบ
2. ทำเครื่องหมายชิ้นงานต่อจากตำแหน่งหัวจับเป็นระยะทุกๆ 6 มม. จากจุดศูนย์กลางชิ้นงาน
3. เตรียมจับหัวจับให้อยู่ในตำแหน่งพอเหมาะ ยึดปลายชิ้นงานทดสอบกับหัวจับให้แน่นทั้งสองด้าน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมือวัดส่วนยึด
4. เดินเครื่องออกแรงดึงจนกระทั่งการยึดตัวถึงจุดคลากให้นำเครื่องมือวัดส่วนยึดออกจากชิ้นงานตัวอย่าง (ที่จุดคลากจะมีเสียงเตือนที่เครื่องมือทดสอบ) และเดินเครื่องจนกระทั่งเหล็กชิ้นงานขาดออกจากกัน
5. นำชิ้นงานที่ขาดออกจากกันมาต่อให้แนบสนิท แล้ววัดระยะยึด โดยทำการวัดระยะความยาวพิคัดที่ทำเครื่องหมายไว้พร้อมทั้งวัดเส้นผ่านศูนย์กลางคอคอดที่เล็กที่สุดของชิ้นงานตัวอย่าง



รูปที่ 3.5 เครื่องทดสอบแรงดึง

### 3.4.2 การทดสอบความแข็ง

การทดสอบความแข็ง แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้


1. วางชิ้นงานบนแท่นรองรับชิ้นงานแล้วเคลื่อนชิ้นงานให้สัมผัสกับหัวกด
2. ทำน้ำหนักแรงกด (Load) กดลงหัวกดตามที่กำหนดไว้ แล้วปล่อยให้แรงกดนั้นกดนาน 10

วินาที

3. เอาแรงกดที่กดอยู่ออก พร้อมกับเคลื่อนชิ้นงานออกจากหัวกด
4. นำเอาชิ้นงานที่กดแล้วนำไปวัดรอยกด เมื่อได้ขนาดแล้วจะมาแทนค่าในสูตรหรือเทียบจากตารางก็ได้

รางก็ได้

5. การหาค่าความแข็งแรงของชิ้นงานแต่ละชิ้นจะต้องวัดค่าความแข็งอย่างน้อยขึ้นละ 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย

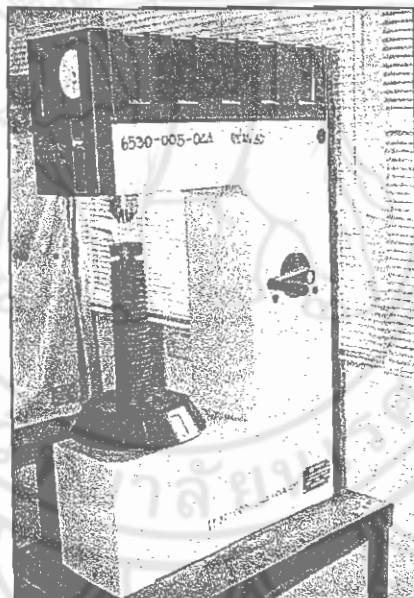


รูปที่ 3.6 เครื่องทดสอบความแข็ง

### 3.4.3 การทดสอบแรงกระแทก

การทดสอบแรงกระแทกแบ่งได้ 5 ขั้นตอนดังนี้

1. ทำการวัดขนาดของชิ้นงานและทำรอยบากที่ชิ้นงาน
2. ยกตุ้มน้ำหนักขึ้นให้ไครกระเด็นถือกับตุ้มน้ำหนักและวางชิ้นงานบนจุดวาง โดยให้กึ่งกลางชิ้นงานตรงกับเครื่องหมาย
3. ป้อนข้อมูล ความกว้าง , ความลึก และความหนาที่ตำแหน่งรอยบาก และปลดไครกระเด็นให้กระแทกวัสดุ

4. หยุดค้มน้ำน้หนักและอ่านค่าพลังงานที่ได้
5. ทำเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องวางชิ้นงานเพื่อหาค่าความฝืดของแกนค้มน้ำน้หนัก และความฝืดจากแรงดันของอากาศเพื่อให้ได้ค่าพลังงานกระทบที่แท้จริง

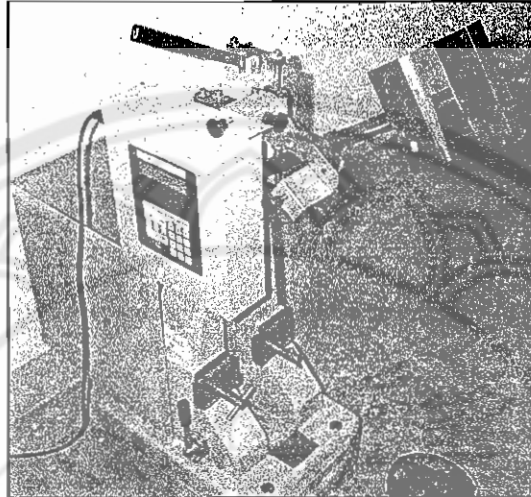

รูปที่ 3.7 เครื่องทดสอบแรงกระแทก

### 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจะวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินั้นจะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS มาช่วยการวิเคราะห์ข้อมูล

SPSS คือ โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติซึ่งสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวในการสร้างแฟ้มข้อมูลหรือการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ทำการวิจัย ทำให้สามารถ แสดงความสัมพันธ์จากกราฟของข้อมูลจากการทดสอบชิ้นงานทดสอบได้ ขั้นตอนในทำแบ่งเป็นขั้นตอนหลักๆดังนี้

1. เตรียมข้อมูลสำหรับการทำ SPSS
2. ทำการสร้างไฟล์ข้อมูลโดยใช้ SPSS Data Editor
3. ป้อนข้อมูลจากการทดสอบลงในโปรแกรม
4. กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรต่างๆ
5. สร้างกราฟ
6. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร