

## บทที่ 3

### การออกแบบการทดลอง

#### 3.1 การทดสอบเปิดวงจร

##### 3.1.1 อุปกรณ์และเครื่องมือ


- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. หม้อแปลงไฟฟ้า             | โมเดล 8341                      |
| 2. แหล่งจ่ายไฟ               | 220 / 380 V <sub>ac</sub>       |
| 3. เครื่องวัดแรงดันกระแสสลับ | 100 / 300 / 600 V <sub>ac</sub> |
| 4. เครื่องวัดกระแสกระแสสลับ  | 0.10/0.30 / 1.00 / 3.00 A       |
| 5. โอห์มมิเตอร์              |                                 |
| 6. วัตต์มิเตอร์              |                                 |
| 7. สายต่อทดลอง               |                                 |

##### 3.1.2 วัตถุประสงค์


1. เพื่อศึกษากำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก (core loss)
2. เพื่อหาค่าความต้านทานและค่ารีแอกแตนซ์ในแกนเหล็ก ( $R_c, jX_m$ )

##### 3.1.3 ขั้นตอนการทดลอง

1. ต่อวงจรการทดสอบโดยต่อหม้อแปลงเข้ากับชุดแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 1 เฟส ชุดมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและต่อชุดกำลังไฟฟ้า 1 เฟส ตามรูปที่ 3.2
2. จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับหม้อแปลง โดยค่อยๆปรับค่าแรงดันไฟฟ้าจนถึงค่าแรงดันพิกัดของหม้อแปลง (220V)
3. บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟ
4. คำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ต้องการทราบ

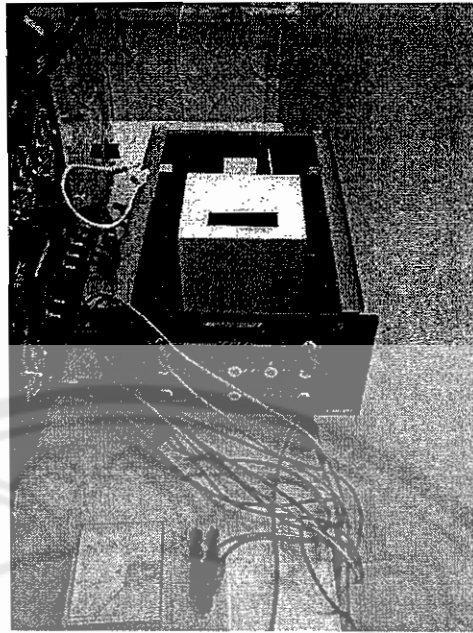

รูปที่ 3.1 แสดงการต่อวงจรเพื่อทำการทดสอบ

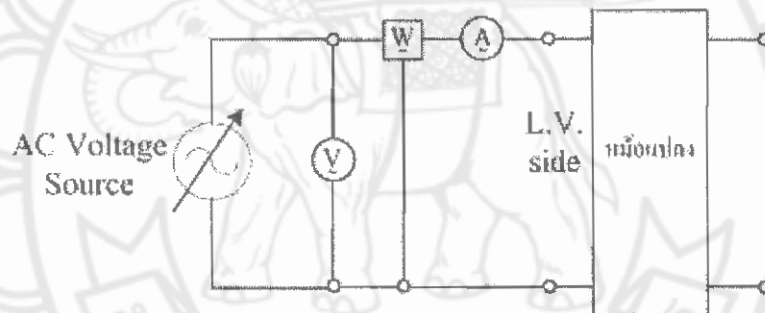

รูปที่ 3.2 แสดงการทดสอบโดยการเปิดวงจร

#### 3.2.4 การคำนวณ

ค่าที่วัดได้ คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าด้านปฐมภูมิในขณะที่ไม่มีโหลด:  $V_{oc}$

ค่ากระแสไฟฟ้าด้านปฐมภูมิในขณะที่ไม่มีโหลด:  $I_{oc}$

ค่ากำลังไฟฟ้าด้านปฐมภูมิในขณะที่ไม่มีโหลด:  $W_{oc}$

นำข้อมูลเหล่านี้มาคำนวณหาค่า  $R_c$  และ  $jX_m$  ได้ดังนี้

$$\cos \theta_{oc} = \frac{W_{oc}}{V_{oc} \times I_{oc}} \quad (3.1)$$

$$\theta_{oc} = \cos^{-1} \left( \frac{W_{oc}}{V_{oc} \times I_{oc}} \right) \quad (3.2)$$

$$I_{c,L} = I_{oc} \cos \theta_{oc} \quad (3.3)$$

$$I_{m,L} = I_{oc} \sin \theta_{oc} \quad (3.4)$$

$$R_{c,L} = \frac{V_{oc}}{I_{c,L}} \quad (3.5)$$

$$X_{m,L} = \frac{V_{oc}}{I_{m,L}} \quad (3.6)$$

กำหนดให้อัตราส่วนหม้อแปลง ( $a$ ) เท่ากับ  $\frac{V_H}{V_L}$   
และเมื่อย้ายค่ามาทางด้านแรงดันไฟฟ้าสูงจะได้

$$R_{c,H} = a^2 \times R_{c,L} \quad (3.7)$$

$$X_{m,H} = a^2 \times X_{m,L} \quad (3.8)$$

### 3.2 การทดสอบลัดวงจร

#### 3.2.1 อุปกรณ์และเครื่องมือ


- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. หม้อแปลงไฟฟ้า             | โมเดล 8341                      |
| 2. แหล่งจ่ายไฟ               | 220 / 380 V <sub>ac</sub>       |
| 3. เครื่องวัดแรงดันกระแสสลับ | 100 / 300 / 600 V <sub>ac</sub> |
| 4. เครื่องวัดกระแสกระแสสลับ  | 0.10/0.30 / 1.00 / 3.00 A       |
| 5. โอมมิเตอร์                |                                 |
| 6. วัดคีมเตอร์               |                                 |
| 7. สายต่อทดลอง               |                                 |

#### 3.2.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษากำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเส้นลวด (copper loss)
2. เพื่อหาค่าความต้านทานและค่ารีแอกแตนซ์ในขดลวดแต่ละด้าน ( $R_{sc}, X_{sc}$ )

### 3.2.3 ขั้นตอนการทดสอบ

1. ต่อวงจรการทดสอบโดยต่อหม้อแปลงเข้ากับชุดแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 1 เฟส ชุดมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและต่อชุดกำลังไฟฟ้า 1 เฟส ตามรูปที่ 3.3
2. จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับหม้อแปลงโดยค่อยๆปรับค่าแรงดันไฟฟ้าจนถึงค่ากระแสพิกัด ( $I_{sc} = 0.25A$ )
3. บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า
4. คำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ต้องการทราบ

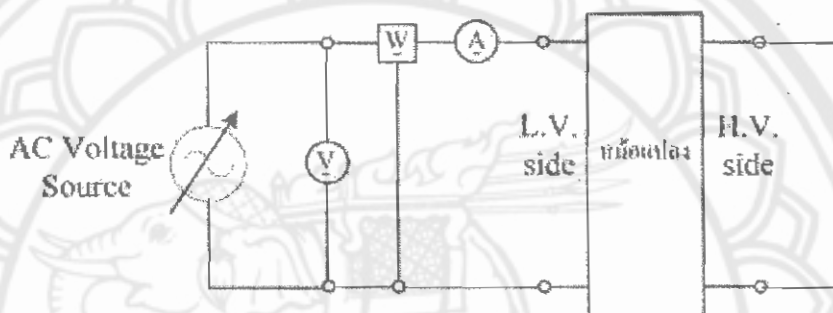

รูปที่ 3.3 แสดงการทดสอบโดยการลัดวงจร

### 3.2.4 การคำนวณ

ค่าที่วัดได้ คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าด้านทุติยภูมิขณะไม่มีโหลด:  $V_{sc}$   
 ค่ากระแสไฟฟ้าด้านทุติยภูมิขณะไม่มีโหลด:  $I_{sc}$   
 ค่ากำลังไฟฟ้าด้านทุติยภูมิขณะไม่มีโหลด:  $W_{sc}$   
 นำข้อมูลเหล่านี้มาคำนวณหาค่า  $R_{sc}$  และ  $X_{sc}$  ได้ดังนี้

$$\cos \theta_{sc} = \frac{W_{sc}}{V_{sc} \times I_{sc}} \quad (3.9)$$

$$\theta_{sc} = \cos^{-1} \left( \frac{W_{sc}}{V_{sc} \times I_{sc}} \right) \quad (3.10)$$

$$Z_{sc} = \frac{|V_{sc}|}{|I_{sc}|} \angle \theta \quad (3.11)$$

$$R_{sc,H} = |Z_{sc}| \cos \theta_{sc} \quad (3.12)$$

$$X_{sc,H} = |Z_{sc}| \sin \theta_{sc} \quad (3.13)$$


กำหนดให้อัตราส่วนหม้อแปลง ( $a$ ) เท่ากับ  $\frac{V_H}{V_L}$   
 และเมื่อย้ายค่ามาทางด้านแรงดันไฟฟ้าต่ำจะได้

$$R_{sc,L} = \frac{1}{a^2} R_{sc,H} \quad (3.14)$$


$$X_{sc,L} = \frac{1}{a^2} X_{sc,H} \quad (3.15)$$

### 3.3 การหาวงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส

นำข้อมูลจากการทดลองที่ 3.1 และ 3.2 มาเขียนวงจรสมมูลดังรูปที่ 3.4 และรูปที่ 3.5

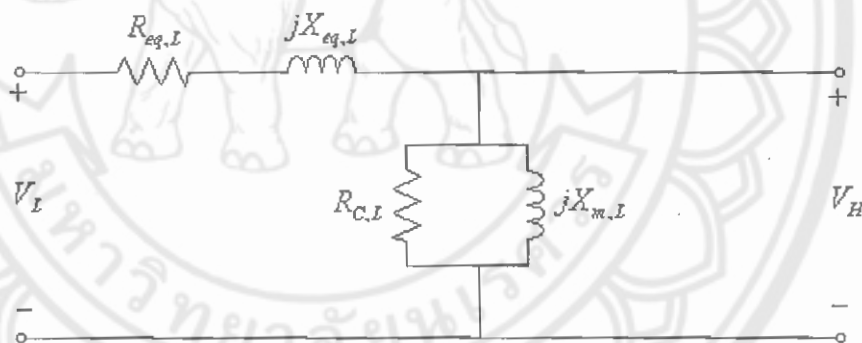

รูปที่ 3.4 วงจรสมมูลที่ย้ายพารามิเตอร์ต่างๆ มาไว้ทางด้านปฐมภูมิ

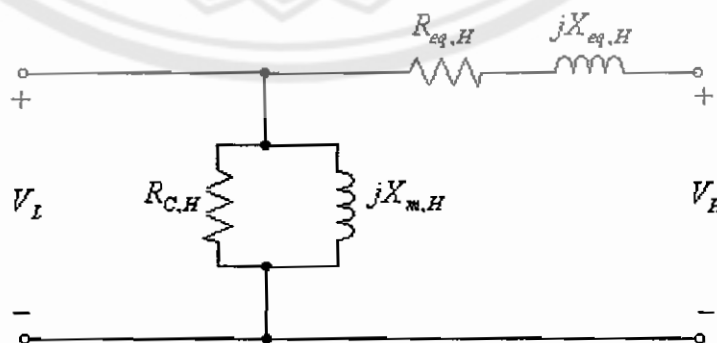

รูปที่ 3.5 วงจรสมมูลที่ย้ายพารามิเตอร์ต่างๆ มาไว้ทางด้านทุติยภูมิ

3.4 ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ขณะต่อโหลดตัวต้านทาน (R) ที่พิกัดหม้อแปลง 200%

3.4.1 อุปกรณ์และเครื่องมือ


- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. หม้อแปลงไฟฟ้า             | โมเดล 8341                      |
| 2. แหล่งจ่ายไฟ               | 220 / 380 V <sub>ac</sub>       |
| 3. เครื่องวัดแรงดันกระแสสลับ | 100 / 300 / 600 V <sub>ac</sub> |
| 4. เครื่องวัดกระแสกระแสสลับ  | 0.10/0.30 / 1.00 / 3.00 A       |
| 5. โอมมิเตอร์                |                                 |
| 6. วัดคีมเตอร์               |                                 |
| 7. สายต่อทดลอง               |                                 |
| 8. กล่องครอบหม้อแปลง         |                                 |
| 9. ตัววัดอุณหภูมิอินฟาเรด    |                                 |
| 10. เครื่องเป่าผมชนิดร้อน    |                                 |
| 11. โหลดตัวต้านทาน           |                                 |

1434 2999


ร.ร.

ด 539 ด.

2001

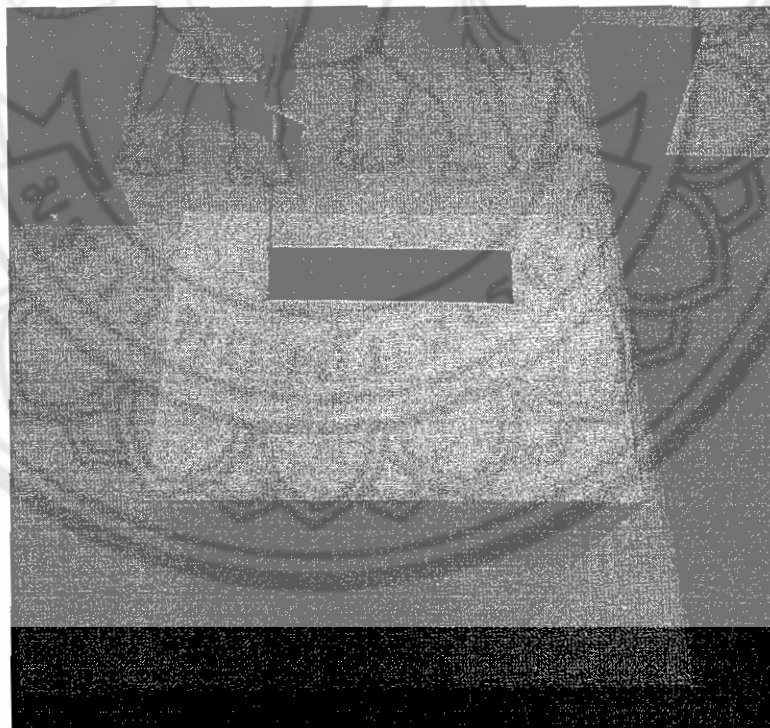

รูปที่ 3.6 แสดงกล่องครอบหม้อแปลงที่ทำขึ้นมา

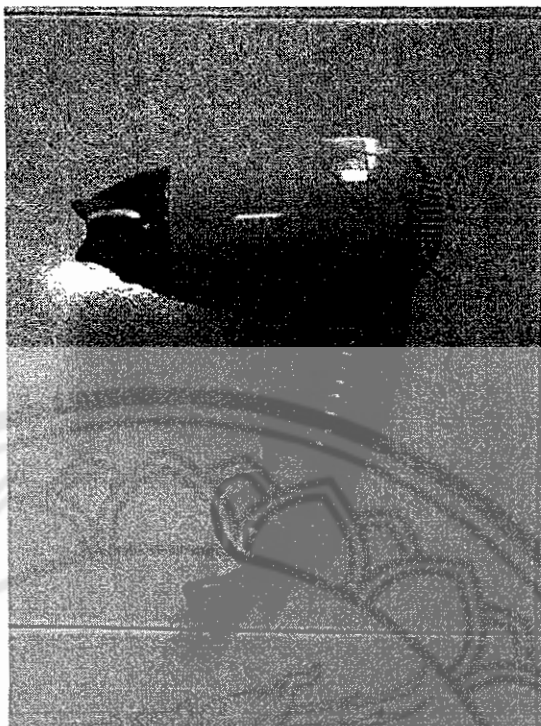


รูปที่ 3.7 แสดงใคร่เป่าผมที่นำมาเป่าช่วยเพิ่มอุณหภูมิ

#### 3.4.2 วัตถุประสงค์


1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหม้อแปลงเมื่อที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ขณะต่อ โหลดความต้านทาน

#### 3.4.3 ขั้นตอนการทดสอบ

1. ต่อวงจรการทดสอบโดยต่อหม้อแปลงเข้ากับชุดแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 1 เฟส ต่อชุดมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและชุดกำลังไฟฟ้า 1 เฟส ตามรูปที่ 3.8
2. ต่อโหลดตัวต้านทานทางด้านเอาต์พุตที่พิกัด 200V แล้วปรับโหลดตัวต้านทานให้มีพิกัดกระแส 0.50A
3. จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับหม้อแปลงโดยค่อยๆปรับค่าแรงดันไฟฟ้าจนถึงค่า 220V
5. นำกล่องมาครอบหม้อแปลง และนำใคร่เป่าผมมาเป่าหม้อแปลงเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
6. บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟ และอุณหภูมิ ที่ได้ตามช่วงเวลาต่างๆตามเวลาที่กำหนดไว้
7. คำนวณค่าประสิทธิภาพของหม้อแปลง

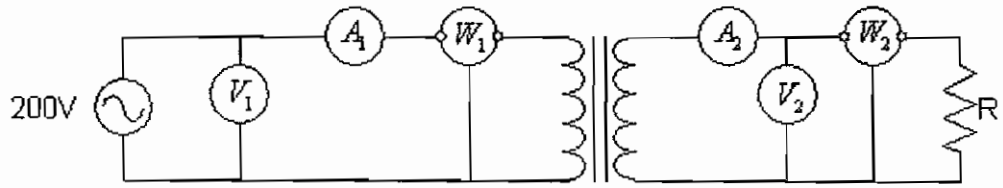

รูปที่ 3.8 แสดงการต่อวงจรของการทดสอบด้วยโหลดตัวต้านทาน

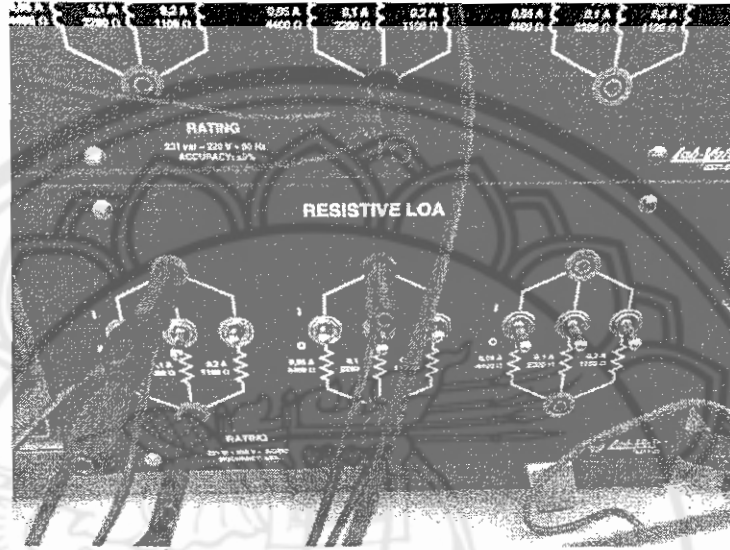

รูปที่ 3.9 แสดงโหลดตัวต้านทานที่ใช้ทดสอบ



รูปที่ 3.10 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ที่ใช้ในการทดสอบ



### 3.4.4 การคำนวณ

นำค่า  $W_1$  และ  $W_2$  มาคำนวณหาค่าประสิทธิภาพได้ดังนี้

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 = \frac{W_2}{W_1} \times 100 \quad (3.16)$$

## 3.5 ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ขณะต่อโหลดตัวต้านทาน (R) และโหลดตัวเหนี่ยวนำ (L) ที่พิกัดหม้อแปลง 200%

### 3.5.1 อุปกรณ์และเครื่องมือ

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. หม้อแปลงไฟฟ้า             | โมเดล 8341                      |
| 2. แหล่งจ่ายไฟ               | 220 / 380 V <sub>ac</sub>       |
| 3. เครื่องวัดแรงดันกระแสสลับ | 100 / 300 / 600 V <sub>ac</sub> |
| 4. เครื่องวัดกระแสกระแสสลับ  | 0.10/0.30 / 1.00 / 3.00 A       |
| 5. โอห์มมิเตอร์              |                                 |
| 6. วัดคิมิเตอร์              |                                 |
| 7. สายต่อทดลอง               |                                 |
| 8. กล่องครอบหม้อแปลง         |                                 |
| 9. ตัววัดอุณหภูมิอินฟาเรด    |                                 |
| 10. เครื่องเป่าผมชนิดร้อน    |                                 |
| 11. โหลดตัวต้านทาน           |                                 |
| 12. โหลดตัวเหนี่ยวนำ         |                                 |


### 3.5.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษากำลังไฟฟ้าประสิทธิภาพของหม้อแปลงขณะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ขณะต่อโหลดตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำ


### 3.5.3 ขั้นตอนการทดสอบ

1. ต่อดวงจรการทดสอบโดยต่อหม้อแปลงเข้ากับชุดแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 1 เฟส ต่อชุดมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและชุดกำลังไฟฟ้า 1 เฟส ตามรูปที่ 3.11
2. ต่อโหลดตัวต้านทานทางด้านเอาต์พุตที่พิกัด 200V แล้วปรับโหลดตัวต้านทานให้มีพิกัดกระแส 0.25A และปรับโหลดตัวเหนี่ยวนำให้มีพิกัดกระแส 0.25A

3. จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับหม้อแปลงโดยค่อยๆปรับค่าแรงดันไฟฟ้าจนถึงค่า 220V
4. นำกล่องมาครอบหม้อแปลง และนำไดร์เป่าลมมาเป่าหม้อแปลงเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
5. บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และอุณหภูมิ ที่ได้ตามช่วงเวลาต่างๆตามเวลาที่กำหนดไว้
6. คำนวณค่าประสิทธิภาพของหม้อแปลง

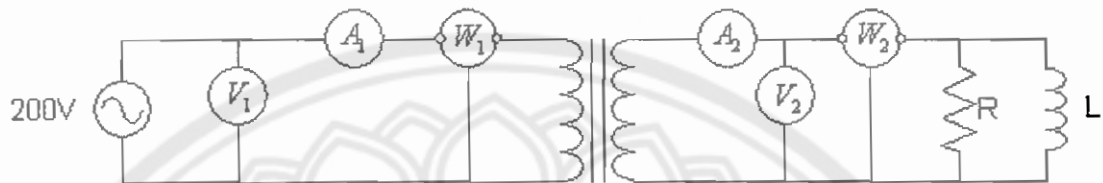

รูปที่ 3.11 แสดงการต่อวงจรตามการทดสอบโหลดตัวด้านทานและตัวเหนี่ยวนำ

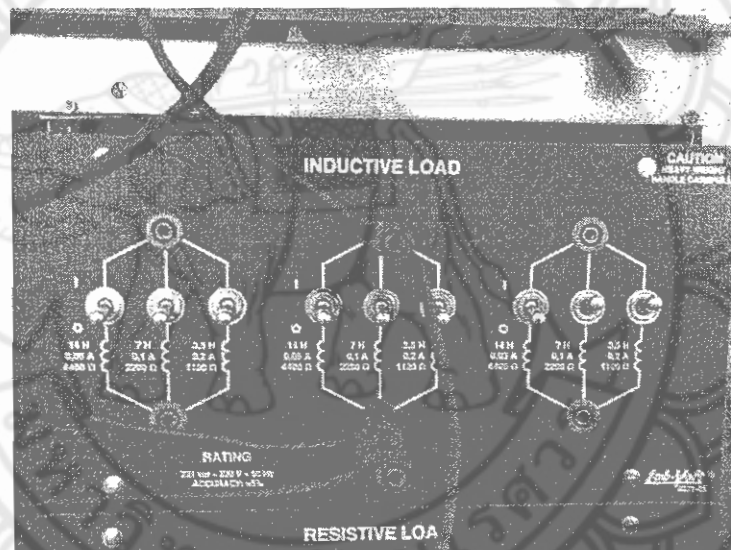

รูปที่ 3.12 แสดงโหลดตัวเหนี่ยวนำที่นำมาทดสอบ

### 3.5.4 การคำนวณ

นำค่า  $W_1$  และ  $W_2$  มาคำนวณหาค่าประสิทธิภาพได้ดังนี้

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 = \frac{W_2}{W_1} \times 100$$

### 3.6 ทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ขณะต่อ โหลดตัวต้านทาน (R) และโหลดตัวเก็บประจุ (C) ที่พิกัดหม้อแปลง 200%

#### 3.6.1 อุปกรณ์และเครื่องมือ


1. หม้อแปลงไฟฟ้า	โมเดล 8341
2. แหล่งจ่ายไฟ	220 / 380 V <sub>ac</sub>
3. เครื่องวัดแรงดันกระแสสลับ	100 / 300 / 600 V <sub>ac</sub>
4. เครื่องวัดกระแสกระแสสลับ	0.10/0.30 / 1.00 / 3.00 A
5. โอห์มมิเตอร์	
6. วัดคัมมิเตอร์	
7. สายต่อทดลอง	
8. กล่องครอบหม้อแปลง	
9. ตัววัดอุณหภูมิอินฟราเรด	
10. เครื่องเป่าผมชนิดร้อน	
11. โหลดตัวต้านทาน	
12. โหลดตัวเก็บประจุ	

#### 3.6.2 วัตถุประสงค์


1. เพื่อศึกษากำลังไฟฟ้าประสิทธิภาพของหม้อแปลง เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ขณะที่ต่อ โหลดตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ

#### 3.6.3 ขั้นตอนการทดสอบ

2. ต่อวงจรการทดสอบโดยต่อหม้อแปลงเข้ากับชุดแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 1 เฟส ต่อชุดมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและชุดกำลังไฟฟ้า 1 เฟส ตามรูปที่ 3.13
3. ต่อโหลดตัวต้านทานทางด้านเอาต์พุตที่พิกัด 200V แล้วปรับโหลดตัวต้านทานให้มีพิกัดกระแส 0.25A และปรับโหลดตัวเก็บประจุให้มีพิกัดกระแส 0.25A
4. จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับหม้อแปลงโดยค่อยๆปรับค่าแรงดันไฟฟ้าจนถึงค่า 220V
5. นำกล่องมาครอบหม้อแปลง และนำใคร่เป่าผมมาเป่าหม้อแปลงเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
6. บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และอุณหภูมิ ที่ได้ตามช่วงเวลาต่างๆตามเวลาที่กำหนดไว้
7. คำนวณค่าประสิทธิภาพของหม้อแปลง

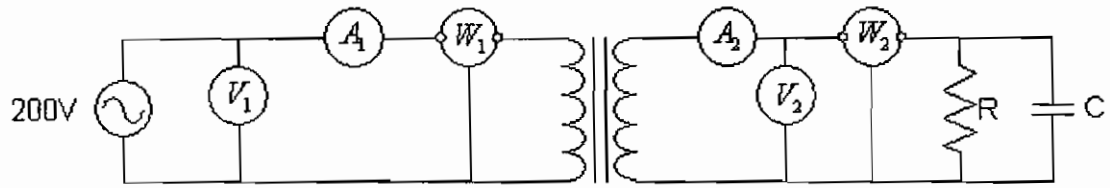

รูปที่ 3.13 แสดงการต่อวงจรตามการทดสอบโหลดตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ

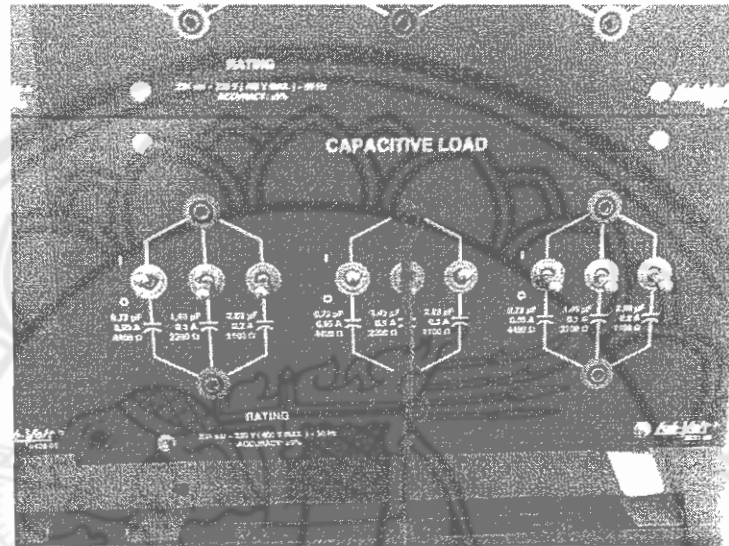

รูปที่ 3.14 แสดงโหลดตัวเก็บประจุที่นำมาทดสอบ

#### 3.6.4 การคำนวณ

นำค่า  $W_1$  และ  $W_2$  มาคำนวณหาค่าประสิทธิภาพได้ดังนี้

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 = \frac{W_2}{W_1} \times 100$$