



การปรับปรุงกระบวนการทำงานของแผนกตกแต่ง

กรณีศึกษา โรงหล่อพระ จังหวัดพิษณุโลก

THE PROCESS IMPROVEMENT OF FINISHING DEPARTMENT

CASE STUDY CASTING IMAGE OF BUDDHA FACTORY

นางสาววิภาดา แก้วเวียงชัย รหัส 54366065

นางสาวอัมพรรรณ นาไว รหัส 54366294

16875294

ปริญญา呢พนน์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาชีวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2557



ใบรับรองปริญญาบัตร

| | | | |
|-------------------|---|------|----------|
| ชื่อหัวข้อโครงการ | การปรับปรุงกระบวนการทำงานของแผนกตากแต่ง กรณีศึกษา โรงหล่อพระ จังหวัดพิษณุโลก | | |
| ผู้ดำเนินโครงการ | นางสาววิภาดา แก้วเวียงชัย | รหัส | 54366065 |
| ที่ปรึกษาโครงการ | นางสาวอัมพรรรณ มาไว | รหัส | 54366294 |
| สาขาวิชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษณุ เสิมารักษ์ | | |
| ภาควิชา | วิศวกรรมอุตสาหการ | | |
| ปีการศึกษา | วิศวกรรมอุตสาหการ | | |
| | 2557 | | |

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร อนุมัติให้ปริญญาบัตรนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิวกรรมอุตสาหการ

.....ที่ปรึกษาโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษณุ เสิมารักษ์)

.....กรรมการ

(อาจารย์วิสาข์ ถ่างสกุล)

.....กรรมการ

(อาจารย์เสาวลักษณ์ ทองกลืน)

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| ชื่อหัวข้อโครงการ | การปรับปรุงกระบวนการทำงานของแผนกติดต่อ | | |
| กรณีศึกษา โรงหล่อพระ จังหวัดพิษณุโลก | | | |
| ผู้ดำเนินโครงการ | นางสาววิภาดา แก้วเวียงชัย รหัส 54366065 | | |
| | นางสาวอัมพรรณ มากไวย รหัส 54366294 | | |
| ที่ปรึกษาโครงการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษณุวิทยา สิมารักษ์ | | |
| สาขาวิชา | วิศวกรรมอุตสาหการ | | |
| ภาควิชา | วิศวกรรมอุตสาหการ | | |
| ปีการศึกษา | 2557 | | |

บทคัดย่อ

โครงการนี้ ทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานแผนกติดต่อ ของโรงหล่อพระ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อลดจำนวนชุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ โดยได้นำความรู้ทางด้าน ผัง ก้างปลา ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เทคนิคการเขียนวิธีปฏิบัติงาน และการศึกษาการทำงาน

การทำโครงการในครั้งนี้ มีลักษณะของชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ 5 ลักษณะ คือ ผิวชิ้นงานไม่เรียบ ซอกมุมต่างๆ ไม่เรียบ ชิ้นงานมีส่วนเกิน ลายเส้นไม่ชัด และชิ้นงานเป็นรู จากลักษณะของชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบทั้งหมดมีสาเหตุมาจาก สาเหตุที่ใช้มัคกระดายทรัพยากรอยู่ผิด ตำแหน่งทำให้ขาดผิวชิ้นงาน การตัดกระดายทรัพยากรีกเกินไปทำให้หัวนื้อตโคนชิ้นงาน อุปกรณ์ที่ใช้ชัด ตามซอก มุมต่างๆ มีขนาดใหญ่เกินไป พนักงานไม่มีความรอบครอบในการดูส่วนเกินบนชิ้นงาน พนักงานขัดลายเส้นไม่ทั่วทั้งชิ้นงาน และพนักงานเชื่อมรูบนชิ้นงานไม่ครบถ้วน แนวทางการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยออกแบบ สร้างจิ๊กกำหนดตำแหน่งการมัด牢ดกระดายทรัพย์ไม่ให้หลุดมัดอยู่ใกล้เกินไป สร้างจิ๊กกำหนดตำแหน่งใหม่ให้ตัดกระดายทรัพยากรีกเกินไป เปลี่ยนหัวขัดให้มีขนาดเล็กพอดีที่สามารถเข้าซอก มุมต่างๆ ได้จัดทำรูปภาพลักษณะที่ไม่ผ่านการตรวจสอบบ่อยๆ ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบชิ้นงานของตัวเองก่อนส่งแผนกรตรวจสอบ สร้างมาตรฐานการดูส่วนเกิน และการขัดลายเส้นรวมทั้งใช้ปากกาทำสัญลักษณ์บอกตำแหน่งรูเชื่อม

หลังจากใช้เทคนิคดังกล่าวแล้วพบว่า สามารถลดจำนวนชุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ในกระบวนการผลิตองค์พระทั้งกระบวนการปิดทอง และกระบวนการปัดมัน ได้จริง และสามารถลดการเกิดจุดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบในกระบวนการได้จากทั้งหมด 77 จุด ลดลงเหลือเพียง 17 จุด ลดลงจากเดิมถึง 60 จุด คิดเป็นร้อยละ 77.92 ของจำนวนจุดที่ชิ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบ

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--|
| Project title | THE PROCESS IMPROVEMENT OF FINISHING DEPARTMENT CASE STUDY CASTING IMAGE OF BUDDHA FACTORY | | |
| Name | Miss Wipada Kaewwiengchai | ID. 54366065 | |
| | Miss Amphawan Mawai | ID. 54366294 | |
| Project advisor | Asst.Prof. Sisda Simarak | | |
| Major | Industrial Engineering | | |
| Department | Industrial Engineering | | |
| Academic year | 2557 | | |

Abstract

The objective of this project was the process improvement of finishing department in the Buddha casting image factory in Phitsanulok in order to reduce the number of defects on products by using Fish bone diagram ,Check sheet ,Work instruction and Work study.

The defects of product divided into 5 groups that were rough surface, rough corners, over fraction surface, Blur edge and Surface holes. The cause of defect were the attached wire on sandpaper was incorrect position, the sandpaper was cutting to deep, the Polishing tools for cornering was over size, the careless worker to identify blur and all the surface hold was not filled. The improvements were done by creating jig to position the attached wire to sandpaper, creating jig to position sandpaper for cutting, changing the head of position tool, setting up picture work instruction of frequently defects product, setting up work instruction to identify over fraction surface and blur edge and using pen to mark surface holes.

The result from applying the improvement was the defect on product was reduced from 77 items to 17 items or 77.92 percent.

กิจกรรมประจำปี (Acknowledgement)

โครงการฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษญา สิมารักษ์ อารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้ให้คำแนะนำ วิธีการแก้ปัญหา ข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำบริญญาณิพนธ์ฉบับนี้

นอกจากนี้ ยังต้องขอบคุณ เจ้าของผลงาน พนักงานแผนกตκแต่่ และพนักงานแผนกตรวจสอบทุกคน ของผลงานหล่อพระ จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำบริญญาณิพนธ์ในครั้งนี้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะผู้ดำเนินโครงการได้ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเป็นที่ปรึกษา และแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของแผนกตκแต่่ จึงทำให้บริญญาณิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้ความรู้ และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริง คณะผู้ดำเนินโครงการขอบคุณไว ณ ที่นี่

คณะผู้ดำเนินโครงการ
นางสาววิภาดา แก้วเวียงชัย
นางสาวอัมพรรณ มากิว

กรกฎาคม 2558

สารบัญ

หน้า

| | |
|----------------------------|---|
| ใบรับรองปริญญานิพนธ์ | ก |
| บทคัดย่อภาษาไทย | ข |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ | ค |
| กิตติกรรมประกาศ | ง |
| สารบัญ | จ |
| สารบัญตาราง | ช |
| สารบัญรูป | ฉ |

| | |
|---------------------------|----------|
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
|---------------------------|----------|

| | |
|--|---|
| 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ | 1 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 |
| 1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลผลงาน | 1 |
| 1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ | 1 |
| 1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ | 1 |
| 1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ | 2 |
| 1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ | 2 |
| 1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ | 2 |

| | |
|---|----------|
| บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น | 3 |
|---|----------|

| | |
|---|---|
| 2.1 การศึกษาการทำงาน | 3 |
| 2.1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาการทำงาน | 3 |
| 2.1.2 ขอบเขตของการศึกษาการทำงาน | 3 |
| 2.1.3 แนวทางการเพิ่มผลผลิตโดยการศึกษาการทำงาน | 3 |
| 2.2 เทคนิคการวิเคราะห์ 7 อาย่าง | 4 |
| 2.2.1 ใบตรวจสอบ | 5 |
| 2.2.2 ผังก้างปลา หรือผังเหตุและผล | 5 |
| 2.3 วงจร PDCA | 6 |
| 2.3.1 ขั้นตอนการวางแผน | 6 |
| 2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ | 6 |
| 2.3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ | 6 |
| 2.3.4 ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม | 7 |


สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|---|--------|
| 2.4 เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน..... | 8 |
| 2.4.1 โครงสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน..... | 8 |
| 2.4.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน..... | 8 |
| 2.4.3 ลักษณะของคู่มือปฏิบัติงานที่ดี | 8 |
| 2.4.4 ระดับของคู่มือปฏิบัติการงาน..... | 9 |
| 2.5 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | 10 |
| บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงการ..... | 12 |
| 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล | 12 |
| 3.2 วิเคราะห์ข้อมูล..... | 12 |
| 3.3 การเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสมแก่โรงงาน..... | 12 |
| 3.4 ทำการปรับปรุงแก้ไข..... | 12 |
| 3.5 เปรียบเทียบการทำงานก่อน และหลังการปรับปรุง | 13 |
| 3.6 สรุปผลการดำเนินงาน..... | 13 |
| บทที่ 4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ..... | 14 |
| 4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล | 14 |
| 4.1.1 ขั้นตอนการทำงานของแผนกตอกแต่ง | 18 |
| 4.1.2 ข้อมูลเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | 23 |
| 4.1.3 ตัวอย่างลักษณะของขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | 25 |
| 4.1.4 ข้อมูลจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากแผนกตรวจสอบ | 27 |
| 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล | 32 |
| 4.2.1 การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้แผนภูมิก้างปลา | 32 |
| 4.2.2 การวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหา | 35 |
| 4.3 การเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสมแก่โรงงาน..... | 37 |
| 4.4 ทำการปรับปรุงแก้ไข..... | 39 |
| 4.5 เปรียบเทียบการทำงานก่อน และหลังการปรับปรุง | 56 |

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

| | |
|---|----|
| 4.5.1 ทำการตรวจสอบหลังมีทำการปรับปรุง..... | 56 |
| 4.5.2 เปรียบเทียบขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนและหลังการปรับปรุง..... | 56 |
| 4.6 สรุปผลการดำเนินงาน..... | 58 |
| บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ..... | 59 |
| 5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ..... | 59 |
| 5.2 ข้อเสนอแนะ | 60 |
| เอกสารอ้างอิง | 61 |
| ภาคผนวก | 62 |

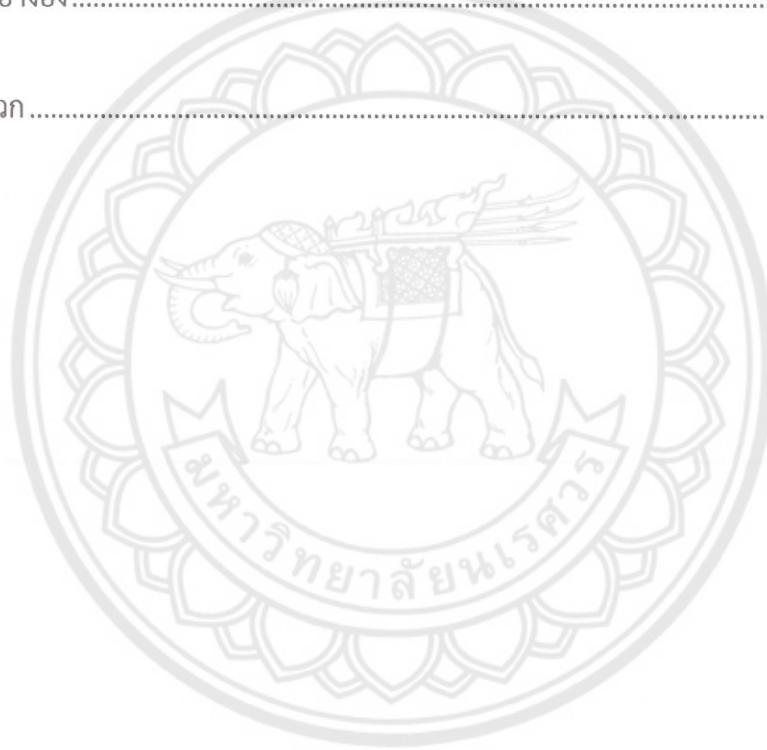

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | หน้า |
|--|------|
| 1.1 ขั้นตอน และแผนดำเนินโครงการ..... | 2 |
| 4.1 แสดงตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการปิดมัน (Process Chart)..... | 15 |
| 4.2 แสดงตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการปิดทอง (Process Chart) | 16 |
| 4.3 แสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน..... | 23 |
| 4.4 จำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | 27 |
| 4.5 แสดงจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยแบ่งตามส่วนต่างๆ ที่ตรวจนับ ของกระบวนการปิดมัน..... | 29 |
| 4.6 แสดงจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยแบ่งตามส่วนต่างๆ ที่ตรวจนับ ของกระบวนการปิดทอง..... | 30 |
| 4.7 แสดงจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยแบ่งตามพนักงานที่ทำ ของกระบวนการปิดมัน..... | 31 |
| 4.8 แสดงจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยแบ่งตามพนักงานที่ทำ ของกระบวนการปิดทอง..... | 31 |
| 4.9 แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหา และสาเหตุที่จัดทำ..... | 35 |
| 4.10 ตารางแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง | 37 |
| 4.11 แสดงการแบ่งส่วนต่างๆ ที่ต้องซื้อเส้น | 50 |
| 4.12 จำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหลังมีการปรับปรุงแก้ไข | 56 |
| 4.13 ผลการเปรียบเทียบจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน และหลัง ทำการปรับปรุงโดยคิดเป็นร้อยละ..... | 57 |

สารบัญรูป

| รูปที่ | หน้า |
|---|------|
| 2.1 แนวทางการเพิ่มผลผลิตโดยการศึกษาการทำงาน..... | 4 |
| 2.2 ตัวอย่างวงจร PDCA..... | 7 |
| 2.3 แสดงตัวอย่างคู่มือการทำงาน | 9 |
| 4.1 ลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน | 14 |
| 4.2 แสดงตัวอย่างผังการไหลของผลิตภัณฑ์ (Flow Diagram)..... | 17 |
| 4.3 แสดงตัวอย่างการใช้หินเจียรใบหยาบตัดขนาด..... | 18 |
| 4.4 แสดงการใช้หินเจียรใบละเอียดเจียรตัวชิ้นงาน | 19 |
| 4.5 แสดงการใช้หัวขัด ขัดตัวชิ้นงาน | 19 |
| 4.6 แสดงการใช้กระดาษทรายขัดตัวชิ้นงาน..... | 20 |
| 4.7 แสดงการใช้ลิมตอกเอาส่วนเกินออก..... | 20 |
| 4.8 แสดงการเชื่อมชิ้นงานที่เป็นรู | 21 |
| 4.9 แสดงการใช้เครื่องขีดเส้นส่วนที่ต้องการถ่ายเส้นที่ขัดเจน | 21 |
| 4.10 แสดงการใช้เครื่องขัด ขัดตัวชิ้นงานข้ออีกรอบ | 22 |
| 4.11 แสดงแผนกตรวจสอบที่จะนำชิ้นงานไปส่งในขั้นตอนต่อไป | 22 |
| 4.12 แสดงผิวชิ้นงานไม่เรียบ เพราะผิวชิ้นงานมีลักษณะขุ่นระ | 25 |
| 4.13 แสดงชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากซอกแหนไม่เรียบ | 25 |
| 4.14 แสดงชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากมีส่วนเกิน | 26 |
| 4.15 แสดงชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากชิ้นงานเป็นรู | 26 |
| 4.16 แสดงชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากมีลายเส้นไม่ชัด | 27 |
| 4.17 แสดงการแบ่งชิ้นงานเป็นส่วนต่างๆ ในกระบวนการ..... | 29 |
| 4.18 แสดงหัวน็อตที่ใช้ยึดกระดาษทรายกับเครื่องขัด | 32 |
| 4.19 แสดง漉ดที่ใช้พันกระดาษทรายที่อาจไปขุดชิ้นงาน | 33 |
| 4.20 แสดงแผนภูมิก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา ชิ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบ..... | 34 |
| 4.21 แสดงແຫວ່ານີ້ເປັນຕົວບອກຮະບນກະດາຍທຣາຍ | 39 |
| 4.22 แสดงກະດາຍທຣາຍທີ່ມີຕຳແໜ່ງບອກແລ້ວ | 40 |
| 4.23 แสดงກະດາຍທຣາຍທີ່ໄມ້ມີຕຳແໜ່ງທີ່ຈະໃຊ້ລວດມັດບອກ..... | 40 |
| 4.24 แสดงກະດາຍທຣາຍທີ່ໃຊ້ລວດມັດໂດຍໄມ້ມີຕຳແໜ່ງບອກກ່ອນມັດ | 41 |
| 4.25 แสดงລວດແລະກະດາຍທຣາຍທີ່ຈະໃຫ້ພັກກັບຫັວງວຽດ | 42 |
| 4.26 แสดงແຜ່ນເໜັກທີ່ຈະນຳກະດາຍທຣາຍມາທຳແໜ່ງ | 42 |
| 4.27 แสดงການນຳກະດາຍທຣາຍມາໄສແຜ່ນເໜັກແລ້ວໃຊ້ລວດຢືນມັດທຳແໜ່ງ..... | 42 |

สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่ | หน้า |
|--|------|
| 4.28 แสดงกระดาษรายที่ใช้คาดขีดเส้นแล้ว | 43 |
| 4.29 แสดงกระดาษรายที่ใช้คาดพันกับหัวจรวดโดยมีการขีดบอกตำแหน่งแล้ว | 43 |
| 4.30 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ขัดตามซอก มุมต่างๆ | 44 |
| 4.31 แสดงอุปกรณ์ที่แนะนำให้พนักงานนำมาขัดชิ้นงานแบบที่ 1 | 44 |
| 4.32 แสดงอุปกรณ์ที่แนะนำให้พนักงานนำมาขัดชิ้นงานแบบที่ 2 | 45 |
| 4.33 แสดงการใช้หัวขัดแบบที่ 1 ขัดผิวชิ้นงาน | 45 |
| 4.34 แสดงการใช้หัวขัดแบบที่ 2 ขัดผิวชิ้นงาน | 45 |
| 4.35 แสดงตัวอย่างรูปภาพลักษณะชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบบ่อยๆที่จะเปิดให้กับโรงงาน ... | 46 |
| 4.36 แสดงวิธีการดูส่วนเกินบนชิ้นงาน | 47 |
| 4.37 แสดงวิธีการดูส่วนเกินบนชิ้นงานด้านข้างขวา | 48 |
| 4.38 แสดงวิธีการดูส่วนเกินบนชิ้นงานด้านข้างซ้าย | 48 |
| 4.39 แสดงวิธีการดูส่วนที่ต้องขีดเส้นด้านหน้า | 49 |
| 4.40 แสดงวิธีการดูส่วนที่ต้องขีดเส้นด้านหลัง | 49 |
| 4.41 แสดงขั้นตอนวิธีการทำงานก่อนการปรับปรุง | 53 |
| 4.42 แสดงขั้นตอนวิธีการทำงานก่อนการปรับปรุง | 54 |
| 4.43 แสดงชิ้นงานที่มีสีบอกตำแหน่งบนที่ต้องนำไปเชื่อม | 55 |
| 4.44 แสดงการเตรียมเทียบจำนวนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนและหลังการปรับปรุง | 58 |

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

โรงหล่อพระ จังหวัดพิษณุโลก เป็นโรงหล่อพระที่ผลิตองค์พระพุทธชินราชประเกศา พระปิดทอง และพระปั๊มมัน เป็นหลัก มีขั้นตอนกระบวนการผลิตองค์พระหลาຍขึ้นตอนด้วยกัน แต่กระบวนการทำงานของแผนกตกแต่ง และกระบวนการทำงานของแผนกตรวจสอบยังพบปัญหา คือ พนักงาน แผนกตกแต่งทำงานเร็ว แล้วส่งขึ้นงานให้แผนกตรวจสอบ พบว่า มีขึ้นงานที่ส่งให้แผนกตรวจสอบ แล้วมีการส่งขึ้นงานย้อนกลับมาให้แผนกตกแต่งทำใหม่ พนักงานของแผนกตกแต่งจึงมีการทำงานที่ช้าช้อน และเสียเวลาการทำงาน รวมถึงเสียเวลาในการขนส่งขึ้นงานอีกด้วย ดังนั้น ผู้ศึกษาโครงการ จึงสนใจที่จะเข้าไปศึกษาขั้นตอนการทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงานของแผนกตกแต่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ขึ้นงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output)

จำนวนขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากแผนกตรวจสอบลดลงร้อยละ 5

1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome)

การทำงานช้าช้อนของพนักงานลดลง

1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ

1.5.1 ใช้เฉพาะข้อมูลภายในแผนกตกแต่ง และแผนกตรวจสอบ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลที่นำไปซ่อมแซม ในการวางแผนการทำงาน

1.5.2 ปรับปรุงการทำงานของแผนกตกแต่งเท่านั้น

1.5.3 ศึกษาเฉพาะองค์พระหน้าตักขนาด 9 นิ้ว

1.5.4 ใช้ใบตรวจสอบในการเบรี่ยบเทียบ และประเมินผลการปรับปรุงการทำงานก่อนและหลัง

1.5.5 ใช้ผังก้างปลาในการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานในปัจจุบัน และหาแนวทางการปรับปรุงการทำงาน

1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ

- 1.6.1 โรงหล่อพระ ทำบลหัวรือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 การศึกษาการทำงาน

การศึกษาการทำงาน เป็นการศึกษาถึงวิธีการ และการประเมินค่าการทำงาน ซึ่งมุ่งจะใช้ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดผลมากที่สุดในการทำงาน

2.1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาการทำงาน

การศึกษาการทำงานมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 2.1.1.1 พัฒนาหาระบบ และวิธีที่เหมาะสม เป็นระบบที่ทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด
- 2.1.1.2 ตั้งมาตรฐานของระบบ และวิธีการทำงาน
- 2.1.1.3 ตั้งมาตรฐานของเวลาที่ควรใช้ในการทำงาน
- 2.1.1.4 ฝึกฝนคนงานให้ทำงานในวิธีที่กำหนด

2.1.2 ขอบเขตของการศึกษาการทำงาน

ขอบเขตของการศึกษาการทำงานประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 2.1.2.1 เป็นการพัฒนาหาริธึที่ดีที่สุดในการทำงาน (Work Method Design)
- 2.1.2.2 เป็นการทำงานหลังจากได้มีการพัฒนาวิธีการทำงานที่ดีที่สุด
(Standardizing the Operation)


2.1.2.3 เป็นวิธีการต่างๆ ในการทำงานตามมาตรฐานในการทำงาน (Work Measurement)

- 2.1.2.4 เป็นรูปแบบ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการอบรมพนักงาน
(Training the Operator)

2.1.2.5 เป็นรูปแบบการจ่ายค่าแรงจูงใจแบบต่างๆ (Wage Incentives)

2.1.3 แนวทางการเพิ่มผลผลิตโดยการศึกษาการทำงาน

แรงจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ จะทำให้เกิดการเพิ่มผลผลิตขึ้น สามารถแสดงแนวทางการเพิ่มผลผลิตโดยการศึกษาการทำงาน แสดงดังรูปที่ 2.1

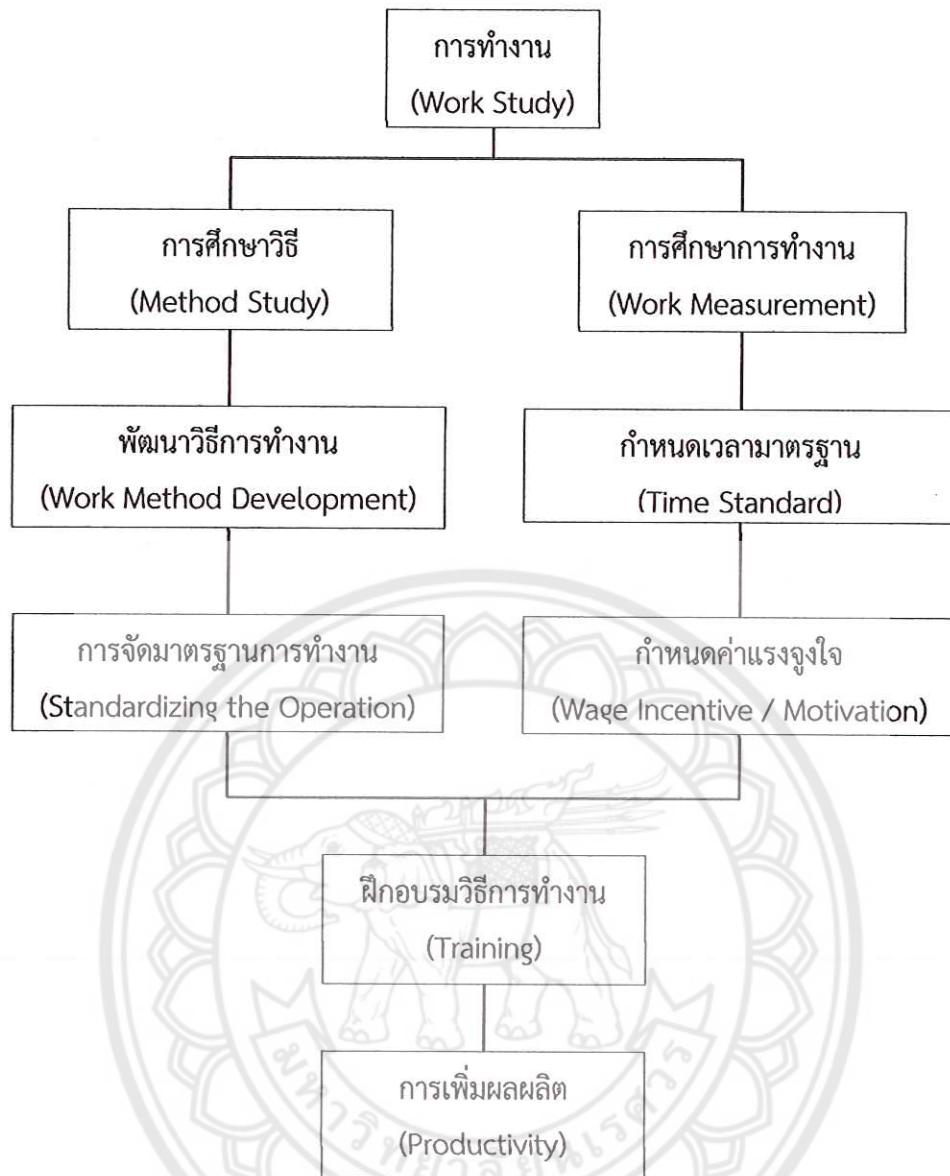

รูปที่ 2.1 แนวทางการเพิ่มผลผลิตโดยการศึกษาการทำงาน

ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ ลิมารักษ์ (2556)

2.2 เทคนิคการวิเคราะห์ 7 อย่าง

หลักใหญ่ของเทคนิคการสร้างคุณภาพ คือ การทำเพื่อให้ได้ตามจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน คือ คุณภาพ ซึ่งการปฏิบัติเพื่อให้ได้จุดมุ่งหมายดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผน และกำหนด เป้าหมายในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนด้วยการใช้ตัวเลขต่างๆ ที่เก็บรวบรวมขึ้นมาวิเคราะห์ หาแนวทางในการตัดสินใจ จากเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่จะช่วยให้มองเห็นสภาพความ เป็นจริงและเข้าใจง่าย โดยที่ทุกคนปฏิบัติงานสามารถเรียน และปฏิบัติได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ เทคนิคหรือที่ยุ่งยาก ซึ่งหลักวิธีการดังกล่าวจะยกตัวอย่างเพียง 2 อย่าง ดังต่อไปนี้

2.2.1 ใบตรวจสอบ (Check Sheet)

ใบตรวจสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันของเสีย ที่อยู่ในรูปของตารางสำหรับใช้กรอกรายละเอียดของข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงสภาพของข้อมูลทุกมุม ลักษณะของใบตรวจสอบจะต้องเป็นลักษณะที่ง่ายต่อการจดบันทึกข้อมูล ง่ายต่อการจำแนกข้อมูล และวิเคราะห์ผล ไม่สับสนยุ่งยาก สะดวกสำหรับพนักงานทั่วไปสามารถปฏิบัติได้ ซึ่งลักษณะของใบตรวจสอบทั่วไปจะเป็นดังต่อไปนี้

2.2.1.1 บนหัวกระดาษของใบตรวจสอบ จะมีรายละเอียดของผู้ตรวจสอบว่าตรวจสอบสินค้าอะไร จากล็องไหน หรือที่ไหน หมายเลขอะไร วันไหนเป็นวันที่ตรวจสอบ จำนวนที่ตรวจสอบ ใครเป็นผู้ตรวจสอบ และลักษณะที่วัดเป็นอย่างไร

2.2.1.2 ลักษณะเป็นตารางมีรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการตรวจสอบไว้พร้อมแล้ว สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใหม่เพียงแต่กรอกรายละเอียดขึ้นลงในช่องที่ตรงกับรายละเอียดนั้น หรือกรอกผลการตรวจสอบในรายละเอียดนั้นการตีความหมายในการตรวจสอบ เมื่อจากใบตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความผิดพลาด ซึ่งในการตีความหมายในการตรวจสอบจะเป็นการพิจารณาว่าอะไร คือ ความแตกต่าง และความแตกต่างดังกล่าวมาจากการ เหตุ อะไรมโดยการวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยใบตรวจสอบนี้มีความหมายสมมุติที่ต้องการวิเคราะห์เฉพาะจุด (Local) คือผู้วิเคราะห์พึงพอใจทราบแหล่งผิดพลาดบ้างแล้ว แต่ถ้าหากต้องการวิเคราะห์ในภาพองค์รวม (Global) ควรใช้กราฟในการวิเคราะห์

2.2.2 ผังก้างปลา (Fish-Done Diagram) หรือผังเหตุและผล (Cause-Effect Diagram)

เป็นแผนภูมิที่ใช้ต่อจากแผนภูมิพาร์โต คือ หลังจากเลือกตัดสินใจที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหา ได้จากการทำแผนภูมิพาร์โตแล้ว ขั้นต่อไปก็เป็นการระดมความคิด เพื่อแก้ปัญหาที่เลือกขึ้นมาจากการ แผนภูมิพาร์โต โดยแสดงผลของสาเหตุจากปัญหาไว้ที่ปลายของแผนภูมิ และระหว่างที่จะถึงปลายของแผนภูมิจะแสดงถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดจากการระดมความคิด จำแนกออกเป็นแขนงเหมือนก้างปลา หลักการเขียนผังก้างปลา มีดังต่อไปนี้

2.2.2.1 กำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากแผนภูมิพาร์โต จากปัญหาที่กำหนดจะเป็นผลของสาเหตุที่อยู่ปลายนสุดของแผนภูมิก้างปลา แล้วลากเส้นตรงไปตามแนวโนน และสุดปลายเส้น ตามแนวโนนจะเป็นผลของสาเหตุ

2.2.2.2 เขียนต้นเหตุของปัญหาที่เป็นสาเหตุของปัญหาเล็กๆ แตกแยกแขนงออกจากเส้นปัญหาที่เป็นแนวโนนที่ป้ายผลของสาเหตุ ซึ่งการเขียนสาเหตุของปัญหาจะได้มาจากการ ระดมความคิดทั้งหมด โดยเริ่มจากต้นเหตุใหญ่ของปัญหา ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 5 ประการ หลัก ดังต่อไปนี้

ก. คน

ข. เครื่องจักร

ค. สภาพแวดล้อม

ง. วิธีการทำงาน

จ. วัตถุดิบ

2.2.2.3 จากต้นเหตุหลักสำคัญ 5 ประการข้างต้น ในขั้นตอนนี้จะแยกแขนงปัญหาทั้ง 5 ออกเป็นปัญหาย่อยๆ โดยละเอียด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการระดมความคิดต่อเนื่องจาก การหาต้นเหตุหลัก ด้วยการสร้างคำถามขึ้นมาเพื่อหาสาเหตุย่อยนำมาเขียนลงในแผนภูมิกังปลา การตีความหมายแผนภาพกังปลา ในการตีความหมายจะอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความผันแปร คือ ทำการพิจารณาว่าเมื่อมีการปรับระดับของสาเหตุ (ยับกังปลา) จะทำให้ลักษณะคุณภาพที่ระบุปัญหาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ (หัวปลาส่าย) ถ้าหากมีการปรับระดับสาเหตุแล้วไม่มีผลใดๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้านคุณภาพ ก็แสดงว่าสาเหตุ และผลนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกัน ก็ควรจะมีการทบทวนแผนภาพหาสาเหตุใหม่

2.3 วงจร PDCA

PDCA ย่อมาจาก 4 คำ ได้แก่ Plan Do Check และ Action ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่อง นับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น การปรุงอาหาร การเดินทางไปทำงานในแต่ละวัน การตั้งเป้าหมายชีวิต และการดำเนินงานในระดับบริษัท ซึ่งลายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

2.3.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan)

ขั้นตอนการวางแผน ควบคุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูล และกำหนดทางเลือกในการปรับปรุงให้ชัดเจน ซึ่งการวางแผนจะช่วยให้กิจการสามารถดำเนินการได้ที่เกิดขึ้นได้ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ เงิน และเวลา

2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)

ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือก ที่ได้กำหนดไว้ ในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบว่างานปฏิบัติตัวยังไง ได้ดำเนินไปตามทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ เพื่อทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้

2.3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)

ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทราบว่าในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ แต่สิ่งสำคัญก็ คือ ต้องรู้ว่าตรวจสอบอะไรบ้าง และบอยครั้งแรกไหน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ สำหรับขั้นตอนถัดไป

2.3.4 ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม (Action)

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่จากการณ์แรก ก็ให้นำแนวทาง หรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำใหม่ตามฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจ หมายถึงบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือทำให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้วางไว้ ควรนำข้อมูลที่รวบรวม ไว้มาคิดวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไร เช่น มองหาทางเลือกใหม่ที่อาจจะเป็น ไปได้ ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ หรือเปลี่ยนเป้าหมาย ใหม่ เป็นต้นภาพรวมของวงจร PDCA แสดงดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 แสดงตัวอย่างวงจร PDCA

ที่มา : http://www.kroobannok.com/news_pic/p29197311519.jpg
 (สืบคันเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557)

2.4 เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แต่ละหน่วยงานสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น และใช้เป็นคู่มือสำหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบวิธี และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคต ตัวอย่างคู่มือการทำงาน แสดงดังรูปที่ 2.3

2.4.1 โครงสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน

โครงสร้างคู่มือการปฏิบัติงานประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 อย่าง แสดงดังต่อไปนี้

2.4.1.1 วัตถุประสงค์

2.4.1.2 ขอบเขต

2.4.1.3 คำจำกัดความ

2.4.1.4 โครงสร้างของหน่วยงาน

2.4.1.5 ความรับผิดชอบ

2.4.1.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.4.1.7 เอกสารการอ้างอิง

2.4.1.8 บรรณานุกรม

2.4.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสามารถแบ่งเป็น 9 ข้อ แสดงดังต่อไปนี้

2.4.2.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2.4.2.2 ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร

2.4.2.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์

2.4.2.4 ผู้ปฏิบัติงานทราบ และเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อน และหลัง

2.4.2.5 ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน

2.4.2.6 เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม

2.4.2.7 ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน

2.4.2.8 บุคลากรสามารถทำแผนกันได้

2.4.2.9 ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ

2.4.3 ลักษณะของคู่มือปฏิบัติงานที่ดี

คู่มือปฏิบัติงานที่ดีควรมีลักษณะ แสดงดังต่อไปนี้

2.4.3.1 ชัดเจนเข้าใจง่าย

2.4.3.2 เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการฝึกอบรม

2.4.3.3 เหมาะสมกับหน่วยงาน และผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม

2.4.3.4 มีความน่าสนใจติดตาม

2.4.3.5 มีความเป็นปัจจุบัน

2.4.3.6 มีตัวอย่างประกอบ

2.4.4 ระดับของคู่มือปฏิบัติการทำงาน

คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อแบ่งตามการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ แสดงดังต่อไปนี้

2.4.4.1 คู่มือปฏิบัติงาน (Manual Book)


เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่นำเอกสารเบี่ยงข้อบังคับ มาตรฐานสือเวียน หนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง และนำมารวบรวมไว้ให้เป็นหมวดหมู่แล้วจัดทำเป็นรูปเล่ม

2.4.4.2 ตำราคู่มือปฏิบัติงาน (Cook Book)

เป็นคู่มือการปฏิบัติงานสูงขึ้นมาอีกหนึ่งระดับมีลักษณะเหมือนระดับที่ 1 แต่ได้เพิ่มขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเข้าไป

2.4.4.3 เทคนิกคู่มือปฏิบัติงาน (Tip Book)

เป็นคู่มือการปฏิบัติงานระดับสูงสุดที่ลักษณะเหมือนระดับ 1 และระดับ 2 แต่เพิ่มเทคนิคหรือการประสบการณ์จากการปฏิบัติงานนานๆ เข้าไปด้วย

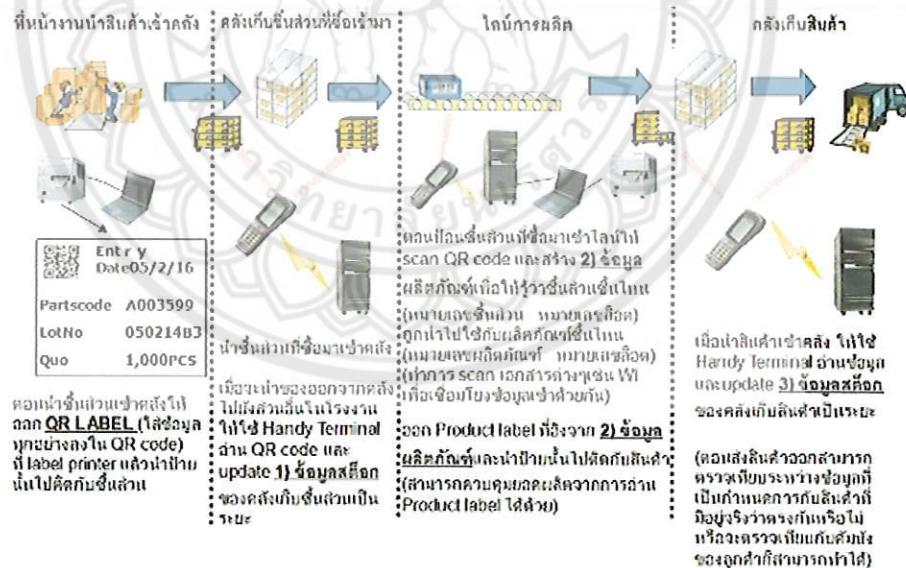

รูปที่ 2.3 แสดงตัวอย่างคู่มือการทำงาน

ที่มา : <http://www.msoft.co.th/wp-content/uploads/2011/11/bcd1Thai.jpg>
(สืบค้นเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557)

2.5 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.5.1 ชื่อโครงงาน การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ และลดของเสียในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา บริษัทผลิตสีอสีงพิมพ์

เนื้อหาของงานวิจัยทำการศึกษาด้านการวางแผนการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ ภายใน บริษัทผลิตสีอสีงพิมพ์ โดยทำการศึกษาวิจัยในส่วนของการบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ แผ่นป้ายไวนิล และการทำงานสต็อกเกอร์ เนื่องจากการผลิตงานในส่วนนี้เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท มีอัตราการผลิตมาก และเกิดของเสียมากที่สุด การศึกษาโครงการในครั้งนี้ ได้นำความรู้เรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้น ใน การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพที่ใช้ในการทำโครงงาน คือ มีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการ จัดทำระบบควบคุมคุณภาพภายในบริษัท หลังจากใช้ระบบควบคุมคุณภาพดังกล่าวแล้วพบว่า สามารถใช้ในการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตได้จริง จากข้อมูลก่อน และหลังทำการจัดทำระบบ คือ สามารถลดอัตราการเกิดของเสียจาก 30,819 บาท ลดเหลือ 19,854 บาท คิดเป็นร้อยละ 31

2.5.2 ชื่อโครงงาน การจัดทำระบบควบคุม กรณีศึกษา โรงงานประกอบเกี่ยวนวดข้าว จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อหาของงานวิจัยเป็นการศึกษาการวางแผนการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพภายใน โรงงานเกษตรพัฒนา ได้ทำการศึกษาวิจัยกระบวนการผลิต ในส่วนการแปรรูปวัตถุดิบ เป็น ชิ้นส่วนประกอบที่จัดส่งไปยังแผนกประกอบครอตเกี่ยว เนื่องจากมีของเสียเกิดขึ้นเป็นปริมาณ มาก ได้นำความรู้ด้านเทคนิคการควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต คือ เทคนิคการหาสาเหตุโดยใช้ผังกำปลา เทคนิคการใช้ใบตรวจสอบคุณภาพในการควบคุมคุณภาพ และ เทคนิคการจัดทำขั้นตอนในกระบวนการผลิตครอบคลุม ซึ่งหลักการเบื้องต้นได้นำมาใช้ในการ จัดทำสำหรับโครงงาน คือ การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ เพื่อใช้จัดทำระบบควบคุมคุณภาพภายใน โรงงาน หลังจากใช้ระบบควบคุมดังกล่าวแล้วพบว่า สามารถใช้ในการตรวจสอบคุณภาพใน กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ และการประกอบรถเกี่ยวนวดข้าวได้จริง สามารถลดอัตราการเกิด ของเสียในแผนกแปรรูป จากจำนวนขันทั้งหมด 7,680 ขัน เกิดของเสีย 3,192 ขัน ลดเหลือเพียง 1,875 ขัน จากเดิมคิดเป็นของเสียร้อยละ 41.56 เหลือเพียงร้อยละ 25.29 ลดลงจากเดิม ร้อยละ 17.15 และในแผนกครอตเกี่ยว จากเดิมมีของเสียทั้งหมด 1,816 ขัน จากจำนวนทั้งหมด 3,720 ขัน คิดเป็นร้อยละ 48.82 เหลือเพียง 983 ขัน คิดเป็นร้อยละ 26.42 ลดลงร้อยละ 22.4

2.5.3 ชื่อโครงการ การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต กรณีศึกษา บริษัท ทีเอสพรินต์ จำกัด

เนื้อหาของงานวิจัย จัดทำคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงาน (Procedure Manual) และ วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ในฝ่ายผลิต ของบริษัท ทีเอสพรินต์ จำกัด 2002 เพื่อให้ได้ เอกสารที่สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9000 เพื่อเป็นเอกสารที่ทางบริษัทจะใช้ขอรับรอง คุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 จากการศึกษา และเก็บข้อมูลการดำเนินกิจกรรมในฝ่ายผลิตของ บริษัท ทีเอสพรินต์ จำกัด และได้นำข้อมูลที่ได้มาเขียนคู่มือขั้นตอนการการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) เพื่อเป็นเอกสารในการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9000 และเก็บข้อมูลการผลิต ผลิตภัณฑ์ของฝ่ายผลิตจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ในการจัดทำเอกสาร วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) เพื่อให้ความมั่นใจว่าเอกสารดังกล่าวใช้งานได้จริง และ มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำการทดสอบการใช้เอกสารวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ซึ่งผู้ทำ การทดสอบนั้นไม่เคยปฏิบัติงานมาก่อนทั้งหมด แต่ในการทดสอบนั้นต้องทำการแก้ไขเอกสาร วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 2 ครั้งด้วยกัน จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามเอกสารวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ได้อย่างถูกต้อง

2.5.4 ชื่อโครงการ การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา โรงหล่อพระ จังหวัด พิษณุโลก

เนื้อหาของงานวิจัย งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการวางแผนการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ ภายใน โรงงานหล่อพระ ทำการศึกษาระบบการผลิตพระพุทธรูป ใช้ความรู้ด้านการควบคุม คุณภาพ ในกระบวนการตรวจสอบหลัก และจุดตรวจสอบอย่างภายในเส้นทางการผลิต เพื่อนำข้อมูล มหาเคราะห์ และสรุปผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทำระบบเอกสารควบคุมคุณภาพเพื่อใช้เป็น มาตรฐานหลังจากที่ได้ใช้ระบบควบคุมคุณภาพดังกล่าวพบว่า สามารถใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ภายในกระบวนการผลิตพระพุทธรูปได้จริง และสามารถลดอัตราการเกิดของเสียได้จริง จากข้อมูล ก่อน และหลังทำการจัดระบบ คือ สามารถลดอัตราของเสียจากของเสียเฉลี่ยเดิมอยู่ที่ร้อยละ 7.08 ลดเหลือร้อยละ 2.27 คิดเป็นมีของเสียลดลงร้อยละ 4.81 และสามารถลดมูลค่าของเสียได้โดยเฉลี่ย จากเดิม คือ 15,393.33 บาท ลดลงเหลือ 4,856.67 บาทคิดเป็นมูลค่าของเสียลดลง 10,536.66 บาท

บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1.1 เก็บข้อมูลขั้นตอนปฏิบัติงานของแผนกต่อแต่ จากการสอบถามจากพนักงานของแผนก

3.1.2 เก็บข้อมูลเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ที่อำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงาน โดยใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายภาพเครื่องมือ อุปกรณ์

3.1.3 เก็บข้อมูลลักษณะของขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ โดยใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายภาพลักษณะ ของขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

3.1.4 เก็บข้อมูลขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากแผนกตรวจสอบโดยทำการตรวจสอบนับว่าขั้นงาน ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากแผนกตรวจสอบมีกี่จุด โดยนับเฉพาะขั้นงานที่จะศึกษา จะมีการนับโดยถ้า ไม่ผ่านการตรวจสอบ 1 จุดให้นับว่าไม่ผ่านการตรวจสอบ 1 ครั้ง และทำการแยกข้อมูลของขั้นงานที่ ไม่ผ่านการตรวจสอบตามปัญหาที่พบเจอจากการตรวจสอบ และทำการรวมจำนวนของขั้นงานที่ไม่ผ่าน การตรวจสอบที่เกิดปัญหาเดียวกันไว้ด้วยกัน

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนของขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบว่าเกิดจาก สาเหตุใดบ้าง โดยการนำข้อมูลจำนวนจุดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่ตรวจสอบมาใช้ผังก้างปลาหาสาเหตุ ของแต่ละปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้าง พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

3.3 การเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสมแก้ไขงาน

นำข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาจากข้อ 3.2 นำเสนอให้แก่รองงานพิจารณาว่าควรมีการแก้ไข ปัญหาตามที่ได้ทางแนวทางการแก้ไขมาหรือไม่ พร้อมทั้งให้เหตุผลของการพิจารณา

3.4 ทำการปรับปรุงแก้ไข

โดยการปรับปรุงแก้ไขจะแบ่งตามลักษณะขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่พบ จะนำข้อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขในข้อ 3.2 และผลการพิจารณาของทางรองงานในข้อ 3.3 มาพิจารณา และทำการปรับปรุงตามลักษณะขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

3.5 เปรียบเทียบการทำงานก่อน และหลังการปรับปรุง

3.5.1 ทำการตรวจสอบนับชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหลังทำการปรับปรุง

ทำการตรวจสอบนับชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหลังมีทำการปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยทำการตรวจสอบนับว่าชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากแผนกตรวจสอบมีกี่จุดหลังมีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยนับเฉพาะชิ้นงานที่จะศึกษา จะมีการนับโดยถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบ 1 จุดให้นับว่าไม่ผ่าน การตรวจสอบ 1 ครั้ง และทำการแยกข้อมูลของชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบตามลักษณะปัญหาที่พบเจอจากการตรวจสอบ และทำการรวมจำนวนของชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่เกิดปัญหาเดียวกันไว้ด้วยกัน

3.5.2 เปรียบเทียบชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน และหลังการปรับปรุง

นำจำนวนชิ้นงานที่ได้จากการตรวจสอบทั้งก่อนการปรับปรุง และหลังการปรับปรุงมา เปรียบเทียบกันว่าหลังการปรับปรุงการทำงานแล้ว ชิ้นงานจะมีจุดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบลดลงหรือไม่ และถ้าลดลง จะลดลงเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับจุดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนการปรับปรุงโดยใช้กราฟ แสดงผลเพื่อให้มองเห็นผลที่ได้อย่างชัดเจน และเห็นความความแตกต่างก่อนการปรับปรุง และหลัง การปรับปรุงได้อย่างชัดเจน

3.6 สรุปผลการดำเนินงาน


ขั้นตอนนี้เป็นการนำผลจากการปรับปรุงแก้ไข โดยอ้างอิงผลจากจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่าน การตรวจสอบหลังมีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว

บทที่ 4

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

หลังจากได้ทำการเก็บข้อมูล และศึกษาเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นงานของโรงงาน หล่อพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีโรงงานการผลิตแบ่งออกเป็น 2 แห่ง แต่โรงงานที่จะดำเนินโครงการ มีลำดับขั้นตอนการผลิต แสดงดังรูปที่ 4.1

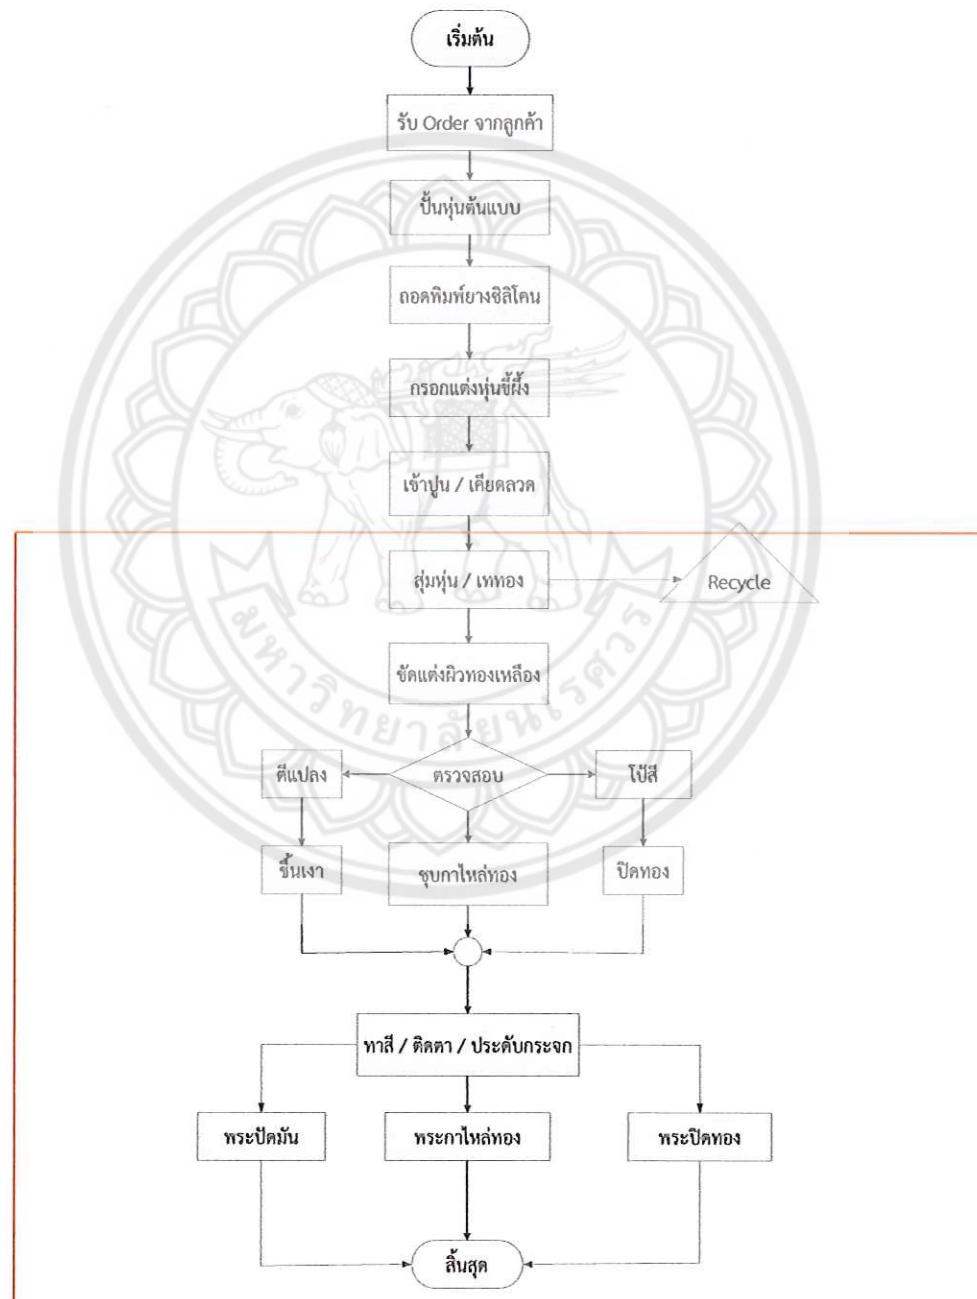

รูปที่ 4.1 ลำดับขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน

โรงงานแห่งนี้สามารถแยกกระบวนการผลิตชิ้นงานออกเป็น 2 กระบวนการ คือ กระบวนการผลิตชิ้นงานแบบปัดมัน และกระบวนการผลิตชิ้นงานแบบปิดทอง ซึ่งในแต่ละกระบวนการผลิต จะสามารถควบคุมถึงลำดับกิจกรรม แผนภูมิกระบวนการปัดมัน แสดงดังตารางที่ 4.1 และแผนภูมิกระบวนการปิดทอง แสดงดังตารางที่ 4.2 และมีผังการไหลของชิ้นงานในโรงงาน แสดงดังรูปที่ 4.2

ตารางที่ 4.1 แสดงตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการปัดมัน (Process Chart)

| ลำดับ | กิจกรรม | สัญลักษณ์ | ระยะทาง/เวลา | หมายเหตุ |
|-------|---------------------|-----------|---------------------------|----------|
| 1 | สูบหุ่น เททอง | ● | 15 ซม./การสูบหุ่น 1 ครั้ง | - |
| 2 | การขนส่ง | ➡ | 19.05 เมตร | - |
| 3 | ทุบปูน | ● | 5 นาที/องค์ | - |
| 4 | ขนส่ง | ➡ | 14.25 เมตร | - |
| 5 | ฉีดด้วยแรงดันน้ำ | ● | 1 นาที/องค์ | - |
| 6 | ขนส่ง | ➡ | 24.35 เมตร | - |
| 7 | ตัดแต่ง ขัดแท่ง | ● | 1.5 ซม./องค์ | - |
| 8 | ขนส่ง | ➡ | 26.5 เมตร | - |
| 9 | ตรวจสอบ | ■ | 0.5 ซม./องค์ | - |
| 10 | ขนส่ง | ➡ | 28 เมตร | - |
| 11 | ตีแปลง ขี้นเงา | ● | 1 ซม./องค์ | - |
| 12 | ขนส่ง | ➡ | 12.2 เมตร | - |
| 13 | เคล้าพะ ล้างมัน | ● | 15 นาที/องค์ | - |
| 14 | ขนส่ง | ➡ | 48.95 เมตร | - |
| 15 | ทาสี ประดับกระจกมอง | ● | 0.5 ซม./องค์ | - |
| 16 | ขนส่ง | ➡ | 11.7 เมตร | - |
| 17 | จัดเก็บ รอส่งมอบ | ▼ | - | - |

ตารางที่ 4.2 แสดงตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการปิดทอง (Process Chart)

| ลำดับ | กิจกรรม | สัญลักษณ์ | ระยะทาง/เวลา | หมายเหตุ |
|-------|------------------|-----------|--------------------------|----------|
| 9 | สูบหุน เททอง | ● | 15 ซม./การสูบหุน 1 ครั้ง | - |
| 10 | การขยับส่ง | ➡ | 19.05 เมตร | - |
| 11 | หุบปูน | ● | 5 นาที/องค์ | - |
| 12 | ขยับส่ง | ➡ | 14.25 เมตร | - |
| 13 | ฉีดด้วยแรงดันน้ำ | ● | 1 นาที/องค์ | - |
| 14 | ขยับส่ง | ➡ | 24.35 เมตร | - |
| 15 | ตัดแต่ง ขัดแต่ง | ● | 1.5 ซม./องค์ | - |
| 16 | ขยับส่ง | ➡ | 26.5 เมตร | - |
| 17 | ตรวจสอบ | ■ | 0.5 ชม./องค์ | - |
| 18 | ขยับส่ง | ➡ | 28 เมตร | - |
| 19 | โป๊สี | ● | 45 นาที | - |
| 20 | ขยับส่ง | ➡ | 51.05 เมตร | - |
| 21 | ปิดทอง | ● | 1.5 ชม. | - |
| 22 | ขยับส่ง | ➡ | 5.6 เมตร | - |
| 23 | ทาสี ประดับกระจก | ● | 0.5 ชม./องค์ | - |
| 24 | ขยับส่ง | ➡ | 11.7 เมตร | - |
| 25 | จัดเก็บ รอส่งมอบ | ▼ | - | - |

ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อมูลวิธีปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่เก็บมาได้จากการสอบถามพนักงาน การถ่ายภาพ และจากการถ่ายภาพเคลื่อนไหวของแผนกตากแต่งของ โรงหล่อพระ ซึ่งข้อมูลที่เก็บมาได้ มีดังต่อไปนี้

4.1.1 ขั้นตอนการทำงานของแผนกตากแต่ง

จากการศึกษา และเก็บข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกตากแต่ง โดยการสอบถามจากพนักงานแผนกตากแต่งโดยตรง สามารถจำแนกขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ แสดงดังต่อไปนี้

4.1.1.1 การใช้หินเจียรตัดถอนนวนของชิ้นงาน

ใช้หินเจียรใบหยาบตัดถอนนวนของชิ้นงานที่ติดกับตัวชิ้นงานที่มาจากการแผนกหล่อออก และนำคีมดึงตะปูที่ติดกับตัวชิ้นงานออกให้หมด นำหินเจียรใบหยาบมาเจียรชิ้นงานในส่วนที่มีปูนติดมากจากแผนกหล่อที่ทุบออกไม่หมด แล้วเจียรตรงส่วนที่เป็นรูที่ตึงตะปูออกให้เรียบเสมอผิวชิ้นงาน การใช้หินเจียรใบหยาบเจียรชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 แสดงตัวอย่างการใช้หินเจียรใบหยาบตัดถอนนวน

4.1.1.2 การใช้หินเจียรใบละเอียดเจียรบนชิ้นงาน


ใช้หินเจียรใบละเอียดเจียรตัวชิ้นงานที่มีผิวขรุขระ จะเจียรเฉพาะส่วนลำตัวส่วนหลังที่เป็นผิวเรียบ และส่วนของใบหน้าเฉพาะตรงแก้ม หน้าผาก และบริเวณที่เป็นผิวเรียบบนชิ้นงานเท่านั้น โดยจะไม่เจียรส่วนที่มีรายละเอียดมาก เพราะรายละเอียดเหล่านั้นจะหายไป เช่น ส่วนหัว และส่วนฐานของชิ้นงาน การใช้หินเจียรใบละเอียดเจียรตัวชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 แสดงการใช้พินเจียร์ในลักษณะอีกดิจิเตอร์ตัวชิ้นงาน

4.1.1.3 การใช้หัวขัดที่พันด้วยกระดาษทรายขัดตัวชิ้นงาน

ใช้กระดาษทรายพันหัวเครื่องขัดแล้วขัดตัวชิ้นงาน โดยจะนำกระดาษทรายเบอร์ 100 ตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร มาพันให้รอบหัวขัดแล้ว ใช้ความมัดส่วนล่างของกระดาษทรายให้แน่น ขัดให้ทั่วชิ้นงาน โดยจะเริ่มจากส่วนหัว ใบหน้า ลำตัว หลัง และรڑาน ตามลำดับ ให้เน้นตรงส่วนซอก มุมต่างๆ ที่เครื่องพินเจียร์ในลักษณะอีกดิจิเตอร์ไม่สามารถขัดถึงได้ การใช้หัวขัด ขัดตัวชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 4.5

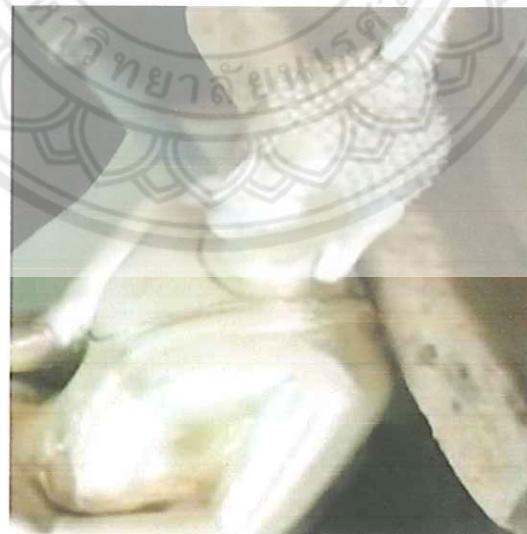

รูปที่ 4.5 แสดงการใช้หัวขัด ขัดตัวชิ้นงาน

4.1.1.4 การใช้กระดาษทรายขัดตัวชิ้นงาน

ใช้กระดาษทรายขัดตัวชิ้นงานโดยจะนำกระดาษทรายเบอร์ 100 ตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 8×8 เซนติเมตร และเจาะรูตรงกลาง นำกระดาษมาซ้อนทับกัน 3 ชั้นแล้วใช้กรรไกรตัดกระดาษทรายให้เป็นแกรดรอบแผ่น แล้วนำมาขัดให้ทั่วชิ้นงาน โดยจะเริ่มจากส่วนหัวไปหน้า ลำตัว หลัง และฐาน ตามลำดับ โดยจะเน้นส่วนที่เป็นผิวเรียบขัดซ้ำๆ จนผิวชิ้นงานเรียบดี การใช้กระดาษทรายขัดตัวชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 แสดงการใช้กระดาษทรายขัดตัวชิ้นงาน

4.1.1.5 การลิ่มตอกເອາສ່ວນເກີນອອກ

ใช้ลิ่มตอกເອາສ່ວນເກີນອອກ โดยจะตอกເອາສ່ວນເກີນบริเวณฐานของชิ้นงานออก เพราะบริเวณฐานของชิ้นงานเป็นบริเวณที่มีส่วนເກີນบริเวณเดียว การใช้ลิ่มตอกເອາສ່ວນເກີນອອກ แสดงดังรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 แสดงการใช้ลิ่มตอกເອາສ່ວນເກີນອອກ

4.1.1.6 การเชื่อมชิ้นงาน

เชื่อมรอยตะปูที่ถูกดึงออก และเชื่อมส่วนต่างๆ ตามตัวชิ้นงานที่เป็นรูโดยใช้เครื่องเชื่อม การเชื่อมชิ้นงานที่เป็นรู แสดงดังรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 แสดงการเชื่อมชิ้นงานที่เป็นรู

4.1.1.7 การใช้เครื่องขีดเส้นขีดบนชิ้นงาน

ใช้เครื่องขีดเส้นขีดส่วนต่างๆ ของชิ้นงานที่เป็นร่อง หรือเส้น ในส่วนตา ใบหู นิ้ว หน้าอก ปลายผ้าจีวร คอ หลัง และลายผ้า การใช้เครื่องขีดเส้นขีดส่วนต่างๆ บนชิ้นงานที่ต้องการลายเส้น แสดงดังรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 แสดงการใช้เครื่องขีดเส้นส่วนที่ต้องการลายเส้นที่ชัดเจน

4.1.1.8 การใช้กระดาษทรายขัดขึ้นงานช้ำอีกครั้ง

ใช้กระดาษทรายขัดตัวขึ้นงานโดยจะนำกระดาษทรายเบอร์ 100 ตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 8×8 เซนติเมตร แล้วเจาะรูตรงกลาง นำกระดาษทรายมาซ้อนทับกัน 3 ชั้น และใช้กรรไกรตัดกระดาษทรายให้เป็นแฉกรอบแฝ่น แล้วนำมารัดให้ทั่วขึ้นงานช้ำอีกรอบ การใช้เครื่องขัดตัวขึ้นงานช้ำอีกรอบ แสดงดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 แสดงการใช้เครื่องขัด ขัดตัวขึ้นงานช้ำอีกรอบ

4.1.1.9 นำขึ้นงานส่งแผนกตรวจสอบ

ส่งขึ้นงานให้แผนกตรวจสอบทำการตรวจสอบ ถ้าขึ้นงานผ่านการตรวจสอบจะส่งแผนกต่อไป แต่ถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบจะถูกนำมาให้พนักงานที่เป็นคนขัดขึ้นงานนั้นแก้ไขต่อไป แผนกตรวจสอบที่จะนำขึ้นงานไปส่ง แสดงดังรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 แสดงแผนกตรวจสอบที่จะนำขึ้นงานไปส่งในขั้นตอนต่อไป

4.1.2 ข้อมูลเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงานนั้นจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่พนักงานจะต้องเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการทำงานต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ แสดงดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 แสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

| ลำดับ | ชื่อเครื่องมือ ชื่ออุปกรณ์ | รูปภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ | ใช้ในขั้นตอน |
|-------|-------------------------------|---|---|
| 1 | หินเจียรใบ หยาบลิ่ม |  | การใช้หินเจียรตัดลวนของชิ้นงาน |
| 2 | หินเจียรใบ ละเอียด |  | การใช้หินเจียรใบละเอียดเจียรบนชิ้นงาน |
| 3 | หัวขัด กระดาษทราย |  | การใช้หัวขัดที่พันด้วยกระดาษทรายขัดตัวชิ้นงาน |

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) แสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

| ลำดับ | ชื่อเครื่องมือ ชื่ออุปกรณ์ | รูปภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ | ใช้ในขั้นตอน |
|-------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 4 | กระดาษทราย |  | การใช้กระดาษทรายขัดซีนงาน |
| 5 | ลิม |  | การลิมตอกเอาส่วนเกินออก |
| 6 | 漉ดเชื่อม ผงเชื่อม น้ำยาประสาน |  | การเชื่อมซีนงาน |
| 7 | เครื่องขีดเส้น |  | การใช้เครื่องขีดเส้นขีดบนซีนงาน |

4.1.3 ตัวอย่างลักษณะของชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

4.1.3.1 ลักษณะของชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากผิวชิ้นงานไม่เรียบ คือ ผิวชิ้นงานมีลักษณะขรุขระ แสดงดังบริเวณที่มีรอยปากกาสีแดงขีดไว้ ซึ่งผิวชิ้นงานไม่เรียบ เพราะ ผิวชิ้นงานมีลักษณะขรุขระ แสดงดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 แสดงผิวชิ้นงานไม่เรียบ เพราะผิวชิ้นงานมีลักษณะขรุขระ

4.1.3.2 ลักษณะของชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจาก ตามซอก มุมต่างๆ ไม่เรียบ มีลักษณะเดียวกับ ผิวชิ้นงานจะมีลักษณะเป็นผิวที่ขรุขระแสดงดังบริเวณที่มีเส้นวงกลมล้อมรอบ ชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากซอกแขนไม่เรียบ แสดงดังรูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 แสดงชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากซอกแขนไม่เรียบ

4.1.3.3 ลักษณะของชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจาก ชิ้นงานมีส่วนเกินจะมี ลักษณะของรอยติดหินแบบเดียวกัน และจะเกิดขึ้นบริเวณเดียว คือ ส่วนฐานของชิ้นงาน เนื่องจาก บริเวณฐานของชิ้นงานจะมีรายละเอียดเยื่อจะ และมองเห็นส่วนเกินได้ยากกว่าบริเวณจากหัวถังลำตัว ซึ่งจะมีรายละเอียดที่น้อยกว่า ชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากมีส่วนเกิน แสดงดังรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 แสดงชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากมีส่วนเกิน

4.1.3.4 ลักษณะชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากชิ้นงานเป็นรู จะมีลักษณะเดียว และสามารถเกิดได้บริเวณที่เป็นผิวเรียบๆ ของชิ้นงานเนื่องจากบริเวณที่เป็นผิวเรียบจะมองเห็นรู หรือปัญหาที่เกิดกับชิ้นงานที่สามารถชัดเจนแสดงดังบริเวณที่มีรอยปากกาสีแดงขีดไว้ ชิ้นงานที่ไม่ผ่าน การตรวจสอบเนื่องจากชิ้นงานเป็นรู แสดงดังรูปที่ 4.15.



รูปที่ 4.15 แสดงชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากชิ้นงานเป็นรู

4.1.3.5 ลักษณะขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจาก ลายเส้นไม่ชัด จะมีลักษณะเป็น ลายเส้นที่ไม่ชัด หรือลายเส้นขาดหายไปเลยแสดงดังบริเวณที่มีรอยปากกาสีแดงขีดไว้ ซึ่งขึ้นงานที่ไม่ ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากมีลายเส้นไม่ชัด แสดงดังรูปที่ 4.16



รูปที่ 4.16 แสดงขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากมีลายเส้นไม่ชัด

4.1.4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากแผนกตรวจสอบ

ทำการตรวจนับข้อมูลขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่เกิดขึ้น โดยทำการตรวจนับข้อมูลจุดบน ขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเป็นจำนวน 12 ชิ้น ทำการแยกข้อมูลของขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ตามปัญหาที่พบเจอจากการตรวจนับ และทำการรวมจำนวนของจุดบนขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ที่เกิดปัญหาเดียวกันไว้ด้วยกัน โดยจะจำแนกกระบวนการผลิตเป็น 2 กระบวนการ คือ ประเภท กระบวนการแบบปัดมัน 6 ชิ้น และประเภทกระบวนการแบบปิดทอง 6 ชิ้น จำนวนจุดบนขึ้นงานที่ไม่ ผ่านการตรวจสอบ แสดงดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 จำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ

| ลักษณะชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | จำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | | รวม |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | ประเภทกระบวนการ องค์พระแบบปัดมัน | ประเภทกระบวนการ องค์พระแบบปิดทอง | |
| ผิวชิ้นงานไม่เรียบ | 14 | 10 | 24 |
| ซอกมุม ต่างๆ ไม่เรียบ | 11 | 10 | 21 |
| ส่วนเกิน | 3 | 7 | 10 |
| ลายเส้นไม่ชัด | 6 | 4 | 10 |
| ชิ้นงานเป็นรู | 6 | 6 | 12 |
| รวม | 40 | 37 | 77 |

จากที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่เกิดขึ้น โดยทำการตรวจสอบข้อมูลจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจำนวน 12 ชิ้น ทำการแยกข้อมูลของชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบตามปัญหาที่พบเจ้าจากการตรวจสอบ และทำการรวมจำนวนของจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่เกิดปัญหาเดียวกันไว้ด้วยกัน โดยที่การนับจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆ บนชิ้นงานรวมกระบวนการผลิต 2 กระบวนการ คือ ประเภทกระบวนการแบบปัดมัน 6 ชิ้น และประเภทกระบวนการแบบปิดทอง 6 ชิ้น ซึ่งการนับจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆ คือ ส่วนหัว คอ รวมไปถึงใบหน้า ส่วนตั้งแต่คอจนถึงเอว และหัวไหล่ถึงข้อศอก ส่วนหน้าตัก เท้า และปลายนิ้วมือ ส่วนฐาน และส่วนหลัง เพื่อให้เวลาตรวจสอบสามารถทำได้ง่าย และไม่ต้องพลิกชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากไปมาด้วย การแบ่งชิ้นงานเป็นส่วนต่างๆ ใน การตรวจสอบ แสดงดังรูปที่ 4.17 จำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยแบ่งตามส่วนต่างๆ ที่ตรวจนับของกระบวนการปัดมัน แสดงดังตารางที่ 4.5 และจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยแบ่งตามส่วนต่างๆ ที่ตรวจนับของกระบวนการปิดทอง แสดงดังตารางที่ 4.6



รูปที่ 4.17 แสดงการแบ่งชิ้นงานเป็นส่วนต่างๆ ในการตรวจนับ

จากรูปที่ 4.17 คือ ส่วนต่างๆที่ผู้จัดทำโครงการแบ่งเป็นส่วนๆ ในการตรวจนับหาจุดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบของชิ้นงาน ซึ่งแบ่งเป็นส่วนต่างๆ แสดงดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 คือ ส่วนหัว รวมไปถึงใบหน้า ตรงกับหมายเลขที่ 1

ส่วนที่ 2 คือ ตั้งแต่คอกจนถึงเอว และหัวไหล่ถึงข้อศอก ตรงกับหมายเลขที่ 2

ส่วนที่ 3 คือ ส่วนหน้าตัก เท้า และปลายนิ้วมือ ตรงกับหมายเลขที่ 3

ส่วนที่ 4 คือ ส่วนของฐาน ตรงกับหมายเลขที่ 4

ส่วนที่ 5 คือ ส่วนหลัง ตรงกับหมายเลขที่ 5

ตารางที่ 4.5 แสดงจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยแบ่งตามส่วนต่างๆ ที่ตรวจนับ ของกระบวนการปัดมัน

| ลักษณะชิ้นงานที่ไม่ ผ่านการตรวจสอบ | จำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | | | | | รวม |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 | ส่วนที่ 3 | ส่วนที่ 4 | ส่วนที่ 5 | |
| ผิวชิ้นงานไม่เรียบ | - | 4 | 6 | 1 | 3 | 14 |
| ซอกมุมต่างๆ ไม่เรียบ | - | 7 | - | 4 | - | 11 |
| ส่วนเกิน | - | - | - | 3 | - | 3 |
| ลายเส้นไม่ชัด | - | 2 | 3 | - | 1 | 6 |
| ชิ้นงานเป็นรู | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| รวม | 1 | 14 | 11 | 9 | 5 | 40 |

ตารางที่ 4.6 แสดงจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยแบ่งตามส่วนต่างๆ ที่ตรวจบัญชี

ของกระบวนการปิดทอง

| ลักษณะชิ้นงานที่ไม่ ผ่านการตรวจสอบ | จำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | | | | | รวม |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 | ส่วนที่ 3 | ส่วนที่ 4 | ส่วนที่ 5 | |
| ผิวชิ้นงานไม่เรียบ | - | 3 | 4 | - | 3 | 10 |
| ซอกมุมต่างๆ ไม่เรียบ | - | 7 | - | 3 | - | 10 |
| ส่วนเกิน | - | - | - | 7 | - | 7 |
| ลายเส้นไม่ชัด | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
| ชิ้นงานเป็นรู | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| รวม | - | 12 | 8 | 11 | 6 | 37 |

จากตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.6 จะสังเกตเห็นว่าลักษณะผิวชิ้นงานไม่เรียบจะเกิดขึ้นบริเวณที่ ส่วนที่ 2 คือ ตั้งแต่คอจนถึงเอว และหัวไหลถึงข้อศอก ส่วนที่ 3 คือ ส่วนหน้าตัก เท้า และปลายนิ้วมือ และส่วนที่ 5 คือ ส่วนหลัง เนื่องจากลักษณะผิวชิ้นงานไม่เรียบจะเกิดขึ้นบริเวณผิวชิ้นงานที่รายละเอียดไม่มาก ซึ่งส่วนที่ 1 พนักงานแผนกตรวจสอบจะขัดชิ้นงานช้าอีกครั้งหลังจากที่พนักงานแผนกตกแต่งทำเสร็จแล้ว และส่วนที่ 4 คือ ส่วนฐานจะไม่ค่อยมีผิวชิ้นงานที่เป็นผิวเรียบจึงไม่เกิดผิวชิ้นงานไม่เรียบได้

ลักษณะซอกมุมต่างๆ ไม่เรียบจะเกิดขึ้นบริเวณส่วนที่ 2 คือ ตั้งแต่คอจนถึงเอว และหัวไหลถึงข้อศอก และบริเวณส่วนที่ 4 คือ ส่วนของฐาน เนื่องจาก 2 ส่วนนี้มีลักษณะเป็น มุม และเป็นซอกหลีบที่เป็นส่วนเว้า ส่วนโค้งของชิ้นงาน ซึ่งบริเวณส่วนที่ 1 3 และส่วนที่ 5 ไม่มีผิวชิ้นงานที่เป็นลักษณะเป็นมุม ซอก

ลักษณะที่ชิ้นงานมีส่วนเกิน จะเกิดขึ้นส่วนที่ 4 คือ บริเวณฐานของชิ้นงาน เนื่องจากบริเวณฐานเป็นส่วนที่มีรายละเอียดมาก ทำให้สังเกตเห็นส่วนเกินบนชิ้นงานได้ยาก ซึ่งบริเวณส่วนที่ 1 2 3 และ 5 ผิวชิ้นงานจะเป็นผิวเรียบ จะสังเกตเห็นส่วนเกินได้ง่าย ทำให้ตกแต่งชิ้นงานลักษณะชิ้นงานมีส่วนเกินได้ง่ายกว่า

ลักษณะชิ้นงานมีลายเส้นไม่ชัดจะเกิดขึ้นบริเวณที่ ส่วนที่ 2 คือ ตั้งแต่คอจนถึงเอว และหัวไหลถึงข้อศอก ส่วนที่ 3 คือ ส่วนหน้าตัก เท้า และปลายนิ้วมือ และส่วนที่ 5 คือ ส่วนหลัง ซึ่งทั้ง 3 ส่วนมีบริเวณที่ต้องขีดเส้นทั้งหมดจึงเกิดปัญหาลักษณะนี้ได้ แต่บริเวณส่วนที่ 1 พนักงานแผนกตรวจสอบจะขัดชิ้นงานช้าอีกครั้งหลังจากที่พนักงานแผนกตกแต่งทำเสร็จแล้ว และบริเวณส่วนที่ 4 คือ บริเวณฐานของชิ้นงาน ซึ่งไม่มีบริเวณที่ต้องขีดเส้น ทั้ง 2 ส่วนนี้จึงไม่เกิดลักษณะชิ้นงานมีลายเส้นไม่ชัดได้

ลักษณะชิ้นงานเป็นรู สามารถเกิดปัญหานี้ได้ทุกส่วน เพราะลักษณะชิ้นงานเป็นรูจะเกิดขึ้นได้ทุกผิวชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นบริเวณผิวชิ้นงานเรียบ เป็นซอกมุม หรือแม่กระแท้ ส่วนฐานที่มีลายระเอียดของชิ้นงานมาก

ทำการตรวจนับข้อมูลข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่เกิดขึ้น โดยทำการตรวจนับข้อมูล จุดบนข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเป็นจำนวน 12 ชิ้น ทำการแยกข้อมูลของข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบตามปัญหาที่พบจากการตรวจนับ และทำการรวมจำนวนของจุดบนข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่เกิดปัญหาเดียวกันไว้ด้วยกัน โดยที่การนับจะแบ่งเป็นพนักงานที่ทำงานในแผนกต่อแต่ละ จำนวนข้อบ่งชี้งานที่นับจะนับรวมกันทั้งกระบวนการผลิต 2 กระบวนการ คือ ประเภทกระบวนการแบบปิดมัน 6 ชิ้น และประเภทกระบวนการแบบปิดทอง 6 ชิ้น จำนวนจุดบนข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยแบ่งตามพนักงานที่ทำของกระบวนการปิดมัน แสดงดังตารางที่ 4.7 และจำนวนจุดบนข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยแบ่งตามพนักงานที่ทำของกระบวนการปิดทอง แสดงดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.7 แสดงจำนวนจุดบนข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยแบ่งตามพนักงานที่ทำของกระบวนการปิดมัน

| ลักษณะข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | จำนวนจุดบนข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | | | รวม |
|--|--|----------------|----------------|-----|
| | พนักงานคนที่ 1 | พนักงานคนที่ 2 | พนักงานคนที่ 3 | |
| ผิวข้อบ่งชี้งานไม่เรียบ | 5 | 4 | 5 | 14 |
| ซอก มุมต่างๆ ไม่เรียบ | 5 | 4 | 2 | 11 |
| ส่วนเกิน | - | 1 | 2 | 3 |
| ลายเส้นไม่ชัด | 1 | 3 | 2 | 6 |
| ข้อบ่งชี้งานเป็นรู | 1 | 3 | 2 | 6 |
| รวม | 12 | 15 | 13 | 40 |

ตารางที่ 4.8 แสดงจำนวนจุดบนข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยแบ่งตามพนักงานที่ทำของกระบวนการปิดทอง

| ลักษณะข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | จำนวนจุดบนข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | | | รวม |
|--|--|----------------|----------------|-----|
| | พนักงานคนที่ 1 | พนักงานคนที่ 2 | พนักงานคนที่ 3 | |
| ผิวข้อบ่งชี้งานไม่เรียบ | 3 | 3 | 4 | 10 |
| ซอก มุมต่างๆ ไม่เรียบ | 5 | 3 | 2 | 10 |
| ส่วนเกิน | 2 | 2 | 3 | 7 |
| ลายเส้นไม่ชัด | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ข้อบ่งชี้งานเป็นรู | 2 | 3 | 1 | 6 |
| รวม | 13 | 12 | 12 | 37 |

จากตารางที่ 4.7 และตารางที่ 4.8 จะสังเกตเห็นว่าพนักงานทั้ง 3 คนที่ทำงานแผนกต่อแต่ละ มีจำนวนจุดบนข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบไม่ห่างกันมาก บางคนก็มีจำนวนจุดบนข้อบ่งชี้งานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเท่ากัน

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

จากข้อมูลที่ได้ในข้อที่ 4.1.4 จุดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบชิ้นงาน สามารถแยกลักษณะของปัญหาที่พบได้ 5 ลักษณะ โดยจะนำลักษณะของชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบไปหาสาเหตุของปัญหา และนำสาเหตุของปัญหาของแต่ละปัญหาไปวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข ซึ่งจากตารางที่ 4.7 และตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าตัวพนักงานทุกคนทำงานโดยมีจำนวนจุดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบได้ไม่ต่างกัน ตัวพนักงานเองจึงไม่มีผลทำให้ชิ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบ

4.2.1 การวิเคราะห์สาเหตุ

แผนภูมิกังปลาแสดงสาเหตุของปัญหา ชิ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบ แสดงดังรูปที่ 4.20

4.2.1.1 สาเหตุของปัญหา ผิวชิ้นงานไม่เรียบ

ก. เกิดจากเวลาที่ใช้กระดาษทรายขัดผิวชิ้นงาน หัวนือตที่ใช้ดีกรีดกระดาษทรายกับเครื่องขัดอาจไปถูกตัวชิ้นงานที่ขัดเสร็จแล้ว ทำให้ชิ้นงานเป็นรอยไม่เรียบ ชิ้นงานจึงไม่ผ่านการตรวจสอบ หัวนือตที่ใช้ดีกรีดกระดาษทรายกับเครื่องขัด แสดงดังรูปที่ 4.18



รูปที่ 4.18 แสดงหัวนือตที่ใช้ดีกรีดกระดาษทรายกับเครื่องขัด

ข. เกิดจากที่พนักงานพันกระดาษทรายเข้ากับเครื่องขัด แล้วมัดด้วยลวด เวลานำเครื่องขัดนั้นมาขัดผิวชิ้นงาน ลวดที่พนักงานใช้มัดนั้นอาจจะไปขูดกับผิวชิ้นงานที่เรียบอยู่แล้ว ทำให้ชิ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบ ลวดที่ใช้พันกระดาษทรายที่อาจไปขูดชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 4.19



รูปที่ 4.19 แสดงลวดที่ใช้พันกระดาษทรายที่อาจไปขูดชิ้นงาน

4.2.1.2 สาเหตุของปัญหา ซอก มุมต่างๆ ไม่เรียบ

ก. เกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ขัดตามซอก มุมต่างๆ มีขนาดใหญ่ ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ขัด จึงไม่สามารถขัดตามซอก มุมต่างๆ ที่บริเวณแคบๆ ได้ ผิวชิ้นงานบริเวณซอก มุมของชิ้นงานจึง ไม่เรียบ

ข. เกิดจากการที่พนักงานไม่มีจุดสังเกตชิ้นงานตามซอก มุมต่างๆ ที่ไม่ผ่านการ ตรวจสอบบ่อยๆ เพื่อที่พนักงานจะได้ตรวจสอบด้วยตัวเองก่อน

4.2.1.3 สาเหตุของปัญหา ส่วนเกิน


เกิดจากพนักงานไม่มีวิธีการดูชิ้นงานเพื่อหาส่วนเกินบนชิ้นงาน คือ พนักงาน จะตรวจสอบชิ้นงานคร่าวๆ เมื่อพบเห็นส่วนเกินตรงไหนก่อนก็จะทำการนั่นก่อน ทำให้พนักงานตรวจสอบชิ้นงานได้ไม่ครบถ้วนชิ้นงาน

4.2.1.4 สาเหตุของปัญหา ลายเส้นไม่ชัด

เกิดจากพนักงานไม่มีวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม คือ พนักงานไม่มีวิธีการดูส่วน ที่ต้องขีดลายเส้นบนชิ้นงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน พบร่องรอยเส้นไม่ชัดตรงไหนก่อนก็จะทำ ตรงนั่นก่อน ทำให้พนักงานลืม หรือดูชิ้นงานไม่ทั่วได้

4.2.1.5 สาเหตุของปัญหา ชิ้นงานเป็นรู

เกิดจากตอนพนักงานนำชิ้นงานไปเชื่อมจะใช้วิธีการจำตำแหน่งที่ชิ้นงานเป็นรู ไม่มีสัญลักษณ์บอก ทำให้พนักงานบางครั้งจะจำไม่หมด หรือลืมบางตำแหน่งไป

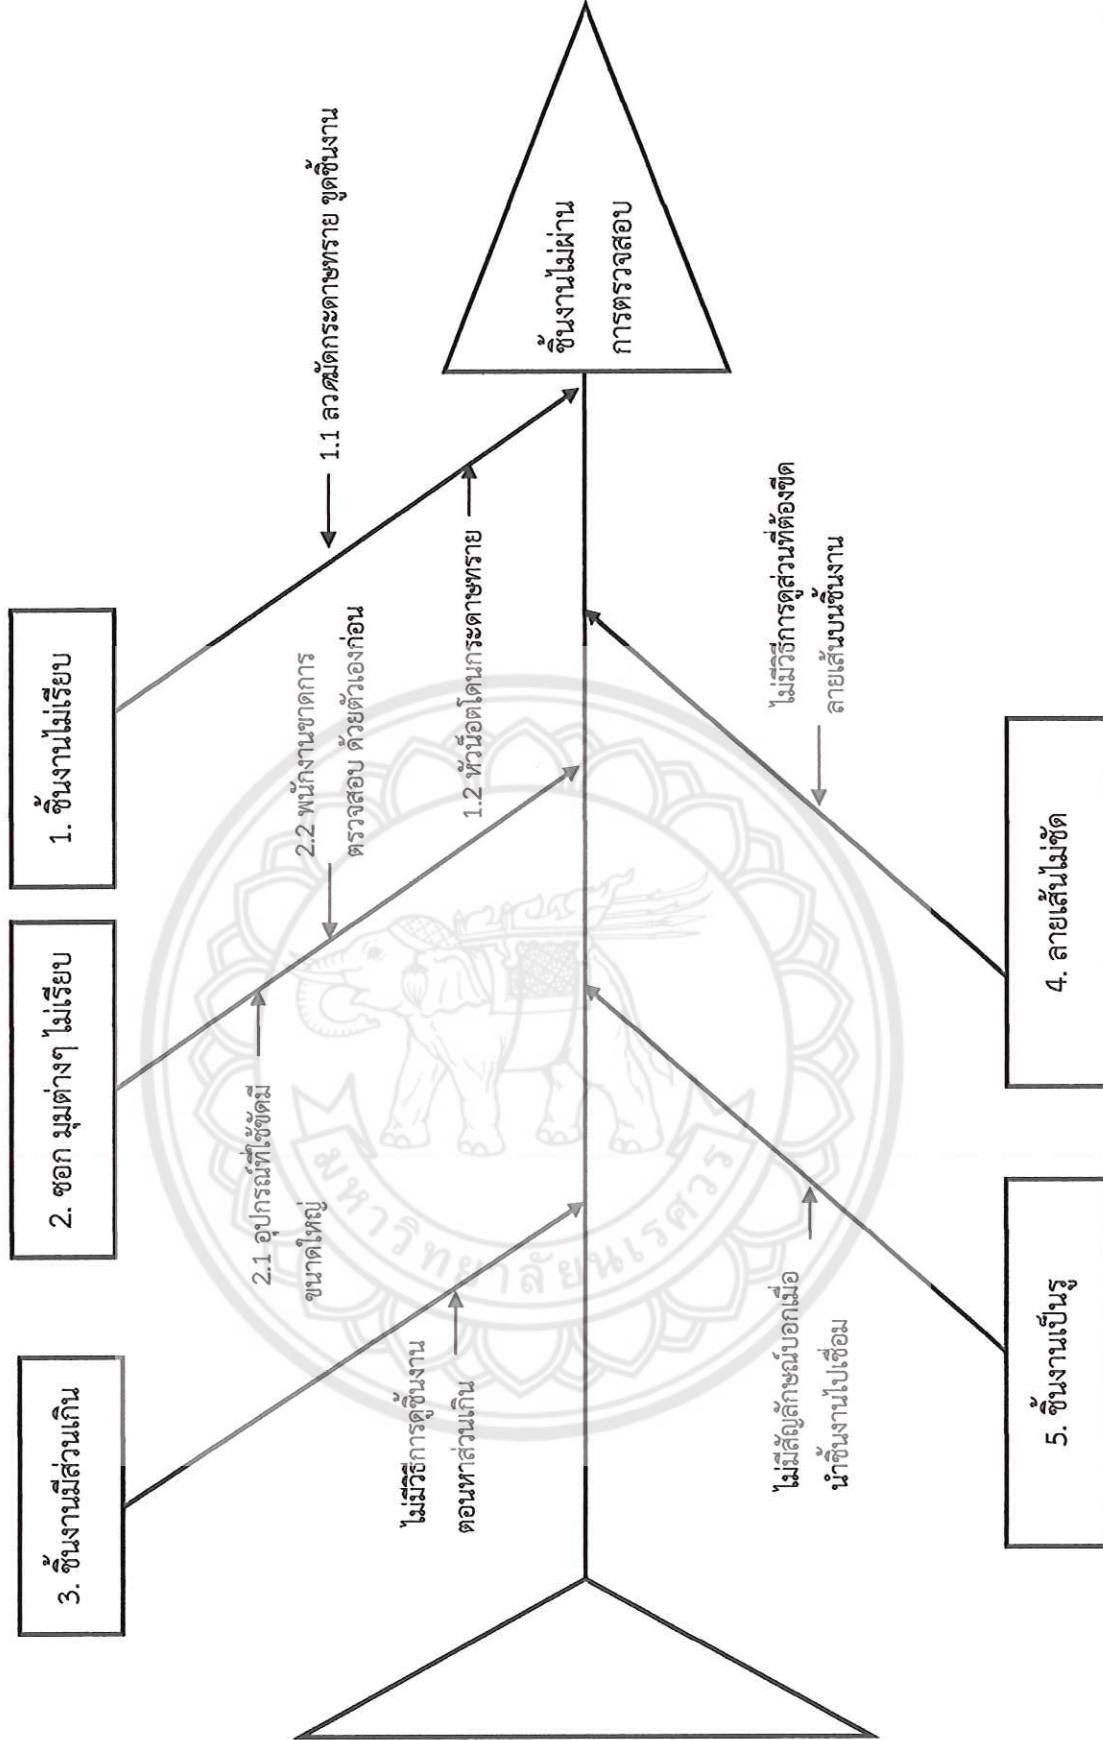

รูปที่ 4.20 แสดงแผนภูมิกำลังปลาแสดงสาเหตุของปัญหา ชั้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบ

4.2.2 การวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหา

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของแต่ละลักษณะที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ จึงได้นำสาเหตุเหล่านี้มาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยจะแบ่งตามลักษณะปัญหาที่พบเจอ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ และนำปัญหาทั้ง 5 ลักษณะที่พบนี้ไปรีดความคิด เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมด ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหา และสาเหตุที่จัดทำ แสดงดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหา และสาเหตุที่จัดทำ

| ลักษณะขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | สาเหตุของปัญหา | แนวทางการแก้ไข | สาเหตุที่จัดทำ |
|-----------------------------------|---|--|---|
| 1. ขั้นงานไม่เรียบ | 1.1 ลวดที่ใช้มัดกระดาษทรายกับเครื่องขัดขูดผิวขั้นงาน | ควรมีระยะหรือจุดที่ใช้มัดบอก เช่น การมัดลวดควรห่างจากขอบกระดาษทรายเป็นระยะประมาณเท่าไหร่ เป็นต้น หรือตอนที่ตัดกระดาษทรายเสร็จแล้ว อาจจะต้องมีการวัด และทำแท่งเที่ยงที่ใช้ลวดมัดบอกไว้เลย เวลานำกระดาษทรายมามัดด้วย ลวดจะได้ตรงตามแท่งเที่ยงที่ต้องการมัด เพื่อให้ขั้นงานจะได้ไม่มีรอยขูดของลวด | เพื่อลดรอยขูดของลวดบนชิ้นงาน เพราะเวลาพนักงานขัดลวดอาจไปขูดชิ้นงานที่ขัดเสร็จแล้ว หรือบริเวณซอกแขนที่สังเกตยากได้ ทำให้ขั้นงานไม่ได้ตามที่ต้องการ |
| | 1.2 หัวนือตที่ใช้ยึดกระดาษทรายกับเครื่องขัดอาจไปถูกตัวขั้นงาน | เวลาตัดกระดาษทรายให้เป็นแฉกไม่ควรตัดลึกเกินไป อาจจะต้องมีจุดหรือระยะบอกกว่าควรตัดลึกไปประมาณเท่าไหร่ และระยะ เพื่อบอกว่าควรเปลี่ยนกระดาษทราย เพื่อป้องกันหัวนือต โดนตัวขั้นงานขณะทำการขัด | เพื่อป้องกันหัวนือตโดนตัวขั้นงาน ทำให้ขั้นงานไม่ได้ตามที่ต้องการ |

ตารางที่ 4.9 (ต่อ) แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหา และสาเหตุที่จัดทำ

| ลักษณะข้อบกพร่องที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | สาเหตุของปัญหา | แนวทางการแก้ไข | สาเหตุที่จัดทำ |
|---|--|---|--|
| 2. ซอก มุมต่างๆ ไม่เรียบ | 2.1 เกิดจาก อุปกรณ์ที่ใช้ขัด บริเวณซอก มุม ในญี่เกินไป | ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ขัด ตามซอก มุมต่างๆ ให้มี ขนาดเล็กลง พอที่จะเข้า ไปขัดตามซอก มุมต่างๆ ได้ เพื่อให้ข้อบกพร่องออกมาน ได้ตามที่ต้องการ | เพื่อแก้ปัญหา ซอก มุม ข้อบกพร่องไม่เรียบ ทำให้ ข้อบกพร่องที่ออกมานี้ได้ตามที่ ต้องการ |
| | 2.2 เกิดจากการ ขาดการ ตรวจสอบด้วย ตัวเองก่อนส่ง แผนกตรวจสอบ | ควรมีรูป ข้อบกพร่องที่ไม่ผ่าน การตรวจสอบว่า มีจุดไหน บ้างที่ไม่ผ่านการ ตรวจสอบบ่อยๆ ลักษณะ อย่างไรที่ข้อบกพร่องไม่ผ่าน การตรวจสอบ เพื่อให้ พนักงานสังเกตข้อบกพร่อง ของ ตัวเองก่อน | เพื่อที่พนักงานจะได้ ตรวจสอบข้อบกพร่องของ ตัวเองได้จากการสังเกตรูป ก่อนส่งข้อบกพร่องให้แผนก ตรวจสอบต่อไป |
| 3. ข้อบกพร่อง มีส่วนเกิน | เกิดจากพนักงาน ไม่มีวิธีการดู ข้อบกพร่องที่ ส่วนเกิน | จัดทำวิธีปฏิบัติงานของ ขั้นตอนการดู และหา ส่วนเกินบนข้อบกพร่อง เพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบัติ ตามได้จริง | เพื่อให้พนักงานมีวิธี ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |
| 4. ลายเส้นไม่ชัด | เกิดจากพนักงาน ไม่มีวิธีการดูส่วน ที่ต้องขีดลายเส้น บนข้อบกพร่อง | จัดทำลำดับวิธีปฏิบัติงาน ของขั้นตอนการขีด ลายเส้นบนข้อบกพร่อง เพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบัติ ตามได้จริง | เพื่อให้พนักงานมีวิธี ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |
| 5. ข้อบกพร่อง เป็นรู | เกิดจากตอน พนักงานนำ ข้อบกพร่องไปเชื่อมไม่ สนับสนุนลักษณะของ | แนะนำให้พนักงานเชื่อม สัญลักษณะของตรงส่วนที่ เกิดปัญหาข้อบกพร่องเป็นรู เพื่อเวลาชนย้ายข้อบกพร่องไป เชื่อม พนักงานจะได้ สามารถมองเห็น สัญลักษณะที่ทำไว้ | เพื่อให้พนักงานมองเห็น จุดที่ต้องเชื่อมได้อย่าง ชัดเจน จะได้ลดปัญหา ข้อบกพร่องไม่ผ่านการ ตรวจสอบได้ |

4.3 การเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสมแก่รายงาน

หลังจากการวิเคราะห์ถึงปัญหา และสามารถหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงที่เหมาะสมแล้ว จึงนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบในแต่ละลักษณะขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้แก่รายงาน ซึ่งผลการพิจารณา แสดงดังตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง

| หัวข้อ | ปัญหา | แนวทางการปรับปรุง | พิจารณา | ความเห็นของทางโรงเรียน |
|---------------------------------|--|---|----------|--|
| 1. ผิว ขั้นงาน ไม่เรียบ | หัวนีอตที่ ใช้ยืด กระดาษ ทรายกับ เครื่องขัด ไปถูกตัว ขั้นงาน | ทำเส้นบอกตำแหน่ง เพื่อบอกว่าเวลานำ กระดาษทรายขัด ผิวขั้นงานเมื่อกระดาษ ทรายขาด และสัน จนถึงเส้นที่ได้บอก ตำแหน่งแล้วควร เปลี่ยนกระดาษทราย | เห็นด้วย | พนักงานจะได้รู้ว่าควรเปลี่ยน กระดาษทรายเมื่อไหร่ พนักงานจะได้มัดลวดใน ตำแหน่งที่เหมาะสม ก่อน นำไปขัดผิวขั้นงาน |
| | ลวดที่ใช้ มัด กระดาษ ทรายกับ เครื่องขัด โดน ผิวขั้นงาน | มีระยะบอกว่าตำแหน่ง ที่ใช้ลวดมัดกระดาษ ทรายกับเครื่องขัด | เห็นด้วย | เมื่อพนักงานตัดกระดาษทราย ลึกไปก็จะทำให้ หัวนีอตโดน ตัวขั้นงานได้ |
| 2. ซอก มุม ต่างๆ ไม่เรียบ | อุปกรณ์ที่ นำมาขัด ตามซอก มุมต่างๆ มี ขนาดใหญ่ เกินไป | แนะนำให้พนักงานมี อุปกรณ์ที่มีหัวขัดขนาด เล็ก และสามารถขัดมา ซอก มุมต่างๆ ได้ | เห็นด้วย | การขัดขั้นงานตามซอก มุม ต่างๆ จะได้ออกมาตาม ที่ต้องการ |
| | ขาดการ ตรวจสอบ ด้วยตัวเอง ก่อน | นำรูปภาพลักษณะ ขั้นงานที่ไม่ผ่านการ ตรวจสอบบ่อยๆ ไปติด ในที่ที่พนักงานสามารถ มองเห็นได้ชัด เพื่อให้ พนักงานสังเกตขั้นงาน ของตัวเองก่อนส่ง แผนกรตรวจสอบ | เห็นด้วย | พนักงานจะได้มีรูปภาพที่ทอง เห็นได้ชัดเพื่อจะได้สังเกต ขั้นงานของตัวเองก่อนได้ |

ตารางที่ 4.10 (ต่อ) ตารางแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง

| หัวข้อ | ปัญหา | แนวทางการปรับปรุง | พิจารณา | ความเห็นของทางโรงงาน |
|----------------------|---|---|----------|--|
| 3. ขึ้นงานมีส่วนเกิน | พนักงานไม่มีวิธีการดูขึ้นงานตอนทำส่วนเกิน | จัดทำวิธีปฏิบัติงานของขั้นตอนการดู และหาส่วนเกินบนขึ้นงานให้เหมาะสม | เห็นด้วย | พนักงานจะได้หากส่วนเกินบนขึ้นงานได้ทั่ว |
| 4. ลายเส้นไม่ชัด | พนักงานไม่มีวิธีการดูส่วนที่ต้องขัดลายเส้นบนขึ้นงานให้เหมาะสม | จัดทำวิธีปฏิบัติงานของขั้นตอนการขัดลายเส้นบนขึ้นงานให้เหมาะสม | เห็นด้วย | พนักงานจะได้มีลำดับและส่วนต่างๆ บนขึ้นงานที่ต้องขัดเส้นได้ชัดเจน |
| 5. ขึ้นงานเป็นรู | เมื่อนำขึ้นงานไปเชื่อมไม่มีสัญลักษณ์บอก | แนะนำให้พนักงานใช้สีบอกตำแหน่งที่ต้องนำขึ้นงานไปเชื่อมก่อน เพื่อที่ว่าพนักงานจะได้ไม่ลืมตำแหน่งที่ต้องเชื่อมบนขึ้นงาน | เห็นด้วย | พนักงานจะได้มองเห็นจุดที่ต้องเชื่อมบนขึ้นงานได้ชัดเจน และไม่ต้องไปนั่งหาดูก่อนเชื่อม |

4.4 ทำการปรับปรุงแก้ไข

จากตารางที่ 4.10 ที่ทางคณะผู้จัดทำได้นำเสนอต่อทางโรงงาน เพื่อขออนุญาตในการดำเนินงาน ซึ่งแนวทางการแก้ไขที่ทางผู้จัดทำกำหนดไว้ มีดังต่อไปนี้

4.4.1 การแก้ไขปัญหาเนื่องจากผิวชิ้นงานไม่เรียบ


4.4.1.1 บอกรายละเอียดที่ควรเปลี่ยนกระดาษทรายก่อนที่จะนำไปขัดบนชิ้นงาน

จากการเก็บข้อมูล และสังเกตวิธีการทำงานของพนักงาน ขั้นตอนของการ นำกระดาษทรายมาขัดชิ้นงาน คือ ต้องนำกระดาษทรายจำนวน 3 แผ่นมาประกอบกับเครื่องขัด แล้วตัดให้เป็นแฉก แล้วทำการขัดตัวชิ้นงานเลย เมื่อขัดชิ้นงานไปเรื่อยๆ กระดาษทรายที่นำมาขัดจะขาดตามรอยตัด พอกันงานขัดชิ้นงานไปจึงไม่รู้ว่าควรต้องเปลี่ยนกระดาษทรายเมื่อกระดาษทรายสั้น ไปแค่ไหน เมื่อกระดาษทรายสั้นเกินไปจะทำให้หัวน็อตโดนตัวชิ้นงานได้

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้สอบถามพนักงานถึงระยะที่กระดาษทรายที่นำไปขัดชิ้นงานมีระยะที่สั้นที่สุดที่จะนำมาขัดชิ้นงานได้ ซึ่งมีระยะที่ทางจากหัวน็อตเป็นระยะ 1 เซนติเมตร โดยที่หัวน็อตก็ไม่โดนตัวชิ้นงาน โดยจะใช้เหวนที่เป็นโลหะมาเป็นตัวกำหนดระยะ ซึ่งเหวนที่เป็นตัวบอกระยะนั้นจะแสดงดังรูปที่ 4.21 และใช้ปากกาขีดบอกราคาบนชิ้นงานเพื่อบอกว่าไม่ควรใช้กระดาษทรายขัดชิ้นงานให้มีขนาดสั้นไปกว่าเส้นที่กำหนด ซึ่งกระดาษทรายที่มีทำແหน่งบอกแล้วแสดงดังรูปที่ 4.22




รูปที่ 4.21 แสดงเหวนที่เป็นตัวบอกระยะนั้น

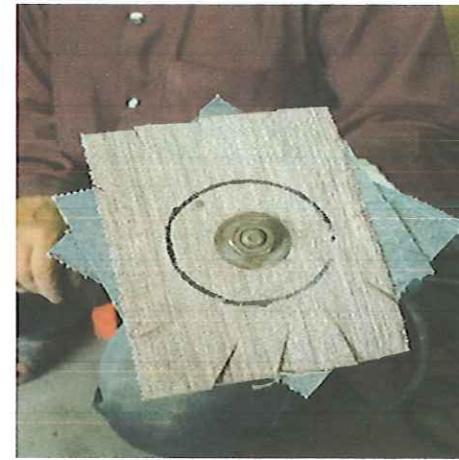

รูปที่ 4.22 แสดงกระดาษทรายที่มีตัวแทนงบอกแล้ว

4.4.1.2 บอกตัวแทนที่จะใช้ความมั่นกระดาษทราย

จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีสอบถาม และสังเกตวิธีการทำงานของพนักงาน ขั้นตอนของการใช้หัวขัดขึ้นงาน มีวิธีการทำงาน คือ จะต้องนำกระดาษทรายมาพันเข้ากับหัวขัด และยึดกับตัวเครื่องด้วยคลาด โดยวิธีการนี้พนักงานจะต้องคาดคะเนตัวแทนที่จะใช้ความมั่นของ โดยไม่มีจุดบอกตัวแทนให้ ซึ่งกระดาษที่จะนำไปพันกับหัวเครื่องขัด แสดงดังรูปที่ 4.23 โดยจะทำให้ลวดที่ใช้มัดอยู่ในตัวแทนที่ไม่ถูกต้องทำให้ความมั่นนั้นชุดตัวขึ้นงานเวลาขัดผิวขึ้นงาน ทำให้ขึ้นงานเป็นรอยไม่ผ่านการตรวจสอบได้ ซึ่งหัวขัดที่พันกับกระดาษทรายแล้ว แต่ไม่มีตัวแทนงบอกก่อนใช้ความมั่นเข้ากับหัวเครื่องขัด แสดงดังรูปที่ 4.24

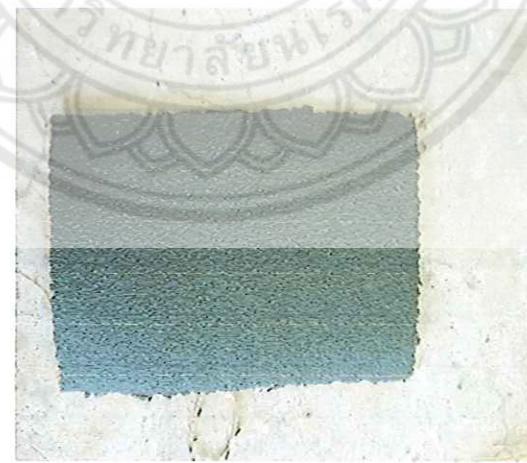


รูปที่ 4.23 แสดงกระดาษทรายที่ไม่มีตัวแทนที่จะใช้ความมั่นบอก



รูปที่ 4.24 แสดงหัวขัดที่พันกับกระดาษทรายแล้วแต้มีมีทำแท่นงบอกก่อน

ได้สอบถามพนักงานถึงระยะที่เหมาะสมที่จะใช้ลวดมัด และให้พนักงานปฏิบัติงานให้ดูก่อนโดยจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด และทำการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดบนกระดาษทรายก่อนที่จะใช้ลวดมัดซึ่ง กระดาษทรายกับลวดมัด แสดงดังรูปที่ 4.25 โดยจะใช้ลวดที่จะใช้มัดกระดาษทรายกับหัวขัด ขีดเส้นบอกตำแหน่งบนกระดาษทรายห่างจากขอบของกระดาษทราย 1 เซนติเมตร เพื่อลดอุปกรณ์ใหม่ที่นำมาขีดเส้นแทน โดยจะนำกระดาษทรายมาทำการขีดเส้นโดยใช้แผ่นเหล็กที่ทางคณะผู้จัดทำได้ทำขึ้น เพื่อลดเวลาในการนำกระดาษทรายมาวัดโดยใช้ไม้บรรทัดวัดเอง ซึ่งแผ่นเหล็กจะมีขนาด กว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร ส่วนที่พับขึ้นมามีระยะ 1 เซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 4.26 นำกระดาษทรายที่จะไปพันกับหัวจรวดมาใส่ตรงแผ่นเหล็กที่พับขึ้น และใช้ลวดที่มัดมาขีดเส้นบนกระดาษทราย แสดงดังรูปที่ 4.27 และรูปที่ทำการขีดเส้นแล้ว แสดงดังรูปที่ 4.28 และค่อยนำไปพันกับเข้ากับหัวเครื่องขัด มัดด้วยลวดอีกรังหწါ่ง แสดงดังรูปที่ 4.29

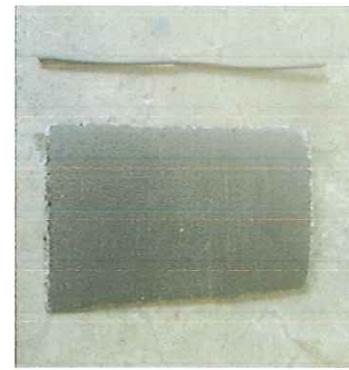

รูปที่ 4.25 แสดงลวดและกระดาษทรายที่จะใช้พ่นกับหัวใจรวม



รูปที่ 4.26 แสดงแผ่นเหล็กที่จะนำกระดาษทรายมาทำแท่ง



รูปที่ 4.27 แสดงการนำกระดาษทรายมาใส่แผ่นเหล็กแล้วใช้ลวดขีดบอกทำแท่ง



รูปที่ 4.28 แสดงกระดาษทรายที่ใช้ลวดขีดเส้นแล้ว



รูปที่ 4.29 แสดงกระดาษทรายที่ใช้ลวดพันกับหัวจรวดโดยมีการขีดบอกทำหนังแล้ว

4.4.2 การแก้ไขปัญหาเนื่องจากซอก มุมต่างๆ ตามชิ้นงานไม่เรียบ

4.4.2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ขัดตามซอก มุมต่างๆ มีขนาดใหญ่เกินไป

เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ขัดตามซอก มุมต่างๆ ตามชิ้นงานมีขนาดใหญ่ไม่สามารถขัดໄไปตามซอก มุมต่างๆ ของชิ้นงานได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ขัด แสดงดังรูปที่ 4.30



รูปที่ 4.30 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ขัดตามซอก มุมต่างๆ


แนะนำให้พนักงานใช้หัวขัดผิวชิ้นงานตามซอก มุมต่างๆ ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อที่จะได้ขัดตามซอก มุมต่างๆ ได้ อุปกรณ์ที่แนะนำให้พนักงานขัดชิ้นงานแบบที่ 1 แสดงดังรูปที่ 4.31 อุปกรณ์นี้เมื่อขัดผิวชิ้นงานแล้ว ผิวชิ้นงานที่มีลักษณะขรุขระจะหายไป แต่ผิวชิ้นงานก็ยังไม่เรียบ ดี ทางตอนผู้จัดทำจึงได้แนะนำหัวขัดที่มีขนาดเล็ก สามารถขัดตามซอก มุมต่างๆ ของชิ้นงานได้ที่จะ ทำให้ผิวชิ้นงานเรียบขึ้น ซึ่งหัวขัดแบบที่ 2 สามารถ แสดงได้ดังรูปที่ 4.32 โดยให้พนักงานใช้หัวขัด แบบที่ 1 ก่อนเพื่อลดผิวชิ้นงานที่มีลักษณะขรุขระออก และใช้หัวขัดแบบที่ 2 ขัดผิวชิ้นงานเพื่อให้ ผิวชิ้นงานมีลักษณะผิวที่เรียบขึ้น ในการใช้หัวขัดแบบที่ 1 ขัดผิวชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 4.33 และการ ใช้หัวขัดแบบที่ 2 แสดงดังรูปที่ 4.34



รูปที่ 4.31 แสดงอุปกรณ์ที่แนะนำให้พนักงานนำมาขัดชิ้นงานแบบที่ 1



รูปที่ 4.32 แสดงอุปกรณ์ที่แนะนำให้พนักงานนำมาราชีนงานแบบที่ 2

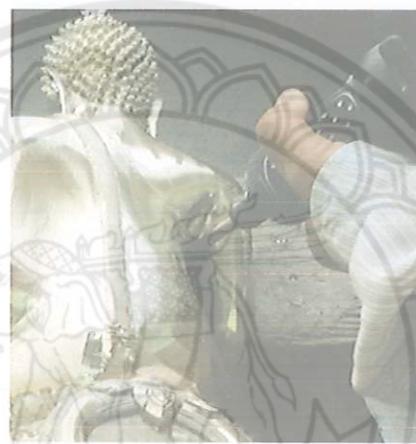

รูปที่ 4.33 แสดงการใช้หัวขัดแบบที่ 1 ขัดผิวชิ้นงาน



รูปที่ 4.34 แสดงการใช้หัวขัดแบบที่ 2 ขัดผิวชิ้นงาน

4.4.2.1 พนักงานไม่มีการตรวจสอบด้วยตัวเองก่อน

เนื่องจากพนักงานไม่มีการตรวจสอบขั้นงานด้วยตัวเอง ก่อนส่งแผนกตรวจสอบ ทำให้มีขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากตามซอก มุมต่างๆ ไม่เรียบได้

ได้ทำการเสนอทางเจ้าของโรงงาน เพื่อจัดทำรูปภาพของลักษณะที่ขั้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบบ่อยๆ โดยจะนำรูปภาพลักษณะของขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบบ่อยๆ ทำการเคลือบด้วยแผ่นเคลือบแข็ง แล้วนำรูปภาพที่เคลือบด้วยแผ่นเคลือบแข็งเสร็จแล้วใส่ในแผ่นพลาสติก อีกชั้นหนึ่ง เพื่อกันฝุ่นที่จะติดบนรูปภาพ และเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนรูปภาพครั้งต่อไป ตัวอย่าง รูปภาพลักษณะขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบบ่อยๆ แสดงดังรูปที่ 4.35 เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองก่อน ก่อนที่จะนำขั้นงานส่งแผนกตรวจสอบต่อไป




รูปที่ 4.35 แสดงตัวอย่างรูปลักษณะขั้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบบ่อยๆ ที่จะนำไปติดให้กับโรงงาน

4.4.3 การแก้ไขปัญหาเนื่องจากขั้นงานมีส่วนเกิน

เนื่องจากพนักงานเวลาขัดขั้นงานด้วยกระดาษทรายอยู่ เมื่อพนักงานพบเจอส่วนเกินตรงบริเวณไหน ก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้ลิมตอกเอาขั้นงานออกเลย แล้วเปลี่ยนอุปกรณ์มาขัดขั้นงานด้วยกระดาษทรายต่อ พนักงานจะไม่มีวิธีดูส่วนเกินบนขั้นงานที่ชัดเจน


ทางคณะกรรมการจัดทำจึงออกแบบวิธีการดูส่วนเกินบนขั้นงาน เนื่องจากเวลาขัดขั้นงาน พนักงานจะวางขั้นงานบนแท่นวางขั้นงาน ขั้นงานจะอยู่ในท่านอนทำให้ส่วนฐานอยู่ใกล้ตัวพนักงานมากที่สุด เวลาดูส่วนเกินตรงฐานบนขั้นงาน จึงแบ่งการดูฐานขั้นงานออกเป็น 3 ทาง โดยจะได้ดูที่ละขั้นบนฐานของขั้นงาน จะดูจากฐานขั้นที่ใกล้ตัวมากที่สุด คือ ขั้นหมายเลข 1 จากรูปที่ 4.36

ก่อนแล้วໄລດູໄປຕາມໝາຍເລີຂ ທີ່ລະຫັ້ນຂອງຮູນ ສິ່ງວິທີກາຣຸສ່ວນເກີນບນ້ຳຈົ້ນງານດ້ານໜ້າ ແສດງດັ່ງຮູບທີ່ 4.36 ສ່ວນຂ້າງດ້ານຂວາຂອງຈົ້ນງານກີ່ຈະມີວິທີກາຣຸ ແສດງດັ່ງຮູບທີ່ 4.37 ແລະ ສ່ວນຂ້າງດ້ານໜ້າຂ້າຍຂອງຈົ້ນງານກີ່ຈະມີວິທີກາຣຸ ແສດງດັ່ງຮູບທີ່ 4.38

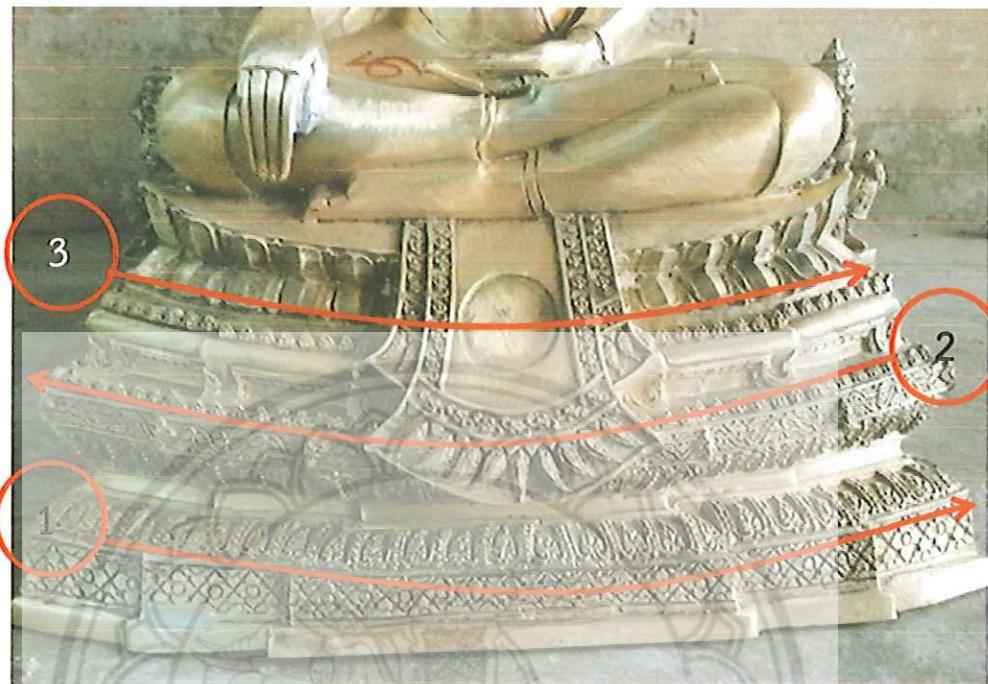


ຮູບທີ່ 4.36 ແສດງວິທີກາຣຸສ່ວນເກີນບນ້ຳຈົ້ນງານ

ຈາກຮູບທີ່ 4.36 ຈະເຫັນວ່າສ່ວນຮູນຂອງຈົ້ນງານແບ່ງເປັນ 3 ຊັ້ນ ໂດຍກາຣຸສ່ວນເກີນບນ້ຳຮູນ ຈຶ່ງແບ່ງກາຣຸເປັນຊັ້ນໆ ແລະດູໄປຕາມໝາຍເລີຂ ຈາກໝາຍເລີຂ 1 ຄື່ງ ໝາຍເລີຂ 3 ແລ້ວດູຕາມລູກສົຮ ສິ່ງກາຣຸສ່ວນເກີນບນ້ຳຮູນຂອງຈົ້ນງານທາງດ້ານຂວາ ແລະກາຣຸສ່ວນເກີນບນ້ຳຮູນຂອງຈົ້ນງານດ້ານໜ້າຂ້າຍກີ່ມີວິທີ ດູເໜັນເຕີຍວັກບດ້ານໜ້າ ອີ່ວີ່ ດູເປັນຊັ້ນໆ ແລະດູຕາມໝາຍເລີຂ ຈາກໝາຍເລີຂ 1 ຄື່ງໝາຍເລີຂ 3 ຕາມລຳດັບ

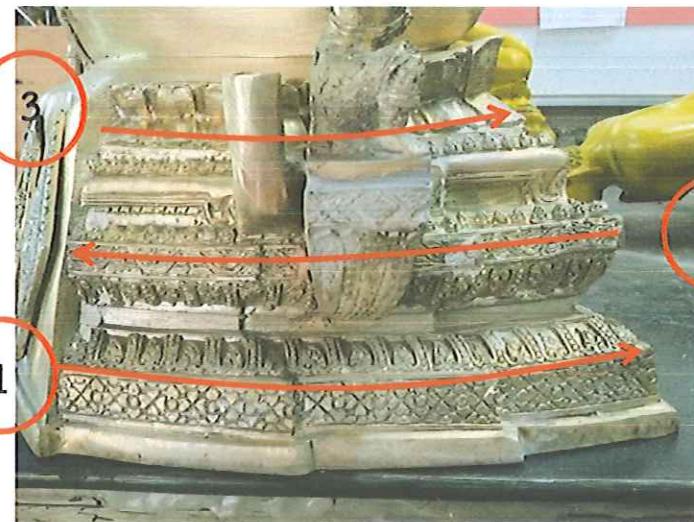

รูปที่ 4.37 แสดงวิธีการดูส่วนเกินบนชิ้นงานด้านข้างขวา

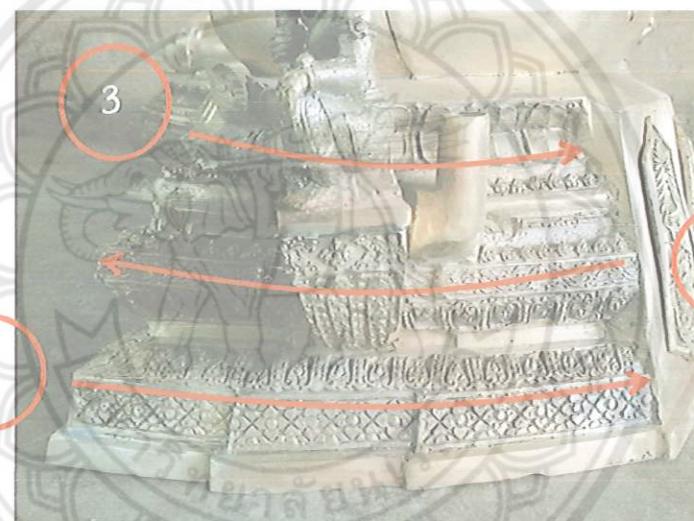

รูปที่ 4.38 แสดงวิธีการดูส่วนเกินบนชิ้นงานด้านข้างซ้าย

4.4.4 การแก้ไขปัญหาเนื่องจากลายชิ้นงานมีลายเส้นไม่ชัด

เนื่องจากพนักงานเวลาขัดชิ้นงาน ถ้าเจอชิ้นงานส่วนไหนที่มีปัญหลายเส้นไม่ชัดพนักงานก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ มาขัดลายเส้นเลย และเปลี่ยนอุปกรณ์ไปขัดผิวชิ้นงานใหม่ ซึ่งจะไม่มีลำดับขั้นตอนการขิดเส้นที่แบ่งเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน บางครั้งพนักงานก็จะขัดทับลายเส้นในส่วนที่ขิดลายเส้นเสร็จแล้วอีกด้วย ทำให้ชิ้นงานมีลายเส้นไม่ชัด


ทางคณะกรรมการจัดทำจึงได้แบ่งส่วนที่จะต้องขิดเส้นบนชิ้นงานเป็นส่วนๆ เพื่อให้พนักงานจำง่าย และสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องยก หรือเปลี่ยนการวางชิ้นงานบนแท่นวางบ่อยๆ เวลาพนักงานดูส่วนที่ต้องขิดเส้นพนักงานจะวางชิ้นงานบนแท่นวางโดยใช้ส่วนฐานตั้ง เพราะเวลาขิดเส้นส่วนฐานจะ

ไม่มีปริมาณที่ต้องขึ้นเส้นเลย โดยจะแบ่งส่วนที่ต้องดูออกเป็น 5 ส่วน โดยจะดูทางด้านหน้าก่อน จะได้ ดูส่วนที่ต้องขึ้นเส้นจากด้านหัวก่อน ไล่ลงมาจนถึง เท้า ซึ่งทางด้านหน้าจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนปลายเกศขององค์พระ ส่วนตา หู จมูก ปาก ส่วนลายผ้าจีวร และส่วนนิ้วมือ นิ้วเท้า แสดงดังรูปที่ 4.39



รูปที่ 4.39 แสดงวิธีการดูส่วนที่ต้องขึ้นเส้นด้านหน้า


พอขึ้นเส้นทางด้านหน้าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนการวางแผนชั้นงานโดยเอาด้านหลังของชิ้นงานหันเข้าตัว พนักงาน โดยด้านหลังของชิ้นงานจะมีปริมาณที่ต้องขึ้นเส้นแค่ที่เดียว คือ ส่วนของลายผ้าจีวร แสดงดังรูปที่ 4.40

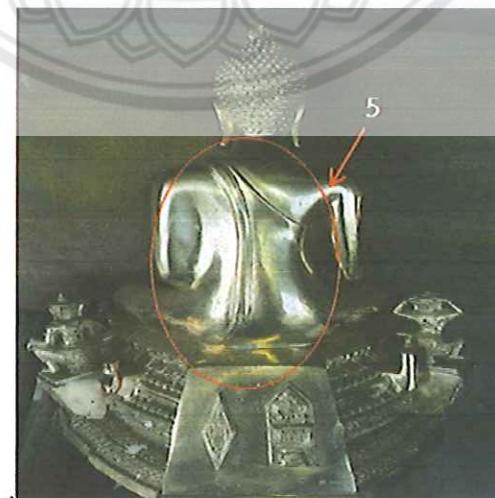

รูปที่ 4.40 แสดงวิธีการดูส่วนที่ต้องขึ้นเส้นด้านหลัง

จากรูปที่ 4.39 และรูปที่ 4.40 เป็นการบอกส่วนต่างๆ ที่ต้องขีดเส้นบนชิ้นงาน ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดส่วนที่ต้องขีดเส้น แสดงดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 แสดงการแบ่งส่วนต่างๆ ที่ต้องขีดเส้น
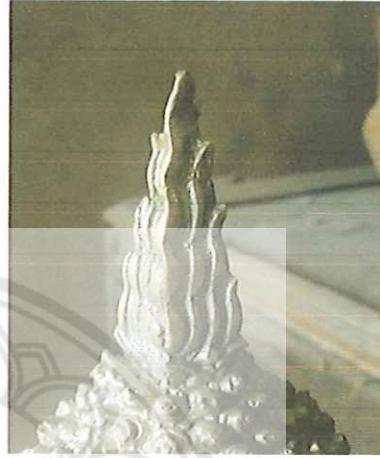
| หมายเลข | ส่วนที่ต้องขีดเส้น | รูปภาพส่วนที่ต้องขีดเส้น |
|---------|---------------------------|---|
| 1 | ส่วนปลายเกศของชิ้นงาน |  |
| 2 | ส่วน ตา หู จมูก ปาก และคอ |  |

ตารางที่ 4.11 (ต่อ) แสดงการแบ่งส่วนต่างๆ ที่ต้องขีดเส้น

| หมายเลข | ส่วนที่ต้องขีดเส้น | รูปภาพส่วนที่ต้องขีดเส้น |
|---------|--|--------------------------|
| 3 | ส่วนลายผ้าจีวร | |
| 4 | ห้อง หน้าตัก ข้อมือ ข้อเท้า ส่วนนิ้วมือ และนิ้วเท้า | |
| 5 | ส่วนลายผ้าจีวรด้านหลัง | |

4.4.5 การแก้ไขปัญหาเนื่องจากขั้นงานเป็นรูป


ปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากการเชื่อมขั้นงานที่เป็นรูป จะต้องนำขั้นงานไปเชื่อมอีกสถานีงานหนึ่ง ทำให้พนักงานขัดขั้นงานขีดเส้นตามส่วนต่างๆ ของขั้นงาน และตอกเสาส่วนเกิน บริเวณฐานก่อน เมื่อพนักงานขัดขั้นงานพ่อเจอขั้นงานเป็นรูป ก็จะใช้วิธีการจำ แล้วถ้าเจอปัญหาอื่นๆ ต่อ ก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ แล้วแก้ไขปัญหาตรงส่วนนั้นก่อน แล้วขั้นตอนของการเชื่อมจะทำตอนที่ ขั้นงานขัดเสร็จแล้ว ทำให้เวลาจะนำขั้นงานไปเชื่อม พนักงานต้องขนขั้นงานไปเชื่อมอีกสถานีงานหนึ่ง ทำให้พนักงานจะลืมบางตำแหน่งที่ต้องเชื่อมขั้นงานที่เป็นรูปไป ซึ่งขั้นตอนการทำงาน แสดงดังรูปที่ 4.41

วิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เพิ่มขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานให้กับ พนักงานอีก 1 ขั้นตอน แสดงดังรูปที่ 4.42 และแนะนำให้พนักงานใช้สีเพื่อบอกตำแหน่งที่ต้องเชื่อม ขั้นงานเพื่อให้พนักงานเห็นชัดที่ต้องเชื่อมอย่างชัดเจน เวลาขนขั้นงานไปเชื่อมอีกสถานีงานหนึ่งจะได้ไม่ลืม และง่ายต่อการหาจุดที่ต้องเชื่อมอีกด้วย ซึ่งขั้นงานที่มีสีบอกตำแหน่งที่ต้องเชื่อม แสดงดังรูปที่ 4.43





รูปที่ 4.41 แสดงขั้นตอนวิธีการทำงานก่อนการปรับปรุง

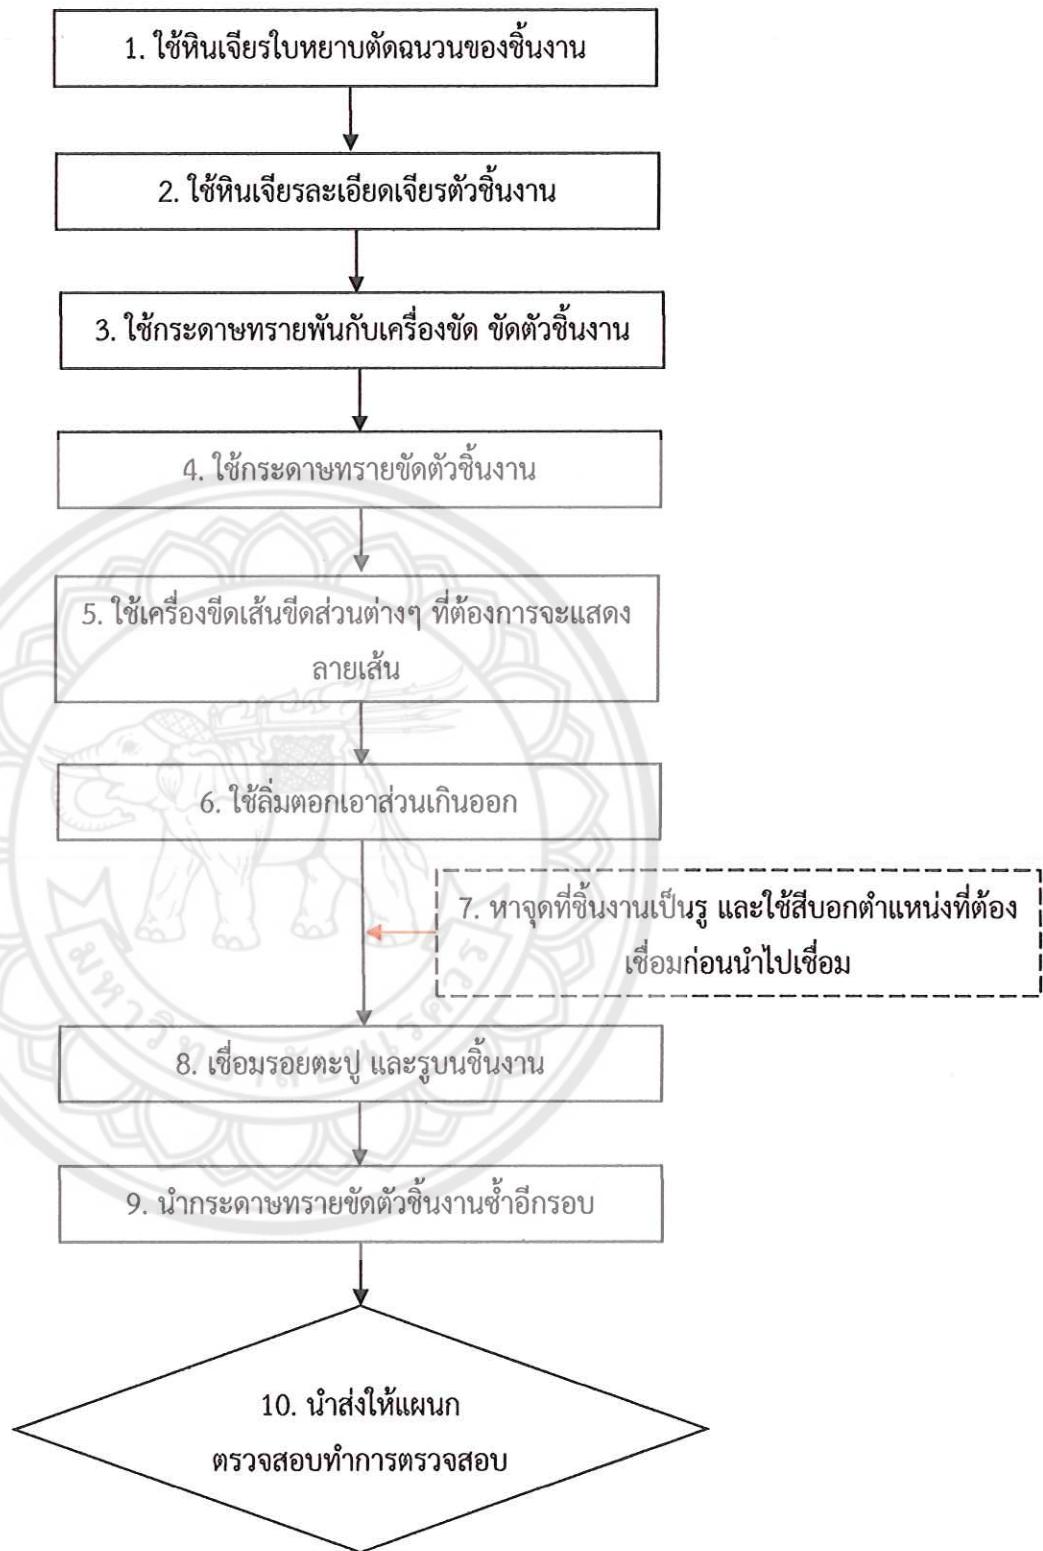

รูปที่ 4.42 แสดงขั้นตอนวิธีการทำงานก่อนการปรับปรุง



รูปที่ 4.43 แสดงขั้นงานที่มีสีบอกตำแหน่งบันที่ต้องนำไปเชื่อม

4.5 เปรียบเทียบการทำงานก่อน และหลังการปรับปรุง

4.5.1 ทำการตรวจสอบนับขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหลังมีทำการปรับปรุง

ทำการตรวจสอบนับขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ โดยทำการตรวจสอบว่าจุดที่ขึ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบจากแผนกตรวจสอบมีกี่จุดหลังมีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เป็นจำนวน 12 ชิ้น โดยจะมีการนับว่าถ้าขึ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบ 1 จุดให้นับว่าไม่ผ่านการตรวจสอบ 1 ครั้ง และทำการแยกข้อมูลของขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบตามปัญหาที่พบเจอจากการตรวจสอบ และทำการรวมจำนวนของขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่เกิดปัญหาเดียวกันไว้ ผลของจำนวนจุดบนขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหลังมีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว แสดงดังตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 จำนวนจุดบนขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหลังมีการปรับปรุงแก้ไข

| ลักษณะขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | จำนวนจุดบนขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | | รวม |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | ประเภทกระบวนการ องค์พระแบบปิดมั่น | ประเภทกระบวนการ องค์พระแบบปิดทอง | |
| ผิวขึ้นงานไม่เรียบ | 6 | 1 | 7 |
| ซอกกุม ต่างๆ ไม่เรียบ | 4 | 4 | 8 |
| ส่วนเกิน | - | - | - |
| ลายเส้นไม่ชัด | - | - | - |
| ขึ้นงานเป็นรู | 1 | 1 | 2 |
| รวม | 11 | 6 | 17 |

4.5.2 เปรียบเทียบขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน และหลังการปรับปรุง

นำข้อมูลที่ได้จากข้อ 4.5.1 มาเปรียบเทียบจุดบนขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน และหลังการปรับปรุง ผลการเปรียบเทียบจำนวนจุดบนขึ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน และหลังทำการปรับปรุง แสดงดังตารางที่ 4.13


ตารางที่ 4.13 ผลการเปรียบเทียบจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน และหลังทำการปรับปรุงโดยคิดเป็นร้อยละ

| ลักษณะชิ้นงานที่ไม่ ผ่านการตรวจสอบ | จำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ | | | ร้อยละที่ลดลง |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|---------------|
| | ก่อน ปรับปรุงแก้ไข | หลัง ปรับปรุงแก้ไข | ลดลง | |
| ผิวชิ้นงานไม่เรียบ | 24 | 7 | 17 | 70.83 |
| ซอก มุมต่างๆไม่เรียบ | 21 | 8 | 13 | 61.90 |
| ส่วนเกิน | 10 | - | 10 | 100 |
| ลายเส้นไม่ชัด | 10 | - | 10 | 100 |
| ชิ้นงานเป็นรู | 12 | 2 | 10 | 83.33 |
| รวม | 77 | 17 | 60 | 77.92 |

จากตารางที่ 4.13 เป็นการแสดงผลการปรับปรุงโดยคิดเป็นร้อยละที่ลดลง จะเห็นว่ามี 2 ลักษณะที่ลดลงถึงร้อยละ 100 ของจำนวนจุดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ คือ ลักษณะปัญหาส่วนเกิน และลายเส้นไม่ชัด ลักษณะปัญหาชิ้นงานเป็นรู ผิวชิ้นงานไม่เรียบ และซอก มุมต่างๆ ไม่เรียบ ลดลงร้อยละ 83.33 70.83 และ 61.90 ของจำนวนจุดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ตามลำดับ

4.6 สรุปผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนนี้เป็นการนำผลจากการปรับปรุงการทำงาน โดยอ้างอิงผลจากจำนวนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน และหลังการปรับปรุง ในข้อ 4.5.2 ซึ่งผลจากจำนวนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน และหลังการปรับปรุงของทั้ง 2 กระบวนการ แสดงดังรูปที่ 4.44 ผลจากจำนวนชิ้นงานที่ไม่ผ่าน

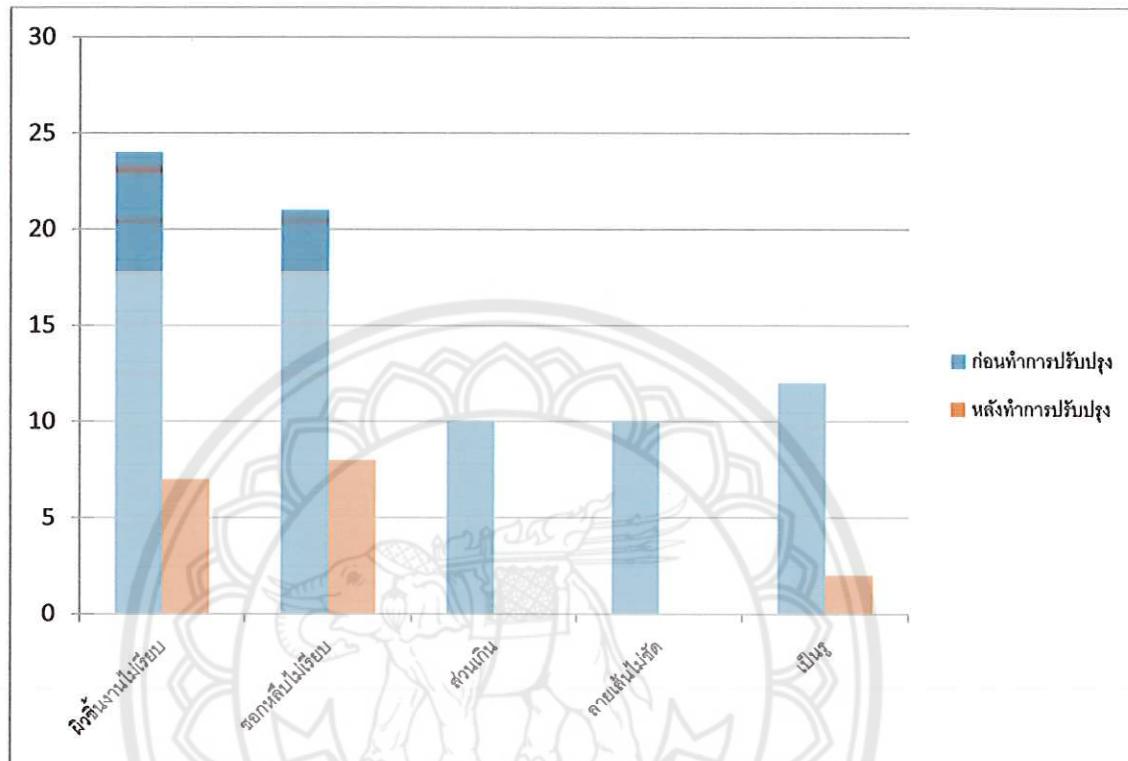

รูปที่ 4.44 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน และหลังการปรับปรุง

จากรูปที่ 4.44 เป็นแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน และหลังการปรับปรุง แสดงให้เห็นว่าข้อมูลก่อนมีการปรับปรุง จะมีจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบรวมของกระบวนการแบบปัดมันทั้งสิ้น 40 จุด และกระบวนการแบบปิดทองทั้งสิ้น 37 จุด รวมทั้งสองกระบวนการมีจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบทั้งสิ้น 77 จุด หลังมีการปรับปรุงแล้ว มีจำนวนจุดที่ชิ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบของกระบวนการแบบปัดมันรวมทั้งสิ้น 11 จุด และกระบวนการแบบปิดทองรวมทั้งสิ้น 6 จุด รวมทั้งสองกระบวนการมีจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ 17 จุด ลดลงจากเดิมถึง 60 จุด คิดเป็นร้อยละ 77.92 ของจำนวน จุดที่ชิ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบ

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการศึกษาการทำงานของพนักงานแผนกขัดตกแต่งของโรงงานหล่อพระ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อลดจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากแผนกตรวจสอบ โดยการเก็บข้อมูลลักษณะ ชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบซึ่งมีทั้งหมด 5 ลักษณะ คือ ผิวชิ้นงานไม่เรียบ 祚ก มุมต่างๆไม่เรียบ ส่วนเกิน ลายเส้นไม่ชัด และชิ้นงานเป็นรู

จากการศึกษาพบว่า สามารถแสดงดังต่อไปนี้ เกิดจากเวลาที่ใช้กระดาษทรายขัดผิวชิ้นงาน หัวน็อตที่ใช้ยด กระดาษทรายกับเครื่องขัดอาจไปถูกตัวชิ้นงานที่ขัดเสร็จแล้วทำให้ชิ้นงานเป็นรอยไม่เรียบ เกิดจากที่ พนักงานพันกระดาษทรายเข้ากับเครื่องขัดแล้วมัดด้วยลวด เวลานำเครื่องขัดนั้นมาขัดผิวชิ้นงานลวดที่ พนักงานใช้มัดกระดาษทรายเข้ากับเครื่องขัดไปบุดกับผิวชิ้นงานที่เรียบอยู่แล้วทำให้ชิ้นงานเป็นรอยไม่เรียบ เกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ขัด祚ก มุมต่างๆ มีขนาดใหญ่เกินไป เกิดจากการที่พนักงานไม่มีจุดสังเกต ชิ้นงานตาม祚ก มุมต่างๆ ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบบ่อยๆ เกิดจากพนักงานตรวจสอบส่วนเกินบนชิ้นงาน คร่าวๆ เมื่อพบที่ส่วนเกินตรงไหนก่อนจะทำการนั่นก่อน ทำให้พนักงานตรวจสอบไม่ครบถ้วนชิ้นงาน ซัดเจน เกิดจากพนักงานพบที่ส่วนเกินตรงไหนก่อนจะทำการนั่นก่อน ทำให้พนักงานลืม หรือถูกลืมไม่ทั่วได้ และเกิดจากตอนพนักงานนำชิ้นงานไปเชื่อมจะใช้วิธีจำตำแหน่งที่ชิ้นงานเป็นรู ทำให้พนักงานบางครั้งจะจำไม่หมด หรือลืมบางตำแหน่งที่ต้องเชื่อมชิ้นงานไป

นำเสนอแนวทางแก้ไข แล้วทำการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางที่ระดมความคิดกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไข แล้วทำการบอกร่วมกัน สามารถแสดงดังต่อไปนี้ ทำเส้นบอกตำแหน่งเพื่อบอกว่าเวลานำกระดาษทรายขัดผิวชิ้นงานเมื่อกระดาษทรายขาด และสั้น จนถึงเส้นที่ได้บอกตำแหน่ง แล้วควรเปลี่ยนกระดาษทราย ทำการยะบอกตำแหน่งที่จะใช้ความดัดกระดาษทรายกับเครื่องขัด แนะนำให้พนักงานมีอุปกรณ์ที่มีหัวขัดขนาดเล็ก และสามารถขัดมาซอก มุมต่างๆ ได้ นำรูปภาพลักษณะชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบบ่อยๆ ไปติดในบริเวณที่พนักงานขณะทำงานสามารถมองเห็นได้ชัด เพื่อให้พนักงานสังเกตชิ้นงานของตัวเองก่อนส่งแผนกตรวจสอบ จัดทำวิธีปฏิบัติงานของชั้นตอน การหาส่วนเกินบนชิ้นงาน รวมทั้งขั้นตอนการขีดเส้น และแนะนำให้พนักงานใช้สีบอกตำแหน่งที่ต้องนำชิ้นงานไปเชื่อมก่อน เพื่อที่ว่าพนักงานจะได้ไม่ลืมตำแหน่งที่ต้องเชื่อมบนชิ้นงาน

หลังจากได้ทำการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางต่างๆ แล้วจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหลังการปรับปรุงแก้ไขแล้วลดลงได้จริง ซึ่งก่อนมีการปรับปรุงแก้ไขมีจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบรวมของกระบวนการแบบปั๊มน้ำ 40 จุด และกระบวนการแบบปิดทอง 37 จุด รวมทั้งสองกระบวนการมีจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบทั้งสิ้น 77 จุด หลังมีการปรับปรุงแล้ว มีจำนวนจุดที่ชิ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบของกระบวนการแบบปั๊มน้ำรวม 11 จุด และกระบวนการ

แบบปิดทองรวม 6 จุด รวมทั้งสองกระบวนการมีจำนวนจุดบนชิ้นงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบทั้งสิ้น 17 จุด ลดลงจากเดิมถึง 60 จุด คิดเป็นร้อยละ 77.92 ของจำนวน จุดที่ชิ้นงานไม่ผ่านการตรวจสอบ

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ทางโรงงานควรมีการติดตามผลการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของพนักงานว่าเป็นไปตามวิธีที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และควรมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมที่สุด

5.2.2 ในการทำโครงการครั้งนี้ได้ทำการศึกษาเฉพาะองค์พระขนาด 9 นิ้วเท่านั้น ซึ่งทางโรงงานสามารถนำโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้กับชิ้นงานประเภทอื่นในโรงงานได้

5.2.3 ทางโรงงานควรมีสติกเกอร์ที่เป็นสีฯ เพื่อเป็นตัวแทนของลักษณะปัญหาต่างๆ ที่พบเจอเมื่อทางแผนกตรวจสอบทำการตรวจสอบชิ้นงาน ถ้าตรวจชิ้นงานลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสร็จก็นำสติกเกอร์สีที่เป็นตัวแทนของลักษณะนั้นติดบนตัวชิ้นงาน เพื่อแสดงว่าชิ้นงานนั้นได้ตรวจหากลักษณะชิ้นงานลักษณะไหนเสร็จไปแล้วบ้าง

5.2.4 ในการทำโครงการครั้งนี้ได้ศึกษาการทำงานเฉพาะแผนกตกแต่ง และแผนกตรวจสอบที่ทำให้ชิ้นงานมีลักษณะที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ แต่กระบวนการอื่นๆ ก็มีผลทำให้ชิ้นงานมีไม่ผ่านการตรวจสอบเช่นกัน โรงงานแห่งนี้ยังปัญหาอื่นให้ผู้ที่สนใจเข้าไปแก้ไขปัญหา

เอกสารอ้างอิง

กิติศักดิ์ พโลยพานิช. (2553). หลักการ การควบคุมคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพ : สมาคมส่งเสริม (ไทย-ญี่ปุ่น).

ชัยภัทร บัวจันทร์ และรัชชัย สุขสมบูรณ์. (2555). การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ และลดของเสียในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา : บริษัทผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปริญญา尼พนธ์วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

นภดล ซังเขียว และคณะ (2546). การจัดทำคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องจักรและอุปกรณ์ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ.

ปริญญา尼พนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ศิษฐาน สมารักษ์. (2556). เอกสารประกอบการสอนการศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม (Industrial Work Study). ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

วันวิสา ทับม่วง. (2546). การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา : บริษัท ลักษณ์เจ็นจิเนียริ่ง จำกัด. ปริญญา尼พนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ภาคผนวก

ภาพอธิบายรูปที่นำໄไปติดให้กับพนักงาน รูปการແບ່ງສ່ວນຕ່າງໆ ໃນການຂຶດເສັ້ນ ແລະຮູປກາຣດູສ່ວນເກີນ






รูปที่ 1 แสดงการอธิบายการแบ่งส่วนต่างๆ ที่ต้องขึ้นเส้น และการดูส่วนเกินบนชิ้นงาน



รูปที่ 2 แสดงรูปที่นำไปติดให้พนักงานสังเกตชิ้นงานตามซอก มุมต่างๆ

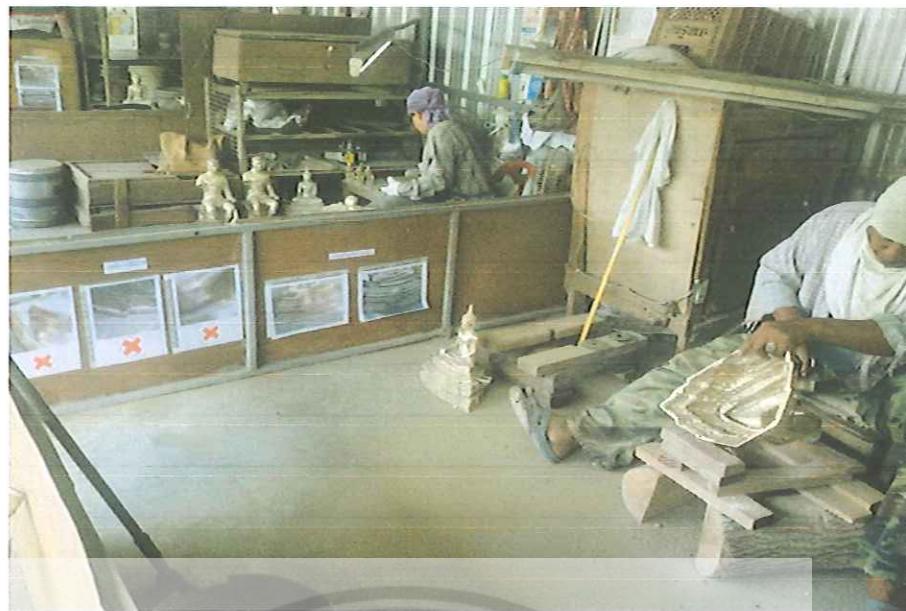

รูปที่ 3 รูปที่นำไปติดให้พนักงานสังเกตตามชอก มุมต่างๆ ของชิ้นงาน



รูปที่ 4 รูปที่นำไปติดให้พนักงานสังเกตตามชอก มุมต่างๆ ของชิ้นงาน



รูปที่ 5 แสดงรูปที่นำໄไปติดให้พนักงานดูส่วนเกินบนชิ้นงาน



รูปที่ 6 รูปที่นำໄไปติดให้พนักงานดูส่วนเกินบนชิ้นงาน



รูปที่ 7 รูปที่นำไปติดให้พนักงานดูส่วนต่างๆ ที่ต้องขึ้นบันชิ่งงาน



ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ

นางสาววิภาดา แก้วเวียงชัย



ภูมิลำเนา

50/1 หมู่ที่ 3 ต.มะตอง อ.พระมหาพิราม จ.พิษณุโลก

ประวัติการศึกษา

- จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนจันกรอง จังหวัดพิษณุโลก
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4

สาขาวิชวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail

kaewwiengchai@gmail.com

ชื่อ

นางสาวอัมพรรณ นาโน



ภูมิลำเนา

537 หมู่ที่ 6 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ

จ.ลำปาง

ประวัติการศึกษา

- จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4

สาขาวิชวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail

aumppha05@gmail.com