

ระบบควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

Control System for Welding Machine

นายสมเจตน์ บุญชื่น รหัส 48361912
นายสุรศักดิ์ เก่งกล้ารัตน์ รหัส 48362001
นายชนกวนิ พ่องเพียร รหัส 48364395

15080691 e.2

ที่ต้องสมมูลและถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้
วันที่รับ...../...../.....
เลขทะเบียน..... 5200030
เลขเรียกหนังสือ..... มร...
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

๒๖๗.

ปริญนานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
ปีการศึกษา 2551



ใบรับรองโครงการวิศวกรรม

หัวข้อโครงการ	ระบบควบคุมเครื่องเขื่อนไฟฟ้า	
ผู้ดำเนินโครงการ	นายสมเจตน์ บุญชี้น	รหัส 48361912
	นายสุรศักดิ์ เก่งกาจารณ์	รหัส 48362001
	นายชนกุณิ พีองเพียร	รหัส 48364395
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น	
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า	
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	2551	

คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้โครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะกรรมการสอนโครงการวิศวกรรม

ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น)

กรรมการ

(ดร.นิพัทธ์ จันทร์มินทร์)

กรรมการ

(นายสรวุฒิ วัฒนวงศ์พิทักษ์)

หัวข้อโครงการ	ระบบควบคุมเครื่องซีอัมไฟฟ้า		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายสมเจตนา บุญชื่น	รหัส 48361912	
	นายสุรศักดิ์ เก่งกล้าภรณ์ภูมิ	รหัส 48362001	
	นายธนภูมิ เพื่องเพียร	รหัส 48364395	
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น		
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า		
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์		
ปีการศึกษา	2551		

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมในการปิดเครื่องซีอัมไฟฟ้าขณะไม่ทำงาน เพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ วิธีการดำเนินงานโครงการเริ่มด้วยการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของเครื่องซีอัมไฟฟ้าต่ำกว่ากำหนดมาวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมการปิดเครื่องซีอัมไฟฟ้าโดยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 และออกแบบระบบแสดงผลของการใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบการติดต่อสื่อสารผู้ใช้งานอย่างง่าย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกทำหน้าที่ควบคุมการทำงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลแรงดันและกระแส และทำการส่งข้อมูลไปยังโมดูลของ MATLAB ขณะส่วนสุดท้ายแสดงผลพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบเส้น โครงสร้างโปรแกรม MATLAB จากผลการทดสอบระบบควบคุมเครื่องซีอัมไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นมา นี้พบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลแรงดัน กระแสและพลังงานไฟฟ้าพร้อมกับนำเสนอเส้นโค้งของสัญญาณดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและสามารถประยุกต์พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 12.47% เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องซีอัมไฟฟ้าที่ไม่มีระบบควบคุม

Project Title	Control System for Welding Machine		
Name	Mr. Somjate Boonchun	ID 48361912	
	Mr. Surasak Kangklaronapoom	ID 48362001	
	Mr. Thamapoom Fuangpaine	ID 48364395	
Project Advisor	Assistant Professor Suchart Yammern, Ph.D.		
Major	Electrical Engineering		
Department	Electrical and Computer Engineering		
Academic Year	2008		

ABSTRACT

This project is to study and develop a control system in turning off welding machine when it is not used for electrical loss reduction by using a microcontroller. Project procedure begins collecting energy data of the welding machine. Then, data are analyzed to design the on-off control system for running the welding machine by using microcontroller PIC16F877 and the display system of energy usage in term of Graphic User Interface (GUI). The developed system consists of two parts. The first part concerns with data collection of voltage and current and transfers the data to the MATLAB module. The last part concerns with display of electrical energy in graph by using MATLAB program. From the testing result of the developed system, data collection of voltage, current and energy can be correctly done to display their graphs. In addition, this control system can save electricity energy about 12.47% when compared with the original welding machine.

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำโครงการขอขอบคุณท่านภาควิชาชีวกรรมอุตสาหการและภาควิชาชีวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้การสนับสนุนใน
ด้านเครื่องมือวัสดุทางไฟฟ้าและได้อำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่ปฏิบัติงานของโครงการนี้
และขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ที่เคยให้คำแนะนำที่คิดอดทน

นายสมเจตน์ บุญชื่น
นายสุรศักดิ์ เก่งกล้ารอนภูมิ
นายชนกวนิ พีองเพียร



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	ก
สารบัญรูปภาพ.....	ข

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 งบประมาณที่ใช้.....	3

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี

2.1 ศึกษาระบวนการทำงาน.....	4
2.2 เครื่องชื่อมไฟฟ้า.....	5
2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877.....	7
2.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51.....	10
2.5 อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ.....	13
2.6 สวิตซ์แม่เหล็ก.....	14
2.7 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ.....	15
2.8 รีโมทคอนโทรล (Remote Control).....	25

บทที่ 3 การควบคุมระบบการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

3.1 การทำงานของระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องชื่อมไฟฟ้า.....	27
3.2 การทำงานของระบบแสดงผลข้อมูลทางไฟฟ้า.....	28

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

3.3 การออกแบบการติดตั้งระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและระบบแสดงผลข้อมูลทางไฟฟ้า.....	29
3.4 การออกแบบระบบทางด้านอินพุตของระบบควบคุม.....	30
3.5 การออกแบบระบบทางด้านเอาต์พุตของระบบควบคุม.....	31
3.6 การออกแบบระบบทางด้านอินพุตของระบบแสดงผล.....	31
3.7 การออกแบบระบบทางด้านเอาต์พุตของระบบแสดงผล.....	32
3.8 การออกแบบโปรแกรมควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า.....	32
3.9 การออกแบบโปรแกรมการรับค่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์.....	34
3.10 การออกแบบวงจรควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์.....	35
3.11 การออกแบบวงจรการรับค่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์.....	36
3.12 การออกแบบอุปกรณ์ส่วนควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า.....	37
3.13 การออกแบบอุปกรณ์ส่วนรับค่า.....	38
3.14 การออกแบบโปรแกรมแสดงผลด้วยโปรแกรม MATLAB.....	39

บทที่ 4 วิธีการทดลองและผลทดลอง

4.1 ทำการศึกษาวิธีการวัดเครื่องเชื่อม.....	41
4.2 วิธีการติดตั้งขาร์ดแวร์ส่วนระบบควบคุม.....	45
4.3 วิธีการติดตั้งระบบแสดงผล.....	47
4.4 ทำการวิเคราะห์ผลการทดลอง.....	50

บทที่ 5 บทสรุป

5.1 สรุปผล.....	54
5.2 ประเมินผลและข้อเสนอแนะ.....	54
5.3 ปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข.....	54

ภาคผนวก.....	55
เอกสารอ้างอิง.....	73
ประวัติผู้จัดทำโครงการ.....	74

สารบัญตาราง

ตาราง

หน้า

1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
4.1 ค่ากระแสและแรงดันด้านปัจฉนภูมิ	42
4.2 ค่ากระแสและแรงดันด้านทุติยภูมิ	44
4.3 แสดงข้อมูลก่อนการติดตั้ง	50
4.4 แสดงข้อมูลหลังการติดตั้ง	51
4.5 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์	52
4.6 วิธีวิเคราะห์การประมวลผลลังงาน	53



สารบัญรูปภาพ

รูปที่

หน้า

2.1 แสดงการทำงานของจรวจความคุณเครื่องซึ่อมไฟฟ้าและการตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า	4
2.2 ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า	6
2.3 โครงสร้างการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 รุ่น 40 ขา	8
2.4 ไอดีอะแกรมภายในของ 8051	10
2.5 การจัดแอคเดรสหน่วยความจำ	12
2.6 หม้อแปลงกระแส	13
2.7 สวิตช์แม่เหล็ก	14
2.8 ตัวขยายขาของ PCF8591	15
2.9 ไอดีอะแกรมโครงสร้างภายในของ PCF8591	16
2.10 ไอดีอะแกรมเงื่อนไขการติดต่อ กับ PCF8591	16
2.11 ไอดีอะแกรมเวลาการติดต่อ	17
2.12 ขั้วต่อแบบ DB-25 และหน้าที่ของขาต่างๆ	18
2.13 ขั้วต่อแบบ DB-9 และหน้าที่ของขาต่างๆ	18
2.14 โครงสร้างภายใน MAX232 และการเชื่อมต่อ กับ MCS-51	19
2.15 แสดงสวิตช์ปุ่มกด	19
2.16 ตัวต้านทานแบบค่าคงที่และแบบปรับค่าได้	20
2.17 สัญญาณแทนตัวต้านทาน	20
2.18 แสดงภาพตัวเก็บประจุและสัญญาณ	21
2.19 แสดงภาพไดโอด	21
2.20 แสดงสัญญาณและโครงสร้างของไดโอด	21
2.21 แสดงภาพทรานซิสเตอร์	22
2.22 แสดงสัญญาณและโครงสร้างของทรานซิสเตอร์	22
2.23 แสดงภาพและสัญญาณของไดโอดเมล็ดแสง	23
2.24 รีเลย์และสัญญาณการทำงาน	24
2.25 Seven Segment และสัญญาณการทำงาน	24
3.1 การทำงานของระบบควบคุม	27
3.2 การทำงานของส่วนที่รับข้อมูลและแสดงผล	28

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.3 การออกแบบการติดตั้งระบบควบคุมและการรับข้อมูลเพื่อแสดงผล	29
3.4 การออกแบบอินพุตของระบบควบคุม	30
3.5 การออกแบบเอาต์พุตของระบบควบคุม	31
3.6 การออกแบบอินพุตของระบบแสดงผล	31
3.7 การออกแบบเอาต์พุตของระบบแสดงผล	32
3.8 แผนผังการควบคุมระบบเครื่องซีอิ่มด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	33
3.9 แผนภาพการทำงานของโปรแกรมในส่วนคอนโทรลเลอร์	34
3.10 วงจรควบคุมการทำงานของเครื่องซีอิ่มด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	35
3.11 แสดงวงจรส่วนแสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS	36
3.12 เส้นวงจรของส่วนควบคุม	37
3.13 แผนวงจรส่วนควบคุม	37
3.14 เส้นวงจรของส่วนแสดงผล	38
3.15 แผนวงจรส่วนแสดงผล	38
3.16 แผนภาพแสดงการทำงานของโปรแกรมในส่วนคอนโทรลเลอร์ MCS	40
4.1 วิธีการวัดกระแสด้านปฐมภูมิ	41
4.2 วิธีการวัดแรงดันด้านปฐมภูมิ	41
4.3 วิธีการวัดกระแสด้านทุดิกภูมิ	43
4.4 วิธีการวัดแรงดันด้านทุดิกภูมิ	43
4.5 วิธีการวัดค่า Potential Transformer	45
4.6 การติดตั้งหม้อแปลงกระแส	45
4.7 การติดตั้งสวิตซ์แม่เหล็ก	46
4.8 การติดตั้งอาร์คแวร์ระบบควบคุม	46
4.9 ภาพการติดตั้งระบบควบคุม	47
4.10 การติดตั้ง Port RS-232	47
4.11 ภาพการติดตั้งระบบแสดงผล	48
4.12 เส้นสัญญาณแรงดันและกระแสขณะไม่ใช้งานเครื่องซีอิ่มไฟฟ้า	48
4.13 เส้นสัญญาณแรงดันและกระแสขณะใช้งานเครื่องซีอิ่มไฟฟ้า	49

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภครวมถึงสภาวะการณ์โลกในปัจจุบันนี้ทุกประเทศทั่วโลกประสบปัญหาด้านพลังงานอย่างหนัก ขณะนี้จัดทำตรานักถึงความสำคัญและคุณค่าของพลังงาน เมื่อมีอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อที่จะทำการลดการสูญเสียพลังงานจึงได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์คือนำไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 มาใช้ในการควบคุม เพราะไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำการเขียนโปรแกรมสั่งงานและข้อมูลนี้วายความจำที่เก็บค่าได้จึงทำให้เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน

นอกจากนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ยังทำการแก้ไขคำสั่งบนโปรแกรมก่อนที่จะนำมาใช้งาน จึงสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดและประยัดเวลาในการประดิษฐ์อุปกรณ์ควบคุมและนำไปใช้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เพื่อทำเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลการใช้พลังงานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขณะทำงานและไม่ทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งาน นอกจากนี้ยังนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลด้วยโปรแกรม MATLAB ซึ่งโครงการนี้ต่อยอดมาจากโครงการเดิมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้จริง

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาวิธีการทำงานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าทำให้ทราบว่าจะไม่มีการใช้งานเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขั้นนี้การใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์จึงนำไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 มาประยุกต์และทำการควบคุมการทำงาน คาดว่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ขณะนี้ไม่มีการใช้งานและนำไปใช้พัฒนาระบบควบคุมต่างๆได้และนำไปใช้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เพื่อทำเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลมาทำ การวิเคราะห์แล้วนำไปแสดงผลด้วยโปรแกรม MATLAB

1.2 ວັດຖຸປະສົງຄໍ

- 1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
 - 1.2.2 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877
 - 1.2.3 เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษา BASIC ในการควบคุมการทำงาน
 - 1.2.4 เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษา C ในการรับค่าทางพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
 - 1.2.5 เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษา MATLAB- ในการนำข้อมูลแสดงผล
 - 1.2.6 เพื่อศึกษารการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องเชื้อไฮโดรเจน ไฟฟ้าและแสดงผล
 - 1.2.7 เพื่อพัฒนาระบบควบคุมเครื่องเชื้อไฮโดรเจน ไฟฟ้าได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1.3.1 ศึกษาข้อมูลและคุณลักษณะของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
 - 1.3.2 เทียนคำสั่งควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษา C
 - 1.3.3 ป้อนคำสั่งควบคุมในไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ด้วยภาษา BASIC
 - 1.3.4 เทียนคำสั่งแสดงผลด้วยโปรแกรม MATLAB
 - 1.3.5 ออกรูปแบบอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและแสดงผล
 - 1.3.6_ทดสอบการทำงานไมโครคอนโทรลเลอร์กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
 - 1.3.7_ทดสอบการทำงาน วิเคราะห์และสรุปการทำงาน

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
- 1.5.2 มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877
- 1.5.3 มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
- 1.5.4 มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม MATLAB
- 1.5.5 มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา BASIC
- 1.5.6 สามารถทำการควบคุมระบบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้
- 1.5.7 สามารถนำข้อมูลเข้ามาทำการวิเคราะห์ได้

1.6 งบประมาณที่ใช้

1.6.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์	2,000 บาท
1.6.2 ค่าเอกสาร	500 บาท
1.6.3 ค่าวัสดุอื่นๆ	500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ	


บทที่ 2

หลักการทำงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและไมโครคอนโทรลเลอร์

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการทำงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีการนำทฤษฎีหม้อแปลงไฟฟ้ามาประยุกต์การเปิดปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติด้วยสวิตช์แม่เหล็ก หลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 นอกจากนี้มีการอธิบายคุณสมบัติและการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

2.1 ศึกษาระบวนการทำงาน

หลักการทำงานของโครงงานนี้คือ ศึกษาระบวนการทำงานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าในขณะที่มีการทำงานและไม่มีการทำงาน เพื่อทำการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ไม่มีการทำงาน โดยนำหม้อแปลงกระแสมาเป็นตัวจับสัญญาณของกระแสไฟฟ้าในเครื่องเชื่อมไฟฟ้า มีการทำงานหรือไม่ ทำการส่งสัญญาณเป็นแบบแรงดันไฟฟ้าที่ส่วนควบคุมการทำงาน เพื่อประมวลผลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 สั่งสวิตช์แม่เหล็กเปิดปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า โดยมีการแสดงการทำงานดังรูปที่ 2.1 อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือ ทำการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์การประยัดพลังงานไฟฟ้า

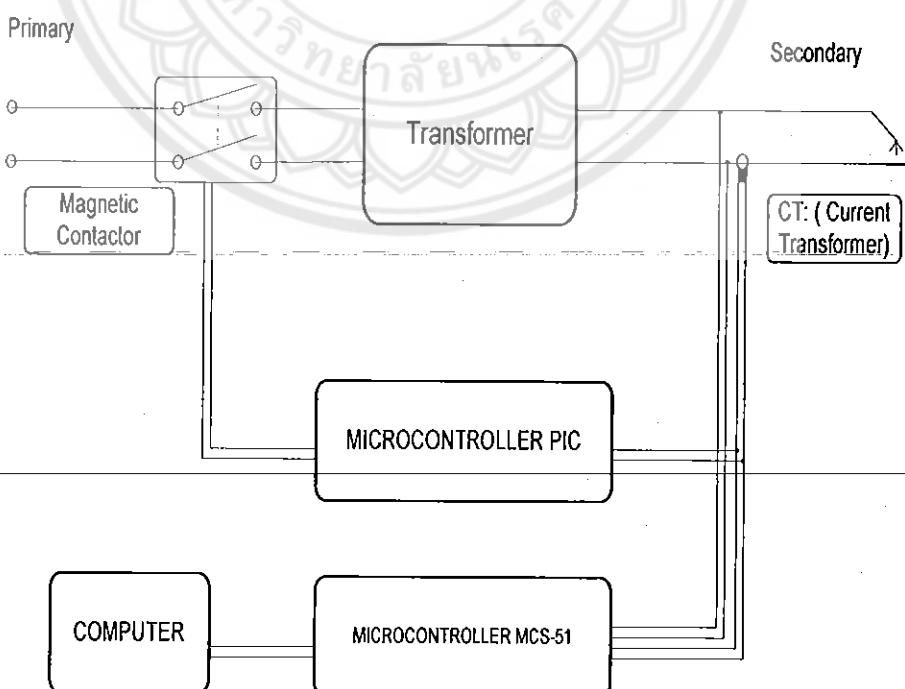

รูปที่ 2.1 การทำงานของวงจรควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและการตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า

2.2 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าคือแหล่งผลิตกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมกับงาน ทำให้เกิดประกายอาร์คในวงจรเชื่อมไปหัววัสดุร้อนแก่การหลอมละลายอย่างเพียงพอส่วนประกอบของไฟฟ้าในเครื่องเชื่อมต้องทราบถึงการทำงานของไฟฟ้าในเครื่องเชื่อมอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการ ไฟลอกกระแสไฟฟ้าในเครื่องเชื่อมเป็นสิ่งสำคัญ

วงจรไฟฟ้า คือ-ทางเดินของกระแสและแรงดันไฟฟ้า ซึ่งเริ่มต้นจากขั้วลบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ กระแสจะไหลไปตามสายเคเบิลผ่านลวดเชื่อมไปยังชิ้นงานแล้วไฟลอกลับไปยังขั้วน้ำ

เครื่องเชื่อมที่ใช้งานโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ

- เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบเกนเนอเรเตอร์ (Generator)
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบเรคติฟาย (Rectifier)
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)


เครื่องเชื่อมที่ใช้ในโรงงานนี้คือ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบหม้อแปลงไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแทนเครื่องกำเนิด ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าในการเชื่อม กระแสสลับประกอบด้วยคลื่นปัจจุบันภูติยภูมิและคลื่นทุติยภูมิ ซึ่งสามารถปรับด้วยตัวปรับ เอ้ากระแสออกมายังงาน ขาดคลื่นปัจจุบันรับกระแสจากแหล่งกำเนิดปัจจุบันเข้า สนามแม่เหล็ก ได้แก่ แกนหม้อแปลงไฟฟ้าขดลวดทุติยภูมิไม่ได้ต่อจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแต่เกิดจากการเปลี่ยนเส้นทางแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กไฟลอกผ่านตัวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสูงกว่าต้นกำเนิด และนำกระแสไฟฟ้านี้ไปใช้ในการเชื่อมโลหะ กระแสที่นำออกมายังถูกความคุณโดยตัวควบคุม ซึ่งสามารถปรับให้กระแสสูงต่ำได้ตามความต้องการ

2.2.1 หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้การถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปสู่อีกวงจรหนึ่งโดยการเหนี่ยวนำ ซึ่งจะประกอบด้วยคลื่น 2 ชด ที่พันอยู่รอบแกนเหล็ก เรียกตามลำดับว่า ขดลวดปัจจุบันภูติยภูมิและขดลวดทุติยภูมิ กระแสไฟฟ้าสลับที่ไฟลอกผ่านขดลวดปัจจุบันภูมิจะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงความแรงของสนามแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลา (แกนเหล็กทำหน้าที่ช่วยเพิ่มความเข้มของสนามแม่เหล็กให้สูงขึ้น) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กดังกล่าว นี้จะเหนี่ยวนำให้เกิดมีกระแสไฟฟ้าสลับไหลในขดลวดทุติยภูมิกระแสไฟฟ้าสลับที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่ กับความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรอบที่พันอยู่ของขดลวดปัจจุบันภูมิและขดลวดทุติยภูมิ ดังรูปที่ 2.2

สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขดลวดและวงจรแม่เหล็กต่างอยู่กันที่ แรงดันไฟฟ้าถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงขนาดของเส้นแรงแม่เหล็กต่อหน่วยเวลา

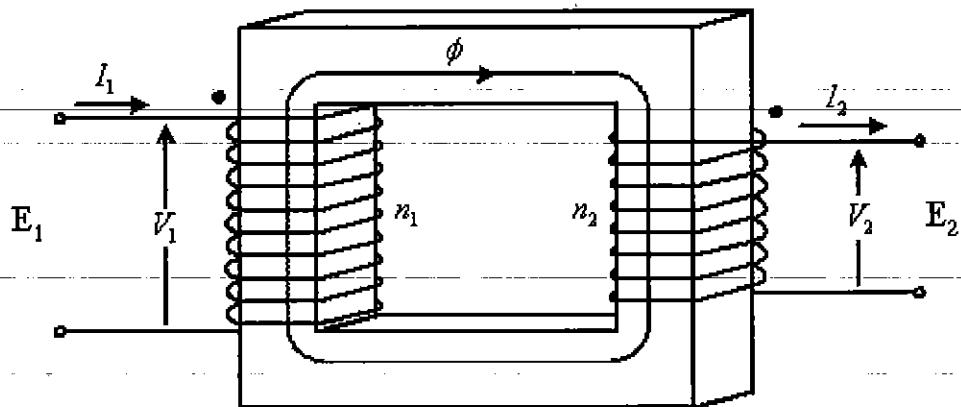

รูปที่ 2.2 ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า

จากรูปที่ 2.2 แสดงให้เห็นส่วนประกอบพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้าได้แก่

- E_1 = แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับคลอดปฐมภูมิ
- I_1 = กระแสไฟฟ้าที่ขบคลอดปฐมภูมิ
- V_1 = แรงดันไฟฟ้าที่ขบคลอดปฐมภูมิ
- N_1 = จำนวนรอบของคลอดปฐมภูมิ
- E_2 = แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับคลอดทุติยภูมิจ่ายออกสู่โหลด
- I_2 = กระแสไฟฟ้าที่ขบคลอดปฐมภูมิ
- V_2 = แรงดันไฟฟ้าที่ขบคลอดปฐมภูมิ
- N_2 = จำนวนรอบของคลอดปฐมภูมิ
- ϕ = เส้นแรงแม่เหล็ก

2.2.2 ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า

แกนเหล็ก (Core) เป็นแผ่นเหล็กผสมซิลิโคนแบบบางจำนวนหลายแผ่นอัดเป็นชั้น มีลักษณะทำจากวานิชหรือกระดาษกันระหว่างแผ่นเหล็กและได้รับการตัดแต่งให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ นำมาเรียงกันเป็นแกนหม้อแปลงให้ได้ขนาดพื้นที่หน้าตัดตามที่ออกแบบไว้ เหตุที่ต้องใช้กระดาษเป็นจำนวนมากกันระหว่างแผ่นเหล็กเพื่อให้เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเรียงกันได้ดี ไม่เกิดกระแสไฟลุก และไม่เกิดความร้อนภายในเครื่อง

คลอดปฐมภูมิ (Primary) เป็นคลอดเส้นเหล็กพันรอบแกนเหล็กมีจำนวนรอบสูง ที่ปลายต่อ กับสายเมนกระแสสัมบูรณ์เคลื่อนที่ 110-500 V ค่าไดค่าหนึ่งตามขนาดการใช้งาน ขณะที่กระแสไฟฟ้าจากสายเมนไหลผ่านคลอดจะทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กไฟลุกในแกนเหล็ก

ขาดความที่ต้องการ (Secondary) เป็นขาดความเสื่อม โดยว่าขาดความปฐมภูมิและมีจำนวนน้อยกว่าพื้นอยู่ร่องแกนเหล็ก เช่นเดียวกับขาดความปฐมภูมิที่อยู่ตรงข้ามกัน เนื่องจากแกนเหล็กที่ขาดความทุติยภูมิพันรอบอยู่นั้นมีเส้นแรงแม่เหล็ก ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวแน่นของขาดความปฐมภูมิในลักษณะตัดกับขาดความทุติยภูมิ ทำให้เกิดความด้านทานในด้านนำตัวทำให้มีกระแสไฟฟ้าและได้นำกระแสไฟฟ้าไปใช้ในการเชื่อม

2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877

โครงการนี้ใช้ PIC16F877 ซึ่งมีพอร์ตทั้งหมด 5 พอร์ต คือ PORTA 6 บิต, PORTB 8 บิต, PORTC 8 บิต และ PORTD 8 บิต เป็นพอร์ตแบบมี 2 ทิศทาง คือ สามารถเป็นได้ทั้งอินพุตและเอาต์พุต และยังเป็นพอร์ตที่สามารถแปลงสัญญาณ ADC (Analog to Digital Converter) ได้อีกด้วย

2.3.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit)

CPU เปรียบได้กับสมองของคนเรา เพราะการคำนวณต่างๆ เกิดขึ้นที่ CPU ประกอบด้วย วงจรต่างๆ คล้ายวงจร เช่น วงจรดอครหัสคำสั่ง (Instruction Decoder) จะทำหน้าที่แปลงคำสั่ง ทั้งหมดให้เป็นภาษาเครื่อง วงจรควบคุมเวลาและระบบการทำงาน (Timer and Control Unit) ตลอดจนหน่วยความจำภายใน Register, Adder, Subtraction, Buffer ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและการประมวลผล เป็นต้น

2.3.2 หน่วยความจำ (Memory Unit)

ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา BASIC ให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น ควรคำนึงถึงชนิด ของหน่วยความจำ สำหรับหน่วยความจำในระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC จะมีหน่วยความจำใน การใช้งาน 3 ประเภท ดังนี้

- หน่วยความจำโปรแกรมแฟลช (Flash Program Memory)

หน่วยความจำแบบแฟลช (Flash ROM) มีคุณสมบัติในการเขียนและลบโปรแกรม ได้มากกว่า 1 แสนครั้ง

- หน่วยความจำโปรแกรม (Data Memory RAM)


หน่วยความจำนี้สามารถเก็บข้อมูลขณะประมวลผลโปรแกรม สามารถอ่านและเขียนได้ขณะมีไฟเลี้ยง แต่มีไฟเลี้ยงข้อมูลต่างๆ จะถาวรไป

- หน่วยความจำแบบอีพรอม (EEPROM Data Memory)

เป็นหน่วยความจำที่สามารถเขียนและลบโปรแกรมด้วยกระแสไฟฟ้าในหน่วยความจำ ดาวรุนของ PROM (Programmable Read Only Memory) โดยภายในจะมี RAM (Random Access Memory) ที่มีหน่วยความจำชั่วคราวให้เก็บข้อมูลได้ตามแบบหน่วยความจำ ROM (Read Only Memory) โดยสามารถเขียนและลบโปรแกรมจำนวนหลายครั้งได้

2.3.3 พอร์ตอินพุตและพอร์เต้อท์พุต

ในโครค่อน โทรดเลอร์จะมีพอร์ตไว้สำหรับติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก แล้วแต่ความต้องการที่จะนำไปใช้งาน เช่น LCD, Pushbutton, Relay เป็นต้น พอร์ตอินพุตและพอร์เต้อท์พุตข้างล่างสามารถแปลงสัญญาณ Analog to Digital Converter ได้โดยมีโครงสร้างการทำงานดังรูปที่ 2.3

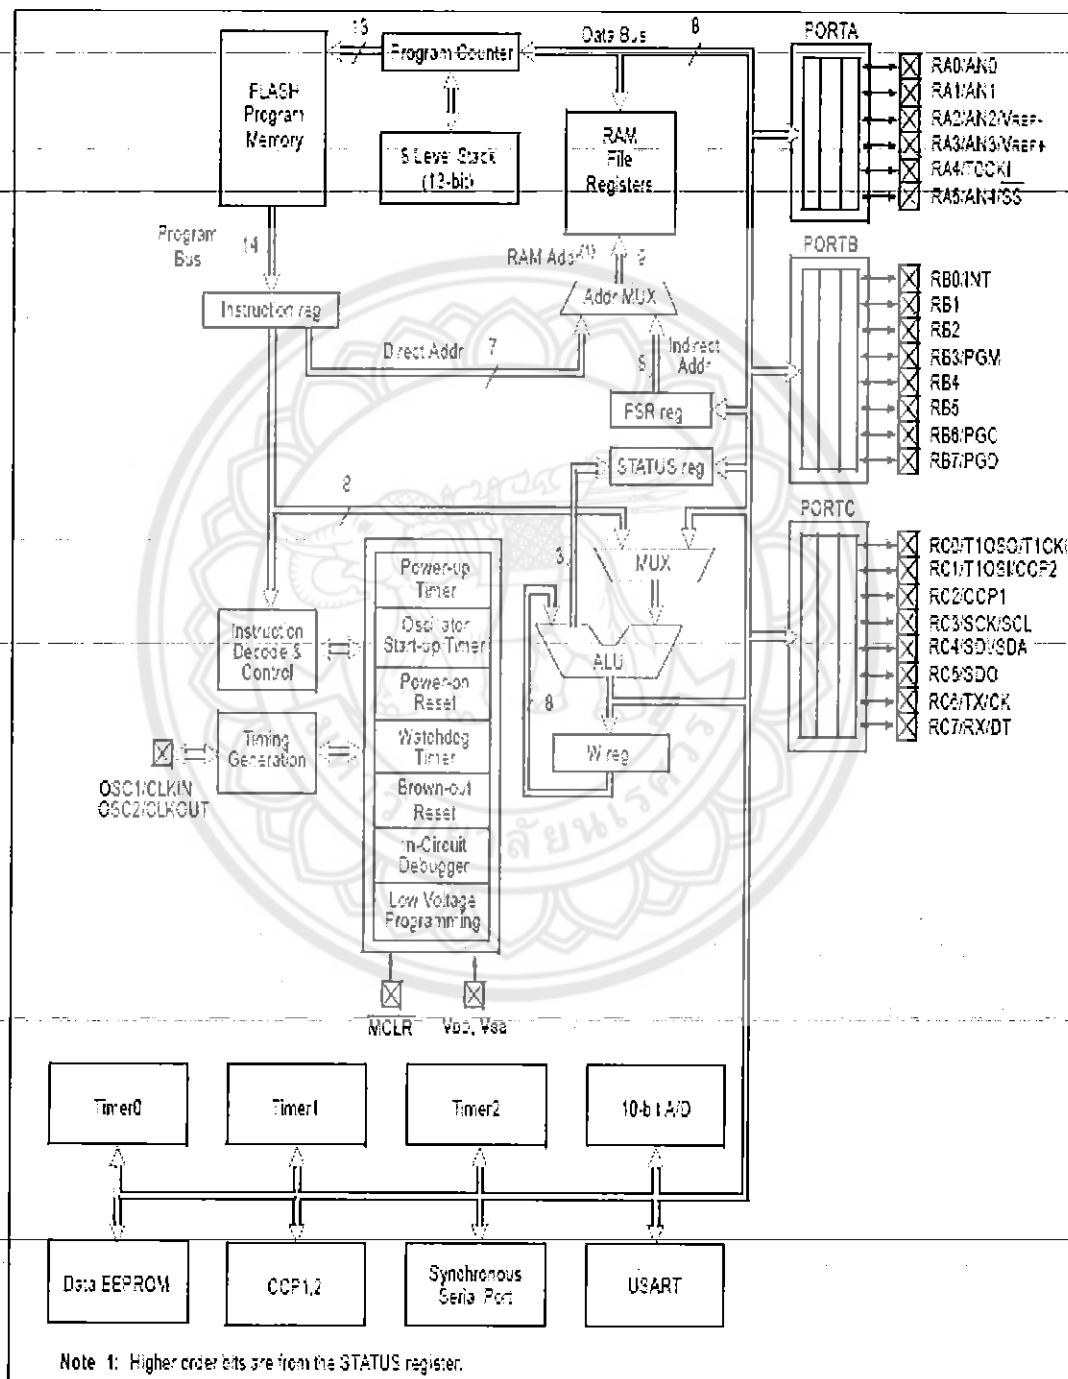

รูปที่ 2.3 โครงสร้างการทำงานของไมโครค่อน โทรดเลอร์ PIC16F877 รุ่น 40 ขา

2.3.4 คุณสมบัติทางเทคโนโลยีของ PIC16F877

2.3.4.1 คุณสมบัติหลัก

- ชิปเป็นแบบ RISC (Reduced Instruction-Set Computer) มีคำสั่งใช้งานเพียง

35 คำสั่ง

- สามารถกระทำคำสั่งโดยใช้สัญญาณเพียงหนึ่งลูก
- ความถี่สัญญาณนาฬิกา ตั้งแต่ไฟตรงถึง 20 MHz
- หน่วยความจำโปรแกรมมี 8 กิโลไบต์
- หน่วยความจำข้อมูลแรมหรือรอม (RAM) มี 368 ไบต์
- ขนาดหน่วยความจำข้อมูลอีพروم (EEPROM) มี 256 ไบต์
- ตอบสนองกับอินเตอร์รัปต์ทั้งหมด 15 แหล่ง
- มีสเต็ป 8 ระดับ
- มีวงจรเพาเวอร์อ่อนรีเซต (POR: Power On Reset)
- มีเพาเวอร์อัปไทเมอร์ (PWRT: Power Up Timer)
- มีอสซิลเลเตอร์สตาร์ตอัปไทเมอร์ (OST: Oscillator Start-up Timer)
- วงจร沃ตช์ด็อกไทเมอร์ (WDT: WATCHDOG Timer)
- มีระบบ Code Protection
- มีโหมดประทับดพลังงาน
- แก้ไขข้อมูลหน่วยความจำโปรแกรมด้วยกระบวนการ ICD ผ่านพอร์ตเพียง 2 ขา
- ชิปสามารถอ่านและเขียนหน่วยความจำโปรแกรมได้
- ไฟเดี่ยง +2 ถึง +5.5V
- กระแสซิงก์และชอร์สของพอร์ต 25 mA
- การใช้พลังงานไฟฟ้ากรณีไม่ขับโหลดน้อยกว่า 25 mA ที่ไฟเดี่ยง +5V

2.3.4.2 คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม

- ไทเมอร์ 3 ตัวคือ ไทเมอร์ 0 ขนาด 8บิต, ไทเมอร์ 1 ขนาด 16บิต, ไทเมอร์ 2 ขนาด 8บิต
- มีโมดูล CCP 2 ชุด โดยมีตรวจจับสัญญาณมีขนาด 16 บิตและความละเอียดสูงสุด 12.5 นาโนวินาที เปรียบเทียบสัญญาณขนาด 16 บิต ความละเอียดสูงสุด 12.5 นาโนวินาที วงจร PWM มีความละเอียดสูงสุด 10 บิต
- มีวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล 10 บิต
- มีวงจรตรวจสอบระดับไฟเดี่ยงเพื่อการรีเซตชิป

2.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51


เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ 8 บิต โดยให้ชื่อว่า 8051 โดยมีหน่วยความจำประเภท RAM ขนาด 128 ไบต์ หน่วยความจำประเภท ROM ขนาด 4 กิโลไบต์ มีพอร์ตขนาด 8 บิตจำนวน 4 พอร์ต มีไฟเมอร์ 2 ตัว และพอร์ตต่อหน้าจอ 1 พอร์ต โดยทั้งหมดจะรวมอยู่ในชิปเดียว และเนื่องจากหน่วยความจำโปรแกรมเป็นแบบ ROM ที่อยู่ภายในตัวมัน ดังนั้นการโปรแกรมการทำงานต้องโปรแกรมจากโรงงานที่ผลิตมาโดยตรง ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลายเบอร์ที่มีโครงสร้างภายในใกล้เคียงกับ 8051 โดยเรียกว่า ว่าตระกูล 51

8052

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8052 จะมีลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานเหมือนกับ 8051 แต่จะเพิ่มหน่วยความจำ RAM ภายในเข้าไปอีก 128 ไบต์ และเพิ่มไฟเมอร์อีกหนึ่งตัว ทำให้ 8051 มีหน่วยความจำ RAM ภายในทั้งหมด 256 ไบต์ และมีไฟเมอร์ 3 ตัว นอกจากนี้ยังมีหน่วยความจำ ROM ภายในเพิ่มเป็น 8 กิโลไบต์

8031

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8031 จะคล้ายกับ 8051 โดยมีโครงแกรมดังรูปที่ 2.4 แต่จะไม่มีหน่วยความจำ ROM ภายในชิป โดยโปรแกรมควบคุมการทำงานจะอยู่ในหน่วยความจำภายนอก

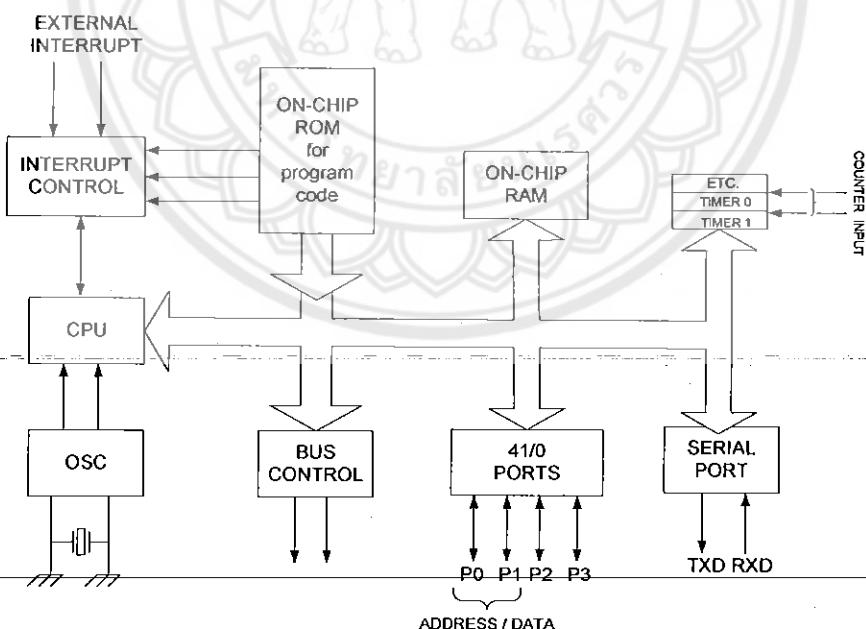

รูปที่ 2.4 โครงแกรมภายในของ 8051

8031 จัดเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ตัวหนึ่งแต่มีหน่วยความจำโปรแกรมแบบ UV EPROM ขนาด 4 กิโลไบต์ อยู่ภายในชิปโดยผู้พัฒนาสามารถโปรแกรมลงไว้ในชิปได้โดยใช้โปรแกรมและสามารถแก้ไขโปรแกรมได้โดยการลบโปรแกรมเก่าออกโดยใช้แสง UV

AT89C51

เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับ MCS-51 ที่ผลิตโดย Atmel Corporation ตัวนี้จะมีหน่วยความจำภายในเป็นแบบ flash memory ทำให้ใช้งานสะดวกกว่า 8751 มาก เนื่องจาก AT89C51 สามารถโปรแกรมและลบโปรแกรมได้โดยกระแสไฟฟ้าบนชิปที่ต่ออยู่ในวงจรได้เลย

P89C51RD2

เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับ MCS-51 ของ Philips Semiconductor โครงสร้างภายในจะคล้ายกับ MCS-51 มาตรฐาน แต่จะมีส่วนเพิ่มเติมขึ้นมา เช่น มีหน่วยความจำภายในเป็นแบบแฟลช และมีการบรรจุโปรแกรมบูต-ROM (Boot ROM) เข้าไปภายในตัวมัน ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมได้โดยตรงโดยไม่ต้องถอดชิปออกจากวงจร ที่เรียกว่า โปรแกรมแบบ ISP

ปัจจุบันมีผู้ผลิตไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับ MCS-51 นืออกมาหลายบริษัท และมีเบอร์ที่ใช้เรียกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโครงสร้างภายในและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างซิพสกรูปได้ดังนี้

803x : ไม่มีหน่วยความจำโปรแกรมภายใน เช่น 8031, 8023 เป็นต้น

805x : มีหน่วยความจำโปรแกรมประเภท ROM ภายใน

8xCxx : ใช้เทคโนโลยีแบบ CMOS

87xx : มีหน่วยความจำโปรแกรมภายในเป็นแบบ EPROM

89xx : มีหน่วยความจำโปรแกรมภายในเป็นแบบ flash EPROM

8xx1 : มีหน่วยความจำโปรแกรมภายใน 4 กิโลไบต์ และมี RAM ภายใน 128 ไบต์

8xx2 : มีหน่วยความจำโปรแกรมภายใน 8 กิโลไบต์ และมี RAM ภายใน 256 ไบต์

อย่างไรก็ตามแม้ว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับ MCS-51 จะมีอัตราการเรียบเรียง แต่ลักษณะการจัดของตัวชิพอาจแตกต่างกันไปบ้าง บางเบอร์มี 20 ขา บางเบอร์มี 40 ขา โดยผู้สนใจสามารถหาศึกษาได้จากคู่มือโดยตรง สำหรับการจัดของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 8052

2.4.1 โครงสร้างหน่วยความจำของ MCS-51

ไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับ MCS-51 ได้ออกแบบการจัดหน่วยความจำเป็นสองส่วน คือหน่วยความจำโปรแกรม (program memory) และหน่วยความจำข้อมูล (data memory) โดยทั้งสองส่วนนี้จะมีจุดเดียวกันของกัน บางเบอร์จะมีหน่วยความจำโปรแกรมอยู่ภายในซิพบางเบอร์ต้องต่อเพิ่มภายนอกซิพ จากรูปจะเห็นว่าแอดเดรสของหน่วยความจำจะมีแอดเดรสตัวแหน่งตรงกัน แต่เมื่อ MCS-51 ต้องการติดต่อกับหน่วยความจำในส่วนใดจะใช้ขาสัญญาณต่างกันอย่างเช่นถ้า MCS-51 ต้องการติดต่อกับหน่วยความจำภายนอก ใช้เคลื่อนการทำงานจะเป็นดังนี้


- ถ้าอ่านหน่วยความจำโปรแกรมภายนอก ขา PSEN จะเป็น Low

- ถ้าอ่านข้อมูลหน่วยความจำข้อมูลภายนอก ขา RD เป็น Low

- ถ้าเขียนข้อมูลลงหน่วยความจำข้อมูลภายนอก ขา WR เป็น Low

2.4.2 หน่วยความจำโปรแกรม

ใน MCS-51 จะมีหน่วยความจำได้สูงสุด 64 กิโลไบต์ หลังจากทั่วบันถือรีเซ็ตจะเริ่มต้นทำงานที่แอดเดรส 0000 ของหน่วยความจำโปรแกรม การอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำโปรแกรมนี้จะต้องใช้คำสั่ง MOVC นักจากนี้ในหน่วยความจำโปรแกรมตอบสนองการอินเทอร์รัปต์จากภายนอก (INTO) เมื่อสัญญาณอินเทอร์รัปต์เข้ามาทางขา IN โปรแกรมจะกระโดดไปทำงานข้างต่อไปนี้ทันที และมีหน่วยความจำข้อมูลอิก 256 ไบต์ แสดงดังรูปที่ 2.5

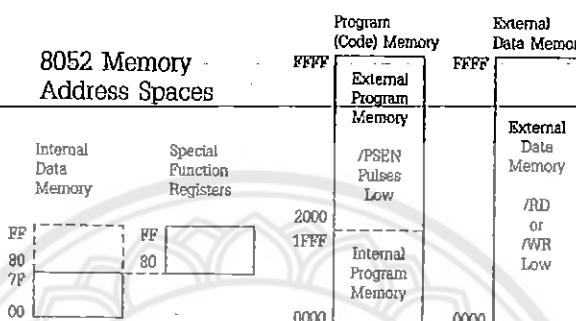

รูปที่ 2.5 การจัดแอดเดรสหน่วยความจำ

2.4.3 หน่วยความจำข้อมูลภายนอก

หน่วยความจำข้อมูลภายนอกของ MCS-51 สามารถมีได้ 64 กิโลไบต์ เมื่อ MCS-51 ต้องการติดต่อกับหน่วยความจำส่วนนี้จะต้องใช้คำสั่ง MOVX และใช้รีจิสเตอร์ DPTR, R0 หรือ R1 ในการอ้างคำแนะนำหน่วยความจำ ในการขยายพื้นที่เพิ่มให้กับ MCS-51 จะต้องใช้ตัวแหน่งในส่วนนี้เป็นตัวแหน่งในส่วนนี้เป็นตัวแหน่งของพื้นที่ด้วย

2.4.4 หน่วยความจำข้อมูลภายใน


หน่วยความจำข้อมูลภายนอกของ MCS-51 จะมีจำนวน 256 ไบต์ โดย 128 ไบต์แรกที่มีแอดเดรสอยู่ในช่วง 00H – 7FH จะเป็นส่วนของ RAM ที่ใช้งานได้ทั่วไป รีจิสเตอร์แบงค์จำนวน 4 แบงค์ หน่วยความจำที่สามารถเข้าถึงข้อมูลระดับบิตได้ ส่วนอิก 128 ไบต์ หลังเริ่มตั้งแต่แอดเดรส 80H เป็นต้นไป จะเป็นส่วนของรีจิสเตอร์ฟังก์ชันพิเศษ หรือ SFR (Special Function Register) และรีจิสเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป เช่น รีจิสเตอร์ ACC, B, PSW, SP และ DPTR เป็นต้น การอ่านหรือการเขียนข้อมูลกับหน่วยความจำใส่ในส่วนนี้จะใช้คำสั่ง MOV

2.4.5 ความเร็วในการทำงานของ MCS-51

การให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานนั้นจะต้องโปรแกรมให้กับตัวมันก่อน การวัดความเร็วในการทำคำสั่งของโปรแกรมจะดูจากการอ่านสัญญาณนาฬิกา หรือเรียกว่า “แมชชีนไซเคิล” ซึ่งในตารางคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละตัวจะมีข้อมูลบอกไว้ว่าการคำสั่งแต่ละคำสั่งจะใช้สัญญาณนาฬิกาที่แมชชีนไซเคิลสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เมื่อที่เป็นมาตรฐานนั้น 1 แมชชีนไซเคิลจะเท่ากับ 1 ไมโครวินาทีหรือมีความเร็วในการทำงาน 1 MHz ถ้าหากต้องการให้ MCS-51 ตัวนั้นทำงานได้เร็วขึ้นจะต้องเพิ่มสัญญาณนาฬิกาให้กับมัน สำหรับ MCS-51 บางเบอร์มีความเร็วมากขึ้นกว่าปกติ 2 เท่า เช่นเบอร์ P89C51RD2 เมื่องจากหนึ่งแมชชีนไซเคิลของมันจะใช้สัญญาณนาฬิกาเพียง 6 ถูก

2.5 อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ

อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณคือ การคงยึดไว้ร่องหรือทำการครอบตรวจจับสัญญาณที่เข้ามาเพื่อที่จะได้ส่งสัญญาณที่ได้รับมาเข้าสู่กระบวนการประมวลผลต่อไป การตรวจจับสัญญาณมีหลายประเภท และในการตรวจจับค่ากระแสสูงๆ จะกล่าวว่าดึง หม้อแปลงกระแส (Current Transformer) ที่แสดงในรูปที่ 2.6 คือหม้อแปลงที่ใช้คลื่นกระแสไฟฟ้าสั่นให้ต่ำลง เนื่องจากไม่มีแอมมิเตอร์ที่มียานวัดสูงๆ ที่สามารถนำไปวัดปริมาณกระแสมากๆ โดยตรงได้ ดังนั้นจึงให้หม้อแปลงกระแส ลดกระแสให้ต่ำลง พอยเมาระบบขนาดของแอมมิเตอร์ทั่วไปและเทียบเป็นอัตราส่วนระหว่างขนาดปฐมภูมิกับขนาดที่ติดภูมิและถ้าค่าด้านปฐมภูมิค่าเท่าไรแต่ค่าด้านที่ติดภูมิจะมีค่าไม่เกิน 5 A เช่น 100:5 150:5 และ 300:5 เป็นต้นในการวัดกระแสนั้นควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน

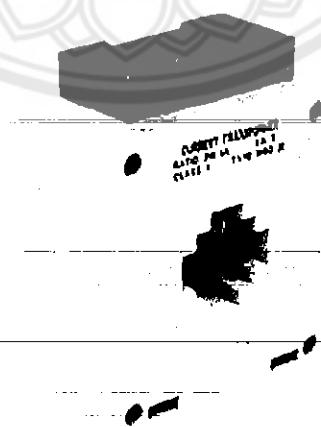

รูปที่ 2.6 หม้อแปลงกระแส

2.6 สวิตช์แม่เหล็ก (Magnetic Contactor)

หมายถึง สวิตช์ที่ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กช่วยในการ ON/OFF วงจรกำลังที่ใช้กระแสค่อนข้างสูงประมาณ 30-300 A ขึ้นตั้งของสวิตช์แม่เหล็ก คือ ให้ความปลอดภัยต่อผู้ควบคุม ในวงจรกำลังที่มีกระแสไฟฟ้าค่อนข้างสูง ประหยัดเวลาในการควบคุมขณะที่โหลดอยู่ห่างจากแหล่งจ่ายและจุดที่จะควบคุมการทำงาน โดยมีลักษณะดังรูปที่ 2.7

การเลือกสวิตช์แม่เหล็ก—ที่เหมาะสมกับงานควรซื้อมุลทางเทคนิคของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งมีข้อพิจารณาคือ

- ลักษณะโหลดและการใช้งาน
- แรงดันและความถี่
- สถานที่ใช้งาน
- ความบอยครั้งในการใช้งาน
- การป้องกันจากการสัมผัสและการป้องกันน้ำ
- ความคงทนทางกลและไฟฟ้า (Mechanical and Electrical Stresses)



รูปที่ 2.7 สวิตช์แม่เหล็ก

2.7 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ

2.7.1 ตัวแปลงสัญญาณ analog เป็นดิจิตอล (A/D)

- Analog Computer

สัญญาณ analog คือ สัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continous Data) มีขนาดของสัญญาณไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไป每逢ตามเวลา


- Digital Computer

สัญญาณดิจิตอล คือ สัญญาณข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) มีขนาดของสัญญาณคงที่ การเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณเป็นแบบทันที หันใด ไม่每逢ตามเวลา


- Analog to Digital Converter (A/D)

ทำหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลที่มุขย์รับรู้ สามผัสได้ เป็นข้อมูลทางไฟฟ้า เพื่อป้อนเข้าสู่การประมวลผล จึงเป็นขบวนการหนึ่งของการรับข้อมูล (Input Unit) เป็นกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ที่สัญญาณ每逢ต่อเนื่อง (analog) ได้รับการแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิตอล

ในที่นี้ใช้ไอซี PCF8591 ซึ่งเป็นไอซีแปลงสัญญาณ analog เป็นดิจิตอลและแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนalog ในตัวเดียวกัน PCF8591 ทำหน้าที่เป็นไอซีแปลงสัญญาณ analog เป็นดิจิตอลขนาด 8 บิต 4 ช่อง และทำหน้าที่เป็นไอซีแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนalog ได้ในคราวเดียวกัน ด้วยการควบคุมผ่านระบบบัส I2C โดยมีการจัดขาดังรูปที่ 2.8 และ โคดограмโครงสร้างภายในดังรูปที่ 2.9

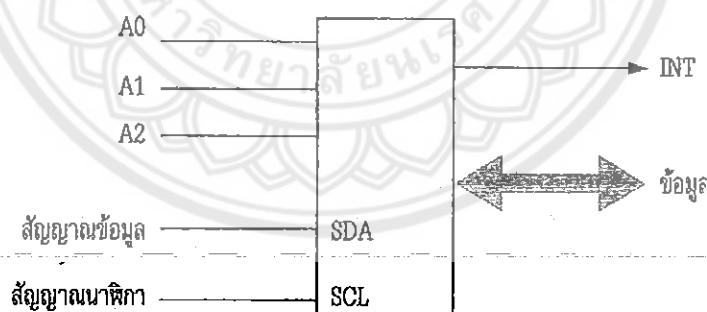


รูปที่ 2.8 ลักษณะของ PCF8591

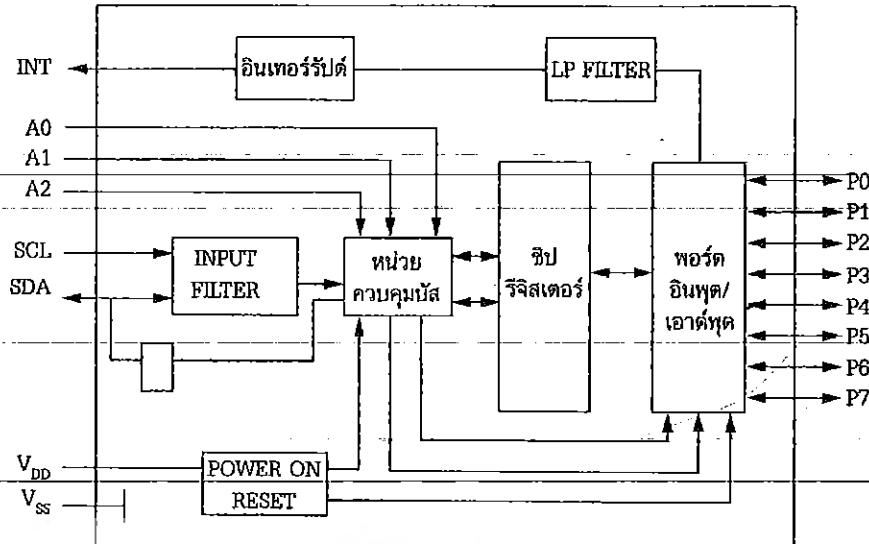

รูปที่ 2.9 ไดอะแกรมโครงสร้างภายในของ PCF8591

โคลน SCL จะเป็นตัวกำหนดจังหวะของข้อมูลที่เข้าหรือออกทางขา SDA ส่วนในการติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตแบบบานานนี้จะมีตัวชิปรีเซเตอร์ทำหน้าที่เปลี่ยนข้อมูลระหว่างข้อมูลแบบบานานกับข้อมูลแบบอนุกรม สำหรับขาอินเทอร์รัปต์จะเป็นสัญญาณเอาต์พุตออกจากไอซีเพื่อต่อ กับ ไม่ โทรศัพท์ กรณีโทรศัพท์ การต่อสัญญาณนาฬิกาและขา กับ ไม่ โทรศัพท์ กรณีโทรศัพท์นั้นสามารถเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต P1 ได้โดยจะเชื่อมทางขา P1.5 และ P1.6 โดยใช้ขา P1.6 เป็นขา รับส่งข้อมูล และเขียนโปรแกรมสร้างสัญญาณนาฬิกาออกทางขา P1.5 โดยการติดต่อระหว่างไม่โทรศัพท์ กับ PCF8591 เนื่องไปเริ่มต้นและเงื่อนไขสุดท้ายจะเป็นดังรูปที่ 2.10 ซึ่งสัญญาณตามรูปนี้จะเป็นไปตามไปโคลดของระบบบัสแบบ I2C

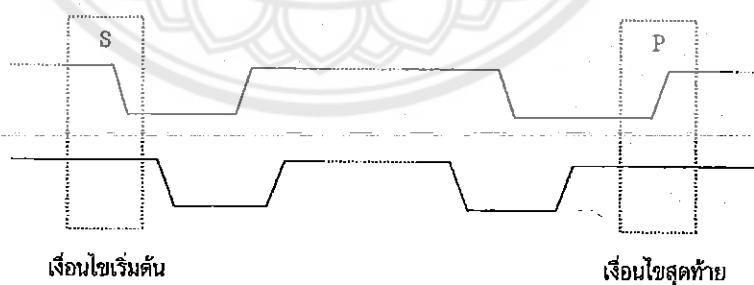

รูปที่ 2.10 ไดอะแกรมเสียง ในการติดต่อกับ PCF8591


การอ่านเขียนข้อมูลสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อทางขา P1.5 และ P1.6 โดยการอ่านเขียนข้อมูล 1 ไบต์หรือ 8 บิตโดยไม่โครงコンโทรลเลอร์จะต้องส่งสัญญาณนาฬิกาออกไป 8 ลูกเมื่อรับหรือส่งครบแล้ว และ PCF8591 ทำงานถูกต้องมันจะส่งสัญญาณตอบรับของมาเป็นลอดจิก “0” โดยการอ่านสัญญาณตอบรับนี้ต้องส่งสัญญาณนาฬิกาเข้าไปอีก 1 ลูกโดยมีโคลั่งแกรมเวลาการติดต่อเป็นดังรูปที่ 2.11

0	1	1	1	A2	A1	A0	0
---	---	---	---	----	----	----	---

รูปที่ 2.11 โคลั่งแกรมเวลาการติดต่อ


2.7.2 การสื่อสารกับ RS 232

การสื่อสารแบบอนุกรมกับคอมพิวเตอร์โดยการใช้มาตรฐาน RS-232 ระดับแรงดันของลอดจิกที่ใช้ในการสื่อสาร RS-232 นั้นลอดจิก “1” จะแทนด้วยแรงดัน -3 ถึง -25 โวลต์ ส่วนลอดจิก “0” จะแทนด้วยแรงดัน +3 ถึง +25 โวลต์ แรงดันในช่วง +3 จะไม่ถูกกำหนดให้ใช้งานซึ่งเห็นว่าแรงดันดังกล่าวสามารถใช้กับไม่โครงคอนโทรลเลอร์ระดับ MCS-51 ได้ โดยทั่วไปแล้วสำหรับต้องการให้ไม่โครงคอนโทรลเลอร์ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐาน RS-232 จะต้องออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม แต่ในปัจจุบันจะใช้ไอซี MAX232 ทำหน้าที่เปลี่ยนระดับแรงดันทางลอดจิกให้อยู่ในมาตรฐาน RS-232 ในคอมพิวเตอร์ จะมีขั้วต่อ RS-232 ที่เรียกว่า คอนเนกเตอร์ (Connector) อยู่สองแบบคือขั้วต่อแบบ DB-25 ดังรูปที่ 2.12 และขั้วต่อแบบ DP-9 ดังรูปที่ 2.13

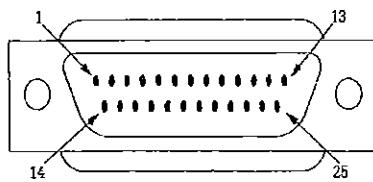

Pin	Description
1	Protective ground
2	Transmitted data (TxD)
3	Received data (RxD)
4	Request to send (RTS)
5	Clear to send (CTS)
6	Data set ready (DSR)
7	Signal ground (GND)
8	Data carrier detect (DCD)
9/10	Reserve for data testing
11	Unassigned
12	Secondary data carrier detect
13	Secondary clear to send
14	Secondary transmitted data
15	Transmit signal element timing
16	Secondary received data
17	Receive signal element timing
18	Unassigned
19	Secondary request to send
20	Data terminal ready (DTR)
21	Signal quality detector
22	Ring indicator
23	Data signal rate select
24	Transmit signal element timing
25	Unassigned

รูปที่ 2.12 ขัวต่อแบบ DB-25 และหน้าที่ของขาต่างๆ

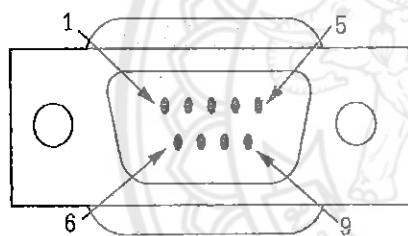


Pin	Description
1	Data carrier detect (DCD)
2	Received data (RxD)
3	Transmitted data (TxD)
4	Data terminal ready (DTR)
5	Signal ground (GND)
6	Data set ready (DSR)
7	Request to send (RTS)
8	Clear to send (CTS)
9	Ring indicator (RI)

รูปที่ 2.13 ขัวต่อแบบ DB-9 และหน้าที่ของขาต่างๆ

ในระบบ RS-232 มีขาต่างๆ ที่สำคัญคือ

- DTR (data terminal ready) เป็นสารสำคัญสำหรับการทำແນນດີເຫັນຈາກ DTE ໄປຢັງ DCE
- DSR (data set ready) เป็นสารสำคัญสำหรับการทำແນນດີເຫັນຈາກ DCE ໄປຢັງ DTE
- ERT (request to send) ເມື່ອອຸປະກອນ DTE ຕ້ອງການສ່າງຂໍ້ມູນນັ້ນຈະສ່າງສັງຄູາທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນ
ຕອອິກ “Low” ອອກໄປ
- CTS (clear to send) ເປັນສາຍສັງຄູາມສໍາຫລັບການທຳແນນດີເຫັນຈາກ DCE ໄປຢັງ DTE
- DCD (carrier detect, ဟໍຣີດ data carrier detect)
- RI (ring indicator) ເປັນສາຍທີ່ໃຊ້ໂດຍໂມເດີນເພື່ອບອກວ່າໄດ້ຮັບສັງຄູາເຮັດວຽກເຂົ້າມາ

การต่อพอร์ตอนุกรมของ MCS-51 กับมาตรฐาน RS232 เนื่องจากระดับสัญญาณสื่อสาร RS-232 ไม่เป็นตามมาตรฐานแรงดัน TTL เราสามารถนำชิป MAX 232 มาช่วยปรับแรงดันโดยมีโครงสร้างและการเชื่อมต่อดังรูปที่ 2.14

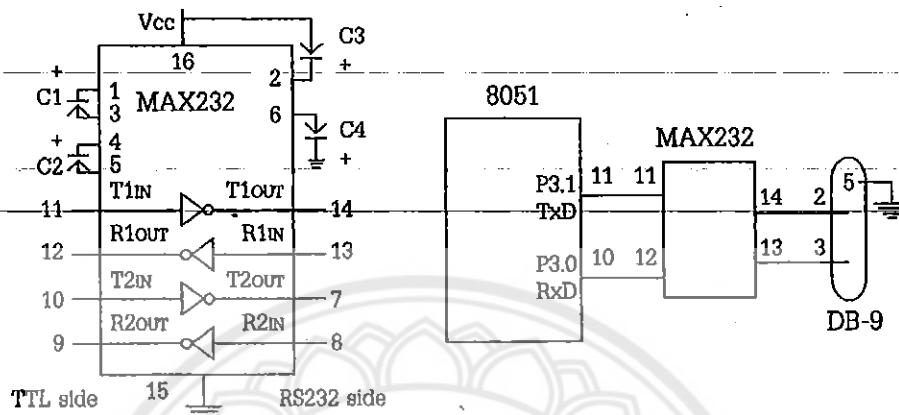

รูปที่ 2.14 โครงสร้างภายใน MAX232 และการเชื่อมต่อ กับ MCS-51

2.7.3 สวิตช์ (Switch)


ทำหน้าที่ในการต่อหรือตัด การไฟของกระแสไฟฟ้าจะเป็นไฟ AC หรือ DC คือ และสวิตซ์มีหลายชนิด อย่างเช่นจากรูปที่ 2.15 เป็นแบบสวิตซ์กด (Push Button) มีข้อเดียวทางเดียว (SPST : Single-Pole, Single-Throw) หลักการทำงานเมื่อไม่มีการกดสวิตซ์จะอยู่ในสถานะปิดเป็นแต่เมื่อมีการกดจะอยู่ในสถานะปิดเป็น สวิตซ์แบบนี้จะมีสปริงคืนกลับ (Spring Return) อยู่ภายใน



รูปที่ 2.15 สวิตซ์ปุ่มกด


2.7.4 ตัวต้านทาน (Resistors)

เป็นอุปกรณ์ที่มีมากมายแตกต่างกันทั้งขนาดและรูปร่าง แต่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันคือ จำกัดกระแส โดยถ้าความต้านทานน้อยกระแสไฟ流ผ่านมาก ถ้าความต้านทานมากกระแสไฟ流ผ่านน้อยเมื่อกระแสไฟ流ผ่านก็จะเกิดความร้อนถ้าความร้อนมากๆ ทำให้ถ้าความต้านทานจะยิ่งลดลง และตัวต้านทานแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ แบบค่าคงที่และแบบที่ปรับค่าได้ดังรูปที่ 2.16 และมีสัญลักษณ์ดังรูปที่ 2.17

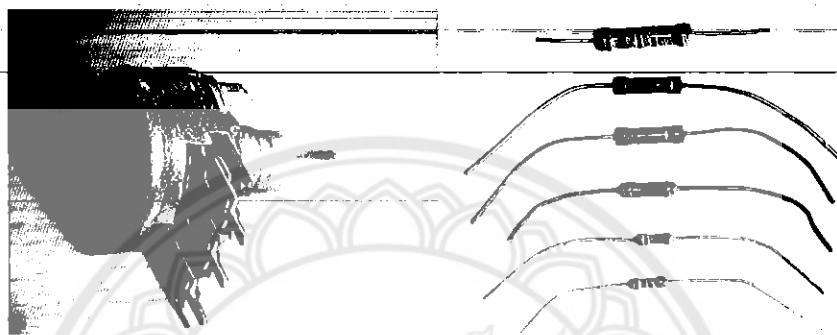

รูปที่ 2.16 ตัวต้านทานแบบค่าคงที่และแบบปรับค่าได้

- แบบค่าคงที่ เป็นแบบที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าความต้านทานได้ การเลือกใช้ควรเลือกให้ถูกขนาดที่เหมาะสมกับงานด้วยเพื่อความประหยัด ควรคำนึงถึงกำลังไฟที่จะทนได้ซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์ (W)
- แบบปรับค่าได้ เป็นตัวต้านทานที่ปรับเปลี่ยนค่าความต้านทานได้ตามต้องการ มีหลายแบบ เช่น ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเกือกม้าและตัวต้านทานปรับค่าได้แบบมีแกนปรับ

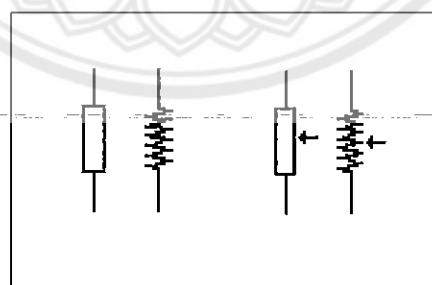


รูปที่ 2.17 สัญลักษณ์แทนตัวต้านทาน

2.7.5 ตัวเก็บประจุ (Capacitor)

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญ ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำไฟให้เรียงกรองความถี่ และเชื่อมไฟฟ้าสัญญาณ เป็นต้น โดยมีลักษณะดังรูปที่ 2.18 และตัวเก็บประจุมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดังนี้

- เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้ากับตัวเก็บประจุแล้วปลดไฟออกมันจะเก็บค่าไฟที่ได้ไว้ระยะเวลาหนึ่งก่อนจึงค่อยๆ ลดลงจนเป็น 0 มิหน่วยเป็นฟารัด (F)
- เมื่อเริ่มป้อนไฟกระแสตรงค่าความด้านทานเป็น 0 แต่เมื่อเวลาผ่านไปค่าความด้านทานจะเพิ่มขึ้น ค่าแรงดันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเท่ากับแรงดันที่ป้อนเข้ามา ซึ่งจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับค่าความจุ

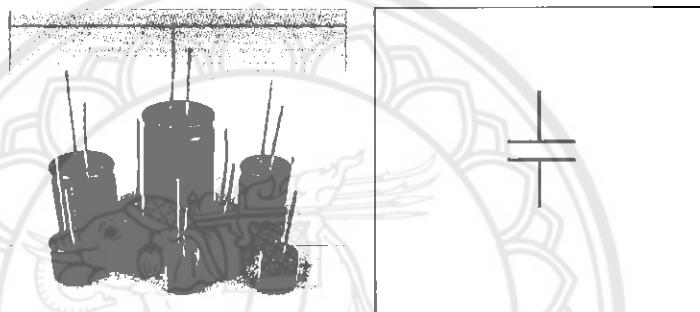


รูปที่ 2.18 ตัวเก็บประจุและสัญลักษณ์

2.7.6 ไดโอด (Diode)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำหนดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า ส่วนใหญ่ใช้ในการป้องกันแรงดันไฟลัดซ้อนกลับ และใช้เรียงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (Rectify) โดยมีลักษณะดังรูปที่ 2.19 และสัญลักษณ์และโครงสร้างของไดโอดดังรูปที่ 2.20



รูปที่ 2.19 ไดโอด

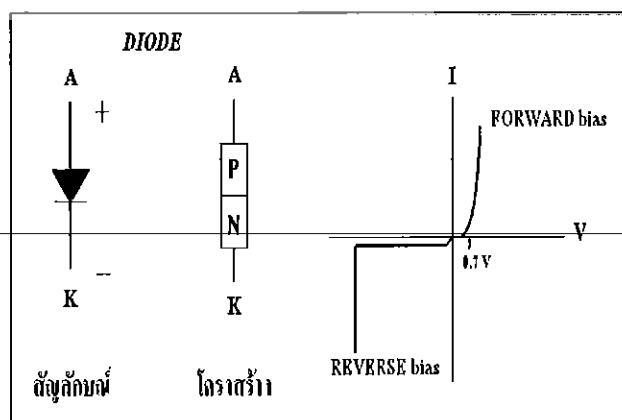

รูปที่ 2.20 สัญลักษณ์และโครงสร้างของไดโอด

คุณสมบัติของไดโอดจะยอมให้แรงดันไฟฟ้าไหลผ่านมันได้ถ้าป้อนขั่วตรงกันคือ ถ้าป้อนไฟขั่วบวกผ่านเข้าไดโอด ตรงกับขาเอโนด (A) ไฟจะผ่านได้เรียกว่า “ในอัลตรู” แต่ถ้าให้ขั่วบวกไหลผ่านขาคากาโทด (K) ไฟจะผ่านไม่ได้เรียกว่า “ใบอัลตรูบ”


การใช้งานไดโอด ต้องคำนึงถึงลักษณะงาน คุณสมบัติของไดโอดและอัตราท่านแรงดันและกระแสของไดโอดของแต่ละเบอร์ เช่น ไดโอดเบอร์ 1N4001 ทนกระแส 1 A แรงดัน 50 V, 1N4004 ทนกระแส 1 A แรงดัน 400 V และ 1N5402 ทนกระแส 3 A แรงดัน 200 V

2.7.7 ทรานซิสเตอร์

ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสารกึ่งตัวนำ P และ N มาต่อรวมกัน 3 ชิ้น มี 2 ชนิดคือแบบ NPN ใช้กับไฟบวกและ PNP ใช้กับไฟลบ ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้า มีหลายขนาด ตั้งแต่ไม่ถึงวัตต์ไปจนถึง 250 W ซึ่งลักษณะและโครงสร้างของทรานซิสเตอร์แสดงดังรูปที่ 2.21 และรูปที่ 2.22



รูปที่ 2.21 ทรานซิสเตอร์

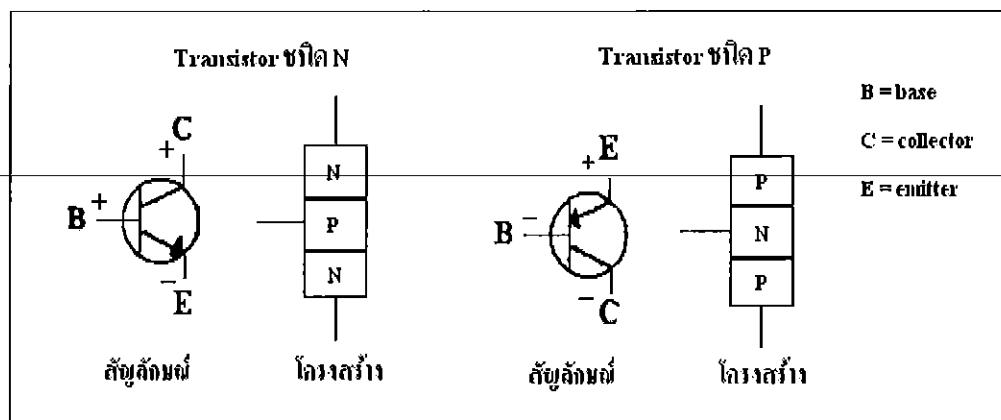

รูปที่ 2.22 สัญลักษณ์และโครงสร้างของทรานซิสเตอร์

2.7.8 ไอดีโอดีเพลส์แสง (LED)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแสดงผลการทำงานของจักรนิยมเรียกสั้นๆ ว่า LED (Light Emitting Diode) การใช้ไอดีโอดีเพลส์แสงนี้ควรดูที่ข้างอย่างไอดีโอดีซึ่งที่สั้นกว่าจะเป็นข้อแคทodiode ต่อ กับขัวลงของแบตเตอรี่ ขาที่ยาวจะเป็นขัวแอโนดหรือขัวบวกของแบตเตอรี่ และยอมให้กระแสไฟผ่านไปด้านหน้าเดียวแบบไอดีโอดี มีแรงดันต่ำคร่อมขณะนำกระแสประมาณ 2-V ใช้งานโดยต่อแบบ Forward bias และต่ออนุกรมกับตัวต้านทานโดย LED ขนาดทั่วไปจะกินกระแส 5-25 mA โดยมีภาพและสัญลักษณ์แสดงดังรูปที่ 2.23




รูปที่ 2.23 สัญลักษณ์ของไอดีโอดีเพลส์แสง

2.7.9 รีเลีย (Relay)

ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กในการ ON/OFF วงจรควบคุม เช่น coy ของคอนแทคเตอร์ โซลีโนyd (Solenoids) เป็นต้น หรืออาจใช้ในการ ON/OFF วงจรกำลังขนาดเล็กบ้าง เมื่อฉันกัน เช่น วงจรหลอดสัญญาณ 摩托อร์ขนาดเล็ก เป็นต้น

ขณะที่มีการป้อนไฟให้กับรีเลีย ขาดความต้านทานของแกนเหล็กได้รับพลังงานไฟฟ้า จึงมีการสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมา แรงอำนาจแม่เหล็กสามารถเอาชนะแรงของสปริง ทำให้ดึงชุดแกนเหล็กเคลื่อนที่ไปทาง NO (Normally Open) จะอยู่ในสถานะ ON หน้าสัมผัสทั้ง 2 ชุดติดกัน ก็จะเปลี่ยนสถานะการทำงานเรียกว่า “หน้าสัมผัสปกติเปิด” และจะกลับสู่สถานะเดิมอีกครั้งเมื่อหยุดจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ขาด漉ค และแรงสปริงจะถูกผลักให้ห่างกันเรียกว่า “หน้าสัมผัสปกติปิด” หรือ NC (Normally Close)


การเลือกรีเลย์ใช้งาน ควรคุณภาพแรงดันที่ป้อนให้ตรงกับที่ใช้งาน ควรต่างกันไม่เกิน 10% เพื่อ การทำงานที่ดี และเนื่องจากรีเลย์ทำหน้าที่เป็นสวิทช์อย่างหนึ่ง ควรที่จะคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน แล้วเลือกให้มีความเหมาะสมที่สุด คือต้องมากกว่า 2 เท่าของกระแสที่ใช้งาน ควรอย่าง ละเอียดได้บัน รีเลย์ดังรูปที่ 2.24

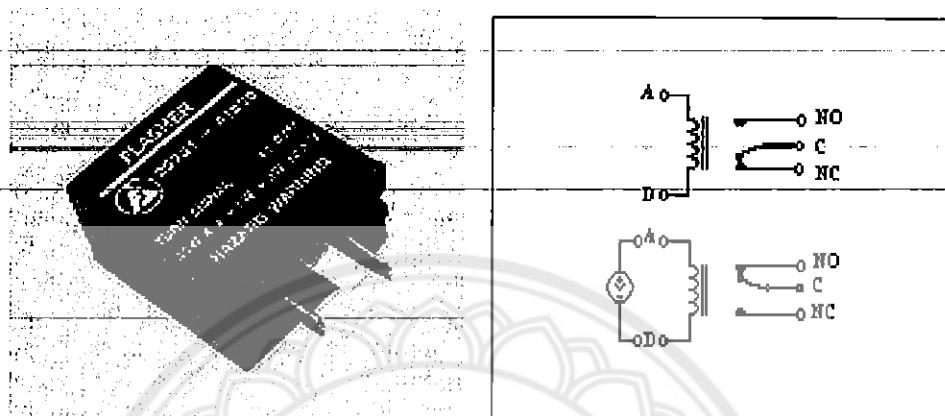

รูปที่ 2.24 รีเลย์และสัญลักษณ์การทำงาน

2.7.10 ตัวเลขแสดงผล 7 ส่วน (7-Segment)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลการทำงานออกเป็นรูปตัวเลข มีหลายแบบเด่นๆ เช่น เลือกน้ำใจ และ โครงงานได้เลือกเป็น 3 หลัก โครงสร้างภายในประกอบไปด้วย ไคโอดเปล่งแสง หลักการทำงาน Seven Segment จะรับสัญญาณสองแบบเพื่อให้ทำงาน ได้คือ จะรับเป็น Segment จะมี 8 ขาเพื่อแสดงตัวเลข และจะรับเป็น digit 3 ขา ทำงานเป็นแบบมัลติเพล็กซ์แสดงดังรูปที่ 2.25

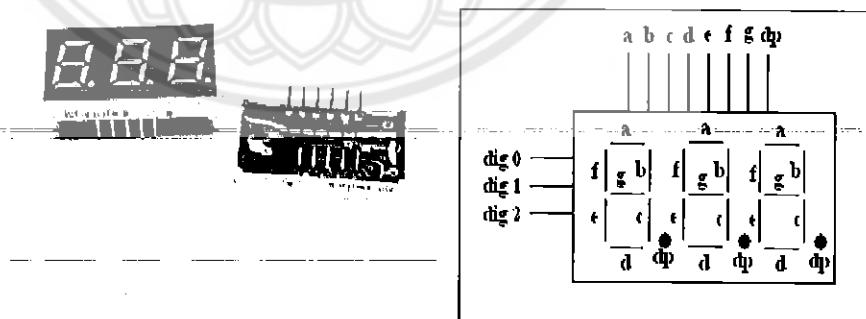

รูปที่ 2.25 ตัวเลขแสดงผล 7 ส่วน (7-Segment) และ สัญลักษณ์การทำงาน

2.8 รีโมทคอนโทรล (Remote Control)

ที่ ๕๐๘ ๖๖๙๑

เป็นอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล ซึ่งการควบคุมระยะไกลมี 2 แบบคือ แบบควบคุมด้วยแสง
หรืออินฟราเรด และควบคุมโดยใช้คลื่นความถี่ ในโครงการนี้ได้ใช้รูปแบบควบคุมการทำงานเปิด-
ปิดเครื่องเพื่อmonitorไฟฟ้า ซึ่งจะนำกริ่งสัญญาณบ้านหรือ Doorbell มาประยุกต์ใช้ มีด้วยกัน 2 ส่วนคือ
ภาคส่งและภาครับ ในการประยุกต์จะนำสัญญาณ Output ออกมานำไปใช้

มร.

๕๒๔๖

5200030

๒๕๕๑

๑.๒



บทที่ 3

การควบคุมระบบการทำงาน

และแสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ในบทนี้จะกล่าวถึงการออกแบบระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ และการออกแบบระบบแสดงผลข้อมูลทางไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม MATLAB ซึ่งจะกล่าวถึงการออกแบบวงจรไฟฟ้าในส่วนของการควบคุมเปิดปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ และ การออกแบบวงจรไฟฟ้าในระบบแสดงผลข้อมูลทางไฟฟ้ารวมไปถึงการออกแบบโปรแกรมควบคุม การเปิดปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและการออกแบบโปรแกรมในระบบแสดงผลข้อมูลทางไฟฟ้าทั้งส่วน ไมโครคอนโทรลเลอร์และส่วนโปรแกรม MATLAB อีกด้วย ทั้งหมดนี้ได้อธิบายเป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 3.1 การทำงานของระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
- 3.2 การทำงานของระบบแสดงผลข้อมูลทางไฟฟ้า
- 3.3 การออกแบบการติดตั้งระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและระบบแสดงผล ข้อมูลทางไฟฟ้า
- 3.4 การออกแบบทางค้านอินพุตของระบบควบคุมเปิดปิด
- 3.5 การออกแบบระบบทางค้านเอต์พุตของระบบควบคุมเปิดปิด
- 3.6 การออกแบบระบบทางค้านอินพุตของระบบแสดงผล
- 3.7 การออกแบบระบบทางค้านเอต์พุตของระบบแสดงผล
- 3.8 การออกแบบโปรแกรมควบคุมการเปิดปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
- 3.9 การออกแบบโปรแกรมการรับค่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
- 3.10 การออกแบบวงจรควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
- 3.11 การออกแบบวงจรการรับค่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
- 3.12 การออกแบบอุปกรณ์ส่วนควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
- 3.13 การออกแบบอุปกรณ์ส่วนรับค่า
- 3.14 การออกแบบโปรแกรมการรับค่าด้วยโปรแกรม MATLAB

3.1 การทำงานของระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า


การทำงานของส่วนควบคุมการเปิดปิดเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ จะใช้ในโครค่อน โทรลเดอร์ PIC16F877 เป็นตัวควบคุมการทำงานโดยมีอินพุตเป็นหน่วยแปลงกระแส สวิตช์ รีโมทคอนโทรล และตัวต้านทานปรับค่าได้ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะมีหน้าที่ดังนี้คือ หน่วยแปลงกระแสสำหรับตัวต้านทาน เมื่อมีกระแสไฟ流จะเกิดแรงดันขึ้น นำแรงดันไปเป็นอินพุตให้กับในโครค่อน โทรลเดอร์เพื่อให้ไม่โครค่อน โทรลเดอร์รู้ว่าขณะนี้มีการเชื่อมหรือไม่ สวิตช์มีทั้งหมดสามตัวด้วยกันคือสวิตช์ Start Stop และ Set โดยสวิตช์ Start มีหน้าที่ 2 แบบ คือแบบแรกช่วงที่ทำงานปกติสวิตช์นี้สั่งไม่โครค่อน โทรลเดอร์ให้สวิตช์แม่เหล็กทำงาน แบบสองอยู่ในช่วงการปรับตั้งเวลา สวิตช์นี้จะทำหน้าที่การเพิ่มเวลาในการปิดเครื่องอัตโนมัติให้นานขึ้น ต่อมาเป็นสวิตช์ Stop มีหน้าที่คล้ายกับสวิตช์ Start คือ ถ้าทำงานในช่วงปกติก็เป็นการส่งให้สวิตช์แม่เหล็กหยุดการทำงานทันที ถ้าอยู่ระหว่างการปรับตั้งเวลา สวิตช์นี้มีหน้าที่ในการลดเวลา ตัวต่อมาก็คือ สวิตช์ Set มีหน้าที่เข้าเมนูการปรับตั้งเวลาหากต้องการปรับตั้งเวลา ความต้านทานปรับค่าได้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมความเร็วในการเชคเวลาคือถ้ามุนเพิ่มก็จะทำให้เวลาในการเชคตั้งเร็วขึ้น ตัวต่อมาก็คือ รีโมทคอนโทรล มีหน้าที่คล้ายกับสวิตช์ Start และ Stop แต่จะทำงานเฉพาะในช่วงการทำงานปกติเท่านั้น ไม่สามารถปรับเวลาได้ซึ่งทั้งหมดได้แสดงดังแผนภาพดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 การทำงานของระบบควบคุม

3.2 การทำงานของระบบแสดงผลข้อมูลทางไฟฟ้า

การออกแบบระบบแสดงผลโดยใช้แม่板เป็นโปรแกรมรับค่า โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS เป็นตัวติดต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้มือแปลงกระแสเป็นตัวลดกระแสไฟฟ้าแล้วนำมาต่อ กับตัวต้านทานเพื่อให้กระแสสามอยู่ในรูปแรงดันไฟฟ้า และใช้ตัวต้านทานต่ออนุกรมกับข้อของมือแปลงเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าลง และนำแรงดันสองส่วนนี้ต่อเข้ากับวงจรของไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลและส่งไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้ RS232 เป็นตัวสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งทั้งหมดได้แสดงดังแผนภาพดังรูปที่ 3.2

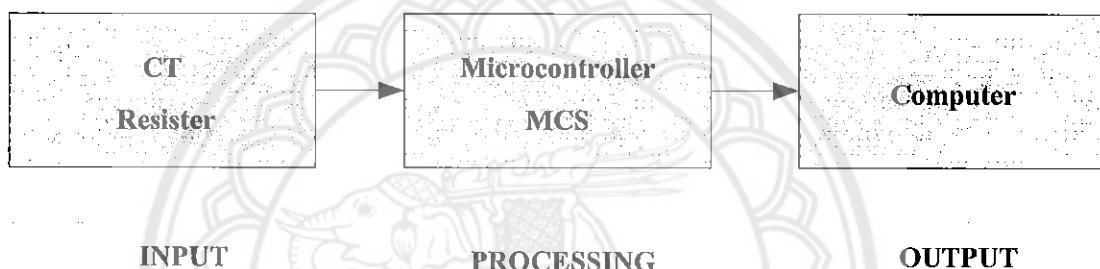


รูปที่ 3.2 การทำงานของส่วนที่รับข้อมูลและแสดงผล

3.3 การออกแบบการติดตั้งระบบควบคุมการปิดปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและระบบแสดงผลข้อมูลทางไฟฟ้า

การติดตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์ในส่วนควบคุมการปิดปิดและส่วนแสดงผลกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า โดยนำสายไฟด้านทุกภูมิของเครื่องเชื่อมมาหนึ่งเส้นมาคล้องผ่านหม้อแปลงกระแส และทำการต่อหม้อแปลงกระแสมาที่อุปกรณ์จากนั้นทำการต่อสายอาร์ดแวร์ในส่วนควบคุมเข้ากับสวิตซ์แม่เหล็ก เพื่อใช้ควบคุมการปิดปิดเครื่องเชื่อม และอีกส่วนหนึ่งคือส่วนแสดงผลที่ทำการต่อเข็นเดียวกับส่วนควบคุมโดยเพิ่มการต่อแรงดันด้านทุกภูมิเข้าไปด้วยแต่ทางด้านเอาต์พุตต์ลอกับ


คอมพิวเตอร์โดยใช้ RS232 เป็นสายในการเชื่อมต่อ ซึ่งทั้งหมดได้แสดงดังแผนภาพจ่ายๆดังรูปที่ 3.3

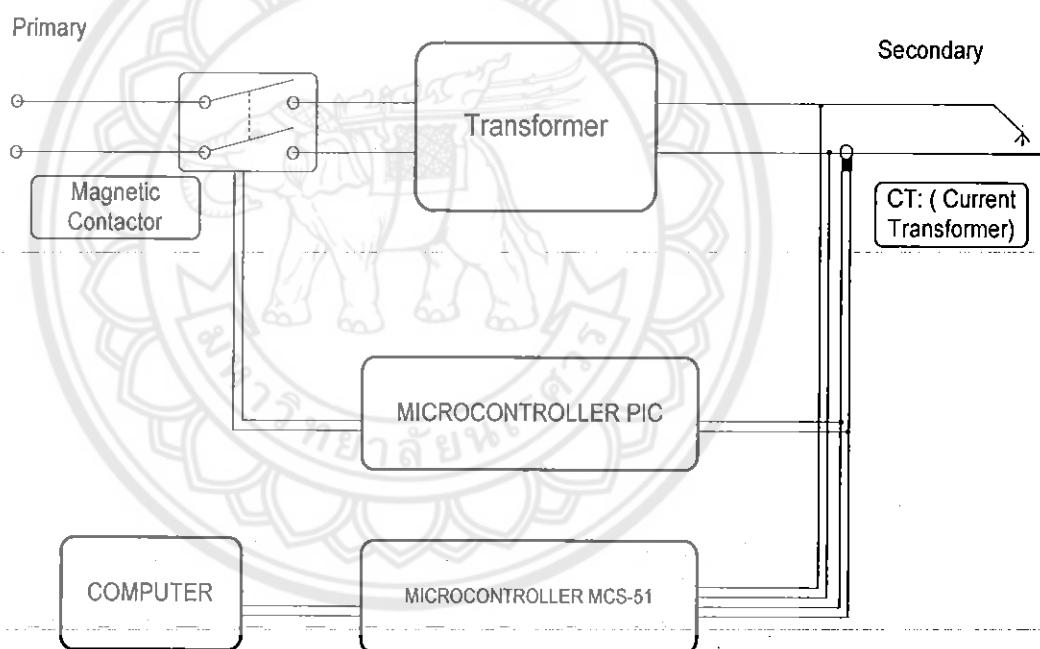

รูปที่ 3.3 การออกแบบการติดตั้งระบบควบคุมและการรับข้อมูลเพื่อแสดงผล

3.4 การออกแบบระบบทางด้านอินพุต ของระบบควบคุม


การออกแบบระบบเปิดปิดเครื่องเรือมไฟฟ้าทางด้านอินพุตที่จะมีอินพุตอยู่ 4 ส่วนคือยกันตัวแรกคือ สวิตช์ซึ่งมีทั้งหมดสามตัวด้วยกันคือสวิตช์ Start Stop และ Set โดย สวิตช์ Start มีหน้าที่อยู่ 2 หน้าที่คือถ้าช่วงที่ทำงานปกติสวิตช์ตัวนี้มีหน้าที่สั่งให้ในโครคอน โทรลเลอร์สั่งให้สวิตช์แม่เหล็กทำงานแต่ถ้าอยู่ในช่วงการปรับตั้งเวลาหน้าที่ก็คือเป็นการเพิ่มเวลาในการปิดเครื่องอัตโนมัติให้นานขึ้น ต่อมาเป็นสวิตช์ Stop มีหน้าที่คล้ายกับสวิตช์ Start คือ ถ้าทำงานในช่วงปกติก็เป็นการสั่งให้สวิตช์แม่เหล็กหยุดการทำงานทันทีถ้าอยู่ระหว่างการปรับตั้งเวลาสวิตช์นี้มีหน้าที่ในการลดเวลา ตัวต่อมาคือ สวิตช์ Set มีหน้าที่เข้าเมนูการปรับตั้งเวลาหากต้องการปรับตั้งเวลา ต่อมาคือ รีโมทคอนโทรล มีหน้าที่คล้ายกับสวิตช์ Start และ Stop แต่จะทำงานเฉพาะในช่วงการทำงานปกติเท่านั้นไม่สามารถปรับเวลาได้ Variable Value Resister เป็นความต้านทานปรับค่าได้ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมความเร็วในการ曳เวลาคือถ้าหมุนเพิ่มก็จะทำให้เวลาในการ曳ตัวเร็วขึ้นแต่ถ้าหมุนลดลงก็เป็นการลดความเร็วของการ曳ตัวจะลดลง ตัวสุดท้ายคือ หม้อแปลงกระแสนำมารอ กับตัวด้านบนเมื่อมีกระแสไฟ流ผ่านเกิดแรงดันขึ้น กินแรงดันนี้ต่อเป็นอินพุตให้กับไปโครคอน โทรลเลอร์เพื่อให้ในโครคอน โทรลเลอร์รู้ว่าขณะนี้มีการเชื่อมแล้วหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดได้แสดงดังรูปที่ 3.4

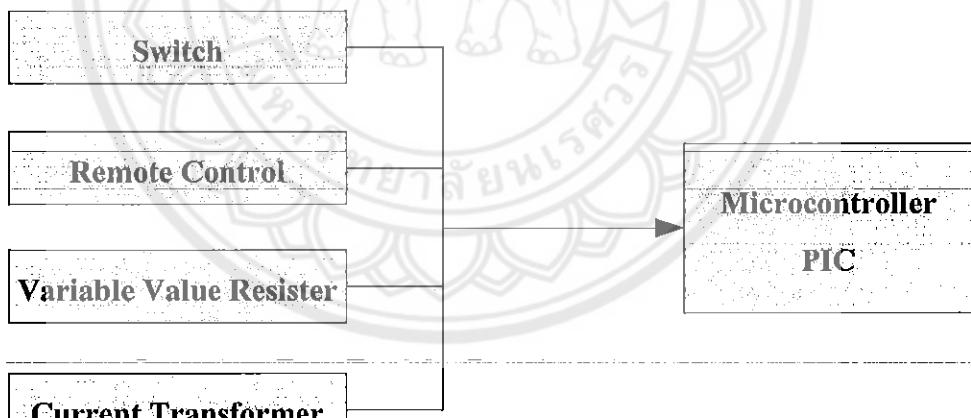

รูปที่ 3.4 การออกแบบระบบอินพุตของระบบควบคุม

3.5 การออกแบบระบบทางด้านเอาต์พุตของระบบควบคุม


การออกแบบระบบทางด้านเอาต์พุตของระบบควบคุมประกอบด้วย 2 ส่วนคือในส่วนของสวิตซ์แม่เหล็กและในส่วนของตัวเลขแสดงผลทั้งสองส่วนนี้จะทำงานสอดคล้องกันคือเมื่อไม่ได้รับสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งให้สวิตซ์แม่เหล็กทำงานหรือว่าเปิดตู้เชื่อม หากไม่มีอินพุตในส่วนของหน้าจอแปลงกระแสเข้ามาไม่ได้รับสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะยังคงแสดงผลเป็นตัวเลขถ้าไม่มีการเชื่อมเวลาเท่ากับศูนย์ไม่ได้รับสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งให้ปิดตู้เชื่อมทันที ซึ่งทั้งหมดได้แสดงดังแผนภาพที่ 3.5

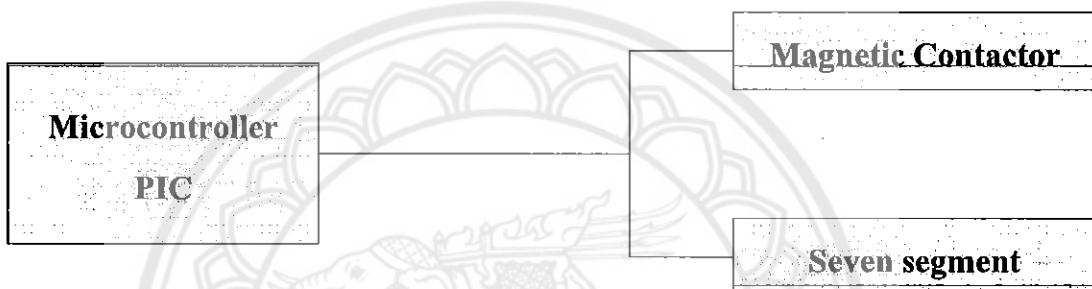

รูปที่ 3.5 การออกแบบระบบทางด้านเอาต์พุตของระบบควบคุม

3.6 การออกแบบระบบทางด้านอินพุตของระบบแสดงผล

การออกแบบโดยใช้หน้าจอแปลงกระแสเป็นตัวลดกระแสไฟฟ้าแล้วนำมาต่อ กับตัวด้านท่าน เพื่อแปลงกระแสให้มายู่ในรูปเร่งดันไฟฟ้า และอีกส่วนก็ใช้ตัวด้านท่านต่ออนุกรมกับข้อของหน้าจอแปลงเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าลง และนำแรงดันสองส่วนนี้ต่อเข้ากับวงจรของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยที่ชาร์ดแวร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้มี IC PCF8591 เป็นตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ทำการส่งค่าดิจิตอลนี้ไปยังคอมพิวเตอร์ต่อไปซึ่งทั้งหมดได้แสดงดังรูปที่ 3.6

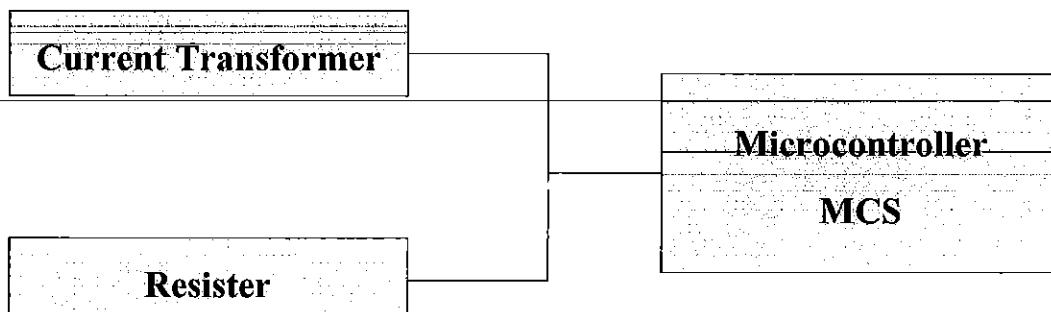

รูปที่ 3.6 การออกแบบระบบอินพุตของระบบแสดงผล

3.7 การออกแบบระบบทางด้านเอาต์พุตของระบบแสดงผล


การออกแบบระบบทางด้านเอาต์พุตของระบบแสดงผลเป็นการส่งค่าที่ได้จากการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลในส่วนของอินพุตในส่วนของการแสดงผลไปแล้วในโครคอนโทรลเลอร์ทำการส่งข้อมูลที่ได้มามาผ่านทาง RS232 โดยส่งข้อมูลแบบอนุกรมซึ่งจะส่งข้อมูลกระแสและแรงดันสลับกันไปและในส่วนของคอมพิวเตอร์ได้ใช้โปรแกรม MATLAB เป็นตัวเก็บข้อมูลไว้จนกว่าจะเก็บครบจำนวนที่เราได้ตั้งไว้ก็จะหยุดรับแล้วนำค่าที่ได้เก็บมา้นำมาแปลงเป็นค่ากระแสและแรงดันค่าที่แท้จริงจากอินพุตที่ไม่ได้แปลงหรือว่าแรงและกระแสที่แท้จริง และทำการแสดงผลในรูปของกราฟกระแสและแรงดันเทียบกับเวลาโดยการออกแบบนี้ได้แสดงดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 การออกแบบระบบทางด้านเอาต์พุตของระบบแสดงผล

3.8 การออกแบบโปรแกรมควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์


การออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เริ่มต้นโดยการกำหนดพอร์ตและประเภทตัวแปรที่ใช้ในโครงงานนี้ เมื่อทำการกำหนดพอร์ตได้แล้วอ่านค่าจากหน้าจอแปลงกระแสมาเก็บไว้เพื่อจะได้รู้ว่าไม่มีการเชื่อม แต่ถ้ามีการเชื่อมค่าจะเปลี่ยนไปจากค่าที่เก็บไว้ครั้งแรก รอสัญญาณจากสวิตช์ START หรือรีโมท ถ้ามีการกดก็จะอ่านค่าจาก EEPROM ตั้งให้ Relay ทำงาน จากนั้นถ้าเวลาเท่ากับศูนย์ มีการกด STOP หรือมีการกดรีโมท Relay หยุดทำงาน กลับไปที่ก่อนกด START ถ้าไม่มีการกด เวลาจะลดลงทีละหนึ่งและรอสัญญาณจากหน้าจอแปลงกระแสถ้ามีการเชื่อมก็จะเริ่มนับเวลาใหม่ ใน การกด SET เป็นการตั้งเวลาในการปิดเครื่องรอรับจาก VR เพื่อปรับความเร็วในการแสดงเวลา ถ้ากด START จะเป็นการเพิ่มเวลาและถ้ากด STOP จะเป็นการลดเวลาแล้วกด SET อีกครั้งเพื่อจะได้ทำการบันทึกค่าเวลาลง EEPROM และแสดงไว้ในรูปที่ 3.5 เป็นการแสดงแผนผังการควบคุมระบบเครื่องเชื่อมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

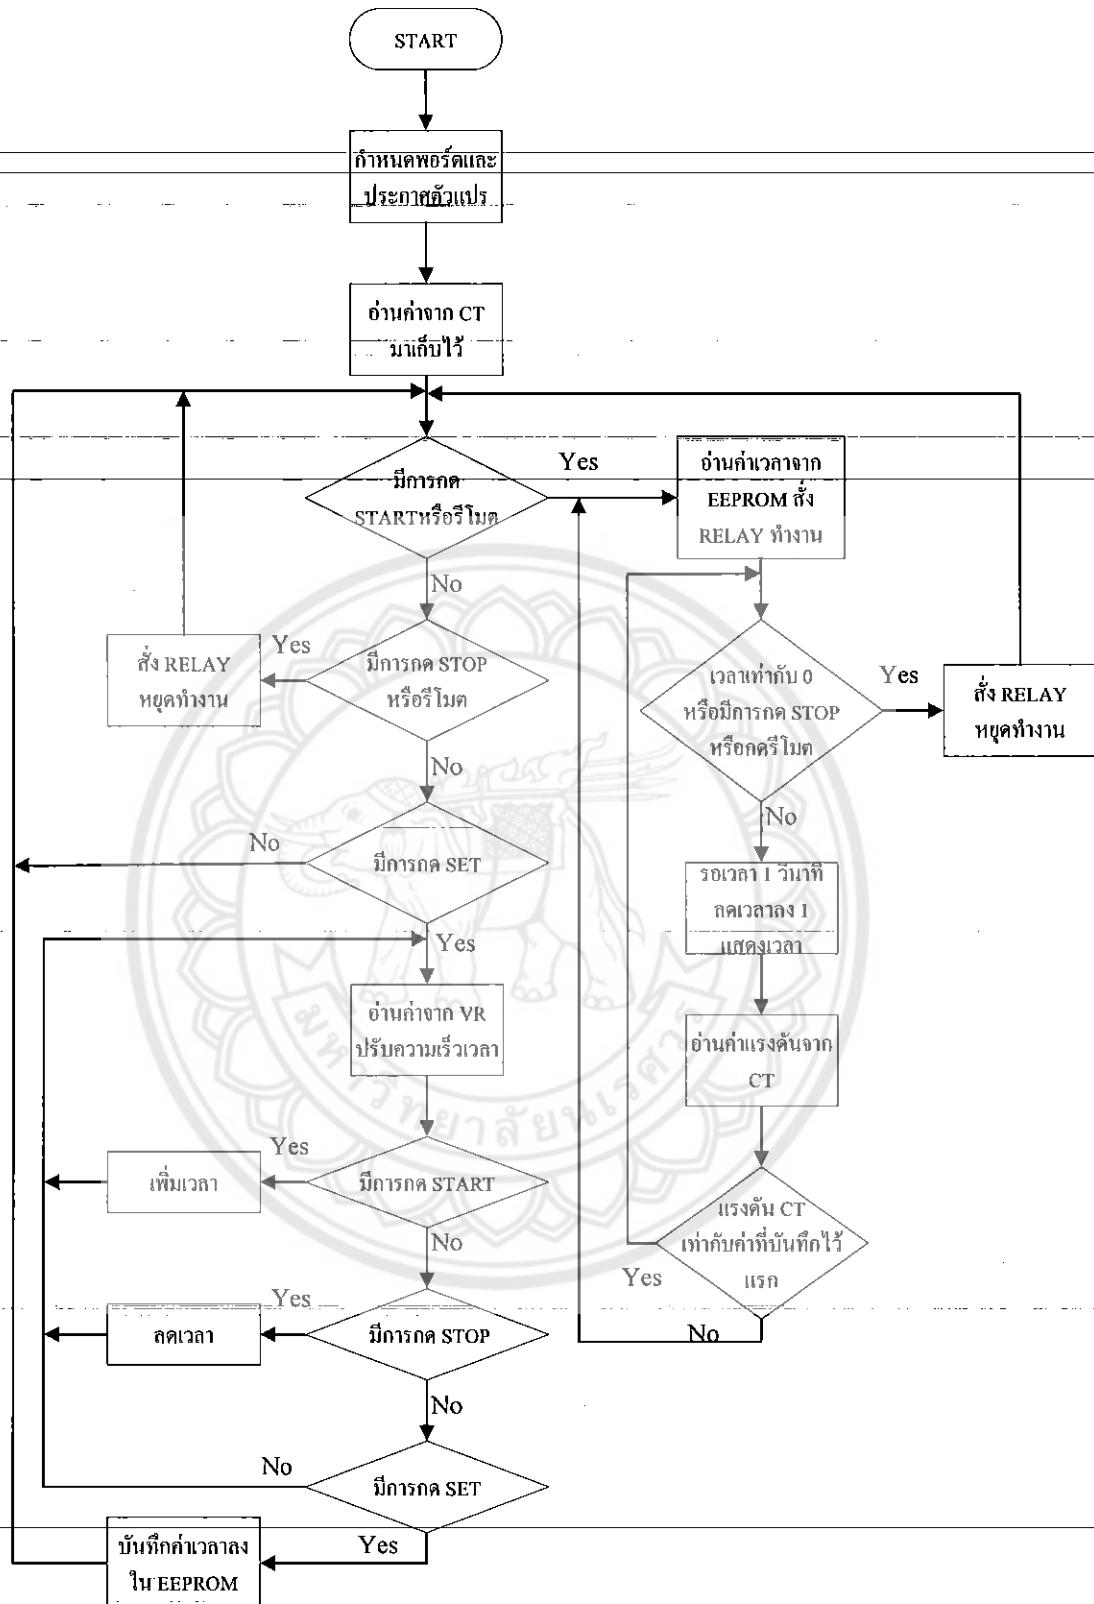

รูปที่ 3.8 แผนผังการควบคุมระบบเครื่องเชื่อมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

3.9 การออกแบบโปรแกรมการรับค่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ส่วนของคอนโทรลเลอร์จะทำงาน โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับและส่งข้อมูลไปยัง คอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตต่อนุกรม จากนั้นส่วนของซอฟแวร์ในการรับข้อมูลคือโปรแกรม MATLAB โดยต้องทำการเขียนให้โปรแกรมให้คอนโทรลเลอร์เพื่อให้ทำงานในลักษณะที่ต้องการ ได้โดยใช้ภาษา C ใน การเขียน เริ่มจากการประกาศตัวแปรต่างๆที่ใช้ในส่วนแสดงผล และทำการวนลูปรับค่าและส่งค่า โดยมีคำสั่ง “_getkey();” เพื่อรอให้คอมพิวเตอร์เรียกค่าไป ในการส่งค่าไปแต่ละครั้งจะมีการส่ง “Volt”และ“Amp” ไปก่อนเพื่อให้ MATLAB รู้ว่าค่าที่รับมาเป็นค่ากระแสหรือว่าแรงดัน โดยมีแผนภาพแสดงการทำงานของโปรแกรมในส่วนของคอนโทรลเลอร์ดังรูปที่ 3.9

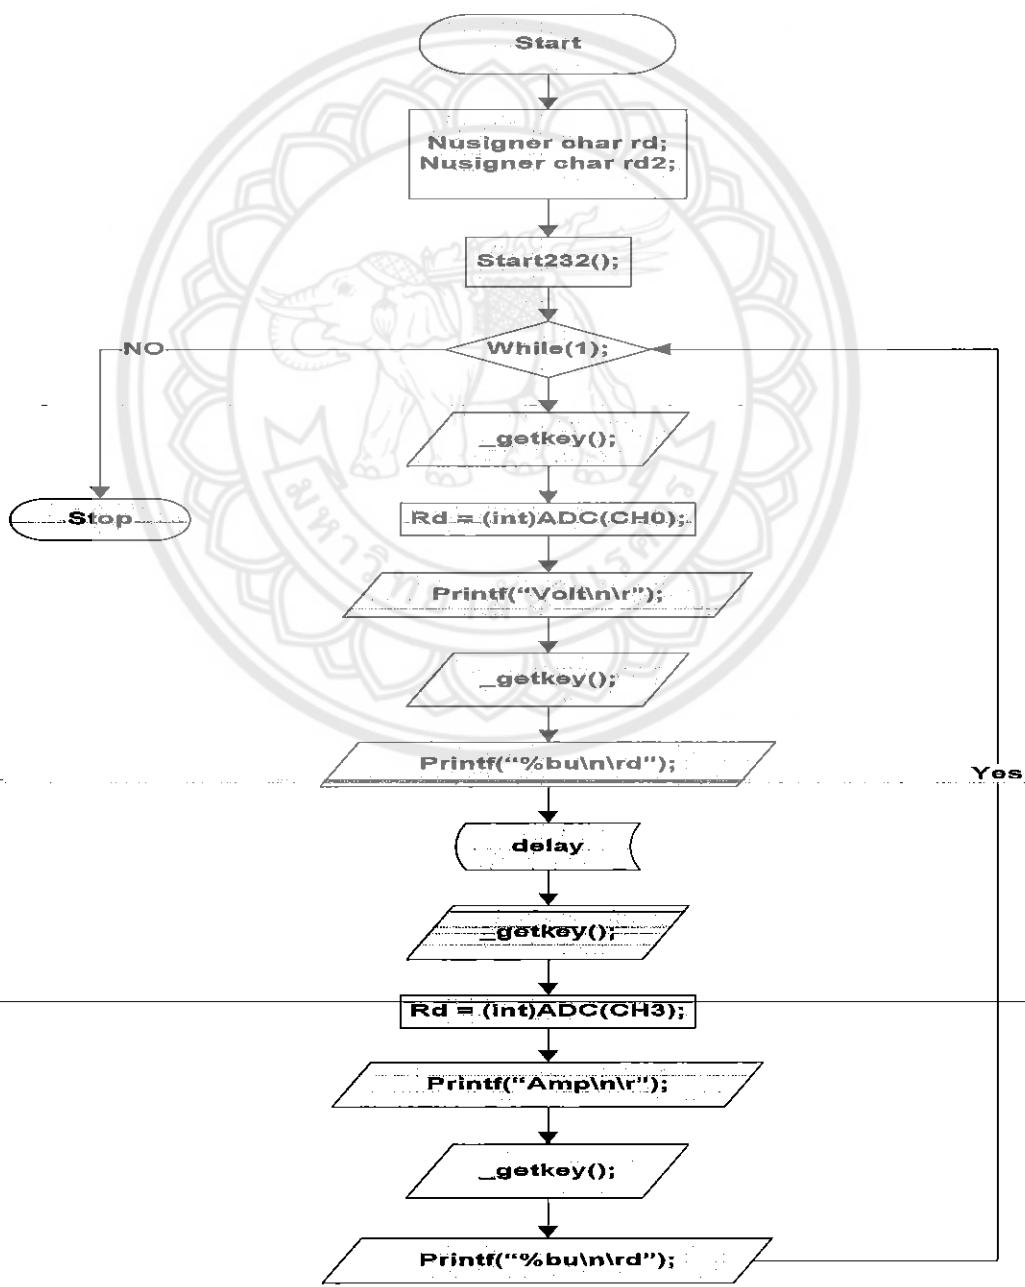


รูปที่ 3.9 แผนภาพการทำงานของโปรแกรมในส่วนของคอนโทรลเลอร์

3.10 การออกแบบวงจรควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ในระบบควบคุมได้ใช้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ที่ใช้ควบคุมการทำงานซึ่ง PIC16F877 ต้องใช้ไปเลี้ยง 5 V จึงได้ออกแบบวงจรบริค์ก์และใช้ IC 7805 ลดแรงดันเป็น 5 V และ


- ใช้ขา RA0/AN0 เป็นอินพุตรับค่าแรงดันจากหม้อแปลงกระแสและใช้ขา RB5 สั่งการทำงานของรีเลย์และใช้รีเลย์ควบคุมสวิตซ์แม่เหล็กอิเล็กทริกที่ และในการตั้งเวลาได้ใช้ปุ่มกดโดยต่อเข้ากับขา RB0 RB1 และ RB2 เป็นปุ่ม Set Off และ On ตามลำดับและใช้ขา PA0 อ่านค่าจากความต้านทานปรับค่าได้เพื่อปรับความเร็วในการตั้งเวลา โดยมีตัวเลขเจ็ดส่วนเป็นตัวแสดงเวลาซึ่งสามารถแสดงได้สูงสุดถึง 999 ซึ่งจะรหั่นหนดได้แสดงดังรูปที่ 3.10 เป็นการแสดงรูปวงจรควบคุมการทำงานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าโดยใช้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877

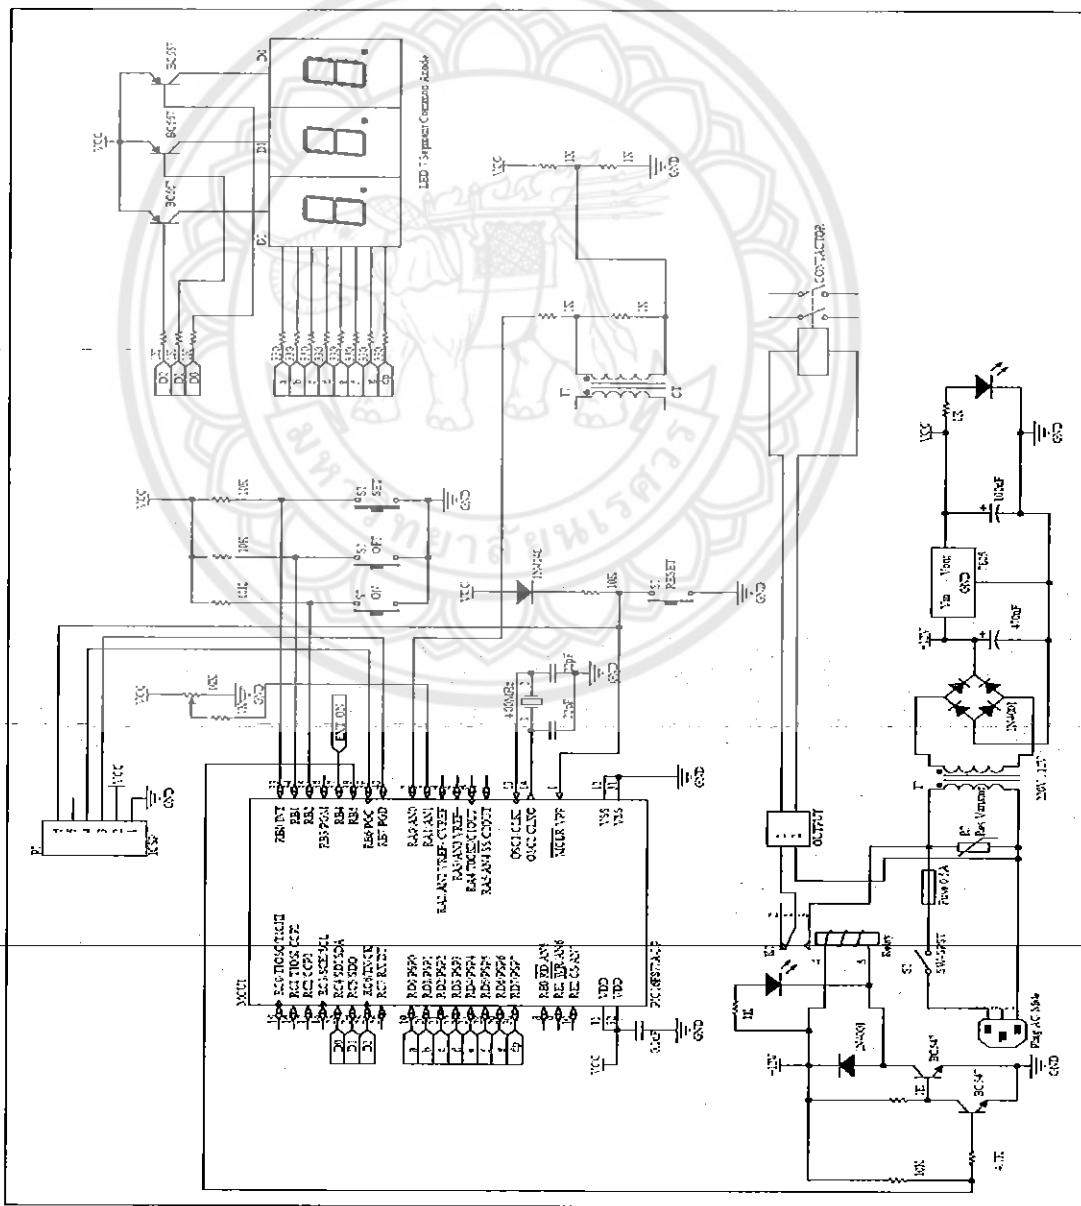

รูปที่ 3.10 วงจรควบคุมการทำงานของเครื่องเชื่อมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

3.11 การออกแบบวงจรการรับค่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS


ส่วนคอนโทรลเลอร์ของระบบรับค่าไฟฟ้ากระแสสลับโดยในที่นี้ใช้ P89C51RD2 เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบรับค่าไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งทำการต่อ กับตัวอุปกรณ์เอาต์พุตของวงจรดังงานผ่าน A/D ของ PCF85971 แต่ IC ไม่สามารถรับค่าไฟฟ้ากระแสสลับได้ดังนั้นจึงใช้เซ็นเซอร์ไดโอด 3.3V ยกแรงดันขึ้นไปโดยมีความด้านหน้าปรับค่าเป็นตัวลดแรงดันลงเหลือ 2.5V ซึ่งเป็นตัวรับค่าแล้วแปลงเป็นค่าดิจิตอลส่งไปยังพอร์ต SCL และ SDA ของ P89C51RD2 เพื่อนำค่าที่ได้ส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์โดยจะทำการส่งข้อมูลผ่านทางขา Tx และ Rx เข้า MAX 232 และจะส่งข้อมูลออกไปทางพอร์ตต่อนุกรมโดยใช้ RS-232(2) ซึ่งวงจรทั้งหมดได้แสดงดังรูปที่ 3.11

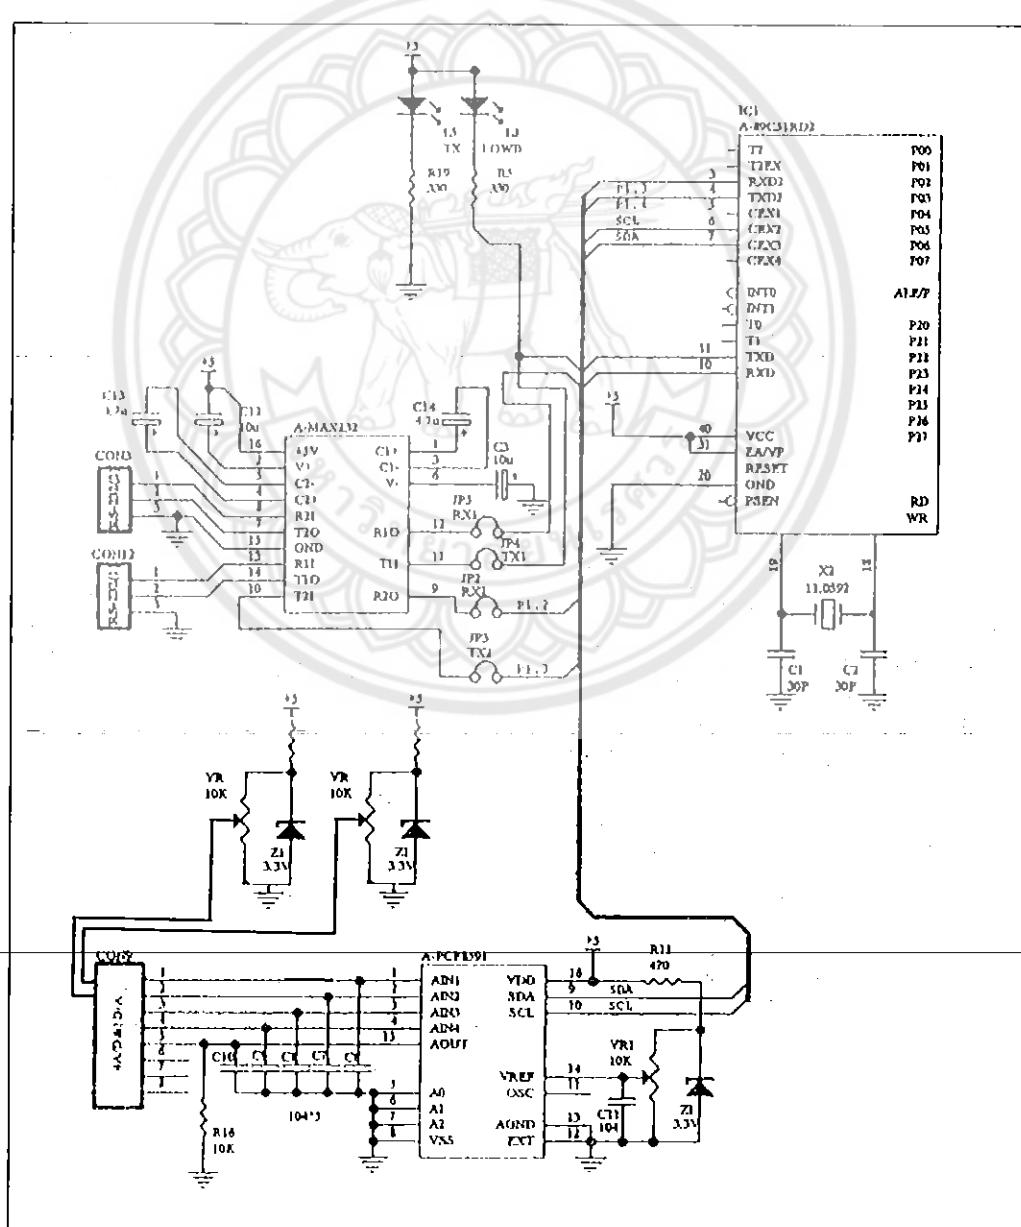

รูปที่ 3.11 แสดงวงจรส่วนแสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS


3.12 การออกแบบอุปกรณ์ส่วนควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เมื่อได้ทำการออกแบบวงจรควบคุมเรียบร้อยแล้วก็ทำการสร้างเส้นวงจร โดยใช้โปรแกรม Protel99se โดยการใส่คุณลักษณะให้ครบและทำการเพิ่มสภาพตามที่ได้ออกแบบมา ก็จะได้เส้นวงจร ดังรูปที่ 3.12

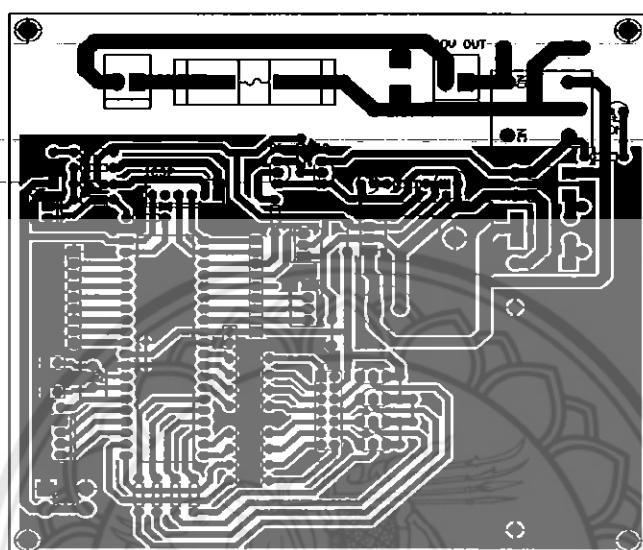

รูปที่ 3.12 เส้นวงจรของส่วนควบคุม


นำเส้นวงจรที่ได้มาพิมพ์ใส่แผ่นใสแล้วนำแผ่นใส่ในแม่พิมพ์ในแม่พิมพ์ที่ต้องการกัดลายวงจรโดยใช้เตารีดความร้อนสูงแล้วรอให้แผ่นทองแดงเย็นลงนำแผ่นใส่ออกหมึกพิมพ์แผ่นใส่ก็จะไปติดแผ่นทองแดง ต่อไปนำแผ่นทองแดงที่ได้ไปแขวนในกรอบกัด จนได้เส้นวงจรที่สมบูรณ์ตามต้นแบบแล้วก็นำอุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อจนครบก็จะได้แผงวงจรส่วนควบคุมดังรูปที่ 3.13

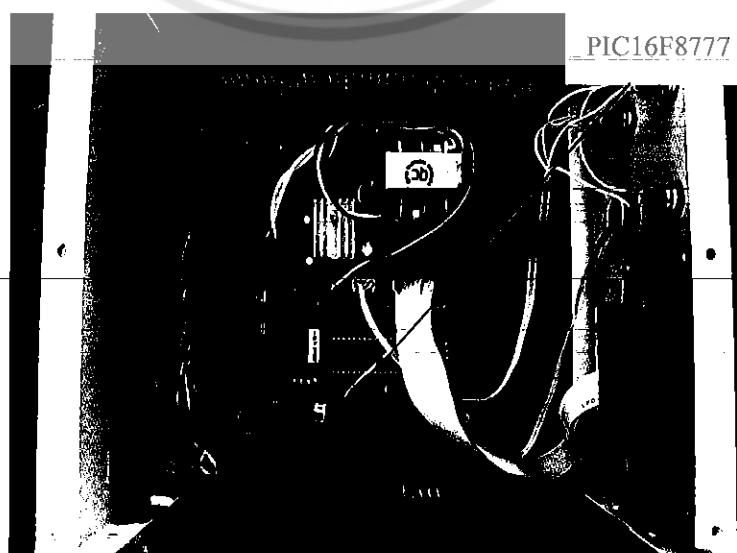

รูปที่ 3.13 แผงวงจรส่วนควบคุม


3.13 การออกแบบอุปกรณ์ส่วนรับค่า

เมื่อได้ทำการออกแบบวงจรรับค่าเรียบร้อยแล้วก็ทำการสร้างเส้นวงจร โดยใช้โปรแกรม Protel99se โดยการใส่คุณลักษณะให้ครบและทำการเชื่อมสายตามที่ได้ออกแบบมา ก็จะได้เส้นวงจร ดังรูปที่ 3.14

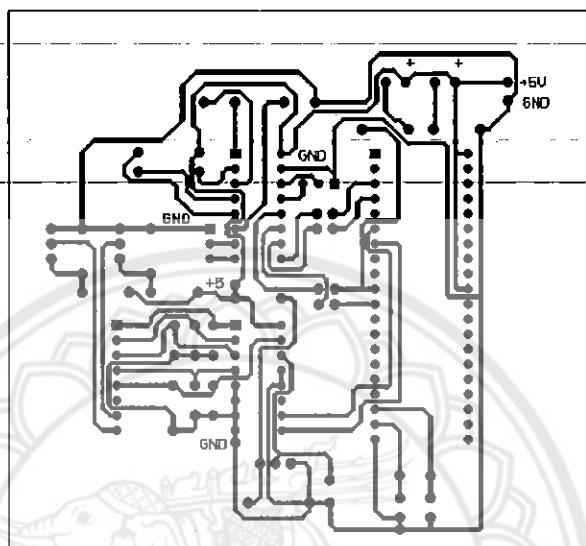

รูปที่ 3.14 เส้นวงจรของส่วนแสดงผล

นำเส้นวงจรที่ได้มาพิมพ์ใส่แผ่นใสแล้วนำแผ่นใส่ในแผ่นทองแดงที่ต้องการกัด ลายวงจรโดยใช้เตารีดความร้อนสูงแล้วรอให้แผ่นทองแดงเย็นลงนำแผ่นใสออกหมึกพิมพ์แผ่นใสก็ จะไปติดแผ่นทองแดง ต่อไปนำแผ่นทองแดงที่ได้ไปแขวนในกรอบ ก็จะได้เส้นวงจรที่สมบูรณ์ตาม ต้นแบบแล้วก็นำอุปกรณ์ต่างๆมาเชื่อมต่อจนครบ ก็จะได้แผงวงจรแสดงผลดังรูปที่ 3.15

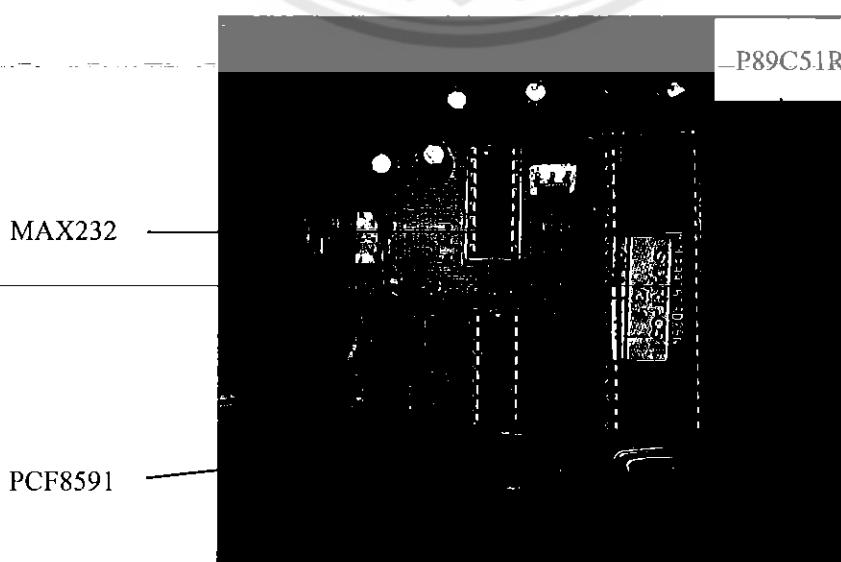


รูปที่ 3.15 แผงวงจรส่วนแสดงผล

3.14 การออกแบบโปรแกรมแสดงผลด้วยโปรแกรม MATLAB

ส่วนวงจร ซึ่งจะรับค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเป็นข้อมูลแบบอนาล็อก และส่วนของคอนโทรลเลอร์ซึ่งจะรับข้อมูลอนามัยจากการวัดพลังงานเพื่อแปลงเป็นข้อมูลแบบดิจิตอลและส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตอนุกรม

ระบบรับค่ามีเอาต์พุตอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเอาต์พุตที่แสดงค่าของความต่างศักย์ที่ได้รับ โดยตรงจากการลดความต่างศักย์กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ และส่วนของกระแสที่ทำการต่อ กับหน้มอแปลงกระแสเพื่อแปลงเป็นเป็นแรงดันโดยจะนำเอาต์พุตทั้งสองนี้ส่งไปยังส่วนที่สอง ซึ่งส่วนที่สองคือส่วนของคอนโทรลเลอร์ซึ่งจะรับเอาต์พุตจากวงจรวัดพลังงานเข้ามาทาง A/D ซึ่งแปลงข้อมูลจากอนามัยเป็นข้อมูลดิจิตอล แล้วส่งข้อมูลทั้งสองเข้าไปให้ในโครคอนโทรลเลอร์ทางพอร์ต SCL และ SDA ตามลำดับ ซึ่งในโครคอนโทรลเลอร์จะประมวลผลส่งข้อมูลไปยัง RS232 ทางพอร์ต Rx และ Tx เพื่อส่งข้อมูลที่ได้ไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตอนุกรมค่อไป

โดยคอมพิวเตอร์ได้เขียนโปรแกรม MATLAB เป็นตัวเรียกข้อมูลจากในโครคอนโทรลเลอร์โดยเริ่มจากการตั้งบันดูเดเท่ากับ 38400 และทำการวนลูปปรับค่ากระแสและแรงดันเมื่อได้ค่ามาแล้วทำการเก็บค่าไว้ในตัวแปร “Vol” และ “Amp” เมื่อเก็บค่าตามจำนวนที่ได้กำหนดแล้วโปรแกรมจะหยุดรับค่าและทำการคำนวณเป็นค่าที่แท้จริงแล้วทำการแสดงเป็นกราฟกระแสและแรงดันที่ยกันเวลาโดยมีแผนภาพดังรูปที่ 3.16

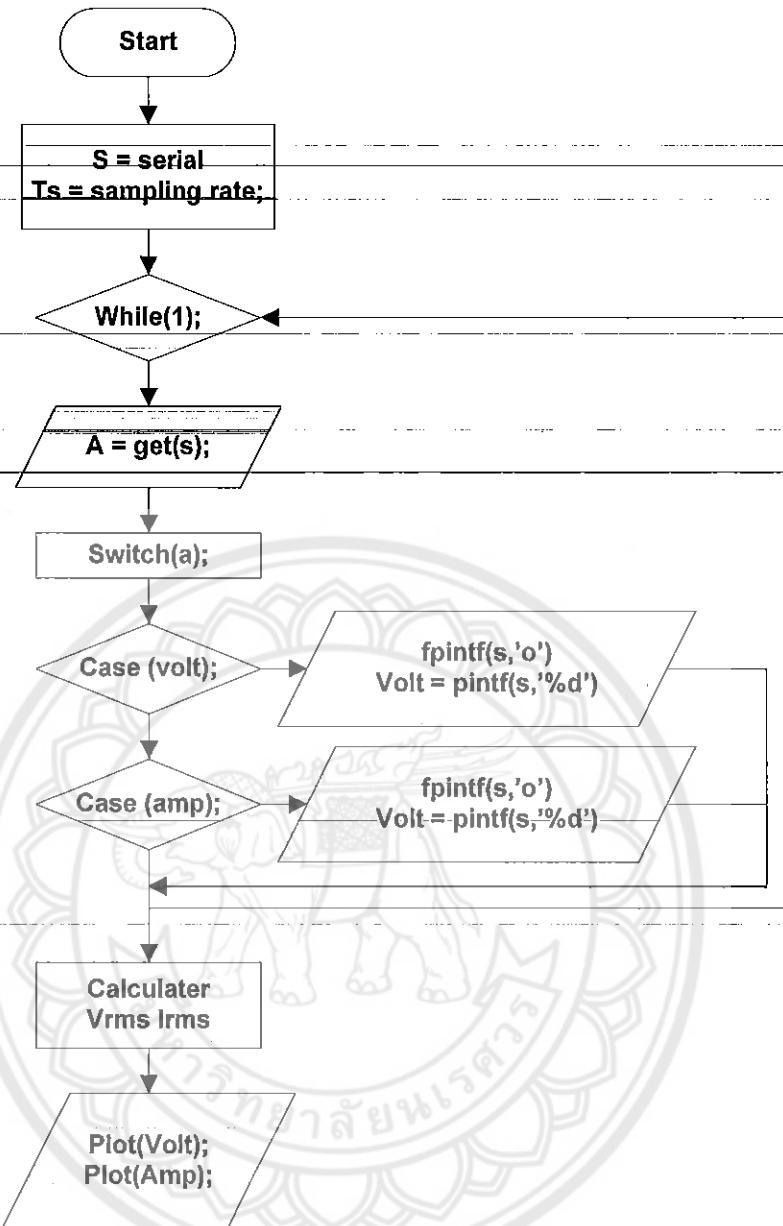

รูปที่ 3.16 แผนภาพการทำงานของโปรแกรมในส่วนคอนโทรลเลอร์ MCS

บทที่ 4


ผลทดสอบและการวิเคราะห์

ในบทนี้ได้กล่าวถึงวิธีการวัดค่ากระระยะไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าเพาเวอร์เฟกเตอร์พารามิเตอร์ ต่างๆทางด้านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิ เพื่อเก็บค่าแล้วแสดงผลออกมานิรูปกราฟซึ่งจะช่วยในการคำนวณผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าว่า หลังจากต่อระบบความคุ้มครองเชื่อมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยลดค่าไฟฟ้าต่อหน่วย นอกจากนี้ยังอธิบาย การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในระบบความคุ้มครองเชื่อมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ


4.1 ทำการศึกษาวิธีการวัดเครื่องเชื่อม

4.1.1 ทำการวัดค่าด้านปฐมภูมิ

การวัดกระระยะใช้แคลมมิเตอร์เป็นตัววัดกระระยะ วิธีการวัดนำแคลมมิเตอร์ไปคร่อมสายไฟสายหนึ่งที่ด้านปฐมภูมิโดยจะวัดค่าขณะที่เครื่องเชื่อมไม่มีการทำงาน ตอนที่มีการเริ่มเชื่อมเพื่อดูว่าไฟกระชากเท่าไร และวัดค่าขณะที่มีการเชื่อมติดต่อไปเวลานานๆ ในการวัดครั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูลคุ่าที่สูงสุดของการวัดและนำค่าที่ได้ไปคำนวณเลือกซื้ออุปกรณ์ขนาดเท่าไรต่อไปดังรูปที่ 4.1

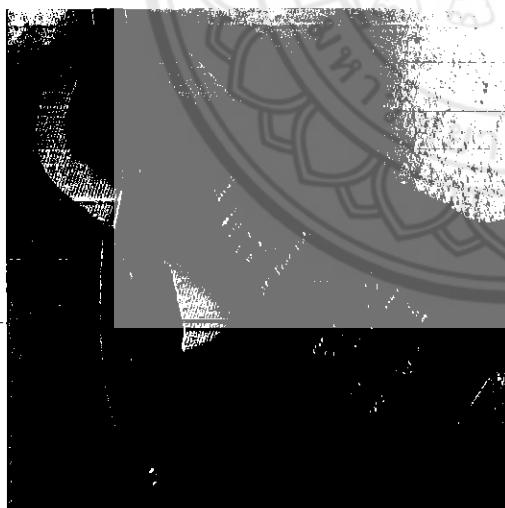

รูปที่ 4.1 วิธีการวัดกระระยะด้านปฐมภูมิ

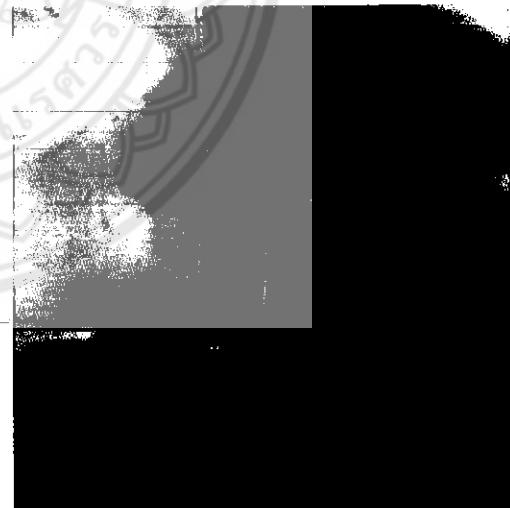

รูปที่ 4.2 วิธีการวัดแรงดันด้านปฐมภูมิ

การวัดแรงดันใช้มัลติมิเตอร์เป็นตัววัดแรงดัน วิธีการวัดนำมัลติมิเตอร์ไปวัดที่สายไฟประชานที่ด้านปฐมภูมิโดยจะวัดค่าขณะที่เครื่องเชื่อมไม่มีการทำงาน ตอนที่มีการเริ่มเชื่อมเพื่อดูว่าไฟกระชากเท่าไร และวัดค่าขณะที่มีการเชื่อมติดต่อไปเวลานานๆ ในการวัดครั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูลคุ่าที่สูงสุดของการวัดและนำค่าที่ได้ไปคำนวณเลือกซื้ออุปกรณ์ขนาดเท่าไรต่อไป ดังรูปที่ 4.2

() ผลทดสอบค่ากระแสและแรงดันที่ได้ในตาราง 4.1 ที่ได้ จะเห็นว่าค่ากระแสที่วัดได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในแต่ละครั้งของการซ้อม แต่ค่าแรงดันจะมีค่าคงที่คือ 230 V และเมื่อวัดค่ากระแสและแรงดันได้แล้ว จะนำค่ากระแสสูงสุดไปพิจารณาในการเลือกสวิตซ์แม่เหล็กมาใช้งาน วิธีการเลือกซึ่งคือควรเลือกความทนต่อกระแสให้มากกว่าค่าที่วัดได้ ในโครงการนี้วัดค่ากระแสสูงสุดได้ 40 A ได้เลือกสวิตซ์แม่เหล็ก มีความทนต่อกระแส 50 A มาใช้งาน

การทดสอบค่ากระแสและแรงดันด้านปฐมภูมิ

ตารางที่ 4.1 ค่ากระแสและแรงดัน

จำนวน ครั้ง	กระแส (A)		แรงดัน (V)	
	ไม่มีโหลด	มีโหลด	ไม่มีโหลด	มีโหลด
1	7.6	38.5	230	230
2	7.6	38.6	230	230
3	7.6	38.5	230	230
4	7.6	38.5	230	230
5	7.5	38.5	230	230
6	7.6	38.7	230	230
7	7.6	39.2	230	230
8	7.6	39.1	230	230
9	7.6	39.5	230	230
10	7.7	40.0	230	230
11	7.6	39.3	230	230
12	7.6	38.8	230	230
13	7.6	38.6	230	230
14	7.5	38.6	230	230
15	7.6	38.5	230	230
Max	7.7	40.0	230	230
Min	7.5	38.4	230	230
Average	7.59	38.8	230	230

4.1.2 ทำการวัดค่าด้านทุติยภูมิ

การวัดกระแสไฟใช้แคลมมิเตอร์เป็นตัววัดกระแส วิธีการวัดนำตัวแคลมมิเตอร์ไปครอบสายไฟสายหนึ่งที่ด้านทุติยภูมิ โดยจะวัดค่าขณะที่เครื่องเชื่อมมีการทำงาน ตอนที่มีการเริ่มเชื่อมเพื่อคุ้มไฟกระชากเท่าไร และวัดค่าขณะที่มีการเชื่อมติดต่อไปเวลานานๆ ใน การวัดครั้งนี้เพื่อกำกับดูค่าที่สูงสุดของการวัดและนำค่าที่ได้ไปเป็นตัวบ่งบอกว่าจะเลือกซื้ออุปกรณ์ขนาดเท่าไรต่อไป ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 วิธีการวัดกระแสด้านทุติยภูมิ

การวัดแรงดันจะใช้มัลติมิเตอร์เป็นตัววัดแรงดัน วิธีการวัดนำมัลติมิเตอร์ไปวัดที่ขั้วบวก และขั้วลบที่ด้านทุติยภูมิของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า โดยจะวัดค่าขณะที่เครื่องเชื่อมไฟฟ้ามีการทำงาน ตอนที่มีการเริ่มเชื่อมเพื่อคุ้มไฟกระชากเท่าไร และวัดค่าขณะที่มีการเชื่อมติดต่อไปเวลานานๆ ใน การวัดครั้งนี้เพื่อกำกับดูค่าที่สูงสุดของการวัดและนำค่าที่ได้ไปเป็นตัวบ่งบอกว่าจะเลือกซื้ออุปกรณ์ขนาดเท่าไรต่อไปดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 วิธีการวัดแรงดันด้านทุติยภูมิ

(+) ผลการทดสอบที่ได้ในตาราง 4.2 ที่ได้ จะเห็นว่าค่ากระแสต่อนไม่มีการเชื่อมคือ 0 A และ ตอนที่มีการเชื่อมค่ากระแสเมื่อการเปลี่ยนแปลง จะนำค่ากระแสสูงสุดไปพิจารณาในการเลือก Current Transformer แต่ค่าแรงดันตอนไม่มีการเชื่อมจะมีค่าคงที่คือ 77.6 วิธีการเลือกซึ่งควรเลือก ความทนต่อกระแสให้มากกว่าค่าที่รัดได้ ในโครงการนี้รัดกระแส 100 A ได้เลือก Current Transformer ที่มีความทนกระแสขนาด 300 A

การทดสอบค่ากระแสและแรงดันด้านทุติยภูมิ

ตารางที่ 4.2 ค่ากระแสและแรงดัน

จำนวน ครั้ง	กระแส (A)		แรงดัน (V)	
	ไม่มีโหลด	มีโหลด	ไม่มีโหลด	มีโหลด
1	0	94.00	77.6	5.07
2	0	80.40	77.6	3.90
3	0	70.00	77.6	5.59
4	0	71.90	77.6	3.17
5	0	89.70	77.6	4.70
6	0	87.40	77.6	4.50
7	0	83.00	77.6	4.13
8	0	90.10	77.6	4.81
9	0	98.90	77.6	5.50
10	0	75.80	77.6	3.50
11	0	95.60	77.6	5.21
12	0	72.40	77.6	3.21
13	0	88.70	77.6	4.68
14	0	90.40	77.6	4.76
15	0	88.90	77.6	4.64
Max	0	100.00	77.6	5.59
Min	0	70.00	77.6	3.00
Average	0	85.49	77.6	4.34

4.1.3 การวัดค่าจาก PT (Potential Transformer)

การวัดจะใช้มัลติมิเตอร์เป็นตัววัดโดยนำสายตัวมัลติมิเตอร์ทั้งสองเส้นไปวัดหนึ่งแปลงกระแส โดยจะวัดค่าขณะที่เครื่องเซี่ยอมมีการทำงาน ตอนที่มีการเริ่มเซี่ยอมเพื่อดูว่าไฟกระชากเท่าไร และวัดค่าขณะที่มีการเซี่ยอมติดต่อไปนานๆ ในการวัดครั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูล คุณภาพสูงสุดของการวัดและนำค่าที่ได้ไปเป็นอินพุตของในโครค่อนไทรอลเลอร์ดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 วิธีการวัดค่า Potential Transformer

4.2 วิธีการติดตั้งสาร์ดแวร์ระบบควบคุม

4.2.1 การติดตั้งหนึ่งหนึ่งแปลงกระแส (Current Transformer)


ในการติดตั้งหนึ่งหนึ่งแปลงกระแส จะนำสายไฟทางด้านทุกด้านเดินไปเด่นหนึ่งสองฝ่ายของข่องหนึ่งแปลงกระแสเพื่อทำการวัดกระแสต่อไปดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 การติดตั้งหนึ่งหนึ่งแปลงกระแส

4.2.2 การติดตั้งสวิตช์แม่เหล็ก (Magnetic Contactor)


ในการติดตั้งสวิตช์แม่เหล็กนั้น จะนำสายไฟทางด้านปฐมภูมิต่อเข้าสวิตช์แม่เหล็กด้านสัญลักษณ์ L (Line) และต่อสายไฟจากด้านสัญลักษณ์ T (Transformer) ไปยังเครื่องเชื่อมไฟฟ้าดังรูปที่ 4.7

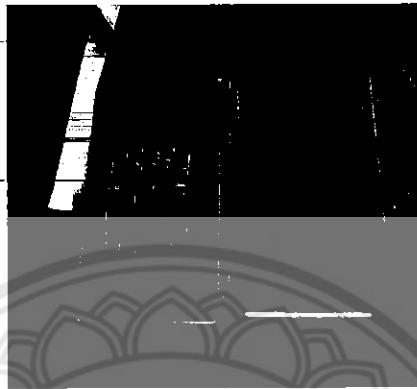

รูปที่ 4.7 การติดตั้งสวิตช์แม่เหล็ก

4.2.3 การติดตั้งระบบควบคุมส่วนואר์ดแวร์

ระบบควบคุมนี้จะมีสายไฟ 3 เส้นทางด้านหลังเครื่อง คือ สายไฟเส้นสีแดงจะต่อไปยังสวิตช์แม่เหล็กด้านสัญลักษณ์ A1 และ A2 และสายปลั๊กไฟเส้นสีเทาจะต่อ กับระบบไฟฟ้าดังรูปที่ 4.8

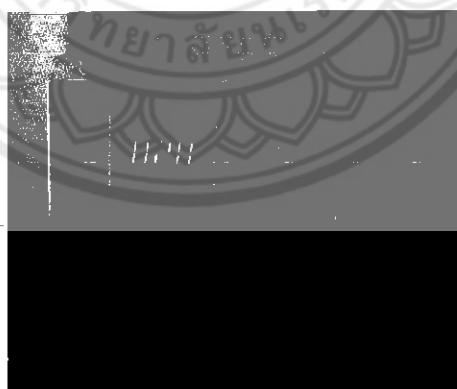

รูปที่ 4.8 การติดตั้งชาร์ดแวร์ระบบควบคุม

4.2.4 ภาพรวมการติดตั้งขาร์ดแวร์ระบบควบคุม

การติดตั้งขาร์ดแวร์ส่วนระบบควบคุมนี้จะมีอุปกรณ์ที่สำคัญดังภาพ คือ สวิตซ์แม่เหล็ก , หน้าจอแสดงผลและระบบควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าดังรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 ภาพการติดตั้งระบบควบคุม

4.3 วิธีการติดตั้งระบบแสดงผล

4.3.1 การติดตั้งระบบแสดงผล


การต่อ RS-232 จากระบบควบคุมไปยังระบบแสดงผลที่ Port RS-232 ของคอมพิวเตอร์ สายปลั๊กไฟฟ้าคือสายไฟเส้นสีเทาต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า สายหน้อแปลงกระแสคือสายไฟเส้นสีแดง และสายสวิตซ์แม่เหล็กคือสายไฟเส้นสีดำ ดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 การติดตั้ง Port RS-232

4.3.2 ภาพรวมการติดตั้งระบบแสดงผล


การติดตั้งฮาร์ดแวร์ส่วนระบบแสดงผลจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาเพียงอย่างเดียว คือ คอมพิวเตอร์ โดยมี RS-232 เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างระบบควบคุมกับส่วนแสดงผลดังรูปที่ 4.11

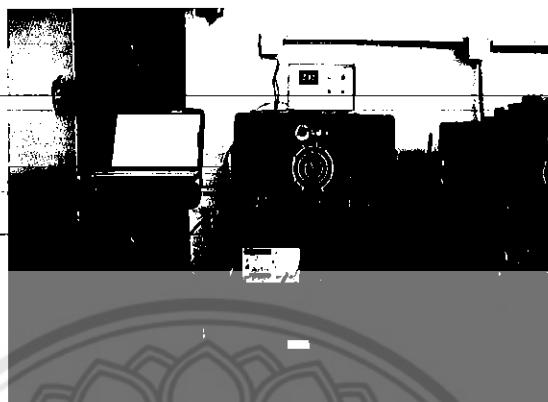

รูปที่ 4.11 ภาพการติดตั้งระบบแสดงผล


4.3.3 ลักษณะกราฟ

จากการทดสอบโปรแกรมรับค่าแสดงผลแบบเวลาจริง จะแสดงให้เห็นว่าลักษณะกราฟที่ได้นี้จะมีค่าอยู่ในช่วงที่ได้ไปทำการเก็บข้อมูลมาจากตาราง 4.2 ดังรูปที่ 4.12 ขณะเครื่องเชื่อมไฟฟ้าไม่มีการทำงานจะสังเกตเห็นรูปกราฟนี้เป็นรูปคลื่นแบบซายน์ (sine wave) คงที่และกระแสเป็นเส้นตรงมีค่าเป็นศูนย์

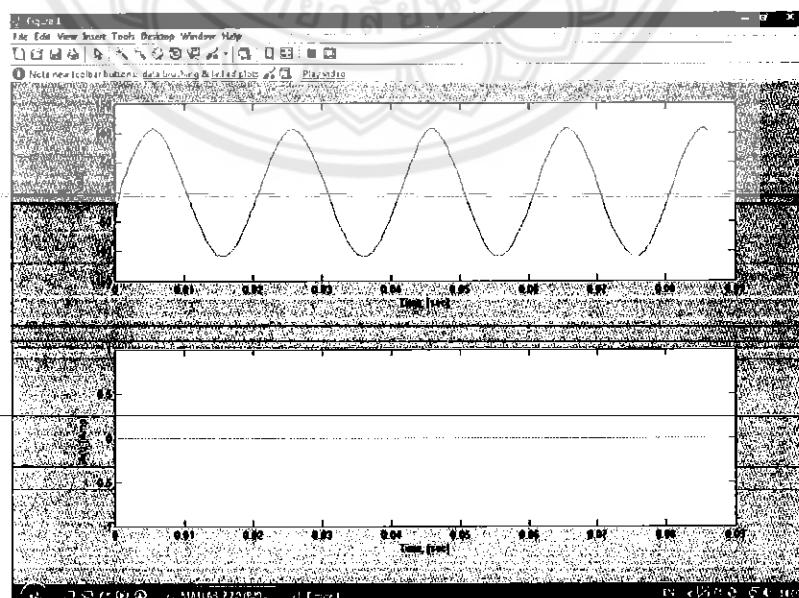

รูปที่ 4.12 เส้นสัญญาณแรงดันกระแสขณะไม่ใช้งานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

จากการทดสอบโปรแกรมรับค่าแสดงผลแบบเวลาจริง จะแสดงให้เห็นว่าลักษณะกราฟที่ได้นั้นจะมีค่าอยู่ในช่วงที่ได้ไปทำการเก็บข้อมูลมาจากตารางที่ 4.2 ดังรูปที่ 4.13 ขณะเครื่องเชื่อมไฟฟ้าทำงานสังเกตพบว่ารูปกราฟนั้น แรงดันมีรูปคลื่นแบบหย่าน (sine wave) มีค่าเพิ่มสูงขึ้นกว่าขณะเครื่องเชื่อมไฟฟ้าไม่มีการทำงานและกระแสไฟฟ้าคลื่นแบบหย่าน (sine wave) คงที่

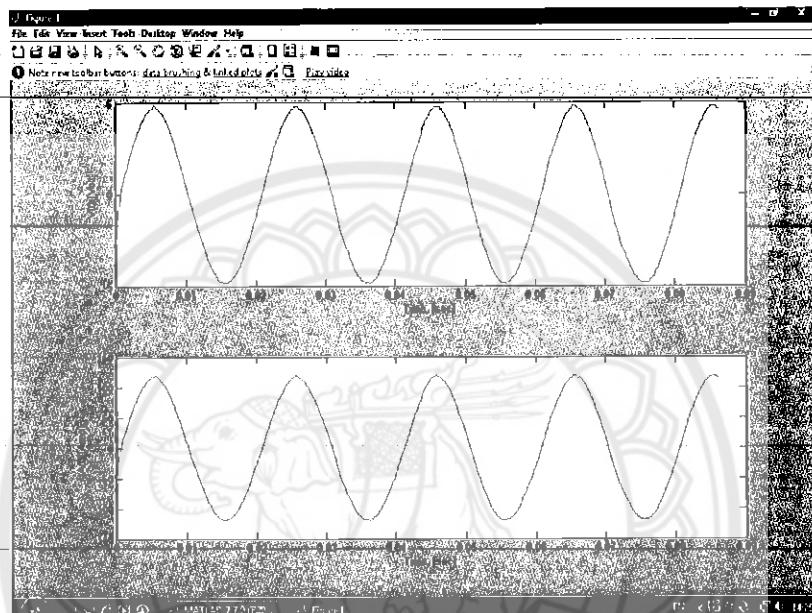

รูปที่ 4.13 เส้นสัญญาณแรงดันกระแสไฟฟ้าขณะเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

สรุปได้ว่าขณะเครื่องเชื่อมไฟฟ้าไม่มีการทำงานจะมีกระแสเป็นศูนย์ แต่ขณะเครื่องเชื่อมไฟฟ้ามีการทำงานแรงดันกระแสจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นดังรูปกราฟข้างต้น

4.4 ทำการวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ตารางที่ 4.3 และตารางที่ 4.4 เป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยมีค่ากระแส แรงดันและเพาเวอร์เฟคเตอร์ ซึ่งจะเอาผลการทดลองที่ได้จากการวัดค่าของเครื่องเชื่อมมาใช้ในการวิเคราะห์

4.4.1 ทำการเก็บข้อมูลก่อนติดตั้ง

ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลก่อนการติดตั้ง

ลำดับครั้ง	กระแส		แรงดัน		PF	
	No Load(A)	Load(A)	No Load(V)	Load(V)	No Load	Load
1	7.60	38.50	230	230	0.98	0.92
2	7.60	38.60	230	230	0.98	0.99
3	7.60	38.50	230	230	0.98	0.98
4	7.60	38.50	230	230	0.98	1.00
5	7.50	38.50	230	230	0.98	0.99
6	7.60	38.70	230	230	0.98	0.96
7	7.60	39.20	230	230	0.98	0.98
8	7.60	39.10	230	230	0.98	0.99
9	7.60	39.50	230	230	0.98	0.98
10	7.70	40.00	230	230	0.98	0.95
11	7.60	39.30	230	230	0.98	0.98
12	7.60	38.80	230	230	0.98	0.93
13	7.60	38.60	230	230	0.98	0.92
14	7.50	38.60	230	230	0.98	0.94
15	7.60	38.50	230	230	0.98	0.98
16	7.60	38.70	230	230	0.98	0.98
17	7.60	38.60	230	230	0.98	0.96
18	7.50	38.50	230	230	0.98	0.99
19	7.60	38.40	230	230	0.98	0.98
20	7.60	38.60	230	230	0.98	0.94
Max	7.70	40.00	230	230	0.98	1.00
Min	7.50	38.40	230	230	0.98	0.92
Average	7.59	38.82	230	230	0.98	0.96

4.4.2 ทำการเก็บข้อมูลหลังติดตั้ง

ตารางที่ 4.4 เลัดวงข้อมูลหลังการติดตั้ง

จำนวนครั้ง	กระแส		แรงดัน		PF	
	No Load(A)	Load(A)	No Load(V)	Load(V)	No Load	Load
1	7.60	38.50	230	230	0.98	0.92
2	7.60	38.60	230	230	0.98	0.99
3	7.60	38.50	230	230	0.98	0.98
4	7.60	38.50	230	230	0.98	1.00
5	7.50	38.50	230	230	0.98	0.99
6	7.60	38.70	230	230	0.98	0.96
7	7.60	39.20	230	230	0.98	0.98
8	7.60	39.10	230	230	0.98	0.99
9	7.60	39.50	230	230	0.98	0.98
10	7.70	40.00	230	230	0.98	0.95
11	7.60	39.30	230	230	0.98	0.98
12	7.60	38.80	230	230	0.98	0.93
13	7.60	38.60	230	230	0.98	0.92
14	7.50	38.60	230	230	0.98	0.94
15	7.60	38.50	230	230	0.98	0.98
16	7.60	38.70	230	230	0.98	0.98
17	7.60	38.60	230	230	0.98	0.96
18	7.50	38.50	230	230	0.98	0.99
19	7.60	38.40	230	230	0.98	0.98
20	7.60	38.60	230	230	0.98	0.94
Max	7.70	40.00	230	230	0.98	1.00
Min	7.50	38.40	230	230	0.98	0.92
Average	7.59	38.82	230	230	0.98	0.96

4.4.3 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์

ตารางที่ 4.5 เป็นข้อมูลการคิดค่าไฟฟ้าจริงในโรงงานอุตสาหกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพราะโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งต้องใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าจึงนำข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมไปวิเคราะห์ผลการประยัดไฟฟ้าที่ใช้ได้จริง

4.4.3.1 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์

ตารางที่ 4.5 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ในการประยัดพลังงาน

รายการ	หน่วย	ตัวอย่าง	หมายเหตุข้อมูล	ข้อมูล
ก่อนปรับปรุง				
แรงดันไฟฟ้าบน On load	Volt	V_U	ตรวจวัด	230
กระแสไฟฟ้าบน On load	Amp.	I_U	ตรวจวัด	38.82
ค่า Power Factor บน On load		F_U	ตรวจวัด	0.96
แรงดันไฟฟ้าบน No load	Volt	V_W	ตรวจวัด	230
กระแสไฟฟ้าบน No load	Amp.	I_W	ตรวจวัด	7.59
ค่า Power Factor บน No load		F_W	ตรวจวัด	0.98
หลังปรับปรุง				
แรงดันไฟฟ้าบน On load	Volt	V_{UI}	ตรวจวัด	230
กระแสไฟฟ้าบน On load	Amp.	I_{UI}	ตรวจวัด	38.82
ค่า Power Factor บน On load		F_{UI}	ตรวจวัด	0.96
แรงดันไฟฟ้าบน No load	Volt	V_{WI}	ตรวจวัด	230
กระแสไฟฟ้าบน No load	Amp.	I_{WI}	ตรวจวัด	7.59
ค่า Power Factor บน No load		F_{WI}	ตรวจวัด	0.98
ระยะเวลาและอัตราค่าไฟฟ้า				
วันทำงานใน 1 ปี	D/y	D	สอนตาม	300
ชั่วโมงการใช้งานใน 1 วัน ขณะ On load	h/D	h_{OL}	สอนตาม	4
ชั่วโมงการใช้งานใน 1 วัน ขณะ No load	h/D	h_{NL}	สอนตาม	4
เวลาในการเชื่อมต่อ 1 ครั้ง	min	t	ตรวจวัด	2
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย (อัตราปกติ)	B/kWh	C_E	บิลไฟฟ้า	1.9712

4.4.3.2 วิธีการวิเคราะห์

ตาราง 4.6 หากผู้ใช้งานตั้งเวลาปิดเครื่อง 30 วินาทีประยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 3033.67 บาทต่อปี หากผู้ใช้งานตั้งเวลาปิดเครื่อง 60 วินาทีประยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 2022.45 บาทต่อปี หากชั้นงานมีขนาดใหญ่มากควรตั้งเวลา 60-180 วินาที ชั้นงานมีขนาดเล็กควรตั้งเวลา 30-60 วินาที

ตารางที่ 4.6 วิธีวิเคราะห์การประยัดพลังงาน

ปริมาณ	หน่วย	ตัวปอ	การคำนวณ
การคำนวณ			
จำนวนครั้งใน 4 ชั่วโมง $T = [(h_{NL} \times (60 \text{ min } / t)]$	Times	T	120.00
ก้อนปรับปรุง			
พลังงานที่ใช้ขณะ No load ใน 4 ชั่วโมง $P_{NL1} = (V_w \times I_w \times F_w \times h_w) / 1000$	kWh/D	P_{NL1}	6.84
พลังงานที่ใช้ขณะ On load ใน 4 ชั่วโมง $P_{OL1} = (V_u \times I_u \times F_u \times h_u) / 1000$	kWh/D	P_{OL1}	34.28
พลังงานที่ใช้ก้อนปรับปรุง $P_1 = (P_{NL1} + P_{OL1})$	kWh/D	P_1	41.12
หลังปรับปรุง			
พลังงานที่ใช้ขณะ No load $P_{NL2} = (V_{wI} \times I_{wI} \times F_{wI}) / 1000$	kWh	P_{NL2}	1.71
พลังงานที่ใช้ขณะ On load $P_{OL2} = (V_{uI} \times I_{uI} \times F_{uI} \times h_{uI}) / 1000$	kWh/D	P_{OL2}	34.28
พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุง (เวลาปิดเครื่อง 30 วินาที) $P_{30} = [((T \times 30) / 3600) P_{NL2} + P_{OL2}]$	kWh/D	P_{30}	35.99
พลังงานไฟฟ้าที่ประยัดได้ต่อปี $E_{S30} = (P_1 - P_{30}) \times D$	kWh/y	E_{S30}	1539
คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประยัดได้ต่อปี $C_{S30} = E_s \times C_e$	B/y	C_{S30}	3033.67
พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุง (เวลาปิดเครื่อง 60 วินาที) $P_{60} = [((T \times 60) / 3600) P_{NL2} + P_{OL2}]$	kWh/D	P_{60}	37.70
พลังงานไฟฟ้าที่ประยัดได้ต่อปี $E_{S60} = (P_1 - P_{60}) \times D$	kWh/y	E_{S60}	1026
คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประยัดได้ต่อปี $C_{S60} = E_s \times C_e$	B/y	C_{S60}	2022.45

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 สรุปผล

จากการดำเนินการศึกษาและทำโครงการได้ผลสรุปดังนี้ เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์สามารถใช้ในการควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้และไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า วงจรในโครงการโทรศัพท์ส่วนควบคุมทำงานตามโปรแกรมที่ได้เขียนไว้ สามารถควบคุมการทำงานโดยปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าด้วยสวิตซ์แม่เหล็กรับสัญญาณจากหน้าจอแสดงผล 7 ส่วนเพื่อทำการปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า และวงจรในโครงการโทรศัพท์ส่วนรับข้อมูลเครื่องเชื่อมไฟฟ้า สามารถรับข้อมูลจากเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและมีการนำเสนอในรูปแบบเส้นโค้งของสัญญาณ นอกจากนี้มีการเก็บข้อมูลในการทำงานก่อนและหลังการติดตั้งเพื่อมาทำการวิเคราะห์เพื่อคำนวณหาการประยัดคลังงานที่ประยัดได้ต่อปี หากเราตั้งเวลาในการปิดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 30 วินาทีประยัดคลังงานไฟฟ้าได้ 3033.67 นาทีต่อปี ส่วนผู้ใช้งานที่ตั้งเวลาปิดเครื่อง 60 วินาทีประยัดคลังงานไฟฟ้าได้ 2022.45 นาทีต่อปี จะเห็นได้ว่าการตั้งเวลา 30 วินาทีประยัดมากกว่าตั้งเวลา 60 วินาทีหากชั้นงานมีขนาดใหญ่มากควรตั้งเวลา 60-180 วินาทีและชั้นงานมีขนาดเล็กควรตั้งเวลา 30-60 วินาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก

5.2 ประเมินผลและข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินงานโครงการ เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ ได้ผลดังนี้ การออกแบบ อุปกรณ์ควบคุมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสามารถนำไปใช้งานได้ และการออกแบบอุปกรณ์การรับข้อมูล สามารถนำข้อมูลที่รับเข้ามาแสดงผลในรูปแบบเส้นโค้งของสัญญาณ

5.3 ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

ปัญหาเกิดจากทำงาน เนื่องจากมีการจัดหารายละเอียดของอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ภาษา BASIC ภาษา C และ MATLAB เป็นต้น เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมในไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานและแสดงผล ก่อนการใช้งาน โปรแกรม MATLAB รับข้อมูลการเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูง คือคอมพิวเตอร์พีซี (Personal Computer, PC) ซึ่งเหมาะสมกับด้านการใช้งานการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการฟิกที่ซับซ้อน



ภาคผนวก (ก)

คู่มือการใช้และการตั้งเวลา

คู่มือการใช้

1. กดสวิตซ์เปิดด้านหลังเครื่อง
2. เครื่องจะทำงานโดยแสดงเวลาในการปิดเครื่อง
3. ถ้าจะหยุดเครื่องให้กดสวิตซ์ **STOP** หรือ **รีโมต**
จะแสดงเวลาเท่ากับศูนย์
4. ถ้าจะให้เครื่องทำงานให้กดสวิตซ์ **START** หรือ **รีโมต** จะเริ่มนับเวลาอยหลังในการปิดเครื่อง
5. ถ้าไม่มีการทำงาน เวลาจะนับลดลงจนเท่ากับศูนย์
และเครื่องจะหยุดทำงาน
6. ถ้าไม่ทำงานแล้วให้กด **STOP** และปิดสวิตซ์ด้านหลังเครื่อง

ขั้นตอนการตั้งเวลา

1. จะต้องหยุดเครื่องก่อนทำการตั้งเวลา
โดยการกด **STOP** หรือ **รีโมต**
2. กดสวิตซ์ **SET** จะมีจุด 3 จุดแสดงขึ้นมา
3. ทำการตั้งเวลาถ้าจะเพิ่มหรือลดเวลาให้
 - กด **START** เพื่อเพิ่มเวลาในการปิดเครื่อง
 - กด **STOP** เพื่อตัดเวลาในการปิดเครื่อง
 ถ้าจะให้เวลาวิ่งเร็วขึ้นให้หมุน **VOLUME** ไปทางขวา
 ถ้าจะให้เวลาวิ่งช้าลงให้หมุน **VOLUME** ไปทางซ้าย
4. ถ้าปรับตั้งเวลาเสร็จแล้วให้กด **SET** อีกครั้ง
และแสดงเวลาเป็นศูนย์
5. กดสวิตซ์ **START** หรือ **รีโมต** เพื่อเริ่มทำงานใหม่อีกครั้ง



```

@ DEVICE HS_OSC
'EEPROM 1,[1,44] '300 SEC
'EEPROM 1,[0,20] '20
'EEPROM 1,[0,50] '30
    TRISA = %11111111
    TRISB = %11111111
    TRISD = %00000000
    TRISC = %00000000
    DEFINE ADC_BITS 8
    DEFINE ADC_CLOCK 3
    ADCON1 = 0
    DISP_buffer VAR word
    digit VAR byte
    disp VAR byte
    CTV VAR byte
    VRV VAR byte
    CT_NoLoad VAR byte
    s_ON con 1
    s_OFF con 0
    OFFSET con 2      'OFFSET VALUE x 20 mV
    MODE VAR bit
    MEM VAR word
    Rcount VAR word
    btn_STOP VAR portb.1
    btn_START VAR portb.2
    btn_SETUP VAR portb.0
    RELAY VAR portb.5
    REMOTE VAR portb.4
    CTV = 0
    VRV = 0
    'MODE=s_OFF
    'MODE=s_ON

```

กำหนดค่าให้กับ EEPROM

กำหนดค่า port A เป็นอินพุต

กำหนดค่า port B เป็นอินพุต

กำหนดค่า port D เป็นเอาต์พุต

กำหนดค่า port C เป็นเอาต์พุต

กำหนด bit การแปลง A/D

set port A to digital mode

การกำหนดตัวให้มีการใช้งาน

การจดเพื่อที่ของตัวแปร

ให้ port 1 เป็น stop

ให้ port 2 เป็น start

ให้ port 0 เป็น set

ให้ port 5 เป็น Relay

ให้ port 4 เป็น remote

```

ADCIN 0,CT_NoLoad

START:
    READ 1,MEM,BYTE1
    READ 2,MEM,BYTE0
    IF DISP_buffer>MEM THEN DISP_buffer=MEM

main:
    IF MODE=s_OFF THEN HIGH RELAY
    IF MODE=s_ON THEN LOW RELAY
    CALL DISPLAY

Rcount = Rcount + 1
IF MODE=s_ON THEN CALL CHECK_CT
IF MODE=s_ON THEN
    IF Rcount >= 405 THEN
        Rcount = 0
        DISP_buffer=DISP_buffer-1
        IF DISP_buffer=0 THEN MODE=s_OFF
    ENDIF
ENDIF
IF btn_SETUP = 0 and MODE = s_OFF THEN GOTO SETUP      ถ้า remote=0 และ mode=s_ON
IF btn_START = 0 THEN
    MODE=s_ON
    READ 1,MEM,BYTE1
    READ 2,MEM,BYTE0
    DISP_buffer=MEM
    Rcount=0
ENDIF
IF btn_STOP = 0 THEN
    MODE=s_OFF
    DISP_buffer=0
    Rcount=0
ENDIF

```

IF REMOTE = 0 and MODE=s_OFF THEN

WHILE REMOTE = 0

disp=%01111111

PORTD = disp

PORTC = %10001111

PAUSE 1000

WEND

MODE=s_ON

READ 1, MEM.BYTE1

READ 2, MEM.BYTE0

DISP_buffer=MEM

Rcount=0

ENDIF

IF REMOTE = 0 and MODE=s_ON THEN

WHILE REMOTE = 0

disp=%01111111

PORTD = disp

PORTC = %10001111

pause 1000

WEND

MODE=s_OFF

DISP_buffer=0

Rcount=0

ENDIF

GoTo main

End

DISPLAY:

digit = DISP_buffer DIG 0

เป็นการกำหนดลักษณะของเลข

แต่ละตัวและแต่ละหลัก

LookUp digit,[\\$C0,\\$F9,\\$A4,\\$B0,\\$99,\\$92,\\$82,\\$F8,\\$80,\\$90],disp

PORTD = disp

PORTC = %11101111

digit = DISP_buffer DIG 1

```

LookUp digit,[\$C0,\$F9,\$A4,\$B0,\$99,\$92,\$82,\$F8,\$80,\$90],disp
PORTD = disp
PORTC = %11011111

digit = DISP_buffer DIG 2
LookUp digit,[\$C0,\$F9,\$A4,\$B0,\$99,\$92,\$82,\$F8,\$80,\$90],disp
PORTD = disp
PORTC = %10111111

RETURN

SETUP:
disp=%01111111
PORTD = disp
PORTC = %10001111
pause 1000
IF btn_SETUP = 0 THEN GOTO SETUP
READ 1, MEM.BYTE1
READ 2, MEM.BYTE0
DISP_buffer=MEM
SETUPloop:
    ADCIN 1, VRV
    call DISPLAY
    Rcount = Rcount + 1
    IF Rcount >= 256-VRV THEN
        Rcount = 0
    IF btn_START = 0 and DISP_buffer < 999 THEN DISP_buffer=DISP_buffer+1
    IF btn_STOP = 0 and DISP_buffer > 1 THEN DISP_buffer=DISP_buffer-1
    IF btn_SETUP = 0 then
        WHILE btn_SETUP = 0
            disp=%01111111
            PORTD = disp
            PORTC = %10001111
            pause 1000
        WEND
    
```

กำหนด disp=01111111
กำหนด port D=disp
กำหนด portC=10001111
หยุดเลา 1 วินาที

เรียกการแสดงตัวเลข
ทำการเพิ่มค่า

กำหนดค่าเวลา
สูงสุดและต่ำสุด

IF MEM=DISP_buffer THEN GOTO SKIP_WRITE

MEM=DISP_buffer

WRITE 1, MEM.BYTE1

WRITE 2, MEM.BYTE0

SKIP_WRITE:

DISP_buffer=0

Rcount=0

GOTO main

กลับไปที่ main

ENDIF

ENDIF

GOTO SETUPloop

วนลูป setup

RETURN

CHECK_CT:

ADCIN 0, CTV

IF CTV > CT_NoLoad and CTV - CT_NoLoad > OFFSET THEN DISP_buffer = MEM }

IF CT_NoLoad > CTV and CT_NoLoad - CTV > OFFSET THEN DISP_buffer = MEM }

RETURN

ตรวจสอบว่ามี
การซ่อนหรือไม่



1. ต่อสาย RS-232 เข้ากับคอมพิวเตอร์
2. กดสวิตซ์ปีดค่านหลังเครื่อง
3. เปิดโปรแกรม MatLab และทำการ RUN โปรแกรม
4. ทำการบันทึกค่าและกราฟ





```

%-----
clear all
s = serial('COM1', 'BaudRate', 38400); } กำหนด BaudRate และ Port
fopen(s);
%-----

N=1000;
a1=0;
a2=0;
vn = [];
an = [];
fprintf(s,'o')
for loop=1:1:N
    a = fscanf(s,'%s');
    switch (a)
        case 'Volt'
            fprintf(s,'o')
            Volt = fscanf(s,'%d');
            a1=a1+1;
            vn(a1)=Volt;
        case 'Amp'
            fprintf(s,'o')
            Amp = fscanf(s,'%d');
            a2=a2+1;
            an(a2)=Amp;
        end;
    end;
fclose(s);
delete(s);
vn = [[vn]-127.5]*0.92432189542483660130718954248366; %2.40416305.480v
an = [[an]-127.5]*1.1554032369281045751633986928105; %100a แปลงค่าให้เท่ากับค่าจริง
N = length(vn);
Na = length(an);
n = 0: 1: N-1;
n1 = 0: 1: Na-1;
Ts = 0.002;%500/1
t1 = n*Ts;
t2 = n1*Ts;
figure(1)
subplot(2,1,1);plot(t1,vn)
xlabel('Time, [sec]'); ylabel('V(t) [Volt]');
subplot(2,1,2);plot(t2,an)
xlabel('Time, [sec]'); ylabel('A(t) [Amp]');
} แสดงกราฟเมื่อบันทึกเวลา

```



ภาควิชานโยบายส์

คำสั่งโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ MCS

```

#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>

#define CH0 0x41
#define CH1 0x42
#define CH2 0x43
#define CH3 0x44

// ***** 3B port I2C *****/
sbit XXSDA = P1^6;
sbit XXSCL = P1^5; // I2C BUS

//***** Basic Function *****/
void dmsec(unsigned int count) // mSec Delay
{
    unsigned int i; // for Keil CA51
    while (count)
    {
        i = 13220; while (i>0) i--;
        count--;
    }
}

//***** 3B-Port I2C *****/
void ipdel (void) // I2C delay
{
    _nop_0;
    _nop_0;
    _nop_0;
    _nop_0;
    _nop_0;
    _nop_0;
    _nop_0;
    _nop_0;
}

```

```

    }

    void xxchigh (void) { // I2C clock high
        XXSCL = 1;
        ipdel ();
    }

    void xxclow (void) { // I2C clock low
        XXSCL = 0;
        ipdel ();
    }

    void xxstart (void) // start condition
    {
        XXSDA = 1;
        XXSCL = 1;
        XXSDA = 0;
        ipdel ();
        XXSCL = 0;
        XXSDA = 1;
    }

    void xxstop (void) // stop condition
    {
        XXSDA = 0;
        XXSCL = 1;
        ipdel ();
        XXSDA = 1;
    }

    bit xxwrbyte (unsigned dat) // write one byte
    {
        unsigned char i; // return 0 = ok
        bit outbit; // return 1 = error
        for (i=1;i<=8;i++)
        {
            outbit = dat & 0x80;
            XXSDA = outbit;

```

```

        dat = dat << 1;
        xxchigh ();
        xxclow ();
    }

    XXSDA = 1;
    xxchigh ();
    outbit = XXSDA;
    xxclow ();
    return (outbit);
}

unsigned char xxrdbyte () // read one byte
{
    unsigned char i,dat; // return 0xff = error
    bit inbit;
    dat = 0;
    for (i=1;i<=8;i++)
    {
        xxchigh ();
        inbit = XXSDA;
        dat = dat << 1;
        dat = dat | inbit;
        xxclow ();
    }
    XXSDA = 1;
    xxchigh ();
    inbit = XXSDA;
    xxclow ();
    if (~inbit) dat = 0xff;
    return (dat);
}

***** A/D *****/
unsigned char ADC(unsigned char channel)

```

```

{
    unsigned char temp;
    xxstart();
    xxwrbyte(0x90); // pcf8591 address 0
    xxwrbyte(0x40|channel);
    xxstop();
    xxstart();
    xxwrbyte(0x91);
    temp = xxrdbyte();
    xxstop();
    return(temp);
}

void start232 (void)           // speed x 1
{
    SCON = 0x52;               // set RS232 parameter
    TMOD |= 0x20;
    TH1 = -3; PCON |= 0x80;    // 38400 at x2
    TR1 = 1;
    RI = 0;
}

void main()
{
    unsigned char rd;          } //กำหนดตัวแปร rd,rd2
    unsigned char rd2;
    start232();
    while(1)
    {
        rd = (int)ADC(CH0);    //อ่านค่าที่ Port 0 เท่ากับ rd
        _getkey();              //รอโปรแกรมเม็ทแล้วเรียกค่า
        printf("Vol\n\r");      //ตั้ง “Volt” ไป
        _getkey();              //รอโปรแกรมเม็ทแล้วเรียกค่า
        printf("%bu\n",rd);     //ส่งค่าไปให้เม็ทแล้วป
}

```

```
rd2 = (int)ADC(CH3);           //อ่านค่าที่ Port 3 เท่ากับ rd 2
_getkey ();                   //รอโปรแกรมเม็ทแล้วปรียกค่า
printf("Amp\n\r");            //ส่ง “Amp” ไป
_getkey ();                   //รอโปรแกรมเม็ทแล้วปรียกค่า
printf("%bu\n",rd2);          //ส่งค่าไปให้เม็ทแล้ว
};

}
```



เอกสารอ้างอิง

- [1] กฤษดา ใจเย็น. ณัฐรุ่งพล วงศ์สุนทรชัย. ชัยวัฒน์ ลิมพรจิตรวิໄโล. **เรียนรู้และใช้งาน PICBASIC PRO คอมไฟแอลอร์**. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเม้นต์ จำกัด, 2521
- [2] ชัยวัฒน์ ลิมพรจิตรวิໄโล และนคร ภักดีชาติ, **ไมโครคอนโทรลเลอร์ MSC-51 ด้วยโปรแกรมภาษา C ฉบับ P89V51RD2**. กรุงเทพมหานคร: อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเม้นต์. 2549.
- [3] มงคล-ทองสกุลราม-หน้อแปลงไฟฟ้า. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร: บริษัทรามาการพิมพ์ จำกัด, 2541
- [4] ศุภชัย ปัญญาเวร. คู่มือการตลาดทันทุนผลิตด้านพลังงาน. กรุงเทพมหานคร: สมาคม ส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549
- [5] สมยศ จุณณะปิยะ, “การประยุกต์ใช้งานในไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MSC-51”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2546.
- [6] Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods, **Digital Image Processing**. 2nd edition., Boston: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. 1993.
- [7] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods and Steven L. Eddins, **Digital Image Processing using MATLAB**. New jersey: Prentice-Hall, Inc. 1990.
- [8] Alasdair McAndrew, **Induction to Digital Image Processing with MATLAB**. Victoria University. Thomson Course Technology, 2004.
- [9] The Mathworks. “Mathworks” [online]. Available : <http://www.mathworks.com/>



ประวัติผู้เขียนโครงการ



ชื่อ นายสมเจตน์ นุญชื่น
วันเกิด 15 ธันวาคม 2529
ภูมิลำเนา 3/3 ม.2 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
การศึกษา - จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคเหนือ
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail : isomjate@hotmail.com



ชื่อ นายสุรศักดิ์ เก่งกล้ารัตนภูมิ
วันเกิด 11 เมษายน 2529
ภูมิลำเนา 98 ม.10 ต.ค่อนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
การศึกษา - จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail : k_surasak@hotmail.com



ชื่อ นายชนนภูมิ เพ็งเพียร
วันเกิด 11 พฤศจิกายน 2529
ภูมิลำเนา 9 ม.5 ต.นาเจ้า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
การศึกษา - จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเพชรพิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail : mashimaro_peco@hotmail.com