



เครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

Apparatus for measuring temperature, pressure and density

using microcontroller

นายภาณุพงษ์ จันเจน รหัส 49361430

นายจตุพล วงศ์มาก รหัส 49363441

นายธีรวัฒน์ ปานบุตร รหัส 49363564

15094767

ปี

๒๕๖๒

๗๖๙

ปริญญา呢พนนีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

ปีการศึกษา 2552



ใบรับรองโครงการวิศวกรรมเครื่องกล

หัวข้อโครงการ	เครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายภาณุพงษ์ จันจีน	รหัส	49361430
	นายตุพล วงศ์นาค	รหัส	49363441
	นายธีรัชต์ ปานบุตร	รหัส	49363564
ที่ปรึกษาโครงการ	อาจารย์ปองพันธ์ โอทกานนท์		
ที่ปรึกษาโครงการร่วม	ผศ.ดร. ฤทธยา กนกจากรุจิตร		
สาขาวิชา	วิศวกรรมเครื่องกล		
ภาควิชา	วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบ้านเรือ		
ปีการศึกษา	2552		

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบ้านเรือ อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะกรรมการสอบโครงการวิศวกรรมเครื่องกล

..... ประธานกรรมการ
(อาจารย์ปองพันธ์ โอทกานนท์)

..... ประธานกรรมการร่วม
(ผศ.ดร. ฤทธยา กนกจากรุจิตร)

..... กรรมการ
(ดร. ภาณุ พุทธวงศ์)

..... กรรมการ
(อาจารย์ศิริรุจ្យกันต์ แคนดา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ	เครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ โดยใช้ในโกรคอนไทรอลเลอร์		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายภาณุพงษ์ จันจีน	รหัส	49361430
	นายชตุพด วงศ์มาก	รหัส	49363441
	นายธีรรัตน์ ปานบุตร	รหัส	49363564
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ปองพันธ์ โ ออทกานนท์		
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	พศ.ดร. ถุดยา กนกอาจรุจิตร		
ภาควิชา	วิศวกรรมเครื่องกล		
ปีการศึกษา	2552		

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ เริ่มจากการออกแบบและการทำงาน ด้วยการเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษาซีลงบนในโกรคอนไทรอลเลอร์ โปรแกรมที่เขียนขึ้นนี้เป็นการสั่งให้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพวัดค่าต่างๆ โดยใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และเซ็นเซอร์วัดความดัน สำหรับความหนาแน่นก๊าซชีวภาพนี้ หาได้จากสมการการหาความหนาแน่น แล้วจึงแสดงผลบนจอแสดงผล จากนั้นนำผลที่แสดงออกมายไปเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากเทอร์โนมิเตอร์และเกจวัดความดันตามลำดับ การวัดค่าต่างๆ โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพที่พัฒนาขึ้นนี้ เราได้ใช้กับถังหมักเปลือกกลีบ แล้วจึงคำนวณหาความคงเสถีอน โดยอุณหภูมิที่วัดได้มีค่า uncertainty เท่ากับ $\pm 0.5\%$ ความดันเป็น $\pm 0.068\%$ และจากค่าความคลาดเคลื่อนของเซ็นเซอร์ทั้งสอง ได้ทำการคำนวณหาค่า uncertainty ของก๊าซซึ่งได้ค่าเท่ากับ $\pm 0.17\%$

Project Title	: Apparatus for measuring temperature, pressure and density using microcontroller		
Name	: Mr. Panupong	Junjeen	Student ID 49361430
	: Mr. Chatuphon	Wongmak	Student ID 49363441
	: Mr. Teerarat	Panboot	Student ID 49363564
Project Advisor ¹	: Aj. Pongpun Othaganont		
Project Advisor ²	: Asst.Prof.Dr Koonlaya Kanokjaurvijit		
Major	: Mechanical Engineering		
Department	: Mechanical Engineering		
Academic Year	: 2009		

Abstract

This senior project is to design and develop an apparatus which measures temperature, pressure and density. We started from designing a circuit by programming on C language on a microcontroller. The written program commands temperature and pressure sensors to display their values on a display panel. The gas density is obtained from a calculation of perfect gas law. Then, this displayed values are compared to those measured by thermometer and pressure gage installed on the banana-peel fermenting tank. Finally, the uncertainty analysis shows $\pm 0.5\%$ for temperature, $\pm 0.068\%$ for pressure and $\pm 0.17\%$ for gas density.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ปองพันธ์ ไอทกานนท์ และอาจารย์กุลยา กนกจาภูวิจิตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆในการทำงานมาโดย ตลอด

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ภาณุ พุทธวงศ์ และอาจารย์ศิริชัยกัลเท่ แคนดา ที่กรุณาสละ เวลาเป็นอาจารย์สอนโครงการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ขอกราบขอบพระคุณ คุณโนรี จันจิน ที่ให้คำแนะนำในการออกแบบ

และสุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ ที่ได้ให้กำลังใจพร้อมทั้งให้ คำแนะนำในการศึกษาเล่าเรียนเสมอมา

นายภาณุพงษ์ จันจิน
นายชุตพล วงศ์มาก
นายธีรวัฒน์ ปานบุตร

สารบัญ

หน้า	
ก	ใบรับรองโครงการวิศวกรรม
ข	บทคัดย่อ
ค	Abstract
ง	กิตติกรรมประกาศ
จ	สารบัญ
ฉ	สารบัญรูป
ญ	สารบัญตาราง
๑	บทที่ 1 บทนำ
๑	1.1 หลักการและเหตุผล
๑	1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑	1.3 ขอบเขตของโครงการ
๒	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒	1.5 ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน
๓	บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี
๓	2.1 ทฤษฎีการคำนวณความหนาแน่นของก๊าซ
๔	2.2 ในโครคอน ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)
๕	2.2.1 PIC Microcontroller
๙	2.2.2 เซ็นเซอร์ (Sensor)
๑๒	2.3.3 โปรแกรม MPLAB และ คอมไพล์เตอร์ภาษา C
๑๕	2.3 Uncertainty Analysis
๑๙	2.5 ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการ	20
3.1 การสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ	21
3.1.1 การออกแบบ และทดสอบวงจรบนบอร์ดทดลอง	22
3.1.2 การเขียนโปรแกรม	24
3.1.3 การสร้างบอร์ดใช้งานจริง	25
3.2 แนวคิดวิธีการสร้างกล่องและการนำไปใช้งาน	27
3.2.1 ขั้นตอนการทดลอง	28
3.2.2 การทดสอบการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ	28
3.2.3 การใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ	30
3.3 ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ไข	30
3.4 Uncertainty Analysis	32
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง	34
4.1 การเปรียบเทียบความดันที่วัดได้โดยเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซกับเกจวัดความดัน	34
4.2 การเปรียบเทียบอุณหภูมิที่วัดได้โดยเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซกับเทอร์โมมิเตอร์	36
4.3 การวัดสมบัติต่างๆ ของก๊าซชีวภาพ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซที่พัฒนาขึ้นมา	37
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง	41
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	41
5.2 ข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะสำหรับการทดลองในอนาคต	42
เอกสารอ้างอิง	43
ภาคผนวก ก วิธีการใช้งานโปรแกรม MPLAB	44
ภาคผนวก ข Code ของโปรแกรม MPLAB IDE	51

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ค ภาษาซีและรูปแบบของ ADC	55
ภาคผนวก ง สัญลักษณ์การใช้งานเซ็นเซอร์ DS1820 และ MPXAZ4115A	67
ประวัติผู้จัดทำโครงงาน	73



สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 ลักษณะของชิพในโครงการโทรศัพท์ที่ใช้งาน	6
รูปที่ 2.2 ลักษณะพื้นฐานของ DS1820	10
รูปที่ 2.3 เมมเพลทของเซ็นเซอร์วัดความดันและลักษณะเฉพาะ	11
รูปที่ 2.4 ชนิดของขาเขียนเซอร์วัตความดัน MPXAZ4115A	11
รูปที่ 2.5 กราฟเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้ากับความดัน	12
รูปที่ 3.1 แผนผังการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ	20
รูปที่ 3.2 วงจรไฟกระพริบบนบอร์ดทดลอง (Breadboard)	22
รูปที่ 3.3 วงจรอย่างแสดงผล LCD	23
รูปที่ 3.4 บอร์ดทดลองอ่อนกประสงค์	23
รูปที่ 3.5 หลักการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ	25
รูปที่ 3.6 วงจรและการวางแผนอุปกรณ์ต่างๆบนแผ่นปริน์อ่อนกประสงค์	26
รูปที่ 3.7 วงจรของเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ	27
รูปที่ 3.8 การต่อเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซกับถังหมักก๊าซ	28
รูปที่ 3.9 ผังการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ	29
รูปที่ 3.10 ขอแสดงผลไม่แสดงข้อมูล	30
รูปที่ 3.11 ขอแสดงผล LCD บนบอร์ดใช้งานจริงไม่ทำงาน	31
รูปที่ 3.12 ขอแสดงผล LCD และผลผิดพลาด	32
รูปที่ 4.1 กราฟการแสดงการเปรียบค่าของความดันที่วัดจากเซ็นเซอร์และเกจวัดความดัน	35
รูปที่ 4.2 กราฟแสดงการเมรีบค่าของอุณหภูมิที่วัดจากเซ็นเซอร์และมัลติมิเตอร์	37
รูปที่ ก.1 หน้าต่างเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม MPLAB	45
รูปที่ ก.2 การเริ่มใช้โปรแกรมสร้างงานใหม่ด้วย Project Wizard	46
รูปที่ ก.3 หน้าต่างต้อนรับสู่ขั้นตอน Project Wizard	46
รูปที่ ก.4 หน้าต่างการเลือกชิปนิค PIC	47

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ ก.๕ หน้าต่างการเลือกภาษา	47
รูปที่ ก.๖ หน้าต่างนำเข้าสู่การกำหนดที่อยู่ของไฟล์	48
รูปที่ ก.๗ หน้าต่างการป้อนชื่อ Project	48
รูปที่ ก.๘ หน้าต่างเลือกไฟล์เพิ่มเข้าไปใน Project	49
รูปที่ ก.๙ หน้าต่างสรุประยละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณ์	50
รูปที่ ก.๑ โครงสร้างภายในของ Delta-Sigma ADC	64
รูปที่ ก.๒ โครงสร้างภายในของ SAR ADC	64
รูปที่ ก.๓ โครงสร้างภายในของ Flash ADC	66



สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาดำเนินโครงการ	2
ตารางที่ 2.1 รหัสควบคุมรูปแบบการแสดงผลค่าของตัวแปร	14
ตารางที่ 4.1 ทดสอบเขียนเชอร์วัสดุความดัน	35
ตารางที่ 4.2 ทดสอบเขียนเชอร์วัสดุอุณหภูมิ	36
ตารางที่ 4.3 ผลการทดลองเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ ในระยะเวลา 30 นาที ตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.30 น.	38
ตารางที่ 4.4 ผลการทดลองเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.	39
ตารางที่ 4.5 ผลการทดลองเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ ในระยะเวลา 1 วัน	39
ตารางที่ ก.1 ชนิดของเลขทศนิยม	57
ตารางที่ ก.2 คำส่วน (Reserved Word)	59
ตารางที่ ก.3 เครื่องหมายที่ใช้สำหรับการกำหนดทางคณิตศาสตร์	60
ตารางที่ ก.4 ตัวดำเนินการเปลี่ยนเทียบ	61
ตารางที่ ก.5 รูปแบบคำสั่งของ Print	62

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากอุบัติภัยทางการเมืองที่ไม่สงบ จังหวัดพิษณุโลก มีการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก่อความเสียหายเป็นวัตถุดับชีวิตจากภูมิปัญญาการขาดแคลนทางค้านพลังงาน อีกทั้งประชาชนเริ่มนองเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทางเลือก จากเปลี่ยนผ่านมาสู่พลังงานทดแทน สามารถที่จะนำมาหมักเพื่อทำให้เกิดก๊าซค้านพลังงานชีวภาพ สำหรับการหมักก๊าซมีปัจจัยหลายอย่างที่จำเป็นต้องมีการควบคุม เพื่อให้มีสภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิดก๊าซภายในถังหมัก

โครงงานนี้จึงทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการวัดคุณสมบัติของก้าชโดยทดลองกับการวัดความหนาแน่นของก้าชจากเปลือกกลีบ แล้วจึงทำการสร้างชุดทดลองสำหรับนำไปวัดคุณภาพมีความดัน และความหนาแน่นของก้าช พร้อมทั้งแสดงข้อมูลดังกล่าวออกทางจอแสดงผล ซึ่งสามารถนำชุดทดลองนี้ไปประกอบเข้ากับถังหมักเปลือกกลีบ ชุดอุปกรณ์ทดลองนี้จะมีตัวเข็นเชอร์อร์บู่ทึ้งหมดสองตัวค้ำยกัน ประกอบด้วยเข็นเชอร์วัดคุณภาพ และเข็นเชอร์วัดความดัน ในส่วนของความหนาแน่นของก้าจะสามารถหาได้จากการคำนวณ แล้วจึงแสดงผล

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาแนวทางการวัดคุณสมบัติของก้าช โดยใช้ชุดควบคุม Microcontroller พร้อมทั้งเก็บรวบรวมผลที่ได้มาเป็นฐานข้อมูล และเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 สร้างชุดวงจรในโปรเจกต์ ไทรคลอร์ PIC เมอร์ 16F877A

1.3.2 ใช้ชุดไม้โครงคอนโทรลเลอร์คำนวณปริมาณความหนาแน่นก๊าซ

1.3.3 ใช้ภาษาซึ่งในการเขียนโปรแกรม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้ชุดอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของภาษา

1.4.2 ได้ชุดอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบความดีดันของภาษา

1.4.3 ได้ชุดอุปกรณ์ที่สามารถคำนวณปริมาณความหนาแน่นภาษาที่ได้จากการหมักเปลือกกล้วย

1.5 ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ลำดับ	รายการการทำงาน	2552				2553					
		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	ศึกษาข้อมูล										
2	เขียนโปรแกรม										
3	สร้างเครื่องทดสอบ										
4	เก็บข้อมูล										
5	แก้ไขพร้อมสรุปผล										
6	จัดทำปริญญาพิพิธ										

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

2.1 ทฤษฎีการคำนวณความหนาแน่นของก๊าซ

การหาความหนาแน่นก๊าซ

สำหรับการหาค่าความหนาแน่นของก๊าซ สามารถหาได้ดังสมการด้านล่าง โดยใช้กฎของก๊าซอุตุนิยมวิทยาทำการคำนวณ มีค่าที่สภาวะมาตรฐานที่จำเป็นต้องใช้อยู่สามค่าด้วยกัน คือ ความหนาแน่นของก๊าซที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิของก๊าซที่สภาวะมาตรฐาน และความดันของก๊าซที่สภาวะมาตรฐาน

จากกฎของก๊าซในอุตุนิยมวิทยา

$$PV = mRT \quad (2.1)$$

จัดรูปสมการ ได้ความหนาแน่นของก๊าซเป็น

$$\rho = \frac{P}{R T} \quad (2.2)$$

สำหรับที่สภาวะมาตรฐาน ($T = 273\text{ K}$ และ $P = 1.013 \times 10^5\text{ Pa}$) จะได้

$$\rho_{std} = \frac{P_{std}}{R T_{std}} \quad (2.3)$$

สำหรับสภาวะภายนอก

$$\rho_{act} = \frac{P_{act}}{R T_{act}} \quad (2.4)$$

เมื่อเปรียบเทียบสมการ (2.3) และ (2.4) จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้

$$\rho_{act} = \frac{\rho_{std} \times P_{act} \times T_{std}}{P_{std} \times T_{act}} \quad (2.5)$$

โดย ρ_{act} คือ ความหนาแน่นของก๊าซ, kg/m^3

ρ_{std} คือ ความหนาแน่นของก๊าซที่สภาวะมาตรฐาน = 0.72 kg/m^3

P_{act} คือ ความดันของก๊าซ, mbar

T_{std} คือ อุณหภูมิของก๊าซที่สภาวะมาตรฐาน (273 K)

P_{std} คือ ความดันของก๊าซที่สภาวะมาตรฐาน = 1013 mbar

T_{act} คือ อุณหภูมิของก๊าซ, K

2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

[2] ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) มากก็ 2 คำ คำหนึ่งคือ ไมโคร (Micro) หมายถึงขนาดเล็ก และคำว่า คอนโทรลเลอร์ (controller) หมายถึงตัวควบคุมหรืออุปกรณ์ควบคุม ดังนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ จึงหมายถึงอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก แต่ในตัวอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กนี้ ได้บรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่คนโดยส่วนใหญ่คุ้นเคย กล่าวคือ ภายใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบด้วยวงจรชิ้นๆ หลายชิ้นและทำงานร่วมกัน เช่น หน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit) หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และลอจิก (ALU: Arithmatic Logic Unit) วงจรอสซิลิเตเตอร์ (Oscillator) หน่วยความจำ (Memory: ROM, RAM) วงจรรับสัญญาณอินพุตและขับสัญญาณเอาต์พุต (I/O port) เป็นต้น

โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์

โครงสร้างโดยทั่วไป ของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 5 ส่วน ใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

- หน่วยประมวลผลกลางหรือชิปปุ๊ (CPU: Central Processing Unit)

2. หน่วยความจำ (Memory) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยความจำที่มีไว้สำหรับเก็บโปรแกรมหลัก (Program Memory) เปรียบเสมือนชาร์คติสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งให้ คือข้อมูลใดๆ ที่ถูกเก็บไว้ในนี้จะไม่สูญหายไปเมื่อไม่มีไฟเลี้ยง อีกส่วนหนึ่งคือหน่วยความจำข้อมูล (Data Memory) ใช้เป็นเหมือนกระดาษทดในการคำนวณของซีพียู และเป็นที่พกข้อมูลช่วยวาระทำงาน แต่หากไม่มีไฟเลี้ยง ข้อมูลจะหายไปคล้ายกับหน่วยความจำแรม (RAM) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป

เดิมที่รับไม่ได้ในโครค่อน โทรลเลอร์สมัยใหม่ หน่วยความจำข้อมูลจะมีทั้งที่เป็นหน่วยความจำแรม ซึ่งข้อมูลจะหายไปเมื่อไม่มีไฟเลี้ยง และเป็นอีอีพรอม (EEPROM : Erasable Electrically Read-Only Memory) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้แม้มีไฟเลี้ยง

3. ส่วนติดต่อภายนอก หรือพอร์ต (Port) มี 2 ลักษณะคือ พอร์ตรับสัญญาณหรือพอร์ตอินพุต (Input Port) และพอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุต (Output Port) ส่วนนี้จะใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญ สามารถใช้ร่วมกันระหว่างพอร์ตอินพุตและพอร์ตเอาต์พุต เพื่อรับสัญญาณ อาจจะดึงการกดสวิตช์ เพื่อนำไปประมวลผลและส่งไปพอร์ตเอาต์พุต เพื่อแสดงผล เช่น การติดสว่างของหลอดไฟ เป็นต้น

4. ช่องทางเดินของสัญญาณ หรือบัส (BUS) คือเส้นทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลระหว่างซีพียู หน่วยความจำและพอร์ต เป็นลักษณะของสายสัญญาณจำนวนมากอยู่ภายในตัวไมโครค่อน โทรลเลอร์

5. วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา นับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากการทำงานที่เกิดขึ้นในตัวไมโครค่อน โทรลเลอร์ จะขึ้นอยู่กับการกำหนดจังหวะ หากสัญญาณนาฬิกามีความถี่สูง จังหวะการทำงานก็จะสามารถทำได้ถี่ขึ้นส่งผลให้ในไมโครค่อน โทรลเลอร์ตัวนั้นมีความเร็วในการประมวลผลสูงตามไปด้วย

2.2.1 PIC Microcontroller

ความหมายของ PIC Microcontroller


PIC คือ Microcontroller ตระกูลหนึ่ง ซึ่งย่อมาจากคำว่า Peripheral Interface Controller แนวคิดของ Microcontroller ตระกูลนี้คือ การพยายามรวมทุกอย่างไว้ในตัวของมันเองตัวอย่างเช่น

Program, Memory และ Ram โดยไม่จำเป็นต้องต่ออุปกรณ์เสริมจากภายนอก ในตัวของ PIC นั้นจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการประมวลผล รวมทั้งหน่วยความจำ

ในการใช้งานสำหรับโปรเจคนี้ได้เลือกใช้ในโครงการ โพรัลเลอร์เบอร์ PIC16F877 และ PIC18F452 ในการทดสอบและการใช้งานจริงเราได้เลือกใช้ PIC16F877 ใน การโปรแกรม การที่เลือกใช้ PIC16F877 เพราะว่าข้อของชิปเบอร์นี้มีการลงรับการใช้งานของ โปรเจคสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายในการต่อเซ็นเซอร์แล้วส่งการให้ทำงานตามคำสั่ง

ลักษณะและข้อมูลของชิปในโครงการ โพรัลเลอร์ที่ใช้งาน

40-pin PICmicro® MCU Family

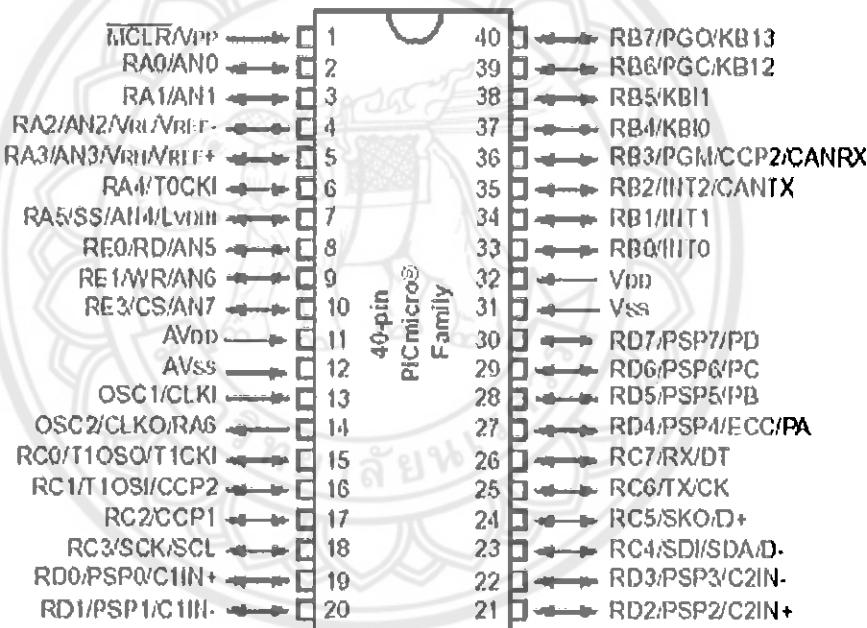

รูปที่ 2.1 ลักษณะของชิปในโครงการ โพรัลเลอร์ที่ใช้งาน (ที่มา : จาก PIC 16F87X DATA SHEET)

PIC16F877 และ PIC18F452

- มี I/O, มี Timer มากกว่า 1 ตัว, Watch dog, I2C, USART, SPI, PWM, CAN
- มี A/D ขนาด 10 bits
- สามารถต่อ กับ program memory ภายนอก โดยถูกตั้ง 64K x 16 Program memory

- มี Program memory เป็นแบบ Flash ทำให้สามารถโปรแกรมใหม่ได้หลายครั้ง

ขาที่ใช้งานในวงจรทั่วไป

- ขาที่ 1 ใช้งานกับระบบเรซิสเตอร์ของวงจร ทำได้โดยการต่อตัวด้านเข้ากับระบบไฟบวก แล้วต่อเข้ากับตัวเรซิสเตอร์แล้วต่อตัวเรซิสเตอร์ลงผ่านไฟลบ
- ขาที่ 11,32 ต่อไฟขาเข้าที่เป็นบวก
- ขาที่ 12,31 ต่อไฟขาเข้าที่เป็นลบ
- ขาที่ 13 ต่อสัญญาณนาฬิกาขาเข้า
- ขาที่ 14 ต่อสัญญาณนาฬิกาขาออก โดยทั้งขาเข้าและออกของสัญญาณนาฬิกานั้นที่ต่อจากคริสตอลนั้น ต้องผ่านแต่ละขาจากตัวคากปะติเตอร์ที่ต่อลงไฟลบในวงจรไว้

โหมดสัญญาณนาฬิกา

[3] PIC16F877 สามารถเลือกโหมดของสัญญาณนาฬิกาเพื่อกำหนดจังหวะการทำงานได้มากถึง 4 โหมด โดยการกำหนดที่บิต FOSC0 และ FOSC1 ในรีจิสเตร์ Configuration Word ซึ่งในสมการทำงานจะต้องเลือกโหมดใดโหมดหนึ่ง ดังนี้รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โหมด LP ใช้กับคริสตอลหรือเซรามิกเรซิโนเนตอร์เพลิงงานต่ำความถี่ 32kHz-2500kHz

2. โหมด XT ใช้กับคริสตอลหรือเซรามิกเรซิโนเนตอร์มาตรฐานความถี่ 200kHz-4MHz

3. โหมด HS ใช้กับคริสตอลหรือเซรามิกเรซิโนเนตอร์ความถี่สูง 4MHz-20MHz

4. โหมด RC (External Resistor/Capacitor) สามารถกำหนดค่าความถี่ได้จากค่าของตัวด้านทานและตัวเก็บประจุที่ต่อภายนอกเข้ากับขา OSC1/CLKIN ความถี่สูงสุดที่ 4MHzอย่างไรก็ตามความถี่ของสัญญาณนาฬิกาในโหมดนี้ไม่อาจกำหนดลงไปได้อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขั้นเบตที่กว้าง ไม่ว่าจะเป็นค่าของแรงดันไฟฟ้า, ค่าของตัวด้านทานและตัวเก็บประจุ ซึ่งต้องรวมไปถึงค่าความติดคลาดของอุปกรณ์ทั้งสองตัว อย่างไรก็ตามค่าของตัวด้านทานที่เหมาะสมอยู่ในช่วง $3k\Omega$ - $100k\Omega$ ส่วนค่าของตัวเก็บประจุควรมากกว่า $20pF$ นอกจากนั้นขา OSC2/CLKOUT จะมีสัญญาณนาฬิกาความถี่ $\frac{1}{4}$ เท่าของความถี่สัญญาณนาฬิกาหลักส่งออกมา

กระบวนการรีเซ็ตใน PIC16F877

รีเซ็ต (reset) เป็นกระบวนการกำหนดให้ซีพียูภายในไมโครคอนโทรลเลอร์เริ่มต้นทำงานใหม่เพื่อปรับไขชนิดในการแก้ไขความผิดปกติหรือการทำงานที่ผิดพลาดของไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งทำให้ทำงานค้างอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งหรือหยุดทำงาน เมื่อเกิดการรีเซ็ตในไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะกลับมาเริ่มทำงานใหม่ การรีเซ็ตในไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 มี 6 ประเภท ดังนี้

1. เพาเวอร์อ่อนรีเซ็ต (power-on reset) เป็นการรีเซ็ตที่เกิดขึ้นหลังจากเริ่มต้นจ่ายไฟเลี้ยงใหม่
2. การรีเซ็ตที่ขา MCLR ในระหว่างการทำงานปกติ
3. การรีเซ็ตที่ขา MCLR ขณะทำงานในโหมดสลีป
4. การรีเซ็ตจากตัวดีอคไทเมอร์ ในขณะทำงานปกติ
5. ตัวดีอคไทเมอร์ตรวจสอบการทำงานในโหมดสลีป
6. การรีเซ็ตเมื่อจ่ายไฟเลี้ยงลดต่ำลงจากที่กำหนดโดยวงจรบรรเทาตัวดีอค (BOD : Brown-out Detect) เรียกว่า บรรเทาตัวรีเซ็ต (brown-out reset)

การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล (ADC)

[4] สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) หมายถึง สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) ที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดคั่งกันอาจกระโ叱ไปในระหว่างค่าสองค่า คือ สัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต่ำสุด ซึ่งสัญญาณดิจิตอลนี้เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานและติดต่อสื่อสารกัน สัญญาณดิจิตอลมีลักษณะคล้ายขั้นบันได กระบวนการได้รับข้อมูลนี้โดยการแปลงสัญญาณอนาลอกที่ได้รับจากอุปกรณ์ภายนอกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลโดยการใช้ชิป ADC ที่ติดต่อกับชิป微处理器

สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) หมายถึงสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) ที่มีขนาดไม่คงที่ มีลักษณะเป็นเส้น โค้งต่อเนื่องกันไป โดยการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกจะกรองความผิดพลาดให้ลดลง ทำให้การแปลงความหมายผิดพลาดได้ง่าย เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์ เป็นต้น สัญญาณอนาลอก มีลักษณะต่อเนื่องคล้ายเส้นเชือก กรองความผิดพลาด หมายความว่า ไม่สามารถใช้ในวิทยุสื่อสารระบบใกล้ๆ วิทยุ A.M และ F.M.

ความสัมพันธ์ของสัญญาณอนาล็อก ดิจิตอล และตัวแปลงสัญญาณ

สัญญาอนากอก (Analog) และสัญญาณดิจิตอล (Digital) ทั้งสองสัญญาณ เกี่ยวข้องกับตัวแปลงสัญญาณ (Transducer) การเชื่อมต่อแบบอนาคตเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องมีตัวกลางในการแปลงเปลี่ยนจาก Analog ให้เป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า “ทรานส์ดิวเซอร์” (Transducer) การแปลงสัญญาณกลับไปกลับมาระหว่างสัญญาณ Analog และ Digital อาศัย “ตัวเปลี่ยนสัญญาณข้อมูล Converter” การแปลงสัญญาณมี 2 วิธีคือ การแปลงสัญญาณอนาคตเป็นสัญญาณดิจิตอล และการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาคต

การแปลงสัญญาณอนาคตเป็นสัญญาณดิจิตอล

Analog to Digital Converter (A/D) ทำหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลที่มุขย์รับรู้ สัมผัสได้ เป็นข้อมูลทางไฟฟ้า เพื่อป้อนเข้าสู่การประมวลผล จึงเป็นขั้นตอนการหนึ่งของการรับข้อมูล (Input Unit) เป็นกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ที่สัญญาณแปรผันต่อเนื่อง (analog) ได้รับการแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิตอล โดยไม่มีการลบข้อมูลสำคัญผลลัพธ์ของ ADC มีลักษณะตรงข้าม ก็คือ กำหนดระดับหรือสถานะ ตัวเลขของสถานะมักจะเป็นการยกกำลังของ 2 คือ 2, 4, 8, และ 16 เป็นต้น สัญญาณดิจิตอลที่ฐานมี 2 สถานะและเรียกว่า binary ตัวเลขทั้งหมดสามารถแสดงในรูปของไบนาเรีย ในฐานะข้อความของ หนึ่งและศูนย์ ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณอนาคตเป็นดิจิตอลมีมากน้ำยหาญ หลายชนิด โดยทั่วไปแล้วเป็นวงจรแปลงสัญญาณอนาคตเป็นดิจิตอล (A/D converters)

2.2.2 เซ็นเซอร์ (Sensor)


เซ็นเซอร์ที่ใช้งานมีดังนี้

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) ได้เลือกใช้เซ็นเซอร์ชนิด 3 ขา ที่ชื่อว่า DS1820 โดยที่ไอซี DS1820 ใช้การติดต่อแบบ one wire คือเป็นการสื่อสารข้อมูลนุกรมแบบหนึ่งสาย ใช้สัญญาณเพียง 1 เส้น โดยไม่ต้องมีสายสัญญาณนาฬิกา ความคุณจังหวะการถ่ายทอดข้อมูลโดยที่ขาที่ 3 นำมายังตัวแปลงในรูปที่ 2.2 ขาที่ 1 เป็นขาของไฟล์ ขาที่ 2 เป็นขารับส่งข้อมูล โดยจะทำหน้าที่เสมือนเป็นสายสัญญาณนาฬิกา ขาที่ 3 เป็นขาของไฟบวก ซึ่งการใช้งานไอซี DS1820 ควรใช้

งานที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 125C เพราะไอซี DS1820 สามารถทนความร้อนได้จำกัด ก่อนการใช้งานจึงควรทดสอบที่ต้องสัมผัสกับหนังค้านต่างๆ ด้วยชิล์ดigon


คุณสมบัติของไอซี DS1820

- DS1820 สามารถ Interface โดยใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว
- DS1820 เพียงตัวเดียว สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์พ่วง
- DS1820 มีขอบเขตการวัดอยู่ที่ +125C ถึง -55C
- DS1820 มีความละเอียดในการวัดได้ 0.5C

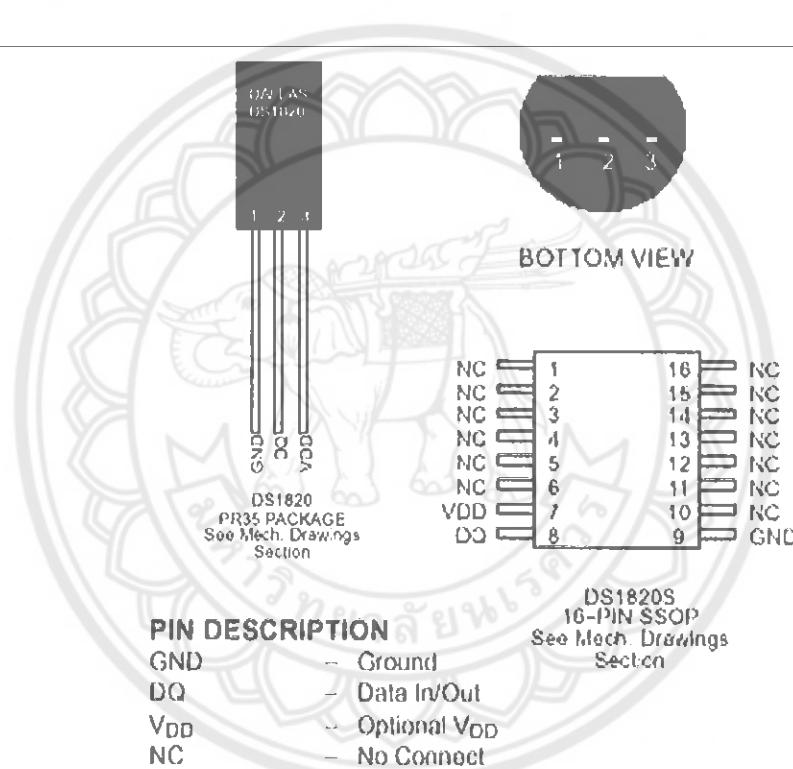

รูปที่ 2.2 ลักษณะพื้นฐานของ DS1820 (ที่มา : จาก DS1820 DATA SHEET)

เซ็นเซอร์วัดความดัน (Pressure Sensor) ให้เดือกใช้เซ็นเซอร์วัดความดัน MPXAZ4115A SERIES สามารถวัดความดันอยู่ระหว่าง 15 ถึง 115 กิโลปascals โดยใช้การแปลงกระแสฟ้า ในการนำไปใช้งานจำเป็นต้องศึกษาหลักการทำงานของ ADC (Analog to Digital Converters) คือการแปลงสัญญาณอนาลอก ให้เป็นสัญญาณดิจิตอล โดยในการแปลงสัญญานี้มีด้วยกันหลายวิธี ดังจะแสดงในภาคผนวกต่อไป

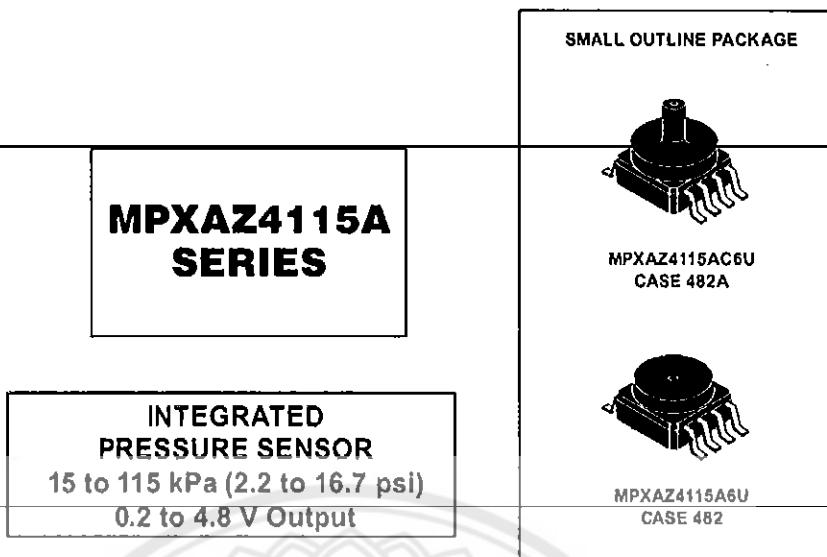


รูปที่ 2.3 แบบเพลทของเซ็นเซอร์วัดความดันและลักษณะเฉพาะ (ที่มา : จาก MPXAZ4115A DATA SHEET)

จากข้าของเซ็นเซอร์วัดความดัน เราจะใช้งานขาที่ 2, 3 และ 4 โดยจากตารางด้านล่างเราจะได้ว่า ขาที่ 2 V_s คือขาไฟบวก และต่อขา Gnd เป็นขาไฟลบ และ V_{out} เป็นขาไฟที่ต้องออกไปใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 2.4

PIN NUMBER			
1	N/C	5	N/C
2	V _s	6	N/C
3	Gnd	7	N/C
4	V _{out}	8	N/C


NOTE: Pins 1, 5, 6, 7, and 8 are not device connections. Do not connect to external circuitry or ground. Pin 1 is noted by the notch in the lead.

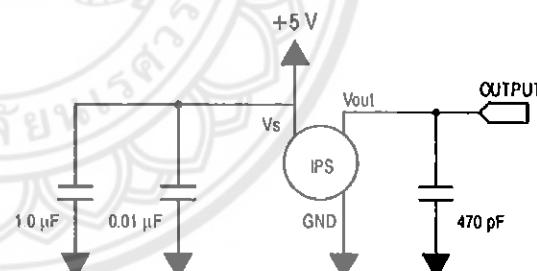

รูปที่ 2.4 ชนิดของเซ็นเซอร์วัดความดัน MPXAZ4115A

(ที่มา : จาก MPXAZ4115A DATA SHEET)

ในรูปที่ 2.5 แสดงความสัมพันธ์ของแรงดันไฟกับความดันที่ได้ โดยที่แรงดันไฟที่เข้ามาอยู่ มีค่าที่สูงจะแสดงความดันที่สูง โดยมีค่าแรงดันไฟสูงสุดที่ 5V ให้ค่าความดันที่ 115kPa และ อุณหภูมิสูงสุดที่รับได้อยู่ที่ 85°C

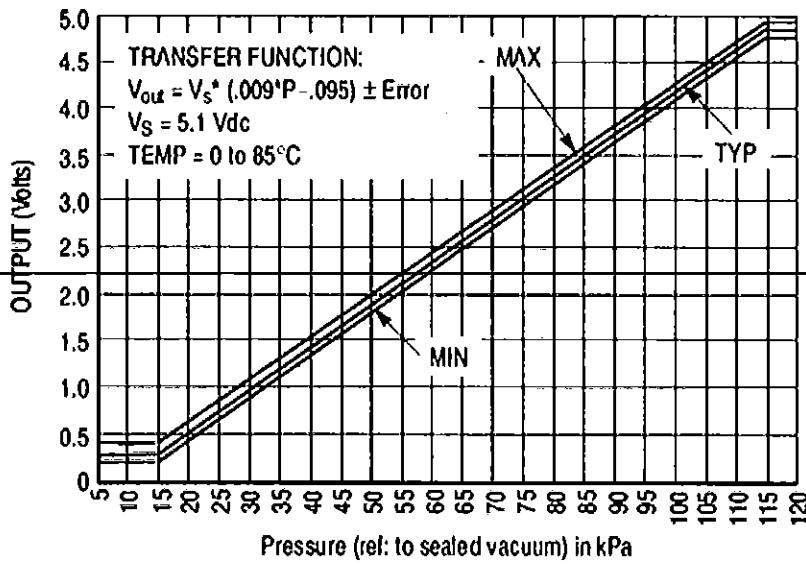

รูปที่ 2.5 กราฟเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้ากับความดัน

(ที่มา : จาก MPXAZ4115A DATA SHEET)

2.2.3 โปรแกรม MPLAB และ คอมไพเลอร์ภาษา C

MPLAB IDE เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC โดยมีคอมไพเลอร์สำหรับภาษา Assembly มาให้ แต่ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่นๆ (เช่นภาษาซี เบสิก) จะต้องหาคอมไพเลอร์มาติดตั้งกับ MPLAB IDE ภายหลังซึ่งในที่นี้เราได้ติดตั้ง คอมไพเลอร์เพื่อจะใช้งานในภาษาซี

การใช้งานคำสั่งสำคัญ

`void main()` เป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันหลักของโปรแกรมคือ ฟังก์ชัน `main()` ซึ่งจะต้องมีชื่อ ฟังก์ชันนี้เสมอ ฟังก์ชัน `main()` เป็นฟังก์ชันหลัก จะประกอบไปด้วยข้อความเดินเปิด { เป็นการเริ่มต้น ภายในมีการประกาศตัวแปร มีประโยคค่า สั่งของภาษา C++ มีชื่อฟังก์ชันอื่น ๆ ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น แล้วเรียกใช้ภายในฟังก์ชัน `main()` แล้วจบฟังก์ชันด้วยวงเดือนปีก }

คำว่า `void` เป็นชื่อ ประเภทข้อมูล(data type) ที่ให้คำว่า จะทำ ให้ฟังก์ชันไม่มีการส่งค่าใด ๆ กลับไปยังชื่อฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้ ทั้งนี้ เนื่องจากใน C++ เมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่ง เมื่อฟังก์ชันทำ งานเสร็จแล้ว จะต้องส่งค่าคืนกลับมาบังคับที่เรียกใช้ชื่อฟังก์ชันเสมอ เพื่อไม่ให้

ส่งคืนค่าไดๆ กลับมา จึงใช้คำว่า void เพื่อกำหนด main() ให้เป็นฟังก์ชันที่ไม่ต้องคืนค่ากลับมา ณ ยุคเริบกใช้หรือเป็นฟังก์ชันประเภทไม่มีค่านั่นเอง

```
#device ADC=10           //การกำหนดใช้adcแบบ 10บิต
#use delay(clock=20000000) //กำหนดค่าสัญญาณไฟกារานการใช้งาน
#include<ds1820.h>        //เรียกฟังก์ชันของในโปรแกรมนำไปใช้งาน
#include<1wire.h>          //เรียกฟังก์ชันที่ใช้งานร่วมกับฟังก์ชันเซ็นเซอร์
setup_port_a( ALL_ANALOG) //การตั้งให้พอร์ตที่ต้องการทุกขาเป็นการใช้ค่าของอนาล็อก
```

การใช้คอมไพล์ของภาษาซี ซึ่งใช้ในการเรียกใช้ฟังก์ชันของlcd และ ชิป นาฬิกา
นั้น จะมีคำสั่งพื้นฐานในการใช้งานเพิ่มเติมดังนี้

[5] การใช้คำสั่งเคลียร์จอ LCD

```
lcd_clear();           //ความหมายของคำสั่งนี้คือทำการเคลียร์จอ LCD ตอนเริ่มต้น
```

การใช้คำสั่งเช็คตำแหน่งของจอ LCD

```
lcd_gotoxy(row,col); // ความหมายของคำสั่งนี้คือทำการเช็คตำแหน่งเริ่มต้นของตัวอักษร
การใช้คำสั่ง สำหรับเช็คตำแหน่งของจอ LCD นี้ ค่าในวงเล็บจะเป็นค่าของบรรทัดและตำแหน่งของ
ตัวอักษร Ex. ถ้าต้องการแสดงตัวอักษร 'S' ในตำแหน่งแรกบนทางซ้ายสุดของจอ LCD แบบ 16x2
ก็จะต้องใช้คำสั่งเช็คจอ LCD เป็น lcd_gotoxy(0,0);
```

การใช้คำสั่งให้ LCD แสดงตัวอักษรทั้งบรรทัด

```
lcd_putsf("01234567"); // ความหมายของคำสั่งนี้คือ การเขียนค่าลงสู่ controller ของ LCD ทำ
ให้ LCD แสดงตัวเลขในเครื่องหมายภาษาไทย
```

การใช้คำสั่งให้ LCD แสดงตัวอักษรในตัวแปรที่กำหนดเป็น Array string Ex. Str1[10];

```
lcd_puts(str1); // ความหมายของคำสั่งนี้คือ การทำให้ LCD สามารถแสดงค่าในตัวแปร str1
ได้บนจอ LCD
```

การใช้คำสั่งให้ LCD แสดงตัวอักษรใน ASCII Code เพียง 1 ตัวอักษร

```
lcd_putchar('A'); // ความหมายของคำสั่งนี้คือ การทำให้ LCD สามารถแสดงตัวอักษรใน
ASCII Code 1 ตัว
```

คำสั่ง Printf

คำสั่ง printf คือ ได้ว่าเป็นคำสั่งพื้นฐานที่สุดในการแสดงผลข้อมูลทุกชนิดออกทางหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็ม int ทศนิยม float ข้อความ string หรืออักษรฯ นอกจากนี้คำสั่งข้างนี้มีความยืดหยุ่นสูง โดยเราสามารถกำหนดหรือจัดรูปแบบการแสดงผลให้มีระเบียบหรือเหมาะสมตามความต้องการได้อีกด้วย โดยในการใช้งานผู้ใช้ต้องได้ใช้คำสั่ง Printf ในการสั่งให้ระบบแสดงผลออกบนจอแสดงผล LCD ดังจะอธิบายเพิ่มเติมไว้ในภาคผนวก

ตารางที่ 2.1 รหัสควบคุมรูปแบบการแสดงผลค่าของตัวแปร

รหัสควบคุมรูปแบบ	การนำไปใช้งาน
%d	แสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม
%u	แสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็มบวก
%f	แสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนทศนิยม

%c	แสดงผลอักขระ 1 ตัว
%s	แสดงผลข้อความ หรืออักขระมากกว่า 1 ตัว

2.3 Uncertainty Analysis

Uncertainty Analysis คือ ผลการวัดที่ไม่แน่นอนจากการวัดค่าซ้ำๆ กันหลายครั้ง โดยปัจจัยของ Uncertainty Analysis อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ การใช้วิธีการวัดที่ผิด จากความผิดพลาดของเครื่องวัดเอง จากการอ่านผิด และจากสภาพแวดล้อม

การหาค่า Uncertainty ต้องการหาเพื่อบอกถึงคุณภาพของการวัดว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด การรายงาน Uncertainty ของการวัดจะต้องรายงานพร้อมกับผลของการวัด เพื่อที่จะให้เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการวัดกับข้อกำหนดเฉพาะหรือมาตรฐาน หรือเกณฑ์ยอมรับสำหรับสิ่งที่ถูกวัด

การคำนวณหา Uncertainty ของการวัดนี้ สามารถออกແນงได้เป็น 2 แบบ คือ

2.3.1 วิธีการคำนวณหา Uncertainty ใน การวัด แบบ Type A

Type A คือ การหาค่าของความสามารถวัดได้ซ้ำๆ ที่ของขบวนการวัด ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เรียกว่า Random Uncertainty หาได้จากการสมการ

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{N} \quad (2.6)$$

เมื่อ \bar{X} คือ ค่าเฉลี่ยของการวัด N ครั้ง

N คือ จำนวนครั้งของการวัดจากการสอบเทียบ

X_i คือ ค่าที่วัดได้จากการสอบเทียบ

; คือ ครั้งที่วัดค่าได้

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}} \quad (2.7)$$

เมื่อ σ คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

\bar{X} คือ ค่าเฉลี่ยของผลการสอบเทียบ N ครั้ง

N คือ จำนวนครั้งของการวัดจาก การสอบเทียบ

X_i คือ ค่าที่วัดได้จากการสอบเทียบ

U_A คือ ค่า Uncertainty ของการสอบเทียบ ชนิด Type A หาได้จากสมการ 2.8

$$U_A = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (2.8)$$

2.3.2 วิธีการคำนวณหาค่า Uncertainty ในการวัดแบบ Type B

Type B คือ องค์ประกอบของ Uncertainty Analysis ระบบ (Systematic Uncertainty)

2.3.2.1 Uncertainty Analysis of calibration certificate คือความไม่แน่นอนของการวัดที่ระบุในคู่มือของเครื่องสอบเทียบมาตรฐาน

ความไม่แน่นอนของการวัดที่ระบุไว้ในรายงานผลการสอบเทียบ จะได้รับการยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับมาตรฐานแห่งชาติได้ก็ต่อเมื่อในรายงานผลการสอบเทียบนั้นออกให้โดยห้องปฏิบัติการ ที่สามารถแสดงความสามารถโดยผ่านกระบวนการรับรองความสามารถโดยองค์กรที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ

บางครั้งในรายงานผลการสอบเทียบจะรายงานความเป็นไปตามข้อกำหนดจำเพาะทางมาตรฐานของปริมาณที่ถูกวัด ในการเลือกนี่คือที่วัดได้มีความสัมพันธ์กับความไม่แน่นอนของการวัดจะต้องไม่ขยายไปเกินกว่าปีกจำกัด หรือเกณฑ์ยอมรับที่ระบุของปริมาณที่ถูกวัดนั้นๆ

ความไม่แน่นอนของการวัดคือสิ่งที่บอกได้ถึงคุณภาพของผลการวัด ว่ามีความน่าเชื่อถือได้ดีเพียงใด การรายงานความไม่แน่นอนของการวัดจะต้องรายงานพร้อมกับผลของการวัดเสมอ

เพื่อที่จะให้เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการวัดกับข้อกำหนดค่าพารามิเตอร์หรือมาตรฐาน หรือเกณฑ์ยอมรับ สำหรับสิ่งที่ถูกวัด (Measurand)

$$U_{B1} = \frac{\text{uncertainty from specification}}{\sqrt{3}} \quad (2.9)$$

ความหมายของการสอบเทียบ

การสอบเทียบมาตรฐานคือ ชุดของการดำเนินการซึ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่าการซื้อขาย โดยเครื่องมือวัดหรือระบบการวัด หรือค่าที่แสดง โดยเครื่องวัดที่เป็นวัสดุกับค่าสมนับที่รู้ค่าของปริมาณที่วัดภายใต้ภาวะเฉพาะที่บ่งไว้ จากความหมายดังกล่าว ขยายให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ การสอบเทียบเป็นชุดการดำเนินการภายนอกภาวะให้สภาวะเฉพาะ เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือวัด หรือระบบการวัดหรือค่าที่แสดง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่รู้ของปริมาณที่วัด (ซึ่งต้องเป็นค่าที่สามารถ丈量 ได้) ผลจากการสอบเทียบจะให้ข้อมูลว่าเครื่องมือวัดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ยังคงมีคุณลักษณะทางด้านมาตรฐานที่เหมาะสมในการใช้งานต่อไปหรือไม่ ข้อสังเกตของการสอบเทียบคือ

- ผลของการสอบเทียบทาให้สามารถดำเนินค่าความผิดพลาดโดยประมาณของค่าอ่านบนเครื่องมือวัด ระบบการวัด หรือสามารถทำเครื่องหมายขึ้นออกค่านสเกลที่กำหนดขึ้นเอง
- การสอบเทียบอาจนำไปกำหนดคุณลักษณะทางมาตรฐานวิทยาอื่นๆ ของเครื่องมือวัด
- ผลการสอบเทียบอาจจะได้บันทึกลงในเอกสารที่บางครั้งเรียกว่าใบรับรองการสอบเทียบ (calibration certificate) หรือใบรายงานผลการสอบเทียบ (calibration report)
- ผลการสอบเทียบบางครั้งระบุว่าได้ในรูปของ calibration factor หรืออนุกรมของ calibration factor ในรูปของ calibration curve

ความสำคัญของการสอบเทียบ

ผลจากการสอบเทียบเมื่อนำมาวิเคราะห์จะทำให้สามารถดำเนินค่าได้ว่าเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการควรจะใช้ต่อไปหรือจำเป็นต้องปรับแต่ง ผลจากการสอบเทียบทาให้ห้องปฏิบัติการสามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องวัดที่ใช้ประกอบการทดสอบ หรือการวิเคราะห์ยังคงทำงานได้อย่างแม่นยำ และเชื่อถือได้ ผลการสอบเทียบหลายครั้งแสดงให้เห็นคุณลักษณะทางด้านความเสถียร (stability) ของเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการ ประโยชน์ของการสอบเทียบมีหลากหลายแต่จะกล่าวถึงพอเป็นสังเขป ดังต่อไปนี้

- การสอบเทียบทาให้ผลการวัดแม่นยำ และเชื่อถือได้
- การสอบเทียบส่งผลให้ผลการวัด การทดสอบ การวิเคราะห์เป็นที่ยอมรับ

- การสอบเทียบทำให้เกิดความเป็นธรรมในการค้า
- การสอบเทียบส่งผลทำให้เกิดความสงบสุขในสังคม
- การสอบเทียบทำให้ชื่นส่วนในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเข้ากันได้
- ผลการสอบเทียบนำมาประยุกต์ใช้เป็นค่าปรับแก้ (correction) เพื่อ补偿ค่าความ

ค่าดัดแปลงของค่าอ่านของเครื่องมือวัดทำให้ผลการวัดแม่นยำขึ้น

- การสอบเทียบเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

2.3.2.2 Uncertainty ของการสอบเทียบของเครื่องสอบเทียบมาตรฐาน หาได้จาก

สมการ

การสอบเทียบซึ่งมีความสำคัญในด้านจะของเครื่องมือวัดที่ใช้งาน โดยเครื่องมือวัดแต่ละประเภทจะมีลักษณะของการสอบเทียบแตกต่างกันไป ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสอบเทียบเครื่องมือวัดก็แตกต่างกันไปด้วย

$$U_{B2} = \frac{U_{SD}}{K} \quad (2.10)$$

U_{STD} คือ Uncertainty ของเครื่องมือมาตรฐาน

K คือ Coverage factor มีค่าเท่ากับ 2 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

2.3.2.3 Uncertainty ของความละเอียดในการวัดของเครื่องมือวัด (Uncertainty of resolution) หาได้จากสมการ

$$U_{B3} = \frac{\text{resolution}}{2\sqrt{3}} \quad (2.11)$$

Resolution คือ ความสามารถในการวัดของเครื่องวัด (ความละเอียด)

มีความสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการทดลอง จึงควรศึกษาการใช้เครื่องวัดละเอียดให้เข้าใจเสียก่อน

2.3.3 เมื่อรวมค่ารวม Uncertainty Analysis ในการวัด (Combined Uncertainty) ทั้งแบบ Type A และ Type B คำนวณการ เข้าค่าวิกันแล้ว ดังสมการที่ (2.12) ดังนี้

$$U_C = \sqrt{U_A^2 + U_{B1}^2 + U_{B2}^2 + U_{B3}^2} \quad (2.12)$$

U_C คือ Uncertainty รวม (Combined uncertainty)

2.4 ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศูรพงษ์ สิริพงศ์ศิริ[6] ได้ออกแบบวงจรและสร้างโมดูลอร์ดชุดปฏิบัติการในโครงการ
โทรลเลอร์ PIC เพื่อหาคุณภาพของบอร์ดทั้งทางด้านการศึกษาและทางด้านวิศวกรรม แก้ไข
ดุลบกพร่องพร้อมทั้งตั้งสมมติฐานวิจัยคุณภาพของบอร์ดทดลอง PIC


สุจิน ชินสีห์ [7] ทำการศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองในโครงการโทรลเลอร์ เรื่องการรับส่ง
ข้อมูลกับอุปกรณ์ซึ่อมต่อภายนอก ของ PIC Microcontroller อีกทั้งยังสำรวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีการใช้ชุดทดลองนี้ แล้วยังมีการสรุปคะแนนถึงประโยชน์ที่ช่วยในการเรียนรู้ของบอร์ด
ทดลองนี้ว่าสามารถช่วยให้ผู้ใช้มีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่

แสงเพชร งอนชัยภูมิ[8] ได้ทำการสร้างชุดวงจรเตือนอันตรายจากปริมาณก๊าซคาร์บอน
มอนออกไซด์ที่เกินพิกัดภายในอาคารจอดรถ สำหรับใช้ในการวัดปริมาณของก๊าซคาร์บอนมอนออก
ไซด์และแจ้งเตือนเมื่อมีปริมาณของก๊าซเกินค่าพิกัดที่ได้ตั้งไว้ เพื่อลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะ^{จะ}
ได้รับจากการรับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์เข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว

บทที่ 3

ขั้นตอนและวิธีการ

ในส่วนของขั้นตอนและวิธีการทดสอบ จะแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและกระบวนการลำดับ ขั้นตอนในการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ โดยจะเริ่มจากการสร้างฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในส่วนของฮาร์ดแวร์ ก็จะเป็นการเริ่มต้น เรียนรู้หลักการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ออกแบบวงจร ไฟฟ้าเบื้องต้น รวมถึงการออกแบบกล่องวงจร ที่ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ส่วนต่อมาคือส่วนของซอฟแวร์ (Software) จะเป็นการอธิบายในส่วนของการเขียนโปรแกรมเพื่อนำไปใช้งาน เพื่อให้ตรงกับการทดสอบรวมถึงการใช้โปรแกรม MPLAB IDE และการทดสอบเครื่อง ในส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของปัญหาที่พบและได้ดำเนินการแก้ไข กระบวนการทั้งหมดนี้นั้นคัดແසดงในรูปที่ 3.1

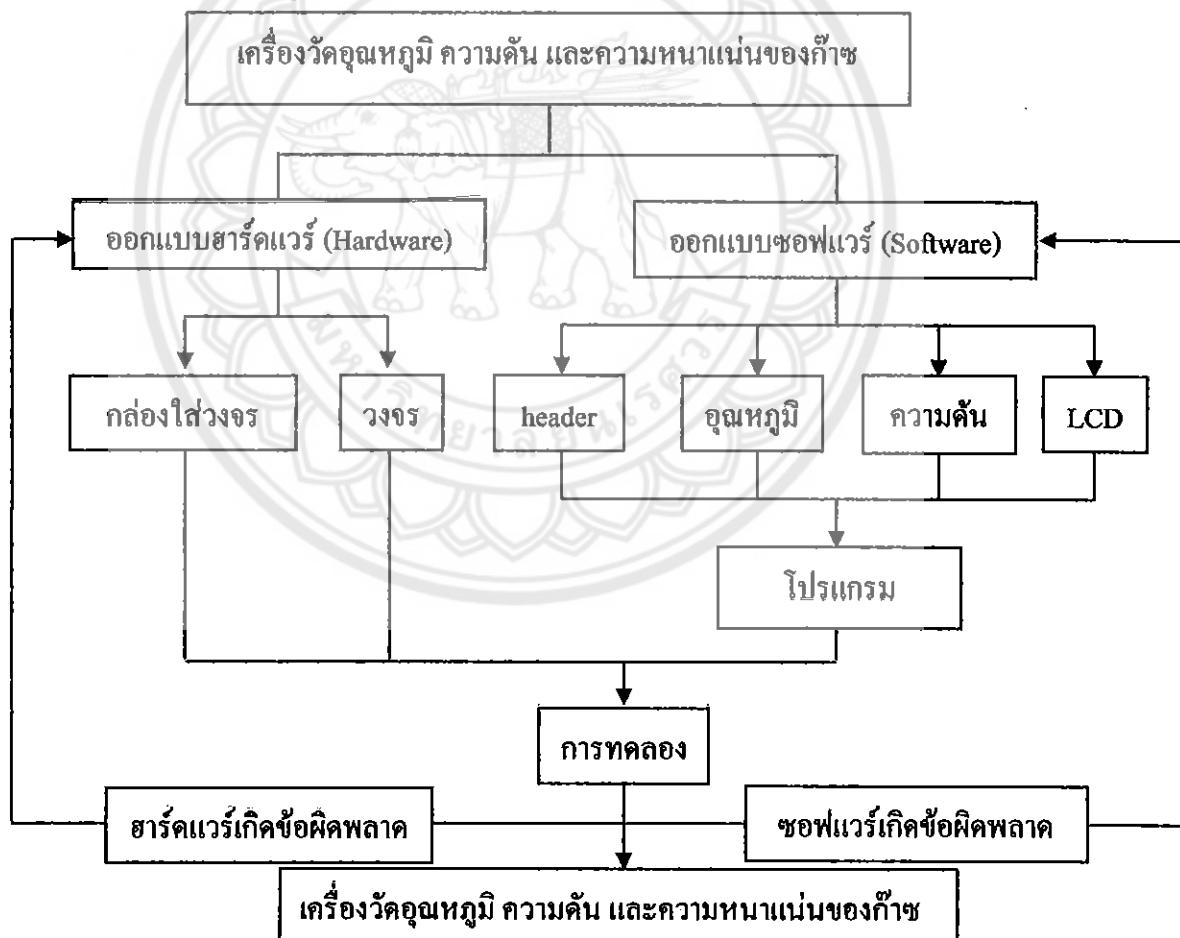

รูปที่ 3.1 แผนผังการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ

3.1 การสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ

ในการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ ผู้จัดทำมีแนวคิดว่า จำเป็นต้องทำการทดสอบโปรแกรมที่ได้เขียนขึ้นกับบอร์ดทดลองในโกรคอนไทรอลเลอร์ สำหรับ บอร์ดทดลองในโกรคอนไทรอลเลอร์นั้นมีความสำคัญมาก เพราะว่าก่อนการสร้างเครื่องวิเคราะห์ ก๊าซชีวภาพนั้น จำเป็นต้องทำการทดสอบวงจร คือการต่อวงจรการทำงานของส่วนต่างๆ สำหรับ แสดงค่าอุณหภูมิ ความดันและความหนาแน่นของก๊าซ ใน การสร้างเครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ จึง ต้องทำการสร้างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้อย่างเสถียรภาพ

ขั้นตอนการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ ผู้จัดทำเริ่มจาก ศึกษาถึงหลักการทำงานเบื้องต้นของวงจร รวมถึงการเขียนโปรแกรมคำสั่งภาษาซี หลังจากนั้นจึงทำการเขียนโปรแกรมไฟกระพริบ เริ่มจากต่อวงจรลงบนบอร์ดทดลอง เพื่อต้องการทดสอบการทำงาน ของโปรแกรม MPLAB IDE ทดสอบการทำงานของวงจรไฟกระพริบ และทดสอบการทำงานของ ชิปไอซีและคริสตัลที่ได้นำมาทดลองเพื่อต้องการนำไปใช้งาน หลังจากทดลองโปรแกรมไฟ กระพริบแล้วจะทำให้สามารถทราบถึงการใช้งานอุปกรณ์เบื้องต้นคือ ชิปไอซี คริสตัล และการ จ่ายไฟเพื่อให้วงจรทำงาน ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบและการต่อวงจรจอ LCD เพื่อที่จะให้จอ LCD แสดงผลต่างๆที่ต้องการ วงจรจอแสดงผล LCD หลังจากนั้นจึงทำการศึกษาถึงการใช้งานและ การเขียนโปรแกรมให้สามารถอ่านค่าอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เมื่อสามารถเขียนโปรแกรม ให้สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้แล้ว ก็ทำการต่อวงจร โดยมีการต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ แล้ว ตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์ ว่ามีความแม่นยำเพียงใด เมื่อสามารถใช้งานเซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการทดลองการทำงานของเซ็นเซอร์วัดความดัน เริ่มจากศึกษาถึง การทำงานของเซ็นเซอร์ แล้วจึงทำการเขียนโปรแกรมให้สามารถแสดงค่าความดันได้ หลังจากนั้น จึงทำการต่อวงจร เพื่อทดสอบการทำงานของเซ็นเซอร์วัดความดัน


เมื่อการทำงานของเซ็นเซอร์ทั้งสองชนิดสามารถใช้งานได้ดี ขั้นตอนต่อไปจะนำวงจรและ เซ็นเซอร์ทั้งสองชนิดมาร่วมให้อยู่ในวงจรเดียวกัน สำหรับการจะใช้งานเซ็นเซอร์ทั้งสองชนิดพร้อม กันนั้น เริ่มต้นจากการรวมโคิดโปรแกรมที่ได้เขียนขึ้น แล้วจึงรวมวงจรเพื่อให้วงจรนั้นมีเซ็นเซอร์ ทั้งสองชนิดอยู่ในวงจรเดียวกัน เมื่อร่วมวงจรและโคิดแล้วจึงทำการทดสอบการทำงาน เมื่อสามารถ ใช้งานได้จึงทำการเขียนสมการให้สามารถแสดงค่าความหนาแน่นของก๊าซ หลังจากนั้นจึงทำการ ทดสอบเครื่องอิคกริ่ง หากเห็นว่าเครื่องสามารถทำงานได้อย่างเสถียรแล้วจึงจะสร้างบอร์ดใช้งาน จริง โดยการสร้างจะอิงจากการทำงานของบอร์ดเอนกประสงค์ มีการต่อวงจรและบัดกรีวงจรตาม

ส่วนที่ต้องการใช้งานจริงให้เหมือนกับการทดลองต่อวงจรบนบอร์ดเงินกประสงค์ สำหรับรายละเอียดต่างๆและการต่อวงจรดังจะอธิบายในขั้นตอนต่อไป

3.1.1 การออกแบบ และทดสอบวงจรบนบอร์ดทดลอง


การต่อวงจรนำเสนอโครงสร้างของบอร์ดทดลอง มีความสำคัญสำหรับผู้เรียนศึกษา และสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อสร้างบอร์ด

เพื่อสร้างบอร์ด เพราะการต่อวงจรเบื้องต้นจำเป็นต้องรู้ถึงส่วนประกอบหลักและความสำคัญของการวางแผนวงจร ในการต่อวงจรพื้นฐาน ในการต่อวงจรพื้นฐาน Breadboard คือบอร์ดสีขาวที่ใช้สำหรับการต่อวงจรพื้นฐาน การใช้งานบอร์ดดังกล่าวในการทดลองต่อวงจรไฟกระพริบเพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจในการต่อวงจร

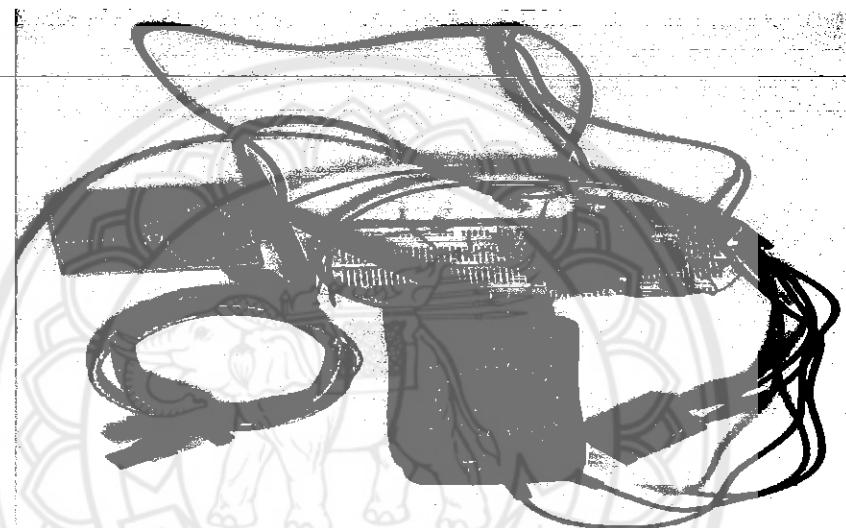


รูปที่ 3.2 วงจรไฟกระพริบบนบอร์ดทดลอง (Breadboard)

เมื่อทำการต่อวงจรบน Breadboard ได้แล้ว จึงทำการต่อวงจรอื่นๆ บนบอร์ดทดลอง เอนกประสงค์ (บอร์ดที่มีการต่อวงจรพื้นฐาน) สำหรับการใช้งานบอร์ดเงินกประสงค์นั้นเราต้องศึกษาดึงวงจรการต่อต่างๆบนบอร์ด ว่ามีความสำคัญอย่างไร เมื่อรู้ถึงการทำงานแล้วก็จะเป็นการทดลองเขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อทดสอบอุปกรณ์ต่างๆบนบอร์ดว่าสามารถใช้งานได้จริง รึจาก การทดลองขอแสดงผล LCD ว่าสามารถใช้งานได้ ก็จะทำการต่อวงจรดังรูปที่ 3.3 หลังจากนั้นจึงทำการเขียนโปรแกรมให้แสดงผลตัวเลขหรือตัวหนังสือ ให้แสดงบนขอแสดงผล LCD เพื่อถูกการ แสดงผล

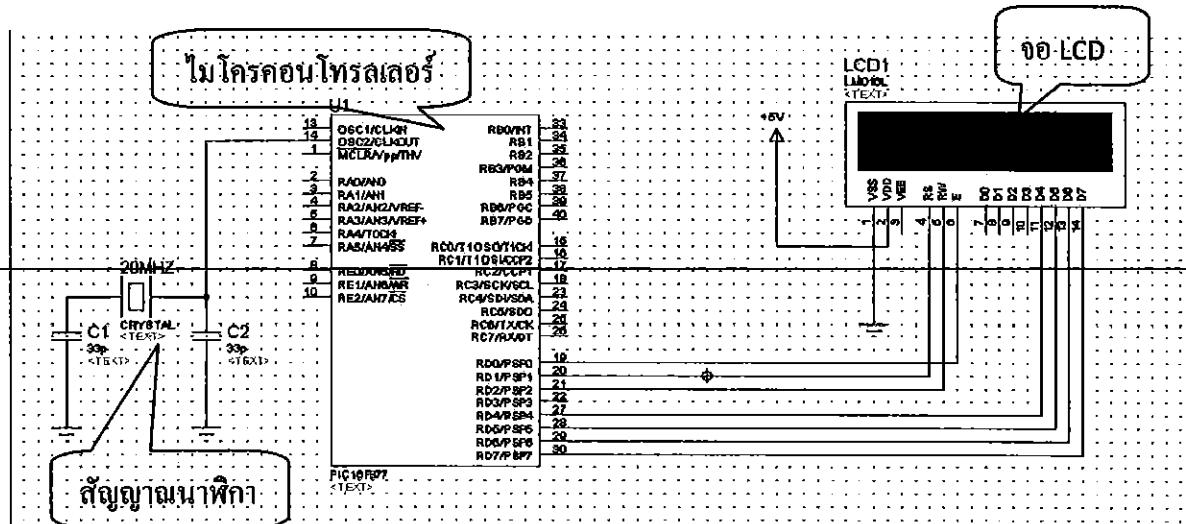

รูปที่ 3.3 วงจรแสดงผล LCD

สำหรับการทดลองต่อวงจรนี้เราได้ทำการต่อวงจรลงบนบอร์ดทดลองออนไลน์ก่อประสบการณ์ทดลองต่อสายไฟเข้ากับจอยแสดงผลบนบอร์ดทดลองออนไลน์ก่อประสบการณ์แล้วจึงทำการบันทึกโปรแกรมลงบนบอร์ดพร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานของการต่อวงจร การทำงานของชิปไอซีว่าสามารถใช้งานได้ดี สำหรับบอร์ดออนไลน์ก่อประสบการณ์นี้ก็เป็นบอร์ดสำเร็จรูปที่มีวงจรต่างๆครบหมดแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 3.4 ผู้อ่านทำจะใช้บอร์ดออนไลน์ก่อประสบการณ์สำหรับการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพราะว่าบอร์ดออนไลน์ก่อประสบการณ์นี้มีความน่าเชื่อถือ จึงสามารถนำมาใช้งานได้โดยที่มั่นใจได้ว่างระบบบอร์ดสามารถใช้งานได้ดี หากเกิดความผิดพลาดใดขึ้นอาจจะสรุปได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่ตัวโปรแกรมไม่ใช่ที่ตัววงจรบนบอร์ดออนไลน์ก่อประสบการณ์

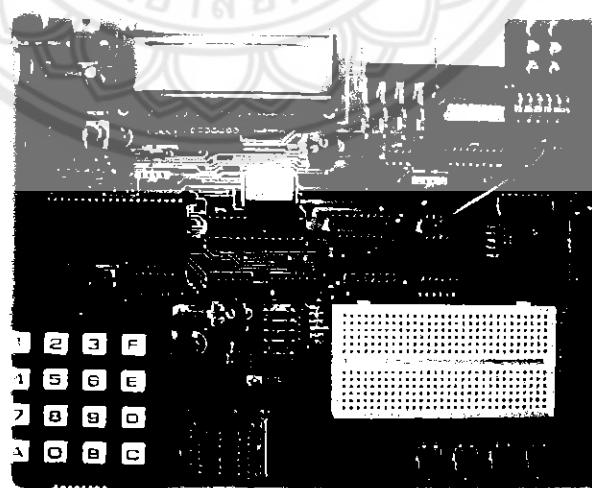

รูปที่ 3.4 บอร์คทคลองเนนกประสงค์

3.1.2 การเขียนโปรแกรม

ในการเขียนโปรแกรมเราจะต้องทำการศึกษาถึงการเขียนโปรแกรมพื้นฐานว่าในการใช้งานนั้นเราใช้โปรแกรมใดในการเขียน รวมถึงภาษาที่ใช้เขียนนั้นเป็นภาษาใด โดยในที่นี้ผู้เขียนได้ใช้ โปรแกรม MPLAB ในการเขียนและคอมไพล์โปรแกรม และภาษาที่ผู้เขียนใช้เขียนคือภาษา C

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ มีขั้นตอนที่
เรานำมาใช้งานดังต่อไปนี้

1) หัวเรื่องสำหรับจัดเก็บคำสั่ง (Header File)

ศึกษาส่วนการเรียกฟังก์ชันใน Header File การตั้งค่าสัญญาณนาฬิกา รวมถึงการเรียก
ฟังก์ชันของซีปี เซ็นเซอร์ จอ LCD

2) เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature sensor)

ขั้นตอนการศึกษาและการเขียนโปรแกรมในส่วนนี้นั้น สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันในส่วนของ
เซ็นเซอร์มาใช้งาน โดยการเรียกนาฬิกาใช้งานอย่างเช่นที่ใช้ในโปรแกรมนี้ใช้การอ่านค่า ds1820_read()
มาเก็บไว้ในตัวแปร ซึ่งจะสามารถแสดงและกำหนดในคำสั่งของ LCD เพื่อแสดงค่าได้เลย

3) เซ็นเซอร์วัดความดัน (Pressure sensor)

การเขียนในส่วนของเซ็นเซอร์วัดความดันนี้ ได้ใช้การตั้งค่าพอร์ตกลุ่มเอาให้เป็นสัญญาณ
อนาล็อก ใช้คำสั่งการอ่านค่า (Read_ADC) ซึ่งเป็นแบบฐานนาฬิกาในตัวแปรใหม่เพื่อปรับค่าเป็น
แรงดันไฟฟ้า และทำการคำนวณตามสูตรของในแต่ละเซ็นเซอร์เพื่อหาค่าที่เป็นความดันที่ต้องการ
ใช้งาน

4) จอแสดงผล (LCD)


ในส่วนของ LCD นั้นเริ่มศึกษาจากการแสดงผลตัวอักษร จากนั้นศึกษาคำสั่งในการแสดง
ตำแหน่งในของ LCD อย่างเช่น หากใช้คำสั่ง lcd_gotoxy(); หากต้องการให้แสดงผลในตำแหน่งบน
ซ้ายเป็นตำแหน่งแรกก็สามารถกำหนดที่ตำแหน่ง lcd_gotoxy(0,0); และใช้%f ในการกำหนด
ตำแหน่งของค่าตัวแปรที่แสดงค่าทั้งตำแหน่งหน้าจอดูกันบินและหลังจุดดูกันบินได้

5) ก๊าซชีวภาพ (Biogas)

การหาความหนาแน่นของก๊าซนี้คือการคำนวณจากการใช้ส่วนของอุณหภูมิ และความดัน
มหาค่าความหนาแน่น ในส่วนของโปรแกรมจึงนำค่าตัวแปรมาคำนวณและแสดงผล


3.1.3 การสร้างบอร์ดใช้งานจริง

สำหรับการสร้างบอร์ดใช้งานจริงนี้เรามีความต้องการที่จะสร้างบอร์ดให้สามารถวัดค่าของ อุณหภูมิ, ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ โดยเราจะมีหลักการทำงานของเครื่องวัด อุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ ดังรูปที่ 3.5 โดยในการทำงานของรูปด้านล่างนี้ จ.4 วัดความดัน แสดงว่า เครื่องในโตรคอนไทรอลเลอร์เป็นตัวกลางในการรับการทำงานของเซ็นเซอร์วัดความดัน จ.5 แสดงว่า เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และสัญญาณไฟก้า (ในการใช้งานครั้งนี้ผู้เขียนได้เลือกใช้วิธีใส่คริสตัลเพื่อ สามารถใช้งานได้ง่ายและมีความเสถียร) และไฟ 5V สำหรับผลของการคำนวณนั้นจะแสดงผลออกทาง จอแสดงผล LCD ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานของวงจรและโปรแกรม

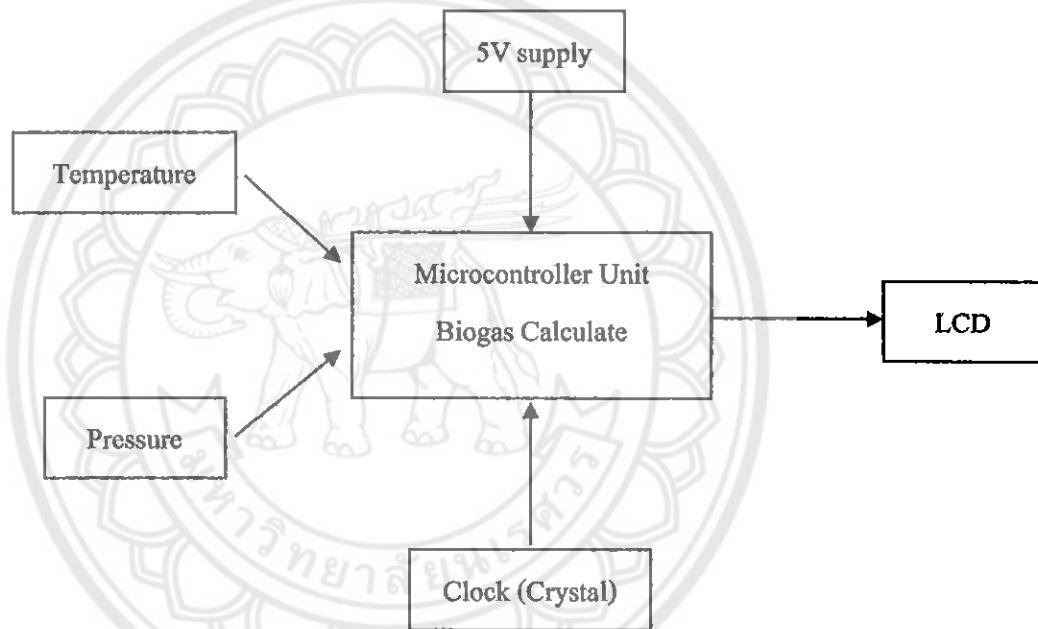


รูปที่ 3.5 หลักการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ

รูปที่ 3.6 แสดงถึงการออกแบบการวางแผนและการวางแผนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอแสดงผล ชิพ ไอซี และคริสตัล จำเป็นต้องมีการวางแผนให้สมดุลกันดังภาพเพื่อให้ง่ายต่อการบัดกรีและง่ายต่อการนำไปใช้งาน ซึ่งจะเห็นถึงการเดินสายไฟที่ไม่ให้บานมากเพื่อป้องกัน ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ภายในสายไฟ

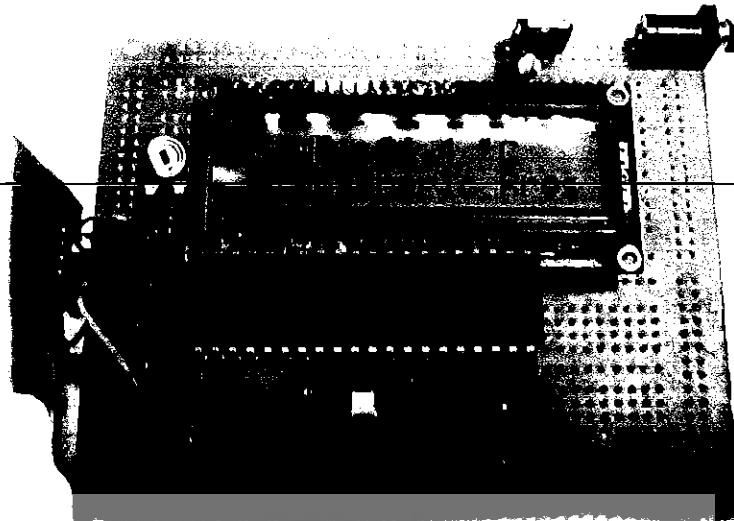

รูปที่ 3.6 วงจรและการวางแผนอุปกรณ์ต่างๆบนแผ่นปรินต์เอนกประสงค์


จากการที่ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาถึงการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น นับ做起ทางด้วย
เอนกประสงค์นั้นทำให้ได้ทราบถึงหลักการและการวางแผนที่ถูกต้อง การสร้างนอร์คใช้งานจริง¹
เริ่มจากการเขียนแผนผังวงจรดังแสดงในรูปที่ 3.7 เมื่อสามารถทราบถึงจุดเชื่อมต่อต่างๆแล้วจึงทำ
การวางแผนอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ลงบนแผ่นปรินต์เอนกประสงค์ พร้อมทั้งทำการบัดกรี การวางแผน
นี้ควรเริ่มจากการกำหนดจุดจ่ายไฟเข้าสู่บอร์ดเป็นอันดับแรก เพื่อที่จะได้ทราบถึงตำแหน่ง²
ของไฟ RV ที่ต้องการนำไปใช้งาน

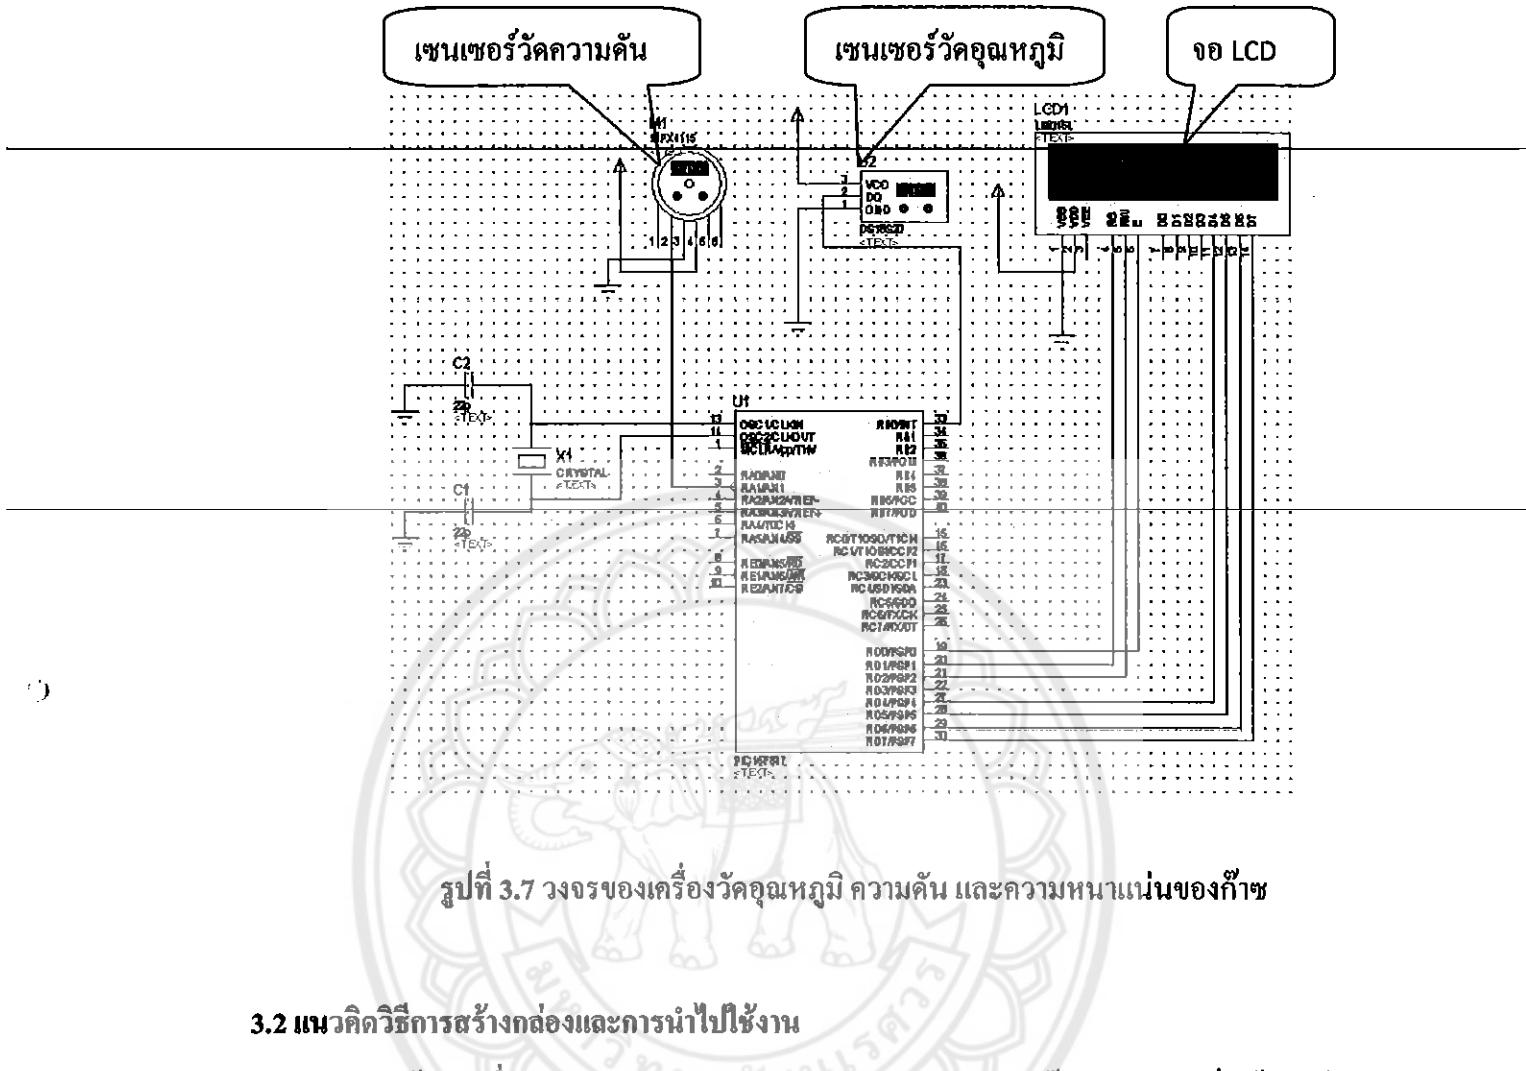

รูปที่ 3.7 วงจรของเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความหนาแน่นของก๊าซ

3.2 แนวคิดวิธีการสร้างกล่องและการนำไปใช้งาน

การใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความหนาแน่นของก๊าซมีความจำเป็นต้องนำไปวัดกับอาคารและความดันภายในถังหมักก๊าซชีวภาพ จึงมีความจำเป็นต้องทำการออกแบบกล่องสำหรับการใช้งานเพื่อป้องกันการร้าวไหลของก๊าซชีวภาพ และป้องกันความเสียหายอันเนื่องจาก การวัดค่าต่างๆ การสร้างกล่องใช้งานนั้นเราจำเป็นต้องติดข้อต่อท่อพีวีซี (PVC) เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปเชื่อมต่อกับถังหมักก๊าซซึ่งได้มีการออกแบบมาเช่นกัน โดยภายในท่อพีวีซีเรามาได้ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและเซ็นเซอร์วัดความชื้น แล้วจึงทำการซีลโดยรอบเพื่อป้องกันการรั่วของก๊าซ หลังจากนั้นจึงทำการวางแผนแผ่นปรินเอนกประสงค์ที่ได้ทำการบัดกรีเสร็จแล้วลงในกล่องใช้งาน พร้อมทั้งทำการบัดกรีเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ากับแผ่นปรินเอนกประสงค์ขึ้นตอนต่อไปจะเป็นการทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ

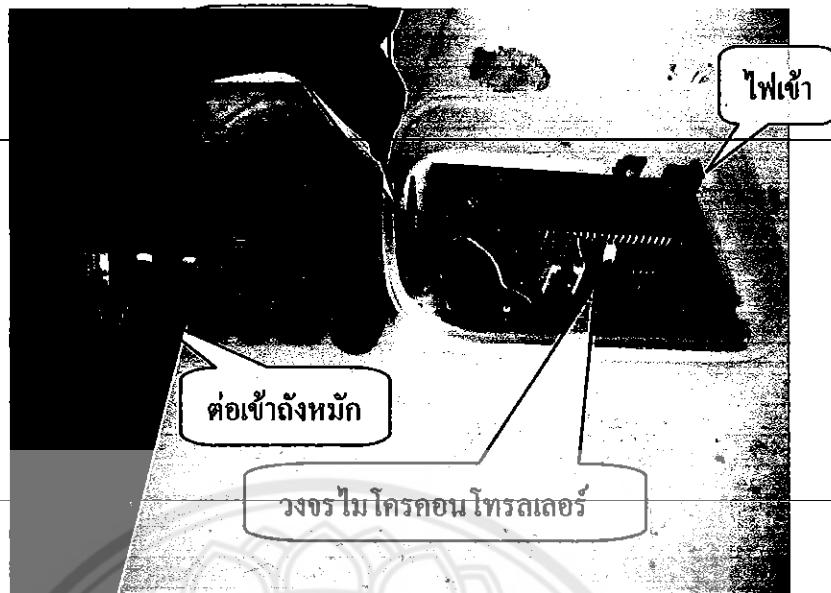


รูปที่ 3.8 การต่อเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซกับถังหมักก๊าซ

3.2.1 ขั้นตอนการทดลอง

ในขั้นตอนการทดลองจะเป็นการทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ซึ่งมีความจำเป็นมากเพื่อที่เราจะได้ทราบถึงปัญหาและหาวิธีแก้ไขความผิดพลาดต่างๆได้ทันที หลังจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเครื่องไปใช้งานจริง

3.2.2 การทดสอบการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ

การทดสอบการใช้งานของเครื่องสามารถทำได้ด้วยการ ตรวจสอบการวางแผน ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่า ให้ทำการบัคครีทุกชุดย่างคีแล้ว มีการใช้มัลติมิเตอร์เป็นตัวตรวจสอบวงจร หลังจากนั้นเป็นการทดลองเชื่อมไฟเข้าสู่บอร์ดใช้งานจริง พร้อมทั้งสังเกตและตรวจสอบความถูกต้องของ การแสดงผลบนจอแสดงผล หากเกิดความผิดพลาดต่างๆสามารถแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องได้ตามผังการทดสอบเครื่องและทดสอบการทำงานของซอฟแวร์ ดังรูปที่ 3.9 เมื่อเครื่องสามารถใช้งานได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจึงทำการทดสอบการทำงานของเซ็นเซอร์ว่าสามารถใช้งานได้ถูกต้อง เพียงใด ในการทดสอบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมนี้สามารถทำได้ง่าย ใช้วิธีการการทดสอบวัดอากาศที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยมีเทอร์โนมิเตอร์ที่อยู่ในมัลติมิเตอร์เป็นตัวชี้วัดความถูกต้อง ในส่วนของเซ็นเซอร์วัดความดันนั้น มีความจำเป็นต้องสร้างถังความดันแล้วทำการติดตั้งเกจวัดความดัน เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนต่อไป

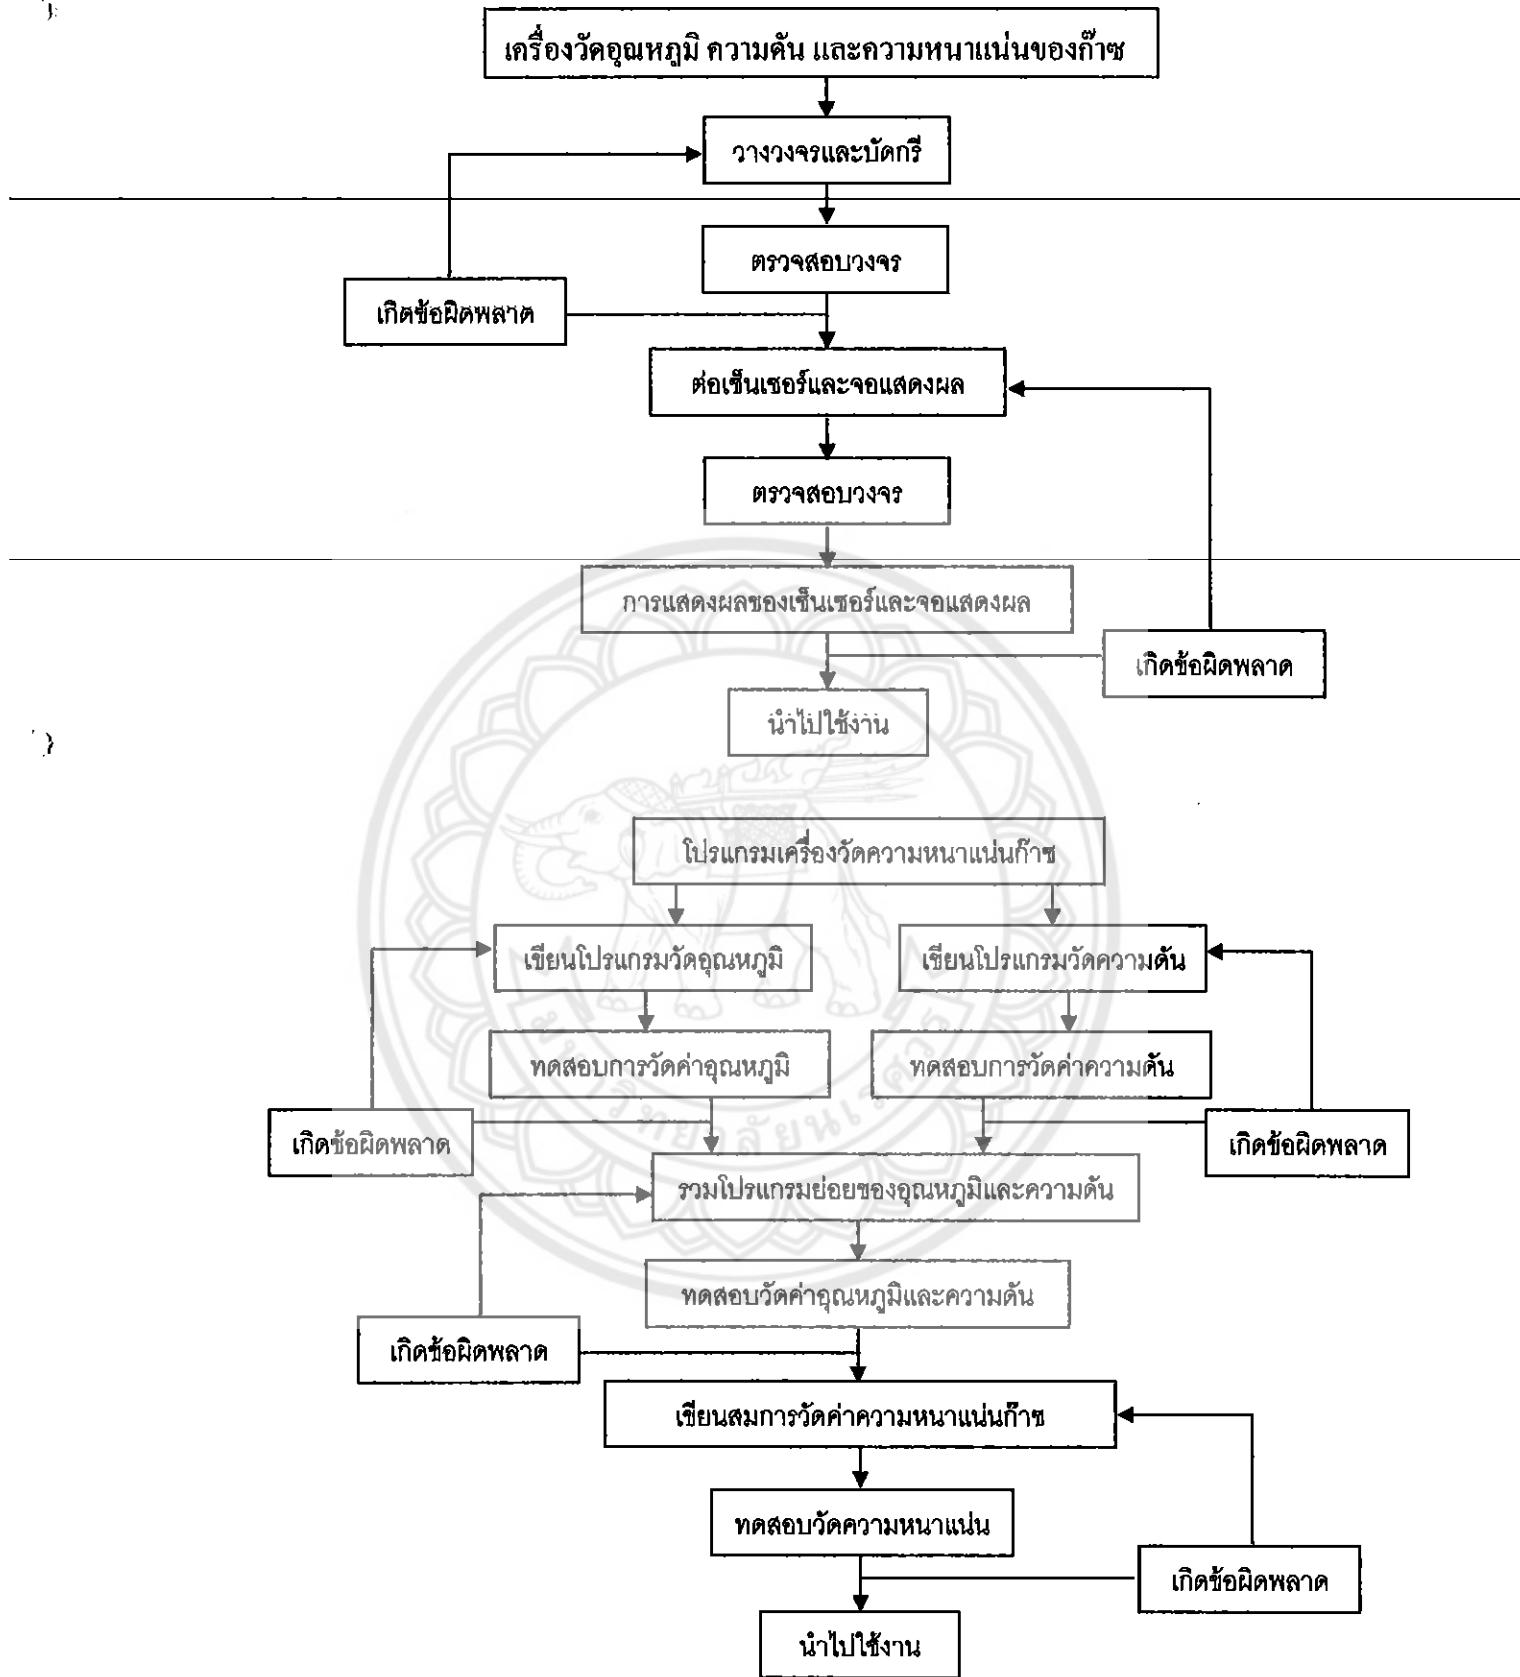

รูปที่ 3.9 ผังการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก้าช

3.2.3 การใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ

ในการนำเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซไปใช้งานนั้นควรทราบถึงข้อมูลการใช้งานก่อนว่า เครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -40°C ถึง 125°C และทันแรงดันได้ 115 kPa เพราะฉะนั้นการติดตั้งเครื่องกับถัง หมักก๊าซหรือการนำไปใช้งานอื่นๆควรทราบถึงข้อมูลการใช้งาน หากทราบถึงข้อมูลการใช้งานแล้ว ก็จะทำการต่อเครื่องกับถังหมักก๊าซโดยการต่อท่อสายยางเข้ากับท่อพีวีซี ที่ได้ทำการเชื่อมต่อกับถัง หลังจากนั้นก็จะทำการเปิดเครื่องเพื่อคุ้มครองของอากาศภายในถังหมักและความหนาแน่นของก๊าซ

3.3 ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ไข

การแสดงผลบนจอ LCD

การแสดงผลในส่วนนี้เกิดจากความผิดพลาดของผู้เขียนเองเนื่องจาก ในตัวโปรแกรมนี้ การแสดงผลบนจอ LCD จะต้องมีการใส่เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ลงบนบอร์ดทดลอง แต่ด้วยผู้เขียนไม่ได้ทำการใส่เซ็นเซอร์ จึงทำให้การแสดงผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นในการเปิดใช้งาน เครื่องทุกๆครั้ง และการจะทดสอบว่างต่างๆนั้น ควรที่จะมีการต่อวงจรและอุปกรณ์ส่วนประกอบ ต่างๆให้ครบแล้วจึงทำการเปิดเพื่อทดสอบเครื่อง หากไม่ทำ เช่นนั้นแล้ว เมื่อทำการเปิดทดสอบ เครื่องอาจทำให้เกิดการผิดเพี้ยนขึ้นบนจอแสดงผลหรือเกิดความเสียหายขึ้นได้ จึงควรที่จะต่อ อุปกรณ์ให้ครบก่อนแล้วจึงนำไปเชื่อมต่อ หากต้องการคอมแพคไปเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ก็ ควรที่จะกระทำเมื่อปิดเครื่องโดยสมบูรณ์แล้ว



รูปที่ 3.10 จอแสดงผลไม่แสดงข้อมูล

การรวมโปรแกรม

การรวมโปรแกรม ก็คือการนำโปรแกรมอุปกรณ์และความดัน ที่เราได้ทำการเขียนเข้ามาโดย เขียนแยกกันนั่น นำโค๊ดทั้งสองมารวมกันและทำการแก้ไขเพื่อให้โค๊ดทั้งสองนี้สามารถทำงาน ร่วมกันได้โดยสามารถใช้งานได้ดี ในขั้นตอนของการรวมโปรแกรมของการวัดอุณหภูมิและการวัด ความดัน เนื่องจากการเขียนในขั้นตอนที่ผ่านมาเขียนแยกกันทำให้เกิดการใช้พอร์ตที่ร่วมกันเวลาที่ นำมาร่วมกัน ซึ่งในส่วนของความดันต้องการใช้พอร์ตที่เปล่งเป็นคิจตลอด ทำให้ต้องข้ายังพอร์ตของ อุณหภูมิใหม่ และในส่วนของเงื่อนไขภายในโปรแกรม เกิดปัญหาหากการเรียงลำดับคำสั่ง ก่อนหลังของจากการเรียกใช้ในส่วนของอุณหภูมิและความดัน การนำค่าอุณหภูมิและผลทางของภาพ ในสองบรรทัดและให้สับเปลี่ยนคำสั่งการใช้สัญญาณเวลา

ความผิดพลาด จากบอร์ดใช้งานจริง

1) จอแสดงผลไม่ทำงาน


จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังด้านบนนี้ เกิดจากวงจรที่เราต่ออนนิเมะบางชุดที่กระแสไฟไม่ผ่าน ไปสู่จอแสดงผล และวงจรนี้การลัดวงจร ทำให้ขอมีการแสดงผลที่ผิดเพี้ยน จากรูปที่ 3.11 ซึ่งให้เห็น ถึงชุดที่เกิดการลัดวงจรเนื่องจากมีการบัดกรีไม่แน่น โดยที่เราพบชุดบัดกรีไม่แน่นจากการใช้มิเตอร์ วัดและจากการที่เราทดลองที่สายไฟเมื่อเราทำการทดสอบไฟแล้วจะสามารถทำงานได้ เมื่อพบชุดที่เรา บัดกรีไม่แน่นแล้ว เราได้ทำการแก้ไขโดยการบัดกรีใหม่ เพื่อให้วงจรดังกล่าวทำงานได้เป็นปกติ



รูปที่ 3.11 จอแสดงผล LCD บนบอร์ดใช้งานจริงไม่ทำงาน

2) จอ LCD แสดงผลไม่ถูกต้อง

ขอแสดงผลแสดงผลออกมานี้ไม่ถูกต้อง จากราฟนีเกิดจากการต่อวงจรที่ผิดพลาด คือผู้เขียน
ไม่ได้ทำการใส่ค่าปั๊บตัวหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ทำให้สัญญาณที่ส่งมาในวงจร มีความร้อนเรือน
สม่ำเสมอ เมื่อสัญญาณที่ได้ไม่สม่ำเสมอจึงทำให้เกิดความผิดพลาดซึ่งแสดงขึ้นบนจอ LCD จะเห็น
ได้ว่ามีการซ้อนของตัวหนังสือและ ค่าของอุณหภูมิที่แสดงมีค่าสูงถึง 84.9°C และกีติกอบ 5°C ใน
สภาพที่อากาศปกติ

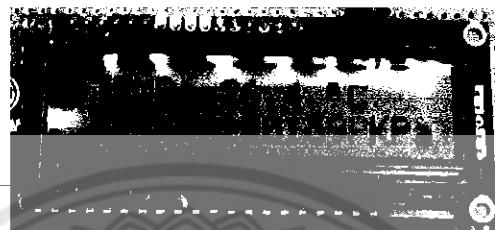

รูปที่ 3.12 จอแสดงผล LCD แสดงผลผิดพลาด

3) ถังหมักก้าชรั่ว

ในกระบวนการผลิตก้าชชีวภาพ ถังที่ใช้ในการหมักก้าชนีการรั่วซึ่นทำให้ก้าชที่ผลิตออกมานี้
เกิดการระเหยออกมาน้ำ汗อก เป็นเหตุผลให้ความดันในถังหมักก้าชชีวภาพมีค่าคงที่ และมีค่าที่ต่ำ
จากกระบวนการดังกล่าวจึงทำให้จำเป็นต้องทำการทดสอบนี้เชอร์วัดความดัน ว่ามีความผิดพลาด
เกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผล ที่ทำให้ความดันในถังหมักก้าชนีค่าที่คงที่ ซึ่งจากการทดสอบ
นี้เชอร์วัดความดันแล้ว จึงทำให้เห็นว่าเห็นเชอร์วัดความดันบังคงทำงานได้อย่างถูกต้อง จึง
สามารถหาข้อผิดพลาดจากส่วนนี้ได้ว่า เกิดจาก การรั่วไหลของก้าชที่อยู่ภายในถังการหมักก้าช

3.4 Uncertainty Analysis

จากสมการที่ (2.12) เมื่อใช้กฎของก้าชในอุณหภูมิและจะได้

$$\frac{\partial \rho}{\partial P} = \frac{1}{RT}, \frac{\partial \rho}{\partial T} = -\frac{P}{RT^2} \quad (3.1)$$

ดังนั้น

$$W_P = \left[\left(\frac{1}{RT} \right)^2 W_P^2 + \left(-\frac{P}{RT^2} \right)^2 W_T^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (3.2)$$

และ

$$\frac{W_p}{\rho} = [\left(\frac{W_p}{P} \right)^2 + \left(-\frac{W_T}{T} \right)^2]^{\frac{1}{2}} \quad (3.3)$$

เมื่อแทนค่าจากผลการทดลองในสมการ 3.3 จะได้

$$\frac{W_p}{\rho} = [\left(\frac{75}{1027.8} \right)^2 + \left(\frac{0.5}{306.05} \right)^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{W_p}{\rho} = 0.07298 = 7.29 \%$$

จากการคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนของการวัดคิววนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และเซ็นเซอร์วัดความดัน จะสามารถคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดก้าชของกามาได้ เท่ากับ 7.29% ซึ่งถือเป็นค่าที่สูง และจากข้อมูลที่ได้มานั้นจะได้ว่าเครื่องวิเคราะห์ก้าชชีวภาพสามารถนำไปใช้วัดค่าความหนาแน่นของก้าชชีวภาพได้เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้น อันเนื่องมาจากการค่าที่ได้จากการวัดนั้นมีค่าที่น้อยและการเก็บผลที่น้อยเช่นกัน อีกทั้งไม่มีตัวเปรียบเทียบความถูกต้อง จึงสามารถที่จะสรุปได้ว่าเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก้าช สามารถวัดความหนาแน่นของก้าชได้แต่ยังไม่มีความเสถียรภาพที่มากพอ

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง


หลังจากการดำเนินงานในบทที่ 3 ซึ่งเราได้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ การวัดความหนาแน่นของก๊าซภายในถังหมักก๊าซชีวภาพวัดได้โดยการใช้สมการมาคำนวณเพื่อหาความหนาแน่นของก๊าซ แล้วทำการเขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถนำสมการนั้นมาคำนวณได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของเราเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่วัดได้มีวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับการคำนวณ อีกครั้งเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน

4.1 การเปรียบเทียบความดันที่วัดได้โดยเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซกับ เกจวัดความดัน

การทดสอบเชื้อเรื้อร์วัดความดัน โดยทำการวัดความดันภายในถังทดลอง แล้วจึงเปรียบเทียบความแตกต่างของเชื้อเรื้อร์วัดความดัน กับเกจวัดความดัน ผลที่ได้สังแสดงในตารางที่ 4.1 ในอัตราส่วนของความดันที่วัดจากเชื้อเรื้อร์วัดความดันนี้ ความดันบรรยายกาศที่ใช้นั้นมีค่าเท่ากับ 100.61 kPa เมื่อทำการเปรียบเทียบดังในกราฟที่ 4.1 แล้วมีค่าความแตกต่างของเชื้อเรื้อร์วัดความดันและ เกจวัดความดันเท่ากับ 1.837 % ซึ่งในที่นี่ความคลาดเคลื่อนที่แสดงผลเป็นคิจ托ลนั้นมีความคลาดเคลื่อนในการวัดทางความดันตามที่มีการใช้งาน ± 0.068 kPa (ที่การใช้งาน 0-85°C) ซึ่งการใช้เชื้อเรื้อร์วัดความดันแทนการใช้ เกจวัดความดันนี้ มีข้อดีทางด้านการใช้งาน เช่น สามารถอ่านค่าตัวเลขเป็นแบบดิจิตอลและ สามารถคำนวณได้บันทึกเป็นข้อมูลเก็บไว้ได้

ตารางที่ 4.1 ทดสอบเข็นเซอร์วัคความดัน

ความดันที่วัดจากเกจ kPa	ความดันสัมบูรณ์ที่วัดโดยเข็นเซอร์ kPa	ความดันเกจที่วัดโดยเข็นเซอร์ kPa
3	103.54	2.93
3.5	104.06	3.45
3.5	104.19	3.58
4.5	105.06	4.45
5	105.5	4.89
6.5	107.28	6.67
7	107.75	7.14
8.5	109.04	8.43
9	109.69	9.08
10	110.88	10.27

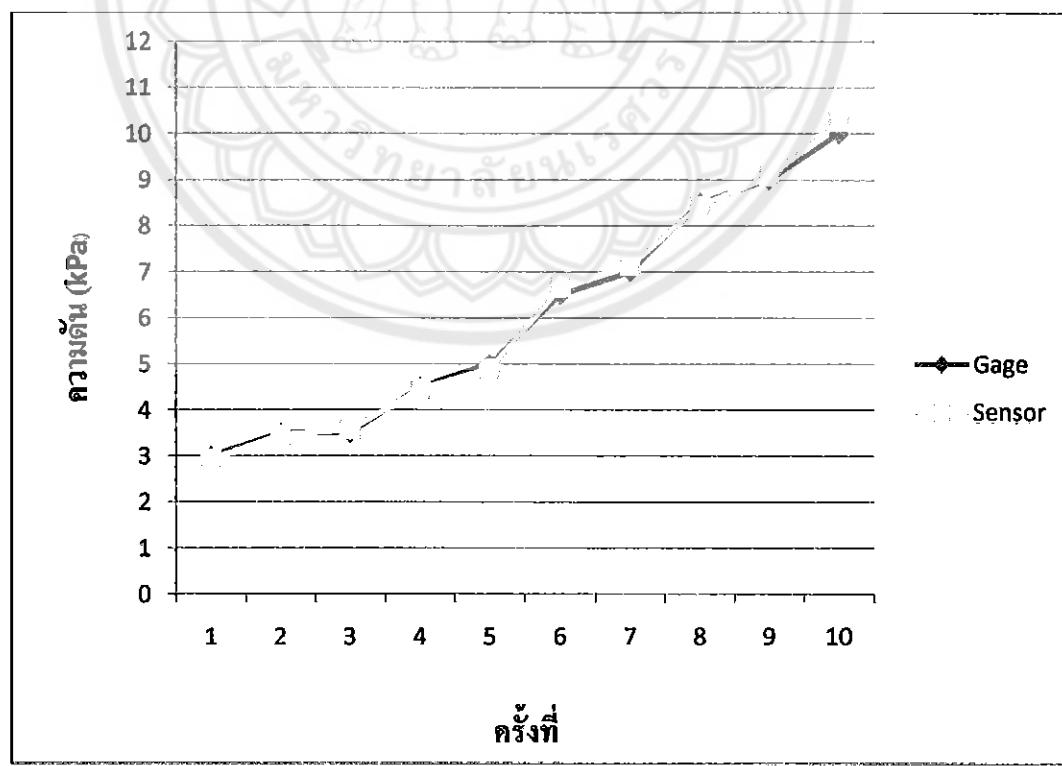


รูปที่ 4.1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าของความดันที่วัดจากเข็นเซอร์และเกจวัดความดัน

4.2 การเปรียบเทียบอุณหภูมิที่วัดได้โดยเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซกับ เทอร์โมมิเตอร์

การทดสอบชิ้นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ โดยทำการวัดอุณหภูมิภายในห้องที่มีอุณหภูมิที่แตกต่าง กัน โดยเปรียบเทียบระหว่างชิ้นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิกับ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดที่เป็นมิเตอร์ ผลที่ได้คัง แสดงในตารางที่ 4.2 และแสดงเป็นกราฟได้ดังกราฟที่ 4.2 ซึ่งเทอร์โมมิเตอร์ที่เราได้นำมาทำการวัด เพื่อเปรียบเทียบนั้น ให้ค่าที่ละเอียดน้อยกว่าชิ้นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และจากการวัดเราจะได้ค่าความ แตกต่างระหว่างชิ้นเซ็นเซอร์วัดความดันและเทอร์โมมิเตอร์เท่ากับ 2.305% ในที่นี่ความละเอียดในการ วัดอุณหภูมิอยู่ที่ $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ เช่นชิ้นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสามารถแสดงผลลอกทางขอแสดงผลได้ทันที เพราะ ไม่มีการเบลลงสัญญาณใดๆ สัญญาณที่ได้ส่งเข้าสู่ชิปไฮไฟและแสดงผลบนจอทันที

ตารางที่ 4.2 ทดสอบชิ้นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

ครั้งที่	อุณหภูมิที่วัดจากเซ็นเซอร์ (Sensor)	อุณหภูมิที่วัดจากมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
1	29.4	29
2	27.4	28
3	26.9	26
4	25.4	26
5	24.4	25
6	24.4	24

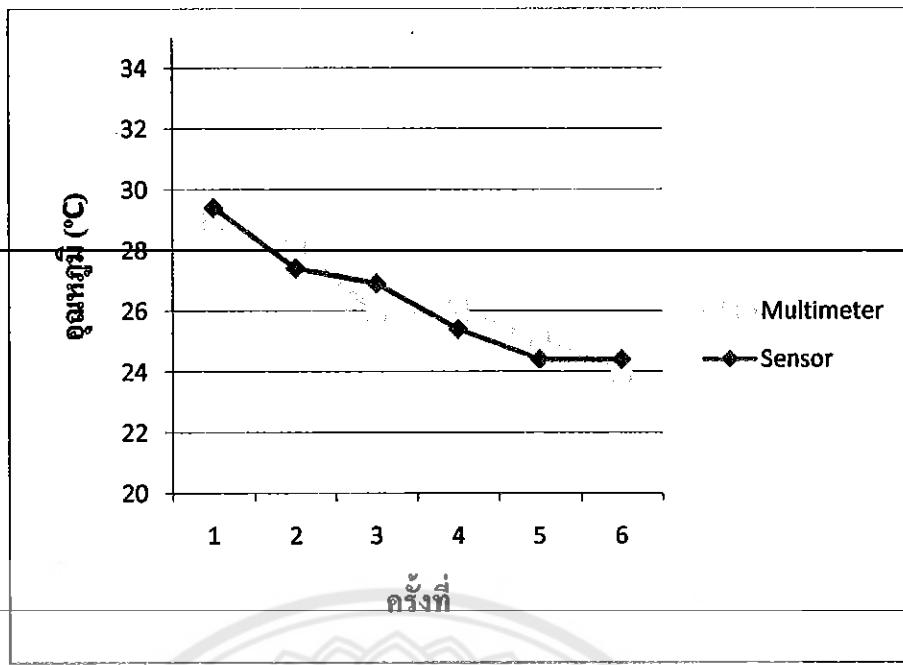

รูปที่ 4.2 กราฟแสดงการเบริ่งค่าของอุณหภูมิที่วัดจากเซ็นเซอร์และมัลติมิเตอร์

4.3 การวัดสมบัติต่างๆ ของก้าชชีวภาพโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของ ก้าชที่พัฒนาขึ้นมา

ในหัวข้อนี้เป็นการนำเสนอถึงการวัดสมบัติต่างๆ ของก้าชชีวภาพในถังหมัก โดยใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก้าชที่เราพัฒนาขึ้นมา สำหรับอุณหภูมิและ ความดันนี้ เราได้นำเสนอวิธีการวัดในบทที่ 3 แล้ว และสำหรับความหนาแน่นเราได้กำหนดให้ ก้าชภายในถังหมักประพฤติดตามเป็นก้าชในอุณหภูมิ ดังนี้หากผลที่วัด ได้จะสามารถเปลี่ยนเทียบการ วัดกับสมการที่ทำการคำนวณ เพื่อหาความคลาดเคลื่อนของเครื่อง ดังการคำนวณสมการด้านล่าง โดยการคำนวณจะทราบค่าของ ความดันและอุณหภูมิแล้วทำการคำนวณเพื่อหาความหนาแน่นของ ก้าช โดยการแทนค่าในสมการด้องแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวินและความดันเป็นมิลลิบาร์ ก็จะ คำนวณหาความหนาแน่นของก้าชได้ดังสมการด้านล่าง

แทนค่าในสมการ 2.5 จะได้

$$\rho_{act} = \frac{0.72 \times 1027 \times 273}{1013 \times 305.4} = 0.655 \text{ kg/m}^3$$

จากการทดสอบและเก็บข้อมูลของอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซชีวภาพ

โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ ที่เราพัฒนาขึ้นมา ได้ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4.3 โดยทำการวัดผลต่างๆเป็นเวลา 30 นาที และเก็บข้อมูลทุกๆ 5 นาที เพื่อนำผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยเป็น 32.65°C ความดันเฉลี่ย 102.4 kPa และความหนาแน่นเฉลี่ย 0.647 kg/m^3 และมีเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.25°C , 0.21 kPa และ 0.005 kg/m^3 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก๊าซ

ในระยะเวลา 30 นาที ตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.30 น.

ช่วงเวลา (minute)	อุณหภูมิ($^\circ\text{C}$)	ความดัน(kPa)	ความหนาแน่น(kg/m^3)
0-5	32.4	102.67	0.65
6-10	32.4	102.56	0.65
11-15	32.4	102.46	0.65
16-20	32.9	102.35	0.65
21-25	32.9	102.13	0.64
26-30	32.9	102.24	0.64

ในการวัดที่ผ่านมาเราได้ทำการวัดในระยะเวลา 30 นาที หลังจากนั้นเราจะได้ทำการวัดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และ 1 วัน เพื่อต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความดัน ว่าเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา หรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง ความดันนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงเวลาใด และเพื่อต้องการศึกษาโน้มของความดันสูงสุดในแต่ละชั่วโมง และในแต่ละวัน

จากนั้นเรายาบช่วงระยะเวลาในการวัดสมบัติต่างๆ เป็น 5 ชั่วโมง ตั้งแสดงในตารางที่ 4.4 แสดงค่าของอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นที่ได้ทำการวัดเป็นช่วงเวลาห่างกัน 1 ชั่วโมง จะได้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิเป็น 32.4°C , ความดัน 102.76 kPa และความหนาแน่น 0.658 kg/m^3 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.45°C , 0.07 kPa และ 0.005 kg/m^3 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.4 ผลการทดลองเครื่องวัดอุณหภูมิ ความคัน และความหนาแน่นของก้าช

ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

ช่วงเวลา(hour)	อุณหภูมิ(°C)	ความดัน (kPa)	ความหนาแน่น(kg/m ³)
1	31.9	102.89	0.66
2	31.9	102.78	0.66
3	32.9	102.72	0.66
4	32.9	102.68	0.65
5	32.4	102.75	0.66

ทำการทดลองวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ก่อนทำการวัดก้าชในถังหมักได้มีการทำหมักไว้เป็นเวลา 70 วัน ผลที่ได้จากการวัดอุณหภูมิและความคันบรรยายกาศ ก่อนการต่อเครื่องกับถังหมักมีอุณหภูมิ 31.9 °C ความคัน 100.61 kPa ไม่มีก้าชนี้เห็น เมื่อทำการต่อเครื่องกับถังหมักก้าช จะได้ผลดังตารางที่ 4.5 จะเห็นว่าปริมาณ อุณหภูมิ, ความคัน และก้าช ไม่มีความแตกต่างกันมากเท่าไร

ตารางที่ 4.5 ผลการทดลองเครื่องวัดอุณหภูมิ ความคัน และความหนาแน่นของก้าช

ในระยะเวลา 5 วัน

วันที่	อุณหภูมิ(°C)	ความคัน(kPa)	ความหนาแน่น(kg/m ³)
19 / 04 / 2553	31.9	102.75	0.66
20 / 04 / 2553	32.9	102.78	0.66
21 / 04 / 2553	32.9	102.78	0.66
22 / 04 / 2553	31.9	102.89	0.66
23 / 04 / 2553	32.4	103.00	0.66

จากผลที่ได้ทำการทดลองจะเห็นได้ว่าค่าความหนาแน่นของก้าช มีค่าที่คงที่อาจเป็นผลเนื่องมาจากความดันที่มีค่าที่เพิ่มขึ้นของกระบวนการผลิตก้าช และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผลของอากาศภายนอกถัง ความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงตามความดันและอุณหภูมิ จึงทำให้ความหนาแน่นที่ออกมามีค่าเดียว



บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก้าช สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการใช้งานของระบบการผลิตก้าชชีวภาพ โดยทั่วไปของผู้ใช้งาน ซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก้าชเป็นการประยุกต์ของไมโครコンโทรลเลอร์ร่วมกับการใช้ทฤษฎี ก้าช เพื่อใช้วัดคุณสมบัติของก้าช โดยโครงงานนี้ได้ทดสอบด้วยการวัดก้าชชีวภาพ จากการหมัก กสั่วช และคำนวณหาความหนาแน่นของก้าช ด้วยการใช้เข็มเซอร์วัดอุณหภูมิ และความดัน มีการ ทดลองการใช้งานของเข็มเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งได้ทำการวัดในห้องที่มีอุณหภูมิที่ต่างกัน โดยมี เทอร์โมมิเตอร์เป็นตัวเปรียบเทียบซึ่งผลที่ได้ก็ตรงกัน ในส่วนของเข็มเซอร์วัดความดันทำการสร้าง ถังทดสอบมีการติดเกจวัดความดันและเปรียบเทียบกับเข็มเซอร์วัดความดันในส่วนของค่าที่ได้นั้น มีค่าตรงกัน ผลที่ได้มีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากแรงดัน และเมื่อทำการประกอบเครื่องกับ เข็มเซอร์วัดอุณหภูมิและความดัน ในกระบวนการรับค่านั้นมีความคลาดเคลื่อนโดยรวมจากของ เข็มเซอร์และแรงดัน ไฟฟ้าในเครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน และความหนาแน่นของก้าชเท่ากับ 0 - 2% โดยเทียบจากการใช้งาน ในการใช้งานเครื่องนี้ ต้องคำนึงถึงความดันบรรยายกาศที่ เปลี่ยนแปลงตามความสูงจากระดับน้ำทะเล เพื่อสามารถหาความดันเกจของก้าชได้ หากต้องการนำ เครื่องไปใช้ในการวัดค่าอื่นๆสามารถทำได้ด้วยการแก้ไขโปรแกรม ในส่วนของการประยุกต์ใช้ใน อนาคตสามารถติดตั้งเข็มเซอร์ที่ใช้หลักการอินฟารेडที่ใช้การเปรียบเทียบความขาวคลื่นของก้าช จะทำให้สามารถตรวจสอบความหนาแน่นของก้าชได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความแม่นยำที่ สูงขึ้น

5.2 ข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะสำหรับการทดลองในอนาคต

1. เทืนเชอร์วัดความดันที่เราได้เลือกใช้นั้นยังมีขอบเขตการวัดที่ต่ำ หากต้องการวัดความดันที่มีค่าสูงมากควรเปลี่ยนเทืนเชอร์วัดความดันใหม่ และหากต้องการให้ได้ประสิทธิภาพจากการวัดที่ดีมากขึ้นควรติดตั้งเทืนเชอร์ที่เป็นอินฟารेकในการตรวจจับความขาวคลื่นที่แตกต่างกันของ มีเทน และคาร์บอนไดออกไซด์ จะให้ผลที่ดีและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
2. สำหรับการทดลองนี้ผลการทดลองที่ได้ยังไม่สมบูรณ์เพียงพออันเนื่องจาก การซีล และอุครอบร์ว่องถังหมักกําชชีวภาพนั้นยังไม่ดีเพียงพอขังพบร์ว่องกําชาถังหมักจึงเป็นผลให้ความดันที่วัดได้และปริมาณกําชชีวภาพที่วัดได้มีปริมาณที่น้อย
3. ในอนาคตการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องวิเคราะห์กําชชีวภาพนี้อาจจะมีการสร้างเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อาจเป็นการเพิ่มขอบเขตการวัดของเทืนเชอร์โดยการเปลี่ยนเทืนเชอร์ที่มีการวัดที่ให้ผลเที่ยงตรงมากขึ้น และอาจจะประยุกต์ผลิตขึ้นโดยเพิ่มปริมาณการวัดโดยสามารถวัดกําชชานิคต่างๆ ได้มากขึ้น เช่นเพิ่มการวัดปริมาณออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณของกําชาต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มเทืนเชอร์ต่างๆ และปรับปรุงเป็นอุปกรณ์ใช้งานเพื่อตรวจวัดค่าต่างๆ ที่ต้องการวัดในอนาคตอาจมีความจำเป็นมากเพราะปัจจุบันราคาของเครื่องวัดกําชชีวภาพจากต่างประเทศมีราคาที่ค่อนข้างสูง

เอกสารอ้างอิง

- [1] www.teenet.chiangmai.ac.th/btc/introbiogas.php ณ สิงหาคม 2552
- [2] www.inex.co.th/micro/whatismicro.html ณ สิงหาคม 2552
- [3] เดชฤทธิ์ นภิธรรม, สำเริง เต็มรำ. (2549) คัมพิร์ ใน โครคุณ โตรลเลอร์ PIC (Microcontroller PIC). กรุงเทพมหานคร, เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอนซัลท์.
- [4] <http://www.gotoknow.org/file/natsarun>
- [5] www.wara.com
- [6] ตุรพงษ์ สิริพงษ์ศักดิ์, 2546, การออกแบบโครงสร้างไมโครบอร์ดชุดปฏิบัติการใน โครคุณ โตรลเลอร์ PIC 16F876, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- [7] สุชน ชินสีห์, 2548, การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองใน โครคุณ โตรลเลอร์ เรื่องการรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกของ PIC Microcontroller, ภาควิชาครุศาสตร์ ไฟฟ้า, คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โลลี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โลลี พระจอมเกล้าธนบุรี
- [8] แสงเพชร คงชัยภูมิ, 2548, วงจรเตือนอันตรายจากปริมาณก๊าซคาร์บอนอนออกไซด์เกินพิกัดภายในอาคารจอดรถ, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โลลี พระจอมเกล้าธนบุรี
- [9] ประจิน พดึงสันติคุณ.PIC Microcontroller programming with CCS C compiler. กรุงเทพมหานคร, อินโนเวตีฟ เอ็กเพรสเซนต์.
- [10] <http://www.thaieMBEDded.com/blog/?cat=38>

ภาคผนวก ก

วิธีการใช้งานโปรแกรม MPLAB




ขั้นตอนและวิธีการใช้งานโปรแกรม MPLAB

การสร้าง Project

เมื่อต้องการใช้งาน MPLAB IDE สิ่งจำเป็นในขั้นตอนแรกคือการสร้าง Project ดังนี้
หน้าที่พื้นฐานของ Project manager คือการจัดการความอุ่นไฟล์จำนวนมากในการสร้างอย่าง
อัตโนมัติ


ขั้นตอนการสร้าง Project

ในหัวข้อนี้จะได้อธิบายถึงขั้นตอนการสร้าง Project ของ MPLAB IDE โดยขั้นตอนการ
สร้างอยู่ในรูปของ Wizard ดังนี้จะสามารถสร้าง Project ได้อย่างง่ายตามขั้นตอนจาก Wizard หน้า
เริ่มต้นใช้งานของโปรแกรม MPLAB เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเป็นหน้าจอดังรูปที่ ก.1 ซึ่งแสดง
ถึงการเป้าสู่โปรแกรม ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างงานใหม่

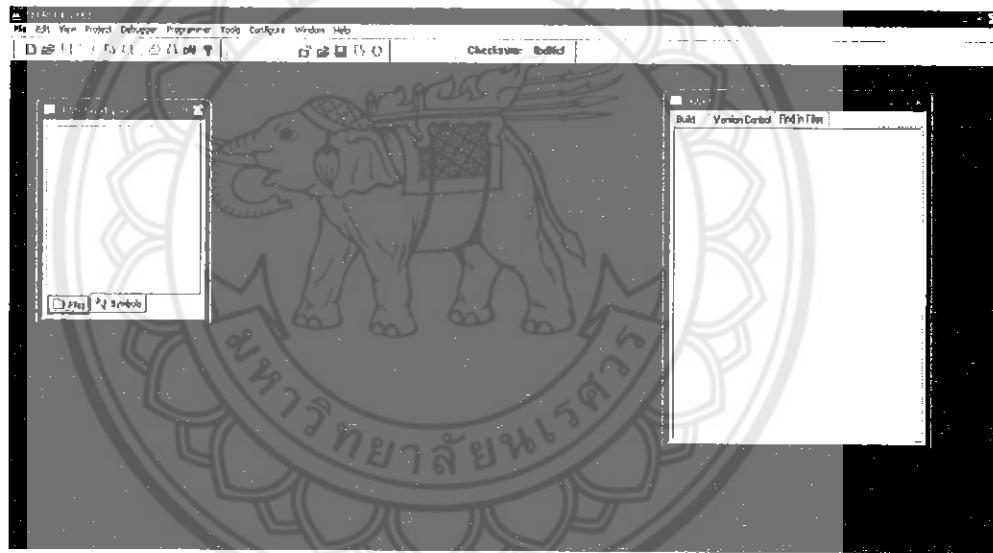

รูปที่ ก.1 หน้าต่างเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม MPLAB

การสร้างงานใหม่ในรูปแบบของ Wizard เริ่มจากการคลิกที่แท็บด้านบน Project → Project
Wizard ดังรูปที่ ก.2

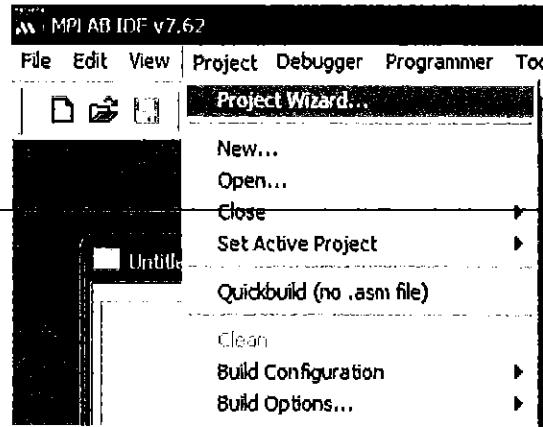

รูปที่ ก.2 การเริ่มใช้โปรแกรมสร้างงานใหม่ด้วย Project Wizard


เมื่อทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วจะแสดงหน้าต่างของ Project Wizard ขึ้นมา ให้ทำการคลิกที่ [Next] เพื่อดำเนินการสู่ขั้นตอนต่อไป ดังรูปที่ ก.3



รูปที่ ก.3 หน้าต่างที่อนรับสู่ขั้นตอน Project Wizard

เมื่อเราทำการคลิก [Next] จากนั้นหน้าต่างของการเลือกอุปกรณ์จะถูกแสดงออกมารูปที่ ก.4 กล่าวคือ เป็นหน้าต่างของการเลือกชนิดของ PIC


Device:

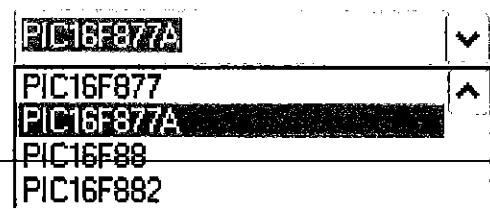

รูปที่ ก.4 หน้าต่างการเลือกชิป PIC


หลังจากเลือกชิปแล้วหรือชนิดของ PIC แล้ว กด [NEXT] ก็จะมีหน้าต่างของภาษาที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมแล้วเลือกจากหน้าต่างนี้ ในที่นี่ใช้ CCS C Compiler PIC12/14/16/18 ดังแสดงใน

รูปที่ ก.5

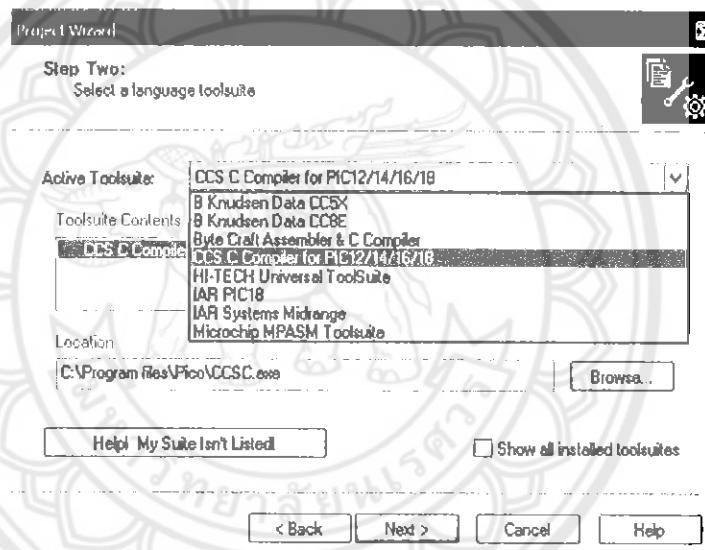


รูปที่ ก.5 หน้าต่างการเลือกภาษา

หลังจากกด [Next] หน้าต่างต่อไปคือหน้าต่างของการกำหนดชื่อ Project และการกำหนด Directory ดังแสดงในรูปที่ ก.6

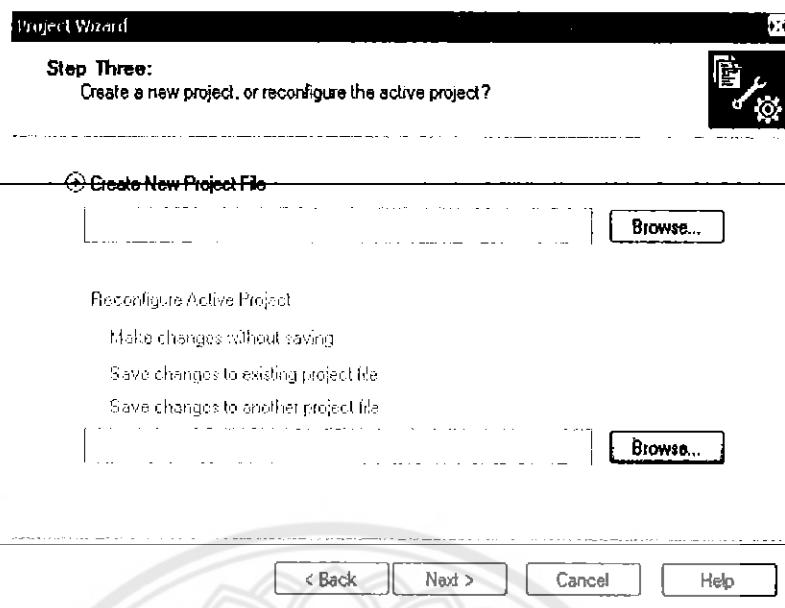


รูปที่ ก.6 หน้าต่างนำเข้าสู่การกำหนดที่อยู่ของไฟล์

กด Browse เพื่อป้อนชื่อ Project จะปรากฏหน้าต่างป้อนชื่อดังรูปที่ ก.7 สำหรับในตัวอย่างนี้ ได้สร้าง Folder ไว้ที่ D:\Project\led ชื่อ CH4 เมื่อป้อนชื่อในกรอบ File name เรียบร้อยจากนั้นให้คลิกปุ่ม [Next] เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

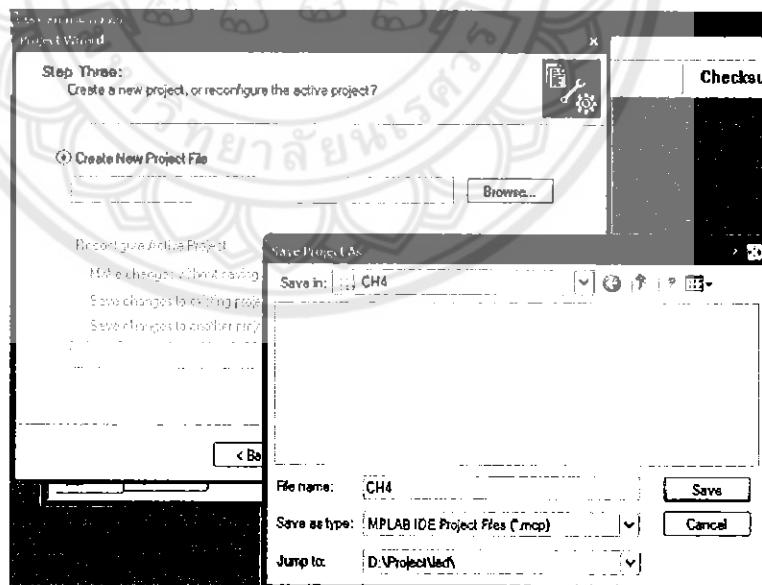


รูปที่ ก.7 หน้าต่างการป้อนชื่อ Project

หน้าต่างการเพิ่มไฟล์ใน Project หน้าต่างของ Add any existing files to your project แสดงดังรูปที่ ๕ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการเลือกไฟล์ที่เก็บข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของ Project ซึ่งในกรอบด้านซ้ายมือแสดงแผนภูมิต้นไม้เพื่อเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ส่วนกรอบด้านขวาแสดงชื่อไฟล์ที่ถูกเลือกเพื่อวางเพิ่มเข้าไปใน Project ไฟล์ที่จะต้องทำการเลือกเพื่อที่จะเพิ่มเข้าไปมีอยู่ด้วยกัน ๑ ไฟล์ โดยการเลือกจากแผนภูมิ Path D:\Project\CH4\CH4 แล้วเลือกไฟล์ Main code โดยการดับเบิลคลิกจากนั้นชื่อไฟล์จะปรากฏอยู่ทางด้านบนมือดังรูปที่ ก.๘

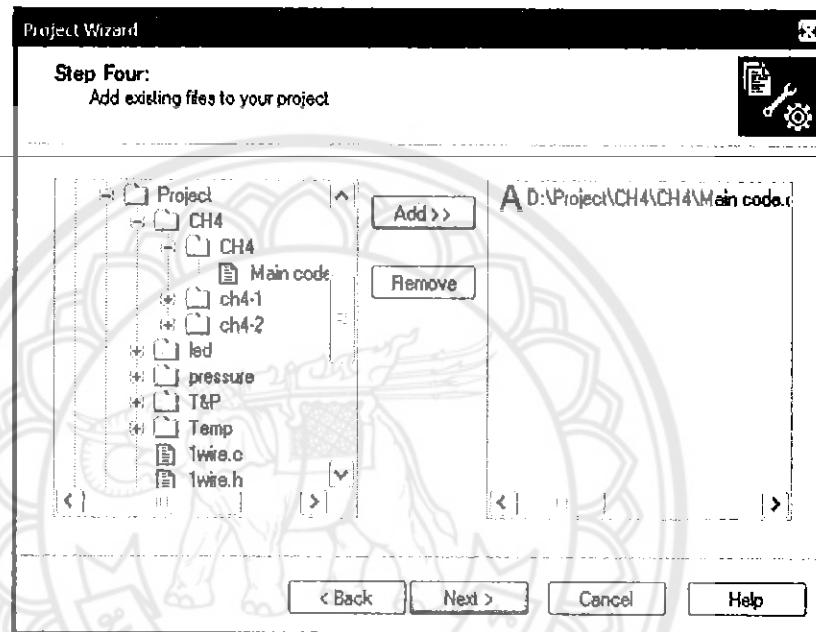

รูปที่ ก.๘ หน้าต่างเดือกไฟล์เพิ่มเข้าไปใน Project

จากนั้นคลิก [Next] เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะแสดงหน้าต่างดังรูปที่ ก.๙ หน้าต่างนี้แสดงรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้และ Path ของ Project ที่ได้กำหนดไว้ และในหน้าต่างนี้ให้คลิก Finish แล้วจะจบการสร้าง Project ด้วย Wizard

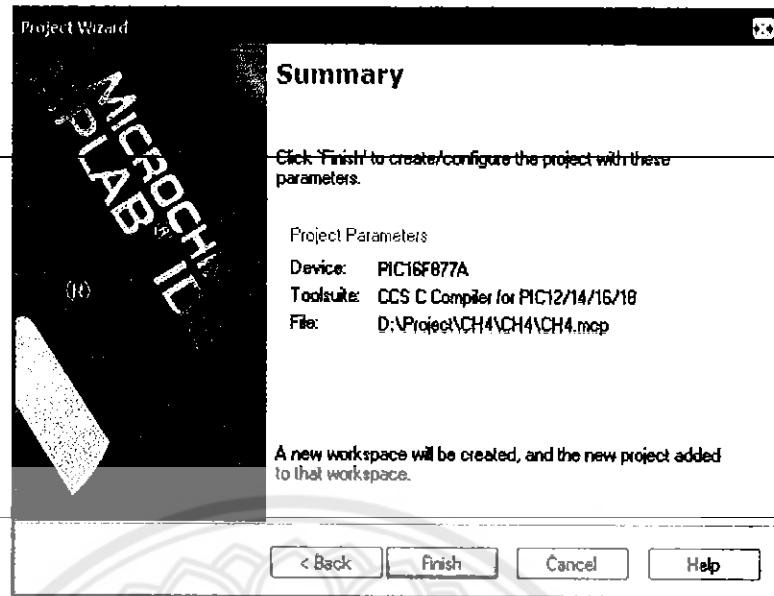

รูปที่ ก.๙ หน้าต่างสรุประยละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณ์

ภาคผนวก ข

Code ของโปรแกรม MPLAB IDE



```

#include <16F877.h> //เรียกฟังก์ชันการใช้งานชิป
#device *=16
#device ADC=10 //กำหนดในมีบิต 10 บิต



---


#FUSES NOWDT, HS, PUT, NOPROTECT, NODEBUG, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD,
NOWRT
#use delay(clock=20000000) //กำหนดค่าสัญญาณนาฬิกา
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, recv=PIN_C7) // Jumpers: 8 to 11, 7 to 12



---


#include<lwire.h>
#include<lcd.c> //เรียกฟังก์ชันการใช้งานจอแสดงผล
#include<ds1820.h> //เรียกฟังก์ชันการใช้งานเซ็นเซอร์DS1820

void main() {
    float temperature; //กำหนดตัวแปรที่ใช้งาน
    float value2, p, v1;
    float r1, r2, p1, p2, t1, t2;

    setup_adc_ports(NO_ANALOGS); //ตั้งค่าลักษณะของพอร์ต
    setup_psp(PSP_DISABLED);
    setup_spi(FALSE);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
    //setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
    //setup_vref(VREF_LOW|-2);

    setup_port_a( ALL_ANALOG); //ตั้งค่าให้พอร์ตเอ็นแบนบอนาลอก
}

```

```

        setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL );
        set_adc_channel( 1 );           //ตั้งให้ขาที่ 1 เป็นขาที่รับค่าจากเซ็นเซอร์



---


        lcd_init();
        lcd_putc("\f");
        printf("TEMP: %3.1f ", temperature);

        while(1 {
            temperature = ds1820_read(); //ให้ตัวแปร temperature รับค่าจากการอ่านของ
            ds1820

            lcd_gotoxy(1,1);           //กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของการแสดงใน
            //จอแสดงผล
            printf("TEMP: %3.1f ", temperature);
            printf(lcd_putc,"TEMP: %3.1f ", temperature); //คำสั่งแสดงผลโดยให้แสดงค่า 3 หลัก
            และจุดทศนิยม 1 หลัก

            lcd_putc(223);
            lcd_putc("C  ");

            value2 = Read_ADC(); //ให้ตัวแปร value2 รับค่าจากการอ่านของADC
            v1 = value2*5/1024;   //ปรับค่าให้เป็นหน่วยโวลต์
            p = (((v1/5)+0.095)/0.009); //สมการคำนวณความดัน
            lcd_gotoxy(1,2);         //กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของการแสดงในจอแสดงผล
            printf(lcd_putc,"\n\r P = %4.2f KPa ",p);
            delay_ms(3000);          //ตั้งค่าหน่วงการแสดงผลของจอ

            r2 = 0.72, t2 = 273, p2 = 1013; //r=kg/m3 p=mbar t=K

```

```

p1=(p/100)*1013; //ทำให้ตัวแปร p1เป็นหน่วย mbar
t1=temperature+273; //ทำให้ตัวแปร t1เป็นหน่วย K
r1 = (r2*p1*t2)/(p2*t1); //สมการคำนวณหาค่าความหนาแน่น

```

```

lcd_gotoxy(1,2); //กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของการแสดงบนจอแสดงผล

```

```

if(p >=101.32) //กำหนดเงื่อนไขความดันบรรยายกาศ

```

```

printf(lcd_putc,"\\n\\r Den= %4.2f kg/m3 ",r1);

```

```

else

```

```

printf(lcd_putc,"Atmospheric Pressure");

```

```

delay_ms(3000);

```

```

}

```

```

}

```



```

}

```



ภาษา C

ภาษาซี (C Language) เป็นภาษาหนึ่งสำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาขึ้นโดยนายเดนนิส ริทชี่ (Dennis Ritchie) ในปี ก.ศ. 1972 เพื่อสร้างระบบปฏิบัติการUNIX (Unix Operating System)

การเขียนโปรแกรมในภาษา C มี 8 ขั้นตอน

1. พื้นฐานโปรแกรมภาษา C (Introduction to C Programming)
2. การเขียนโปรแกรมทางเลือก (Selection Structures)
3. การเขียนโปรแกรมแบบ วนซ้ำ (Repetition & Loop)
4. ฟังก์ชัน และการเขียนโปรแกรมแยกเป็นโมดูล (Functions & Modular Programming)
5. ตารางอาร์เรย์ (Arrays)
6. ตัวแปรพอยเตอร์ (Pointers)
7. ตัวแปรสตริง (String)
8. โครงสร้างสตัคเกอร์ (Structure)

ตัวแปรในภาษาซี

ตัวแปร (Variable) คือ การจดจำพื้นที่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการ ทำงานของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อเรียกหน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล ถ้าจะใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผ่านชื่อของตัวแปรที่เก็บเอาไว้ ชนิดของข้อมูล

ภาษาซีเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีชนิดของข้อมูลให้ใช้งานหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งชนิดของข้อมูล แต่ละอย่างมีขนาดเนื้อที่ที่ใช้ในหน่วยความจำที่แตกต่าง กัน และมีรูปแบบการที่มีขนาดที่แตกต่าง กันไป ดังนั้นในการเลือกใช้งานประเภทข้อมูลก็ควรจะคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งาน ด้วย สำหรับประเภทของข้อมูลมีดังนี้คือ

1. ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Character) คือข้อมูลที่เป็นรหัสแทนตัวอักษรหรือค่าจำนวนเต็ม ได้แก่ ตัวอักษร, ตัวเลข และกลุ่มตัวอักษรพิเศษ ใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 1 ไบต์
2. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (Integer) คือข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม ได้แก่ จำนวนเต็มบวก, จำนวนเต็มลบ และศูนย์ ซึ่งจะใช้พื้นที่ในการเก็บ 2 ไบต์

3. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็มที่มีขนาด 2 เท่า (Long Integer) คือข้อมูลที่มีเลขเป็นจำนวนเต็ม ใช้พื้นที่ 4 ไบต์

4. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยม (Float) คือข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ขนาด 4 ไบต์

5. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยมอย่างละเอียด (Double) คือข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ใช้พื้นที่ในการเก็บ 8 ไบต์

ตารางที่ ก.1 ชนิดของเลขทศนิยม

ชนิด	ขนาดความกว้าง	ช่วงของค่า	การใช้งาน
Char	8 บิต	ASCII character (-128 ถึง 127)	เก็บข้อมูลชนิดอักขระ
Unsigned char	8 บิต	0 ถึง 255	เก็บข้อมูลอักขระแบบไม่คิดเครื่องหมาย
Int.	16 บิต	-32768 ถึง 32767	เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม
Long	32 บิต	-2147483648 ถึง 2147483649	เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็มแบบยาว
Float	32 บิต	3.4E-38 ถึง 3.4E38 หรือ ทศนิยม 6	เก็บข้อมูลชนิดเลขทศนิยม
Double	64 บิต	1.7E-308 ถึง 1.7E308 หรือ ทศนิยม 12	เก็บข้อมูลชนิดเลขทศนิยม
Unsigned int.	16 บิต	0 ถึง 65535	เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม ไม่คิดเครื่องหมาย
Unsigned long	32 บิต	0 ถึง 4294967296	เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็มแบบยาว ไม่คิดเครื่องหมาย

รูปแบบในการประกาศตัวแปรในภาษา C

การสร้างตัวแปรขึ้นมาใช้งานจะเรียกว่า การประกาศตัวแปร (Variable Declaration) โดยเขียนคำสั่งให้ถูกต้องตามแบบแผนการประกาศตัวแปร แสดงดังนี้

type name;

type : ชนิดของตัวแปร

name : ชื่อของตัวแปร ซึ่งต้องตั้งให้ถูกต้องตามหลักของภาษา C

การเขียนคำสั่งเพื่อประกาศตัวแปร ส่วนใหญ่แล้วจะเขียนไว้ในส่วนหัวของโปรแกรมก่อนฟังก์ชัน main ซึ่งการเขียนไว้ในตำแหน่งคั่งกั่ว จะทำให้ตัวแปรเหล่านั้นสามารถเรียกใช้จากที่ได้ก็ได้ในโปรแกรม ดังตัวอย่าง

```
#include <stdio.h>

int num;           // สร้างตัวแปรชื่อ num เพื่อกำหนดจำนวนเต็ม
float y;          // สร้างตัวแปรชื่อ y เพื่อกำหนดจำนวนเดcimal เก็บทศนิยม
char n;           // สร้างตัวแปรชื่อ n เพื่อกำหนดตัวอักษร

void main()
{
    printf("Enter number : ");
    scanf("%d",&num);
    printf("Enter name : ");
    scanf("%f",&n);
    printf("Thank you");
}
```

หลักการตั้งชื่อตัวแปร

ในการประกาศสร้างตัวแปรต้องมีการกำหนดชื่อ ซึ่งชื่อนั้นไม่ใช่ว่าจะตั้งให้สื่อความหมายถึงข้อมูลที่เก็บอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงบ่งชี้ อีกทั้งจากภาษา C มีข้อกำหนดในการตั้งชื่อ

ตัวแปรอาจไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นค่าที่ต้องการ เนื่องจากในภาษา C ไม่มีคำสั่งกำหนดค่าให้กับตัวแปร

- ต้องเป็นต้นคัวข้อกษร A-Z หรือ a-z หรือเครื่องหมาย _(Underscore) เท่านั้น
 - ภายในชื่อตัวแปรสามารถใช้ตัวอักษร A-Z, หรือ a-z หรือตัวเลข 0-9 หรือเครื่องหมาย _
 - ภายในชื่อห้ามเริ่มต้นด้วย หรือใช้สัญลักษณ์นอกเหนือจากข้อ 2
 - ตัวอักษรเล็กหรือใหญ่มีความหมายแตกต่างกัน
 - ห้ามตั้งชื่อข้อเข้าคำส่วน (Reserved Word) ดังนี้

ตารางที่ ค.2 คำสংวน (Reserved Word)

Auto	Default	Float	register	Struct	Volatile	break
Do	Far	Return	Switch	While	Case	Deuble
Goto	Short	Typedef	Char	Else	If	Signed
Union	Const	Enum	Int	Sizeof	unsigned	Continue
Extern	long	static	Void			

ตัวแปรสำคัญรั้งข้อความ

ในภาษา C ไม่มีการกำหนดชนิดของตัวแปรสำหรับข้อความ โดยตรง แต่จะใช้การกำหนดชนิดของตัวแปรอักขระ (char) ร่วมกับการกำหนดขนาดแทน และจะเรียกตัวแปรสำหรับเก็บข้อความว่า ตัวแปรสตริง (string) รูปแบบการประกาศตัวแปรสตริงแสดงได้ดังนี้

Char name[n]=”str”;

Name ชื่อของตัวแปร์

N ขนาดข้อความ หรือจำนวนอักษรจะไม่ขึ้นความ

Str ข้อความเริ่มต้นที่จะกำหนดให้กับตัวประชุมต้องเขียนไว้ภายใต้เครื่องหมาย
ตัวอักษรการประการตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูล แสดงไว้ดังนี้

Char name[8] = "ronaldo"; สร้างตัวแปร name สำหรับเก็บข้อความ ronaldo ซึ่งมี 7 ตัวอักษร
คั่งนั้น name ต้องมีขนาด 8

Char year[5] = "2553"; สร้างตัวแปร year สำหรับเก็บ ข้อความ 2553 ซึ่งมี 4 ตัวอักษร ดังนั้น year ต้องมีขนาด 5

Char product_id[4] = "A01"; สร้างตัวแปร product_id สำหรับเก็บ ข้อความ A01 ซึ่งมี 3 ตัวอักษร ดังนั้น product_id ต้องมีขนาด 4

เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษา C

การดำเนินการในการเขียนโปรแกรมภาษา C มีอยู่ 3 ประเภท กือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การดำเนินการทางตรรกศาสตร์ และการเปรียบเทียบ ซึ่งการดำเนินการแต่ละประเภท จะมีเครื่องหมายที่ต้องใช้เพื่อเป็นคำสั่ง สำหรับการดำเนินการประเภทนั้น ๆ ดังรายละเอียด

เครื่องหมายการคำนวณทางคณิตศาสตร์

ตารางที่ ก.3 เครื่องหมายที่ใช้สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์

เครื่องหมาย	ความหมาย	ตัวอย่าง
+	บวก	3+2 การบวกเลข 3 บวกกับ 2 ได้ผลลัพธ์คือ 5
-	ลบ	3 - 2 การลบเลข 3 ลบกับ 2 ได้ผลลัพธ์คือ 1
*	คูณ	2*3 การคูณเลข 3 บวกกับ 2 ได้ผลลัพธ์คือ 6
/	หาร	15/2 การหาร 15 หารกับ 2 ได้ผลลัพธ์คือ 7
%	หารเอาเศษ	15%2 การหารเอาเศษ 15 หารกับ 2 ได้ผลลัพธ์คือ 1
++	เพิ่มค่าขึ้น 1 โดย a++ จะนำค่าของ a ไปใช้ก่อน แล้วจึงเพิ่มค่าของ a ขึ้น 1	b=a++; จะมีความหมายเทียบเท่ากับ 2 บรรทัดต่อไปนี้ b=a;

	$+a$ จะเพิ่มค่าของ a ขึ้น 1 ก่อน แล้วจึงนำค่าของ a ไปใช้	$a=a+1;$ $b=++a;$ จะมีความหมายเทียบเท่ากับ 2 บรรทัดต่อไปนี้
-	ลดค่า a โดย $a-$ จะนำค่าของ a ไปใช้ก่อน แล้วจึงลดค่าของ a ลง 1	$b=a-;$ จะมีความหมายเทียบเท่ากับ 2 บรรทัดต่อไปนี้
	$-a$ จะลดค่าของ a ลง 1 ก่อน แล้วจึงนำค่าของ a ไปใช้	$b=a;$ $a=a-1;$ $b=-a;$ จะมีความหมายเทียบเท่ากับ 2 บรรทัดต่อไปนี้
		$a=a-1;$ $b=a;$

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ใช้เปรียบเทียบค่า 2 ค่าเพื่อแสดงการเลือก ซึ่งโปรแกรมโดยทั่วไปใช้ในการทดสอบ
เงื่อนไขตามที่กำหนดการเปรียบเทียบ โดยการเท่ากันของ 2 ค่าจะใช้เครื่องหมาย ==

ตารางที่ ค.4 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

เครื่องหมาย	ความหมาย	ตัวอย่าง
>	มากกว่า	$a > b$ a มากกว่า b
\geq	มากกว่าหรือเท่ากับ	$a \geq b$ a มากกว่าหรือเท่ากับ b
<	น้อยกว่า	$a < b$ a น้อยกว่า b

\leq	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	$a \leq b$ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b
$=$	เท่ากับ	$a = b$ a เท่ากับ b
\neq	ไม่เท่ากัน	$a \neq b$ a ไม่เท่ากัน b

ตัวดำเนินการตรรกะ

ความหมาย

การดำเนินการเปรียบเทียบค่าทางตรรกะ(และ หรือ ไม่)

`&&` หมายถึง “และ” ตัวอย่างเช่น $x < 60 \&\& x > 50$ กำหนดให้ x มีค่าในช่วง 50 ถึง 60

รูปแบบคำสั่ง Print

`Printf ("format", variable);`

ตารางที่ ค.5 รูปแบบคำสั่งของ Printf

format	ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลออกทางหน้าจอ โดยข้อมูลนี้ต้องเขียนไว้ในเครื่องหมาย “ ” ข้อมูลที่สามารถแสดงผลได้มีอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อความ ธรรมดากa และค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร ซึ่งถ้าเป็นค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรต้องใส่รหัสความคุณรูปแบบให้ตรงกับชนิดของข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวแปรนั้นด้วย
variable	ตัวแปรหรือนิพจน์ที่ต้องการนำค่าไปแสดงผลให้ตรงกับรหัสความคุณรูปแบบที่กำหนดไว้

ADC Architecture แบบต่างๆ

[10] สัญญาณทางไฟฟ้าจำแนกได้เป็น 2 ชนิดคือ 1.สัญญาณอนาลอก และ 2.สัญญาณดิจิตอล ในระบบดิจิตอลจะมีแค่ Logic 0 และ Logic 1 ในกรณีที่เราจะเอาสัญญาณอนาลอกเข้ามาประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เราจำเป็นต้องแปลงสัญญาณอนาลอกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลเสียก่อน ตัวแปลงสัญญาณที่ว่านี้คือ ADC

ADC(Analog-to-Digital Converters) แปลงอย่างตรงตัวคือ ตัวแปลงสัญญาณอนาลอกให้เป็นสัญญาณดิจิตอล การแปลงสัญญาณอนาลอกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลมีด้วยกันหลายวิธี ดังต่อไปนี้

ADC แต่ละชนิดจะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไป ผู้ออกแบบจำเป็นต้องเลือกใช้ ADC ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน


1. Delta-Sigma

Delta-sigma เป็นการแปลงสัญญาณที่มีความละเอียดสูง เป็นการแปลงที่ถือว่าเป็นอุดมคติ (Ideal) และทำงานได้หลายร้านความถี่ ตั้งแต่สัญญาณ DC ไปจนถึงหลัก MHz การทำงานของ Delta-Sigma ADC สัญญาณอินพุตจะถูก Oversample โดยตัว Modulator หลังจากนั้นจะนำสัญญาณมากรองอีกทีเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องมากขึ้น โดย Digital Filter จึงทำให้ได้ค่า ADC ที่มีความละเอียดสูง

เพราะว่า Delta-sigma ทำการ Oversample สัญญาณอินพุตจึงทำให้ได้สัญญาณเรียบขึ้น (Anti-aliasing) และในวงจรส่วน Digital Filter จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า Analog Filter โดยปกติแล้ว ความละเอียดสูงจากการแปลงแบบ Delta-sigma จะใช้ในงานด้านเสียง (audio), งานควบคุมในอุตสาหกรรม และงานเครื่องมือวัด

โดยปกติเดียว Delta-sigma จะรับสัญญาณความแตกต่างระหว่าง 2 อินพุต แทนที่จะเป็นการวัดโวลต์เทียบกราวน์ การวัดสัญญาณความแตกต่าง (Differential) ของอินพุตสามารถนำไปปรับ เช่นเซอร์เบนบริค์ เซ็นเซอร์ไมโครปั๊ปเปิล ให้ Delta-sigma เป็นการแปลงสัญญาณที่แตกต่างกับ SAR การแปลงสัญญาณแบบ SAR จะเหมือนกับการวัดสัญญาณ ณ ตอนนั้น ส่วน Delta-sigma จะเหมือนกับค่าเฉลี่ยของสัญญาณไฟฟ้าใน 1 ช่วงเวลา

โดยส่วนมาก Delta-sigma จะมีบีฟเฟอร์และตัวขยาย (Programable gain amplifiers=PGA) อยู่ในตัว บีฟเฟอร์จะมีอินพิแดนสูงเพื่อให้ต่อตรงกับขาสัญญาณได้โดยไม่มีการทำให้จราจรมีค่าอินพิแดนส์มีค่าผิดไปจากเดิม ดังนั้น Delta-sigma จึงสามารถใช้วัดสัญญาณที่มีขนาดเล็กได้ดี เช่น สัญญาณจากเทอร์โนมิเตอร์ บีฟเฟอร์จะปรับค่า gain ให้ตามความเหมาะสม

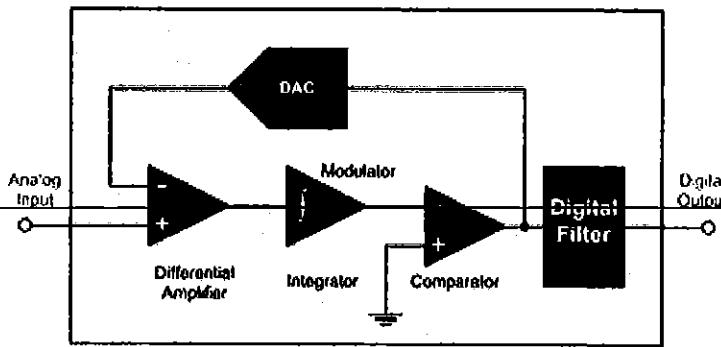


รูปที่ ก.1 โครงสร้างภายในของ Delta-Sigma ADC

2. SAR ADCs

Successive-approximation-register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs) หรือ ADC ที่มีขายในตลาดมากที่สุด ความละเอียดจะอยู่ในระดับกลางถึงถึงความละเอียดสูง SAR ADCs ให้ อัตราการ sampling ถึง 5 Msps ที่ความละเอียด 8-18 bits โครงสร้างแบบ SAR จะให้ประสิทธิภาพ สูง กินไฟน้อย และมีขนาดเล็ก

หลักการของ SAR จะเนื่องติดชั้งแบบ balance คือจะมีนาฬิกาที่ไม่ทราบค่าอยู่ด้านหนึ่ง และนาฬิกาที่ทราบค่าอยู่อีกด้านหนึ่ง เราจะเปลี่ยนนาฬิกาที่ทราบค่าไปเรื่อยๆจนกระทะทั้งชั้ง balance เมื่อมีสัญญาณอินพุตเข้ามาสัญญาณจะถูก sample เข้ามาและถูก hold ไว้เพื่อเปรียบเทียบกับ แรงดันที่ทราบค่า และจะส่งผลลัพธ์ไปที่เอกสารทุก

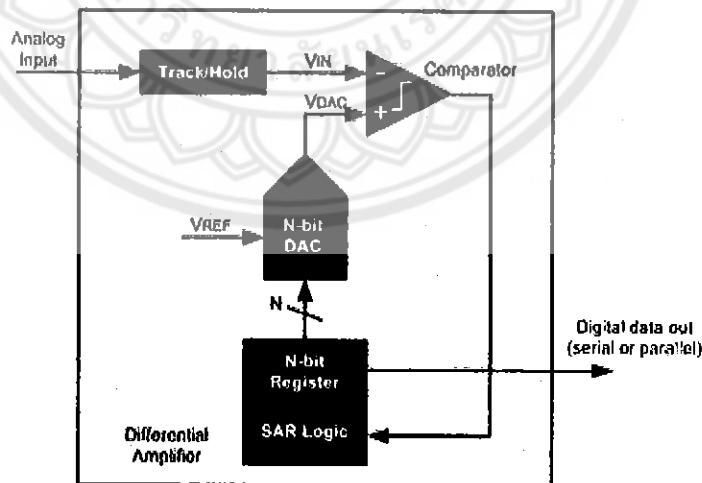

รูปที่ ก.2 โครงสร้างภายในของ SAR ADC

3. Flash ADC

Flash ADCs เป็นที่รู้กันในอีกชื่อว่า Parallel ADCs หรือแปลเป็นไทยได้ว่า การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นคิจ托ลแบบบานาน ADC ชนิดนี้เป็น ADC ที่เร็วที่สุด


Flash ADCs จะใช้ในงานที่มีแบบวิธีกว้าง อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วจะคินคราฟส์มากกว่า ADC ชนิดอื่น มีราคาแพง และโดยทั่วไปจะจำกัดความละเอียดไว้ที่ความละเอียด 8 บิต Flash ADCs สร้างมาจากวงจร Comparator มาต่อเรียงกัน โดย Comparator แต่ละตัวจะมีค่าเท่ากัน 1 บิต ซึ่งเป็นผลตัวพื้นจากการเปรียบเทียบค่าของวงจร Comparator ตัวอย่างการใช้งานได้แก่การถือสารผ่านความเที่ยม, ออสซิสโลสโคป, ระบบประมวลผลเรดาร์

Block diagram โดยทั่วๆไป สำหรับ ADC ความละเอียด N บิต จะต้องมี Comparator จำนวน ($2 \log_2 N$) - 1 ตัว และตัวด้านหน้า Devider ที่ใช้เป็น Reference Voltage ในวงจรอีก 2 บิต $\log_2 N$ ตัว

ในวงจร Comparator ภายใน ถ้ามีสัญญาณอนาลอกอินพุตเข้ามามากกว่า Reference Voltage จะให้ Logic 1 ออกมานะ ในทางตรงกันข้ามถ้าสัญญาณอนาลอกอินพุตน้อยกว่า Reference Voltage จะให้ Logic 0 ออกมานะ

ถ้าให้สัญญาณอนาลอกอินพุตระหว่าง $Vx4$ และ $Vx5$ แล้ว $X1$ ถึง $X4$ ผลลัพธ์ได้ Logic 1 และ Comparator ที่เหลือได้ Logic 0 ผลลัพธ์ที่ออกมานะมีลักษณะเป็น Bar graph หรือเรียกว่า Thermometer Code เพราะมีลักษณะเป็นแท่งไม้ขاتตอน จาก Thermometer Code จะผ่านตัว Decoder เพื่อให้ได้สัญญาณเป็นเลขฐาน 2

จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก Logic 1 เป็น Logic 0 แสดงให้เห็นว่าสัญญาณมีค่าน้อยกว่า Reference Voltage ที่ๆคันนี้

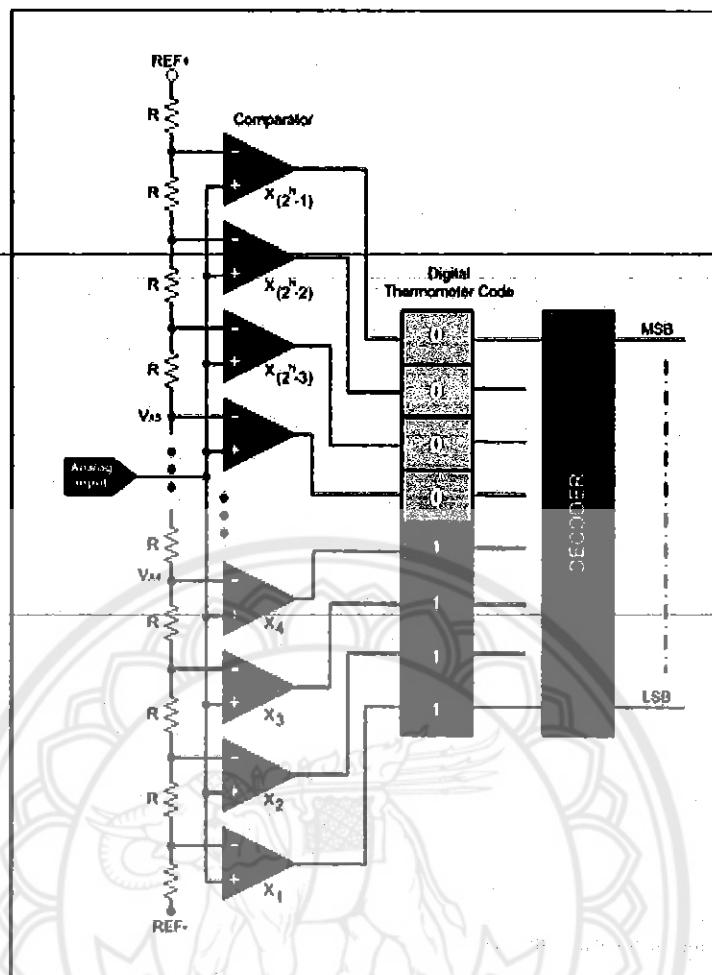

รูปที่ ก.3 โครงสร้างภายในของ Flash ADC

ภาคพนวก

ดักษณะการใช้งานเช่นเซอร์ DS1820 และ MPXAZ4115A

(ที่มา : จาก DS1820 และ MPXAZ4115A DATA SHEET)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

DS1820

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS*

Voltage on Any Pin Relative to Ground	-0.5V to +7.0V
Operating Temperature	-55°C to +125°C
Storage Temperature	-55°C to +125°C
Soldering Temperature	260°C for 10 seconds

* This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operation sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods of time may affect reliability.

RECOMMENDED DC OPERATING CONDITIONS

PARAMETER	SYMBOL	CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Supply Voltage	V_{DD}	I/O Functions	2.8	5.0	5.5		1, 2
		$\pm 1/2^\circ\text{C}$ Accurate Temperature Conversions	4.3		5.5	V	
Data Pin	I/O		-0.5		+5.5	V	2
Logic 1	V_{IH}		2.0		$V_{CC}+0.3$	V	2, 3
Logic 0	V_{IL}		-0.3		+0.8	V	2, 4

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS(-55°C to +125°C; $V_{DD}=3.6\text{V}$ to 5.5V)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Thermometer Error	t_{ERR}	-0°C to +70°C			$\pm 1/2$	°C	
		-55°C to 0°C and +70°C to +125°C			See Typical Curve		1, 9, 10
Input Logic High	V_{IH}		2.2		5.5	V	2, 3
Input Logic Low	V_{IL}		-0.3		+0.8	V	2, 4
Sink Current	I_L	$V_{I/O}=0.4\text{V}$	-4.0			mA	2
Standby Current	I_Q			200	350	nA	8
Active Current	I_{DD}			1	1.5	mA	5, 6
Input Load Current	I_L			5		μA	7

(ที่มา : จาก DS1820 DATA SHEET)

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS:(-55°C to +125°C; V_{DD}=3.6V to 5.5V)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	NOTES
Temperature Conversion Time	t _{CONV}		200	500	ms	
Time Slot	t _{SLOT}	60		120	μs	
Recovery Time	t _{REC}	1			μs	
Write 0 Low Time	t _{LOW0}	60		120	μs	
Write 1 Low Time	t _{LOW1}	1		15	μs	
Read Data Valid	t _{RDV}			15	μs	
Reset Time High	t _{RSTH}	480			μs	
Reset Time Low	t _{RSTL}	480		4800	μs	
Presence Detect High	t _{PDHIGH}	15		60	μs	
Presence Detect Low	t _{PDLLOW}	60		240	μs	
Capacitance	C _{IN/OUT}			25	pF	

NOTES:

1. Temperature conversion will work with $\pm 2^\circ\text{C}$ accuracy down to V_{DD} = 3.4 volts.
2. All voltages are referenced to ground.
3. Logic one voltages are specified at a source current of 1 mA.
4. Logic zero voltages are specified at a sink current of 4 mA.
5. I_{DD} specified with V_{CC} at 5.0 volts.
6. Active current refers to either temperature conversion or writing to the E² memory. Writing to E² memory consumes approximately 200 μA for up to 10 ms.
7. Input load is to ground.
8. Standby current specified up to 70°C. Standby current typically is 5 μA at 125°C.
9. See Typical Curve for specification limits outside the 0°C to 70°C range. Thermometer error reflects sensor accuracy as tested during calibration.
10. Typical accuracy curve valid for 4.3V ≤ V_{DD} ≤ 5.5V.

(ที่มา : จาก DS1820 DATA SHEET)

MPXAZ4115A SERIES**MAXIMUM RATINGS^(NOTE)**

Parametrics	Symbol	Value	Units
Maximum Pressure ($P_1 > P_2$)	P_{max}	400	kPa
Storage Temperature	T_{stg}	-40° to +125°	°C
Operating Temperature	T_A	-40° to +125°	°C

NOTE: Exposure beyond the specified limits may cause permanent damage or degradation to the device.

OPERATING CHARACTERISTICS ($V_S = 5.1$ Vdc, $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted, $P_1 > P_2$. Decoupling circuit shown in Figure 3 required to meet Electrical Specifications.)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Pressure Range	P_{OP}	15	—	115	kPa
Supply Voltage ⁽¹⁾	V_S	4.85	5.1	5.35	Vdc
Supply Current	I_o	—	7.0	10	mAdc
Minimum Pressure Offset ⁽²⁾ @ $V_S = 5.1$ Volts	V_{off}	0.135	0.204	0.273	Vdc
Full Scale Output ⁽³⁾ @ $V_S = 5.1$ Volts	V_{FSO}	4.725	4.794	4.863	Vdc
Full Scale Span ⁽⁴⁾ @ $V_S = 5.1$ Volts	V_{FSS}	4.521	4.590	4.659	Vdc
Accuracy ⁽⁵⁾ (0 to 85°C)	—	—	—	±1.5	%V _{FSS}
Sensitivity	V/P	—	45.9	—	mV/kPa
Response Time ⁽⁶⁾	t_R	—	1.0	—	ms
Output Source Current at Full Scale Output	I_{o+}	—	0.1	—	mAdc
Warm-Up Time ⁽⁷⁾	—	—	20	—	ms
Offset Stability ⁽⁸⁾	—	—	±0.5	—	%V _{FSS}


NOTES:

1. Device is ratio metric within this specified excitation range.
2. Offset (V_{off}) is defined as the output voltage at the minimum rated pressure.
3. Full Scale Output (V_{FSO}) is defined as the output voltage at the maximum or full rated pressure.
4. Full Scale Span (V_{FSS}) is defined as the algebraic difference between the output voltage at full rated pressure and the output voltage at the minimum rated pressure.
5. Accuracy is the deviation in actual output from nominal output over the entire pressure range and temperature range as a percent of span at 25°C due to all sources of error including the following:
 - Linearity: Output deviation from a straight line relationship with pressure over the specified pressure range.
 - Temperature Hysteresis: Output deviation at any temperature within the operating temperature range, after the temperature is cycled to and from the minimum or maximum operating temperature points, with zero differential pressure applied.
 - Pressure Hysteresis: Output deviation at any pressure within the specified range, when this pressure is cycled to and from minimum or maximum rated pressure at 25°C.
 - TcSpan: Output deviation over the temperature range of 0° to 85°C, relative to 25°C.
 - TcOffset: Output deviation with minimum pressure applied, over the temperature range of 0° to 85°C, relative to 25°C.
6. Response Time is defined as the time for the incremental change in the output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure.
7. Warm-up Time is defined as the time required for the product to meet the specified output voltage after the pressure has been stabilized.
8. Offset Stability is the product's output deviation when subjected to 1000 cycles of Pulsed Pressure, Temperature Cycling with Bias Test.


(ที่มา : จาก MPXAZ4115A DATA SHEET)

MPXAZ4115A SERIES**Transfer Function (MPXAZ4116A)**

Nominal Transfer Value: $V_{out} = V_S \times (0.009 \times P - 0.095)$
 $\pm (\text{Pressure Error} \times \text{Temp. Factor} \times 0.009 \times V_S)$
 $V_S = 5.1 \pm 0.25 \text{ Vdc}$

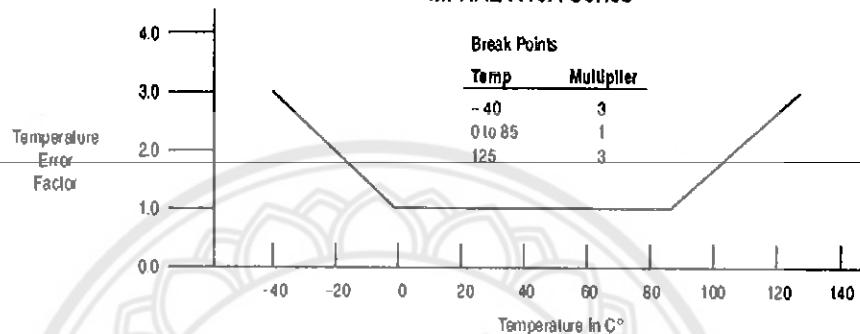Temperature Error Band**MPXAZ4115A Series**

NOTE: The Temperature Multiplier is a linear response from 0°C to -40°C and from 85°C to 125°C

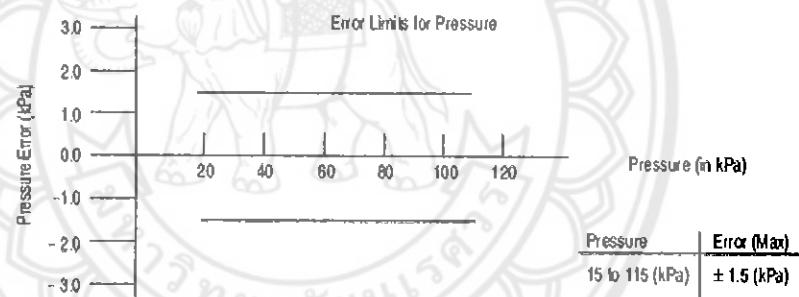Pressure Error Band**Error Limits for Pressure**

(ที่มา : ตาราง MPXAZ4115A DATA SHEET)

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

- 1. ชื่อ** : นายภาณุพงษ์ จันเจน
วันเดือนปีเกิด : 30 สิงหาคม 2530
ภูมิลำเนา : 328/7 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ประวัติการศึกษา :
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอุตรดิตถ์
 - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอุตรดิตถ์
 - ปัจจุบันศึกษาที่ภาควิชาศิลปกรรมเครื่องกล คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดพิษณุโลก
- 2. ชื่อ** : นายชตุพล วงศ์มาก
วันเดือนปีเกิด : 30 มิถุนายน 2530
ภูมิลำเนา : 27/2 หมู่ 5 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
ประวัติการศึกษา :
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอ่างทองปัทม โรงน้ำวิทยาคม
 - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนอ่างทองปัทม โรงน้ำวิทยาคม
 - ปัจจุบันศึกษาที่ภาควิชาศิลปกรรมเครื่องกล คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดพิษณุโลก
- 3. ชื่อ** : นายธีรวัฒน์ ปานบุตร:
วันเดือนปีเกิด : 13 กันยายน 2531:
ภูมิลำเนา : 144/56 หมู่ 4 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาภวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
ประวัติการศึกษา :
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอู่ทอง
 - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอู่ทอง
 - ปัจจุบันศึกษาที่ภาควิชาศิลปกรรมเครื่องกล คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดพิษณุโลก