



การกัดส่วนของครอบฟัน โดยใช้เครื่องกัด ซีเอ็นซี 5 แกน  
MILLING FOR DENTURE CROWN BY 5 AXES CNC MILLING  
MACHINE

นายนภดล มหาพันธุ์ รหัส 52370781  
นายไพลีสูร ชุมเชียงคำ รหัส 52370927

วันที่ออกใบอนุญาตฯ	30 ต.ค. 2558
เลขที่ใบอนุญาตฯ	16898828
จำนวนหน้า	25
ลงนาม	ก. พ.

๒๖๗

ปริญญา妮พนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปีการศึกษา 2557



## ใบรับรองปริญญาบัตร

ชื่อหัวข้อโครงการ	การกัดส่วนของครอบฟัน โดยใช้เครื่องกัด ซีเอ็นซี 5 แกน
ผู้ดำเนินโครงการ	นายนภดล มหาพันธุ์ รหัส 52370781
	นายไสวศิรุ ชุมเชียงคำ รหัส 52370927
ที่ปรึกษาโครงการ	รศ.ดร.กวิน สนธิเพ็มพูน
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา	2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญาบัตรฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

.....ที่ปรึกษาโครงการ  
(รศ.ดร.กวิน สนธิเพ็มพูน)

P.y.....กรรมการ  
(ดร.พิสุทธิ์ อภิชัยกุล)

.....กรรมการ  
(อาจารย์สาวลักษณ์ ทองกลืน)

ชื่อหัวข้อโครงการ	การกัดส่วนของครอบฟัน โดยใช้เครื่องกัด ซีเอ็นซี 5 แแกน		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายนภดล	นพะพันธุ์	รหัส 52370781
	นายไพบูลย์	ชุมเชียงคำ	รหัส 52370927
ที่ปรึกษาโครงการ	รศ.ดร.กิวิน สนธิเพ็มพุน		
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ปีการศึกษา	2557		

หน้า ๑๖

ปริญญาในพนักงานนี้เป็นการศึกษาการใช้โปรแกรม Solidwork เพื่อช่วยในการออกแบบตัวอย่างพื้นที่ymznิ|टรากเที่ยมในส่วนของครอบพื้น และการใช้โปรแกรม SolidCAM เพื่อช่วยในการจำลองภารกัดตัวอย่างพื้นที่ymznิ|टรากเที่ยมในส่วนของครอบพื้น ตลอดจนการใช้เครื่องกัดระบบซีเอ็นซี รุ่น HAAS VF1 ในการผลิตตัวอย่างพื้นที่ymznิ|टรากเที่ยมในส่วนของครอบพื้น โดยใช้ไม้เที่ยม เป็นวัสดุในการกัด
|  |

|  |

|  |

โดยเริ่มจากการศึกษาพื้นที่ยมในลักษณะต่างๆ แล้วจึงทำการศึกษาวิธีการใช้งานของโปรแกรม Solidwork ขั้นตอนที่สองทำการออกแบบตัวอย่างพื้นที่ยมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบพื้นที่ได้นำมาเป็นกรณีศึกษา ขั้นตอนที่สามจึงทำการศึกษาขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม SolidCAM เพื่อให้ได้ NC Code สามารถลดจำนวนการศึกษาการใช้เครื่องกัดระบบชีเอ็นซี เพื่อนำ NC Code ที่ได้ไปควบคุมการทำงานของเครื่องกัดระบบชีเอ็นซีในการผลิตตัวอย่างพื้นที่ยมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบพื้น

ผลการศึกษาพบว่าการผลิตตัวอย่างพื้นเทียมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบพื้นจากโปรแกรม Solidwork มีรูปร่างและขนาดตามที่ออกแบบไว้ โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยจากที่ออกแบบไว้ร้อยละ 7.84

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่องการกัดส่วนของครอบฟัน โดยใช้เครื่องกัด ชีเอ็นซี 5 แกน ประสบความสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดีต้องขอขอบคุณ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.กวน สนธิเพิ่มพูน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และครูช่างรอนกฤต แสงผ่อง อาจารย์ที่ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการทำโครงการนี้เป็นอย่างดี ตลอดมา

ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ และคณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งได้รับความกรุณาให้คำแนะนำเสนอแนวทางการศึกษา ค้นคว้า ให้คำปรึกษา แก้ไข ปรับปรุง ข้อบกพร่องต่างๆ จนเป็นผลให้โครงการฉบับนี้สมบูรณ์ สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ทุกคนที่เคยเป็นห่วงและให้กำลังด้วยดีมาตลอด จนกระทั่งทำโครงการ เสร็จคล่องได้

คณบดีดำเนินโครงการวิศกรรม

นายนภดล มหาพันธุ์

นายไสวศิริ ชมเชียงคำ

สิงหาคม 2557

# สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองปริญญาบัตร.....	ก
บทคัดย่อ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญรูป.....	ช
<b>บทที่ 1 บทนำ.....</b>	<b>1</b>
1.1 หลักการและเหตุผล.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 เกณฑ์ในการชี้วัดผลงาน (Output).....	1
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome).....	1
1.5 ขอบเขตในการดำเนินงานวิจัย.....	2
1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ.....	2
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ.....	2
1.8 ขั้นตอนและแผนดำเนินโครงการ.....	2
<b>บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี.....</b>	<b>4</b>
2.1 ประวัติของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี.....	4
2.2 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design) .....	4
2.3 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing : CAM).....	8
2.4 ระบบ CAD/CAM ในงานอุตสาหกรรม.....	12
2.5 การเชื่อมต่อระหว่าง CAD กับ CAM.....	13
2.6 เครื่องจักรกลซีเอ็นซี.....	15
2.7 เครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC Machine).....	24
2.8 การควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรซีเอ็นซี.....	35
2.9 ชุดควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี.....	38

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.10 หลักการและเทคโนโลยีทางด้านการขึ้นรูปด้วยเครื่องกัด 5 แกน.....	48
2.11 ส่วนประกอบหลักของเครื่องซีเอ็นซี 5 แกน.....	51
2.12 ข้อดีและข้อจำกัดของระบบซีเอ็นซี.....	53
2.13 ลักษณะของพื้นปลอม.....	54
2.14 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	58
 บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ.....	 61
3.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นเทียม .....	61
3.2 ศึกษาการใช้โปรแกรม Solidcam .....	61
3.3 ศึกษาการใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น HAAS VF1.....	61
3.4 ทำการออกแบบตัวอย่างพื้นกรรม.....	61
3.5 ทดสอบการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี .....	61
3.6 ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรม.....	61
3.7 การปฏิบัติการโดยใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีในการกัดไม้เทียม.....	62
3.8 การตรวจสอบความถูกต้องของส่วนของครอบพื้น.....	62
3.9 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง.....	62
3.10 จัดทำรูปเล่าโครงการและนำเสนอผลงาน.....	62
 บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงการ.....	 63
4.1 ทำการเลือกตัวอย่างพื้นเทียมที่จะนำมาออกแบบ.....	63
4.2 ทำการออกแบบตัวอย่างพื้นเทียมชนิดراكเทียมในส่วนของครอบพื้น.....	63
4.3 การใช้โปรแกรม SolidCAM.....	68
4.4 ศึกษาการใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น HAAS VF1.....	75
4.5 การทดสอบการกัดโดยการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี.....	77
4.6 การเปรียบเทียบต้นแบบพื้นเทียมกับชิ้นงานที่ใช้กัดจริง.....	79

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	81
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ.....	81
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	81
เอกสารอ้างอิง.....	82



## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนและแผนดำเนินการ .....	2
4.1 เปรียบเทียบความสูงของมุ่นในแต่ละมุ่นโดยมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน.....	79
4.2 เปรียบเทียบความกว้างของฟันแต่ละชนิดโดยมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน.....	80
4.3 เปรียบเทียบความสูงของฟันแต่ละชนิดโดยมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน.....	80
ช.1 ตารางแสดงความหมายของตัวอักษร.....	89



# สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 กระบวนการออกแบบ.....	6
2.2 เปรียบเทียบกระบวนการออกแบบด้วยมือกับกระบวนการออกแบบด้วย CAD.....	7
2.3 โครงสร้างของ Post Proseddor.....	10
2.4 เครื่องวัดจุดโคออดิเนต (CMM).....	11
2.5 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องจักรกลอื่นๆ.....	16
2.6 แสดงตัวอย่างหนึ่งของระบบการใช้คอมพิวเตอร์ศูนย์กลางในการควบคุม.....	23
2.7 เทปกระดาษสำหรับเขียนโปรแกรม NC มาตรฐาน.....	27
2.8 ลักษณะของเทปกระดาษตามมาตรฐานต่างๆ.....	28
2.9 ลักษณะของรหัสคำสั่งตามมาตรฐาน ASCII Code.....	29
2.10 ลักษณะของรูเจาะที่เทปกระดาษ.....	29
2.11 รหัสตัวอักษรตามมาตรฐาน EIA.....	30
2.12 ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบซีเอ็นซี.....	31
2.13 ตัวอย่างเครื่องอ่านเทปกระดาษ.....	32
2.14 ชุดควบคุมเครื่อง (MSU).....	32
2.15 ลักษณะของ MSU.....	33
2.16 เครื่องจักรกลซีเอ็นซี.....	34
2.17 ตัวอย่างการควบคุมเครื่องจักรด้วยระบบวงจรปิด.....	34
2.18 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแบบ 3 แกน.....	35
2.19 แสดงตัวอย่างการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง.....	36
2.20 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง 8 ลักษณะจากจุดเริ่มต้นที่กำหนดให้.....	37
2.21 การเคลื่อนที่แบบไฮเดรลิก.....	37
2.22 การเคลื่อนที่แบบพาราโบลิก.....	38
2.23 ไดอะแกรมทำงานของหน่วยควบคุมเครื่องซีเอ็นซี.....	40
2.24 ไดอะแกรมการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง.....	41
2.25 ลักษณะของซอฟต์แวร์ที่แสดงข้อมูลและสัญญาณต่างๆ.....	42
2.26 แสดงส่วนป้อนข้อมูลเข้า/ออกในระบบซีเอ็นซี.....	44
2.27 การควบคุมการขับเชอร์โว.....	45

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.28 การเชื่อมต่อพีเอ็มซีเข้ากับระบบควบคุมเครื่องจักรพีเอ็มซี.....	47
2.29 การกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ เชิงเส้นของเครื่องกัดตามกฎหมายของชา.....	48
2.30 แกนการเคลื่อนที่หลัก X, Y และ Z ของเครื่องกัดแนวตั้ง.....	49
2.31 การกำหนดทิศทาง ของแกน A, B และ C ตามกฎหมายของชา.....	49
2.32 การขึ้นรูปบนพื้นผิวโค้ง (Profiling With Five Axes).....	50
2.33 ชุดควบคุมการทำงาน (Controller).....	51
2.34 รูปแสดงชุดเปลี่ยนทูลอัตโนมัติแบบ Arm Type Tool Changer.....	52
2.35 รูปแสดงชุดเปลี่ยนทูลอัตโนมัติแบบ Armless Type Tool Changer.....	53
2.36 พื้นปลอมบางส่วนถอดได้แบบพลาสติก.....	55
2.37 พื้นปลอมบางส่วนถอดได้แบบโครงโลหะ.....	55
2.38 พื้นปลอมแบบหั้งปาก.....	56
2.39 ประเภทของครอบพื้น.....	57
2.40 พื้นปลอมชนิดรากระเทียม.....	58
4.1 ตัวอย่างพื้นเทียมที่นำมาเป็นแบบ (ด้านบน).....	63
4.2 ตัวอย่างพื้นเทียมที่นำมาเป็นแบบ (ด้านข้าง).....	63
4.3 การเริ่มต้นด้วยการเลือกรอบนา Top plane.....	64
4.4 ฐานของตัวอย่างพื้นเทียมชนิดรากระเทียมในส่วนของครอบพื้น.....	64
4.5 สร้างรอบ Plane เพิ่มขึ้นมาเป็นรอบนาที่ 2.....	65
4.6 การสร้างรูปห้าเหลี่ยมบนรอบนาที่ 2.....	65
4.7 ลบมุมของรูปห้าเหลี่ยม.....	66
4.8 สร้างพื้นผิวระหว่างสองรอบ.....	66
4.9 พื้นผิวด้านบนของพื้น.....	67
4.10 การเพิ่มพื้นผิวด้านบนของพื้น.....	67
4.11 Toolbar ของโปรแกรม SolidCAM บนโปรแกรม Solidwork.....	68
4.12 ตัวอย่างพื้นเทียมชนิดรากระเทียมในส่วนของครอบพื้น.....	69
4.13 ภาพแสดงการ Save ไฟล์ให้เป็นนามสกุล .prt.....	69
4.14 เลือกชนิดของการกัดในโปรแกรม SolidCAM.....	70

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.15 เลือกรุ่นของเครื่องกัดซีเอ็นซี.....	70
4.16 กำหนด Stock ของวัสดุที่ใช้กัดชิ้นงาน.....	71
4.17 กำหนดจุด Coordinate.....	71
4.18 เลือก Target เพื่อใช้เลือกเป้าหมายในการกัดชิ้นงาน.....	72
4.19 การเลือกดอกกัดที่ใช้กัดชิ้นงาน.....	72
4.20 เลือกดอกกัดที่ 1 ขนาด 4 มิลลิเมตร เพื่อใช้ในการกัดชิ้นงานเบื้องต้น.....	73
4.21 เลือกดอกกัดที่ 2 ขนาด 1 มิลลิเมตร เพื่อใช้เก็บรายละเอียดชิ้นงาน.....	73
4.22 เลือกเพิ่มกระบวนการในการกัดชิ้นงาน.....	74
4.23 การ Simulation เพื่อดูแนวการกัดชิ้นงาน.....	74
4.24 เครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น HAAS VF1.....	75
4.25 การกำหนดแกนของเครื่องกัด.....	76
4.26 แสดงการกัดตัวอย่างที่นีดรากรเทียมในส่วนของครอบพื้น.....	77
4.27 แสดงการกัดตัวอย่างที่นีดรากรเทียมในส่วนของครอบพื้น.....	78
4.28 ชิ้นงานที่สำเร็จ.....	78
ก.1 การเปิดไฟล์ NC Code ในโปรแกรม CIMCO.....	85
ก.2 การยกเลิกคำอธิบายของ NC Code.....	85
ก.3 การยกเลิกช่องว่างของ NC Code.....	86
ก.4 การปรับจุดศูนย์.....	86
ก.5 เลือก Code ที่ต้องการปรับจุดศูนย์.....	87
ก.6 การใส่เลขบรรทัด.....	87

## บทที่ 1

ບໍ່ທຳມາ

## 1.1 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้มีการแข่งขันทางด้านคุณภาพและจำนวนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้น โรงงานอุตสาหกรรมจึงได้มีการนำเครื่องจักรระบบ ชีเอ็นซี เข้ามาช่วยในการผลิต เพราะเครื่องจักรชีเอ็นซีเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในด้านความเที่ยงตรงสูง ได้ชั้นงานที่มีความคงที่สม่ำเสมอ และสะดวกในการควบคุมการทำงานและที่สำคัญยังเพิ่มผลผลิตแต่ใช้เวลาในการทำงานลดน้อยลง และในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านหันตกรรมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยในการบำรุงรักษาพื้น และสร้างพื้นเพื่อช่วยผู้ที่สูญเสียพื้นให้ใช้พื้นเพื่อรับประทานอาหารได้อย่างมีความสุข โดยพื้นเทียมหรือพื้นปลอมมีหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดมีราคาแตกต่างกันตามชนิดของพื้น ซึ่งพื้นเทียมหรือพื้นปลอมที่คล้ายกับฟังจริงมากที่สุดมีราคาสูงทำให้บุคคลที่ไม่สามารถซื้อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และราคาค่าครองที่สูงขึ้น

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทดลองทำโครงงานออกแบบ และสร้างฟันเทียมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบฟันโดยใช้โปรแกรม SolidCAM ในกระบวนการกัดการทำงานการเครื่องกัดระบบซีเอ็นซี ตลอดจนการใช้เครื่องกัดระบบซีเอ็นซีในการผลิตตัวอย่างฟันเทียมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบฟัน

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาการใช้เครื่องกัตระบบชีวีอิเล็กทรอนิกส์ในการผลิตตัวอย่างพื้นเพี่ยมชนิดรากเทียนในส่วนของครอปพื้น

### 1.2.2 เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรม SolidCAM ร่วมกับโปรแกรม Solidwork

### 1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output)

ฟันเทียมชนิดรากเทียมในส่วนของครอฟฟ์ (Crown)

#### 1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome)

พื้นเทียมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบฟัน (Crown) โดยมีขนาดใกล้เคียงตัวอย่างฟันเทียมที่นำมาเป็นกรณีศึกษาในการกัดโดยใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี

## 1.5 ขอบเขตของโครงการ

- 1.5.1 ออกแบบส่วนของครอบพื้นโดยใช้โปรแกรม Solidwork
  - 1.5.2 ใช้โปรแกรม SolidCAM สำหรับแปลงค่าเป็น NC Code
  - 1.5.3 ใช้ไม้เทียมเป็นวัสดุในการทดสอบ
  - 1.5.4 ใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี HAAS VF-1 Series 5 Axis

## 1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ

ณ. ห้องปฏิบัติการชีวเคมี อาคารปฏิบัติการภาควิชาชีวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

#### 1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

สิงหาคม พ.ศ. 2556 – กรกฎาคม พ.ศ. 2557

#### 1.8 ขั้นตอนและแผนดำเนินโครงการ

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและแผนดำเนินโครงการ (ส.ค. 2556 – ก.ค. 2557)

4.	ทำการออกแบบตัวอย่างพันเที่ยมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบพัน										
5.	ทดสอบการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี										
6.	ทำการปฏิบัติการโดยใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีในการกัดไม้เทียม										
7.	สรุปผลการดำเนินโครงการ										
8.	จัดทำรูปเล่มโครงการ										



## บทที่ 2

### หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

#### 2.1 ประวัติความเป็นมาของ CAD/CAM

เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1950 ซึ่งได้มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมและช่างงานอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการคำนวณเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กลงและมีความสามารถสูงขึ้น จึงมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) ซึ่งเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างภาพ

สำหรับงานวิศวกรรมก็ได้นำคอมพิวเตอร์กราฟิกมาช่วยในการสร้างแบบ ซึ่งเราเรียกว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design : CAD)” และพัฒนามาใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผลิตด้วย โดยใช้ควบคุมอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผลิตสินค้าหรือผลิตชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเราเรียกว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing : CAM)”

#### 2.2 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design)

ในกระบวนการของ CAD นอกจากจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแล้วยังรวมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตัดแปลง การวิเคราะห์และหาแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบโดยรวม CAD จะต้องมีทั้งส่วนที่เป็นยาgardแวร์และซอฟต์แวร์ โดยยาgardแวร์ของ CAD นักจากจะประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วยังมีจอยราฟิกและอุปกรณ์รับข้อมูล เช่น เม้าส์ ดิจิไทเซอร์ ฯลฯ

ส่วนซอฟต์แวร์ของ CAD นี้จะเป็นโปรแกรมสำหรับสร้างภาพกราฟิกและ โปรแกรมช่วยงานต่าง ๆ เช่น โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง เช่น Finite Element Analysis ซึ่งเรียกส่วนนี้ว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (Computer Aided Engineering)”

##### 2.2.1 จุดมุ่งหมายของการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ

2.2.1.1 เพื่อเพิ่มผลผลิต : โดยลดขั้นตอนการทำงานให้กับผู้ออกแบบ ซึ่งการออกแบบระบบเดิมนั้นจะเริ่มจากการคิดหรือจิตนาการต้นแบบ การทดลองออกแบบการวิเคราะห์แบบ

จังการทั้งเขียนแบบสิ่งงานซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นต้องใช้เวลามาก การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจะช่วยทำให้ลดเวลาการทำงานแต่ละขั้นตอนลง

2.2.1.2 เพิ่มคุณภาพของงาน : การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบนั้นความสามารถที่จะวิเคราะห์แบบหรือคำนวณ ทำให้การออกแบบมีความถูกต้องและแม่นยำ

2.2.1.3 ลดปัญหาและข้อผิดพลาด : เนื่องจากการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์นั้นทำให้เรามองเห็นภาพที่ชัดเจน เช่น ขนาด รูปร่างลักษณะ ขณะที่ออกแบบสามารถแก้ไขหรือจัดมุมมองภาพในลักษณะต่างๆ ได้

2.2.1.4 ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับงานอุตสาหกรรม : ข้อมูลหรือแบบงานที่ออกแบบจากระบบ CAD นั้นสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต (CAPP) และใช้เป็นฐานข้อมูลในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผลิต (CAM) การส่งข้อมูลจากการพวนการของ CAD ไป CAM ก็สามารถทำได้ง่ายไม่จำเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลใหม่

## 2.2.2 กระบวนการออกแบบ (Design Process)

ก่อนที่เราจะนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบนั้น กระบวนการออกแบบในระบบเดิมนั้นมีขั้นตอนดังนี้


2.2.2.1 พิจารณาความต้องการและปัญหา : เช่นต้องการออกแบบอะไร รูปร่างลักษณะ เป็นอย่างไรจะได้สินค้าตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

2.2.2.2 ทดลองออกแบบ : โดยร่างแบบคร่าวๆ หลายๆ แบบประกอบการพิจารณา

2.2.2.3 วิเคราะห์แบบ : หลังจากทดลองออกแบบเสร็จแล้วก็จะทำการวิเคราะห์แบบงานว่าแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

2.2.2.4 ประเมินผล : โดยประเมินว่าแบบที่ลองออกแบบนั้นแบบใดมีความเหมาะสม หากไม่มีแบบที่เหมาะสมก็กลับไปออกแบบใหม่

2.2.2.5 เขียนแบบสิ่งงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการออกแบบด้านบนนั้นเราสามารถจัดลำดับได้ดังแสดงในรูปที่ 2.1

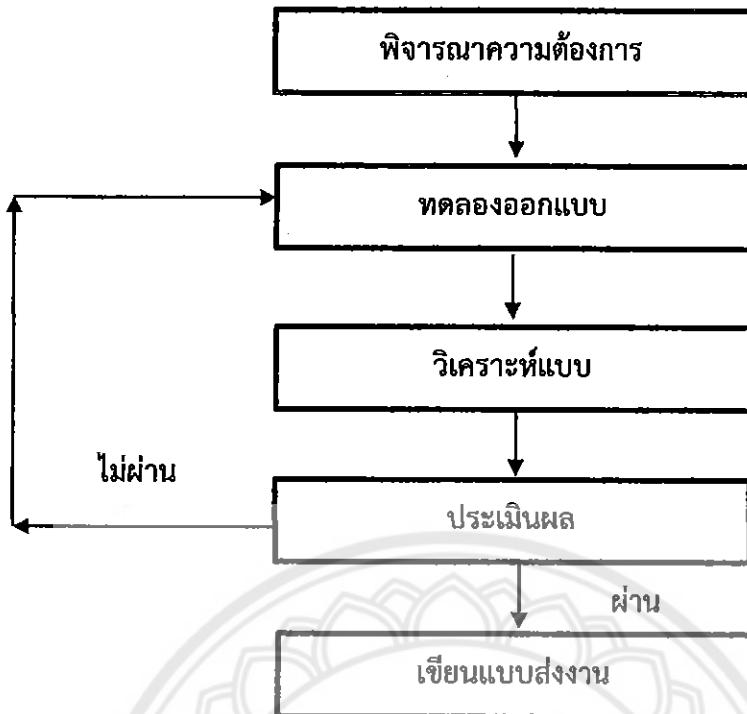

รูปที่ 2.1 กระบวนการออกแบบ

จากกระบวนการออกแบบที่กล่าวมานี้ เราจะเห็นได้ว่ากระบวนการออกแบบนั้นมักจะเป็นงานที่มีขั้นตอนซ้ำซากและต้องใช้เวลา many ยิ่งถ้ามีการคำนวณแล้วยิ่งต้องใช้เวลามากขึ้น ดังนั้น การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบสามารถที่จะช่วยลดปัญหาที่กล่าวมานี้ได้

### 2.2.3 กระบวนการออกแบบด้วย CAD (CAD Process)

CAD นอกจากจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยมาในงานออกแบบแล้ว CAD ยังรวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดแปลงการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด

ระบบของ CAD นั้นจะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยฮาร์ดแวร์นั้นจะต้องประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่วนซอฟต์แวร์ CAD จะเป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างภาพรวมทั้งโปรแกรมช่วยสนับสนุนอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง (FEA) เป็นต้น

ระบบของ CAD จะอาศัยการสร้างภาพ โดยการป้อนข้อมูลตลอดจนคำสั่งเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ผ่านทางอุปกรณ์รับข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ ดิจิไทเซอร์ เป็นต้น ส่วนคอมพิวเตอร์จะติดต่อกับลักษณะผู้ใช้โดยผ่านทางจอภาพ

การสร้างภาพโดยระบบ CAD นั้นจะเป็นการสร้างภาพจากฐานข้อมูลทางคณิต เช่น เส้นตรง


การนำระบบ CAD มาช่วยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

2.2.3.1 การออกแบบรูปทางเรขาคณิต (Geometric Modelling)

2.2.3.2 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (Engineering Analysis)

2.2.3.3 การตรวจและประเมินผล (Design Review & Evaluation)

2.2.3.4 การเขียนแบบโดยอัตโนมัติ (Automated Drafting)

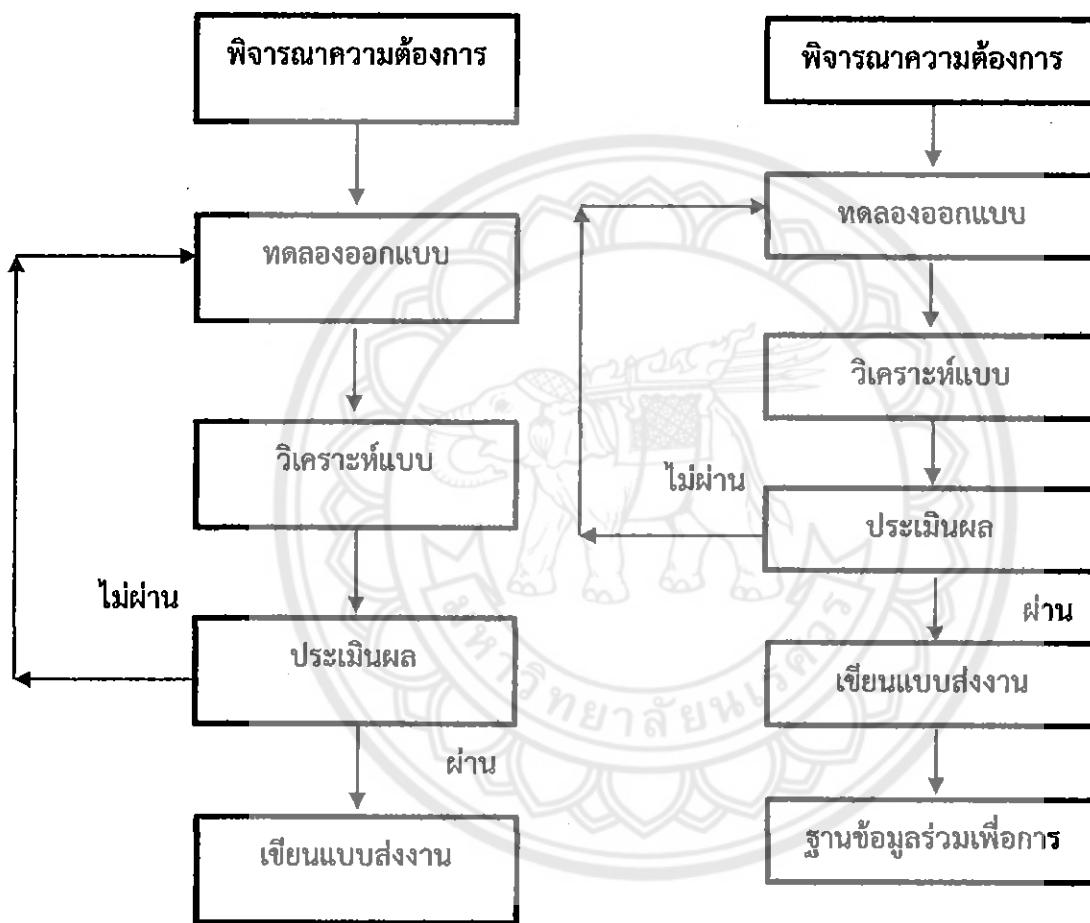

รูปที่ 2.2 เปรียบเทียบกระบวนการออกแบบแบบด้วยมือกับกระบวนการออกแบบด้วย CAD

## 2.3 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing : CAM)

คอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต (CAM) เป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ใช้สำหรับสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดที่ควบคุมด้วยเครื่องจักร DNC (Computer Numerical Control) โดยการสร้างโปรแกรม NC (Numerical Control) นั้นจะอาศัยรูปทรงเรขาคณิตจากโปรแกรมช่วยออกแบบ (CAD)

### 2.3.1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต

คอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต (CAM) ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญดังนี้คือ

#### 2.3.1.1 โปรแกรม NC (NC Programming)

การเขียนโปรแกรม NC นั้นเป็นการสร้างข้อมูลของตำแหน่งเครื่องมือตัด (Tool Path) ในการเดินตัดบนเครื่องจักร CNC โดยโปรแกรม NC สามารถจำลองเพื่อตรวจสอบทางเดินของเครื่องมือตัดว่าถูกต้องหรือไม่

หลังจากที่แสดงทางเดินของมีดตัดแล้ว แฟ้มภาษา APT (Automatically Programmed Tool) ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานด้านการควบคุมเครื่องจักร CNC จะถูกสร้างขึ้นดังตัวอย่างที่แสดงต่อไปนี้

- ก. RAMARK POCKET POLYGON COLLAPSE DEMONSTRATION TEST
- ข. NOPOST \$\$ NO POSTPROCESSING FOR THIS CASE
- ค. CLPRNT \$\$ PRINT CUTTER CENTER DATA
- ง. TOLER / .001 \$\$ TOLERANCE BAND
- จ. \$ \$ POINTS DEPINING POCKET PERIMETER
- ฉ. P1 = POINT/4, 11, 3 \$\$ STARTING POINT OF POCKET DEFINITION
- ช. P2 = POINT/4, 24, 3
- ฉ. P3 = POINT/13, 35, 3
- ฌ. P4 = POINT/22, 35, 3
- ญ. P5 = POINT/34, 23, 3
- ฎ. P6 = POINT/34, 10, 3
- ฎ. P7 = POINT/27, 3, 3
- ฐ. P8 = POINT/12, 3, 3 \$\$ ENDING POINT OF POCKET DEFINITION
- ฑ. H = .01 \$\$ SCALLOP HEIGHT MAXIMUM

- ๗. D = .38 \$ \$ CONSTANT COTTER DIAMETER
- ๘. CR = .19 \$ \$ CUTTER CORNER RADIUS
- ๙. D2 = SORTF ((D.B)-B\*\*2) \$\$ A BALL END MMIL EFFECTIVE

#### CUTTER RADIUS

- ๑. CV = (4\*D2)/D\$\$ A MEASURE OF POCKETIN CUT OFFSET
- ๒. CUTTER/D, CR \$\$ BALL END MILL
- ๓. FEDRAT/50 \$\$ MODAL FEED RATE
- ๔. FROM/0, 0, \$\$ STARTING CUTTER POSITION
- ๕. GO TO/20, 20, 5 \$\$ MOVE CUTER TOWARD AND OVER CENTER

#### OF POCKET

- ๖. PSIS/(PLANE/0, 0, 1, 3) \$\$ BOTTOM PLANE OF POCKET
- ๗. POCKET/D2, CV, CV, 3, 10, 1, 1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, \$\$

#### STATEMENT

- ๘. GO DLTA/0, 0, 2 \$\$ CLEARANCE POSITION OF CUTER
- ๙. GO TO/0, 0, 2 \$\$ END CUTTER POSITION
- ๑๐. FINI \$\$ END OF PART PROGRAM


#### 2.3.1.2 Post Processor

Post Processor ทำหน้าที่เปลี่ยนแฟ้มภาษา APT ไปเป็นภาษาเฉพาะของเครื่อง CNC “ตัวแปลงกระบวนการ (Post Processor) เป็นการประยุกต์กระบวนการออกแบบของกระบวนการข้อมูลการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด (Tool Path Data) หรือ CL Data ตำแหน่งของการตัดชิ้นงานโดยกระบวนการออกแบบ (CAD) หรือระบบภาษา APT (Automaticalliy Programmed Tools) แฟ้มข้อมูลการเคลื่อนที่ ของเครื่องมือตัด จะประกอบไปด้วยคำสั่งสำหรับการกัดชิ้นงาน ซึ่งระบุโดยผู้ใช้งาน สำหรับการผลิตชิ้นงานจากแบบ 3 มิติทางวิศวกรรม”

Post Processor จะแปลงคำสั่งในการ Machining จากแฟ้มข้อมูลการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด ไปสู่รหัสที่เข้าใจตรงกัน สำหรับเครื่องจักร NC/CNC เนพาะแต่ละเครื่องโดยมีแฟ้มข้อมูลสำหรับควบคุมเครื่องจักรเป็นตัวกำหนด ให้การเข้าใจรหัสตรงกัน (MCD File)

“แฟ้มข้อมูลสำหรับควบคุมเครื่องจักร (Machine Control Data) เป็นแฟ้มข้อมูลที่กำหนดชิ้น สำหรับควบคุมเครื่องจักรกลในการผลิตชิ้นงาน ในอดีตที่ผ่านมาแฟ้มข้อมูลนี้ใช้แผ่นเทป


ปุรุ (Tape Image) ในการกำหนดข้อมูลสำหรับควบคุมเครื่องจักร ระบบเครือข่ายข้อมูลในปัจจุบันนี้ มีเครื่องจักรเพียงไม่กี่เครื่องที่ยังใช้ระบบ การอ่านเทปแบบเดิม มีเครื่องมือพื้นฐานจำนวนมาก ที่มีตัวขับ Floppy เช่น Serial Port ที่สามารถนำเข้าข้อมูลจากแผ่นเทปปุรุ หรือแฟ้มข้อมูลควบคุม เครื่องจักร (MCD File) ได้ (Parametric Technology Corporation, 2001)"

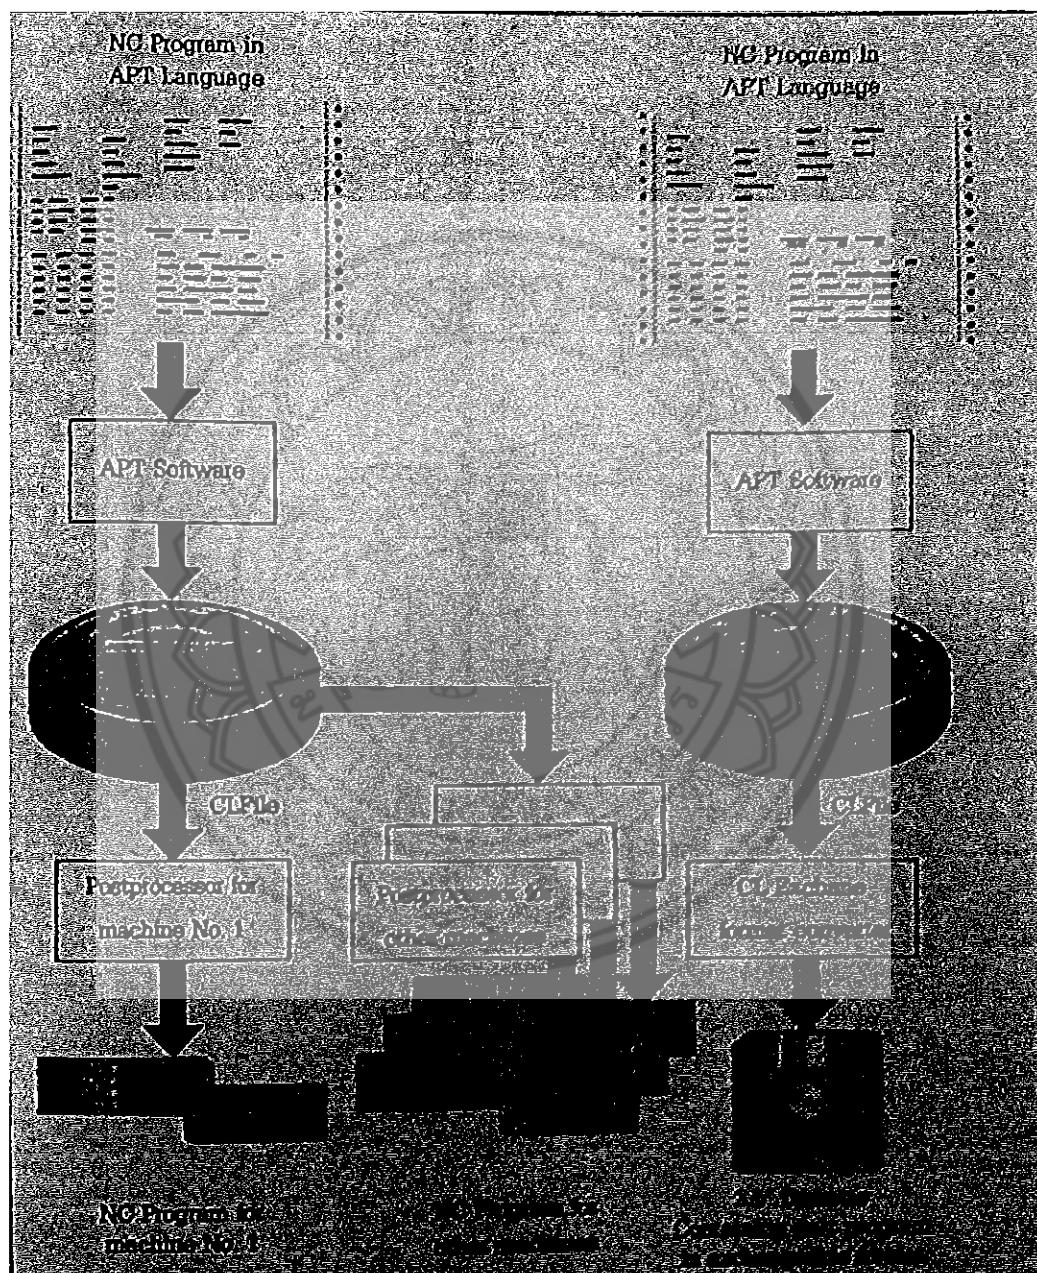

รูปที่ 2.3 โครงสร้างของ Post Processor (Jace B.Rochester, Jon Rochester)

### 2.3.1.3 Reverse Engineering

Reverse Engineering เป็นวิธีการใช้เครื่องมือวัดจุดโคออร์ดิเนต (Coordinate Measuring Machines : CMM) และส่งข้อมูลเข้าไปที่ CAD เพื่อสร้างพื้นผิวของชิ้นงาน จากนั้นสร้างข้อมูลของ CAM และโปรแกรม NC โดยที่เครื่อง CMM นี้สามารถอ่านข้อมูลพื้นผิวจริงของชิ้นงาน

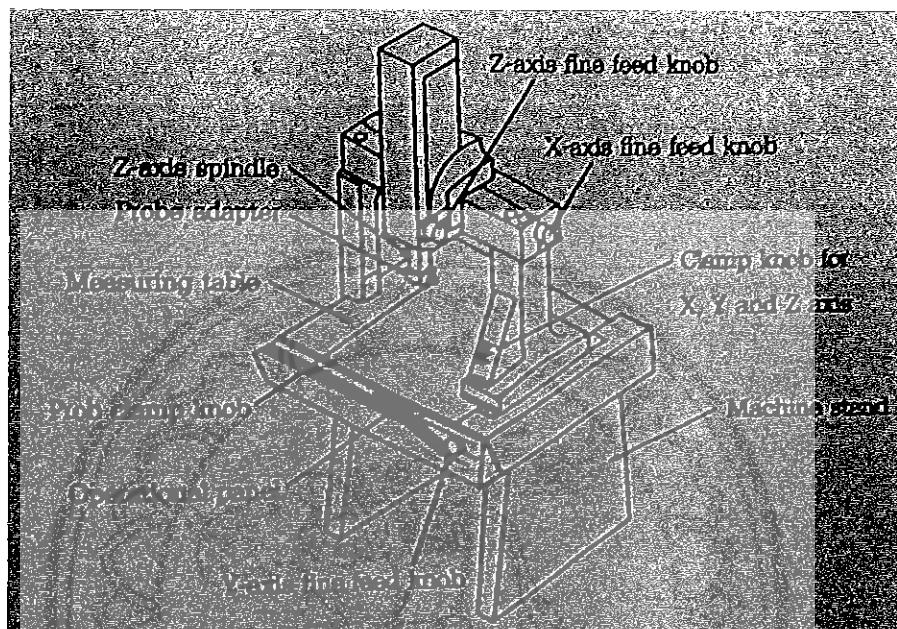

รูปที่ 2.4 เครื่องวัดจุดโคออร์ดิเนต (CMM) (Serope Kalpakjan, 1995)

CAM เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดการกับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยอาจควบคุมตั้งแต่การวางแผนจนกระทั่งจัดการหลังการผลิต ซึ่งกระบวนการของ CAM อาจจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

ก. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตโดยตรง เป็นลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานตรวจสอบ โดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือเก็บข้อมูลจากกระบวนการผลิต การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำการผลิตสินค้าโดยตรง โดยนำข้อมูลจากระบบ CAD มาช่วยในการควบคุมอุปกรณ์การผลิต เช่น เครื่องกัดที่ทำงานโดยอาศัยคำสั่งเชิงตัวเลข (Numerical Control Machine) หรือ NC Machine Tool

ข. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตทางอ้อม งานลักษณะนี้เป็นงานที่สนับสนุนการผลิต ซึ่งไม่ต้องเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่ อาจจะเป็นการนำข้อมูลมาประมวลผล สรุป วางแผน เช่นงานเกี่ยวกับการวางแผน การจัดการเกี่ยวกับการซื้อวัสดุ ในการจัดการในโรงงาน เป็นต้น

การใช้ CAD และ CAM หากใช้ให้ได้ผลเต็มที่แล้วจะต้องสามารถส่งข้อมูลถึงกันและกันได้โดยข้อมูลที่ออกแบบโดย CAD ซึ่งเป็นข้อมูลในลักษณะรูปภาพ กราฟิก สามารถนำไปใช้ในการผลิตชิ้นงานซึ่งมีขนาดและรูปร่างลักษณะเหมือนกับที่ออกแบบไว้ใน CAD ทุกประการ

#### 2.4 ระบบ CAD/CAM ในงานอุตสาหกรรม

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า งานอุตสาหกรรมเป็นงานที่ต้องมีการแข่งขัน ผู้จัดอยู่ในแนวหน้าได้จะต้องมีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องการความต้องการของตลาด สินค้าต้องมีคุณภาพดีและมีราคาถูก กระบวนการผลิตทันสมัย การประยุกต์ใช้ CAD/CAM เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลักษณะของการนำ CAD/CAM เข้ามาช่วยในการผลิตสินค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลักษณะของการนำ CAD/CAM เข้ามาช่วยในการผลิตสินค้า

ส่วนของระบบ CAD/CAM ที่เข้ามาช่วย คือ ในส่วน CAD ช่วยในการออกแบบวิเคราะห์แบบ แล้วจึงวาดภาพอัตโนมัติ จากนั้นข้อมูลจาก CAD จะถูกส่งไปยังระบบ CAM เพื่อวางแผนการผลิตและให้ข้อมูลในการส่งซื้อสุด รวมทั้งวางแผนการผลิต การวางแผนการใช้วัสดุ แล้วจึงเริ่มผลิต โดย CAM จะไปช่วยในการควบคุมเครื่องจักรในการผลิตตัดควบคุมหุ้นยนต์อุตสาหกรรมเมื่อได้สินค้า แล้วก็จะตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบคุณภาพจะได้ความถูกต้อง และแม่นยำสูง

กระบวนการตั้งแต่การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ (CAD) การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต (CAM) การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวางแผนการผลิต (Computer Aided Process Planning : CAPP) การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบคุณภาพ (Computer Aided Quality Control : CAQ) เราเรียกว่า “การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกับการผลิต (Computer Integrated Manufacturing : CIM)”

การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและการผลิต (CAD/CAM) มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

#### 2.4.1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มาช่วยช่วยออกแบบ (CAD)

2.4.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ (Design Tool)

2.4.1.2 การสร้างรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Modelling)

2.4.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Computer Graphics)

#### 2.4.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยผลิต (CAM)

2.4.2.1 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD)

2.4.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต (Manufacturing Tool)

2.4.2.3 การเชื่อมต่อระบบ (Network)

### 2.5 การเชื่อมต่อระหว่าง CAD กับ CAM

ตั้งแต่การนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนการผลิตและควบคุมการดำเนินงานทางด้านการผลิต ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ก็เริ่มเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ส่วนมากแล้วระบบบางส่วนการวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตโดยคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาจะใช้ได้กับการทำงานเฉพาะอย่างเท่านั้น และเป็นการยากมาก หรือบางครั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาสำหรับโรงงานหนึ่งไปใช้งานกับอีกโรงงานหนึ่ง ผู้บริหารโรงงานหลายแห่งได้ตระหนักถึงปัญหานี้ดีและเริ่มต้นแนวความคิดที่เกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานของการร่างแบบ (Draft) เพื่อให้ระบบ CAD/CAM สามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งจะทำให้การส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต ข้อมูลที่ส่งผ่านนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านกราฟิก (Graphics Data) แบบที่ร่างขึ้นมา (Drawing) รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Modelling) และข้อมูลเกี่ยวกับโมเดลของผลิตภัณฑ์ (Product Model Data) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการผลิต จัดตารางเวลาการผลิต ทำการผลิต การควบคุมคุณภาพ

แนวความคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรฐานนี้อาจแสดงได้ดังรูปซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ระบบ CAD หลายระบบติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบวางแผนและควบคุมการผลิต โดยที่ตัวอินเตอร์เฟซ (Interface) จะเป็นผู้ตัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปแบบของข้อมูล และอัตราการส่งข้อมูลให้อยู่ในรูปที่เหมาะสม ตัวอินเตอร์เฟซจะต้องสามารถสร้างให้เกิดความเข้ากันได้ทั้งทางไฟฟ้า และทางกายภาพ และต้องทำให้เกิดความแน่ใจว่าความหมายของคำของข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันยังคงเดิม ดังนั้นตัวอินเตอร์เฟซนี้เองเป็นผู้ทำให้ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆที่มีอยู่ในโรงงานสามารถใช้ร่วมกันได้ นอกจากนั้นแล้วข้อมูลด้านการผลิตของโรงงานเองก็สามารถที่จะนำมาร่วมกับข้อมูลที่ได้จากผู้ขาย และส่งมอบอีกด้วย และทำให้เราสามารถสร้างระบบวางแผนและควบคุมการผลิตซึ่งมีส่วนต่างๆของโปรแกรมจากผู้ขายหลายบริษัททำงานร่วมกันได้

### 2.5.1 ความต้องการบางอย่างที่ตัวอินเตอร์เฟซมาตรฐานจำเป็นต้องมี คือ

2.5.1.1 ตัวอินเตอร์เฟซจะต้องสามารถจัดการกับข้อมูลทางด้านการผลิตได้ทั้งหมด

2.5.1.2. จะต้องไม่มีการ sap สูญของข้อมูลเมื่อมีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างส่วนต่างๆที่อยู่ในระบบ

2.5.1.3 ระบบจะต้องมีประสิทธิภาพในการจัดการกับความต้องการที่เกิดขึ้นตามเวลาจริงของระบบผลิต

2.5.1.4 ระบบจะต้องเป็นแบบปลายเปิด เพื่อที่จะยอมรับให้มีใหม่การขยายหรือลดส่วนต่างๆที่อยู่ในระบบได้

2.5.1.5 ระบบจะต้องมีความสามารถที่จะดัดแปลงให้เข้ากับมาตรฐานอื่นๆได้

2.5.1.6 ระบบจะต้องใช้งานได้โดยไม่ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสถานีปัตยกรรมที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล

2.5.1.7 ระบบจะต้องมีความสามารถในการสร้างเซตย่อยๆ ของโปรแกรมขึ้นมาใช้งานได้เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่าย

2.5.1.8 ระบบจะต้องมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต

2.5.1.9 ระบบจะต้องมีความสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งจากแบบบยลลงล่าง หรือจากล่างขึ้นบนในโครงสร้างของการควบคุมแบบเป็นลำดับขั้น

2.5.1.10 จะต้องมีวิธีการทดสอบที่สามารถตรวจสอบได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลมีประสิทธิภาพและความถูกต้องเพียงใด

ตั้งที่ได้ก่อสร้างห้องน้ำส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบ CAD/CAM ที่ใช้ในกระบวนการผลิต คือ “เครื่องจักรกลเอ็นซี” (NC Machine) ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง เครื่องจักรกลเอ็นซีนั้น คืออะไร ลักษณะการทำงานอย่างไร และเหมาะสมกับอุตสาหกรรม การผลิตประเภทไหนบ้าง จะได้อธิบาย รายละเอียดดังต่อไปนี้

## 2.6 เครื่องจักรกลเอ็นซี

“เครื่องจักรกลซีเอ็นซี” คือรูปแบบหนึ่งของการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติซึ่งเราสามารถโปรแกรมการทำงานได้ เครื่องจักรชนิดนี้จะถูกควบคุมโดยตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญญาลักษณ์ต่างๆ ที่ถูกเขียนให้อยู่ในรูปแบบที่เหมือน รหัส (Code) ที่เขียนอยู่ในโปรแกรมจะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานอันหนึ่ง รหัสจะเปลี่ยนไปเมื่อชิ้นงานที่เราต้องการผลิตเปลี่ยนไป การที่เราสามารถเปลี่ยนโปรแกรมของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีได้โดยง่ายนี้เอง ทำให้เครื่องจักรกลชนิดนี้มีความเหมาะสมที่จะใช้ผลิตชิ้นงานที่มีปริมาณการผลิตต่ำจนถึงปานกลางได้เป็นอย่างดี เพราะว่าการเขียนโปรแกรมใหม่ชิ้นหนึ่งจะง่ายกว่า มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า การที่เราต้องเปลี่ยนเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เราสามารถนำเครื่องจักรกลซีเอ็นซีมาใช้กับกระบวนการผลิตได้ 2 ลักษณะคือ

ใช้งานในลักษณะที่เป็นเครื่องจักร เซ่น เจาะ กลึง หรือใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดเฉือนโลหะต่างๆ เป็นต้น

ใช้งานในลักษณะที่ไม่ได้เป็นเครื่องจักรกล เช่น ประกบชิ้นส่วนหรือตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหลักการที่ร่วมกันของการใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซีกับงานทั้งสองประเภทนี้ ก็คือ การควบคุมตำแหน่งสัมพันธ์ของเครื่องมือซึ่งเทียบกับชิ้นงานที่กำลังดำเนินงานอยู่นั่นเอง

### 2.6.1 อุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องจักรกลเอ็นซี

เครื่องจักรกลเอ็นซีประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วนคือ


2.6.1.1 เอ็นซีโปรแกรม เป็นชุดคำสั่งสำหรับการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลเอ็นซี คำสั่งเหล่านี้จะบ่งถึงตำแหน่งของเพลาหมุน (Spindle) เมื่อเทียบกับโต๊ะงาน (Worktable) ซึ่งชิ้นงานถูกจับยึดอยู่ รูปแบบอื่นของคำสั่งอาจจะรวมถึงการเลือกความเร็วรอบของเพลาหมุน การเลือกอุปกรณ์ตัดเฉือน หรือคำสั่งเกี่ยวกับหน้าที่อื่นๆ เป็นต้น ในอัตราที่เราใช้ไฟปั๊บ (Punched

Tape) ซึ่งมีขนาด 1 นิว เป็นตัวกลางสำหรับอ่านเขียนซีโปรแกรม แต่ในปัจจุบันเราใช้เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape Cassette) หรือแผ่นดิสก์ (Diskette) แทน

2.6.1.2 หน่วยควบคุมเครื่องจักรกล (Machine Control Unit) ประกอบด้วยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ในการอ่านและแปลงคำสั่งต่างๆ ที่อยู่ในอีนซีโปรแกรมให้การทำงานต่างๆ ของ เครื่องจักรกล

2.6.1.3 เครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต เป็นส่วนประกอบที่ทำให้เกิดการดำเนินงานต่างๆ บนชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น การตัดเย็บโลหะ เป็นต้น เครื่องจักรกลที่ใช้ในการประกอบนี้จะ ประกอบด้วยโดยใช้งานและเพลาหมุน นอกจากนี้แล้วยังประกอบด้วยมอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมซึ่ง เป็นตัวทำให้ต้องการและเพลาหมุนทำงาน

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้งสามอาจจะแสดงให้เห็นได้ดังรูปที่ 2.5 กล่าวคือ อีนซี โปรแกรมจะถูกป้อนลงในหน่วยควบคุมเครื่องจักรกล ซึ่งหน่วยควบคุมเครื่องจักรกลจะส่งให้ เครื่องจักรกลทำงานตามที่ได้โปรแกรมเอาไว้ในอีนซีโปรแกรม

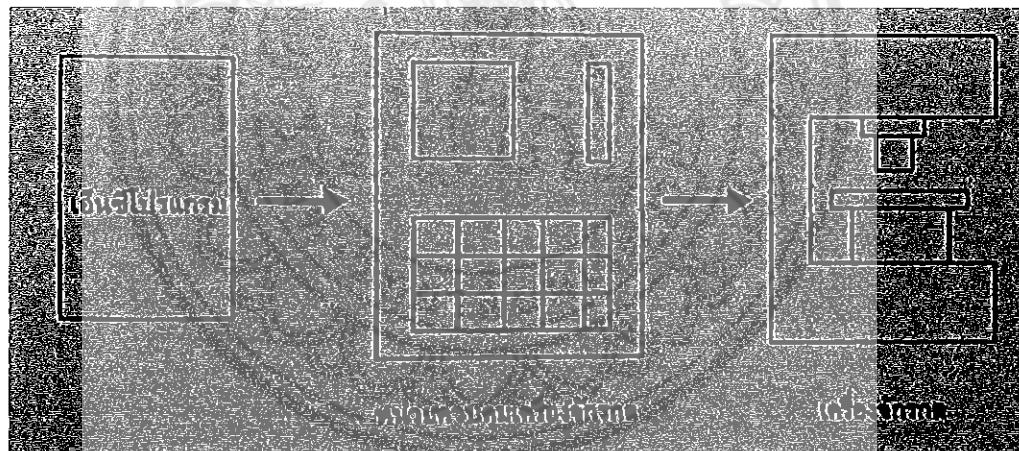

รูปที่ 2.5 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องจักรกลอีนซี

## 2.6.2 ประวัติของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

CNC เป็นคำย่อมาจากคำว่า Computer Numerical Control หมายถึงการใช้ คอมพิวเตอร์มาช่วยควบคุมการทำงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติต่างๆ เช่น เครื่องกัด เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน ฯลฯ โดยการสร้างรหัส ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือเรียกว่าโปรแกรม NC ขึ้นมา ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล ซึ่งสามารถทำให้ผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วถูกต้อง และเที่ยงตรง

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมา เทคโนโลยีทางด้านไมโครโปรเซสเซอร์เข้ามามีบทบาทแทนที่หลอดสูญญากาศ และทรานซิสเตอร์มีการพัฒนาจากเครื่องจักร NC มาเป็นเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (Computer Numerically Controlled) และเครื่องจักรกลซีเอ็นซีก็ถูกนำไปใช้ในพลาสติกและโลหะ เป็นเครื่องจักรกลที่สามารถทำงานได้โดยอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถลดเวลาการทำงานลงได้มาก ต่อมาในปี ค.ศ. 1971 บริษัท IBM ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อเครื่องจักรกลซีเอ็นซีเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดระบบควบคุมแบบ软接线 (softwired) ขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิต

เครื่องซีเอ็นซีจะใช้เทปแม่เหล็ก, แผ่นดิสก์ หรือ ดรัม (Drum) ในการเก็บข้อมูลที่โปรแกรมเอาไว้การโปรแกรมสามารถทำได้ที่สถานีควบคุมไปยังกลุ่มเครื่องจักรกลซีเอ็นซีแต่ถ้าเป็นกลุ่มหรือเครื่องจักรกลซีเอ็นซี การโปรแกรมหรือรับสัญญาณมักจะรับจาก เครื่องจักรเองโดยตรงหรือเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ประจำเครื่องดีเอ็นซีเป็นแนวความคิดใหม่ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งตัว (Main Computer or Host) เป็นศูนย์กลางในการควบคุม และบริหารเครื่องจักรกลซีเอ็นซี และซีเอ็นซี หลายๆ เครื่องซีเอ็นซีจะใช้เทปแม่เหล็ก, แผ่นดิสก์ หรือ ดรัม (Drum) ในการเก็บข้อมูลที่โปรแกรมเอาไว้การโปรแกรมสามารถทำได้ที่ สถานีควบคุมไปยังกลุ่มเครื่องจักรกลซีเอ็นซีแต่ถ้าเป็นกลุ่มหรือเครื่องจักรกลซีเอ็นซีการโปรแกรมหรือรับสัญญาณมักจะรับจาก เครื่องจักรเองโดยตรงหรือเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ประจำเครื่อง

ในการควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จะใช้โปรแกรมรหัสซีเป็นชุดคำสั่ง เพื่อควบคุมขับเคลื่อนมือตัดเฉือน (Tool) จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งหรือเปิด-ปิดสารหล่อเย็นหรือเปลี่ยนเครื่องมือตัดเฉือน โดยเครื่องจักรจะทำงานโดยอัตโนมัติตามที่ได้โปรแกรมไว้ตามชุดคำสั่ง เราไม่สามารถแยกเครื่องจักรซีเอ็นซีและรหัสซีซึ่งออกจากกันได้ ถ้าเราต้องการให้เครื่องจักรซีเอ็นซีทำงานเราต้องเรียนรู้รหัสซีเพื่อที่เราจะได้พูดภาษาเดียวกับตัวควบคุมซีเอ็นซีได้ ภาษาหลังจึงได้มีการพัฒนาโปรแกรม CAD/CAM ขึ้นมาใช้งานร่วมกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซีช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการโปรแกรมรหัสซี เพื่อให้เครื่องจักรซีเอ็นซีทำงานตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

### 2.6.3 เทคโนโลยีของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

การกำหนดข้อมูลของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีส่งผลกระทบต่อการออกแบบ และการทำงานของเครื่องจักรกลอย่างมาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออัตราส่วนของเวลาที่เครื่องจักรสามารถทำการตัดเฉือนโลหะมีค่าเพิ่มมากขึ้นภายใต้การควบคุมของซีเอ็นซีโปรแกรม ซึ่งต่างกันอย่างมากกับการใช้

เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยมือซึ่งมีอัตราส่วนของเวลาที่ใช้ในการตัดเฉือนโลหะน้อย นั้นหมายความว่า เครื่องจักรกลอืนซึ่งเพิ่มการใช้งานเครื่องให้เป็นประโยชน์มากขึ้น แต่ผลเสียที่ตามมาคือเครื่องมือ ต่างๆ ที่ใช้ในการตัดเฉือน เช่น เพลาหมุน เกียร์ขับเคลื่อน เป็นต้น จะมีการสึกหรอเร็วขึ้น ดังนั้น เครื่องมือต่างๆ ที่จะนำมาใช้กับเครื่องจักรกลอืนซึ่งต้องมีการออกแบบให้มีอายุการทำงานยาวขึ้น เนื่องจากว่าหน่วยควบคุมของเครื่องจักรกลอืนซึ่งต้องอาศัยการควบคุมจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมี ราคาสูง ดังนั้นจะต้องมีการใช้งานเครื่องจักรกลให้มากกว่าหนึ่งเดือนไปเพื่อเป็นการเพิ่มการใช้งานให้ เป็นประโยชน์ของเครื่อง ในทางปฏิบัติแล้วเราจะพบเสมอว่าเครื่องจักรกลอืนซึ่งถูกใช้งานอย่างน้อย สักงวด เพื่อที่จะทำให้ช่วงเวลาคืนทุนลดลง นอกจานั้นแล้วเครื่องจักรกลอืนซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่อ ลดเวลาสูญเสียที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตด้วย เช่น เวลาในการป้อนชิ้นงานเข้าหรือ การนำชิ้นงานออกจากเครื่องจักร เปลี่ยนเครื่องมือ และจัดเศษโลหะเท่านั้นดังนั้นคนควบคุมเครื่อง หนึ่งคนสามารถควบคุมเครื่องจักรกลอืนซึ่งได้ถูกออกแบบให้สามารถทำได้หลายงานต่อการจัดตั้ง เครื่องหนึ่งครั้ง ซึ่งแต่เดิมนั้นเราต้องใช้เครื่องจักรกลหลายเครื่อง การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เห็นได้ จากการปฏิบัติงานของเครื่องชนิดใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาเครื่องจักรกลอืนซึ่ง ขึ้นมา เครื่องจักรกลชนิดนั้น คือ “แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์” (Machining Center)

แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นประมาณปลาย ศศ. 1950 แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์เป็น เครื่องจักรกลที่สามารถทำงานเกี่ยวกับการตัดเฉือนโลหะได้หลายชนิดต่อการตั้งเครื่องหนึ่ง เช่น กึง เจาะ ปัดหน้า เป็นต้น นอกจานั้นแล้วลักษณะพิเศษของแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ยังรวมถึง

ความสามารถในการเปลี่ยนเครื่องมือได้อัตโนมัติ การที่แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์สามารถทำได้ อย่างหลากหลายก็เนื่องจากว่ามีเครื่องมือจำนวนมากอยู่ในรังเครื่องมือ (Tool Magazine) หรือ กระบอกเครื่องมือ (Dumb) เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องมือ กลไกในการเปลี่ยนเครื่องมือ อัตโนมัติซึ่งทำงานภายใต้ความควบคุมของอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมก็จะทำงานขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน ของเครื่องมือที่เก็บอยู่ภายในระบบเครื่องมือกับเครื่องมือที่เก็บอยู่ในเพลางาน

ความสามารถในการจัดวางตำแหน่งของชิ้นงานโดยอัตโนมัติ แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์สามารถ ที่จะขับเคลื่อนชิ้นงานไปในทิศทางต่างๆ เทียบกับเพลาชิ้นงานได้ ดังนั้นทำให้เครื่องมือตัดสามารถ เข้าถึงชิ้นงานได้หลายพื้นผิว

ที่ว่างชิ้นงานแบบกระสาย (Pallet Shuttle) ลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของแมชชีนนิ่ง เซ็นเตอร์คือการที่มีที่ว่างชิ้นงาน (Pallet) สองอันหรือมากกว่าที่แยกกัน ในขณะที่เครื่องทำการตัด เฉือนชิ้นงานซึ่งวางชิ้นงานซึ่งวางอยู่บนที่ว่างชิ้นงานอันหนึ่งอยู่ ที่ว่างชิ้นงานอันอื่นๆ ก็จะถูกจัดให้อยู่ ในตำแหน่งที่หลอดภัยที่สุดซึ่งห่างไกลจากเพลางาน จะเห็นได้ว่าในระหว่างนั้นคนควบคุมเครื่องสามารถที่

จะนำชิ้นงานที่ได้ผ่านดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วออกจากที่วางชิ้นงาน และนำชิ้นงานอันใหม่วางบนที่วางชิ้นงานที่ว่างอยู่ หลังจากนั้นก็ยึดชิ้นงานเข้ากับที่จับยึดชิ้นงาน (Fixture) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตัดเฉือนที่จะเกิดขึ้นต่อไป ดังนั้นทำให้เวลาที่จะต้องสูญเสียไปเพื่อการจัดตั้งเครื่องและชิ้นงานในระหว่างเปลี่ยนชิ้นงานใหม่ลดลง

แมชชีนนิ่งเช็นเตอร์ถูกแบ่งออกเป็นสองชนิดตามการวางตัวของเพลางานคือ

แบบแนวตั้ง (Vertical) เป็นแมชชีนนิ่งเช็นเตอร์ที่มีเพลางานเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตั้งฉากกับโต๊ะงาน

แนวระดับ (Horizontal) เป็นแมชชีนนิ่งเช็นเตอร์ที่มีเพลางานเคลื่อนที่ในทิศทางขนานกับโต๊ะงาน

ข้อแตกต่างในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของเพลางานนี้ ทำให้เครื่องจักรทั้งสองแบบใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันกล่าวคือ แมชชีนนิ่งเช็นเตอร์แบบแนวตั้งจะใช้กับชิ้นงานที่มีลักษณะเรียบซี่งต้องการให้เครื่องมือเข้าถึงได้จากส่วนบน ในขณะที่แมชชีนนิ่งเช็นเตอร์แบบแนวระดับจะใช้งานที่เป็นลักษณะลูกบาศก์ (Prismatic) ซึ่งต้องการให้เครื่องมือตัดเข้าถึงในทางด้านข้างของชิ้นงาน ความสำเร็จของแมชชีนนิ่งเช็นเตอร์ก่อให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือกลสำหรับกระบวนการตัดเฉือนโลหะชนิดอื่นๆ ขึ้นภายหลัง

#### 2.6.4 ประโยชน์ของเครื่องจักรกลเอ็นซี

มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้เครื่องจักรกลเอ็นซีมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมตัดเฉือนโลหะ จากการสำรวจทางสถิติได้ชี้ให้เห็นว่า 75% ของอุตสาหกรรมการผลิตมีการผลิตชุดละ 50 ชิ้นหรือน้อยกว่า ซึ่งการผลิตแบบชุดเด็กๆ นั้นเป็นแบบอย่างการผลิตที่เหมาะสมกับการใช้งานเครื่องจักรกลเอ็นซีด้วยเหตุผลหลายประการดังต่อไปนี้

2.6.4.1 ลดเวลาที่ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เครื่องจักรกลเอ็นซีจะไม่ทำให้กระบวนการตัดเฉือนโลหะเปลี่ยนแปลงไปอย่างใด แต่มันจะเพิ่มอัตราส่วนของเวลาที่เครื่องจักรถูกใช้งานตัดเฉือนโลหะให้มากขึ้น เหตุผลคือเครื่องจักรกลเอ็นซีจะทำให้จำนวนการจัดตั้งเครื่องลดลงเวลาในการจัดตั้งเครื่องลดลง เวลาในการเคลื่อนย้ายชิ้นงานลดลง และยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเองได้โดยอัตโนมัติ เป็นต้น

2.6.4.2 ลดการจับยึดชิ้นงานที่สลับซับซ้อน เครื่องจักรกลเอ็นซีไม่ต้องการอุปกรณ์จับยึดที่ซับซ้อน เนื่องจากการจัดวางชิ้นงานให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ต้องการนั้นจะทำโดยอัตโนมัติโปรแกรมมากกว่าที่จะใช้จิก (Jig) หรืออุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

2.6.4.3 ลดเวลานำ เนื่องจากว่าเราสามารถจัดตั้งเครื่องได้บอยชี้นและใช้เวลาอย่างดังนั้นเวลานำจะลดลง

2.6.4.4 เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต เนื่องจากว่าเครื่องจักรกลอีนซีใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานต่างๆ ดังนั้นการทำงานของเครื่องจะสามารถถูกตัดแปลงให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย เช่น เปลี่ยนชนิดงาน เปลี่ยนหมายกำหนดการในการผลิต เป็นต้น

2.6.4.5 การเปลี่ยนแปลงแบบวิศวกรรมทำได้โดยง่าย เนื่องจากเครื่องจักรกลอีนซีทำงานตามคำสั่งของอีนซีโปรแกรม ดังนั้นการเปลี่ยนต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอีนซีโปรแกรมจะทำได้โดยง่ายกว่า การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์จับยืดชิงงาน

2.6.4.6 เพิ่มความถูกต้องและลดความผิดพลาดของมนุษย์ จะเห็นได้ว่าเครื่องจักรกลอีนซีควรนำมาใช้งานในกรณีที่เราต้องการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนซึ่งมนุษย์มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย

2.6.5 ลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมสมกับการผลิตด้วยเครื่องจักรกลอีนซี  
ไม่ใช่ว่าเครื่องจักรกลอีนซีจะผลิตชิ้นงานทุกอย่างได้ประยุต ลักษณะสมบัติของชิ้นงานที่เหมาะสมในการผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลอีนซีประกอบด้วย

2.6.5.1 ชิ้นงานจะต้องถูกผลิตบ่อยครั้งและมีจำนวนการผลิตในแต่ละครั้งน้อย

2.6.5.2 ลักษณะทางเรขาคณิตของชิ้นงานซับซ้อน

2.6.5.3 ชิ้นงานต้องถูกผลิตให้มีความถูกต้องสูง

2.6.5.4 มีการดำเนินงานหลายอย่างบนชิ้นงาน

2.6.5.5 ต้องมีการตัดเฉือนโลหะจำนวนมากออกจากชิ้นงาน

2.6.5.6 แบบทางวิศวกรรมมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

2.6.5.7 ชิ้นงานมีราคาแพงและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานจะทำให้เกิดการสูญเสียชิ้นอย่างมาก

2.6.5.8 ชิ้นงานทุกชิ้นต้องมีการตรวจสอบ

ในความเป็นจริงแล้วชิ้นงานไม่จำเป็นต้องมีลักษณะสมบัติเหมือนกับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทุกประการถึงจะเหมาะสมที่จะผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลอีนซี อย่างไรก็ตามถ้าชิ้นงานไม่มีลักษณะสมบัติดังกล่าวข้างต้นยิ่งมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเหมาะสมที่จะผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลอีนซีมากขึ้นเท่านั้น

การตัดสินใจนำเครื่องจักรกลอีนซีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสำหรับโรงงานที่มีการผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลแบบตั้งเดิมนั้น ควรพิจารณาจากคำตอบที่ว่าเครื่องจักรกลอีนซีเป็นสิ่งที่เรา

ต้องการหรือเหมาะสมกับการผลิตมากกว่าวิธีที่ใช้ในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด การตัดสินใจว่า เครื่องจักรกลอื่นซึ่งเหมาะสมเพียงใดกับการใช้งานในโรงงานหนึ่งควรจะพิจารณาจากลักษณะสมบัติ ของชิ้นงานที่ได้ก่อร่างมาข้างต้น ถ้าในโรงงานหนึ่งมีจำนวนชิ้นงานที่มีลักษณะสมบัติเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ก็หมายความว่า ความจำเป็นในการนำเอาเครื่องจักรกลอื่นซึ่งมาใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีการทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการและต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ ขึ้นมา เนื่องจากว่าการนำเอาเครื่องจักรกลอื่นซึ่งมาใช้นั้น จะต้องมีการอบรมแล้วให้ความรู้กับ พนักงานคุณเครื่อง คนโปรแกรมเครื่องจักร ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ คนซ่อมและบำรุงรักษา เครื่อง และบุคคลอื่นๆ ที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลการทำงานในโรงงาน นอกจากนั้นแล้วยังมี แนวโน้มว่า โครงสร้างการทำงานขององค์กรอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมอีกด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ใน การใช้งานเครื่องจักรกลอื่นซึ่งนั้นคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือ และความช่วยเหลืออย่างแท้จริง จากบุคลากรทุกฝ่าย

#### 2.6.6 พัฒนาการของเครื่องจักรกลอื่นซึ่ง

พัฒนาการของเครื่องจักรกลอื่นซึ่งเป็นความสำเร็จที่สำคัญต่อการผลิตแบบชุด (Batch) และการผลิตตามงาน (Job Shop) พัฒนาการที่สำคัญของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลอื่นซึ่ง 2 ประการ คือ

Direct Numerical Control (DNC หรือเครื่องจักรกลดีอีนซี)

Computer Numerical Control (CNC หรือเครื่องจักรกลซีอีนซี)

เครื่องจักรกลดีอีนซี และเครื่องจักรกลซีอีนซีเกิดการนำเอาเทคโนโลยีทางด้าน คอมพิวเตอร์และทางด้านเครื่องจักรกลอื่นซึ่งมาร่วมกัน เครื่องจักรกลดีอีนซีได้มีการผลิตจำหน่ายสู่ ตลาดประมาณปลายทศวรรษที่ 1960 และหลังจากนั้นประมาณกลางทศวรรษที่ 1970 เครื่องจักรกล ซีอีนซีได้มีการผลิตออกสู่ตลาดสำเร็จเป็นครั้งแรก เครื่องจักรกลดีอีนซีจะใช้คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง ขนาดใหญ่ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลอื่นซึ่งหลายเครื่อง หน้าที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ ศูนย์กลางที่ใช้ในเครื่องจักรกลดีอีนซีคือ การดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมอื่นซีไปสู่ เครื่องจักรกลอื่นซีแต่ละเครื่อง

“เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาด เส็กลง ราคาถูกลง และยังมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น ดังนั้นได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ขนาด ที่เล็กลงนี้ (มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์) มาใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลอื่นซี ซึ่งทำให้เกิดเป็นเครื่องจักรกลซีอีนซีขึ้น โดยนิยามแล้วเครื่องจักรกลซีอีนซี ก็คือการนำเอาระบบอื่น

ซึ่งมีการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งมาใช้ทำงานบางส่วนหรือทั้งหมดของเครื่องจักรกลอีกด้วย และเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการเก็บโปรแกรมต่างๆ ที่จะใช้ในการควบคุมเครื่องจักร เอ็นซีเอชด้วย” พัฒนาการและส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆ ของเครื่องจักรกลดีเอ็นซี และเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี ดังแสดงในหัวข้อต่อไปนี้

#### 2.6.7 เครื่องจักรกลดีเอ็นซี (DNC Machine)

เครื่องจักรกลดีเอ็นซี หมายถึง “ระบบการผลิตที่มีการนำเอาเครื่องจักรกลหลายเครื่องมาต่อตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานต่างๆ ของเครื่องจักรเหล่านั้นตามเวลาจริง (Real Time)” สำหรับเครื่องจักรกลดีเอ็นซีนี้ไม่ต้องใช้ตัวอ่านเทป ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความไม่น่าเชื่อถือสูงสุด เพราะว่าโปรแกรมชิ้นงานจะถูกส่งไปยังเครื่องจักรกลโดยตรงจากหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ โดยทุกภาระแล้วคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งอาจจะใช้ควบคุมเครื่องจักรกลได้มากกว่า 100 เครื่อง เครื่องจักรกลดีเอ็นซีได้ถูกออกแบบไว้ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางได้อย่างรวดเร็วเพื่อส่งผ่านโปรแกรมที่จะใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลได้ตามความต้องการจริงที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่สำคัญและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลดีเอ็นซีจะเห็นว่าเครื่องจักรกลดีเอ็นซีจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนคือ

##### 2.6.7.1 คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง

##### 2.6.7.2 หน่วยความจำขนาดใหญ่ที่ได้เก็บโปรแกรมเอ็นซี

##### 2.6.7.3 สายสำหรับติดต่อสื่อสาร

##### 2.6.7.4 เครื่องจักรกล

เมื่อเครื่องจักรกลต้องการที่จะผลิตชิ้นงาน คอมพิวเตอร์จะเรียกโปรแกรมสำหรับผลิตชิ้นงานนั้นๆ มาจากหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ และหลังจากนั้นก็จะส่งโปรแกรมสั่งเครื่องที่ต้องการ นอกเหนือนั้นแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีหน้าที่ในการรับข่าวสารป้อนกลับจากเครื่องจักรอีกด้วย การให้ผลของข่าวสารแบบสองทางนี้จะเกิดขึ้นตามเวลาจริง ซึ่งหมายความว่าการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด ตามความต้องการที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ “โดยสรุปแล้วลักษณะเด่นของเครื่องจักรกลดีเอ็นซีก็คือ การที่คอมพิวเตอร์ศูนย์กลางที่มีหน่วยความจำขนาดใหญ่สามารถให้บริการแก่เครื่องจักรกลหลายเครื่องตามเวลาจริง”

## 2.6.8 ประโยชน์ของเครื่องจักรกลดีเอ็นซี

ประโยชน์ของเครื่องจักรกลดีเอ็นซีประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้คือ

2.6.8.1 ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรได้มากกว่าหนึ่งโดยใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว


2.6.8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถตั้งท่างไกลจากเครื่องจักรกลได้

2.6.8.3 ไม่จำเป็นต้องใช้เทปปุรุและตัวอ่านเทปซึ่งเป็นการปรับปรุงความหน้าเขื่อดีของระบบ

2.6.8.4 จัดการเชื่อมต่อโดยใช้สายไฟ (Hard Wired) ซึ่งทำให้เกี่ยวกับการควบคุมต่างๆ เป็นไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

2.6.8.5 โปรแกรมที่เก็บเอาไว้สามารถนำมาประมวลในตอนหลังได้ชื่นอยู่กับว่าเครื่องจักรเครื่องใดเหมาะสมที่จะทำงานนั้นๆ

ปัญหาของเครื่องจักรกลดีเอ็นซีคือ อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดเสียขึ้น คำตอบก็คือว่าการผลิตจะต้องหยุดลงนั่นเอง แต่ในทางปฏิบัติแล้วปัญหานี้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อย่างไรเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ควบคุมศูนย์กลาง มีความน่าเชื่อถือสูงมากกว่าเครื่องจักรกลดีเอ็นซีแบบเดิมมาก

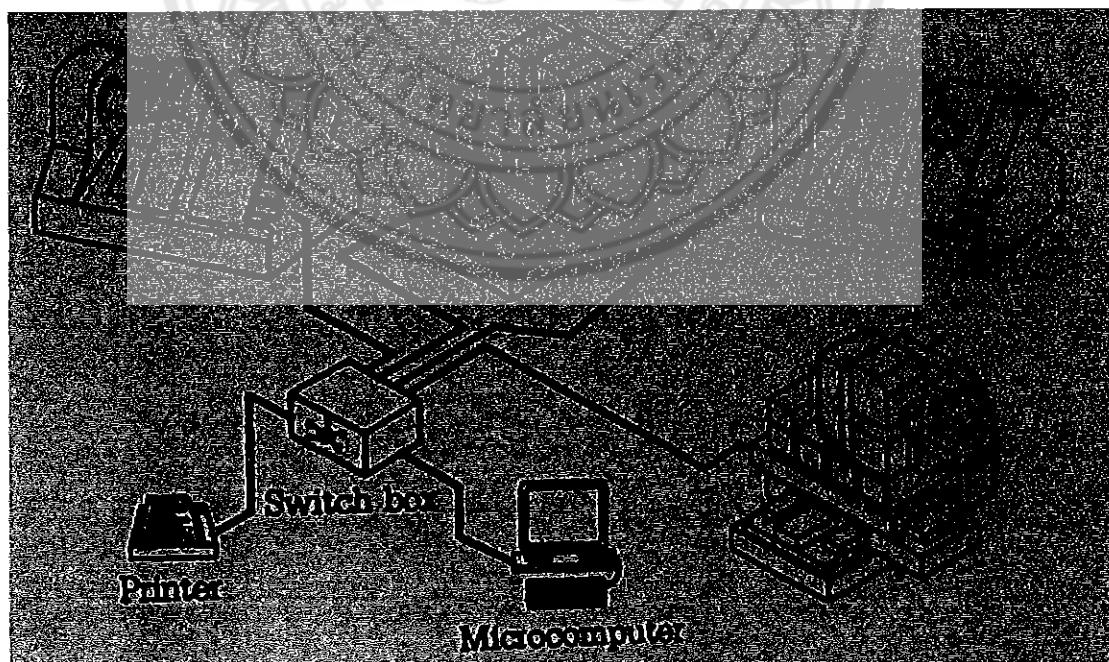

รูปที่ 2.6 แสดงตัวอย่างหนึ่งของระบบการใช้คอมพิวเตอร์ศูนย์กลางในการควบคุม

## 2.7 เครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC Machine)

ตั้งแต่เครื่องจักรกลดีเอ็นซีได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมากเช่นกัน กล่าวคือทั้ง ขนาดและราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ลดลงในขณะที่ความสามารถในการคำนวณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งทำให้หน่วยควบคุมเอ็นซี (MCU) ขนาดใหญ่ของเครื่องจักรกลเอ็นซีที่ก่อนหน้านี้มีการต่อเชื่อมโดยใช้สายไฟถูกเปลี่ยนไปเป็นการควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์แทน มินิคอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาใช้ในตอนเริ่มต้น (ประมาณต้นทศวรรษที่ 1970) และปัจจุบันนี้เรา ก็ได้มีการนำเข้าไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ทำหน้าที่แทน

โดยนิยามแล้วเครื่องจักรกลซีเอ็นซี ก็คือ

“เครื่องจักรกลเอ็นซีที่ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเป็นหน่วยควบคุมการทำงาน” (หน้า 63, บำรุง ชุติมา, 2544)

“CNC เป็นระบบการควบคุมคำสั่งเชิงตัวเลข โดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยควบคุมนอกจากนั้นการจัดเก็บข้อมูล ที่ป้อนเข้าไปในระบบเอ็นซี จะเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องแทนกระดาษเทป ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า” (หน้าที่ 141, อำนวย ทองแสง, 2543)

“ซีเอ็นซี (CNC) ย่อมาจากคำว่า Computerized Numerical Control ระบบควบคุมเอ็นซี แบบนี้จะมีคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงเพิ่มเข้าไปในระบบ ทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในระบบเอ็นซี และประมวลผลข้อมูลเพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล” (หน้าที่ 1, ชาลี ตระการถุล, 2542)

“CNC เป็นเครื่องจักรที่มีระบบการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องเพียงเครื่องเดียว โดยกำหนดให้ คอมพิวเตอร์ควบคุมคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำและสามารถนำไปใช้งานบางส่วน หรือทั้งหมด สำหรับคำสั่งของระบบ NC พื้นฐานเกือบทั้งหมดของเครื่องที่ควบคุมด้วยระบบ NC ได้พัฒนาไปสู่ระบบแบบ CNC เพราะว่ามีความยืดหยุ่น และทำให้ต้นทุนต่ำลง” (page 8, S.C. Jonathan Lin, 1994)

“นิยามของระบบการควบคุมเชิงตัวเลขโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CNC) กำหนดเริ่มต้นนั้นเป็นเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบควบคุมเชิงตัวเลข และระบบการควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ไว้ภายในตัว เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยมือ และใส่โปรแกรมไปที่เครื่องจักร ปัจจุบันนี้เครื่องจักรกล CNC ทั้งหมดเป็นเครื่องจักรแบบที่มีระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ แบบ On Board เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด (Tooling) ในโปรแกรมสำหรับผลิตชิ้นงาน” (page 449, James A. Rehg and Henry W.Kraebber, 2001)

เนื่องจากว่าทั้งดีอีนซีและซีเอ็นซี ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานเหมือนกันแต่ คอมพิวเตอร์ของเครื่องจักรกลทั้งสองนี้ทำหน้าที่แตกต่างกันคือ

คอมพิวเตอร์ของเอ็นซีสามารถที่จะกระจายคำสั่งและรับข้อมูลข่าวสารจากเครื่องจักรกลหลาย เครื่องได้ ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของซีเอ็นซีจะควบคุมที่อยู่ใกล้จากเครื่องจักรกล ในขณะที่ คอมพิวเตอร์ของซีเอ็นซีจะควบคุมเครื่องจักรกลเพียงเครื่องเดียวหรือจำนวนน้อยเท่านั้น

คอมพิวเตอร์ของเครื่องดีอีนซีโดยมากแล้ว จะตั้งอยู่ห้องควบคุมที่อยู่ใกล้จากเครื่องจักรกลใน ขณะที่คอมพิวเตอร์ของซีเอ็นซีจะตั้งอยู่ใกล้กับเครื่องจักรที่มีควบคุม

ซอฟต์แวร์ของดีอีนซีจะถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการกับระบบข่าวสารในระบบผลิต ด้วยนอกเหนือจากที่ต้องควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลแต่ละเครื่องเท่านั้น

เครื่องจักรกลดีอีนซีพัฒนามาจากเครื่องจักรกลเอ็นซีแบบดั้งเดิม เครื่องจักรกลดีอีนซีเกิดขึ้นมา ครั้งแรกประมาณปลายศตวรรษที่ 1960 แต่เนื่องจากมีราคาแพงมากจึงทำให้ไม่ค่อยเป็นที่ แพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมเท่าที่ควร นอกจากนั้นแล้วเครื่องจักรกลดีอีนซี ก็ยังไม่มีความ ยืดหยุ่นในเรื่องของรูปแบบการรายงานผล และความต้องการทางด้านชาร์ดแวร์อีกด้วย และเมื่อไหร่ นานนี้เองก็ได้มีการพัฒนาเครื่องจักรกลดีอีนซีขึ้นมาซึ่งมีราคาถูกกว่าเครื่องจักรกลดีอีนซีมาก เนื่องจากว่าราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มีค่าต่ำลงซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์แบบที่มีการควบคุมเป็นลำดับชั้น (Hierarchical Computer System) ขึ้นมา ในการ ทำงานแบบนี้คอมพิวเตอร์ของเครื่องจักรกลดีอีนซี สามารถที่จะควบคุมเครื่องจักรกลได้โดยตรงและ จะรายงานการทำงานต่างๆ ให้แก่คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป ข้อได้เปรียบด้านความยืดหยุ่น เมื่อเทียบกับเครื่องจักรกลดีอีนซีได้ pragely ให้เห็นขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1970 นอกจากนั้นแล้ว สำหรับเครื่องจักรกลดีอีนซี ข่าวสารต่างๆ ที่อยู่ในระบบสามารถจะถูกรายงานออกมานี้ได้ตามรูปแบบ และความต้องการของบริษัท ซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องดีอีนซี ซึ่งมีรูปแบบการรายงานผลที่ตายตัว และบางครั้งข้อมูลบางอย่างที่ผู้บริหารต้องการก็ไม่สามารถรายงานออกมานี้ได้ ข้อได้เปรียบอีกอย่าง หนึ่งของการจัดรูปแบบเครื่องจักรกลดีอีนซีแบบเป็นลำดับชั้นคือ เราสามารถที่จะสร้างระบบบันทึก เป็นเฟสได้ซึ่งดีกว่าการที่เราจะต้องซื้อระบบดีอีนซีเข้ามาที่เดียวทั้งชุด และทำให้ระบบสามารถที่จะ ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยจ่าย นอกจากราคาที่ต่ำแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆ จะสามารถถูกแบ่งออกเป็นระยะๆ ได้ ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะหาประโยชน์ได้หลังจากการติดตั้งเครื่องจักรกลเป็นระยะได้เช่นกัน พัฒนาการที่สำคัญของเครื่องจักรกลดีอีนซีและดีอีนซีก็คือระบบการผลิตยืดหยุ่น ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการ นำเอาคุณภาพของเครื่องจักรกลดีอีนซีหรือซีเอ็นซีมาร่วมกันและมีการต่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยใช้ระบบ เคลื่อนย้ายวัสดุและรับคลังสินค้าอัตโนมัติ โดยท่องค์ประกอบทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

ซึ่งทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการผลิตตามแบบจำ似งาน (Flow Line) ในขณะเดียวกันระบบจะมีความยืดหยุ่น เช่นเดียวกับการผลิตตามแบบตามสั่ง (Job Shop)


จากรูปแบบของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีนั้น จะเห็นว่าเริ่มต้นแล้วตัวควบคุมจะมีตัวอ่านเทปสำหรับเป็นตัวป้อนโปรแกรมของชิ้นงานในครั้งแรก ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี ก็ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างไรกับเครื่องจักรกลเอ็นซีแบบตั้งเดิมเลย แต่ข้อแตกต่างก็คือ “วิธีการในการที่จะนำโปรแกรมมาใช้ของเครื่องจักรกลทั้งสอง” สำหรับเครื่องจักรกลเอ็นซีแบบตั้งเดิมนั้นตัวอ่านเทปจะอ่านข้อมูลจากเทปป魯เป็นชุดๆ เข้ามาแล้วหลังจากนั้นมันจะดำเนินงานตามคำสั่งที่ถูกอ่านเข้ามาเป็นชุดนั้นทีละชุด โดยที่จะต้องทำชุดแรกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำชุดอื่นๆ ต่อไปจนกระทั่งเสร็จสิ้น แต่เครื่องจักรซีเอ็นซีนั้นจะแตกต่างออกไปโดยที่โปรแกรมทั้งโปรแกรมจะถูกอ่านเข้ามาทั้งหมดในคราวเดียว และจะถูกเก็บเข้าไว้ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้การดำเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชิ้นงานสามารถควบคุมได้จากคำสั่งที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์แทนที่จะอ่านเทปป魯โดยตรง

### 2.7.1 ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบซีเอ็นซี

#### ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบซีเอ็นซีมีดังนี้

2.7.1.1 ส่วนที่เป็นโปรแกรมสั่งงาน (Part Program) โปรแกรมสั่งงานในระบบซีเอ็นซี จะมีลักษณะเป็นแทร้ายา โดยแต่ละแทรจะมีรหัสคำสั่ง (NC code) ที่เขียนไว้ในรูปแบบของตัวเลขตัวอักษร และสัญลักษณ์ ซึ่งรหัสคำสั่งในแต่ละแทรนี้ จะแทนตำแหน่งการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดบนเครื่องจักรซีเอ็นซี เพื่อใช้สำหรับการขีนรูปชิ้นส่วน

ลักษณะของเทปกระดาษที่ใช้เก็บรหัสของคำสั่ง มีความกว้างประมาณ 1 นิ้ว ตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code For Information Interchange) และตามมาตรฐาน EIA (Electronic Industries Association) จะมีตำแหน่งการเจาะรูในแนวขวาง 8 รู ส่วนรูเจาะเล็กๆ ที่อยู่ระหว่างแทร 3 และ 4 นั้น เป็นรูเจาะสำหรับเครื่องอ่านเทปเดิง

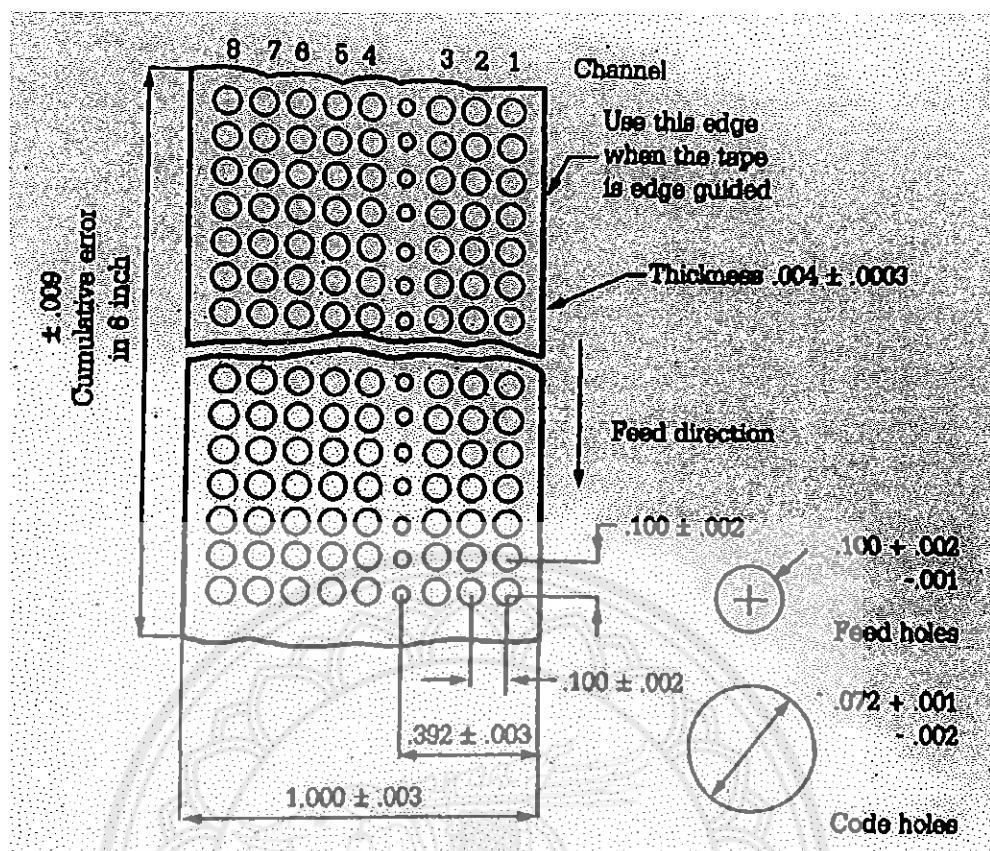

รูปที่ 2.7 เทปกระดาษสำหรับเขียนโปรแกรม NC มาตรฐาน EIA (Mikel P.Groover, 1987)


รหัสที่เกิดจากการเจาะรูในแนววางจะใช้แทนตัวอักษร 1 ตัวอักษรหรือแทนตัวเลข 1 ตัว หรือสัญลักษณ์ 1 ตัว และเนื่องจากมีขนาด 8 บิต (1 ไบต์)

ดังนั้น โดยการรวมตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ เข้าด้วยกันจะกล้ายเป็นหนึ่งคำสั่งโดยใช้คำสั่งนี้จะแทนตำแหน่งการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดในแนวแกน X, Y, Z และแทนความเร็วที่ต้องการ


การแยกรหัสของคำสั่งออกจากกันจะมีรหัสพิเศษที่เรียกว่า EOB (End of Block) ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้เจาะเพียงเดียว

EIA code (RS-232-C)		Code Representation	Descriptions	Code Representation	ASCII Code (RS-350-U) (ISO)		
Channel					Channel		
8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	2	2	2	0	0
0	0	0	3	3	3	0	0
0	0	0	4	4	4	0	0
0	0	0	5	5	5	0	0
0	0	0	6	6	6	0	0
0	0	0	7	7	7	0	0
0	0	0	8	8	8	0	0
0	0	0	9	9	9	0	0
0	0	0	a	A	A	0	0
0	0	0	b	B	B	0	0
0	0	0	c	C	C	0	0
0	0	0	d	D	D	0	0
0	0	0	e	E	E	0	0
0	0	0	f	F	F	0	0
0	0	0	g	G	G	0	0
0	0	0	h	H	H	0	0
0	0	0	i	I	I	0	0
0	0	0	j	J	J	0	0
0	0	0	k	K	K	0	0
0	0	0	l	L	L	0	0
0	0	0	m	M	M	0	0
0	0	0	n	N	N	0	0
0	0	0	o	O	O	0	0
0	0	0	p	P	P	0	0
0	0	0	q	Q	Q	0	0
0	0	0	r	R	R	0	0
0	0	0	s	S	S	0	0
0	0	0	t	T	T	0	0
0	0	0	u	U	U	0	0
0	0	0	v	V	V	0	0
0	0	0	w	W	W	0	0
0	0	0	x	X	X	0	0
0	0	0	y	Y	Y	0	0
0	0	0	z	Z	Z	0	0
0	0	0	end of block	00	00	0	0
0	0	0	program start	00	00	0	0
0	0	0	optional block delete	00	00	0	0
0	0	0	reverse logic	00	00	0	0
0	0	0	*	*	*	0	0
0	0	0	Characters accepted but not processed				
0	0	0	positive sign	+	+	0	0
0	0	0	comma	,	,	0	0
0	0	0	colon	:	:	0	0
0	0	0	tab	Tab	Tab	0	0
0	0	0	lf	Delete	Delete	0	0
0	0	0	space	SP	SP	0	0
0	0	0	square bracket	{}{}}	{}{}}	0	0
0	0	0	back space	BS	BS	0	0
0	0	0	percentage	%	%	0	0
0	0	0	carriage return	CR	CR	0	0
Channel 5 is for parity check				Channel 6 is for parity check			

รูปที่ 2.8 ลักษณะของเทปกระดาษตามมาตรฐานต่างๆ (S.C. Jonathan Lin, 1994)

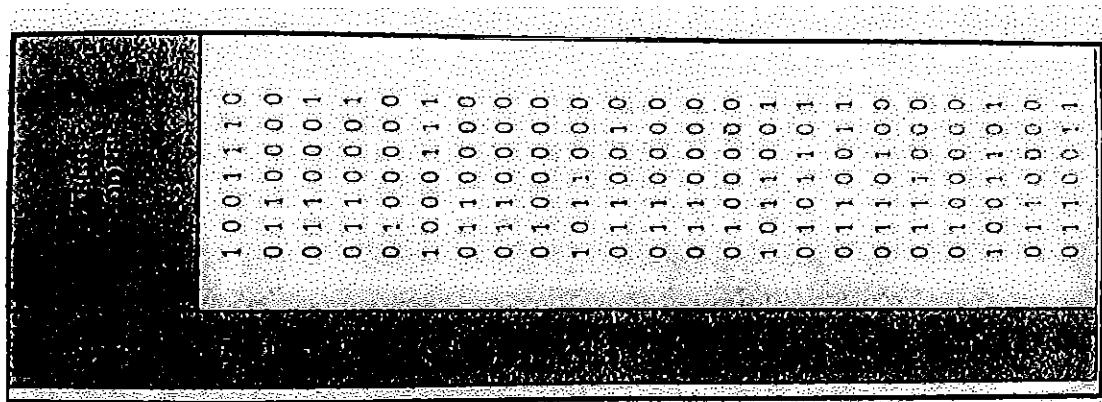

รูปที่ 2.9 ลักษณะของรหัสคำสั่งตามมาตรฐาน ASCII Code (Hawkes, 1992)

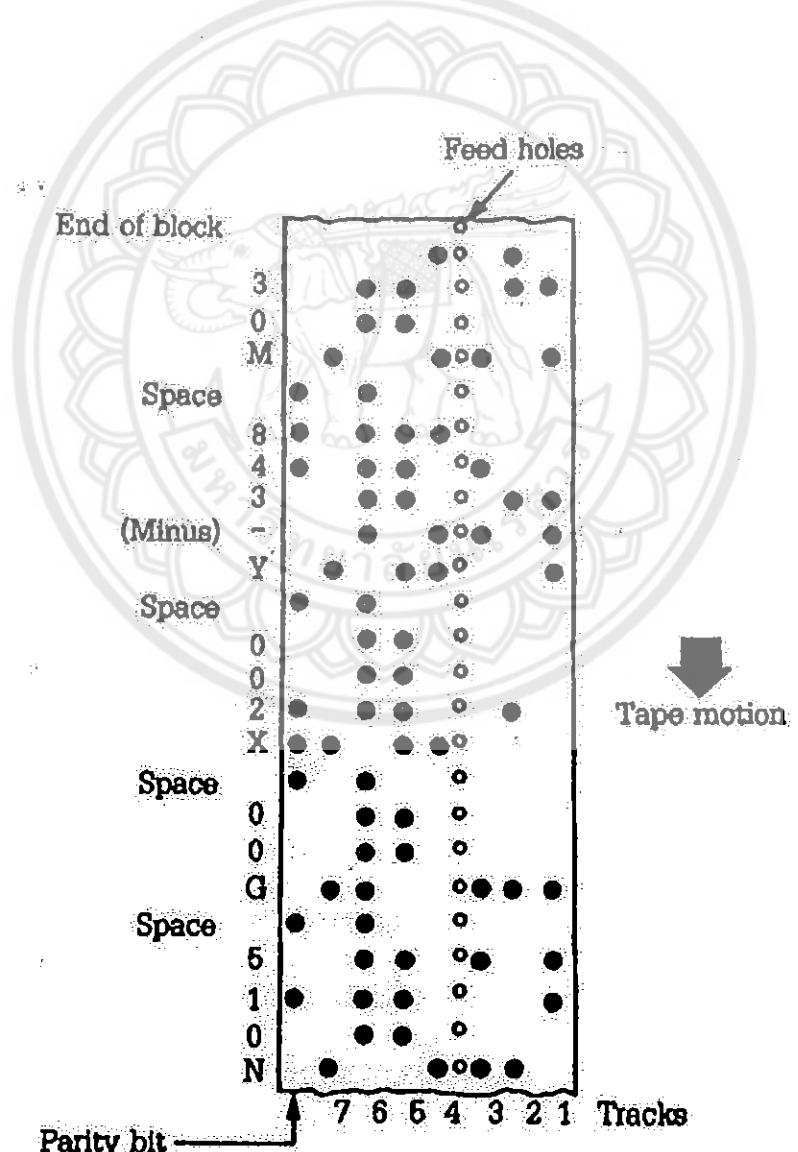

รูปที่ 2.10 ลักษณะของรูเจาะที่เทปกระดาษ (Hawkes, 1992)


นอกจากรหัสคำสั่ง ASCII แล้วยังมีรหัส EIA และ ISO ซึ่งมีลักษณะการเจาะรูที่เทปกระดาษคล้ายกัน จากการที่มีการเจาะรู 8 รู ในแนวขวางหรือที่เรียกว่า Row ทำให้เราสามารถดัดแปลงรหัสได้ 28 ค่านៅองจากแต่ละแกรมมีความเป็นไปได้สองสถานะ คือ มีรูและไม่มีรู ดังนั้นเราจะเรียกรหัสนี้ว่า รหัสฐานสอง (Binary Code)

ตารางแสดงรหัสของตัวอักษรภาษาอังกฤษของ EIA		
ตัวอักษร 6/7 บิตตัวเลข	ตัวอักษร 7/7 บิตตัวอักษร	ตัวอักษร 6/7 บิตตัวเลข
1 = a	1 = j	2 = s
2 = b	2 = k	3 = t
3 = c	3 = l	4 = u
4 = d	4 = m	5 = v
5 = e	5 = n	6 = w
6 = f	6 = o	7 = x
7 = g	7 = p	8 = y
8 = h	8 = q	9 = z
9 = i	9 = r	

รูปที่ 2.11 รหัสตัวอักษรตามมาตรฐาน EIA (S.C. Jonathan Lin, 1994)

2.7.1.2 ส่วนที่ป้อนข้อมูลของโปรแกรม (Program Input Device) การป้อนข้อมูลของโปรแกรมในเครื่องจักรซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ (Soft Wire) นั้นจะใช้วิธีการป้อนโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ชุดควบคุมการทำงานของเครื่อง (MCU) ด้วยสายส่งสัญญาณ (Interface Bus)

2.7.1.3 ส่วนที่เป็นระบบควบคุมการขับเคลื่อน (Drive System) การควบคุมการขับเคลื่อนในระบบซึ่งเป็นไปได้ 4 ชนิดคือ ใช้มอเตอร์แบบขั้น ใช้มอเตอร์กระแสตรง (DC Servo Motor) ใช้มอเตอร์กระแสสลับ (AC Servo Motor) และระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Servo Drive)

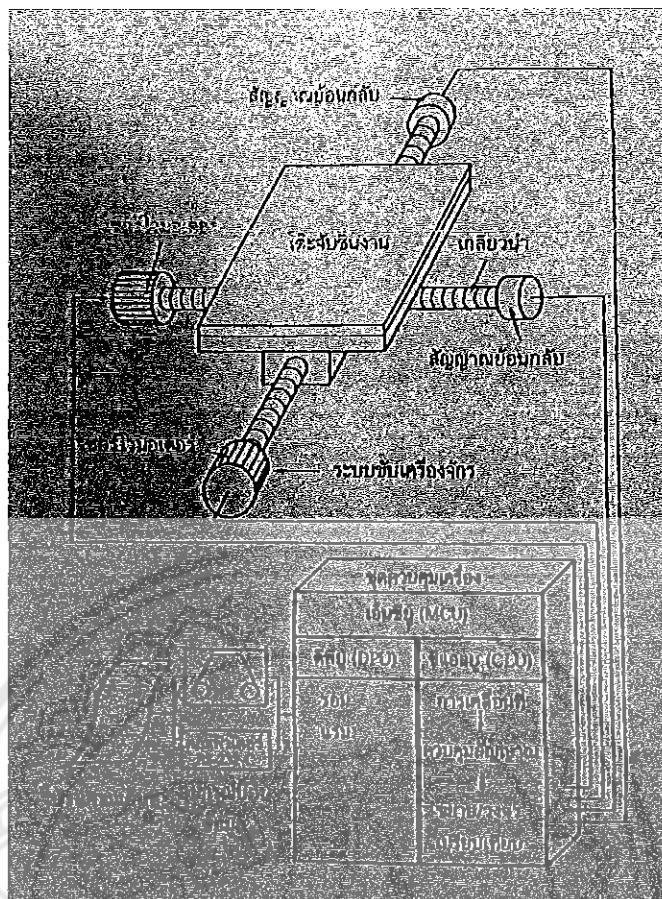


รูปที่ 2.12 ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบชีเอ็นซี (อำนาจ ทองแสน,2544)

2.7.1.4 หน่วยควบคุมการทำงานของเครื่องจักร (Machine Control Unit) หน่วยควบคุมการทำงานของเครื่องหรือ MCU มีหน้าที่อ่านและตีความหมายของคำสั่งที่ส่งมาจากส่วนป้อนข้อมูลโปรแกรม หลังจากนั้นจะแปลงเป็นสัญญาณเพื่อไปควบคุมระบบการขับเคลื่อนของเครื่องจักรชีเอ็นซีต่อไป


หน่วยควบคุมการทำงานของเครื่องแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่สำคัญๆ คือส่วนที่ทำหน้าที่อ่านโปรแกรม (Data Processing Unit : DPU) เช่น เครื่องอ่านเทปกระดาษ เครื่องอ่านเทปแม่เหล็ก หรือ RS-232C เป็นต้น และ ส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรชีเอ็นซี (Control Loop Unit : CLU) เช่น ความเร็วรอบ อัตราป้อนการเคลื่อนที่ของแนวแกน การเปลี่ยนเครื่องมือตัด การเปิด/ปิดน้ำหล่อเย็น เป็นต้น



รูปที่ 2.13 ตัวอย่างเครื่องอ่านเทปกระดาษ (อำนาจ ทองแสน, 2544)

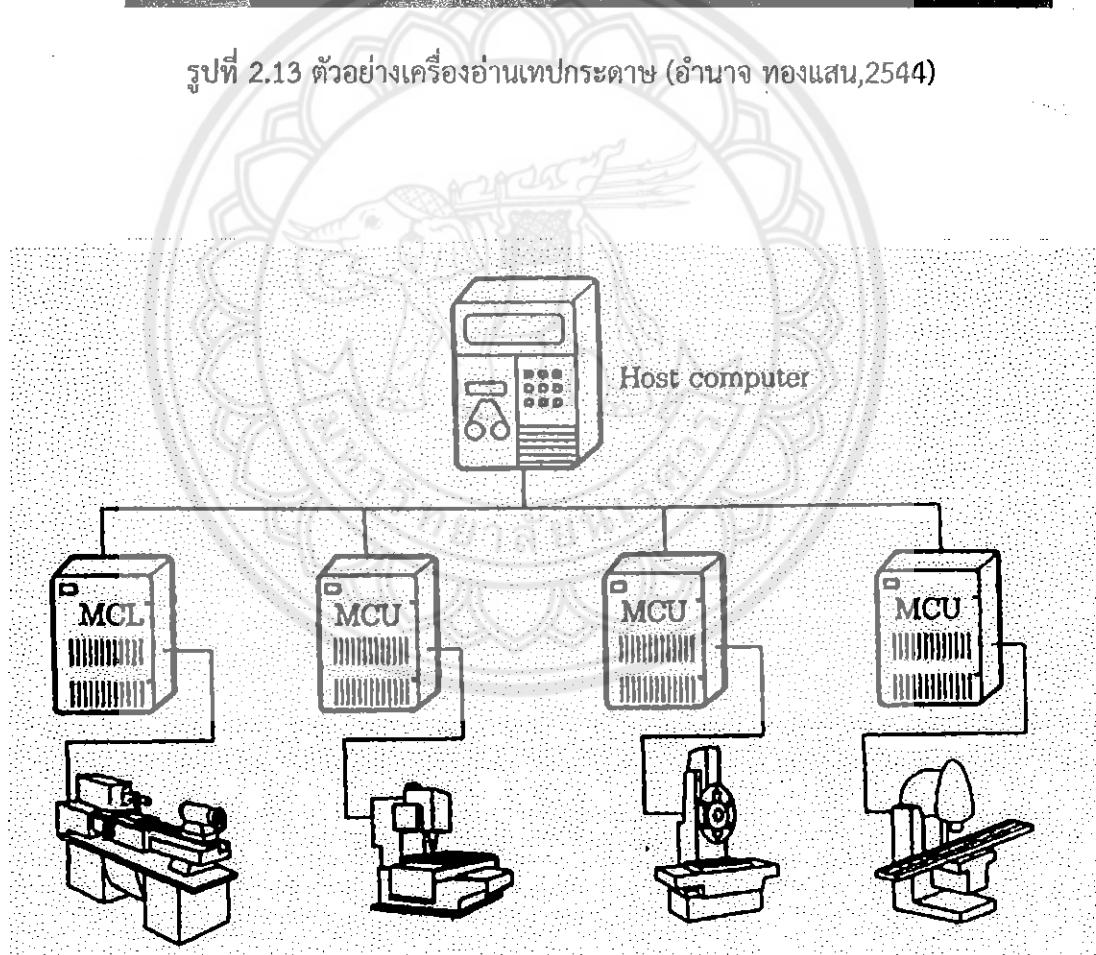


รูปที่ 2.14 ชุดควบคุมเครื่อง (MSU) (S.C. Jonathan Lin, 1994)

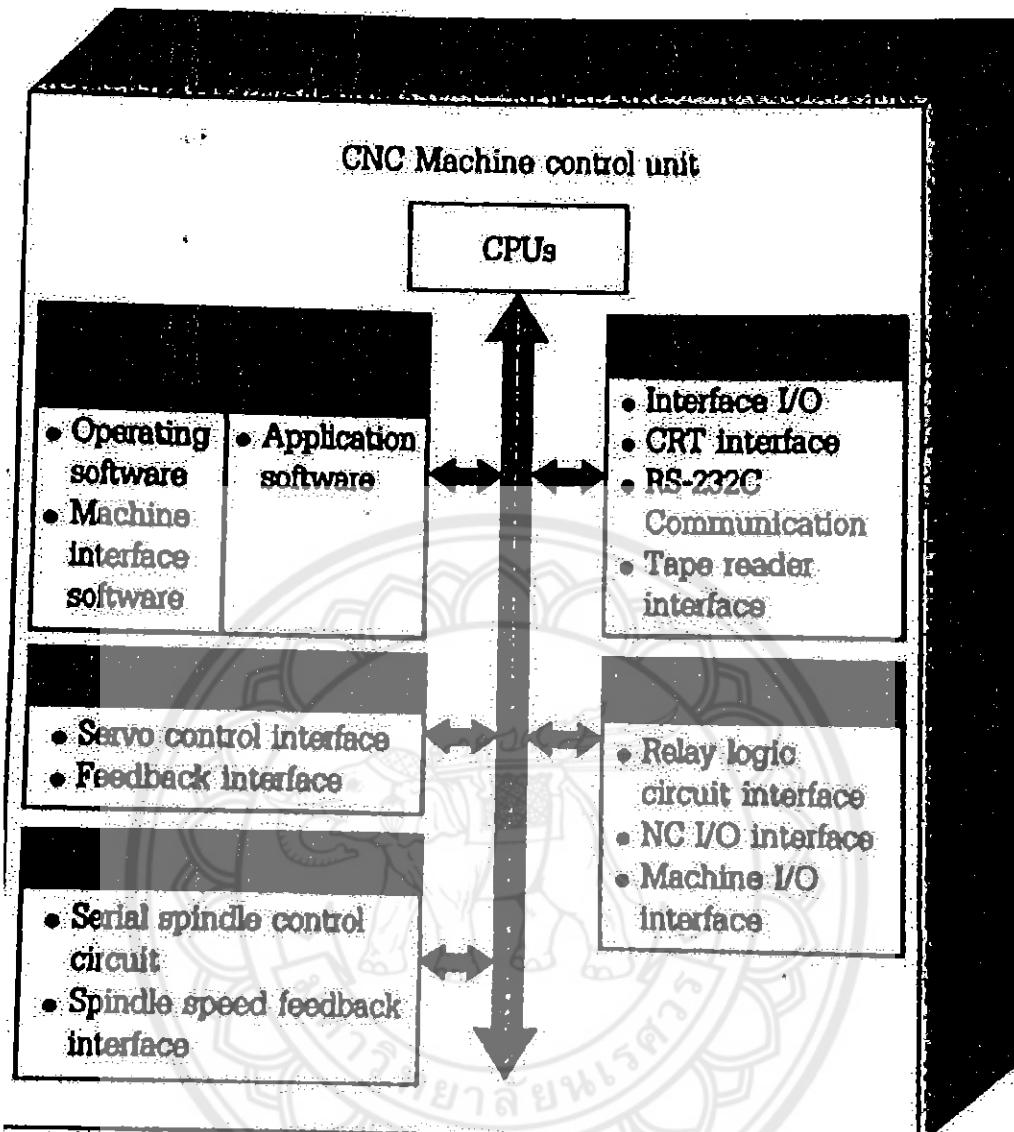


รูปที่ 2.15 ลักษณะของ MSU (S.C. Jonathan Lin, 1994)

2.7.1.5 เครื่องจักรกล (Machine Tool) เครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมระบบซีเอ็นซี จะมีระบบการควบคุม 2 ระบบ คือแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด หรือการสมรรถห่วงวงรอบเปิดและแบบวงรอบปิด โดยเครื่องจักรที่ควบคุมระบบจะมีสัญญาณส่งไปที่มอเตอร์ ทำให้ได้จับชิ้นงานเคลื่อนที่ไปตามที่โปรแกรมไว้ ซึ่งการควบคุมด้วยระบบนี้จะไม่มีระบบตรวจสอบสัญญาณย้อนกลับ (Feedback System) ทำให้ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าสัญญาณที่ส่งมานั้นทำแล้วหรือยัง หรือมีข้อผิดพลาดอย่างไร ส่วนการควบคุมแบบระบบวงจรปิดจะมีระบบตรวจสอบสัญญาณย้อนกลับ เมื่อใด้ที่หรือเครื่องมือตัดเคลื่อนที่ถึงตำแหน่งที่ตั้งโปรแกรมไว้ ก็จะมีสัญญาณเพื่อควบคุมให้จับชิ้นงานหรือเครื่องมือตัดหยุด

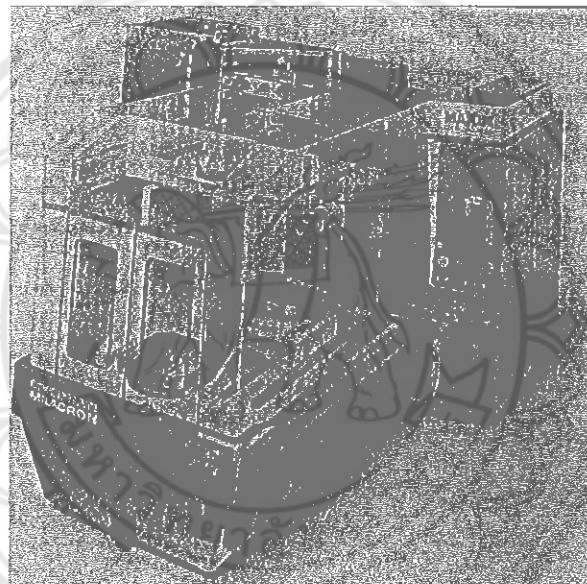

รูปที่ 2.16 เครื่องจักรกลซีเอ็นซี (S.C.Jonathan Lin,1994)

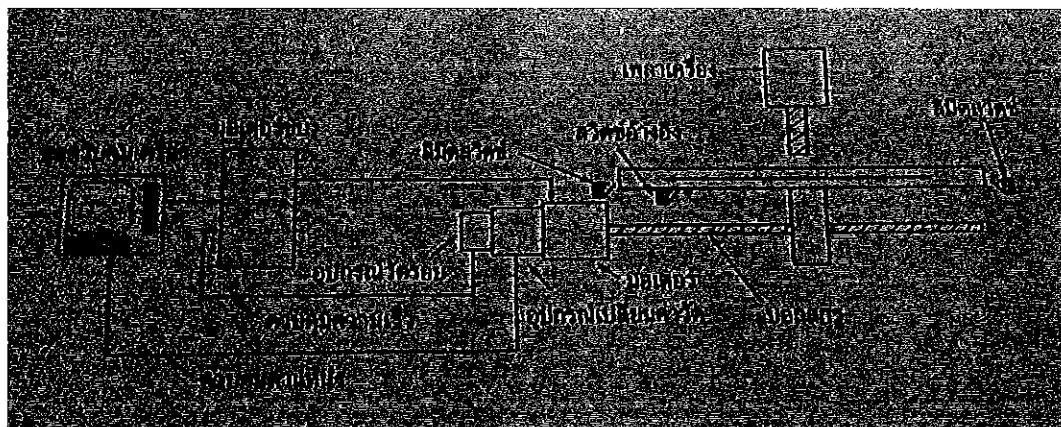


รูปที่ 2.17 ตัวอย่างการควบคุมเครื่องจักรด้วยระบบวงจรปิด (อำนาจ ทองแสง,2544)

## 2.8 การควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรซีเอ็นซี

การควบคุมการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนต่างๆ ของเครื่องซีเอ็นซีแบ่งออกได้เป็น 5 ชนิดคือ การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง (Linear) การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง (Circular) การเคลื่อนที่แบบ helical (helical) การเคลื่อนที่แบบพาราโบลิก (Parabolic) และการเคลื่อนที่แบบคิวบิก (Cubic) โดยการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและในแนวเส้นโค้งจะเป็นแบบที่มีการใช้งานมากที่สุดในระบบซีเอ็นซี

2.8.1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง (Linear Interpolation) การเคลื่อนที่ในลักษณะนี้ เครื่องมือตัดจะเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายที่แนวเส้นตรง และในขณะเดียวกัน ระบบซีเอ็นซี จะคำนวณการเปรียบเทียบ โดยให้จุดปลายของเส้นแรกเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ไปยังจุดใหม่ ต่อไป

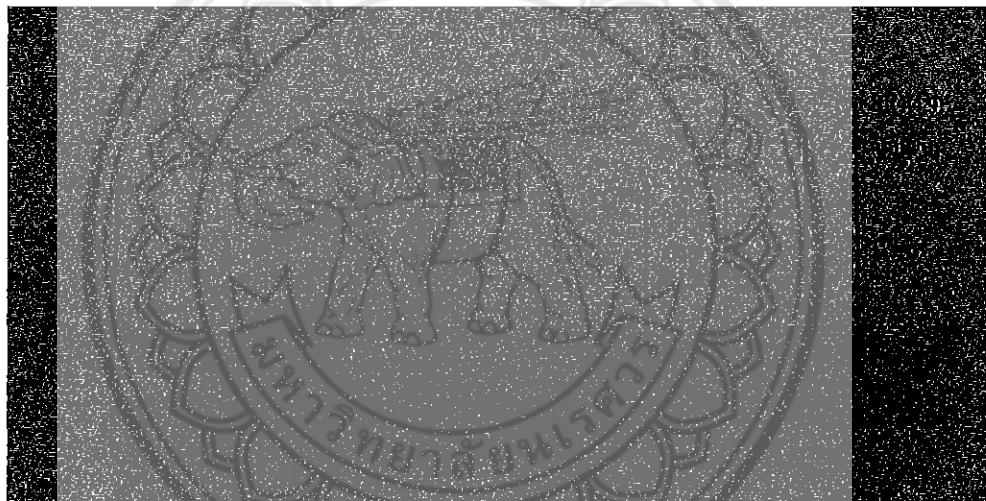


(ก) แบบ 2 แกน

(ข) แบบ 3 แกน


รูปที่ 2.18 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแบบ 3 แกน (อ่านจาก ทองแสน, 2544)

การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนี้เราจำเป็นต้องกำหนดค่าตัวแปรที่สำคัญ 3 ค่าตัวแปรโคงอร์ดิเนต ของจุดเริ่มต้น โคงอร์ดิเนตของจุดปลาย และความเร็วของแท่นแนวแกน

หลักการควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ตัดเฉือนผิวชิ้นงานของเครื่องมือหลายลักษณะ ซึ่งประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่ตัดในแนวเส้นตรง วงกลม ส่วนโค้ง และส่วนแบบ helical ตัวอย่างการเคลื่อนที่ตัดเฉือนผิวชิ้นงานในแนวเส้นตรงแสดงไว้ในรูปที่ 2.19

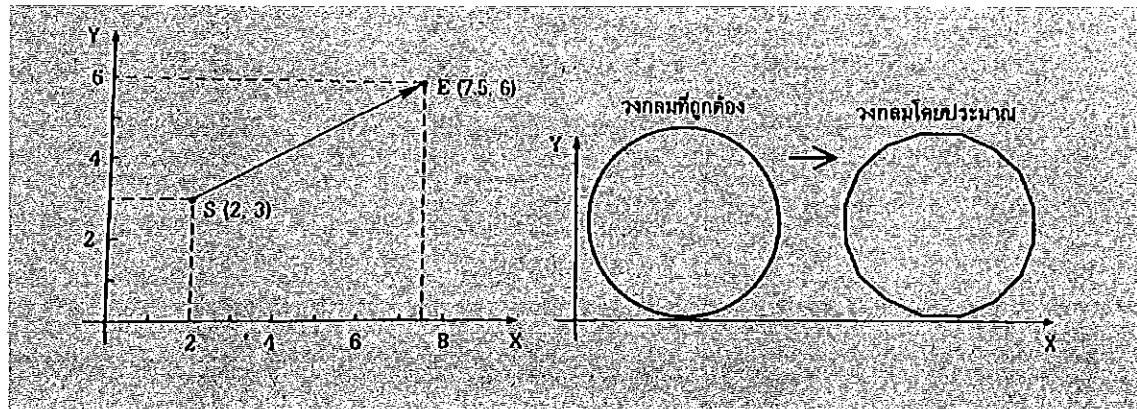


(ก) การเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรง (Straight Line) (ข) การเคลื่อนที่เป็นวงกลม (Circle) ในลักษณะเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า

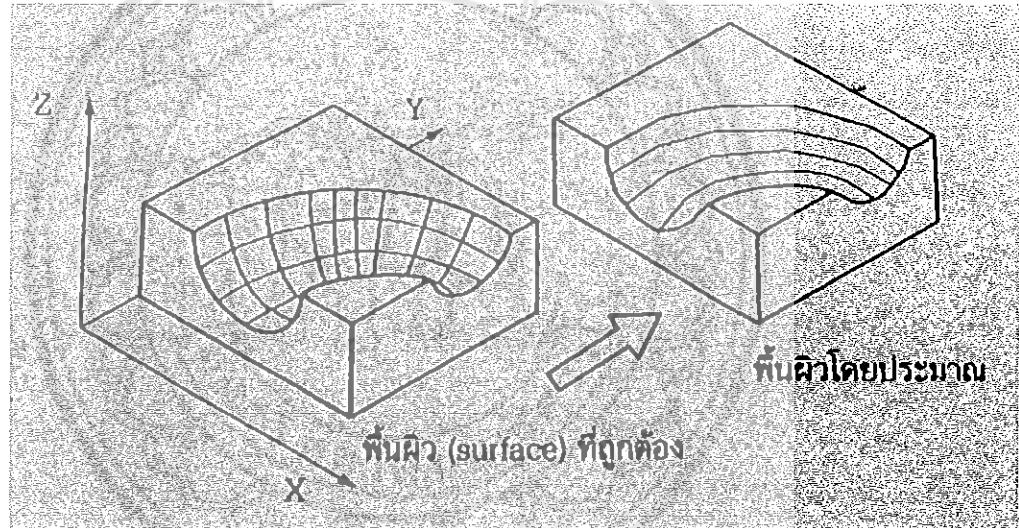

รูปที่ 2.19 แสดงตัวอย่างการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง (อ่านจาก ท่องแสง, 2544)


2.8.2 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง (Circular Interpolation) การเคลื่อนที่แบบนี้มีลักษณะคล้ายกับการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงที่มีลักษณะสั้นมาก ปกตินาดของสัญญาณพัลส์ที่ส่งออกไปควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์จะมีค่าประมาณ 0.0001 หรือ 0.0002 นิว โดยระบบที่ควบคุมซึ่งใช้ในการคำนวณหาจุดต่อ กันของเส้นตรงตามขนาดของรัศมี และในขณะเดียวกันเครื่องมือตัดและชิ้นงานก็จะเคลื่อนที่สัมพันธกันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งขึ้น ข้อดีของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งมีความคงที่ในขณะที่เครื่องมือตัดเคลื่อนที่ตัดเฉือนชิ้นงานผิวโค้ง

ลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งไม่ว่าจะมีทิศทางตามเข็มนาฬิกา (G02) และทิศทางวนเข็มนาฬิกา (G03) สามารถจำแนกได้ทั้งหมด 8 ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 2.20 โดยกำหนดให้ O คือจุดเริ่มต้นของเส้นโค้ง และตำแหน่ง A, B, C, D, E, F, G, H คือจุดปลายของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง

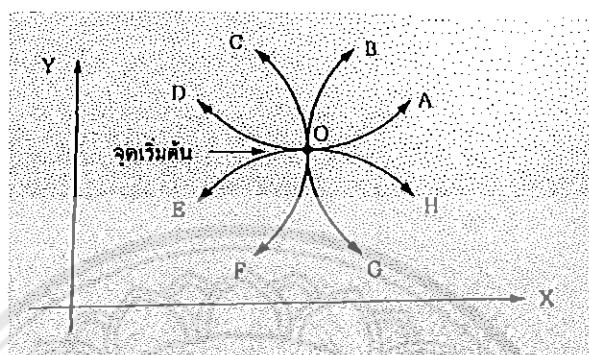


รูปที่ 2.20 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง 8 ลักษณะจากจุดเริ่มต้นที่กำหนดให้ (อำนาจ ทองแสน,2544)

2.8.3 การเคลื่อนที่แบบไฮลิคอต (Helical Interpolation) การเคลื่อนที่แบบนี้จะเป็นลักษณะของการผสมผสานกันระหว่างการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง 2 แกน และการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงอีกหนึ่งแกน การเคลื่อนที่แบบไฮลิคอตจะใช้งานการกัดเกลียวในและกัดเกลียวอกที่มีขนาดใหญ่ (Large Internal and External Thread)

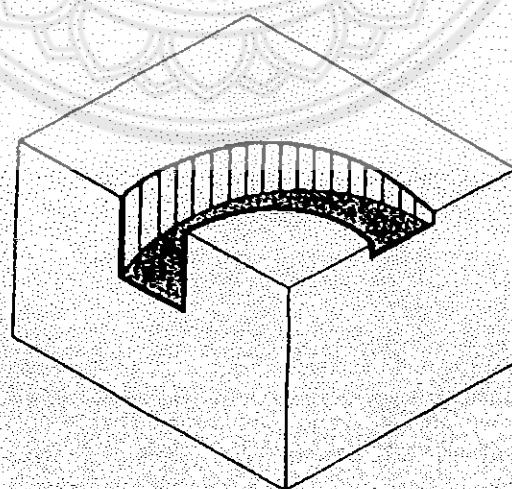

รูปที่ 2.21 การเคลื่อนที่แบบไฮลิคอต (อำนาจ ทองแสน,2544)

2.8.4 การเคลื่อนที่แบบพาราโบลิก (Parabolic Interpolation) การเคลื่อนที่แบบนี้จะกำหนดโดยใช้จุดที่ไม่อยู่ในเส้นแนวเดียวกัน 3 จุด ซึ่งมีลักษณะเป็นฟรีฟอร์มเคิร์ฟ (Free From Curves) ในรูปที่ 2.8 แสดงลักษณะของเส้นโค้งพาราโบลิกที่กำหนดจุด 3 จุดซึ่งประกอบ  $P_1$ ,  $P_2$  และ  $P_3$  โดยที่จุด  $P_1$  และ  $P_3$  คือจุดปลายของเส้น ส่วน  $P_2$  คือจุดกึ่งกลางระหว่าง  $P_4$  และ  $P_5$  ส่วน  $P_4$  คือจุดกึ่งกลางระหว่าง  $P_1$  และ  $P_3$  เส้นตรง  $L_1$  และ  $L_2$  คือเส้นที่ใช้ในการสร้างส่วนโค้งพาราโบลิก

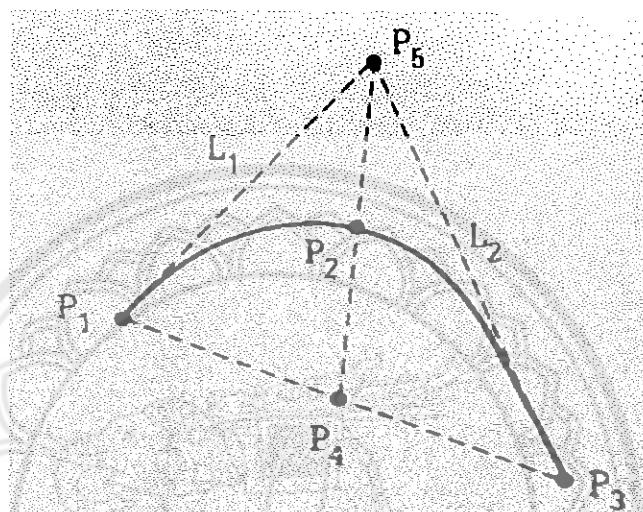

รูปที่ 2.22 การเคลื่อนที่แบบพาราโบลิก (อ่านจาก ทองแสน,2544)

การเคลื่อนที่แบบพาราโบลิกนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวกับการขี้นรูปด้วยแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

2.8.5 การเคลื่อนที่แบบคิวบิก (Cubic Interpolation) การเคลื่อนที่แบบนี้เรารสามารถความคุณการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดได้ทุกรูปแบบ โดยทั่วไปแล้วนิยมใช้กับเครื่องซีเอ็นซีที่ใช้ในการขี้นรูปแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำจากโลหะแผ่น เช่น ตัวถังรถยนต์ ฝาครอบเครื่องยนต์ เป็นต้น

## 2.9 ชุดควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี

2.9.1 ส่วนประกอบของชุดควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีหรือเอ็มซียู (MCU : Machine Control Unit) มีดังนี้

2.9.1.1 ส่วนรับข้อมูล (Data Input) มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้อนข้อมูลและเก็บข้อมูลของโปรแกรมซีเอ็นซี

2.9.1.2 ส่วนประมวลผลข้อมูล (Data Processing) มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ส่งเข้ามาซึ่งในส่วนนี้จะมีหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU) ของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบค่าต่างๆ เช่น ตำแหน่งขนาดของชิ้นงาน อัตราป้อน ตำแหน่งการวางแผนเครื่องมือตัด การคำนวณค่าซัดเชยร์ค์เมื่อเครื่องตัดและการควบคุมระบบเปิด/ปิดน้ำหล่อเย็นอัตโนมัติ เป็นต้น

2.9.1.3 ส่วนส่งออกข้อมูล (Data Output) ทำหน้าที่กำหนดตำแหน่งและสัญญาณป้อนไปยังวงจรควบคุมเชอร์โวเพื่อแปลงให้เป็นสัญญาณควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์

2.9.1.4 ส่วนเชื่อมต่อกับเครื่องซีเอ็นซี (Machine I/O Interface) ทำหน้าที่แยกข้อมูลสัญญาณที่จำเป็นสำหรับ

ก. ควบคุมการหมุนของเพลาจับเครื่องมือตัด (Spindle) กลไกการเปิด/ปิดน้ำหล่อเย็น หรือคำสั่งอื่นๆ

ข. สัญญาณจ้อมูลที่เกี่ยวกับการหยุดเครื่องฉุกเฉิน (Emergency Stop) การทำโปรแกรมแบบวัฏจักร (Cycle Start) คำสั่งหยุดการเคลื่อนที่ทุกแนวแกน (Feed Hold) และสัญญาณอื่นๆ ที่ใช้ควบคุมระบบซีเอ็นซี

2.9.2 โครงแกรมของหน่วยควบคุมเครื่องซีเอ็นซีและส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนประมวลผลข้อมูลทั้งหมดมี 6 ส่วนดังนี้

2.9.2.1 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit) ถือว่าเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด

ซีพียูประกอบด้วยส่วนที่สำคัญๆ 3 ส่วนคือ

ก. ส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุม (Control Section) มีหน้าที่

ก.1 ติดต่อกับหน่วยรับข้อมูลเข้า (Data Input) และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์


ก.2 นำข้อมูลจากหน่วยความจำในแรม (RAM) หรือรอม (ROM) มาแปลรหัส (Decode) หรือแปลคำสั่ง

ก.3 ส่งสัญญาณข้อมูลระบบควบคุมที่แปลรหัสเสร็จแล้วเป็นคำสั่งออกไปยังหน่วยส่งข้อมูลออก (Data Output)


ข. ส่วนจัดการทางตรรกศาสตร์ (Arithmetic logic Section) มีหน้าที่คำนวณข้อมูลที่เกี่ยวกับตรรกะหรือคณิตศาสตร์ เช่น การบวก (+) การลบ (-) เป็นต้น

ค. ส่วนที่เป็นหน่วยความจำชั่วคราว (Immediate Access Memory Section)

หน่วยความจำชั่วคราวหรือรีจิสเตอร์ (Register) ทำหน้าที่นำข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูลเข้ามาเรียงลำดับไว้เพื่อส่งไปยังหน่วยอื่น เช่น หน่วยจัดการทางตรรกศาสตร์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้หน่วยอื่นทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่เกิดภาวะรอข้อมูล

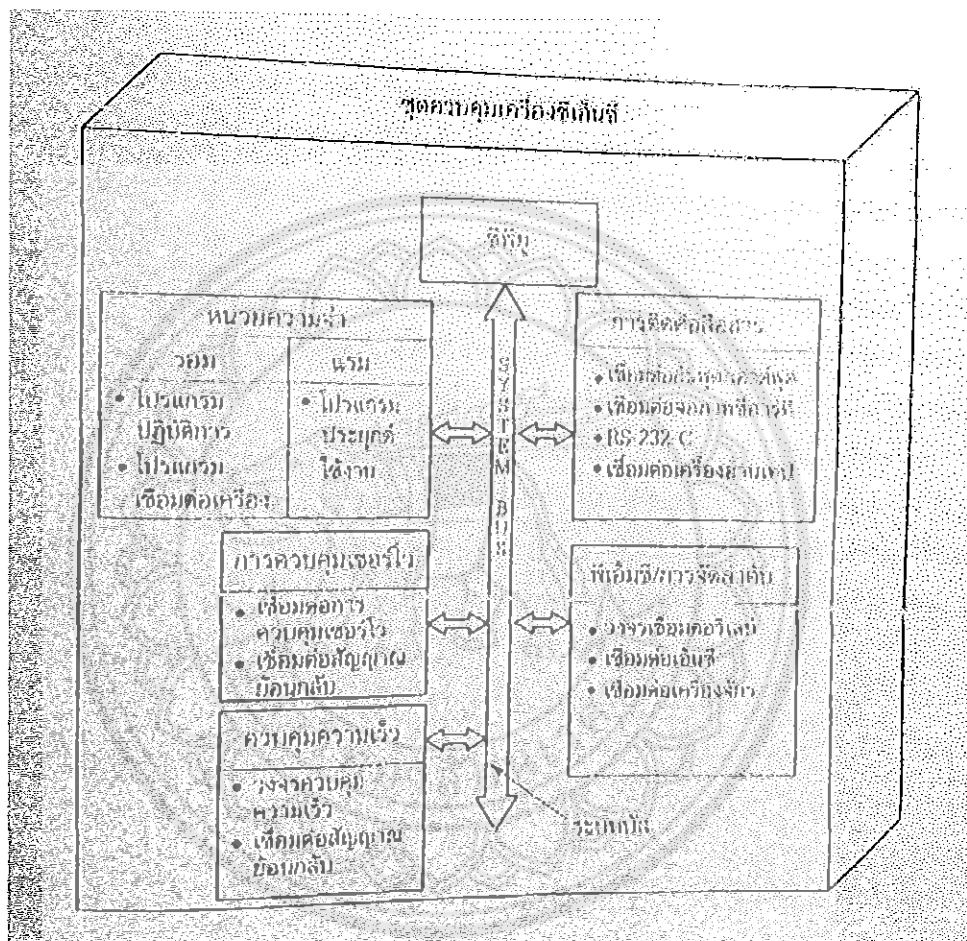

รูปที่ 2.23 ไดอะแกรมทำงานของหน่วยความคุ้มครองซีเอ็นซี (อำนวย ทองแสง, 2544)

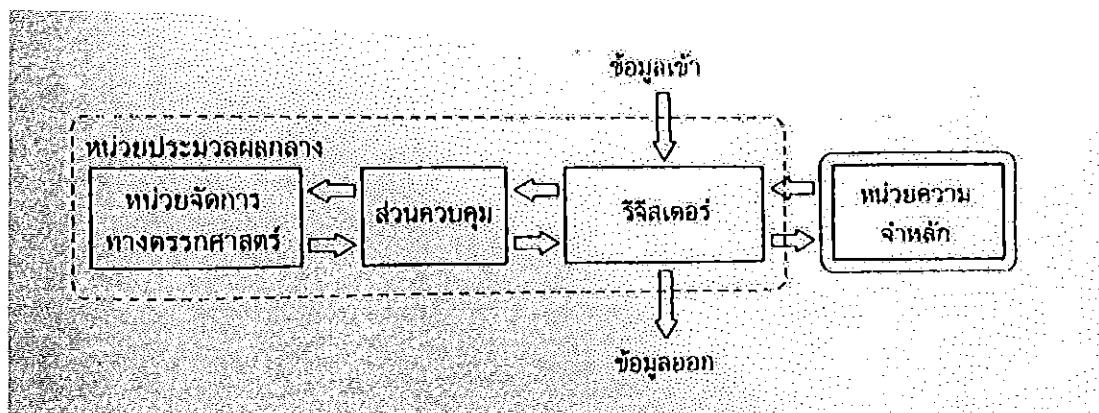

รูปที่ 2.24 ไดอะแกรมการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (อำนาจ หองแสง,2544)

2.9.2.2 หน่วยความจำ (Memory) เนื่องจากหน่วยความจำของหน่วยประมวลผลกลางหรือชีพียู (CPU) ของคอมพิวเตอร์มีจำกัด ดังนั้นเราจำเป็นต้องหาหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่สำหรับเก็บข้อมูลโปรแกรม หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นั้นเราแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกันคือ

ก. หน่วยความจำหลัก (Primary Memory) ได้แก่หน่วยความจำประเภทDRAM (RAM : Random Access Memory) ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่สามารถอ่านและเขียนหรือลบข้อมูลได้ตลอดเวลาและหน่วยความจำประเภทROM (ROM : Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลไว้อย่างถาวรและอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียน ลบ หรือแก้ไขข้อมูล

ข. หน่วยความจำ (Secondary Memory) โดยทั่วไปแล้วหน่วยความจำประเภทนี้จะเป็นหน่วยความจำเก็บข้อมูลของโปรแกรม ยกตัวอย่างหน่วยความจำสำรองนี้ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ พล อปปีดิสก์ เทปแม่เหล็ก เป็นต้น หน่วยความจำประเภทนี้สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ยาวนาน ซึ่งเมื่อเราปิดเครื่อง ข้อมูลจะไม่สูญหาย แต่อย่างไรก็ตามหน่วยความจำสำรองนี้มักจะทำงานช้ากว่าหน่วยความจำหลัก

2.9.2.3 การติดต่อสื่อสาร (Communication) ในระบบชีเอ็นซีจะเป็นจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยประมวลผลกลางหรือชีพียู (CPU) และส่วนประกอบของระบบอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์



รูปที่ 2.25 ลักษณะของจอภาพชีอาร์ที่ที่แสดงข้อมูลและสัญญาณต่างๆ (อำนวย ทองแสง,2544)

โดยทั่วไปแล้วระบบซีเอ็นซี จะมีการติดต่อสื่อสารเพื่อควบคุมระบบซีเอ็นซี อยู่ 3 ชนิดคือ

ก. จอภาพ (Display) หรือมอนิเตอร์ (Monitor) ในระบบซีเอ็นซีจะประกอบด้วยจอภาพชีอาร์ที่ (CRT : Cathode Ray Tube) และอุปกรณ์แสดงสัญญาณต่างๆ เช่น หลอดไฟสัญญาณ หรือสัญญาณไฟต่างๆ จอภาพนี้จะเป็นส่วนที่ใช้แสดงเกี่ยวกับข้อมูลของโปรแกรมซีเอ็นซี ซึ่งประกอบไปด้วย

ก.1 แสดงข้อมูลของโปรแกรมที่ใช้งาน (Active Part Program)

ก.2 แสดงแนวแกนใช้งานปัจจุบัน (Current Axis)

ก.3 แสดงทางเดินของเครื่องมือตัด (Tool Path)

ก.4 แสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับการวางแผนตำแหน่งของมีด (Tool Offset)

ก.5 แสดงการจำลองการตัดเฉือนชิ้นงาน (Simulation)

ก.6 แสดงสัญญาณเมื่อโปรแกรมมีการผิดพลาด (Alarm For

Program Errors) หรือระบบควบคุมเซอร์โวผิดพลาด


ก.7 อีนๆ เช่น การแปลงสถานะของการส่งข้อมูลหรือบอตเต (Baud Rate) ของสายส่งข้อมูล เป็นต้น

ข. แผงควบคุมการทำงาน (Operator Control Panel) แผงควบคุมการทำงานนี้จะเป็นส่วนที่ช่างควบคุมเครื่องใช้ติดต่อสื่อสารกับระบบซีเอ็นซี นอกจากนี้แล้วยังเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนควบคุมเครื่อง (Machine Controls) และส่วนควบคุมโปรแกรม (Program Controls)

ข.1 ส่วนควบคุมเครื่อง (Machine Controls) จะทำหน้าที่ควบคุมสวิตซ์เปิด/ปิดต่างๆ (On/Off and Push) สวิตซ์แบบเปลือก (Selector Switches) มือหมุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Handwheel) และสวิตซ์ปรับ (Override Switches) โดยสวิตซ์ที่กล่าวมานี้จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องเช่นชีเอ็นซี ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการเปิด/ปิดเพลาจับยืดเครื่องมือตัด (Spindle) ควบคุมการเปิด/ปิดน้ำหล่อลื่น (Coolant) ควบคุมการเคลื่อนที่และทิศทางของแนวแกนควบคุมความเร็วและอัตราป้อน (Speed and Feed) ในลักษณะเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเร็วและอัตราป้อนด้วยสวิตซ์ปรับ

ข.2 ส่วนควบคุมโปรแกรม (Program Controls) ประกอบไปด้วยการป้อนข้อมูลของโปรแกรม การแก้ไขโปรแกรม ซึ่งเราสามารถป้อนข้อมูลได้โดยตรงจากแป้นพิมพ์ (Keypad or Keyboard) ของแผงควบคุมการทำงาน โดยเราเรียกการป้อนข้อมูลของโปรแกรมลักษณะนี้ว่า “การป้อนด้วยมือ (Manual Data Input : MDI)”

ค. ส่วนป้อนข้อมูลเข้า/ออกของโปรแกรม (Part Program Input And Output) เป็นองจากข้อมูลของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมในระบบซีเอ็นซีนั้นเรามาสามารถที่จะเก็บข้อมูลเข่นเทปกระดาษ แผ่นฟล็อกปีดิสก์ และเทปแม่เหล็ก เป็นต้น โดยข้อมูลที่เก็บไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลเหล่านี้ เมื่อจะนำไปใช้งานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยสำหรับการส่งถ่ายข้อมูลซึ่งได้แก่ เครื่องอ่านกระดาษ (Punched Tape Reader) เครื่องอ่านเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape Reader) และคอมพิวเตอร์ที่ใช้สายส่งข้อมูล ด้วย RS-232C ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมต่อกันด้วยระบบบัส (Bus System) ของหน่วยประมวลผลกลาง และการ์ดของหน่วยเชื่อมต่อ (I/O Interface Card)

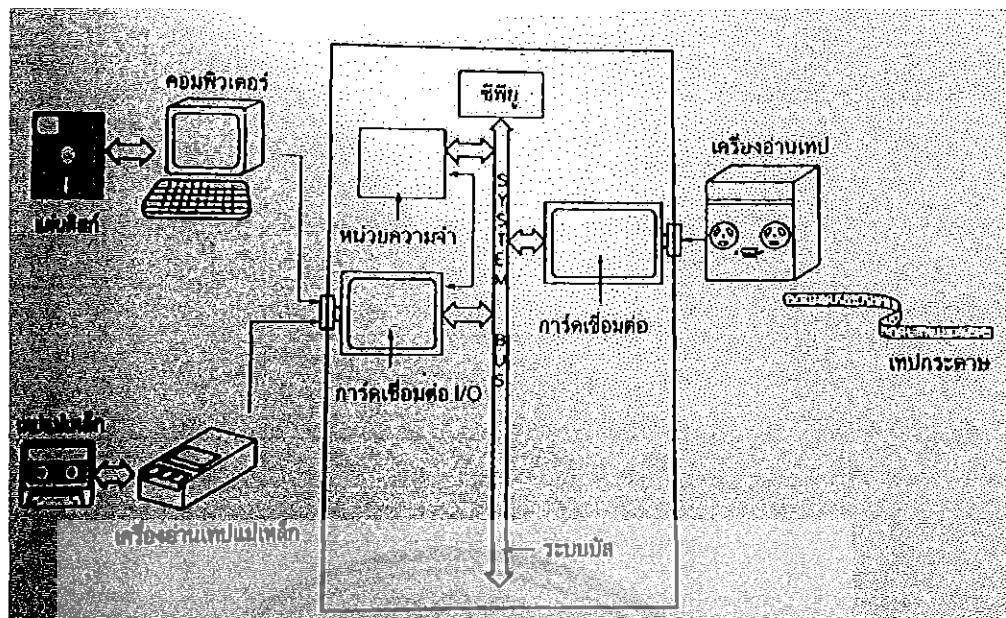


รูปที่ 2.26 แสดงส่วนป้อนข้อมูลเข้า/ออกในระบบชีเอ็นซี (อ่านจาก ทองแสน,2544)

2.9.2.4 การควบคุมการขับเซอร์โว (Servo Drive Control) การควบคุมเครื่องจักรในระบบชีเอ็นซีนี้จำเป็นต้องอาศัยระบบการแปลงและควบคุมสัญญาณพัลส์ที่ถูกส่งมาจากระบบชีเอ็นซีไปเป็นสัญญาณสำหรับการควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์

โดยการควบคุมการขับเซอร์โวนี้จะมีระบบย่อยอยู่ 2 ระบบคือ ระบบควบคุมการเชื่อมต่อเซอร์โว (Servo Control Interface) และระบบเชื่อมต่อสัญญาณย้อนกลับ (Feedback Interface)

ระบบควบคุมการเชื่อมต่อเซอร์โวจะเป็นส่วนที่ใช้ควบคุมตำแหน่งและความเร็วในการขับเคลื่อนมอเตอร์ แต่เนื่องจากสัญญาณควบคุมที่ส่งมาจากระบบชีเอ็นซีและระบบควบคุมการเชื่อมต่อเซอร์โวไม่กำลังดា ดังนั้นก่อนที่จะส่งสัญญาณไปยังมอเตอร์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการขยายคลื่นสัญญาณ โดยใช้ชุดขยายสัญญาณขับเซอร์โว (Servo Drive Amplifier) โดยที่ชุดขยายสัญญาณขับเซอร์โวนี้จะไม่เป็นส่วนประกอบของชุดควบคุมระบบชีเอ็นซี แต่จะเป็นชุดประกอบของระบบควบคุมการขับมอเตอร์ ส่วนระบบเชื่อมต่อสัญญาณย้อนกลับ (Feedback Interface) นี้จะมีอุปกรณ์เปลี่ยนค่าวัด (Encoder or Resolver) ซึ่งมีหน้าที่บันทึกตำแหน่งการเคลื่อนที่เพื่อส่งข้อมูลกลับไปยังหน่วยประมวลผลกลางและจะรอเล็กทรอนิกส์ของชุดควบคุมเซอร์โว ซึ่งระบบควบคุมก็จะส่งสัญญาณนี้ไปคำนวณหาระยะทางในการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนต่อไป

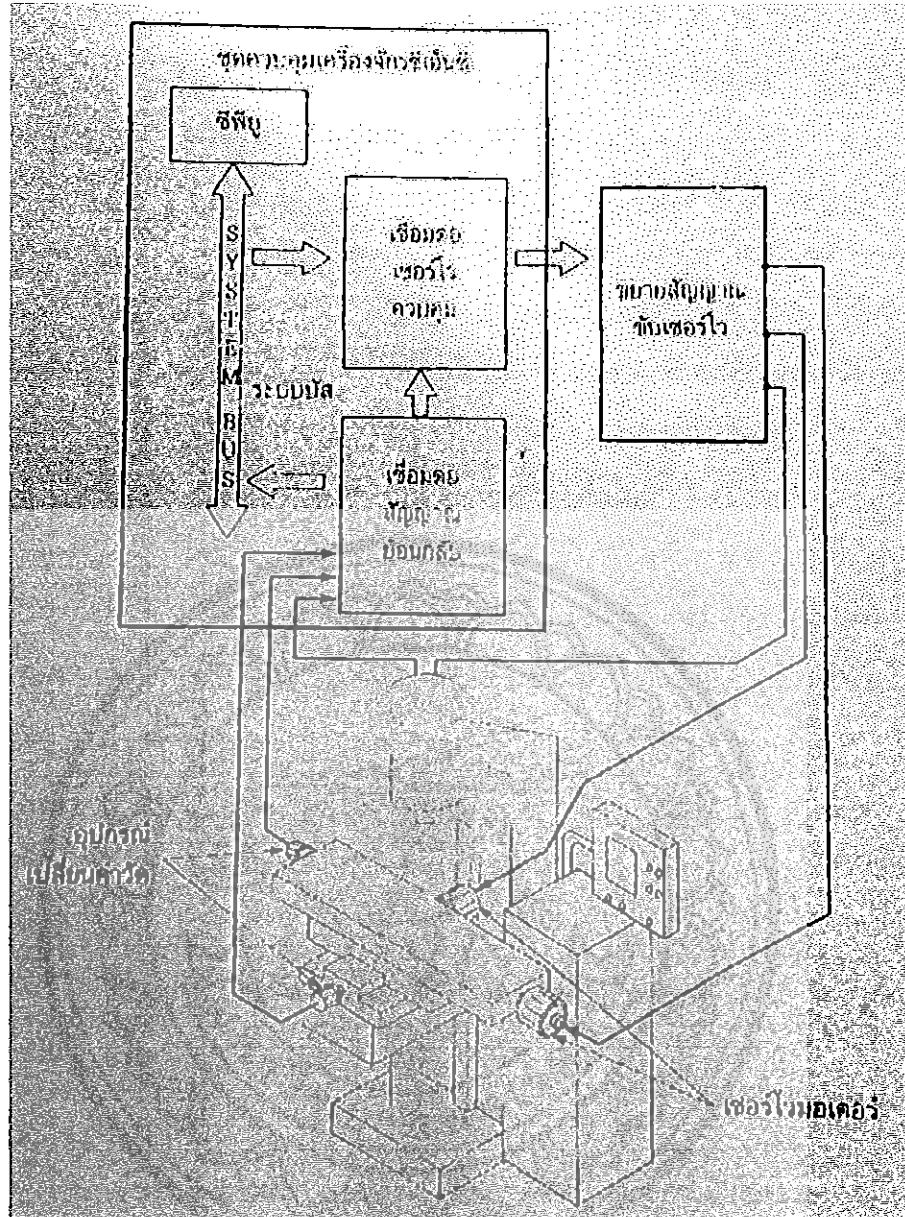

รูปที่ 2.27 การควบคุมการขับเซอร์วิโอ (อำนาจ ทองแทน, 2544)


2.9.2.5 การควบคุมความเร็วรอบของเพลาจับยึดเครื่องมือตัด (Spindle Speed Control) การควบคุมความเร็วรอบของการจับยึดเครื่องมือตัด ส่วนมากแล้วจะควบคุมด้วยคำสั่ง S ในโปรแกรมซีเอ็นซี แต่ในระบบควบคุมการขับเซอร์วิโอ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยระบบควบคุมความเร็วรอบของเพลาขับเคลื่อน เช่น การควบคุมความเร็วรอบของเพลาขับในระบบเชื่อมต่อสัญญาณย้อนกลับ เป็นต้น ในระบบซีเอ็นซีบางครั้งจำเป็นจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอะนาล็อก (D/A Converter)

ทั้งนี้เพื่อสัญญาณที่ใช้ควบคุมการหมุนของมอเตอร์จะเป็นสัญญาณแອนอะล็อก แต่คอมพิวเตอร์ของระบบซีเอ็นซีจะส่งสัญญาณดิจิตอล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณเพื่อไม่ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

2.9.2.6 พีเอ็มซี (PMC : Programmable Machine Controller) การควบคุมสัญญาณที่ส่งไปเพื่อควบคุมระบบซีเอ็นซี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ สัญญาณควบคุมตัวเลข (numerical control signals) และสัญญาณควบคุมลำดับ (Sequence Control Signals) สัญญาณควบคุมตัวเลขจะใช้ควบคุมข้อมูลของตำแหน่ง (Position Data) ข้อมูลของความเร็ว (Velocity Data) ข้อมูลของการวางแผนเครื่องมือตัด (Compensation Data) และข้อมูลของค่าตัวแปรอื่นๆ สัญญาณควบคุมลำดับนี้จะใช้ในการควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร โดยมีหน่วยอินพุต/เอาต์พุตที่ส่งสัญญาณแบบดิจิตอล

ส่วนการควบคุมในระบบซีเอ็นซีนี้จะใช้ในโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยประมวลผลของพีแอลซี (PLC : Programmable Logic Controller) ซึ่งพีแอลซีหรือพีซี (PC : Programmable Control) เป็นระบบการควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีโดยใช้วิธีการเขียนโปรแกรมในลักษณะเดียวกันกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพีแอลซีที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีนี้จะเรียกว่า พีเอ็มซี (PMC : Programmable Machine Controller) ซึ่งหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมต่อไปนี้

- ก. การเปลี่ยนเครื่องมือโดยอัตโนมัติ (Automatic Tool Change)
- ข. ควบคุมระบบน้ำหล่อลื่น (Coolant Control)
- ค. เชื่อมต่อลิมิตสวิตช์ (Limit Switch Interface)
- ง. ควบคุมระบบจับยึดชิ้นงาน (Clamping System Control)
- จ. เชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุตโปรแกรมซีเอ็นซี (NC I/O Interface)
- ฉ. การหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop)
- ช. เชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุตกับเครื่องจักร (Machine I/O Interface)
- อ. อื่นๆ

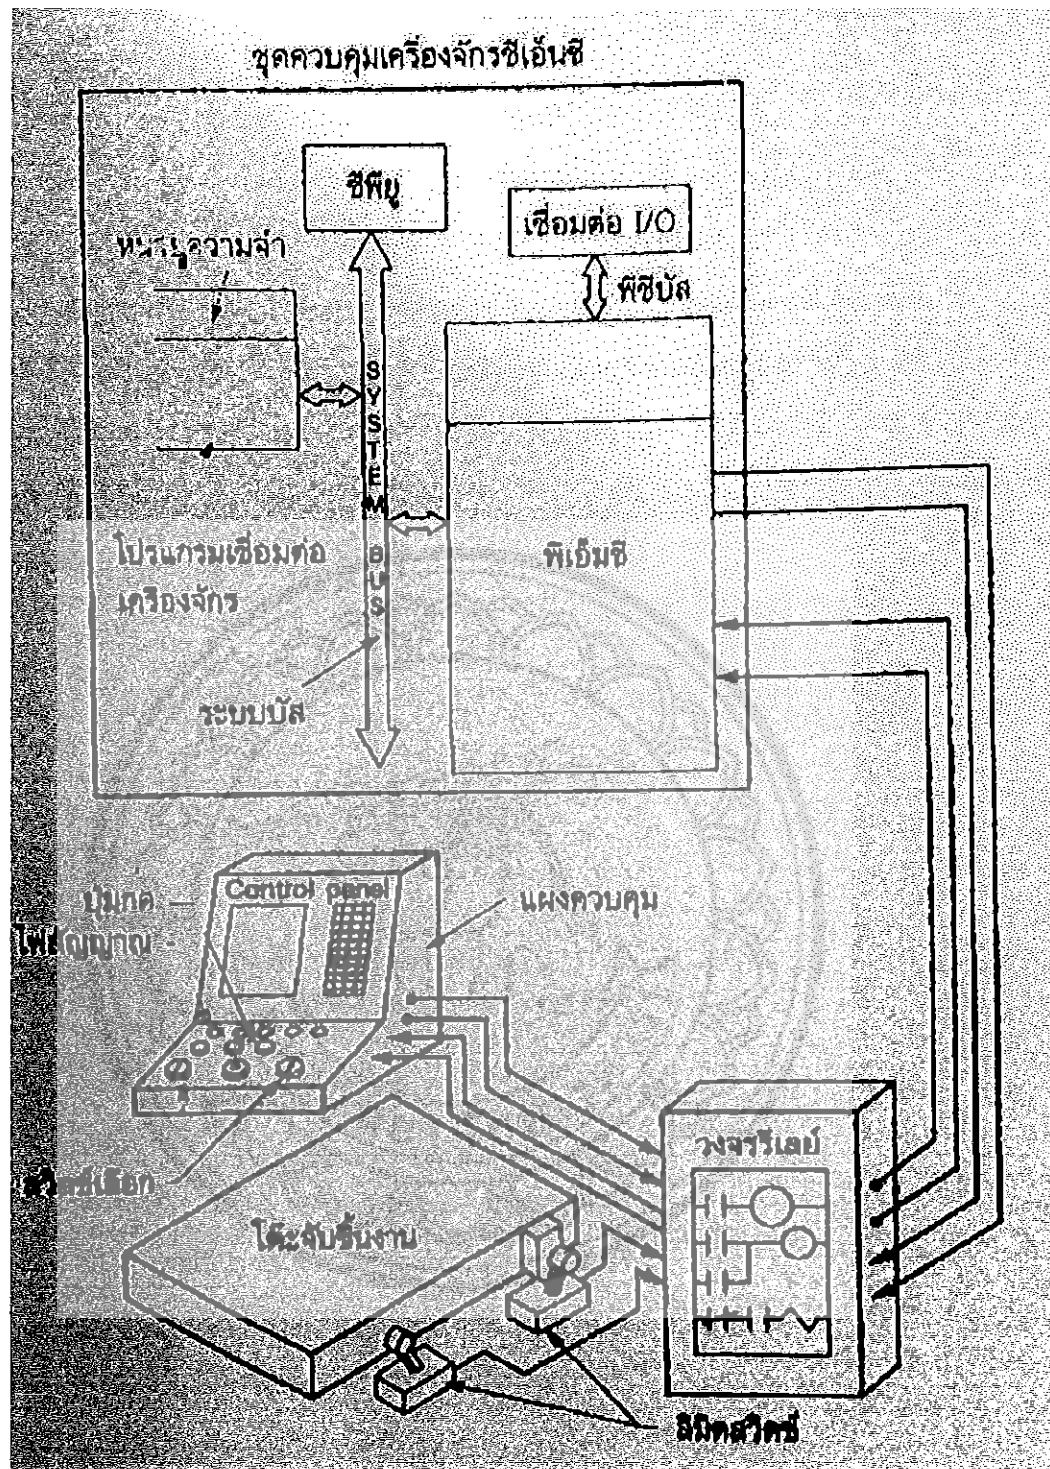


รูปที่ 2.28 การเชื่อมต่อพีเอ็มซีเข้ากับระบบควบคุมเครื่องจักรชีเอ็นซี (อำนวย ทองแสง, 2544)

## 2.10 หลักการและเทคโนโลยีทางด้านการขึ้นรูปด้วยเครื่องกัด 5 แกน

ปัจจุบันความต้องการในการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีพื้นผิวที่ซับซ้อนอาทิ เช่น เครื่องยนต์ไอพ่น พื้นที่ผิวของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ อาจาตยานมากขึ้น ซึ่งพื้นที่ผิวเหล่านี้ บางครั้งไม่สามารถกัด 3 แกน ปกติหรือถ้าสามารถทำได้ก็ต้องมีการขึ้นรูปหลายชั้นตอน ซึ่งทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถทำการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านคุณภาพของชิ้นงานและระยะเวลาการส่งมอบจากปัญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้โดยนำเอatechnology การผลิตด้วยเครื่องกัด 5 แกนมาใช้ในกระบวนการผลิต ในบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตด้วย เครื่องกัด 5 แกน อาทิเช่น การกำหนดชื่อทิศทาง ของแกนต่างๆ ในเครื่องกัด แกนในเครื่องกัด 5 แกน ประเภทของการขึ้นรูปโดยใช้เครื่องกัด 5 แกน การแบ่งประเภทของเครื่องกัด 5 แกน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


### 2.10.1 การกำหนดชื่อ, ทิศทางของแกนต่างๆ ในเครื่องกัด 5 แกน

ทิศทางของการเคลื่อนที่เชิงเส้นสำหรับเครื่องกัดใช้ระบบ พิกัดจาก โดยมีแกน X, Y, Z เป็นแกนหลัก แกนหลักทั้ง 3 จะต้องตั้งฉากซึ่งกันและกัน และทิศทางตามกฎหมายอ่าว ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีจุด O เป็นจุดกำเนิด (หรือจุดอ้างอิง) ซึ่งเป็นจุดตัดของแกนทั้ง 3 โดยมีพิกัดอยู่ที่  $(X, Y, Z) = (0, 0, 0)$

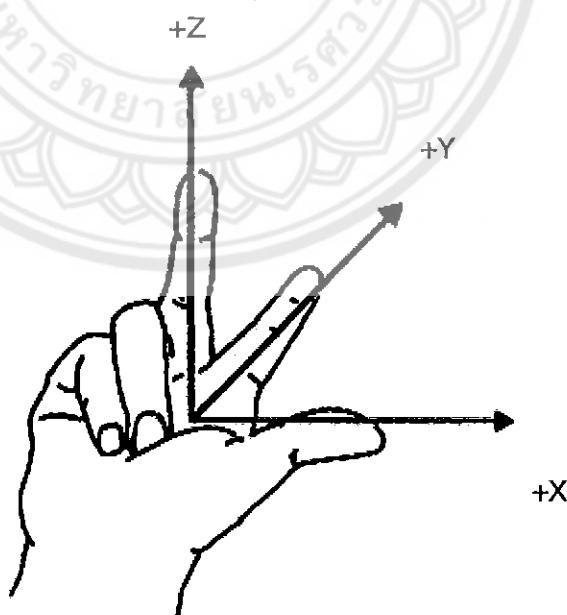


รูปที่ 2.29 การกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่เชิงเส้นของเครื่องกัดตามกฎหมายอ่าว

ตามมาตรฐานสากล เครื่องกัดจะกำหนดในแกน Z อยู่ในทิศเดียวกับแกนหมุนของมีด ตัดเฉือนหรือแกนการหมุนของสปินเดล และกำหนดให้ทิศของแกน Z ลบเป็นทิศที่มีดตัดเฉือนเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงานที่ต้องการขึ้นรูปส่วนแกน X และ Y กำหนดต่อจากแกน Z โดยใช้กฎมือขวาดัง แสดงในรูปที่ 2.30

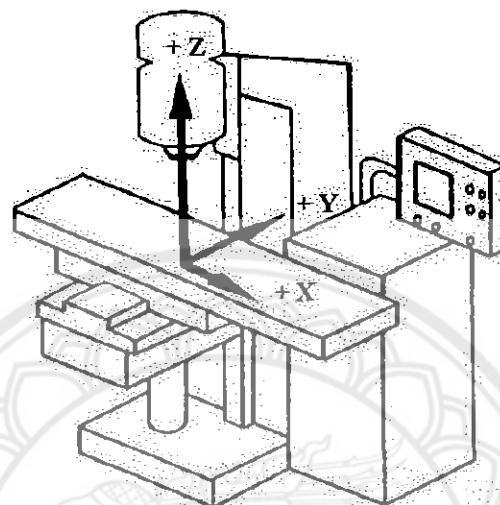

รูปที่ 2.30 แกนการเคลื่อนที่หลัก X, Y และ Z ของเครื่องกัดแนวตั้ง


สำหรับเครื่องกัดที่มีการเคลื่อนที่หันด้านการเคลื่อนที่เชิงเส้น (X, Y, Z) และการเคลื่อนที่เชิงมุม (A, B, C) โดยทิศทางการเคลื่อนที่เชิงมุมจะใช้แกน X, Y และ Z โดยแกน A จะหมุนรอบแกน X แกน B จะหมุนรอบแกน Y แกน C จะหมุนรอบแกน Z (ชนะ รักษ์ศิริ, 2547)

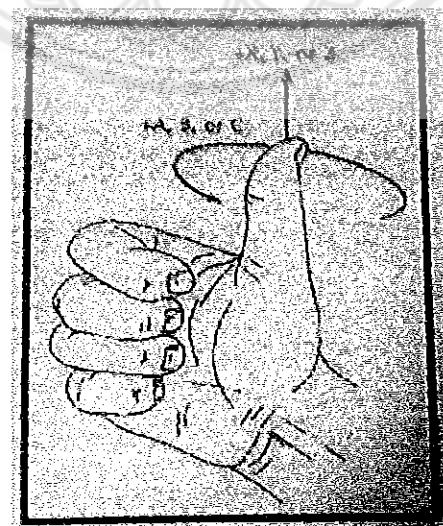

รูปที่ 2.31 การกำหนดทิศบวก ของแกน A, B และ C ตามกฎมือขวา (ชนะ รักษ์ศิริ, 2547)

### 2.10.2 ประเภทของการขีนรูปโดยใช้ 5 แกน

การขีนรูปนพิวโคง (Profiling With Five Axes) ลักษณะของงานที่ใช้การขีนรูปบนผิวโคงด้วยเครื่องกัด 5 แกน เช่น ใบพัดสำหรับเครื่องยนต์ไอพั่น หรือโรงงานผลิตกระസไฟฟ้าพื้นผิวของชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน โดยพื้นพิวเหล่านี้จะมีความซับซ้อนทางสมการคณิตศาสตร์มาก หรือเป็นพื้นผิวที่ Undercut คือไม่สามารถขีนรูปได้ด้วยเครื่องกัด 3 แกน ดังแสดงในรูป

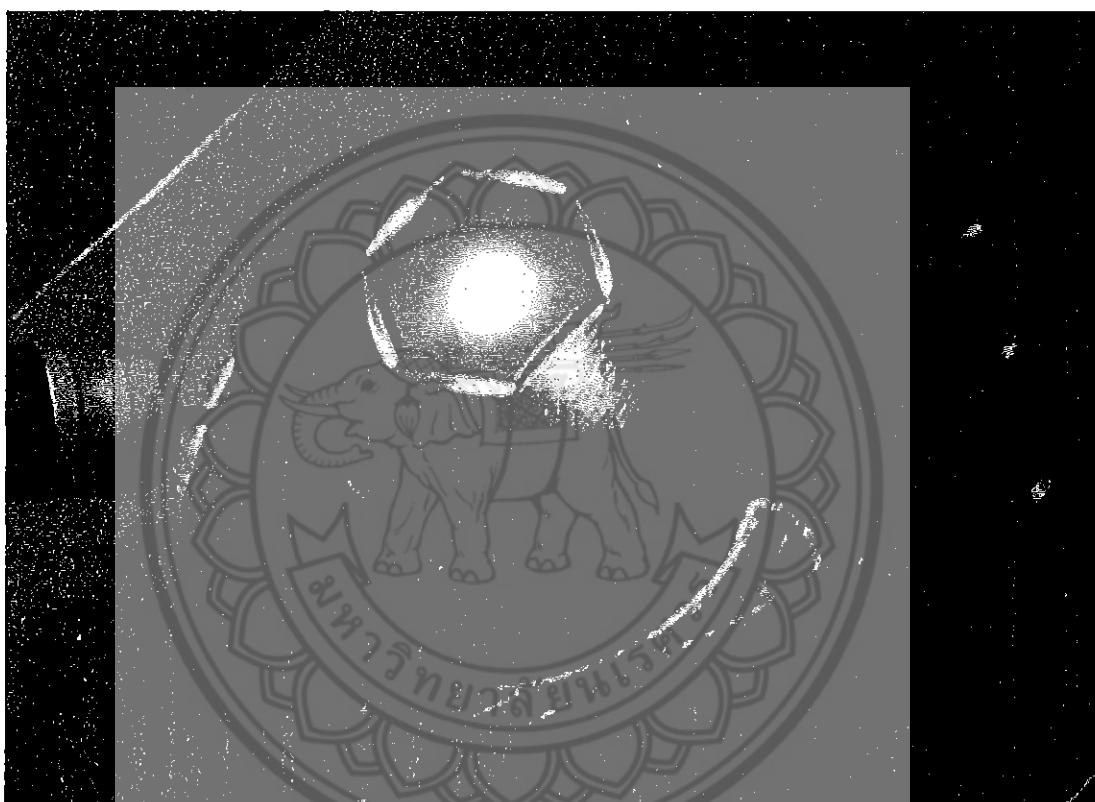


รูปที่ 2.32 การขีนรูปนพิวโคง (Profiling With Five Axes)

การขีนรูปแบบนี้ทั้งขีนงานและมีตัดเฉือนจะทำการเคลื่อนที่สัมพันธ์กันโดยอาศัยแกนทั้ง 5 แกนเคลื่อนที่พร้อมๆ กันตามตำแหน่งเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ Software ช่วยในการคำนวณรวมถึงชุดควบคุมการเคลื่อนที่ของแกนจะต้องมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

## 2.11 ส่วนประกอบหลักของเครื่อง CNC 5 แกน

2.11.1 ชุดควบคุมการทำงาน (Controller) ชุดควบคุมของ Machining Center เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บโปรแกรม แก้ไขตัดแปลงได้ คอมพิวเตอร์เข้าใจโปรแกรมที่ป้อนและทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมชุดควบคุมประกอบไปด้วย แผงควบคุม (Control Panel) จอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ์ (Keyboard หรือ Keypad) และปุ่มสวิตซ์ควบคุมต่างๆ เช่น ความเร็วฟีด (Feed) และความเร็วสปินเดล (Spindle) เป็นต้น

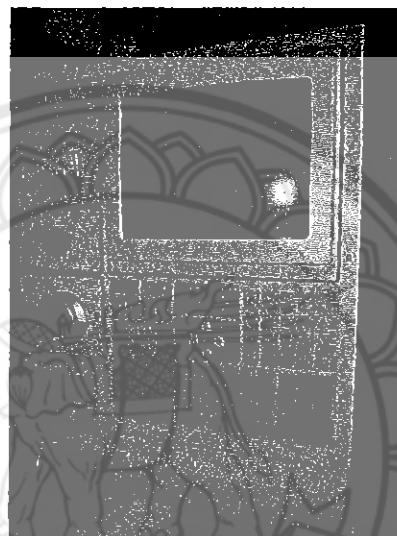

รูปที่ 2.33 ชุดควบคุมการทำงาน (Controller)

2.11.2 กลไกการเคลื่อนที่ ได้แก่ ฟีดมอเตอร์ (Feed Motor) ซึ่งเป็นโซโวมอเตอร์ (Servo Motor) ควบคุมการเคลื่อนที่ของแกนต่างๆ ได้โดยใช้ บอลสกรู (Ball Screw) แปลงการเคลื่อนที่เชิงมุม (Angular Motion) เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น (Linear Motion) โดยมีตัวแหน่งหรือระยะทางการเคลื่อนที่และความเร็วถูกควบคุมโดยรับสัญญาณจากคอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้จะมีรางนำทาง (Guide Way) รองรับการเคลื่อนที่แกนต่างๆ เป็นต้น สำหรับเครื่องที่ต้องการความแม่นยำสูง จะมี ลิเนียร์สเกล (Linear Scale) เป็นอุปกรณ์ตรวจรู้หรือเซนเซอร์ (Sensor) บอกตำแหน่งในการเคลื่อนที่ในแต่ละแกน

2.11.3 ตัวเครื่องจักร โครงสร้างที่ประกอบเป็นรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามประเภทของเครื่องจักรนั้นๆ ตัวเครื่องจักรมีส่วนประกอบหลัก เช่น

2.11.3.1 แท่นเครื่อง (Machine Bed) เป็นโครงสร้างหลักของตัวเครื่องจักร สำหรับรองรับอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร

2.11.3.2 หมอนรอง หรือ saddel (Saddle) เคลื่อนที่ได้ 1 แกน บนแท่นเครื่อง เช่น แกน X หรือแกน Y

2.11.3.3 โต๊ะ (Table) สำหรับวางชิ้นงาน โดยทั่วไปโต๊ะเคลื่อนที่อยู่บนหมอนรอง มีร่องรูปตัวที (T-slot) สำหรับใช้ในการจับยึดชิ้นงานให้แนบติดกับโต๊ะ มีรูนาบตีดตั้งติดกับเสา

2.11.3.4 เสา (Column) เป็นโครงสร้างสำหรับติดตั้งสปินเดล เครื่องแมชชีนนิ่งเช่น เทอร์แนตตั้งรุ่นใหม่ที่มีการเปลี่ยนส่วนเป็นแบบเสากู่ (Double Column) เพราะให้ความแม่นยำที่ดีกว่า

2.11.3.5 สปินเดล (Spindle) สำหรับติดตั้งชุดจับหูล แบบเทเบอร์แซงค์ (Tapered shank) หรือแบบไชสปีด (High Speed) โดยมีมอเตอร์สปินเดล (Spindle Motor) ขับเคลื่อนสปินเดลผ่านเกียร์หรือสายพานหรือต่อตรงรวมเป็นชุดเดียวกัน

2.11.4 อุปกรณ์เปลี่ยนหูลอัตโนมัติ (Automatic Tool Changer, ATC) ติดตั้งในเครื่องแมชชีนนิ่งเช่นเตอร์ทั้งแบบแนวตั้ง (Vertical Machining Center หรือ VMC) และแบบแนวนอน (Horizontal Machining Center) สามารถเปลี่ยนหูลจากที่เก็บหูล (Tool Storage) หรือหูล แมคกาชีน (Tool Magazine) ประเภทของ ATC สามารถแยกได้ดังนี้

2.11.4.1 เป็นแบบโซ่ (Chain-Type)


2.11.4.2 แบบจานหมุน (Carousel-Type)

โดยแบบโซ่สามารถเก็บหูลได้จำนวนมากกว่าแบบจานหมุน ทั้งสองแบบจะมีแขนจับเปลี่ยนหูล (Tool Changing Arm) ระหว่างที่เก็บหูลและสปินเดล บางรุ่นอาจจะไม่ต้องใช้แขนหรือเป็นแบบไร้แขน (Armless)



รูปที่ 2.34 รูปแสดงชุดเปลี่ยนหูลอัตโนมัติแบบ Arm Type Tool Changer

ที่มา <http://www.startechsteel.com/desinge.html>

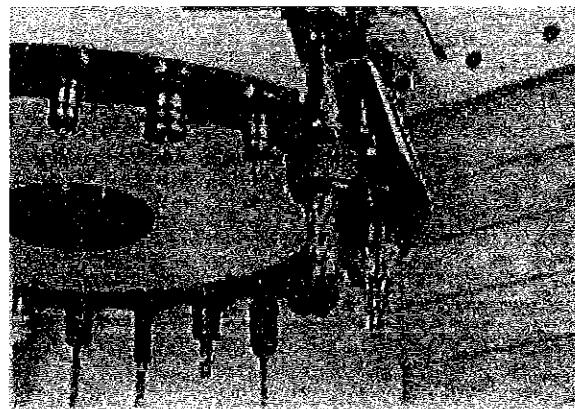

**รูปที่ 2.35 รูปแสดงชุดเปลี่ยนหูลอตโนมัติแบบ Armless Type Tool Changer**  
ที่มา <http://www.startechsteel.com/desinge.html>

## 2.12 ข้อดีและข้อจำกัดของระบบชีเอ็นซี

ข้อดีและข้อจำกัดของระบบชีเอ็นซีเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยมือดังนี้

### 2.12.1 ข้อดี

- 2.12.1.1 มีความเที่ยงตรงสูงและได้ชิ้นงานที่มีความสม่ำเสมอ
- 2.12.1.2 ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ใช้เวลาน้อย
- 2.12.1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง
- 2.12.1.4 ลดจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
- 2.12.1.5 ไม่จำเป็นต้องใช้คนงานที่มีทักษะและประสบการณ์สูงในการควบคุมเครื่องจักร ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

2.12.1.6 การตรวจสอบคุณภาพทำได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องตรวจคุณภาพทุกชิ้นตอน

2.12.1.7 มีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการทำงานสูง การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงขนาดของชิ้นงานทำได้โดยการแก้ไขโปรแกรมการสั่งงานเท่านั้น

2.12.1.8 ลดเวลาการปรับตั้งหรือการเปลี่ยนเครื่องมือ

### 2.12.2 ข้อจำกัด

2.12.2.1 เครื่องจักรในระบบชีเอ็นซีมีราคาสูง ทำให้ค่าลงทุนในการผลิตช่วงต้นๆ สูงตามไปด้วย

2.12.2.2 การบำรุงรักษาอย่างละเอียดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง

2.12.2.3 จำเป็นต้องใช้คนงานที่มีความรู้และทักษะสูงในการเขียนโปรแกรม

2.12.2.4 จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมความรู้ให้กับคนงานในกรณีที่จะนำระบบซีอีเอ็นซีไปใช้ทดแทนเครื่องจักรแบบเดิม

## 2.13 ลักษณะของฟันปลอม

### 2.13.1 ฟันปลอมการชนิดติดแน่น

เป็นฟันปลอมที่จะยึดในช่องปาก โดยผู้ที่ไม่สามารถถอนออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้ ฟันปลอมชนิดนี้จะยึดอยู่โดย การใช้ฟันธรรมชาติซึ่งท่ออยู่ข้างเคียงกับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันปลอม

#### 2.13.1.1 ข้อดี

ฟันปลอมชนิดนี้ ฟันปลอมชนิดนี้จะไม่ขยับหรือหลุดในขณะพูดหรือเคี้ยวอาหาร ทำให้ผู้ที่ไม่มีความมั่นใจ ฟันปลอมจะมีขนาดขั้นงานที่ค่อนข้างเล็ก ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวค่อนข้างสูง เนื่องจากแรงจากการบดเคี้ยว จะถูกถ่ายทอดไปสู่ฟันธรรมชาติซึ่งข้างเคียงที่ใช้เป็นหลักยึดฟันปลอมโดยตรง

#### 2.13.1.2 ข้อเสีย

ฟันปลอมชนิดนี้ที่สำคัญมากคือ การที่ฟันธรรมชาติที่อยู่ข้างเคียงจะต้องถูกกรอแต่งเพื่อให้มีขนาดเล็กลงเพื่อใช้เป็นฟันหลักสำหรับยึดฟันปลอมติดแน่น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อฟันธรรมชาติต่อไปได้ นอกจากนี้แล้วผู้ที่ไม่ฟันปลอมชนิดนี้จะต้องสนใจดูและความสะอาดของฟันปลอมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากฟันปลอมไม่สามารถถูกถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้

ผู้ที่เหมาะสมกับฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปเป็นจำนวนน้อย เพียง 1-2 ซี่ ต่อ 1 ช่องว่างเท่านั้น และฟันธรรมชาติที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีปัญหาโรคเหื่อ กอักเสบหรือฟันผุอย่างรุนแรง และจะต้องเป็นผู้ที่สามารถดูแลทำความสะอาดภายใต้ช่องปากได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

### 2.13.2 ฟันปลอมชนิด脱落ได้


เป็นฟันปลอมชนิดที่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดข้างนอกช่องปากได้ มีทั้งชนิดซั่วคราวที่ทำด้วยพลาสติกและชนิดถาวรสีขาว

### 2.13.2.1 ข้อดี


พื้นปломชนิดนี้ ได้แก่ ช่วยให้ผู้ที่สูมสิ่งสกปรกแล้วรักษาความสะอาดได้  
ง่าย ขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา many และมีค่าใช้จ่ายในการทำที่ค่อนข้างต่ำกว่าพื้นปлом  
ชนิดอื่นๆ

### 2.13.2.2 ข้อเสีย

ขึ้นงานพื้นปломจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าพื้นปломชนิดอื่น อาจ  
ก่อให้เกิดความรำคาญในขณะพูดหรือการเคี้ยวอาหาร ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวจะต่ำกว่าพื้น  
ปломชนิดอื่น เนื่องจากแรงจากการบดเคี้ยวส่วนใหญ่จะไปสู่สันเหงือกที่รองรับพื้นปломซึ่งสามารถ  
รับแรงบดเคี้ยวได้น้อยกว่าพื้นธรรมชาติ นอกจากนี้ในบางครั้งอาจมีปัญหาเรื่องการขาดความ  
สวยงามได้ เนื่องจากจะต้องมีส่วนตะขอของพื้นปломไปโอบเกี่ยวกับพื้นธรรมชาติที่เหลืออยู่บางส่วน  
และเมื่อใช้งานพื้นปломไปนานอาจมีปัญหาเรื่องการหลุมขึ้นหรือหลุดในขณะใช้งานได้

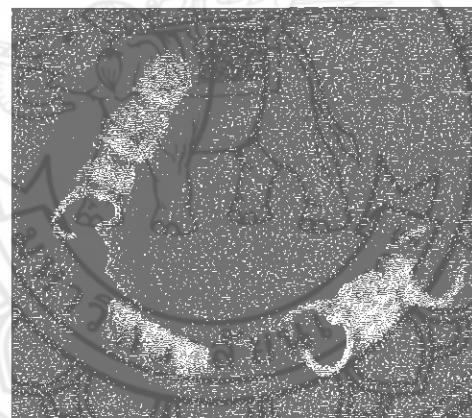


รูปที่ 2.36 พื้นปломบางส่วนถอดได้แบบพลาสติก

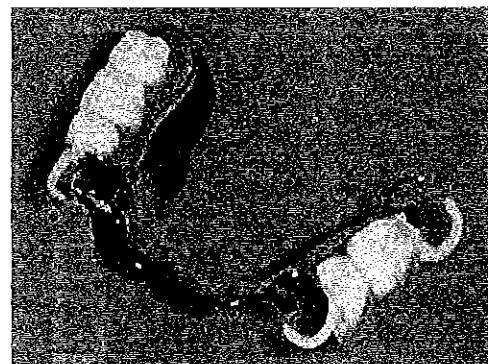

รูปที่ 2.37 พื้นปломบางส่วนถอดได้แบบโครงโลหะ

### 2.13.3 พันปลอมแบบทึ้งปาก

พันปลอมชนิดนี้จะใช้ในผู้ป่วยที่ไม่มีฟันธรรมชาติหลงเหลืออยู่เลย

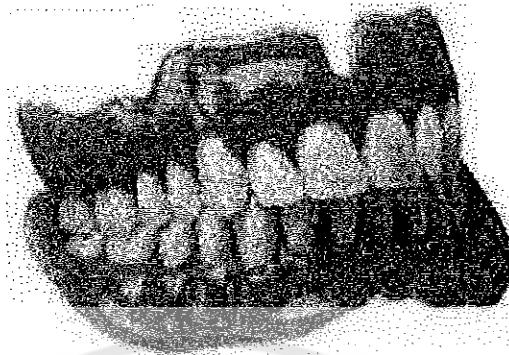

รูปที่ 2.38 พันปลอมแบบทึ้งปาก

### 2.13.4 พันปลอมชนิดรากเทียม

เป็นพันปลอมชนิดดาวรที่จะยึดแน่นในช่องปากโดยการยึดกับกระดูกขากรรไกรได้ช่องว่างที่จะใส่ฟัน การใส่พันชนิดนี้จะคล้ายคลึงกับการปลูกฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปขึ้นมาใหม่ เนื่องจากจะเป็นการจำลองลักษณะของฟันเดิมทั้งในส่วนของตัวฟันและรากฟัน

#### 2.13.4.1 ส่วนประกอบของรากเทียม

ก. รากเทียม (Fixture) ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ

ข. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เมื่อผั้งรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้น จึงจะได้เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป


ค. ครอบฟัน (Crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิก (porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ

#### 2.13.4.2 ประเภทของครอบฟัน

ก. ครอบฟันแบบเซรามิกและโลหะ

ข. ครอบฟันแบบเซรามิกล้วน

ค. ครอบฟันแบบโลหะล้วน (ทอง)

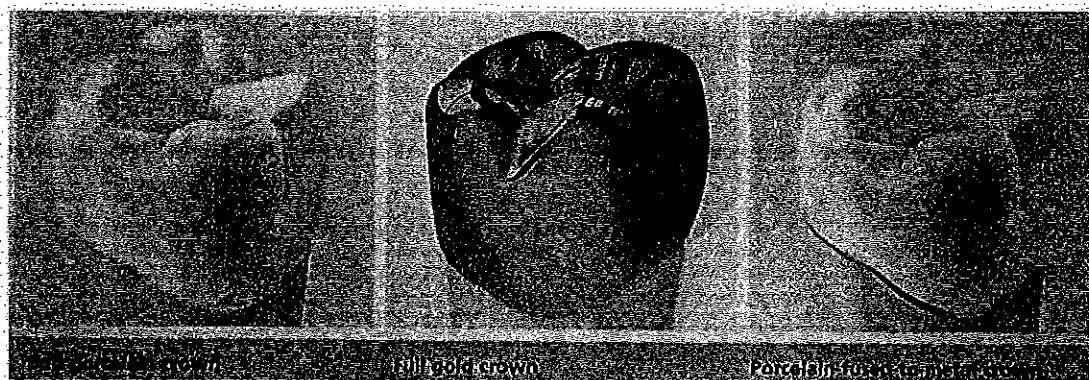

รูปที่ 2.39 ประเภทของครอบฟัน

#### 2.13.4.3 ข้อดีและข้อเสียของฟันปลอมชนิดراكเทียม


##### ก. ข้อดี

ฟันที่ใส่จะมีความสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากเนื่องจากเป็นการสร้างเลียนแบบฟันเดิมทั้งในส่วนของตัวฟันและรากฟัน ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวจะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติเนื่องจากแรงบดเคี้ยวจะถูกถ่ายทอดไปสู่กระดูกขากรรไกรที่อยู่ข้างใต้โดยตรง นอกจากนี้แล้วฟันปลอมชนิดนี้จะค่อนข้างมีความคงทนแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อฟันธรรมชาติ และเห็นอกที่อยู่โดยรอบเนื้องจากไม่ต้องมีการกรอแต่งฟันธรรมชาติข้างเคียง

##### ข. ข้อเสีย

การทำค่อนข้างใช้เวลานานกว่าฟันปลอมชนิดอื่น โดยจะใช้เวลาประมาณ 1-4 เดือน เนื่องจากจะต้องรอให้กระดูกโดยรอบยึดกับรากเทียมอย่างเต็มที่ก่อนที่จะใส่ฟันปลอม ค่าใช้จ่ายของการทำรากเทียมจะสูงกว่าของฟันปลอมชนิดอื่น นอกจากนี้แล้วผู้ที่มีปัญหาในการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานบางชนิด ผู้ป่วยที่เคยถูกฉารังสีรักษาในบริเวณใบหน้า ตลอดจนผู้ที่มีโรคทางระบบบางอย่าง อาจส่งผลเสียต่อการยึดติดของรากเทียมได้เช่นกัน ดังนั้นหากเทียมจึงไม่สามารถใส่ได้ในผู้ป่วยทุกราย

ผู้ที่เหมาะสมกับฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ผู้ที่สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้เป็นอย่างดี ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เนื่องจากบุหรี่จะส่งผลเสียต่อการยึดติดของรากเทียม ผู้ที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นโรคทางระบบบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคทางกระดูกบางอย่าง ดังนั้นผู้ที่สนใจจะทำรากเทียมจึงจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับทันตแพทย์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงมือทำ

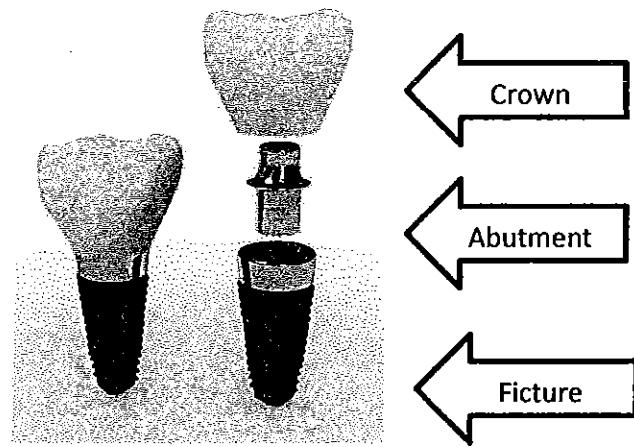

รูปที่ 2.40 ฟันปลอมชนิดรากเทียม

## 2.14 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

MIS @ MTEC (January 31, 2011) การพัฒนาระบบการผลิตครอบฟันและสะพานฟันเซอร์โคเนียด้วยเทคโนโลยี Dental CAD/CAM/CNC

เทคโนโลยีการบูรณะฟันแบบเซรามิกส์ล้วน มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เนื่องจากการบูรณะครอบฟันแบบเซรามิกส์ล้วน มีความสวยงามดูเป็นธรรมชาติมากกว่า วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ขณะที่ครอบฟันแบบโครงโลหะมีข้อเสีย คือ ไม่เปร่งแสง โดยเฉพาะช่วงรอยต่อบริเวณตัวเหล็ก ทำให้เกิดสีของเหล็กคล้ำ และสีของฟันทึบกว่าฟันธรรมชาติ

เซอร์โคเนียเป็นเซรามิกส์ที่ได้รับความนิยมนิยมนำมาใช้ในการผลิตเป็นครอบฟัน หรือ สะพานฟัน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โด่นเด่นทางด้านความแข็งแรง และความสวยงาม แต่มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถขึ้นรูปด้วยวิธีปกติที่ว่าไปได้ จึงมีการนำเทคโนโลยีการขึ้นรูปขึ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ (Dental CAD/CAM/CNC) เข้ามาช่วยในการผลิตครอบฟัน สะพานฟัน ทำให้ได้คุณภาพและความเที่ยงตรง ของขึ้นงานสูงขึ้น เมื่อเทียบกับกรรมวิธีดั้งเดิม ซึ่งจะไม่ขึ้นกับความชำนาญของช่าง ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นในต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการนำมามากขึ้น และมีบริษัทผู้ผลิตครอบฟัน และสะพานฟัน เริ่มน้ำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อมาทำการผลิต เพื่อใช้ในประเทศไทย และมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อการส่งออก

เนื่องจากช่างเทคนิคทันตกรรมคนไทยได้รับการยอมรับในด้านฝีมือ ความสวยงาม ความละเอียดและความปราณีต

วัสดุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเครื่องจักรความเที่ยงตรงสูงควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคการกัดขึ้นรูปครอบฟัน และสะพานฟัน เชอร์โครเนี่ย หั้งที่มีการเคลื่อนที่แบบ 4 แกน และ 5 แกน โดยสามารถถักลึงแต่งเชอร์โครเนี่ยประเภท Pre Sintered และ Fully Sintered ได้ทั้งสองประเภท ด้วยสภาวะการกัดขึ้นรูปชิ้นงานที่ที่เหมาะสมของแต่ละประเภท ตลอดจนการพัฒนาเครื่องจักรดังกล่าวให้มีการใช้งานง่ายสำหรับช่างเทคนิคทันตกรรม เป็นการช่วยลดภาระนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและการสัญญาเสียงเงินตราอุปกรณ์จากต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการช่วยผู้ผลิตในประเทศไทยในการผลิตขึ้นในระดับนานาชาติ สามารถนำเข้าเงินตราจากต่างประเทศจากการให้บริการได้ และเป็นการช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมแขนงดังกล่าวในประเทศไทย

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการพัฒนาเครื่อง Dental CNC เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ทำการกัดขึ้นรูปครอบฟันเชอร์โครเนี่ยได้แล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทดสอบครอบฟันเชอร์โครเนี่ยในผู้ป่วยไทยจำนวน 133 รายเพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง Dental CNC พร้อมกันนี้ได้เตรียมการถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์โดยมีบริษัทคัลลอมไมร์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

เดลินิวส์ (กรอบป้าย-ฉลาดคิด ฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) เครื่องครอบฟันเทคโนโลยีทันตกรรมฝีมือไทย เทคโนโลยีการบูรณะฟันแบบเซรามิกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ปัจจุบันเชอร์โครเนี่ยจัดเป็นเซรามิกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนำมาใช้ในการผลิตเป็นครอบฟัน หรือ สะพานฟัน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นทางด้านความแข็งแรง และความสวยงาม แต่มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถขึ้นรูปด้วยวิธีปกติทั่วไปได้ ที่มีวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร. กฤชณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป จึงพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานทันตกรรมด้วยคอมพิวเตอร์หั้งระบบ (Dental CAD/CAM/CNC) ชนิดระบบที่มีการเคลื่อนที่แบบ 4 แกน และ 5 แกน เข้ามาช่วยในการผลิตครอบฟัน และสะพานฟัน จากเซรามิกเชอร์โครเนี่ย ที่เน้นการใช้งานง่ายสำหรับช่างเทคนิคทันตกรรม และชิ้นงานที่ได้มีคุณภาพและความเที่ยงตรงสูงมากเมื่อเทียบกับกรรมวิธีดั้งเดิม ดร.กฤชณ์ไกรพ์ กล่าวว่า สำหรับการทำครอบฟัน จะต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งเฉลี่ย 16,000-17,000 บาท ทำให้การครอบฟันส่วนใหญ่ยังใช้วิธีเดิม คือ การบันแต่งขึ้นด้วยมือบนแบบพิมพ์ปุ่นพลาสเตอร์จากปากคนไข้ เพื่อใช้ในการหล่อเที่ยงเป็นฐานโลหะ จากนั้นจึงเคลือบเซรามิกที่ผิวน้ำทำให้ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญมาช่วยในการ

การผลิต ซึ่งการผลิตแต่ละครั้งจะไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนไม่สามารถผลิตได้จำนวนมาก และต้องใช้เวลานานในการผลิตครอบฟันเพียง 1 ชิ้น ที่มีวิจัยจึงพัฒนาเครื่องจักรสำหรับงานทันตกรรมเรียกว่า "Dental CAD/CAM/CNC" โดยเป็นเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ เพื่อช่วยในการผลิตครอบฟัน สะพานฟัน และมีประสิทธิภาพในการผลิตวัสดุเทียบเท่าต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการครอบฟันให้ถูกลงกว่าเดิมอีกประมาณร้อยละ 30-40

ทั้งนี้ประสิทธิภาพของเครื่องที่พัฒนาขึ้น จะมีความคงทน แม่นยำสูงและผลิตได้จำนวนมาก ประมาณ 30 ชิ้นในเวลา 8 ชั่วโมง ช่วยประหยัดเวลา โดยใช้เวลาออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ เด็นทัล แคด (DentalCAD) เพียง 5 นาที จากนั้นส่งเข้าเครื่อง เด็นทัล แคม (DentalCAM) ที่ปรับเปลี่ยน ไดรฟ์เวอร์ปรินเตอร์ ซึ่งในที่นี้ปรินเตอร์คือ เครื่อง เด็นทัล ชีเอ็นซี (Dental CNC) ที่จะใช้ในการผลิตครอบฟันหรือสะพานฟันอุดกما ซึ่งเด็นทัล ชีเอ็นซี คือเครื่องจักรที่ใช้เทคนิคการขึ้นรูปด้วยการเคลื่อนที่แบบ 4 แกน คือ X, Y, Z และแกนหมุนรอบแกน X ทั้งนี้ใช้เวลาในกระบวนการผลิตทั้งหมด 10 ชั่วโมง โดย 7 ชั่วโมงคือขั้นตอนการเผาเซรามิกให้ได้ชิ้นงาน ซึ่งเตาเผาเซรามิกสามารถเผาเซรามิกได้พร้อมกันสูงสุด 80 ชิ้น ดร.กฤษณ์ไกรพ กล่าวว่า เมื่อ 3-4 ปี ที่ผ่านมา มีโครงการจากประเทศฝรั่งเศส เข้ามาติดต่อที่มีวิจัยเกี่ยวกับการทำครอบฟันเซรามิก ซึ่งขณะทำงานมีความรู้สึกเกี่ยวกับเครื่องจักร ชีเอ็นซี จึงทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการขึ้นและได้รับทุนสนับสนุนจาก สาทช. โดยกรณีที่เป็นการทำครอบฟันจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เครื่อง ชีเอ็นซี ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการย่อสัดส่วนกัดชิ้นงานเซรามิกลงมาเพื่อใช้ในงานทันตกรรม โดยทีมวิจัยได้พัฒนาเครื่องครอบฟันรวมถึงพัฒนาส่วนอื่น ๆ ทั้งระบบเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ นักวิจัย ได้กล่าวว่า สำหรับเครื่องลักษณะดังกล่าว ยังใช้ไม่แพร่หลายในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีไม่ถึง 10 แห่ง ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทั้งระบบค่อนข้างสูง ทีมวิจัยจึงเน้นการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อทดแทนการนำเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ

ระบบดังกล่าว ได้มีการทดสอบในระดับคลินิกที่บริษัท สุราสินี เด็นทัล จำกัด ซึ่งมีห้องปฏิบัติการทันตกรรมและคลินิกรักษารากฟันและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมการจิรยธรรมการทดลองในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ

ปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนและมีผู้มารับบริการดังกล่าวแล้วหลายราย ซึ่งอายุการใช้งานของครอบฟันดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับการใช้ฟันของแต่ละคน เมื่อนานที่สักหรือไปโดยอาจมีอายุประมาณ 5-10 ปี ซึ่งทีมวิจัยกำลังพัฒนาระบวนดังกล่าวให้ก้าวสู่มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ต่อไป

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินโครงการ

#### 3.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นเทียม

เป็นการศึกษาข้อมูลลักษณะของพื้น เพื่อทำการออกแบบตัวอย่างของครอบพื้นเทียม

#### 3.2 ศึกษาการใช้โปรแกรม Solidwork ร่วมกับโปรแกรม SolidCAM

เป็นการศึกษาการใช้โปรแกรม Solidwork เพื่อออกแบบส่วนของครอบพื้น และขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม SolidCAM โปรแกรมกัดงานในระบบ 5 แกน

#### 3.3 ศึกษาการใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น HAAS VF1

เป็นการศึกษาการใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี รุ่น HAAS VF1 โดยศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องจักรซีเอ็นซี, ระบบการทำงานของเครื่องจักรซีเอ็นซี, การควบคุมการเคลื่อนที่ของระบบซีเอ็นซี, ชุดควบคุม เครื่องจักรซีเอ็นซี และ การกำหนดแนวแกนของเครื่องจักรซีเอ็นซี

#### 3.4 ทำการออกแบบส่วนของครอบพื้น

ศึกษารูปแบบต่างๆ ของพื้นเทียม และเลือกแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยเลือกพื้น ปломชนิดรากเทียมเนื่องจากมีความสวยงามใกล้เคียงกับพื้นธรรมชาติมาก ในการออกแบบส่วนของ ครอบพื้นเทียม โดยนำกรณีศึกษา (Case Study) มาเป็นแนวทางในการออกแบบส่วนของครอบพื้น

#### 3.5 ทดสอบการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี

เป็นการศึกษาการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี โดยทดลองใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีในการกัดส่วนของครอบพื้น จากไม้ก่อนกัดจริง และเป็นการศึกษาการแก้ไขส่วนของคำสั่งควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีของโปรแกรม SolidCAM เพื่อแก้ไขปรับปรุงคำสั่งที่ผิดพลาด

#### 3.6 ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรม

เป็นการศึกษาการแก้ไขและการปรับปรุงโปรแกรม SolidCAM ในส่วนที่ไม่สามารถสร้างคำสั่งให้ เครื่องกัดซีเอ็นซีทำงานได้ตามความต้องการ

### **3.7 การปฏิบัติการโดยใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีในการกัดไม้เที่ยม**

เป็นการปฏิบัติการใช้โปรแกรม SolidCAM ช่วยในการออกแบบและการผลิตสำหรับเครื่องกัดซีเอ็นซี ในการผลิตตัวอย่างพื้นครอบพื้นเที่ยม ลงบนไม้เที่ยม

### **3.8 การตรวจสอบความถูกต้องของส่วนของครอบพื้น**

เป็นการนำชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกน มาเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา (Case Study) ที่นำมาเป็นต้นแบบเพื่อเปรียบเทียบความใกล้เคียง

### **3.9 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง**

เป็นการสรุปผลและวิเคราะห์ผลของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) และการผลิต (CAM) สำหรับเครื่องกัดซีเอ็นซีว่ามีข้อผิดพลาด และมีความคลาดเคลื่อนมากน้อยเพียงใด จากขนาดชิ้นงานที่ทำการทดลอง

### **3.10 จัดทำรูปเล่มโครงการและนำเสนอผลงาน**


เป็นการศึกษาการทำโครงการ โดยศึกษาส่วนประกอบและรูปแบบของการทำโครงการ และการรวบรวมข้อมูลจากการทำโครงการ

## บทที่ 4


### ผลการดำเนินโครงการ

#### 4.1 ทำการเลือกตัวอย่างพื้นเทียมที่นำมาออกแบบ

4.1.1 ทำการเลือกตัวอย่างพื้นเทียมโดยการนำตัวอย่างพื้นเทียมมาจากนิสิตคณะ  
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

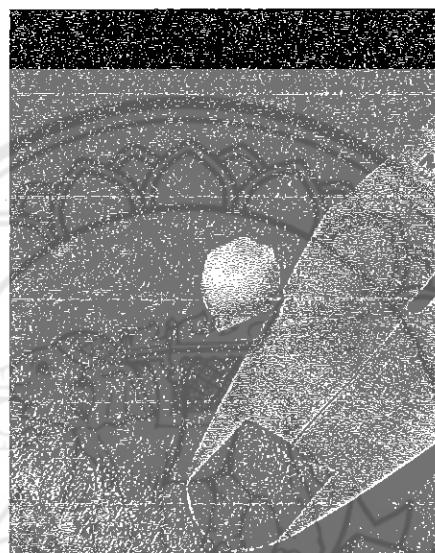

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างพื้นเทียมที่นำมาเป็นแบบ (ด้านบน)

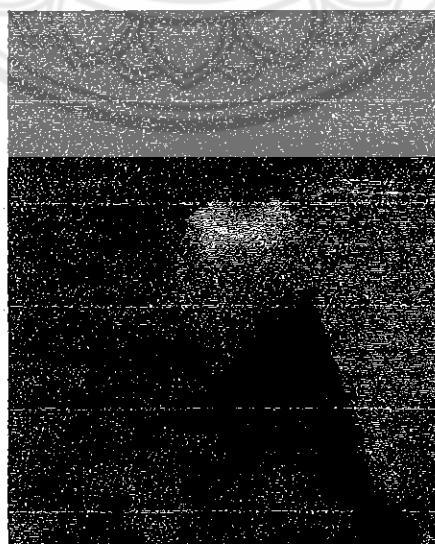


รูปที่ 4.2 ตัวอย่างพื้นเทียมที่นำมาเป็นแบบ (ด้านข้าง)

## 4.2 ทำการออกแบบตัวอย่างพื้นเที่ยมชนิด rakเที่ยมในส่วนของครอบพื้น


4.2.1 ทำการออกแบบตัวอย่างพื้นเที่ยมชนิด rakเที่ยมในส่วนของครอบพื้นโดยใช้โปรแกรม Solidwork

4.2.1.1 เริ่มต้นด้วยการเขียนฐานของตัวอย่างพื้นเที่ยมชนิด rakเที่ยมในส่วนของครอบพื้น โดยเลือกรอบนำที่จะเขียนคือ Top Plane ดังรูปที่ 4.3

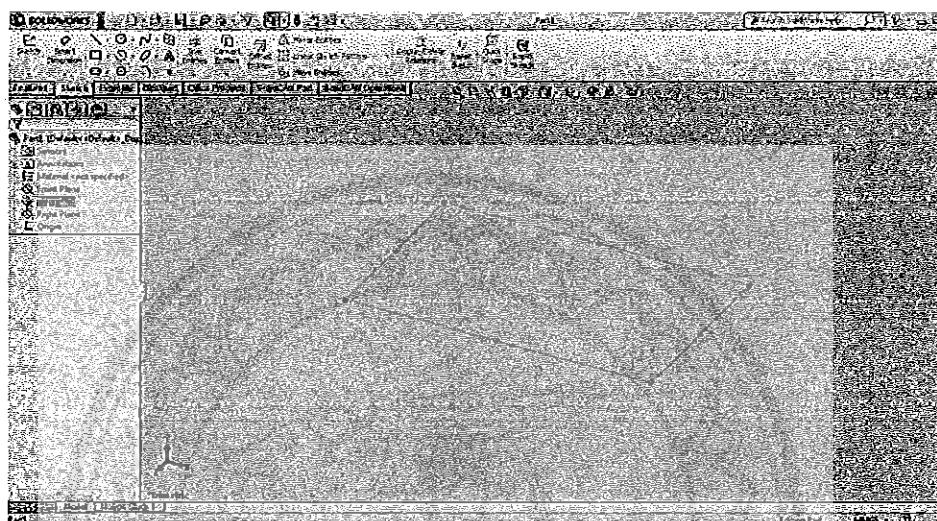


รูปที่ 4.3 การเริ่มต้นด้วยการเลือกรอบนำ Top Plane

4.2.1.2 ทำการเขียนฐานของตัวอย่างพื้นเที่ยมชนิด rakเที่ยมในส่วนของครอบพื้น โดยใช้คำสั่ง Sketch > Exit Sketch > Ellipse เพื่อเขียนรูปวงรีทำเป็นฐานของพื้น ดังรูปที่ 4.4

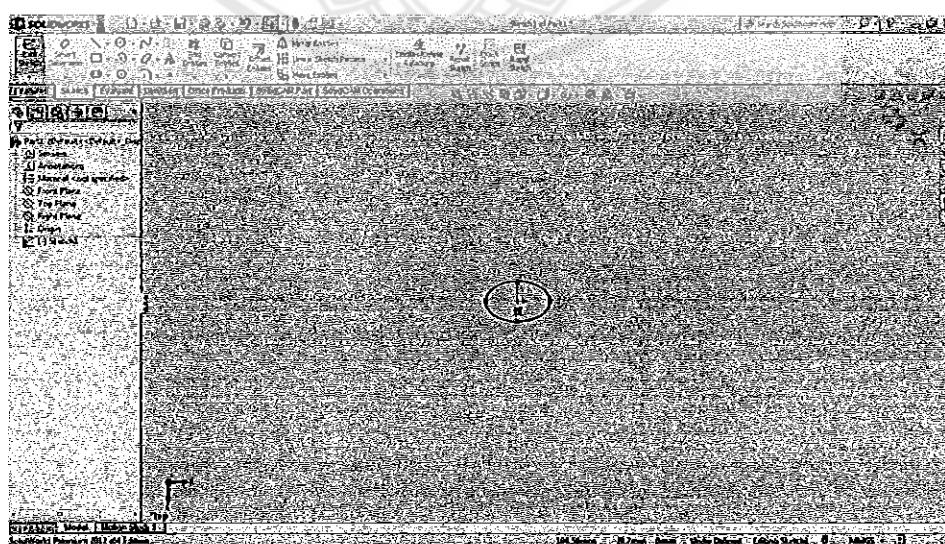


รูปที่ 4.4 ฐานของตัวอย่างพื้นเที่ยมชนิด rakเที่ยมในส่วนของครอบพื้น

4.2.1.3 ทำการเพิ่มระนาบโดยคำสั่ง Sketch > Top plane > Plane > Direction ก็จะได้ระนาบเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ระนาบ ดังรูปที่ 4.5

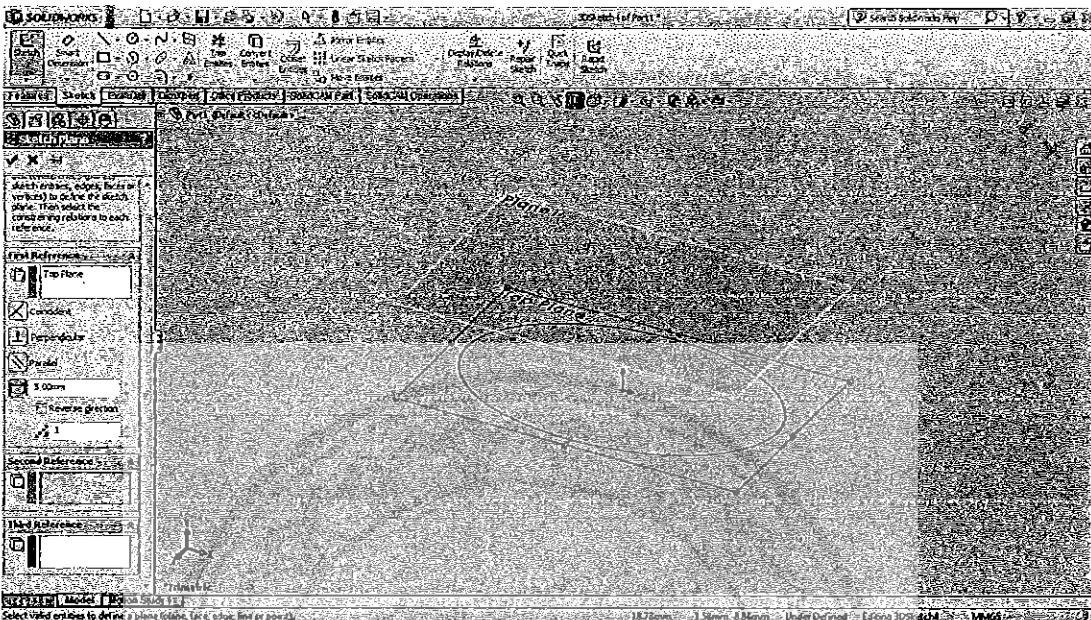


รูปที่ 4.5 สร้างระนาบ Plane เพิ่มขึ้นมาเป็นระนาบที่ 2

4.2.1.4 สร้างรูปห้าเหลี่ยมในระนาบที่ 2 โดยใช้คำสั่ง Sketch > Polygon > Number of Sides ก็จะปรากฏรูปห้าเหลี่ยมขึ้นมาบนระนาบที่ 2 ดังรูปที่ 4.6

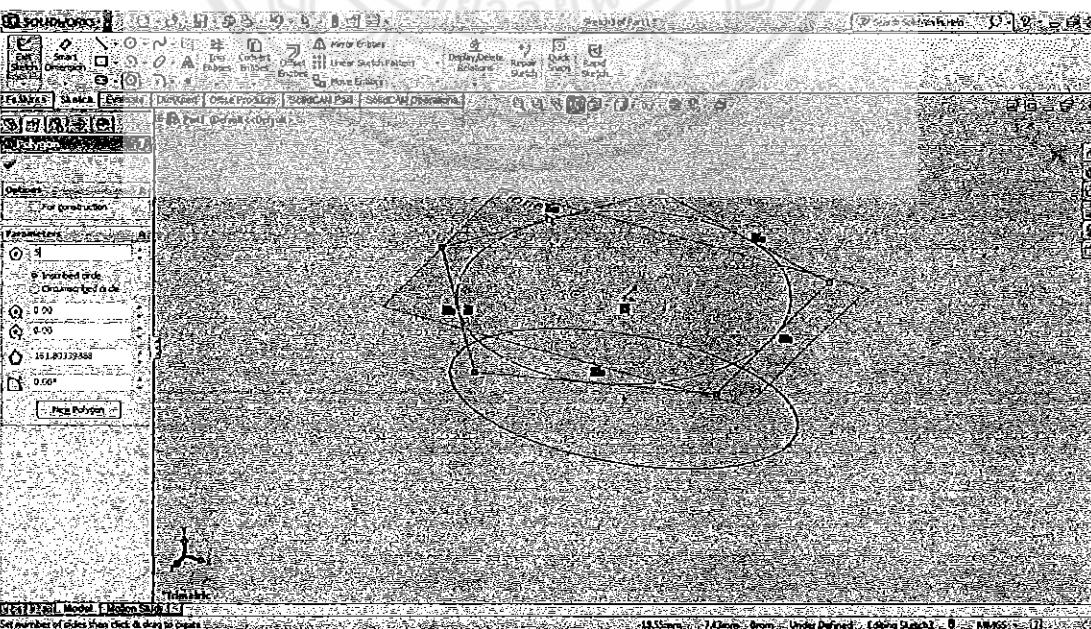


รูปที่ 4.6 การสร้างรูปห้าเหลี่ยมบนระนาบที่ 2

4.2.1.5 ทำการลบมุมของรูปหัวเหลี่ยม โดยใช้คำสั่ง Sketch > Exit Sketch > Sketch Fillet เลือกมุมที่จะลบของแต่ละมุมก็จะได้เป็นรูปที่เราต้องการ ดังรูป 4.7

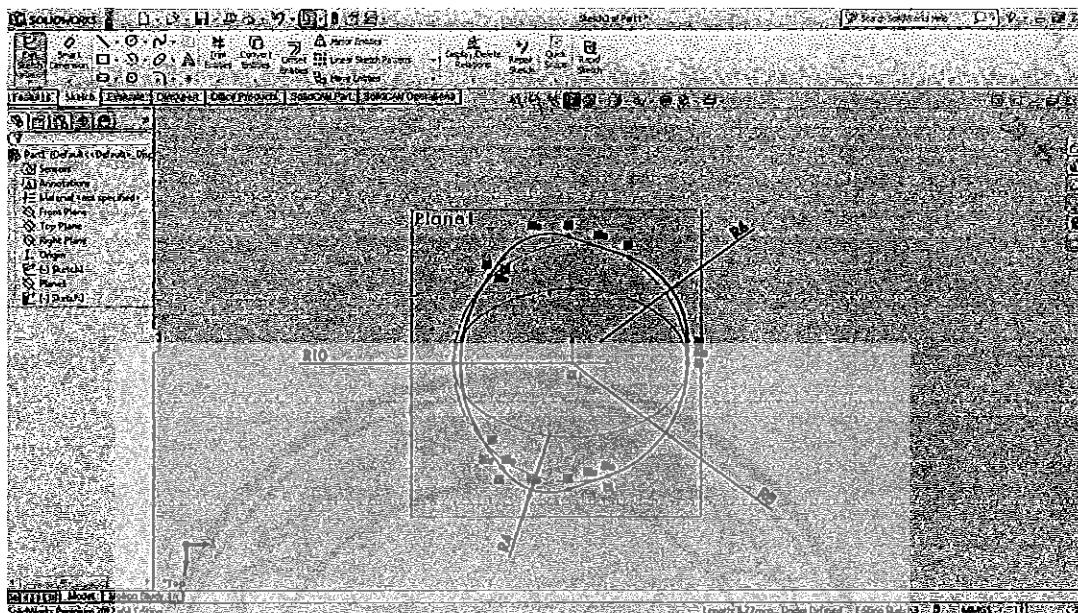


รูปที่ 4.7 ลบมุมของรูปหัวเหลี่ยม

4.2.1.6 ทำการสร้างพื้นผิวระหว่างระนาบที่ 1 กับระนาบที่ 2 เข้าด้วยกัน โดยใช้คำสั่ง Features > Lofted Boss/Base ก็จะได้เป็นพื้นผิวของตัวฟัน ดังรูปที่ 4.8

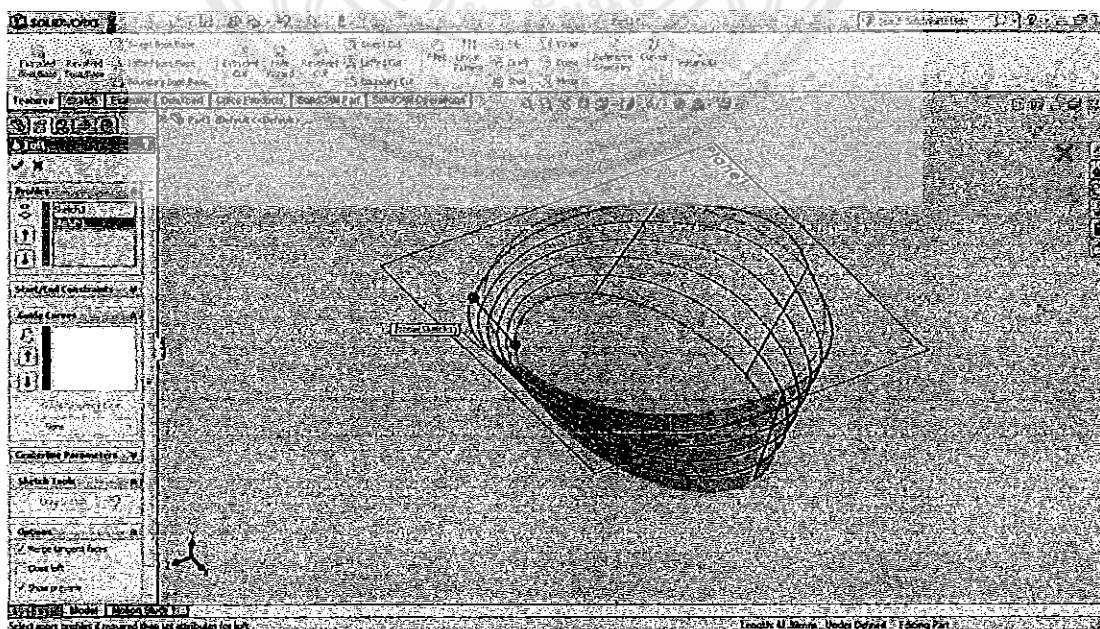


รูปที่ 4.8 สร้างพื้นผิวระหว่างสองระนาบ

4.2.1.7 ทำพื้นผิวด้านบนของพื้น โดยใช้คำสั่ง Features > Dome ก็จะได้พื้นผิวด้านบนของพื้น ดังรูปที่ 4.9

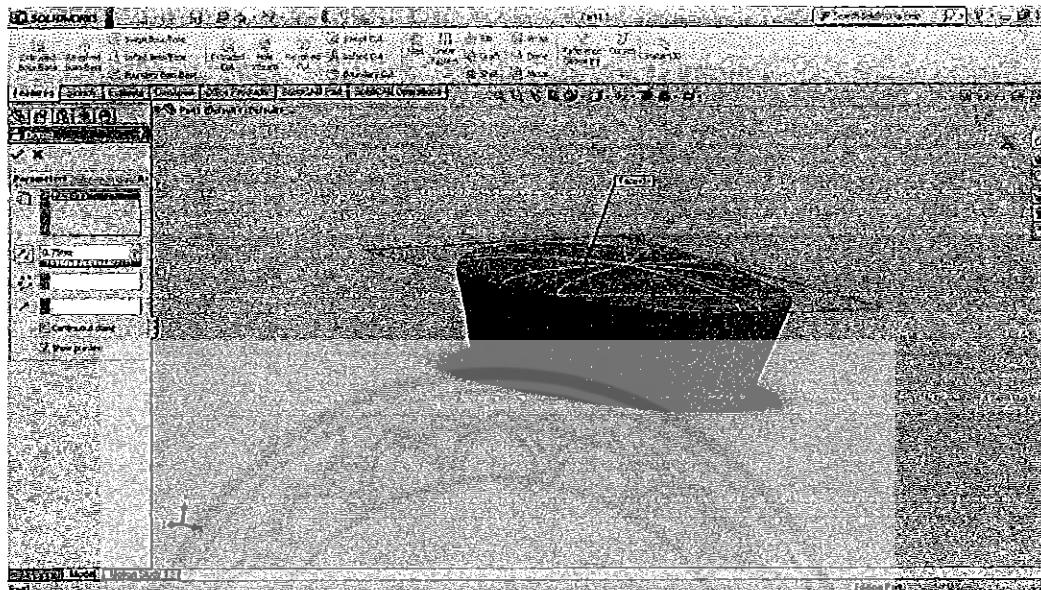

รูปที่ 4.9 พื้นผิวด้านบนของพื้น


4.2.1.8 ทำการเพิ่มพื้นผิวด้านบนของพื้นอีกครั้ง โดยใช้คำสั่ง Features > Dome ก็จะได้ความสูงของพื้น ดังรูป 4.10

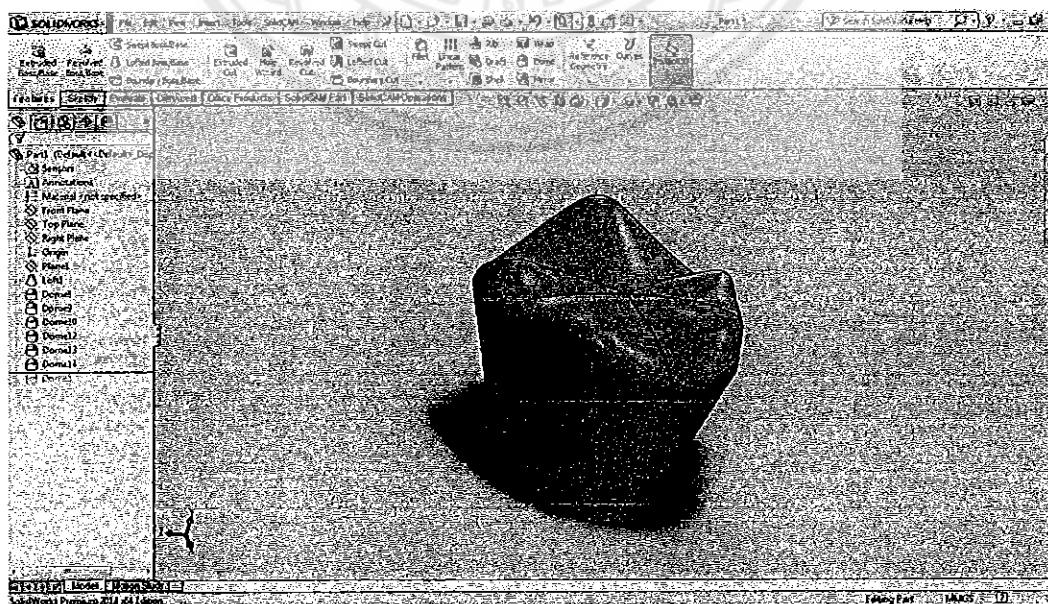

รูปที่ 4.10 การเพิ่มพื้นผิวด้านบนของพื้น

### 4.3 การใช้โปรแกรม SolidCAM

เมื่อติดตั้งโปรแกรม SolidCAM บนโปรแกรม Solidwork เมื่อเปิดโปรแกรม Solidwork ขึ้นมา จะมี Toolbar โปรแกรม SolidCAM โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 4.11

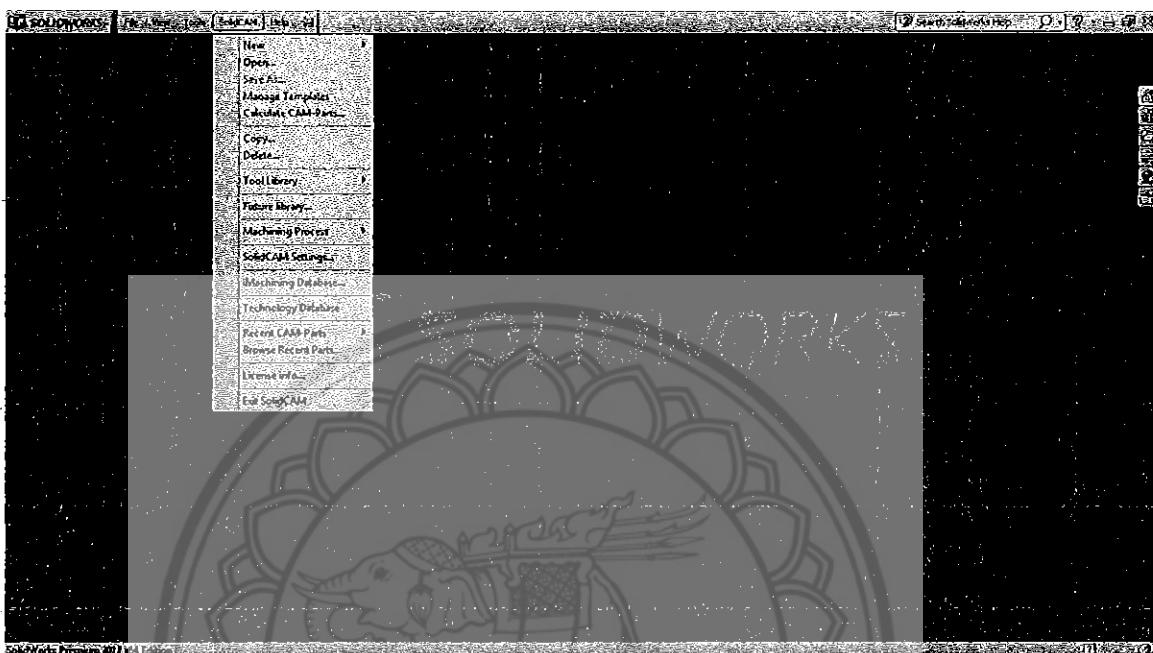

รูปที่ 4.11 Toolbar ของโปรแกรม SolidCAM บนโปรแกรม Solidwork


ในการทำงานโปรแกรม SolidCAM จะทำงานอยู่บนโปรแกรม Solidwork ดังนั้นโปรแกรมทั้งสองจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน คือ

โปรแกรม SolidCAM จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของชิ้นงานในระบบ CAD (Computer Aided Design) ที่สร้างจากโปรแกรม Solidwork

หากมีการบันทึกด้วยคำสั่ง Save ในโปรแกรม Solidwork โปรแกรมก็ดึงงานและค่าพารามิตเตอร์ที่ใช้ในการกัดงานต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจากโปรแกรม SolidCAM จะถูกบันทึกพร้อมกันไปด้วย


ขณะใช้งานโปรแกรม SolidCAM หากต้องการแก้ไขรูปชิ้นงาน ผู้ใช้งานต้องออกจากโปรแกรม SolidCAM ก่อน เพื่อมาแก้ไขชิ้นงานในโปรแกรม Solidwork

**4.3.1 ทำการออกแบบตัวอย่างพื้นเที่ยมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบพื้น โดยใช้โปรแกรม Solidwork ดังรูปที่ 4.12**

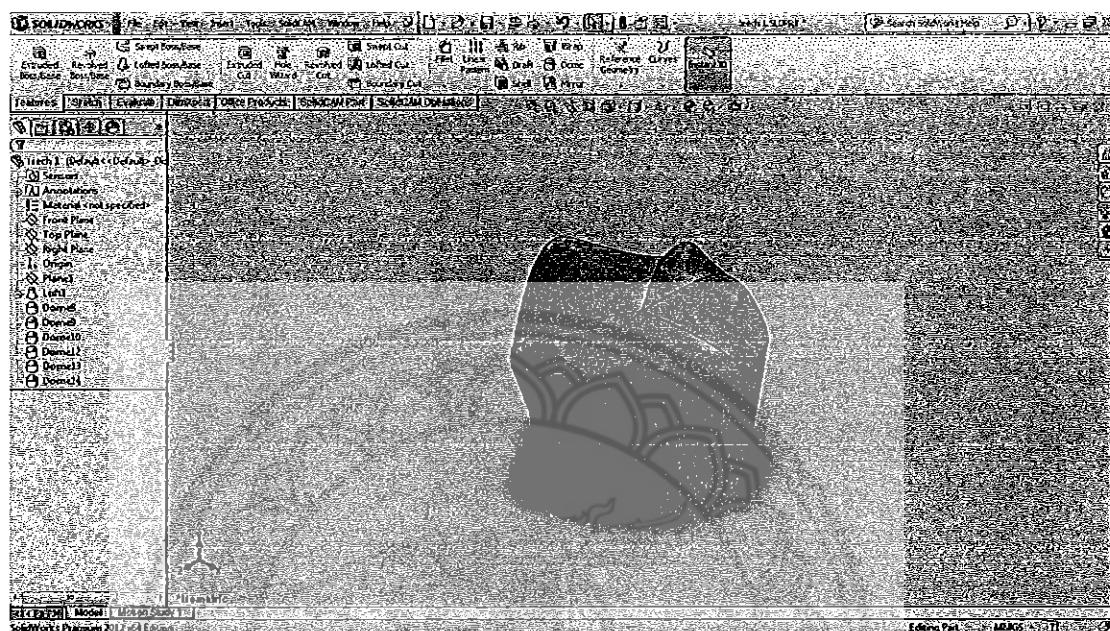


รูปที่ 4.12 ตัวอย่างพื้นเที่ยมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบพื้น

**4.3.2 ทำการ Save ชื่อไฟล์เป็น .prt ดังรูปที่ 4.13**

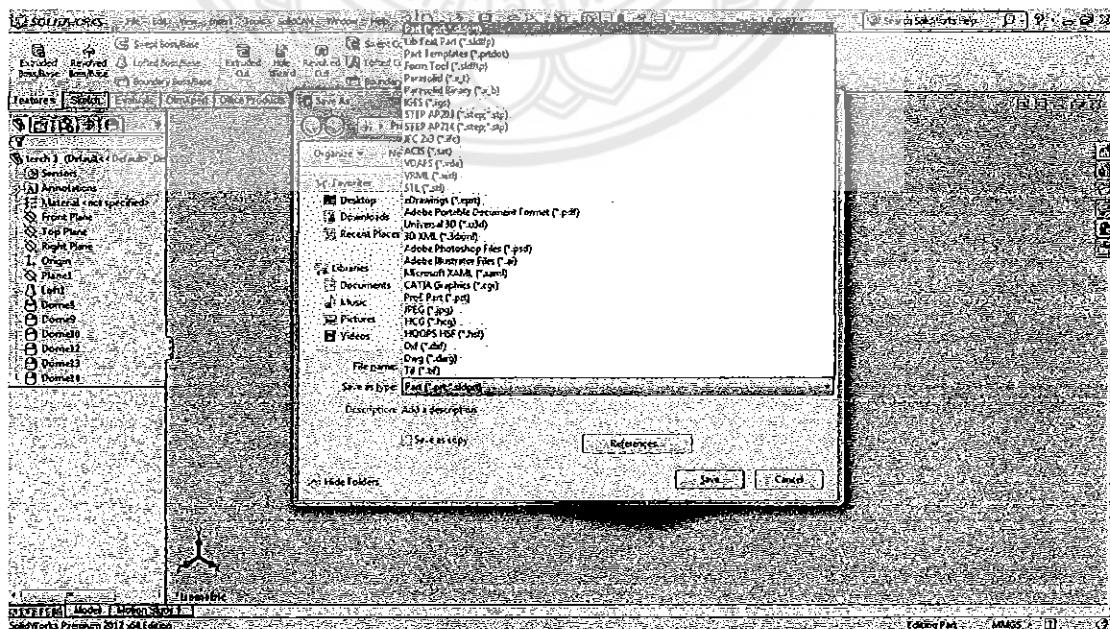


รูปที่ 4.13 ภาพแสดงการ Save ไฟล์ให้เป็นนามสกุล .prt

**4.3.3 เมื่อทำการ Save ไฟล์เสร็จแล้วจะเปิดโปรแกรม SolidCAM ใน Toolbar ของโปรแกรม Solidwork เพื่อใช้ในการทำ NC Code ดังรูปที่ 4.14**

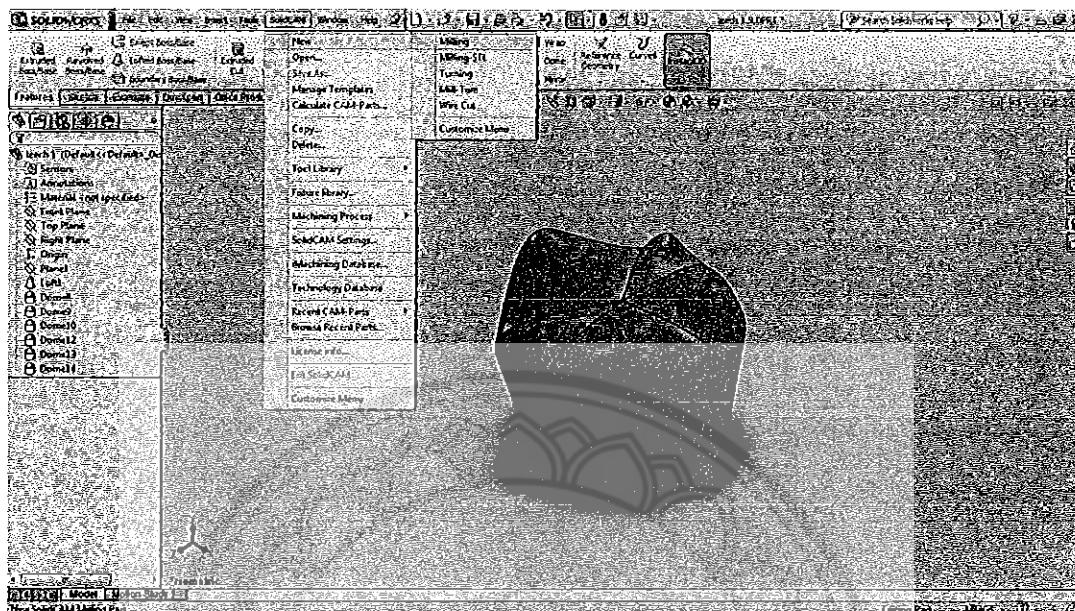


รูปที่ 4.14 เลือกชนิดของการกัดในโปรแกรม SolidCAM

**4.3.4 เมื่อเข้ามาในโปรแกรมจะต้องกำหนดรุ่นของเครื่องซีเอ็นซีให้เลือก รุ่น gMill\_Haas\_VF6\_5x\_eval เนื่องจากในโปรแกรมไม่มีรุ่น HAAS VF1 ดังรูปที่ 4.15**

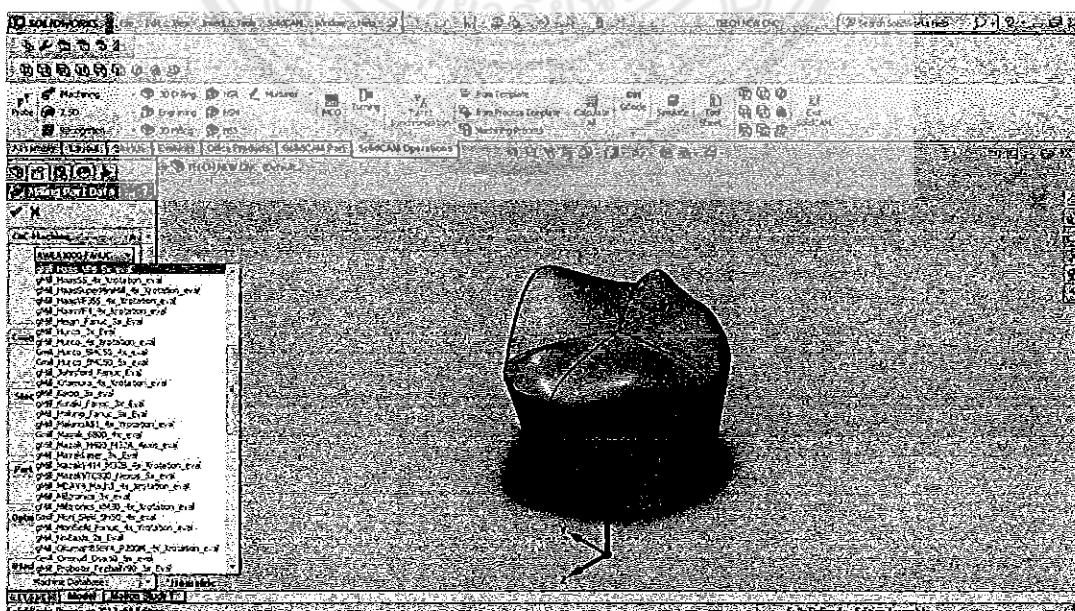


รูปที่ 4.15 เลือกรุ่นของเครื่องกัดซีเอ็นซี

### 4.3.5 เลือก Stock เพื่อกำหนดขนาดของวัสดุที่ใช้ในการกัดชิ้นงาน ดังรูปที่ 4.16

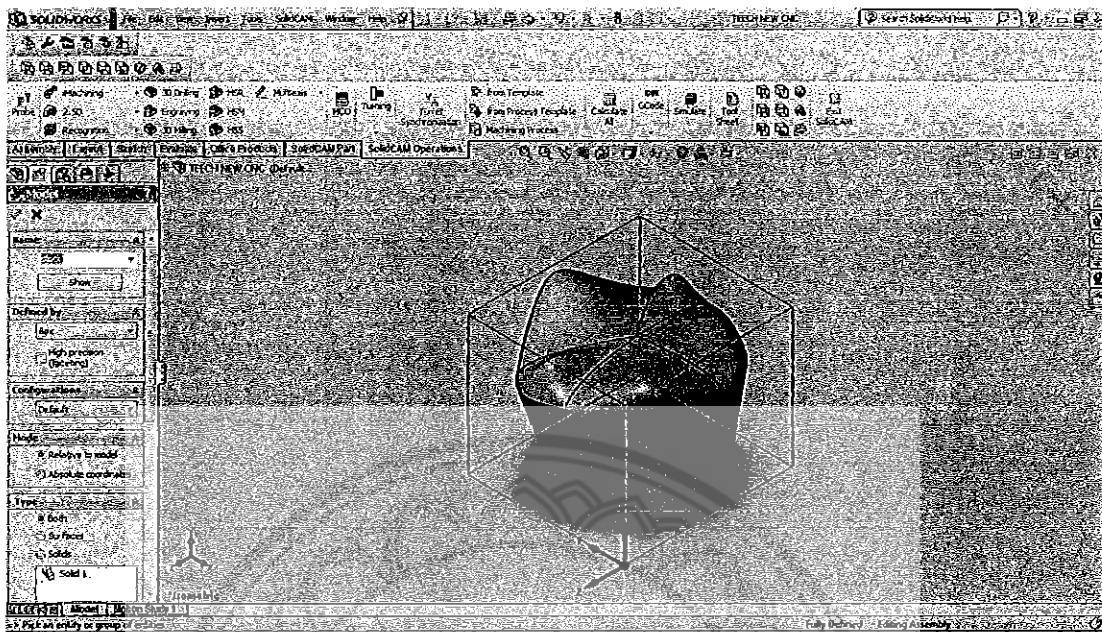


รูปที่ 4.16 กำหนด Stock ของวัสดุที่ใช้กัดชิ้นงาน

### 4.3.6 กำหนด Coordinate เพื่อเลือกทิศทางในการกัดชิ้นงาน ดังรูปที่ 4.17

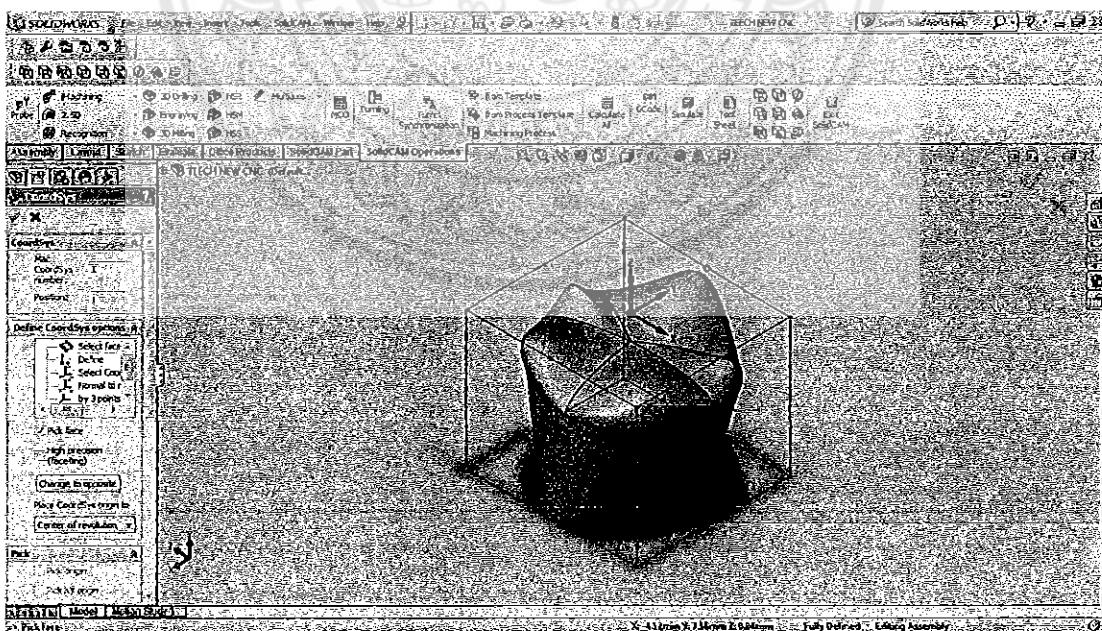


รูปที่ 4.17 กำหนดจุด Coordinate

### 4.3.7 เลือก Target เพื่อเลือกเป้าหมายของงานที่ทำการกัด ดังรูปที่ 4.18

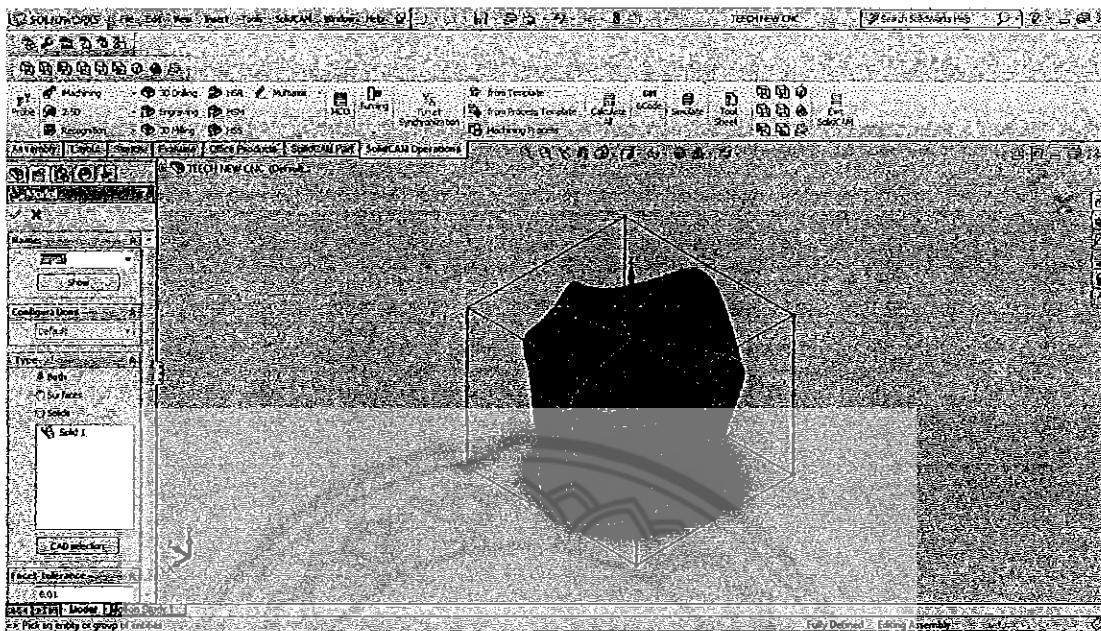


รูปที่ 4.18 เลือก Target เพื่อใช้เลือกเป้าหมายในการกัดชิ้นงาน


### 4.3.8 เลือกชนิดของดอกกัดที่เราใช้ในการกัดชิ้นงานเพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆ โดยจะใช้ดอกกัด 2 ขนาด เพื่อใช้ในการกัดหนาและกัดละเอียด ดังรูปที่ 4.19 รูปที่ 4.20 และรูปที่ 4.21

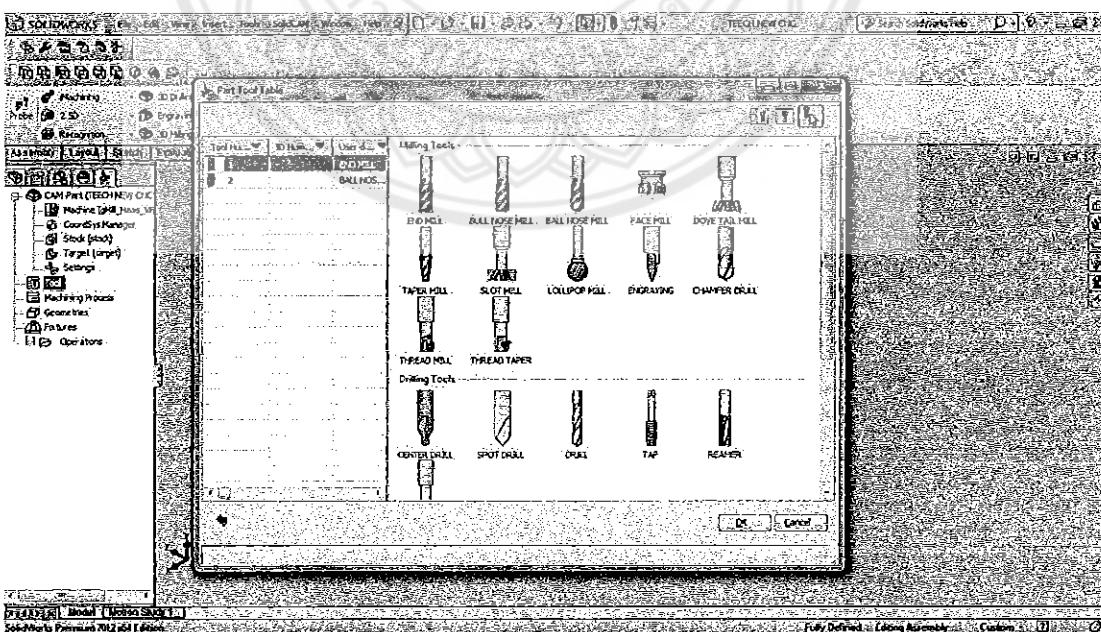

รูปที่ 4.19 การเลือกดอกกัดที่ใช้กัดชิ้นงาน

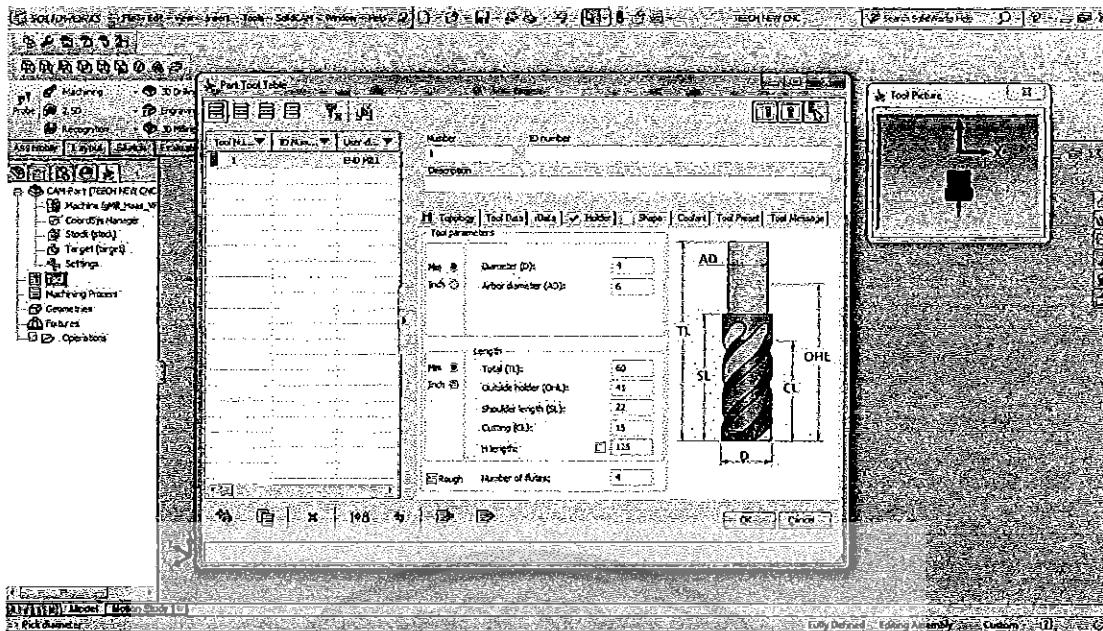


รูปที่ 4.20 เลือกดอกกัดที่ 1 ขนาด 4 มิลลิเมตร เพื่อใช้ในการกัดชิ้นงานเบื้องต้น

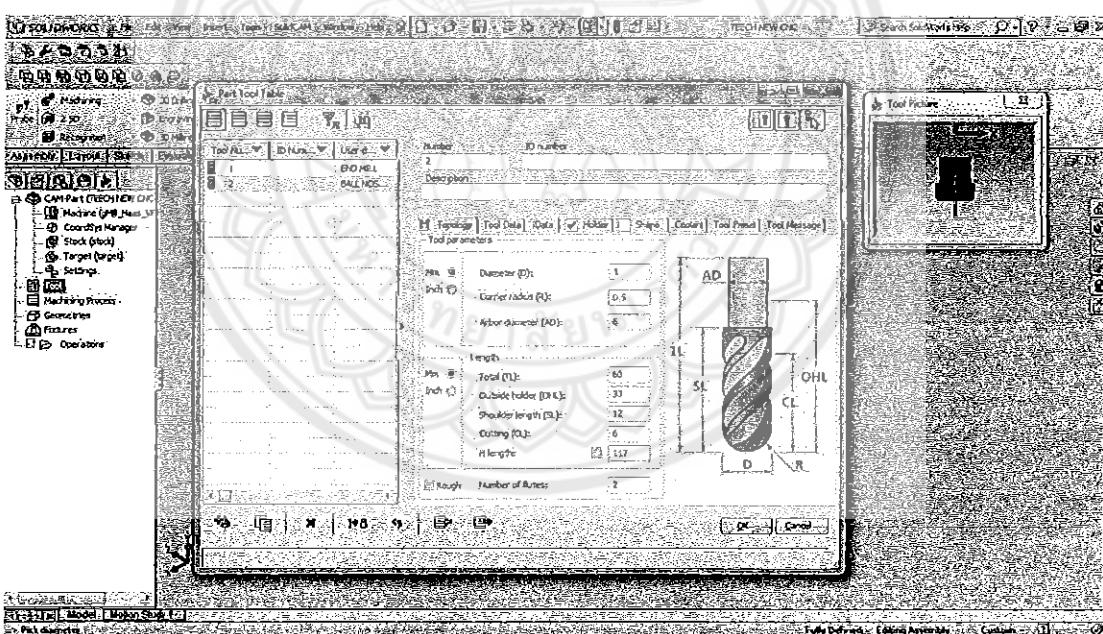


รูปที่ 4.21 เลือกดอกกัดที่ 2 ขนาด 1 มิลลิเมตร เพื่อใช้เก็บรายละเอียดชิ้นงาน

4.3.9 เลือกที่ Operations เพื่อเลือกระบวนการต่างๆที่ใช้ในการกัดชิ้นงาน ดังรูปที่ 4.22

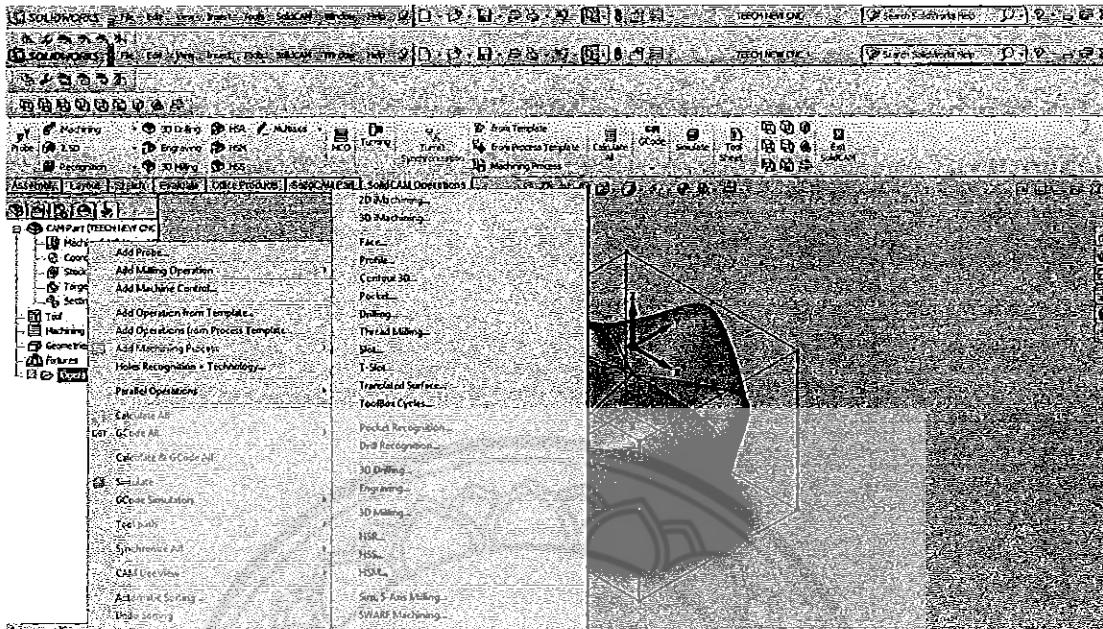

รูปที่ 4.22 เลือกเพิ่มกระบวนการในการกัดขึ้นงาน

4.3.10 เมื่อทำการเลือกระบวนการต่างๆในการกัดแล้ววิจัยให้โปรแกรมทำการ Simulation เพื่อดูแนวการกัดขึ้นงาน ดังรูปที่ 4.23

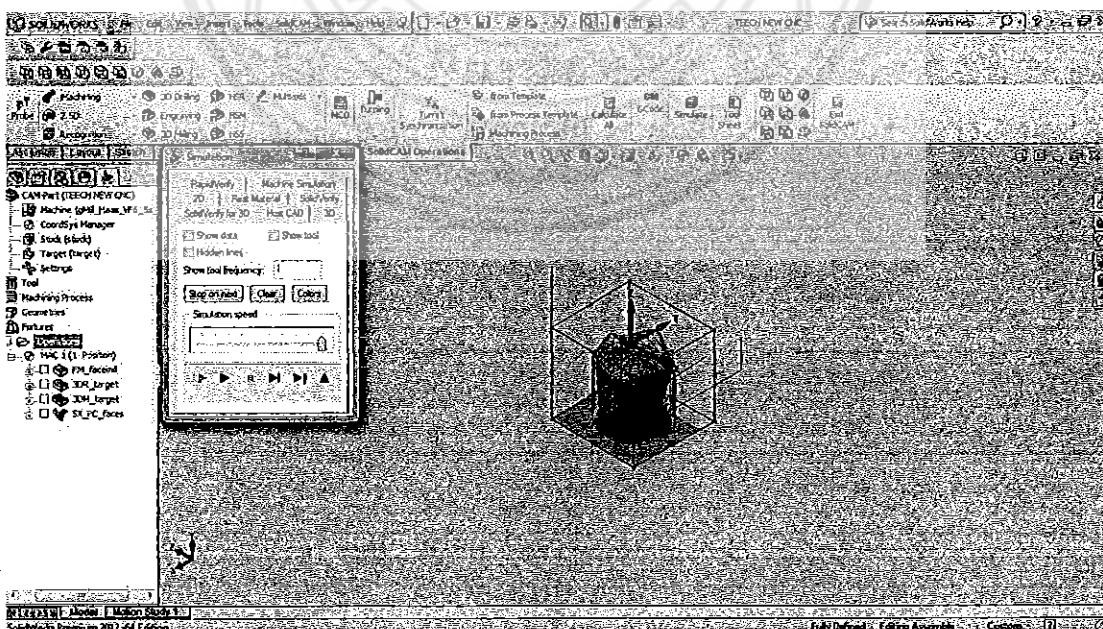


รูปที่ 4.23 การ Simulation เพื่อคุณภาพการกัดซีนงาน

4.3.11 เมื่อทำการ Simulation เพื่อถูกการทำงานของการกัดชิ้นงานเรียบร้อยแล้วเราจึงทำการแปลงเป็น NC Code โดยการเลือก Calculate & G Code All ก็จะได้ NC Code ออกมา

4.3.12 เมื่อได้ NC Code ออกมาแล้วจึงใช้โปรแกรม CIMCO เพื่อปรับแต่ง NC Code ให้สามารถใช้ได้กับเครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น HAAS VF1 โดยขั้นตอนแรกใช้คำสั่ง Remove Comments เพื่อยกเลิกคำอธิบายเพราเมื่อมีคำอธิบายจะทำให้เลขบรรทัดมากเกินความจำเป็นจึงต้องยกเลิกคำอธิบายออก ดังรูปที่ ก.2 ขั้นตอนที่สองเมื่อใช้คำสั่ง Remove Comments จะทำให้เกิดช่องว่างของบรรทัดจึงต้องใช้คำสั่ง Remove Empty เพื่อยกเลิกช่องว่างระหว่างบรรทัด ดังรูปที่ ก.3 ขั้นตอนที่สามเป็นการปรับจุดทศนิยมของ NC Code ให้เป็น 3 ตำแหน่ง เพราะเครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น HAAS VF1 สามารถอ่านจุดทศนิยมได้เพียง 3 ตำแหน่งเท่านั้น ดังรูปที่ ก.4 และ ก.5 ขั้นตอนที่สี่เป็นการใส่เลขบรรทัดเพื่อให้ง่ายในการแก้ไข NC Code เมื่อเกิดปัญหาในขั้นตอนการกัดชิ้นงาน ดังรูปที่ ก.6

#### 4.4 ศึกษาการใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น HAAS VF1


เครื่องจักร VF Series เป็นเครื่อง Vertical Machining Center หมายถึง เครื่องกัดแนวตั้งแบบรวมศูนย์เครื่องมือตัด

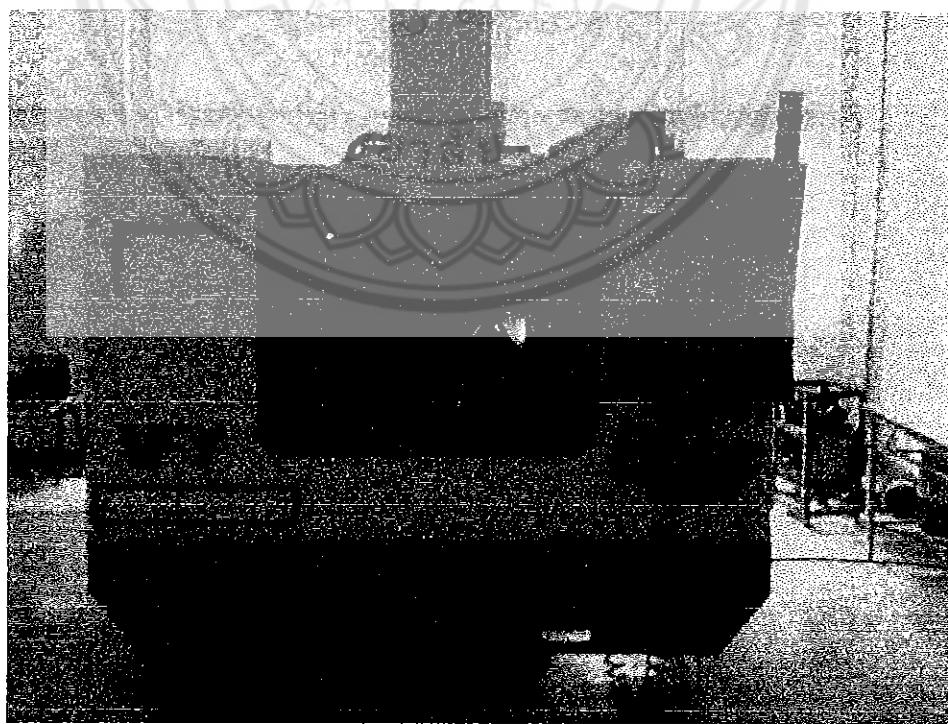

รูปที่ 4.24 เครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น HAAS VF1

#### 4.4.1 การเครื่องที่ของแนวแกน

การพิจารณาการเคลื่อนที่จะถือว่า Tool หรือหัวตัดเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆตามกฎของมือขวา หมายถึง การเคลื่อนที่ที่เครื่องมือตัดจะต้องไปตามทิศทางของแกนหลักและหมุนต่างๆ

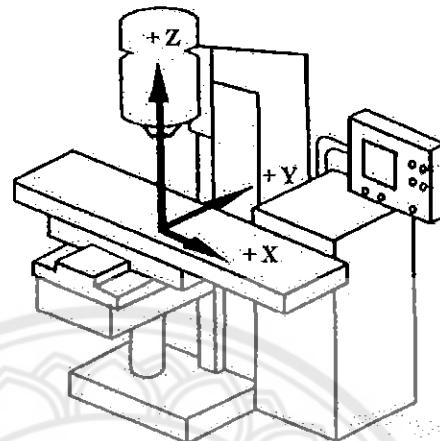

รูปที่ 4.25 การกำหนดแกนของเครื่องกัด

#### 4.4.2 การเปิดเครื่อง

4.4.2.1 เสียบสายลม แล้วเช็คความดันของลม (Air Pressure) ไม่ให้ต่ำหรือสูงกว่า 80%

4.4.2.2 เปิด Switch ด้านหลังเครื่อง

4.4.2.3 กด Power On แล้วรอสักครู่ให้เครื่องโหลดข้อมูล และเข้าสู่ภาพเครื่องก่อน > Emergency Stop > Reset

4.4.2.4 กด Power Up Restart > เลือก Rapid 25 เพื่อให้ทุกแนวแกนกลับไปที่จุดศูนย์ของเครื่อง และจำค่าไว้เพื่ออ้างอิงในการทำงาน

4.4.2.5 กด Zero Return > Auto All Axis เพื่อให้เครื่องกลับไปตำแหน่ง Home และเตรียมในการทำงาน

#### 4.4.3 การ沃rmเครื่องก่อนการใช้งาน

4.4.3.1 กด MDI DNC เพื่อเข้าสู่โหมดการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ

4.4.3.2 พิมพ์ M03 S500 > Enter > กด Cycle Start Spindle จะหมุนตามเข็มนาฬิกา ที่ความเร็ว 500 รอบ/นาที

4.4.3.3 ใช้เวลาในการ沃rmเครื่องประมาณ 10-15 นาที แล้วกด Stop เพื่อหยุด Spindle

#### 4.4.4 การ Set จุดศูนย์ชิ้นงาน

4.4.4.1 กดปุ่ม POSIT เลือกหน้าจอเป็นระยะการเคลื่อนที่

4.4.4.2 กดปุ่ม PAGE UP or PAGE DOWN จนหน้าจออยู่ใน Operator

4.4.4.3 กดปุ่ม X > 0 > ORIGIN การ Set ศูนย์ หรือตำแหน่ง Operator Position นี้ เป็นจุดอ้างอิงเฉพาะของผู้ทำงานเท่านั้น


#### 4.5 การทดสอบการกัดโดยการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี

โดยจะทำการทดสอบการกัดโดยใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี รุ่น HAAS VF1 โดยการทดสอบกัดในโปรแกรม SolidCAM ก่อนเมื่อไม่มีปัญหาแล้วจึงทดสอบกัดด้วยไม้มีกัดด้วยไม้มีมีข้อผิดพลาดแล้ว จึงกัดจริงด้วยไม้เทียม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

4.5.1 ใช้โปรแกรม Solidwork ในการออกแบบตัวอย่างพื้นเทียมชนิดรากเทียมในส่วนของ ครอบพื้น และใช้โปรแกรม SolidCAM ในการจำลองการกัดจะได้ NC Code ออกมา

4.5.2 นำ NC Code ที่ได้ใส่ลงบนแผ่น 3.5 floppy (A:) แล้วนำไปใส่ในเครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น HAAS VF1 โดยใช้ไม้เทียมเป็นวัสดุในการทำตัวอย่างพื้นเทียมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบพื้น

4.5.3 สั่งเครื่องกัดซีเอ็นซีทำงาน โดยเริ่มทำการกัดจากส่วนกลางของชิ้นงานและค่อย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกัดซีเอ็นซีตลอดเวลา เพราะเครื่องซีเอ็นซีอาจทำงานผิดพลาดได้ ตลอดเวลา ดังรูปที่ 4.26 และรูปที่ 4.27

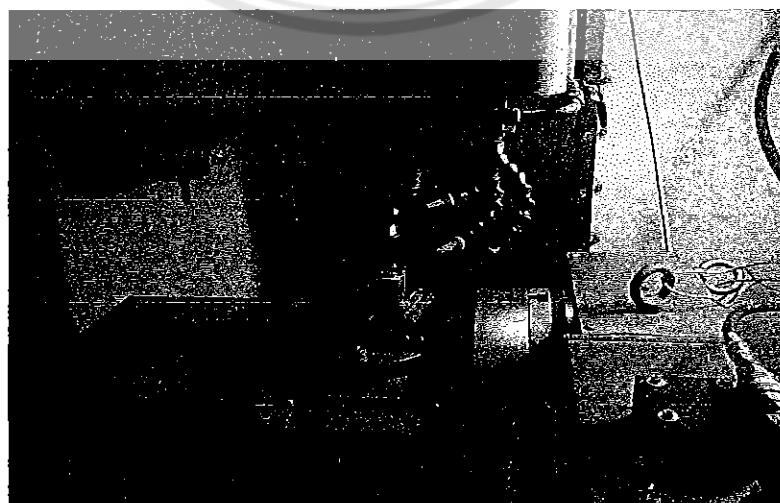


รูปที่ 4.26 แสดงการกัดตัวอย่างพื้นเทียมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบพื้น



รูปที่ 4.27 แสดงการกัดตัวอย่างพื้นเทียมชนิดراكเทียมในส่วนของครอบพื้น

4.5.4 รองนกว่าเครื่องจักรทำงานจบโปรแกรม จะได้ตัวอย่างพื้นเทียมชนิดراكเทียมในส่วนของครอบพื้นดังรูปที่ 4.28



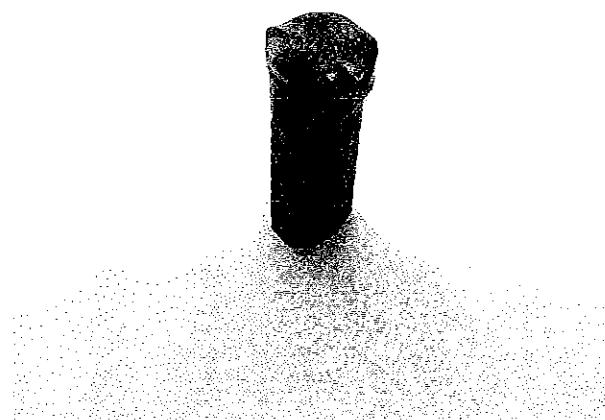


รูปที่ 4.28 ชิ้นงานที่สำเร็จ

#### 4.6 การเปรียบเทียบต้นแบบพื้นเทียมกับขั้นงานที่ใช้กัดจิริ

โดยจะทำการเปรียบเทียบจากพื้นตัวอย่าง ต้นแบบพื้นเทียมและพื้นจากการเขียน CAD เพื่อแสดงความคลาดเคลื่อนในพื้นแต่ละแบบโดยใช้เครื่องมือวัดชนิดเวอร์เนียร์คอลิปเปอร์ที่มีความละเอียด 0.02 มิลลิเมตร โดยสามารถเปรียบเทียบได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบความสูงของมุนในแต่ละมุนโดยมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนร้อยละ  
6.67

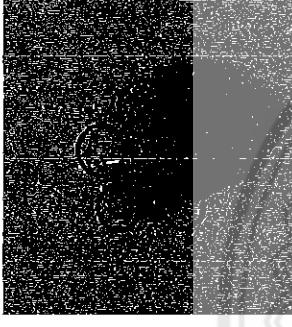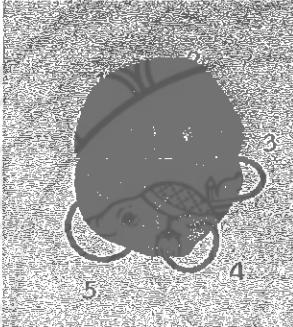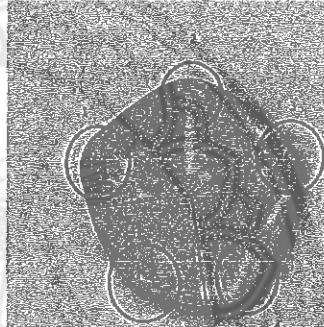พื้นตัวอย่าง (มิลลิเมตร)	ต้นแบบพื้นเทียม (มิลลิเมตร)	พื้นจากการเขียน CAD (มิลลิเมตร)	ความคลาดเคลื่อน (ร้อยละ)
			
1. 6.4	1. 6	1. 5.6	6.67
2. 7	2. 7.4	2. 6.8	5.40
3. 4.8	3. 4.7	3. 5.3	2.13
4. 5.2	4. 6	4. 5.5	11.86
5. 5.9	5. 5.5	5. 5.75	7.27
		ค่าความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยร้อยละ	6.67

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบความกว้างของฟันแต่ละชนิดโดยมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนร้อยละ

11.68

ฟันตัวอย่าง (มิลลิเมตร)	ตันแบบฟันเทียม (มิลลิเมตร)	ฟันจากการเขียน CAD (มิลลิเมตร)	ความคลาดเคลื่อน (ร้อยละ)
1. 7	1. 8.46	1. 8	17.26
2. 7.7	2. 8.2	2. 8	6.09
ค่าความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยร้อยละ			11.68

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบความสูงของฟันแต่ละชนิดโดยมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5.18

ฟันตัวอย่าง (มิลลิเมตร)	ตันแบบฟันเทียม (มิลลิเมตร)	ฟันจากการเขียน CAD (มิลลิเมตร)	ความคลาดเคลื่อน (ร้อยละ)
1. 5.12	1. 5.4	1. 5	5.18
ค่าความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยร้อยละ			5.18

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

การขึ้นรูปตัวอย่างพื้นเทียมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบฟัน ใช้โปรแกรม Solidwork ในการออกแบบตัวอย่างพื้นเทียมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบฟัน (CAD) และใช้โปรแกรม SolidCAM ในการจำลองการกัด (CAM) เพื่อให้ได้ NC Code ออกแบบและใช้เครื่องกัดระบบซีเอ็นซี รุ่น HAAS VF1 แบบ 5 แนวแกนในการกัดตัวอย่างพื้นเทียมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบฟัน จากผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างพื้นเทียมชนิดรากเทียมในส่วนของครอบฟันมีรูปทรงและขนาดตามที่ออกแบบไว้ โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยโดยรวมจากที่ออกแบบไว้ร้อยละ 7.84 จากการเปรียบเทียบชิ้นงานที่ใช้กัดจริงกับต้นแบบพื้นเทียมแสดงให้เห็นว่าชิ้นงานที่ใช้กัดจริงมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการออกแบบในโปรแกรม Solidwork เนื่องจากต้นแบบพื้นมีขนาดเล็กและพื้นผิวที่ขับช้อนจึงทำให้ยากต่อการออกแบบประกอบกับข้อจำกัดในเรื่องขนาดของดอกกัดและการปัดเศษทศนิยมของเครื่องซึ่งจำกัดแค่ 3 ตำแหน่ง จึงทำให้คลาดเคลื่อนจากต้นแบบพื้นเทียม

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการทำโครงการ การกัดส่วนของครอบฟัน โดยใช้เครื่องกัด ซีเอ็นซี 5 แกน ทางคณะผู้จัดทำ มีข้อเสนอแนะ คือ

5.2.1 ใช้เครื่องสแกนในการช่วยออกแบบ จะทำให้ได้ขนาด และรูปทรงที่เที่ยงตรงมากขึ้น และการใช้เครื่องสแกนทำให้เราสามารถได้ตัวอย่างของชิ้นงานโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการใช้โปรแกรมเพื่อเขียนชิ้นงานขึ้นมา

5.2.2 ควรเตรียมเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดและเที่ยงตรง เช่น เวอร์เนียคลิปเบอร์ความละเอียด 0.01 มม. ใช้ในการวัดขนาดของชิ้นงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นงานโดยละเอียดได้

## เอกสารอ้างอิง

การพัฒนาระบบการผลิตครอบฟันและสะพานฟันเซอร์โคเนียด้วยเทคโนโลยี Dental

CAD/CAM/CNC. สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2557, จาก

<https://www.mtec.or.th/prnews/new-researchการพัฒนาระบบการผลิตครอบฟันและสะพานฟันเซอร์โคเนียด้วยเทคโนโลยี-dental-cadcnc-0>.

ข้อมูลส่วนประกอบของรากฟันเทียม. สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2556, จาก

[http://www.silomdental.com/dental\\_thai/dental\\_implants.html](http://www.silomdental.com/dental_thai/dental_implants.html).

เครื่องครอบฟันเทคโนโลยีทันตกรรมฝรั่งเศส. สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2557, จาก

<http://www.nstda.or.th/news/13051-mtec>.

จากรูรัณ เรือนแปง นางสาวศิริพร คุ้มยิ่ม. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) และการผลิต (CAM) สำหรับการผลิตป้ายชื่อคณาจารย์ภาควิชาศึกษาอุตสาหการ. ปริญญาในพนิชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาระบบทั่วไป ภาควิชาระบบทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548.

ชนะ รักษศิริ. หลักการและเทคโนโลยีทางด้านการขึ้นรูปด้วยเครื่องกัด 5 แกน. สืบค้นเมื่อ 24

ตุลาคม 2556, จาก

[http://www.9engineer.com/index.php?m=webboard&a=show&topic\\_id=220](http://www.9engineer.com/index.php?m=webboard&a=show&topic_id=220).

ณัฐพล วงศ์วิริยะชาติ นาย ловัสดี สมพงษ์ และนายสร้างสรรค์ เจริญมาญ. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตสำหรับเครื่องกัดแนวตั้ง ซีเอ็นซี แบบ 5 แกน. ปริญญาในพนิชศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาระบบทั่วไป ภาควิชาระบบทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545.

ทพ.ณพงษ์ พัวพรพงษ์. ฟันปลอม และ ประเภทของฟันปลอม. สืบค้นเมื่อ 24 ตุลาคม 2556, จาก

<http://uto.moph.go.th/dental/sara/teeh07/teeh07.htm>.

พรชัย สุดใจ นายมหาศาล ศรีชู. ขบวนการผลิตโมเดลเรือบันพันฐานเทคโนโลยี CAD/CAM/CNC:  
**Process of A Boat Model on CAD/CAM and CNC Technologies.** ปริญญา  
 นิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาอุตสาหการ คณะ  
 วิศวกรรมศาสตร์.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550.

ภูวนัย สงวนวรรณ วิทยา สงวนวรรณ. สร้างงานวิศวกรรมด้วย SolidWorks 2012 2D&3D.  
 กรุงเทพมหานคร, เอส.พี.ซี.บี.คส., 2555.

ศุภวงศ์ เจริญศรี และ สุชิต เรืองศรี. การใช้โปรแกรม AutoCAD ในงาน CNC. สืบคันเมื่อ 24 ตุลาคม  
 2556, จาก [http://cncmillingtechnic.blogspot.com/2010/11/blog-post\\_5231.html](http://cncmillingtechnic.blogspot.com/2010/11/blog-post_5231.html).

อำนาจ ทองแสน. ทฤษฎีและการเขียนโปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วย  
 คอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร, ชีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.

James A. Rehg and Henry W.Kraebber. Computer-Integrated Manufacturing. New Jersey, Prentice Hall, 2001.

S.C.Jonathan Lin. COMPUTER NUMERICAL CONTROL From Programming to Networking. Albany New York, Delmar Publishers, 1994.

Tien-Chien Chang, Richard A Wysk, Hsu-Pin Wang. COMPUTER-AIDED MANUFACTURING. New Jersey,Prentice Hall, 1998, 1991.




การใช้โปรแกรม CIMCO ในการปรับแต่ง NC Code

## ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม CIMCO

1. เปิดโปรแกรม CIMCO และเปิดไฟล์ NC Code ที่ได้จากการโปรแกรม SolidCAM


ดังรูปที่ ก.1

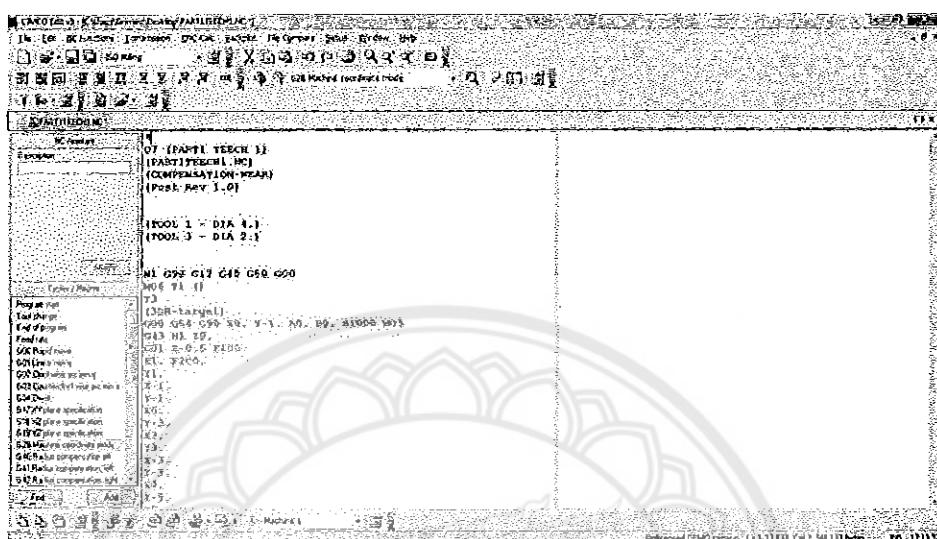

รูปที่ ก.1 การเปิดไฟล์ NC Code ในโปรแกรม CIMCO


2. การยกเลิกคำอธิบาย โดยไปที่ NC Functions > Insert / Remove > Remove

### Comments ดังรูปที่ ก.2

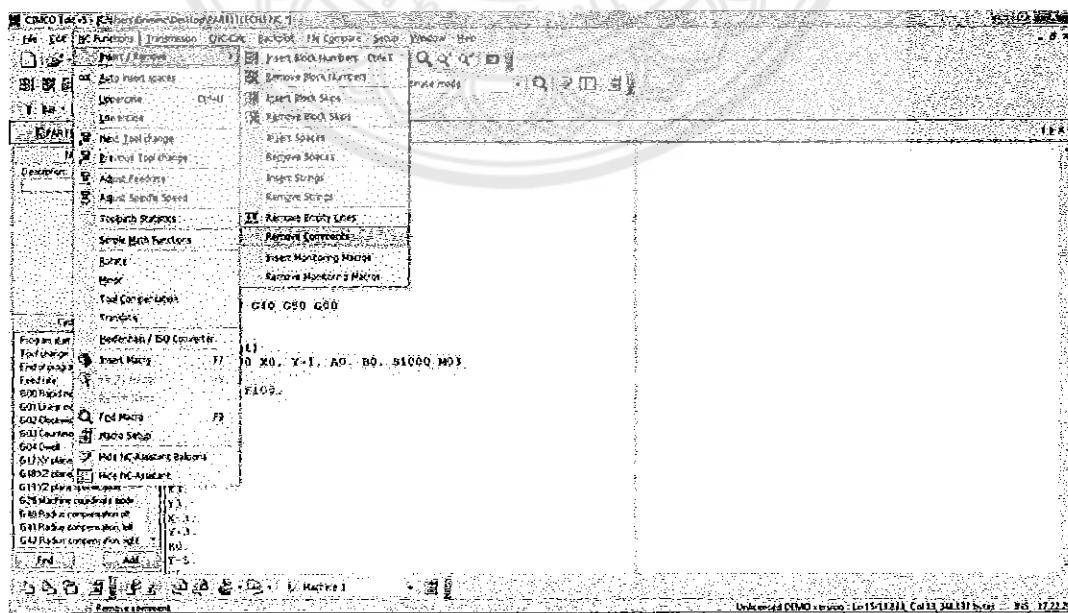


รูปที่ ก.2 การยกเลิกคำอธิบายของ NC Code

3. การยกเลิกช่องว่าง โดยไปที่ NC Functions > Insert / Remove > Remove Empty Lines  
Lines ดังรูปที่ ก.3

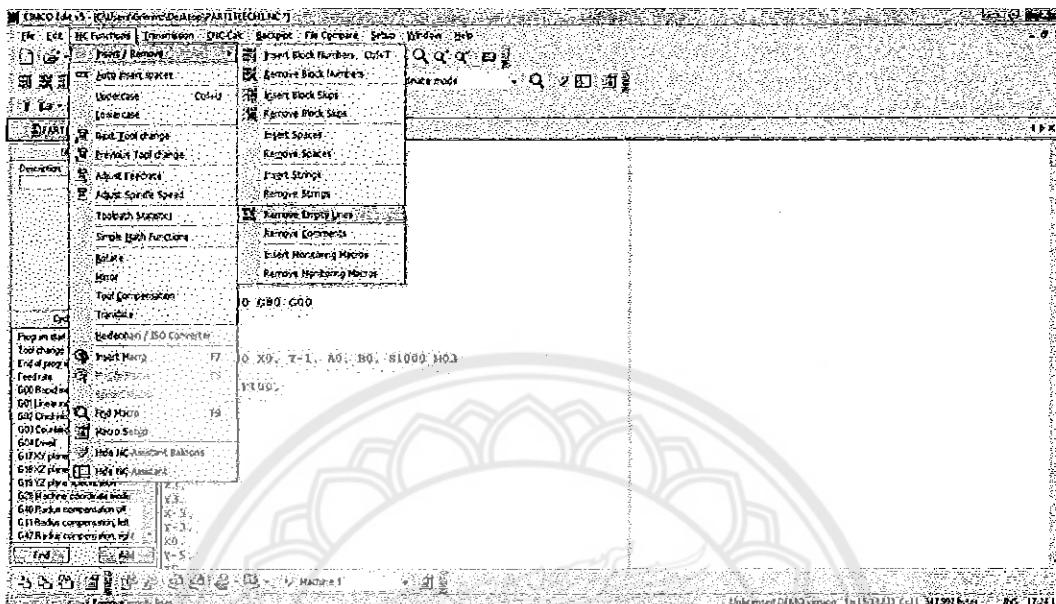


รูปที่ ก.3 การยกเลิกช่องว่างของ NC Code

4. การปรับจุดทศนิยมให้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง โดยไปที่ NC Functions > Insert / Remove > Remove Empty Lines ดังรูปที่ ก.4 และ ก.5

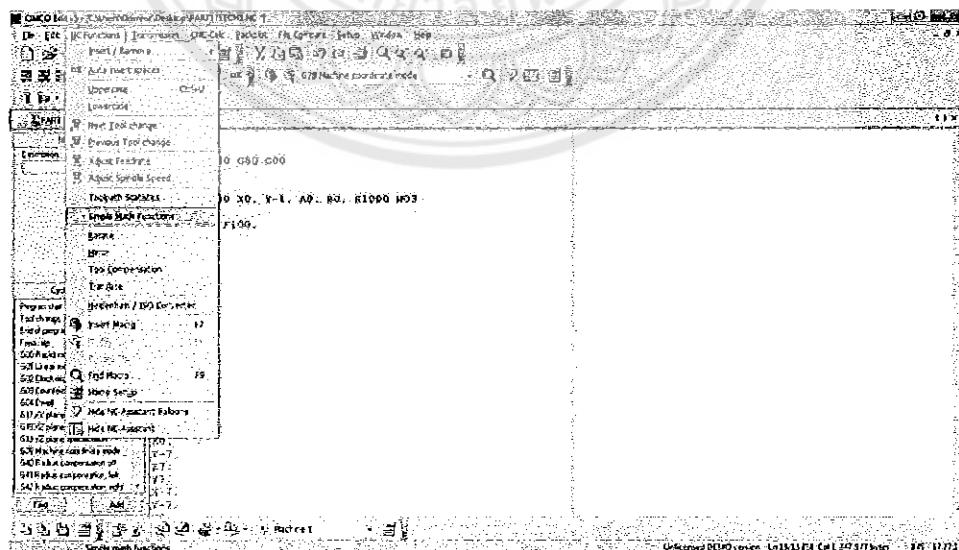


รูปที่ ก.4 การปรับจุดทศนิยม

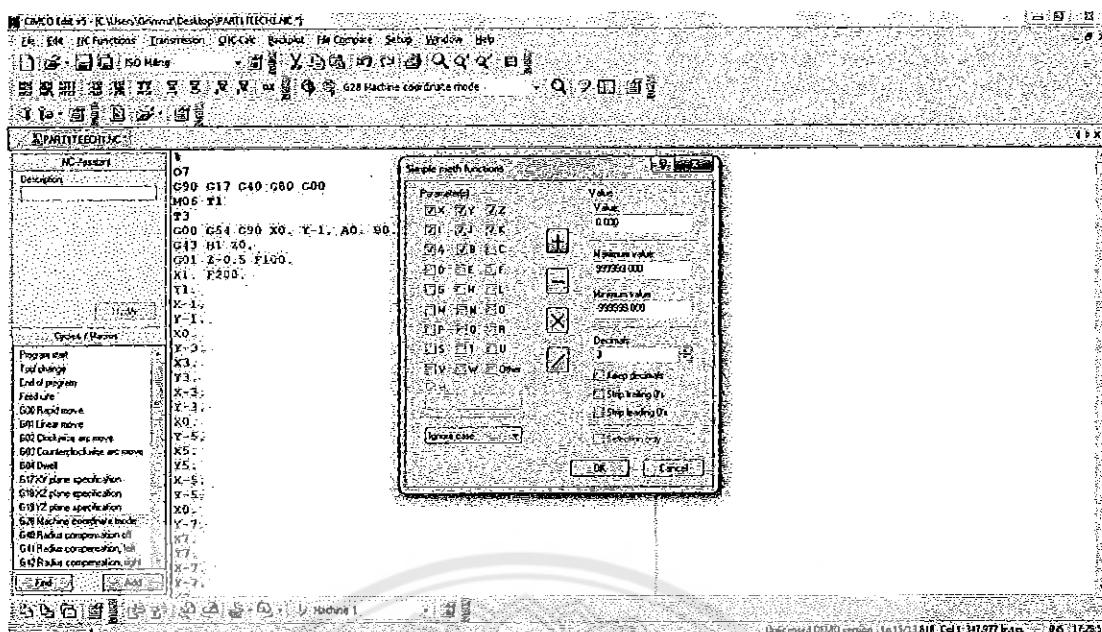

รูปที่ ก.5 เลือก Code ที่ต้องการปรับจุดศูนย์นิยม

5. การใส่เลขบรรทัด โดยไปที่ NC Functions > Insert / Remove > Insert Block

## Numbers ตั้งรูปที่ ก.๖

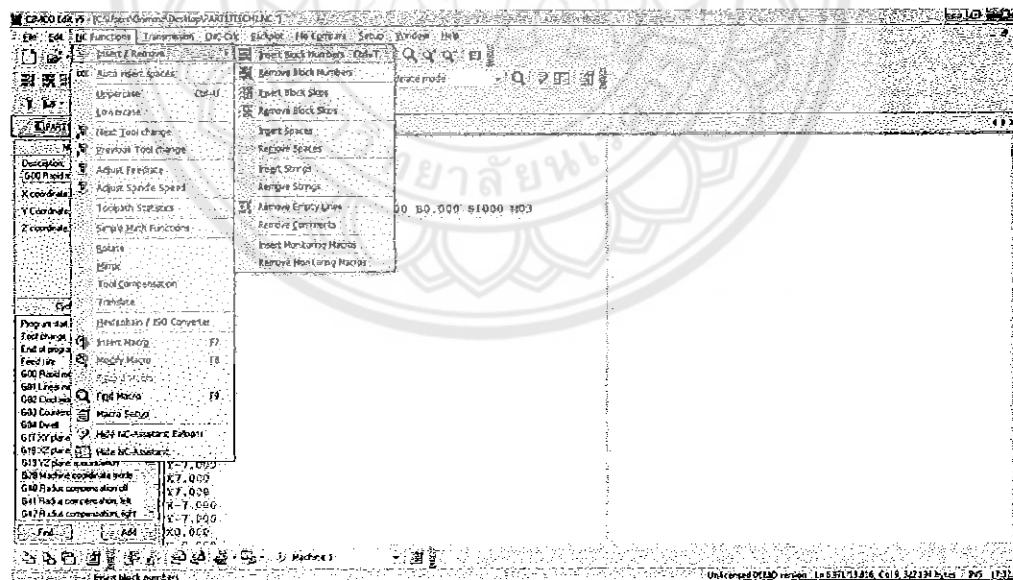

รูปที่ ก.6 การใส่เลขบรรทัด



## 1. รหัสอักขระ

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีจะทำงานได้ดีนั้น ระบบควบคุมของเครื่องจะต้องได้รับคำสั่งเป็นภาษาที่ระบบควบคุมเข้าใจ สำหรับกลุ่มโค้ดหลักที่ใช้ในโปรแกรม NC ได้แก้ G Code และ M Code ซึ่งเป็นมาตรฐานในการควบคุมการทำงานซึ่งประกอบด้วย

1.1 ตัวอักษร (Character) เพื่อกำหนดลักษณะการทำงานหรือกำหนดเงื่อนไข (ตารางที่ ข.1) ซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของคำสั่งย่อที่เรียกว่า Word

ตารางที่ ข.1 การกำหนดลักษณะการใช้งานของ Character ตามมาตรฐานของ EIA RS-274 B  
(ซึ่งอาจแตกต่างกันบ้าง ในรายละเอียดของเครื่องซีเอ็นซีแต่ละยี่ห้อ หรือแต่ละรุ่น)

ตารางที่ ข.1 ตารางแสดงความหมายของตัวอักษร

ตัวอักษร (character)	การใช้งานและความหมาย
A	การหมุนรอบแนวแกน X
B	การหมุนรอบแนวแกน Y
C	การหมุนรอบแนวแกน Z
D	(1) การหมุนรอบแนวแกนพิเศษ (2) อัตราป้อนที่สาม
E	(1) การหมุนรอบแกนพิเศษ (2) อัตราป้อนที่สอง
F	อัตราป้อน
G	การจัดเตรียมการทำงาน
H	ไม่ระบุ
I	(1) ขนาดรอบแนวแกน X ของจุดศูนย์กลาง วงกลม (2) ระยะพิทของเกลียวที่ขนาดแนวแกน X
J	(1) ขนาดรอบแนวแกน Y ของจุดศูนย์กลาง วงกลม (2) ระยะพิทของเกลียวที่ขนาดแนวแกน Y

K	(1) ขนาดรอบแนวแกน Z ของจุดศูนย์กลาง วงกลม (2) ระยะพิทของเกลียวที่ขานแนวแกน Z
L	ไม่กำหนด
M	คำสั่งช่วยการทำงาน
N	หมายเลขอรรถทัดในโปรแกรม
O	ไม่กำหนด
P	การเคลื่อนที่ของแนวแกนที่ 3 ที่ขานกับ แนวแกน X
Q	การเคลื่อนที่ของแนวแกนที่ 3 ที่ขานกับ แนวแกน Y
R	การเคลื่อนที่ของแนวแกนที่ 3 ที่ขานกับ แนวแกน Z
S	ความเร็วรอบของเพลาจับเครื่องมือตัด
T	เรียกเครื่องมือตัด
U	การเคลื่อนที่ของแนวแกนที่ 2 ที่ขานกับ แนวแกน X
V	การเคลื่อนที่ของแนวแกนที่ 2 ที่ขานกับ แนวแกน Y
W	การเคลื่อนที่ของแนวแกนที่ 2 ที่ขานกับ แนวแกน Z
X	การเคลื่อนที่ในแนวแกน X
Y	การเคลื่อนที่ในแนวแกน Y
Z	การเคลื่อนที่ในแนวแกน Z

1.2 คำ (Word) เป็นกลุ่มของตัวอักษร ที่ประกอบขึ้นเพื่อกำหนดเพื่อการทำงาน

1.3 บล็อก (Block) เป็นคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี เป็นการนำ Word

หลาย ๆ คำมาประกอบกัน เช่น

N10 G90 G80 G17 บล็อกนี้มี 4 Word

N15 G01 X1.0 Y1.5 G18 บล็อกนี้มี 5 Word

4. โปรแกรม (Program) เป็นการรวมหลาย ๆ บล็อก ที่เขียนตามลำดับการทำงานเพื่อให้ เครื่องซีเอ็นซี ทำงานตามขั้นตอนให้ได้ชิ้นงานตามที่กำหนด

## 2. คำสั่ง G Code และ M code

G Code เป็นคำสั่งที่ทำให้ระบบควบคุมหรือคอนโทรลเลอร์สั่งการให้เครื่องจักรกล CNC ทำการใส่ หรือกลึงชิ้นงานให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตตามความต้องการ โดยการกระทำ ดังกล่าว คอนโทรลเลอร์จำเป็นต้องทราบทิศทางและตำแหน่งของการเคลื่อนที่ของเครื่องมือ ลักษณะการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง หรือเส้นโค้ง วงกลม หน่วยความยาวที่ใช้ และการบอกตำแหน่งการเคลื่อนที่แบบ Absolute หรือ Increment เป็นต้น

ตัวอย่างรหัส G เพื่อเตรียมการทำงานสำหรับงานกัด

G00 การเคลื่อนที่เร็ว

G01 ลิเนียร์อินเตอร์โพลेशัน (การเคลื่อนที่เชิงเส้นและมีการป้อน)

G02 เชอร์คิวลาร์อินเตอร์โพลेशัน (Circular Interpolation) (การเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งและมีการป้อนกัน) ตามเข็มนาฬิกา

G03 เชอร์คิวลาร์อินเตอร์โพลेशัน (Circular Interpolation) (การเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งและมีการป้อนกัน) ทวนเข็มนาฬิกา

G17 การเลือกรอบ XY

G18 การเลือกรอบ XZ

G19 การเลือกรอบ ZY

G28 การเลื่อนกลับไปยังจุดอ้างอิง

G40 ยกเลิกการซัดเซยขนาดรัศมีของเครื่องมือตัด

G41 การซัดเซยขนาดรัศมีของเครื่องมือตัดทางด้านซ้าย

G42 การซัดเซยขนาดรัศมีของเครื่องมือตัดทางด้านขวา

G43 การซัดเซยขนาดความยาวของเครื่องมือตัด ค่าบวก 8

G44 การซัดเชยขนาดความยาวของเครื่องมือตัด ค่าลบ

G49 ยกเลิกการซัดเชยขนาดความยาวของเครื่องมือตัด

G54 ปรับตั้งโคออร์ดิเนตของชิ้นงาน

G70 ป้อนข้อมูลที่มีหน่วยเป็นนิว

G71 ป้อนข้อมูลที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

G76-79 ไม่มีการกำหนดไว้

G80 ยกเลิกการทำไขเกล

G81 เจาะไขเกล

G83 เจาะไขเกลรูตึก

G84 การต้าปะเกลี่ยวแบบไขเกล (Right hand Tapping Canned Cycle)

G85 การคว้านรู

G90 การให้ตำแหน่งในแบบสัมบูรณ์

G91 การให้ตำแหน่งแบบอินครีเมนทอล (Incremental)

G92 การตั้งค่ารีจิสเตอร์หรือตั้งค่าซีโรชิฟต์

G99 การเลื่อนกลับไปยังจุดอ้างอิง

นอกจาก G Code แล้ว จะต้องมีคำสั่งอื่นๆ อีกที่เครื่องจักรกล CNC ต้องใช้ในกระบวนการใสหรือถอดชิ้นงานให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตตามความต้องการ ต่างๆ เช่น การสั่งให้มือจับเครื่องมือ (Spindle) หมุนหรือยุดหมุนในทิศทางที่ต้องการ การเปลี่ยนเครื่องมือ (Tool) การเปิดปิดน้ำหล่อเย็น (Coolant) การหยุดโปรแกรม เป็นต้น โดยคำสั่งเหล่านี้กำหนดให้ใช้เป็น M Code

M00 หยุดโปรแกรม

M01 หยุดโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

M02 จบโปรแกรม

M03 หัวจับหมุนตามเข็มนาฬิกา

M04 หัวจับหมุนวนเข็มนาฬิกา

M05 หัวจับหยุด

M06 เปลี่ยนเครื่องมือ

M07 เปิดหล่อน้ำเย็น (เปิดมาก)

M08 เปิดหล่อน้ำเย็น (เปิดน้อย)

M09 ปิดหล่อน้ำเย็น

M10 การล็อกโดยอัตโนมัติ

M11 การคลายล็อกโดยอัตโนมัติ

M30 สิ้นสุดโปรแกรม

M98 เรียกโปรแกรมย่อ

M99 จบโปรแกรมย่อและกลับไปยังโปรแกรมหลัก





## 1. การติดตั้งแนวแกนที่ 4 และ แนวแกนที่ 5 ของเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 Axis HAAS VF1 Series

1.1 ยกแกน 4 และ 5 ตั้งบนโต๊ะของ 3 แกน ทำการล็อกให้แน่น

1.2 ต่อสายลม และสายของแกน 4 และ 5 เข้ากับตัวเครื่องที่ช่องด้านหลัง ดังนี้

1.2.1 ต่อสายแกน A เข้ากับช่องเสียบแกนที่ 4

1.2.2 ต่อสายแกน B เข้ากับช่องเสียบแกนที่ 5

1.2.3 ต่อสายลมเข้ากับช่องเสียบสายลมที่ตัว Air Regulator

1.3 วิธีการ Set ค่า แกน 4 และแกน 5 บนชุดควบคุม มีดังนี้

1.3.1 ไปที่ Setting Graph > กด Emergency Stop > Page Up ไปที่ 30 4 TH AXIS  
ENABLE เดิมเป็น OFF อยู่ให้กดลูกศร ➤ เลือก HRT210 > Enter

1.3.2 กดลูกศร ▼ ไปที่ 78 5 TH AXIS ENABLE เดิมเป็น OFF อยู่ให้กดลูกศร ➤  
เลือก HRT160 > Enter

1.3.3 ปลด Emergency Stop > Reset

1.3.4 กด Position สังเกตดูจะเห็นว่ามีแกน A และ B ขึ้นมาให้ใช้งานได้แล้ว

## ประวัติผู้ดำเนินโครงการ



ชื่อ นภดล นพพันธุ์  
ภูมิลำเนา 166 หมู่ 6 ซ.เชื่อมเกตุ ถ.ประสานมิตร ต.หัวรอ  
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 6 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: m\_naphadon@hotmail.com



ชื่อ นายไเพสิรุ ชุมเชียงคำ<sup>คำ</sup>  
ภูมิลำเนา 130/2 หมู่ 8 ต.หัวรอ อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 6 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: aeg\_bt@hotmail.com