

ระบบควบคุมสเต็ปมอเตอร์ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบยูเอสบี

CONTROL SYSTEM FOR STEPPING MOTOR VIA USB PORT

นายวรพจน์ อินตะ รหัส 50383967

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปี ๒๕๕๓  
เลขทะเบียน..... ๖๕๗๓๒๗๒๔  
เลขเรียกหนังสือ.....  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๖๒๒๖

๘ ๒๕๕๓

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา ๒๕๕๓



## ใบรับรองปริญญาโท

ชื่อหัวข้อโครงการ ระบบควบคุมสปีดมอเตอร์ผ่านช่องทางการสื่อสารเข้าออกยูเอสบี  
ผู้ดำเนินโครงการ นายวรพจน์ อินตะ รหัส 50383967  
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เข้มมนต์  
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
ปีการศึกษา 2553

.....  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาดไทย อนุมัติให้ปริญญาโทฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เข้มมนต์)  
.....ที่ปรึกษาโครงการ

.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินขยานิช)  
.....กรรมการ

.....  
(ดร.เกศทิศา สุวรรณศรี)  
.....กรรมการ

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| ชื่อหัวข้อโครงการ | ระบบควบคุมสเต็มมอเตอร์ผ่านช่องทางการสื่อสารเข้าออกยูเอสบี |
| ผู้ดำเนินโครงการ  | นายวรพจน์ อินดี๊ะ รหัส 50383967                           |
| ที่ปรึกษาโครงการ  | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เข้มมน                       |
| สาขาวิชา          | วิศวกรรมไฟฟ้า                                             |
| ภาควิชา           | วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์                               |
| ปีการศึกษา        | 2553                                                      |

---

#### บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสเต็มมอเตอร์ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบยูเอสบีในการระบุตำแหน่งพิกัดของหัวส่วนตามแนวแกน X และแกน Y โดยการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในการทดสอบสมรรถนะการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้น 22 ครั้ง พบว่า อุปกรณ์หัวส่วนอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการตามแนวแกน X และแกน Y โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในรูปแบบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.03 ถึง 0.06 เซนติเมตรในแนวแกน X ที่ความเร็ว 90 พัลส์ต่อวินาที และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.02 ถึง 0.06 เซนติเมตรในแนวแกน Y ที่ความเร็ว 60 พัลส์ต่อวินาที

**Project title** Control System for Stepping Motor via the USB Port  
**Name** Mr Woraport Inta ID. 50383967  
**Project advisor** Assistant Professor Suchart Yammen, Ph.D.  
**Major** Electrical Engineering  
**Department** Electrical and computer Engineering  
**Academic year** 2010

---

### **Abstract**

The objective of this project is to design and develop a control system for step motor through the USB port in locating the coordinates of the drill head along the X axis and Y axis using a personal computer. To test the performance of the developed system in 22 times, it showed that the device of the head drill is in the desired position along the X axis and Y axis. The error in term of the standard deviation is between 0.03 cm and 0.06 cm, for which the speed of the stepping motor along the X axis is 90 pulses per second, and is between 0.02 cm and 0.06 cm, for which that of the stepping motor along the Y axis is 60 pulses per second.

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์เรื่องการควบคุมสเต็มมอเตอร์ผ่านพอร์ทยูเอสบีซี ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดี หากขาดการช่วยเหลือ สนับสนุนและให้คำปรึกษาจาก ดร.สุชาติ แยมเม่น อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบซึ่งในความอนุเคราะห์ของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกๆท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า รวมไปถึงบุคลากรทุกท่านที่คอยอำนวยความสะดวกและประสานงานในเรื่องต่างๆ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากรายงานเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายบรรพจน์ อินตะ

## สารบัญ

|                                                  | หน้า |
|--------------------------------------------------|------|
| ใบรับรองปริญญาโท.....                            | ก    |
| บทคัดย่อภาษาไทย.....                             | ข    |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....                          | ค    |
| กิตติกรรมประกาศ.....                             | ง    |
| สารบัญ.....                                      | จ    |
| สารบัญตาราง.....                                 | ช    |
| สารบัญรูป.....                                   | ฉ    |
| <br>                                             |      |
| บทที่ 1 บทนำ.....                                | 1    |
| 1.1 หลักการและเหตุผล.....                        | 1    |
| 1.2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ โครงการ.....   | 1    |
| 1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....                     | 1    |
| 1.4 ขอบเขตของโครงการ.....                        | 1    |
| 1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ.....                 | 2    |
| 1.6 แผนการดำเนินงาน.....                         | 2    |
| 1.7 งบประมาณ.....                                | 2    |
| <br>                                             |      |
| บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น.....            | 3    |
| 2.1 หลักการทำงานของสเต็มมอเตอร์.....             | 3    |
| 2.2 หลักการควบคุมสเต็มมอเตอร์.....               | 5    |
| 2.2.1 ควบคุมสเต็มมอเตอร์แบบ เต็มสเต็ม 1 เฟส..... | 7    |
| 2.2.2 ควบคุมแบบเต็มสเต็ม 2 .....                 | 7    |
| 2.2.3 ควบคุมแบบครึ่งสเต็ม.....                   | 7    |
| 2.3 หลักการสื่อสารแบบยูเอสบี.....                | 8    |
| 2.3.1 ส่วนประกอบของการสื่อสารแบบยูเอสบี.....     | 8    |

## สารบัญ(ต่อ)

หน้า

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 2.4 โปรแกรม Visual Basic 6.0 .....                           | 11 |
| 2.5 โปรแกรม Eagle 5.60.....                                  | 15 |
| บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน.....                                | 20 |
| 3.1 ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....                    | 20 |
| 3.2 ออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง.....         | 20 |
| 3.3 ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง.....         | 24 |
| 3.4 วิธีการทดสอบ.....                                        | 27 |
| 3.4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของวงจรสร้างสัญญาณพัลส์.....        | 27 |
| 3.4.2 การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง.....           | 28 |
| 3.4.3 การทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง..... | 28 |
| บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน.....                                  | 29 |
| 4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง.....                | 29 |
| 4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวงจรสร้างสัญญาณพัลส์.....        | 31 |
| 4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง.....           | 32 |
| 4.4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง..... | 35 |
| 4.5 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน.....                             | 42 |
| บทที่ 5 สรุปผล.....                                          | 43 |
| 5.1 สรุปผลการทดลอง.....                                      | 43 |
| 5.2 ปัญหาในการทำงานและแนวทางแก้ไข.....                       | 43 |
| 5.3 ประเมินผล.....                                           | 43 |

## สารบัญ(ต่อ)

หน้า

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| เอกสารอ้างอิง.....                                                            | 44 |
| ภาคผนวก ก รหัสโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งพัฒนาโดยโปรแกรม Visual Basic..... | 46 |
| ภาคผนวก ข ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Visual basic 6.0.....                      | 53 |
| ภาคผนวก ค ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Eagle 5.60.....                            | 58 |
| ประวัติผู้ดำเนินโครงการ.....                                                  | 62 |



## สารบัญตาราง

| ตารางที่                                                                      | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.1 สัญญาณที่เปลี่ยนไปของอุปกรณ์ เมื่อเข้าสู่ Asynchronous Bit Bang Mode..... | 11   |
| 2.2 ฟังก์ชันภายใน Tool Box โปรแกรม Visual Basic ที่ใช้ในโครงงาน .....         | 13   |
| 2.3 Schematic window Tool Box ของโปรแกรม Eagle 5.6 ใช้ในโครงงาน.....          | 16   |
| 2.4 Board window Tool Box ของโปรแกรม Eagle 5.6 ใช้ในโครงงาน.....              | 18   |
| 3.1 คุณสมบัติของสเต็ปมอเตอร์รุ่น M42SP-5 ที่ใช้ในการทำโครงงาน.....            | 21   |
| 3.2 คุณสมบัติของสเต็ปมอเตอร์แกน Y.....                                        | 22   |
| 4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X .....                      | 32   |
| 4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y .....                      | 33   |
| 4.3 ผลการทดสอบการของทำงานที่ แกน X 10 สเต็ป ของรูปที่ 4.10 .....              | 35   |
| 4.4 ผลการทดสอบการของทำงานที่ แกน X 20 สเต็ป ของรูปที่ 4.11.....               | 36   |
| 4.5 ผลการทดสอบการของทำงานที่ แกน X 40 สเต็ป ของรูปที่ 4.12 และ 4.13.....      | 37   |
| 4.6 ผลการทดสอบการของทำงานที่ แกน X 60 สเต็ป ของรูปที่ 4.14 และ 4.15.....      | 38   |
| 4.7 ผลการทดสอบการของทำงานที่ แกน Y 20 สเต็ป ของรูปที่ 4.16.....               | 39   |
| 4.8 ผลการทดสอบการของทำงานที่ แกน Y 40 สเต็ป ของรูปที่ 4.17.....               | 35   |
| 4.9 ผลการทดสอบการของทำงานที่ แกน Y 60 สเต็ป ของรูปที่ 4.18.....               | 41   |

## สารบัญรูป

| รูปที่                                                                        | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.1 ขั้นตอนการสร้างสนามหมุนของสเต็ปมอเตอร์แบบ 2 เฟส.....                      | 3    |
| 2.2 โครงสร้างซีพียูสเตเตอร์ของสเต็ปมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร.....                | 4    |
| 2.3 ทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กไหลผ่านโครงของขดลวดสเตเตอร์ขณะไม่ถูกกระตุ้น..... | 4    |
| 2.4 ทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กไหลผ่านโครงของขดลวดสเตเตอร์ขณะถูกกระตุ้น.....    | 5    |
| 2.5 แผนผังระบบควบคุมสเต็ปมอเตอร์.....                                         | 5    |
| 2.6 ลักษณะขดลวดแบบ ไบโพลาร์.....                                              | 6    |
| 2.7 วงจร H-bridge ขณะนำกระแสไปด้านซ้าย (ซ้าย) หรือไปด้านขวา (ขวา).....        | 6    |
| 2.8 ลักษณะของสัญญาณพัลส์ที่เข้าไปยังขดลวดสเตเตอร์.....                        | 7    |
| 2.9 โครงสร้างการสื่อสาร.....                                                  | 8    |
| 2.10 แผนผังการทำงานของอุปกรณ์ยูเอสบี FT232RL.....                             | 9    |
| 2.11 แผนผังการทำงานของไดรเวอร์ D2XX .....                                     | 10   |
| 2.12 ลักษณะของหน้าต่างเมื่อเริ่มโปรแกรม.....                                  | 12   |
| 2.13 ลักษณะของโปรแกรมเริ่มต้นสร้างงานใหม่แบบ Standard EXE.....                | 12   |
| 2.13 Visual basic menu bar.....                                               | 12   |
| 2.15 Visual basic tool bar.....                                               | 13   |
| 2.16 Visual basic tool box.....                                               | 13   |
| 2.17 Visual basic form design window.....                                     | 13   |
| 2.18 Visual basic code window.....                                            | 14   |
| 2.19 Visual basic Project group window.....                                   | 14   |
| 2.20 Visual basic form layout.....                                            | 14   |
| 2.21 Eagle 5.6 Control panel.....                                             | 15   |
| 2.22 Eagle 5.6 Schematic window .....                                         | 15   |
| 2.23 Eagle 5.6 Menu bar.....                                                  | 16   |
| 2.24 Eagle 5.6 Tool bar.....                                                  | 16   |
| 2.25 Eagle 5.6 Board window.....                                              | 17   |
| 2.26 Eagle 5.6 Menu bar.....                                                  | 17   |

## สารบัญรูป(ต่อ)

| รูปที่                                                                            | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.27 Eagle 5.6 Tool bar.....                                                      | 17   |
| 3.1 อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X .....                                                  | 21   |
| 3.2 อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y .....                                                  | 22   |
| 3.3 ลักษณะของฐานอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง .....                                           | 23   |
| 3.4 วงจรเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเอสบีกับคอมพิวเตอร์ .....                               | 23   |
| 3.5 วงจรขับสเต็ปมอเตอร์ผ่านพอร์ทยูเอสบี .....                                     | 24   |
| 3.6 แผนภาพการทำงานของ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง.....                         | 25   |
| 3.7 ลักษณะหน้าต่างโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง.....                             | 26   |
| 3.7 การวัดการกระจัดของ มอเตอร์แกน Y (ซ้าย) มอเตอร์แกน X (ขวา) .....               | 28   |
| 4.1 โครงสร้างอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง.....                                               | 29   |
| 4.2 วงจรที่ออกแบบ (ซ้าย) ขณะทำงาน (ขวา).....                                      | 30   |
| 4.3 อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแนวแกน X,Y .....                                             | 30   |
| 4.4 ลักษณะสัญญาณ 100 พัลส์ต่อวินาทีที่ขดลวด 1 (บน) และขดลวด 2 (ล่าง).....         | 31   |
| 4.5 สัญญาณพัลส์ที่ระยะเวลาหนึ่งสัญญาณ 0 ms และ 1 ms.....                          | 31   |
| 4.6 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการกระจัดของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X ในตารางที่ 4.1 .....      | 32   |
| 4.7 กราฟแสดงค่าความเบี่ยงเบนของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X ในตารางที่ 4.1 .....        | 33   |
| 4.8 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการกระจัดของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X ในตารางที่ 4.2 .....      | 34   |
| 4.9 กราฟแสดงค่าความเบี่ยงเบนของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X ในตารางที่ 4.2 .....        | 34   |
| 4.10 ผลการทดสอบการทำงาน 22 ครั้ง โดยใช้ค่าแกน X 10 สเต็ป Y 5 สเต็ป .....          | 35   |
| 4.11 ผลการทดสอบการทำงาน 22 ครั้ง โดยใช้ค่าแกน X 20 สเต็ป Y 5 สเต็ป .....          | 36   |
| 4.12 ผลการทดสอบการทำงาน 11 ครั้ง ชุดที่ 1 โดยใช้ค่าแกน X 40 สเต็ป Y 5 สเต็ป.....  | 37   |
| 4.13 ผลการทดสอบการทำงาน 11 ครั้ง ชุดที่ 2 โดยใช้ค่าแกน X 40 สเต็ป Y 5 สเต็ป.....  | 37   |
| 4.14 ผลการทดสอบการทำงาน 11 ครั้ง ชุดที่ 1 โดยใช้ค่าแกน X 60 สเต็ป Y 5 สเต็ป ..... | 38   |
| 4.15 ผลการทดสอบการทำงาน 11 ครั้ง ชุดที่ 2 โดยใช้ค่าแกน X 60 สเต็ป Y 5 สเต็ป ..... | 38   |

## สารบัญรูป(ต่อ)

| รูปที่                                                                   | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.16 ผลการทดสอบการทำงาน 22 ครั้ง โดยใช้ค่าแกน X 3 สเต็ป Y 20 สเต็ป.....  | 39   |
| 4.17 ผลการทดสอบการทำงาน 22 ครั้ง โดยใช้ค่าแกน X 3 สเต็ป Y 40 สเต็ป ..... | 40   |
| 4.18 ผลการทดสอบการทำงาน 22 ครั้ง โดยใช้ค่าแกน X 3 สเต็ป Y 60 สเต็ป.....  | 41   |



# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเป็นการสื่อสารแบบยูเอสบีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทำให้การทำงานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน เพราะความรวดเร็วในการเชื่อมต่อและความเร็วในการส่งข้อมูล ส่งผลให้สามารถเข้าถึงตลาดผู้ใช้ได้ทุกระดับ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตที่สูงมาก ผลที่ตามมาคืออุปกรณ์เหล่านี้กลายเป็นขยะมากขึ้นขณะที่ยังสามารถใช้งานได้อุปกรณ์เหลือใช้เหล่านี้มักประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เช่นสแตมป์มอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่สามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายและสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย การควบคุมมอเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นจากความต้องการทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำแต่อุปกรณ์ที่ใช้มักมีราคาแพง โดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ขับเคลื่อนซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะกับมอเตอร์นั้นๆ อีกทั้งมอเตอร์ที่นิยมใช้การเป็นแบบป้อนกลับที่มีควบคุมที่ซับซ้อนและราคาแพง ในทางกลับกันสแตมป์มอเตอร์ที่สามารถควบคุมได้ง่ายและเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทบทุกชนิด ดังนั้นโครงการนี้จึงมุ่งเน้นที่จะออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมสแตมป์มอเตอร์สำหรับการชี้ตำแหน่งและควบคุมด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านพอร์ตยูเอสบีในการชี้ตำแหน่งของส่วนเจาะแผ่นวงจร

### 1.2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ออกแบบและพัฒนาวงจรควบคุมสแตมป์มอเตอร์ผ่านพอร์ตยูเอสบีสำหรับการระบุตำแหน่งพิกัดที่ต้องการได้จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

### 1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 นำอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปพัฒนาต่อยอดเพื่อชี้ตำแหน่งการเจาะแผ่นวงจรด้วยส่วนได้
- 1.3.3 นำอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปพัฒนาต่อยอดเพื่อคัดสตีกเกอร์ด้วยใบมีดได้

### 1.4 ขอบเขตของโครงการ

นำสแตมป์มอเตอร์จากปรินเตอร์มาระบุพิกัดแกน x พร้อมทั้งนำมอเตอร์จากเครื่องอ่านซีดีมาระบุพิกัดแกน y

## 1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.5.1 ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

1.5.2 ออกแบบและพัฒนาส่วนฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น

1.5.3 ออกแบบและพัฒนาส่วนซอฟต์แวร์ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น

1.5.4 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น

1.5.5 วิเคราะห์ผลการทดสอบ

1.5.6 สรุปและจัดทำรูปเล่มรายงาน

## 1.6 แผนการดำเนินโครงการ

| กิจกรรม                    | ปีการศึกษา 2553 |      |      |      |      |      | ปีการศึกษา 2554 |      |       |       |      |
|----------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|-----------------|------|-------|-------|------|
|                            | ก.ค.            | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.            | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |
| 1) ศึกษาสเปคมอเตอร์        | ←               |      | →    |      |      |      |                 |      |       |       |      |
| 2) ศึกษาระบบบูสเตอร์       |                 | ←    |      | →    |      |      |                 |      |       |       |      |
| 3) ศึกษาวงจรควบคุม         |                 |      | ←    | →    |      |      |                 |      |       |       |      |
| 4) ออกแบบโครงสร้าง         |                 |      |      |      | ←    |      | →               |      |       |       |      |
| 5) ออกแบบวงจรจับ           |                 |      |      |      | ←    |      |                 |      | →     |       |      |
| 6) ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ |                 |      |      |      | ←    |      |                 |      | →     |       |      |
| 7) ทดสอบชิ้นงาน            |                 |      |      |      |      |      | ←               |      | →     |       |      |
| 8) ปรับแก้ชิ้นงาน          |                 |      |      |      |      |      | ←               |      |       | →     |      |
| 9) วิเคราะห์ผลการทดลอง     |                 |      |      |      |      |      |                 | ←    |       | →     |      |
| 10) ทำรูปเล่มรายงาน        |                 |      |      |      |      |      | ←               |      |       |       | →    |

## 1.7 งบประมาณของโครงการ

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 1,000 บาท

รวมทั้งหมด 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)


## บทที่ 2

### หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

#### 2.1 หลักการทำงานของสเต็ปมอเตอร์


สเต็ปมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่หมุนเพียงเล็กน้อยตามแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนซึ่งต่าง จากมอเตอร์ทั่วไปที่จะหมุนทันทีและตลอดเวลาเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าข้อดีของสเต็ปมอเตอร์คือสามารถกำหนดตำแหน่งของการหมุน(องศาหรือระยะทาง)ได้อย่างละเอียดโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่โครคอนโทรลเลอร์ซึ่ง สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำโดยใช้ ระบบเปิด คือ สเต็ปมอเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการ ป้อนค่ากลับมา ซึ่งไม่สามารถทำได้ในมอเตอร์แบบอื่นโดย สเต็ปมอเตอร์แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ สเต็ปมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร สเต็ปมอเตอร์แบบวารีเอเบิลรีลักแตนซ์ และมอเตอร์แบบผสม แต่อย่างไรก็ตาม ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการและทฤษฎีเบื้องต้นเฉพาะสเต็ปมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแนวแกน x และแนวแกน y ในโครงงานนี้

สเต็ปมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร (Permanent magnet step motor) ประกอบด้วยโรเตอร์ซึ่งทำจากแม่เหล็กถาวรและขดลวดสเตเตอร์แบบมอเตอร์ทั่วไป การทำงานของสเต็ปมอเตอร์ชนิดนี้เกิดจากการผลัดและดึงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างขั้ว แม่เหล็กถาวรที่โรเตอร์และขั้วของขดลวดขณะการจ่ายกระแสไฟฟ้ากระตุ้นไปยังขดลวดสเตเตอร์เฟส A และ B ตาม Step 1 2 3 และ 4 ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.1

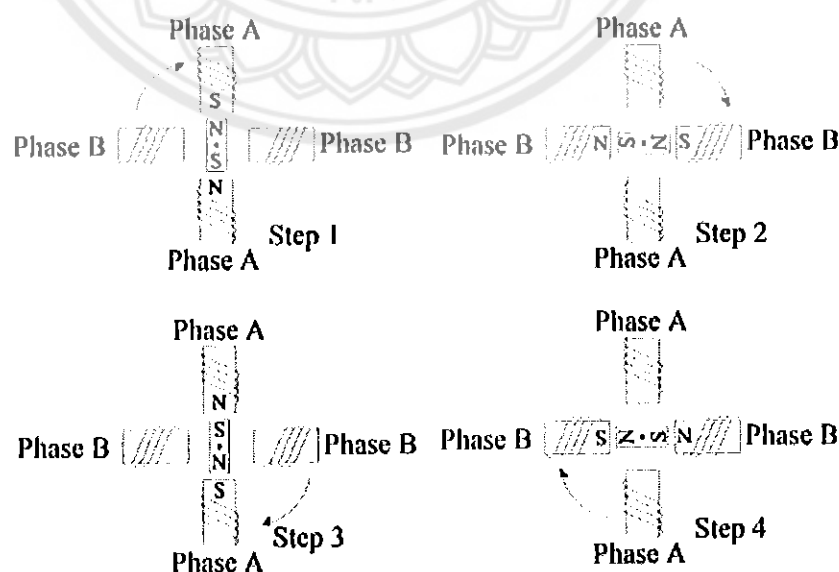


รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการสร้างสนามหมุนของสเต็ปมอเตอร์แบบ 2 เฟส

นอกจากนี้ สเต็ปมอเตอร์อาจมีจำนวนขั้วเพิ่มขึ้นได้ด้วยการออกแบบให้มีการเพิ่มซี่ฟัน (Crown pole) ของขดลวดสเตเตอร์เพิ่มมากขึ้นดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.2 แต่จำนวนเฟสของขดลวดสเตเตอร์ยังเท่าเดิม ส่งผลให้เพิ่มจำนวนสเต็ปการหมุนของโรเตอร์ได้ละเอียดมากขึ้น

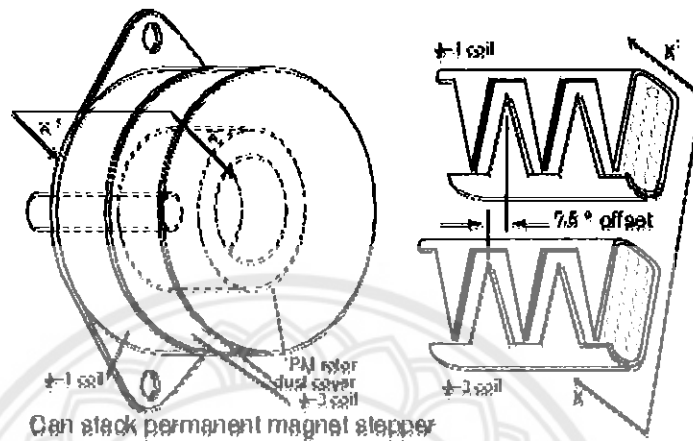


รูปที่ 2.2 โครงสร้างซี่ฟันสเตเตอร์ของสเต็ปมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร

ในรูปที่ 2.2 ลักษณะการจัดเรียงของซี่ฟันสเตเตอร์จะเป็นตัวกำหนดความละเอียดสำหรับการหมุนของโรเตอร์โดยการเลื่อนกันของซี่ฟันสเตเตอร์ทั้ง 2 เฟสเป็นตัวกำหนดค่าองศาต่อสเต็ปของโรเตอร์ ตัวอย่างเช่น ต้องใช้ซี่ฟันสเตเตอร์ทำให้เกิด 24 ขั้วต่อขดลวด จึงได้ค่าระยะการหมุนเท่ากับ 7.5 องศาต่อสเต็ปเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวดสเตเตอร์ สังเกตว่าแกนโรเตอร์ทำมาจากแม่เหล็กถาวร ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กไหลผ่านโครงของขดลวดสเตเตอร์อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะมีกระแสไหลเข้าขดลวดสเตเตอร์หรือไม่ก็ตาม ถ้าไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดสเตเตอร์ แกนโรเตอร์ก็ยังสามารถสร้างแรงบิดหรือแรงบิดจับยึดกับ โครงของขดลวดสเตเตอร์ได้ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.3

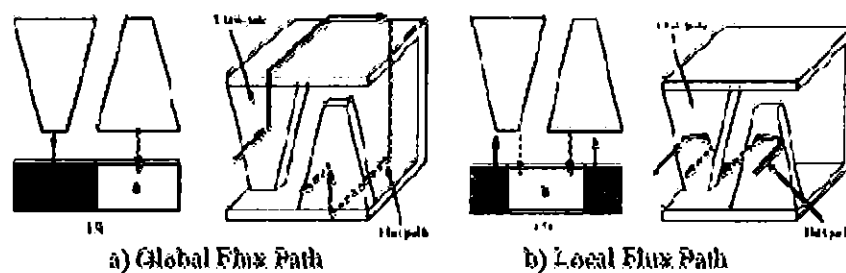

รูปที่ 2.3 ทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กไหลผ่านโครงของขดลวดสเตเตอร์ขณะไม่ถูกกระตุ้น


ขณะที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดสเตเตอร์ จึงเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่โครงของสเตเตอร์ต่อต้านกับสนามแม่เหล็กของโรเตอร์ดังรูปที่ 2.4 จึงมีผลทำให้เกิดแรงคู่ควบบนแกนโรเตอร์

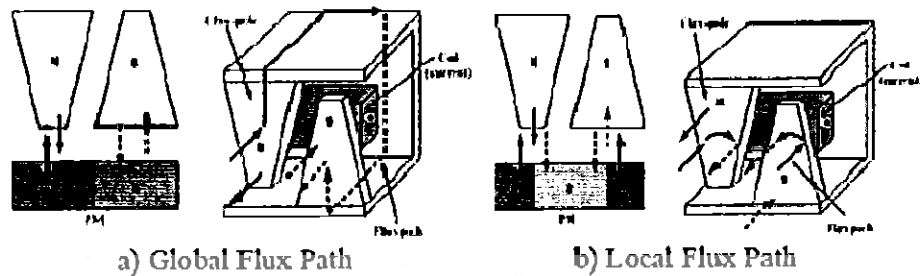

รูปที่ 2.4 ทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กไหลผ่าน โครงของขดลวดสเตเตอร์ขณะถูกกระตุ้น

## 2.2 หลักการควบคุมสเต็ปมอเตอร์


ในการระบุฟังก์ชันของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ผู้ดำเนินงานใช้สเต็ปมอเตอร์ จำนวน 2 ตัว ตัวแรกใช้สำหรับการระบุฟังก์ชันตามแนวแกน X และมอเตอร์ตัวที่เหลือใช้สำหรับการระบุฟังก์ชันตามแนวแกน Y โดยการควบคุมการหมุนแกนโรเตอร์ของสเต็ปมอเตอร์ทั้งสองได้ด้วยอุปกรณ์จับซึ่งถูกควบคุมโดยการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านการสื่อสารแบบยูเอสบีตามแผนผังระบบควบคุมสเต็ปมอเตอร์ดังรูปที่ 2.5 ซึ่งในหัวข้อนี้จะขอกล่าวถึงวงจรจับและทฤษฎีการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์

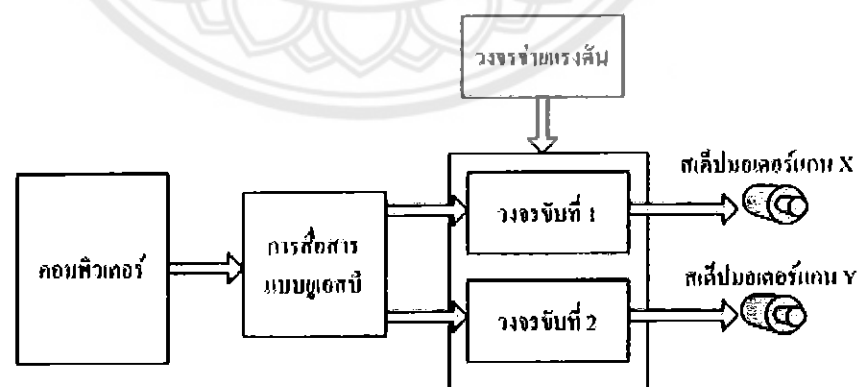

รูปที่ 2.5 แผนผังระบบควบคุมสเต็ปมอเตอร์


วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์สามารถแบ่งตามลักษณะของขดลวดสเตเตอร์ได้ 2 แบบคือวงจรขับเคลื่อนยูนิโพลาร์ (Unipolar) และวงจรขับเคลื่อนไบโพลาร์สเตเตอร์ (Bipolar) แต่อย่างไรก็ตาม ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการและทฤษฎีเบื้องต้นเฉพาะการควบคุมสเตเตอร์แบบไบโพลาร์ที่ประกอบด้วยขดลวดสเตเตอร์ 2 ชุด ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ขับสเตเตอร์ที่ใช้ในโครงการเท่านั้น

วงจรขับเคลื่อนไบโพลาร์ (Bipolar) ส่วนประกอบของสเตเตอร์แบบไบโพลาร์ประกอบด้วย จุดเชื่อมต่อ 2 จุดที่ปลายของขดลวดสเตเตอร์ทั้ง 2 ด้าน เพื่อกำหนดทิศทางการไหลของกระแสในขดลวดด้วยวงจร H-bridge ดังแสดงในรูปที่ 2.6

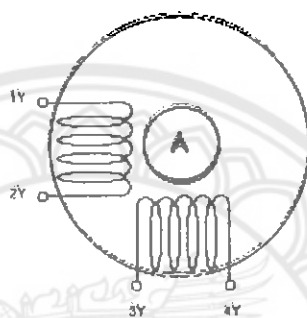


รูปที่ 2.6 ลักษณะขดลวดแบบ ไบโพลาร์

วงจร H-bridge ประกอบด้วย NPN ทรานซิสเตอร์ Q1 Q3 และ PNP ทรานซิสเตอร์ Q2 Q4 โดยมีขั้นตอนการทำงานคือเมื่อ A มีค่าลอจิกเป็น 0 และ B เป็น 1 ทำให้ทรานซิสเตอร์ Q2 Q3 เข้าสู่สถานะ active และ Q1 Q4 เข้าสู่สถานะ cut off ดังรูปที่ 2.7 (ซ้าย) ในทางกลับกันหาก A มีค่าลอจิกเป็น 1 และ B เป็น 0 ทำให้ทรานซิสเตอร์ Q2 Q3 เข้าสู่สถานะ cut off และ Q1 Q4 เข้าสู่สถานะ active ทำให้กระแสไหลผ่านขดลวดสเตเตอร์จาก Q1 ไป Q4 ดังรูปที่ 2.7 (ขวา) นอกจากนี้ข้อควรระวังคือ ทรานซิสเตอร์ที่อยู่ทางฝั่งเดียวกันต้องไม่ทำงานพร้อมกันเพราะทำให้เกิดการลัดวงจร และทำให้วงจรเสียหายได้

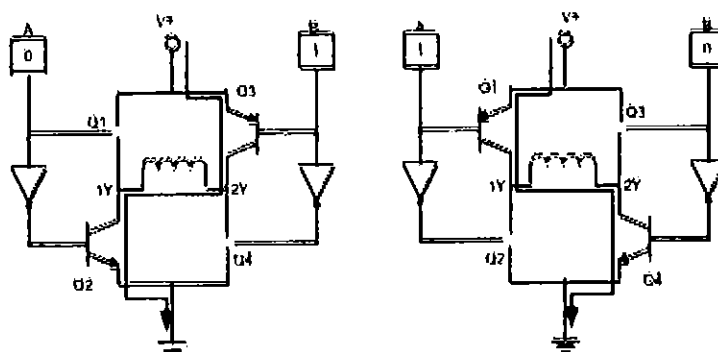

รูปที่ 2.7 วงจร H-bridge ขณะนำกระแสไปด้านซ้าย (ซ้าย) หรือไปด้านขวา (ขวา)

การควบคุมสตีปมอเตอร์โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นขดลวดสเตเตอร์ดังข้างต้น แต่การควบคุมการทำงานของสตีปมอเตอร์ นิยมใช้สัญญาณพัลส์กระตุ้นขดลวดสเตเตอร์ ทำให้สามารถกำหนดความเร็วของสตีปมอเตอร์ด้วยการกำหนดความถี่ของสัญญาณพัลส์ กระตุ้นขดลวดตามรูปแบบการสตีปที่ออกแบบ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบได้แก่การควบคุมแบบเต็มสตีป 1 เฟส การควบคุมแบบเต็มสตีป 2 เฟส และการควบคุมแบบครึ่งสตีป ดังรูปที่ 2.8

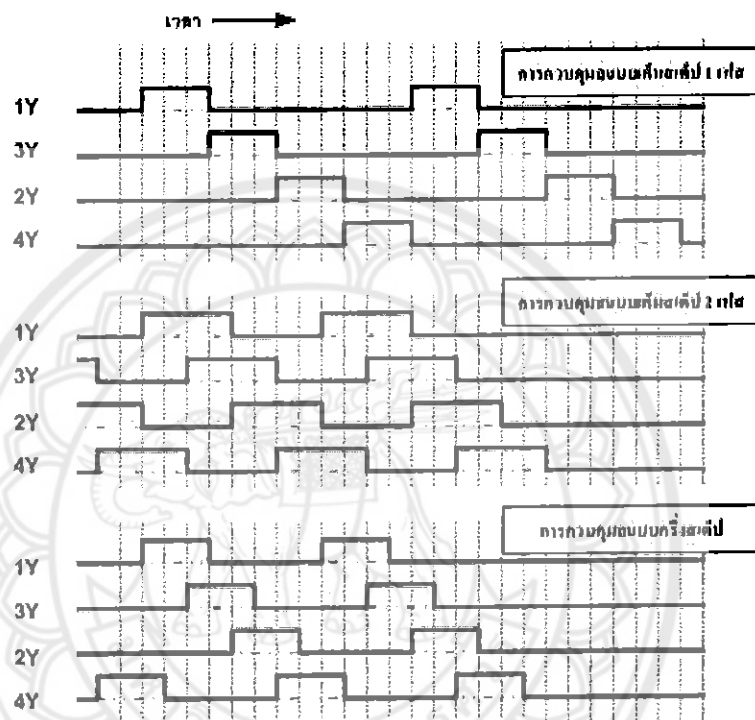

รูปที่ 2.8 ลักษณะของสัญญาณพัลส์ที่เข้าไปยังขดลวดสเตเตอร์

2.2.1 ควบคุมสตีปมอเตอร์แบบ เต็มสตีป 1 เฟส หรือแบบเวฟ (wave) เป็นวิธีการควบคุมการหมุนของสตีปมอเตอร์แบบที่ใช้กระแสน้อยและง่ายต่อการควบคุมมากที่สุด โดยจ่ายสัญญาณพัลส์เข้าไปยังตำแหน่ง 1Y 3Y 2Y และ 4Y

2.2.2 ควบคุมแบบเต็มสตีป 2 เฟส เป็นการควบคุมสตีปมอเตอร์ที่พัฒนาจากการควบคุมแบบเต็มสตีป เพื่อเพิ่มแรงบิดของสตีปมอเตอร์ โดยกระตุ้นขดลวดสเตเตอร์ทีละ 2 ขดในเวลาเดียวกัน ทำให้ต้องใช้กระแสเพิ่มเป็น 2 เท่า

2.2.3 ควบคุมแบบครึ่งสตีป การควบคุมสตีปมอเตอร์แบบครึ่งสตีปทำให้สามารถเพิ่มความละเอียดในการควบคุมการหมุนของโรเตอร์มากขึ้นซึ่งเป็นการรวมระหว่างการควบคุมแบบเต็มสตีป 1 เฟสและแบบ เต็มสตีป 2 เฟสเข้าด้วยกันลักษณะการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นขดลวด


คราวละสองขดและเปลี่ยนเป็นคราวละขดทำให้การเคลื่อนที่ของขดลวดมีขนาดมุมที่ลดลง แต่วิธีนี้ก็มีข้อเสียคือทำให้แรงบิดเกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ

## 2.3 หลักการสื่อสารแบบยูเอสบี

การสื่อสารแบบยูเอสบีมีความสามารถจ่ายแรงดันได้ 5 โวลต์และจ่ายกระแสได้สูงสุด 500 มิลลิแอมแปร์ให้กับอุปกรณ์ยูเอสบี ทำให้ช่วยลดภาระการจัดหาแหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก การสื่อสารแบบยูเอสบีเกิดจากการความร่วมมือของบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Apple Hewlett-Packard NEC Microsoft และ Intel เพื่อขยายขีดความสามารถและลดความยุ่งยากในการเชื่อมต่อและมีความสามารถถอด สับเปลี่ยนหรือเพิ่มโดยไม่ต้องทำการปิดคอมพิวเตอร์รวมถึงสามารถใช้งานได้ อีกทั้งสามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 127 ตัวต่อ 1 โฮสต์คอนโทรลเลอร์ และโดยทั่วไปคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องจะประกอบด้วยโฮสต์คอนโทรลเลอร์ 2 หรือ 4 ตัวดังนั้นจึงสามารถต่ออุปกรณ์ยูเอสบีได้เพียงพอสำหรับการใช้งาน เนื่องจากยูเอสบีได้มีข้อกำหนดในการรับส่งข้อมูลเป็นมาตรฐานจึงสามารถใช้งานอุปกรณ์ยูเอสบีได้กับทุกระบบปฏิบัติการ

### 2.3.1 ส่วนประกอบของการสื่อสารแบบยูเอสบี

ยูเอสบีได้รับการออกแบบให้อุปกรณ์ต่างๆมีหน้าที่ทำงานตามคำสั่งของโฮสต์ เท่านั้น ในกรณีที่โฮสต์ไม่สั่งให้อุปกรณ์ส่งข้อมูล อุปกรณ์ต้องไม่ส่งข้อมูลเข้าสู่บัส เพื่อป้องกันการชนของข้อมูลบนบัส โดยมีลำดับการทำงานดังรูปที่ 2.9

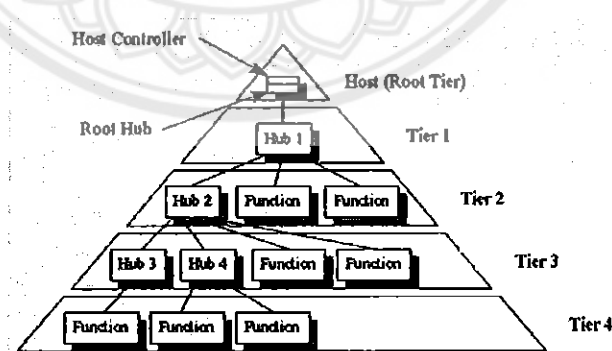

รูปที่ 2.9 โครงสร้างการสื่อสาร


โดยระบบยูเอสบีมีส่วนประกอบ ด้วย 3 ส่วนคือ

2.3.1.1 โฮสต์คอมโทรล มีหน้าที่สร้างสัญญาณข้อมูลทางไฟฟ้า ส่งต่อไปยังรูทฮับ (root hub) เพื่อกระจายออกไปยังอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีทำหน้าที่สำคัญ 4 อย่างคือ ควบคุมการใช้พลังงานของอุปกรณ์ที่มาต่อตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ว่ามีอุปกรณ์ต่ออยู่หรือไม่เปิดการใช้งานพอร์ตเมื่อมีอุปกรณ์ต่ออยู่ และปิดการใช้งานเมื่อปลดอุปกรณ์รายงานสถานะของพอร์ต

2.3.1.2 ฮับ (Hub) มีหน้าที่ ขยายการเชื่อมต่อให้อุปกรณ์จำนวนมากๆ ให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบบัสได้ โดยการทำงานหลักมี 2 ส่วน คือ ทำหน้าที่เป็นตัวทวนสัญญาณ (repeater) และตัวจัดการพลังงาน (power management) ในส่วนการทวนสัญญาณ ฮับต้องรับสัญญาณจากโฮสต์มา แล้วส่งกระจายออกไปยังพอร์ตทุกๆ พอร์ต และรับสัญญาณจากแต่ละพอร์ต แล้วนำมารวมกันเพื่อส่งกลับไปที่โฮสต์ สำหรับหน้าที่การจัดการพลังงานนั้นทำหน้าที่ ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่ออยู่ของอุปกรณ์ที่พอร์ตใดบ้าง หากมีอุปกรณ์ต่ออยู่ก็เปิดการใช้งานพอร์ตนั้นๆ และป้องกันอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ในแต่ละพอร์ตไม่ให้ดึงกระแสไฟฟ้าเกิน


2.2.3.3 อุปกรณ์ยูเอสบี (USB Device) คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยพอร์ตยูเอสบีในปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ อุปกรณ์ความเร็วต่ำ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอยสติ๊ก และอุปกรณ์ความเร็วสูงจอมอนิเตอร์ ลำโพง เครื่องพิมพ์ โดยอุปกรณ์บางตัวจะบรรจุฮับ(Compound USB devices) เข้าไปด้วยจึงทำให้สามารถนำอุปกรณ์อื่นๆ มาเชื่อมต่อได้ ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่มีฮับอยู่ภายใน ได้แก่ จอมอนิเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

อุปกรณ์การสื่อสารแบบยูเอสบีในโครงงานรุ่น FT232RL เป็นอุปกรณ์การสื่อสารแบบยูเอสบีในโครงงาน ซึ่งออกแบบมาสำหรับแปลงสัญญาณจากการสื่อสารแบบยูเอสบีเป็นแบบอนุกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ที่มีความเร็วในการทำงานต่ำได้ ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณ์แปลงสัญญาณชนิดนี้สามารถแก้ไขการทำงานได้ โค้ดอะแกรมการทำงานแสดงดังรูปที่ 2.10

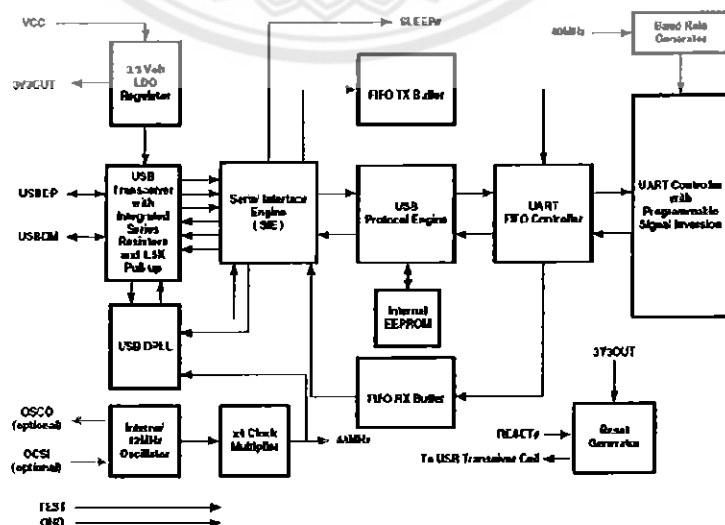

รูปที่ 2.10 แผนผังการทำงานของอุปกรณ์ยูเอสบี FT232RL

ไดรเวอร์ D2XX แสดงเป็นไดรเวอร์ของอุปกรณ์ FT232RL ที่สามารถทำงานร่วมกับไดรเวอร์ปกติ ทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขหน่วยความจำของอุปกรณ์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงผ่านคำสั่งภายใน FTD2XX.DLL ที่ประกอบไปด้วยฟังก์ชันพิเศษ โดยมีแผนภาพการทำงานของไดรเวอร์ D2XX ดังแสดงในรูปที่ 2.11

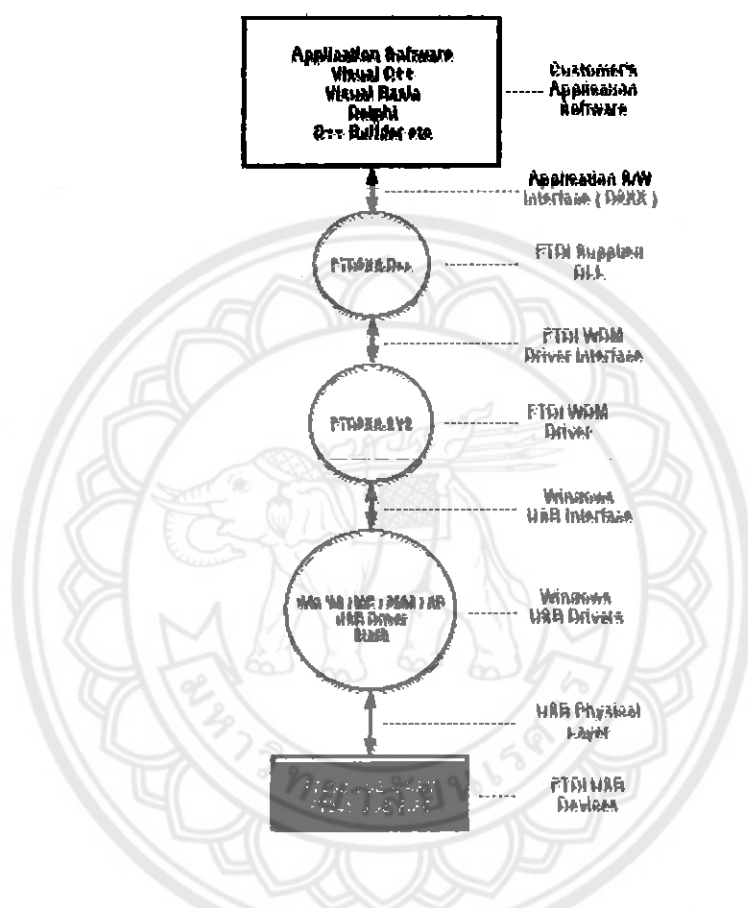

รูปที่ 2.11 แผนผังการทำงานของไดรเวอร์ D2XX

โดยคำสั่งของ FTD2XX.DLL ที่ใช้งานในโครงการได้แก่

ก. FT\_SetBitMode {[handle] setBitMode([mask][mode])} ใช้ในการเลือกโหมดที่ต้องการทำงานโดยมีตัวเลือกดังนี้ [mask] : เป็นบิตกำหนดว่าจะเลือกใช้บิตใดบ้างเป็นสัญญาณขาออก และสัญญาณขาเข้า เมื่อแทนที่บิตที่ต้องการด้วย 1 ทำให้บิตนั้น เป็นสัญญาณขาเข้า และ 0 เป็นสัญญาณขาเข้า [mode] : เป็นบิตที่ใช้ตัวเลือกการทำงานของอุปกรณ์ได้โดยที่ 0x0 = Reset 0x1 = Asynchronous Bit Bang ทั้งนี้ผู้ดำเนินโครงการเลือกจะกล่าวถึงเพียง Asynchronous Bit Bang Mode ซึ่งเป็นโหมดที่เพิ่มเข้ามาใน FT232RL เพื่อเปลี่ยนหน้าที่ของอุปกรณ์จากอุปกรณ์สื่อสารจากการสื่อสารด้วยข้อมูลขนาด 2 บิต เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มีข้อมูลขนาด 8 บิต โดยเปลี่ยน

สายสัญญาณควบคุมของการสื่อสารแบบอนุกรมมาตรฐาน DB 9 เป็นบิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้ ดังแสดง ในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สัญญาณที่เปลี่ยนไปของอุปกรณ์ เมื่อเข้าสู่ Asynchronous Bit Bang Mode

| FT232RL/<br>FT245RL<br>Pin Number | FT232RQ/<br>FT245RQ<br>Pin Number | Signal | SerialPins<br>FT232 | Type         | Description             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|--------------|-------------------------|
| 1                                 | 30                                | D0     | TXD                 | Input/Output | Bit Bang Data Bus Bit 0 |
| 5                                 | 2                                 | D1     | RXD                 | Input/Output | Bit Bang Data Bus Bit 1 |
| 3                                 | 32                                | D2     | RTS#                | Input/Output | Bit Bang Data Bus Bit 2 |
| 11                                | 8                                 | D3     | CTS#                | Input/Output | Bit Bang Data Bus Bit 3 |
| 2                                 | 31                                | D4     | DTR#                | Input/Output | Bit Bang Data Bus Bit 4 |
| 9                                 | 6                                 | D5     | DSR#                | Input/Output | Bit Bang Data Bus Bit 5 |
| 10                                | 7                                 | D6     | DCD#                | Input/Output | Bit Bang Data Bus Bit 6 |
| 6                                 | 3                                 | D7     | RI#                 | Input/Output | Bit Bang Data Bus Bit 7 |


ข. FT\_SetBaudRate {[handle].setBaudRate([baud])} : (สำหรับ Asynchronous Bit Bang mode เท่านั้น) อัตราการขนส่งข้อมูลสามารถกำหนดด้วยคำสั่ง FT\_SetBaudRate ความสามารถสูง คือ 3MB โดยสัญญาณนาฬิกาที่ใช้ในโหมด Asynchronous Bit Bang จะทำงานเป็น 16 เท่าของ Baud rate. ถ้ากำหนดให้ [Baud]= 9600 ความเร็วในการขนส่งข้อมูลคือ  $9600 \times 16 = 153600$  bytes ต่อวินาที หรือส่งสัญญาณ 1 ครั้งทุกๆ 6.5 mS

ค. FT\_Write {[handle].write([string])} : (สำหรับ Asynchronous Bit Bang mode เท่านั้น) เป็นคำสั่งในการเขียนข้อมูลผ่านพอร์ทในโหมด Asynchronous Bit Bang ถ้าคำสั่งนั้นมีหลายบิตก็จะค่อยๆ ส่งออกไปทีละบิต ด้วยความเร็วตามคำสั่ง FT\_SetBaudRate


## 2.4 โปรแกรม Visual Basic 6.0

ผู้ดำเนินโครงการใช้โปรแกรม Visual Basic สำหรับรับคำสั่งในการควบคุมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ซีดานแห่ง จากผู้ใช้ โดยควบคุมสเต็ปมอเตอร์คราวละ 1 ตัว ซึ่งมีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมดังภาคผนวก ข และหลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมทำการเปิดใช้งานในครั้งแรกปรากฏ

หน้าต่างดังรูปที่ 2.12 และทำการเลือกการเริ่มงานใหม่แบบ Standard EXE จะปรากฏหน้าต่างคำสั่งดังแสดงในรูปที่ 2.13

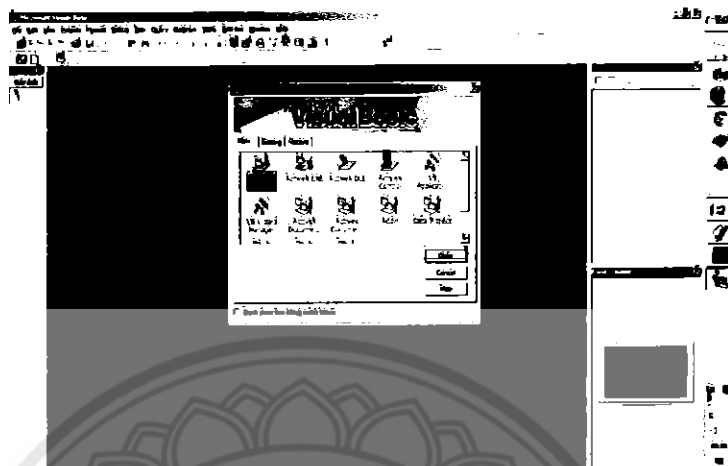

รูปที่ 2.12 ลักษณะของหน้าต่างเมื่อเริ่มโปรแกรม

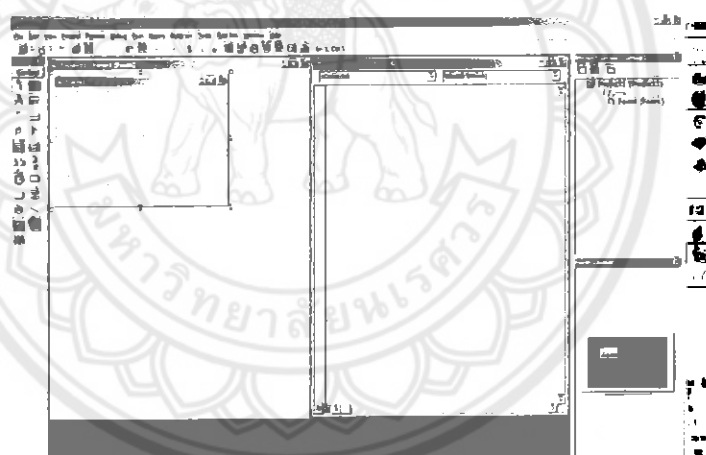


รูปที่ 2.13 ลักษณะของโปรแกรมเริ่มต้นสร้างงานใหม่แบบ Standard EXE

โดยกลุ่มของฟังก์ชันเมื่อเริ่มงานแบบ Standard EXE สามารถแบ่งเป็น 7 กลุ่มคือ  
กลุ่มที่ 1 Menu Bar เป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่งจัดการไฟล์ทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 2.14

File Edit View Project Format Debug Run Query Diagram Tools Add-In Window Help


รูปที่ 2.14 Visual basic menu bar

 กลุ่มที่ 2 Tool Bar เป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่งจัดการไฟล์แบบลัด โดยมีคำสั่งดังแสดงในรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 Visual basic tool bar

กลุ่มที่ 3 Tool Box เป็นส่วนที่รวบรวมเครื่องมือมาตรฐานในการสร้าง GUI ดังแสดงในภาพที่ 2.16 ซึ่งฟังก์ชันต่างๆ ที่ใน Tool box ที่ใช้ในโครงการแสดงในตารางที่ 2.2

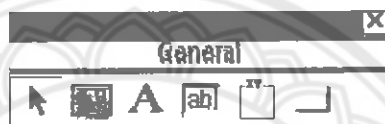


รูปที่ 2.16 Visual basic tool box

ตารางที่ 2.2 ฟังก์ชันภายใน Tool Box ของโปรแกรม Visual Basic ที่ใช้ในโครงการ


| ชื่อ           | ไอคอน  | คำอธิบาย                                    |
|----------------|--------|---------------------------------------------|
| Label          | A      | แถบข้อความสำหรับอ่านอย่างเดียว              |
| Text box       | ab     | ช่องสำหรับกรอกข้อความ                       |
| Command Button | ปุ่มกด | ปุ่มกดสำหรับการเริ่มทำงานตามโปรแกรมที่เขียน |
| Frame          | กรอบ   | กรอบสำหรับห้บริบทแก่                        |

กลุ่มที่ 4 Form Design Window เป็นส่วนแสดงผล GUI ของโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 2.17

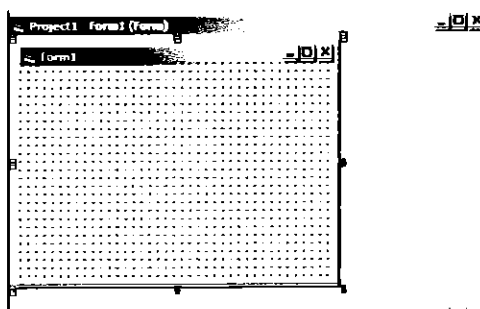

รูปที่ 2.1 Visual basic form design window

กลุ่มที่ 5 Code Window เป็นส่วนแสดงคำสั่งควบคุมของโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 2.18

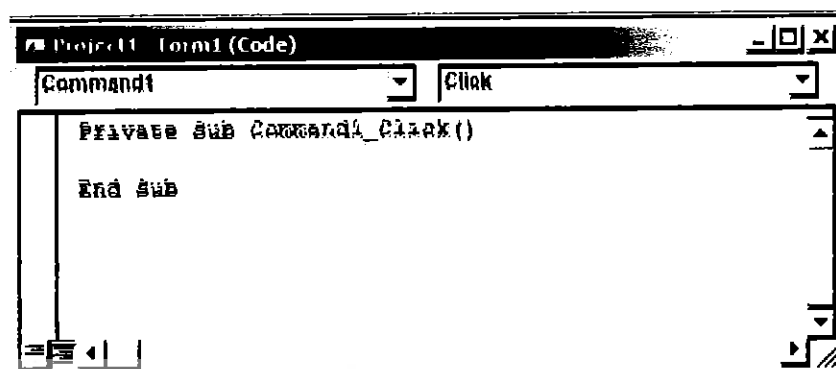


รูปที่ 2.18 Visual basic code window

กลุ่มที่ 6 Project Group Window เป็นส่วนจัดการส่วนประกอบของโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 2.19



รูปที่ 2.19 Visual basic Project group window


กลุ่มที่ 7 Form Layout เป็นส่วนสำหรับการออกแบบ หน้าต่าง GUI ดังแสดงในรูปที่ 2.20

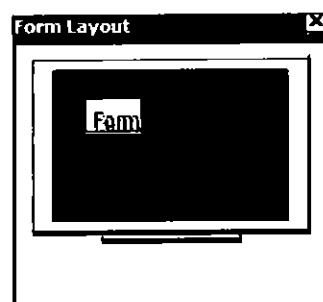

รูปที่ 2.20 Visual basic form layout


## 2.5 โปรแกรม Eagle 5.60

ผู้ดำเนินโครงการใช้โปรแกรม Eagle สำหรับออกแบบวงจรจับสแตมป์มอเตอร์ผ่านการสื่อสารแบบยูเอสบีของอุปกรณ์ซีดีตำแหน่ง ซึ่งมีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมดังภาคผนวก ก และหลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมและทำการเปิดใช้งานใน ครั้งแรกปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 2.21 ซึ่งเป็นหน้าต่างจัดการไฟล์ทั้งหมด

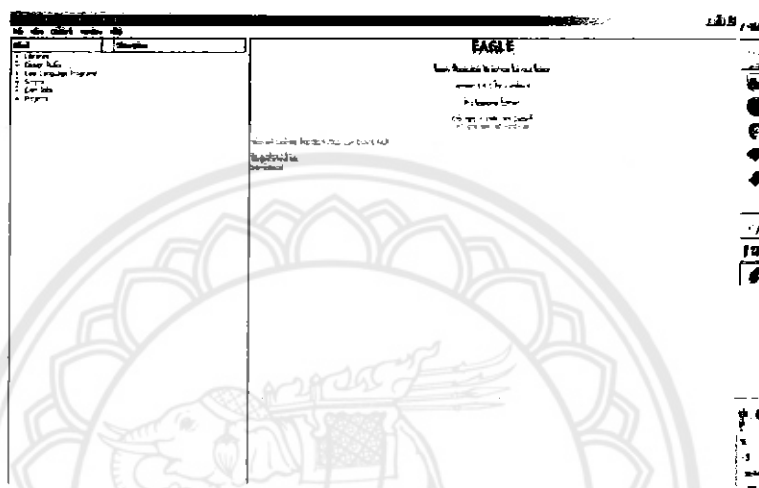

รูปที่ 2.21 Eagle 5.6 Control panel

เมื่อเลือก new->Schematic สร้างแผนผังวงจร ซึ่งต้องทำการออกแบบวงจรเสมอทำให้ปรากฏหน้าต่างการออกแบบวงจรดังแสดงในรูปที่ 2.22 โดยแบ่งอุปกรณ์ในการทำโครงการเป็น 3 กลุ่ม

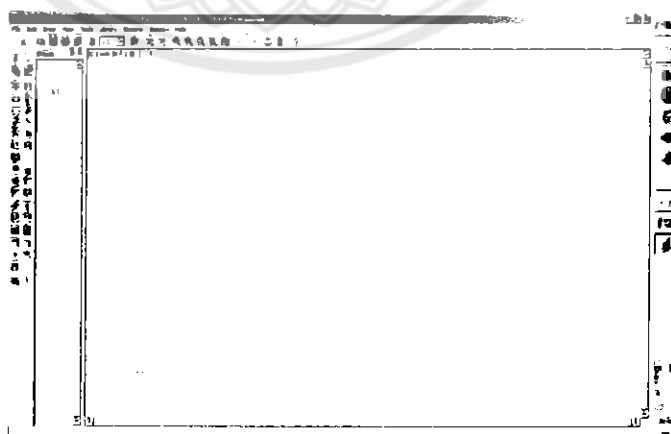

รูปที่ 2.22 Eagle 5.6 Schematic window

กลุ่มที่ 1 Menu bar เป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่งจัดการไฟล์ทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 2.23

File Edit Draw View Tools Library Options Window Help

รูปที่ 2.23 Eagle 5.6 Menu bar

กลุ่มที่ 2 Tool bar เป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่งจัดการไฟล์แบบลัด โดยมีคำสั่งดังแสดงในรูปที่ 2.24




รูปที่ 2.24 Eagle 5.6 Tool bar

กลุ่มที่ 3 Tool box โดยคำสั่งที่ใช้ในโครงงานดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.3 ฟังก์ชันภายใน Schematic window Tool Box ของโปรแกรม Eagle 5.6 ใช้ในโครงงาน

| ชื่อ  | ไอคอน | คำอธิบาย                           |
|-------|-------|------------------------------------|
| Label |       | ใส่ข้อความให้กับอุปกรณ์            |
| Node  |       | เพิ่มจุดเชื่อมต่อ                  |
| Add   |       | เพิ่มอุปกรณ์                       |
| Move  |       | เคลื่อนย้าย วัตถุที่เลือก          |
| Cut   |       | ตัด วัตถุที่เลือก                  |
| Wire  |       | เพิ่มสายสัญญาณ                     |
| Band  |       | ทำให้สายสัญญาณเรียบและดูสวยงามขึ้น |

เมื่อสิ้นสุดการออกแบบผังวงจรแล้วทำการออกแบบแผ่นวงจร โดยการเลือกคำสั่ง Board ที่ Tool bar หน้าต่างการออกแบบแผ่นวงจรปรากฏดังรูปที่ 2.25 โดยแบ่งอุปกรณ์ในการทำโครงการเป็น 3 กลุ่ม

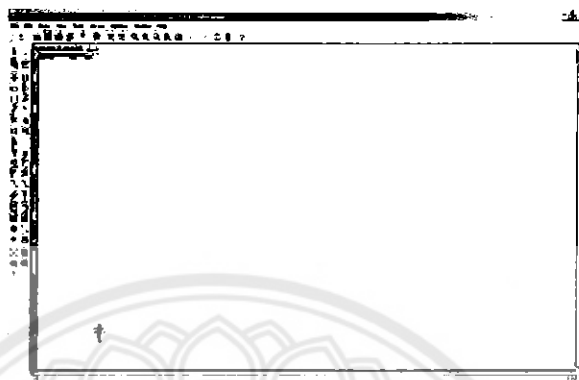

รูปที่ 2.25 Eagle 5.6 Board window

กลุ่มที่ 1 Menu bar เป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่งจัดการไฟล์ทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 2.26

File Edit Draw View Tools Library Options Window Help

รูปที่ 2.26 Eagle 5.6 Menu bar

กลุ่มที่ 2 Tool bar เป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่งจัดการไฟล์แบบลัด โดยมีคำสั่งดังแสดงในรูปที่ 2.27



รูปที่ 2.27 Eagle 5.6 Tool bar

กลุ่มที่ 3 Tool box โดยคำสั่งที่ใช้ในการดำเนินโครงการดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.4 ฟังก์ชันภายใน Board window Tool Box ของโปรแกรม Eagle 5.6 ใช้ในโครงการ

| ชื่อ     | ไอคอน                                                                               | คำอธิบาย                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Auto     |    | สร้างลายวงจรอัตโนมัติหากกำหนดเส้นสัญญาณไว้แล้ว    |
| Erc      |    | ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดภายในวงจร                      |
| Error    |    | รายงานผลข้อผิดพลาดที่ตรวจพบในวงจร                 |
| Hole     |    | เจาะรู                                            |
| Via      |    | เจาะรูทะลุอีกด้านของแผ่นวงจร                      |
| Ratsnest |    | จัดเรียงสายสัญญาณโดยอัตโนมัติ                     |
| Ripup    |   | ลบสายสัญญาณที่ออกแบบไว้                           |
| Route    |  | แก้ไขสายสัญญาณ                                    |
| Signal   |  | เพื่อสายสัญญาณแต่ไม่สามารถทำงานได้ใน Board window |

ในการออกแบบแผ่นวงจรด้วยโปรแกรม Eagle 5.60 ต้องทำการออกแบบแผนผังของวงจรก่อนเสมอเพื่อให้โปรแกรมสามารถสร้างหน้าตาของการออกแบบลายวงจรได้

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินงาน

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ซึ่งตำแหน่งเพื่อใช้สำหรับเคลื่อน ส่วนเจาะแผ่นวงจร โดยมีวิธี วิธีการดำเนินงาน มี 4 ส่วนหลัก คือ ศึกษาข้อมูล ออกแบบและพัฒนา อุปกรณ์ซึ่งตำแหน่งส่วนฮาร์ดแวร์ ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ซึ่งตำแหน่งซอฟต์แวร์และวิธีการ ทดสอบ

#### 3.1 ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ในโครงการ เพื่อตัดแปลงให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ซึ่งตำแหน่ง แกน X และ Y โดย ศึกษาลักษณะและวงจรขับสเต็ปมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรที่มีขดลวดสเตเตอร์ แบบใบพัด ศึกษาการสื่อสารแบบยูเอสบีและอุปกรณ์ยูเอสบีที่ใช้ในการทำโครงการ Visual Basic 6.0 eagle 5.60 ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2

#### 3.2 ออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ซึ่งตำแหน่ง


เนื่องจากผู้ดำเนินโครงการมีความประสงค์ในการพัฒนาอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช่แล้วเป็น อุปกรณ์ซึ่งตำแหน่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของมอเตอร์และโครงสร้างอุปกรณ์ โดยในการ ออกแบบอุปกรณ์ซึ่งตำแหน่งแกน X และ Y ผู้ทำโครงการทำการตัดแปลงจากโครงสร้างของปรินเตอร์และเครื่องอ่านซีดีรอม แต่เนื่องจากอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการประกอบไปด้วยสเต็ปมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรหลายขนาดซึ่งเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนเคลื่อนไหวเดิม เช่นรางเลื่อนเชิงเส้นเพลอาหมุนกระดาษเพียง ซึ่งถูกออกแบบมาใช้งานร่วมกับสเต็ปมอเตอร์นั้น ผู้ทำโครงการจึงออกแบบให้ อุปกรณ์เหล่านี้ติดอยู่กับอุปกรณ์ซึ่งตำแหน่งเคลื่อนไหวของแกน X และ แกน Y เคลื่อนที่เป็นอิสระ จากกัน โดยอุปกรณ์ซึ่งตำแหน่งแกน X คัดแปลงจากอุปกรณ์เลื่อนดรัมหมึก ทำหน้าที่ซึ่งตำแหน่งใน แนวแกน X และอุปกรณ์ซึ่งตำแหน่งในแนวแกน Y คัดแปลงจากอุปกรณ์เลื่อนหัวอ่านแผ่นซีดีรอม จากเครื่องอ่านแผ่นซีดีรอม มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ ออกแบบอุปกรณ์ซึ่งตำแหน่งแกน X Y ส่วนฐานของอุปกรณ์ซึ่งตำแหน่งและออกแบบวงจรขับสเต็ปมอเตอร์แบบใบพัดผ่านการสื่อสารแบบยูเอสบี

ในการออกแบบอุปกรณ์ซึ่งตำแหน่งแกน X มีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ โครงสร้าง อุปกรณ์ซึ่งตำแหน่งแกน X สเต็ปมอเตอร์แกน X และอุปกรณ์เคลื่อนที่แนวแกน X ซึ่งคัดแปลงจากปรินเตอร์ lakmark โดยออกแบบให้มีระยะการทำงาน ในแนวแกน X เท่ากับ 250 มิลลิเมตร

ขับเคลื่อนด้วยสแต็ปมอเตอร์แกน X ซึ่งมีคุณสมบัติดังตารางที่ 3.1 ส่งกำลังผ่านสายพานเพื่อขับเคลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่แนวแกน X โดยแสดงดังรูปที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 คุณสมบัติของสแต็ปมอเตอร์รุ่น M42SP-5 ที่ใช้ในการทำโครงงาน

| ชื่อ                     | M42SP-5                      |                               |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| แรงดันพิกัด              | กระแสตรง 12 โวลต์            | กระแสตรง 24 โวลต์             |
| แรงดันทำงาน              | กระแสตรง 10.8-13.2 โวลต์     | กระแสตรง 21.6-26.4 โวลต์      |
| กระแสพิกัด               | 259 มิลลิแอมแปร์             | 216 มิลลิแอมแปร์              |
| จำนวนเฟสขดลวด            | 4 เฟส                        | 4 เฟส                         |
| ความต้านทานกระแสตรง      | $50 \Omega$ ต่อเฟส $\pm 7\%$ | $120 \Omega$ ต่อเฟส $\pm 7\%$ |
| องศาต่อสเต็ป             | 7.5 องศาต่อสเต็ป             |                               |
| การควบคุม                | BIPOLAR 2-2                  | BIPOLAR 2-2                   |
| แรงบิดขณะวิ่งโรเตอร์     | 78.4 MN.M                    | 94.1 MN.M                     |
| แรงบิดดึงออก             | 27.6 MN.M/200PPS             | 46.1 MN.M/200PPS              |
| แรงบิดดึงเข้า            | 26.5 MN.M/200PPS             | 45.6 MN.M/200PPS              |
| อัตราแรงบิดดึงออกสูงสุด  | 375PPS                       | 445PPS                        |
| อัตราแรงบิดดึงเข้าสูงสุด | 365PPS                       | 435PPS                        |

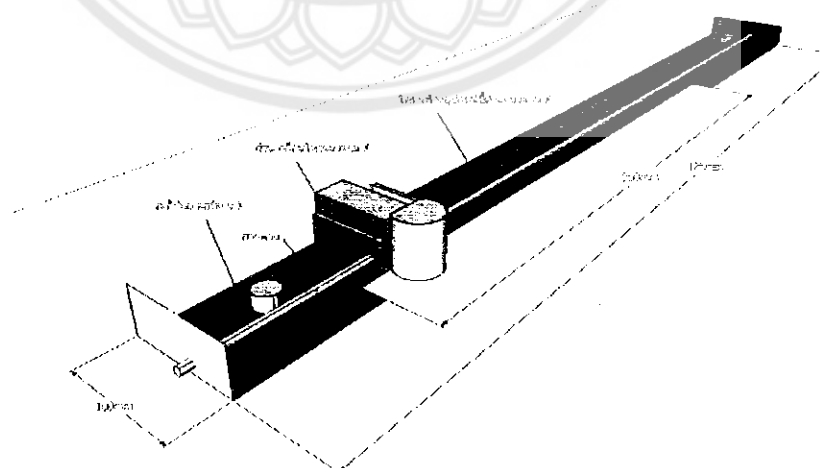


รูปที่ 3.1 อุปกรณ์ขับเคลื่อนแกน X

ในการออกแบบอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ โครงสร้างอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y สเต็ปมอเตอร์แกน Y และส่วนเคลื่อนไหวยของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y ซึ่งดัดแปลงจากเครื่องอ่านซีดีรอม Lite on ซึ่งมีระยะการทำงานในแนวแกน Y 70 มิลลิเมตร โดยใช้สเต็ปมอเตอร์แกน Y ซึ่งเป็นมอเตอร์เชิงเส้น (sled motor) ที่มีคุณสมบัติดังตารางที่ 3.2 เป็นตัวขับเคลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่แนวแกน Y แสดงดังรูปที่ 3.2


ตารางที่ 3.2 คุณสมบัติของสเต็ปมอเตอร์แกน Y

| MODEL                            | MSCA               |
|----------------------------------|--------------------|
| มุมของแต่ละสเต็ป (DEG)           | 18°                |
| แรงดันพิกัด (V)                  | 12 V               |
| ใช้การควบคุมแบบ                  | BIPOLAR 2-2        |
| แรงบิดคืบเข้า                    | 13.8 G-CM /800 PPS |
| แรงบิดคืบออก                     | 5.9 G-CM /6000 PPS |
| ความเร็วสูงสุดในการคืบเข้า(PPS)E | 1300 PPS           |
| ความเร็วสูงสุดในการคืบออก(PPS)   | ประมาณ 600 PPS     |

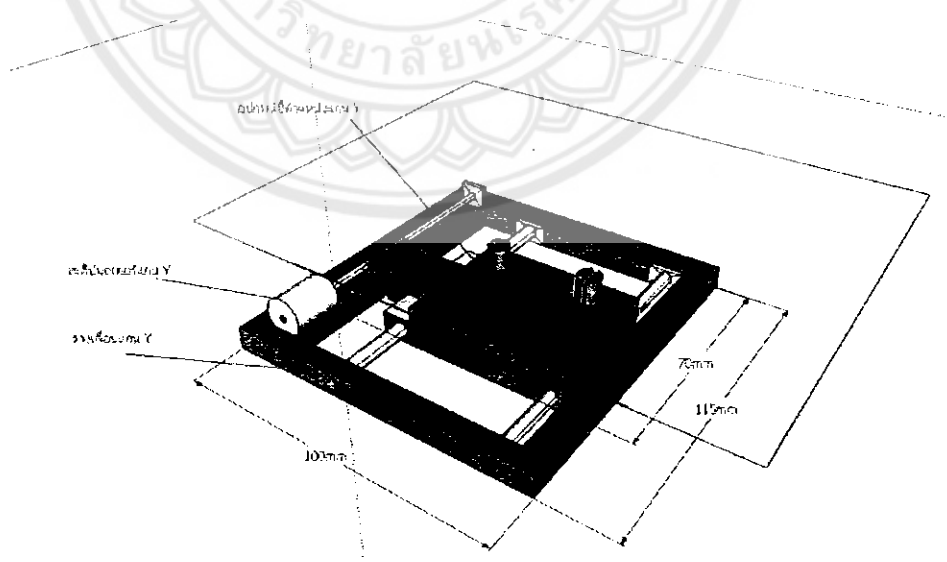

รูปที่ 3.2 อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y


ในการออกแบบฐานของอุปกรณ์ซีดีตำแหน่งแกน X และ Y ออกแบบโดยมีคานารับแรงกดจากหัวสว่านช่วยให้แผ่นวงจร ไม่งอเมื่อวางลงบนอุปกรณ์ซีดีตำแหน่งแกน Y โดยคัดแปลงจาก ฐานของ ปรี้นเตอร์ hp รุ่น psc 1210 แสดงดังรูปที่ 3.3

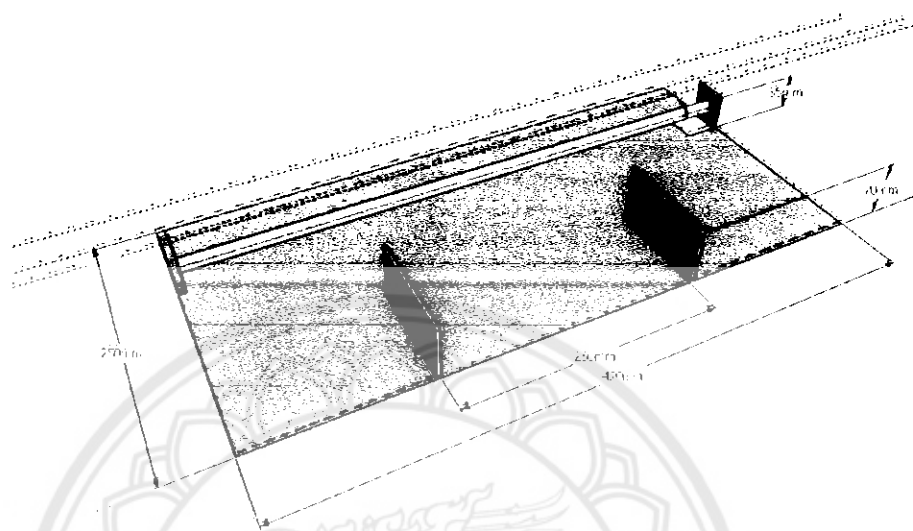

รูปที่ 3.3 ลักษณะของฐานอุปกรณ์ซีดีตำแหน่ง


ในการออกแบบวงจรขับสเต็ปมอเตอร์แบบ ไบ โพลาร์ผ่านการสื่อสารแบบยูเอสบี ประกอบด้วยวงจรเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเอสบีกับคอมพิวเตอร์วงจรขับสเต็ปมอเตอร์วงจรจ่ายแรงดัน

ในการออกแบบวงจรเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเอสบีเข้ากับคอมพิวเตอร์ใช้อุปกรณ์ยูเอสบี FT232RL ดังหัวข้อ 2.2.3.3 เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 3.4

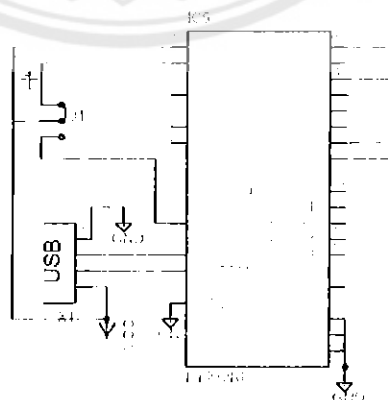

รูปที่ 3.4 วงจรเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเอสบีกับคอมพิวเตอร์

ในการออกแบบวงจรขับสเต็ปมอเตอร์ผู้ดำเนินโครงการเลือกใช้ไอซี L293E ซึ่งเป็นไอซีที่บรรจุ H-bridge สำหรับขับมอเตอร์กระแสตรง ซึ่งต้องทำการดัดแปลงให้สามารถขับสเต็ปมอเตอร์ได้ จำนวน 2 ตัว และ ไอซี FN7404 สำหรับกลับค่าสัญญาณที่จ่ายให้กับทรานซิสเตอร์ในฝั่งเดียวกันของ H-bridge เพื่อป้องกันการลัดวงจรและ กลับค่าสัญญาณควบคุมจากอุปกรณ์ยูเอสบีคังแสดงในรูปที่ 3.5

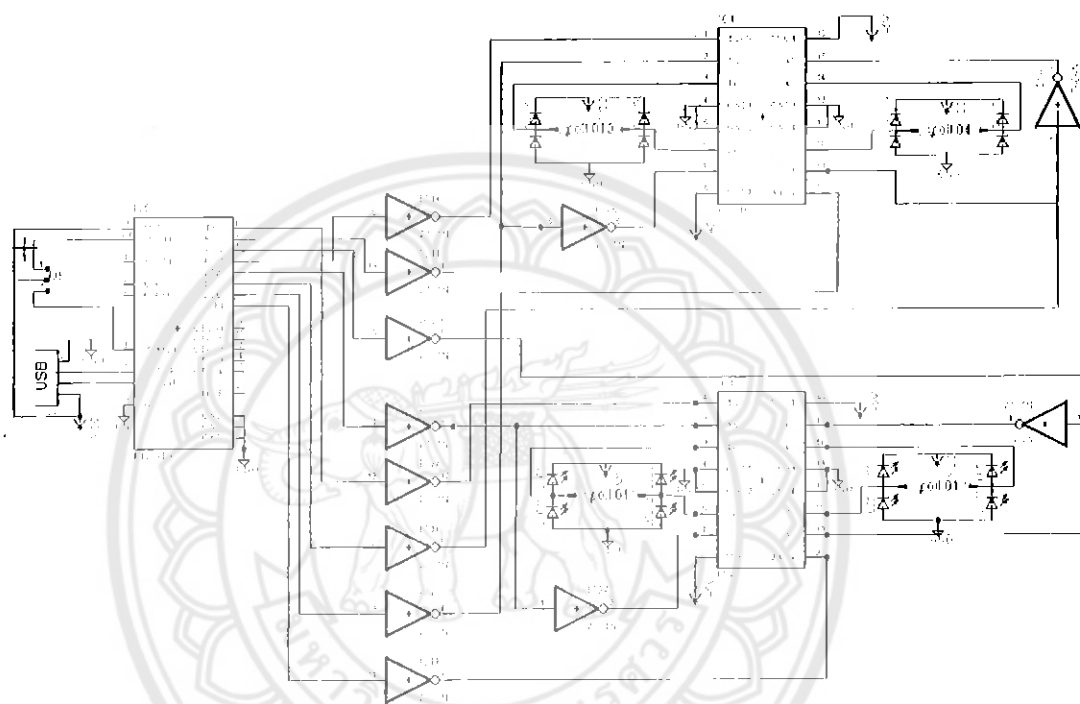


รูปที่ 3.5 วงจรขับสเต็ปมอเตอร์ผ่านพอร์ตยูเอสบี

ในส่วนการออกแบบวงจรจ่ายแรงดันได้ทำการดัดแปลงจากวงจรชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 230 โวลต์ เป็นแรงดัน 5 โวลต์ ที่กระแสฟลักต์ 400 mA ซึ่งจากข้อมูลตารางที่ 3.1 ถึง 3.2 พบว่ากระแสฟลักต์ของสเต็ปมอเตอร์เท่ากับ 256 mA ต่อขดลวด หรือเท่ากับ 512 mA เมื่อกระตุ้นขดลวด 2 ขดพร้อมกัน ทำให้สามารถลดขั้นตอนการออกแบบวงจรจำกัดกระแสสำหรับขดลวดสเต็ปมอเตอร์ได้

### 3.3 ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้ตำแหน่ง

ในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ชิ้นนี้ตำแหน่งผ่านอุปกรณ์ยูเอสบี FT232RL ในหัวข้อที่ 2.2.3.3 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างวงจรขับสเต็ปมอเตอร์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโครงการสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ชิ้นนี้ตำแหน่งผ่านคำสั่งของไคร์ฟเวอร์

อุปกรณ์ยูเอสบี (D2XX) โดยออกแบบและพัฒนาโปรแกรมรับคำสั่งจากผู้ใช้งานด้วยโปรแกรม Visual Basic ในหัวข้อที่ 2.4 มีลำดับขั้นตอนการทำงานดังแสดงในรูปที่ 3.6

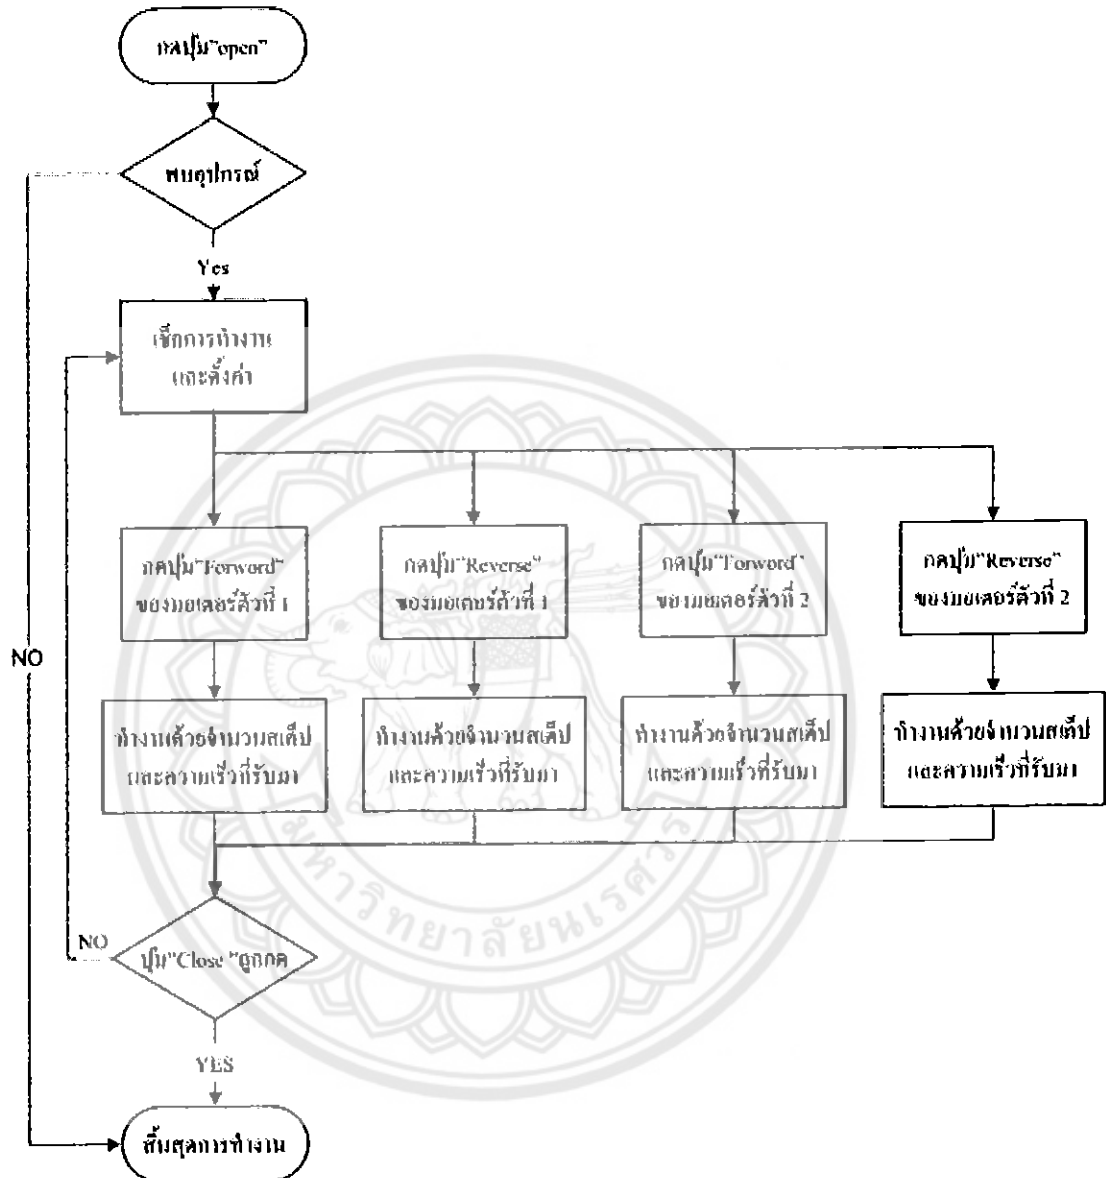


รูปที่ 3.6 แผนภาพการทำงานของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ซีดีตำแหน่ง

ในการออกแบบโปรแกรมสำหรับควบคุมอุปกรณ์ซีดีตำแหน่งด้วยโปรแกรม Visual Basic ผู้ดำเนินโครงการออกแบบหน้าต่างสำหรับควบคุมอุปกรณ์ซีดีตำแหน่งสำหรับผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้ทันทีที่เปิดโปรแกรม ซึ่งออกแบบให้สามารถควบคุมความเร็ว จำนวนสเต็ป และทิศทางของสเต็ปมอเตอร์แนวแกน X และ Y ซึ่งหน้าต่างของโปรแกรมสำหรับควบคุมอุปกรณ์ซีดีตำแหน่ง

๒๖๓๒๖๒๔ ม.ค.

๖๒๒๕๖  
๒๖๕๖

ประกอบชุดคำสั่งและส่วนแสดงผลทั้งหมด 7 ส่วน แสดงดังรูปที่ 3.7 โดยรายละเอียดโปรแกรมของแต่ละชุดคำสั่งแสดงในภาคผนวก ก

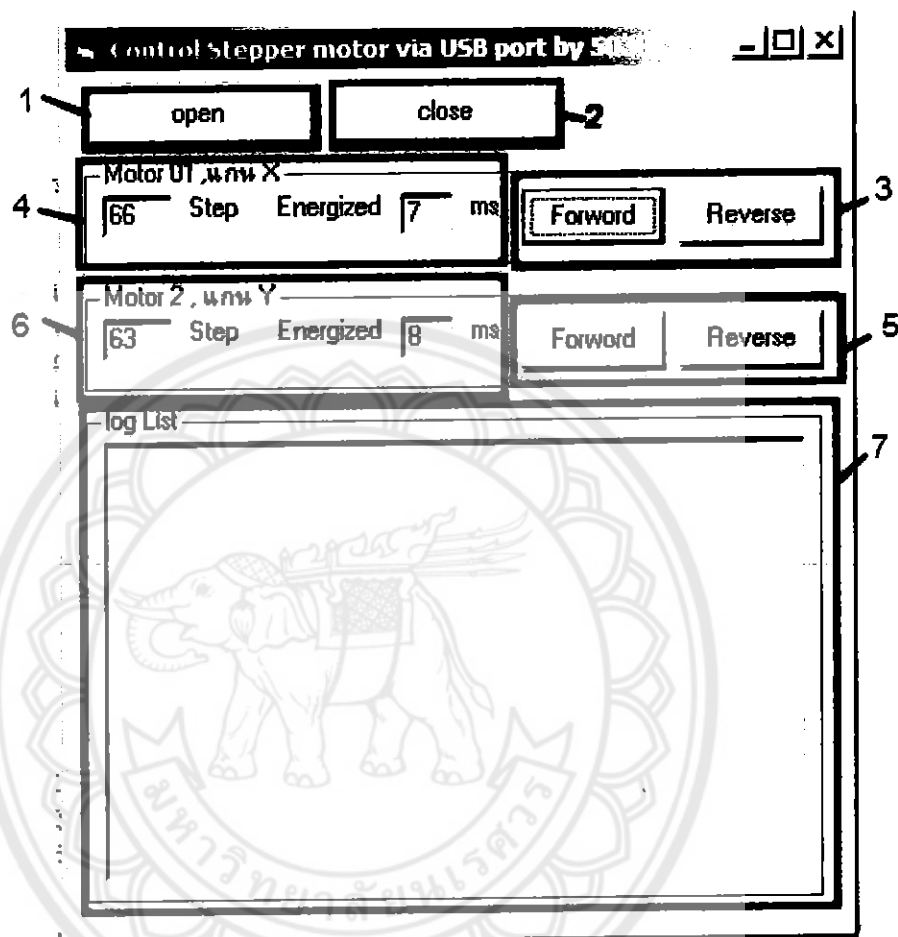

รูปที่ 3.7 ลักษณะหน้าต่างโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ซีดีตำแหน่ง

- ส่วนที่ 1 ปุ่ม "open" เพื่อให้โปรแกรมสแกนหาอุปกรณ์ยูเอสบีในโรงงานและตั้งค่าเริ่มต้นการทำงานให้กับอุปกรณ์
- ส่วนที่ 2 ปุ่ม "close" เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานและต้องการถอดอุปกรณ์ออกต้องกดปุ่ม "close" เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
- ส่วนที่ 3 ส่วนควบคุมสำหรับอุปกรณ์ซีดีตำแหน่งแกน X โดยกดปุ่ม "Forward" เพื่อควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่แนวแกน X ให้เคลื่อนที่ไปทางด้าน Forward ที่ระบุไว้บนโครง ของอุปกรณ์ซีดีตำแหน่งแกน X หรือกดปุ่ม "Reverse" เพื่อควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่แนวแกน X

เคลื่อนที่ไปทางด้านตรงข้ามกับด้าน Forward ที่ระบุไว้บน โครงของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง แกน X ตามจำนวนสเต็ปและความเร็วในส่วนที่ 4

ส่วนที่ 4 ส่วนสำหรับรับรับค่าจำนวนสเต็ปและความเร็วที่ป้อนซึ่งระบุในรูปแบบของความกว้างสัญญาณพัลส์ ของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X

ส่วนที่ 5 ส่วนควบคุมสำหรับอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y โดยกดปุ่ม "Forward" เพื่อควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่แนวแกน Y ให้เคลื่อนที่ไปทางด้าน Forward ที่ระบุไว้บนโครง ของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y และ กดปุ่ม "Reverse" เพื่อควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y ให้เคลื่อนที่ไปทางด้านตรงข้ามกับ ด้าน Forward ที่ระบุไว้บนโครงของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y ตามค่าในส่วนที่ 6

ส่วนที่ 6 ส่วนสำหรับรับรับค่าจำนวนสเต็ปและความเร็วซึ่งระบุในรูปแบบของความกว้างของสัญญาณพัลส์ ของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y

ส่วนที่ 7 ส่วนของจอแสดงผลเมื่อการทำงานสิ้นสุดลงซึ่งแสดงจำนวนสเต็ปและความเร็วในหน่วยพัลส์ต่อวินาที

### 3.4 วิธีการทดสอบ

เพื่อทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่พัฒนาขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่พัฒนาขึ้น โดยหัวข้อย่อจะกล่าวถึงการออกแบบการทดสอบ 3 ส่วนคือการ ทดสอบวงจรขับสเต็ปมอเตอร์ผ่านพอร์ทยูเอสบี การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X และ Y การทดสอบทำงานของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง

#### 3.4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของวงจรสร้างสัญญาณพัลส์

การทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคาบของสัญญาณพัลส์โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวัดแรงดันที่ 1Y และ 3Y ของไอซี L293E ตัวที่ 1 ขณะไม่ต่อกับสเต็ปมอเตอร์แกน X คิวออกสซิไลสโกป

ขั้นตอนที่ 2 ควบคุมสเต็ปมอเตอร์แกน X จากโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งผ่านโดยกำหนดความกว้างของสัญญาณพัลส์ 01 และ 10 มิลลิวินาที และบันทึกผลการทดลอง

#### 3.4.2 การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง

การทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความเร็วที่อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X และ Y สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำในหน่วยพัลส์ต่อวินาทีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อวงจรขับสเต็ปมอเตอร์ผ่านพอร์ทยูเอสบีกับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง

โปรแกรมควบคุมสเต็ปมอเตอร์ผ่านพอร์ทยูเอสบีและไคร์ฟเวอร์ D2XX เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 ควบคุมสเต็ปมอเตอร์แกน X ผ่านโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ซีดำแหน่งด้วยความเร็ว

57678192102113120128136147158 พัลส์ต่อวินาที 60 สเต็ปคงที่

ขั้นตอนที่ 3 ใช้ไม้บรรทัดเหล็กความละเอียด 5 มิลลิเมตร วัดระยะการกระจัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่


แนวแกน X แสดงดังภาพที่ 3.8 (ขวา) โดยทำการทดลอง 6 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 ควบคุมสเต็ปมอเตอร์แกน Y ผ่านโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ซีดำแหน่งด้วยความเร็ว

57678192102113120128136147158 พัลส์ต่อวินาที 60 สเต็ปคงที่

ขั้นตอนที่ 5 ใช้ไม้ฉากความละเอียด 5 มิลลิเมตร วัดระยะการกระจัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่

แนวแกน Y แสดงดังภาพที่ 3.8 (ซ้าย) โดยทำการทดลอง 6 ครั้ง

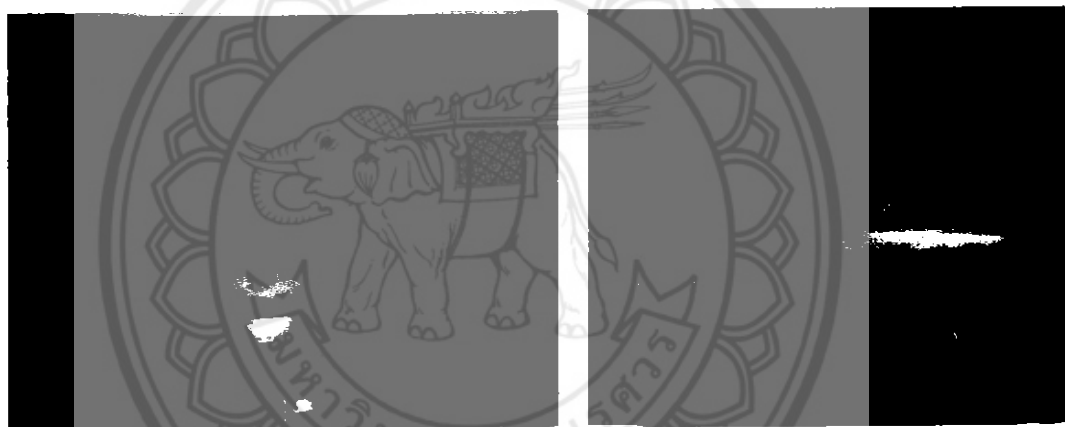

รูปที่ 3.7 การวัดการกระจัดของ มอเตอร์แกน Y (ซ้าย) มอเตอร์แกน X (ขวา)

### 3.4.3 การทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ซีดำแหน่ง

การทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพด้านการทำงานของอุปกรณ์ โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำไม้บรรทัดเหล็กซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับสร้างจุดอ้างอิงติดกับอุปกรณ์ซีดำแหน่งแกน

X และนำกระดาษกราฟมาวางบนอุปกรณ์ซีดำแหน่งแกน Y

ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแกน X โดยเลือกใช้ความเร็วที่อุปกรณ์ซีดำแหน่ง

แกน X สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำจากผลการทดลองในหัวข้อ 3.4.2 ด้วย

จำนวนสเต็ปที่ 102040 และ 60 สเต็ป และบันทึกผลการ โดยตั้งค่าส่วนเคลื่อนไหว ของ

อุปกรณ์ซีดำแหน่งมายังดำแหน่งอ้างอิงในทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแกน Y โดยเลือกใช้ความเร็วที่อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำจากผลการทดลองในหัวข้อ 3.4.2 ด้วยจำนวนสเต็ปที่ 10 40 และ 60 สเต็ป และบันทึกผลการ โดยตั้งค่าส่วนเคลื่อนไหว ของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งมายังตำแหน่งอ้างอิงในทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 แล้วนำการทดสอบที่ได้มาหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน



## บทที่ 4

### ผลการดำเนินงาน

บทนี้จะกล่าวถึงผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่พัฒนาขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ซึ่งแบ่ง ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองออกเป็น 4 ส่วนคือ ผลการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง, ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวงจรสร้างสัญญาณพัลส์, ผลทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง, ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง



#### 4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง

จากหัวข้อ 3.2 เมื่อทำการออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง หลังจากวางและบัดอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแนวแกน X และ อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแนวแกน Y ให้มั่นคง บนฐานของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง แสดงดังภาพที่ 4.1 จึงนำแผ่นวงจรที่ต้องการเจาะวางบนส่วนเคลื่อนไหวยของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y และนำสว่านสำหรับเจาะวางไว้บนส่วนเคลื่อนไหวยของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X



รูปที่ 4.1 โครงสร้างอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง

ในส่วนของการออกแบบวงจรจับสแตมป์มอเตอร์ผ่านการสื่อสารแบบยูเอสบีซีผู้ทำโครงงานทำการออกแบบวงจรด้วยโปรแกรม Eagle 5.6.0 จากหัวข้อที่ 2.5 วงจรดังรูป 4.2 (ซ้าย) โดยทำการเจาะและบัดกรีไอซีกับวงจรดังรูปที่ 4.2 (ขวา)

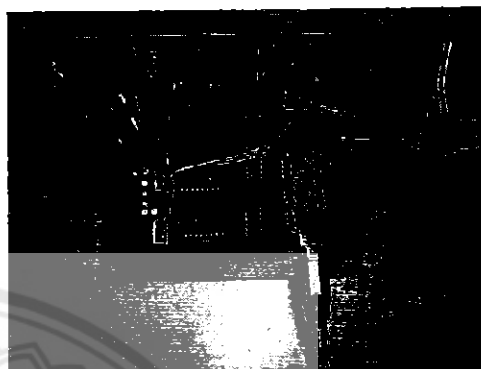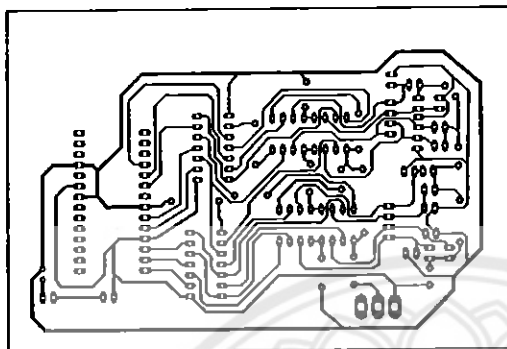

รูปที่ 4.2 วงจรจับสแตมป์มอเตอร์ผ่านการสื่อสารแบบยูเอสบีซีที่ออกแบบ (ซ้าย) ขณะทำงาน (ขวา)


เมื่อทำการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันและคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มทำการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์ซีดำแท่ง แสดงดังรูป 4.3




รูปที่ 4.3 อุปกรณ์ซีดำแท่งแนวแกน X,Y

## 4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวงจรสร้างสัญญาณพัลส์

จากหัวข้อ 3.4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ผลการทดลองดังนี้

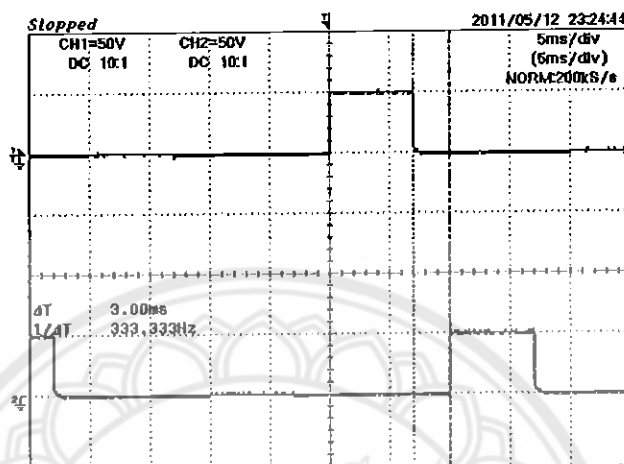

รูปที่ 4.4 ลักษณะสัญญาณ 100 พัลส์ต่อวินาทีที่ขดลวด 1 (บน) และขดลวด 2 (ล่าง)

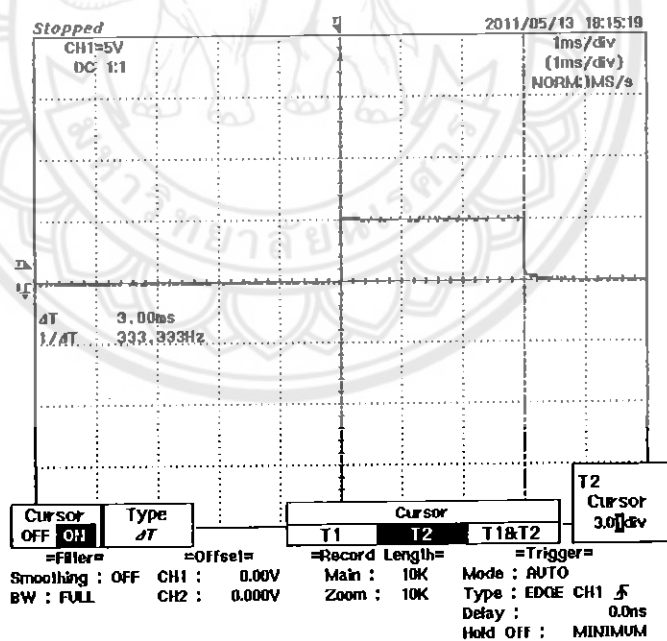


รูปที่ 4.5 สัญญาณพัลส์ที่ระยะเวลาหนึ่งสัญญาณ 0 ms และ 1 ms

### 4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง


จากหัวข้อที่ 3.4.2 การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X โดยการลดความถี่ของรางเลื่อนและลดความเร็วในการทำงานลงมีผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X

| ความเร็ว(พัลส์ต่อวินาที) | ระยะจากจุดอ้างอิง(cm) |      |      |      |      |           | ส่วนเบี่ยงเบน<br>มาตรฐาน (cm) |
|--------------------------|-----------------------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------|
|                          | ทดลองครั้งที่         |      |      |      |      | ค่าเฉลี่ย |                               |
|                          | 1                     | 2    | 3    | 4    | 5    |           |                               |
| 115                      | 10.3                  | 12.8 | 10.8 | 11.7 | 11.4 | 11.4      | 0.95                          |
| 110                      | 11.3                  | 11.8 | 12.5 | 12.6 | 11.5 | 11.9      | 0.60                          |
| 105                      | 11.7                  | 12.1 | 12.1 | 11.5 | 12   | 11.9      | 0.27                          |
| 100                      | 12.1                  | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 12   | 12.3      | 0.30                          |
| 95                       | 17.4                  | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4      | 0                             |
| 90                       | 17.4                  | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4      | 0                             |
| 85                       | 17.4                  | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4      | 0                             |
| 80                       | 17.4                  | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4      | 0                             |
| 75                       | 17.4                  | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4      | 0                             |
| 60                       | 17.4                  | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4      | 0                             |
| 50                       | 17.4                  | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4      | 0                             |

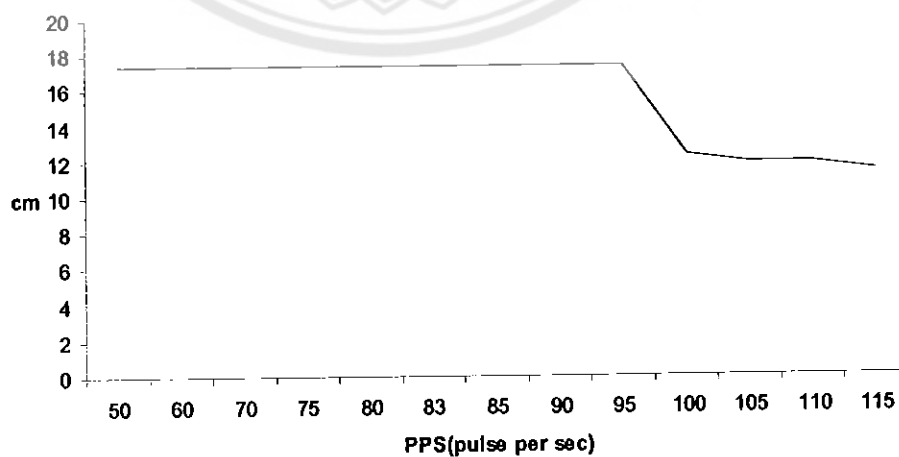

รูปที่ 4.6 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการกระจัดของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X ในตารางที่ 4.1

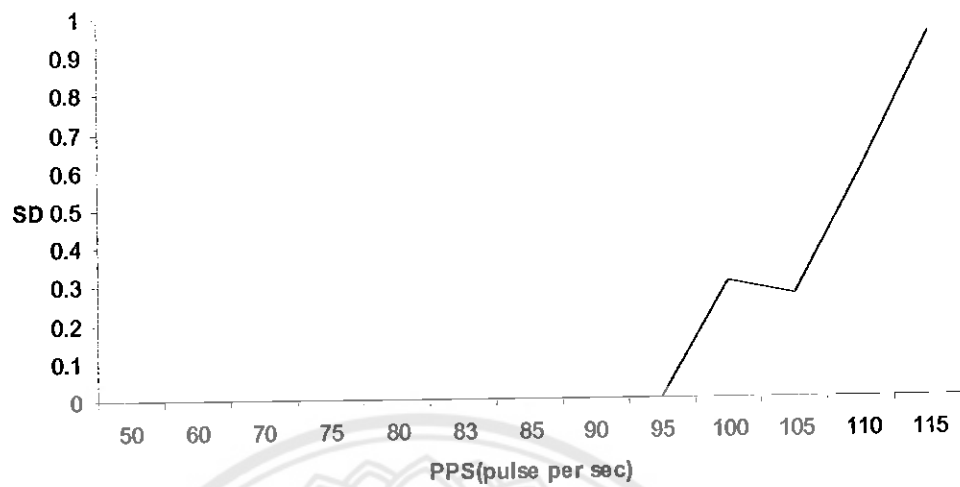


รูปที่ 4.7 กราฟแสดงค่าความเบี่ยงเบนของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X ในตารางที่ 4.1


จากหัวข้อที่ 3.4.2 การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y มีผลการทดสอบดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y

| ความถี่<br>(พัลส์ต่อวินาที) | ระยะจากจุดอ้างอิง(cm) |     |     |     |     |                   | ส่วนเบี่ยงเบน<br>มาตรฐาน (cm) |
|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------------------|
|                             | ทดลองครั้งที่         |     |     |     |     | ค่าเฉลี่ย<br>(cm) |                               |
|                             | 1                     | 2   | 3   | 4   | 5   |                   |                               |
| 115                         | 0.8                   | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.12              | 0.33                          |
| 110                         | 1.1                   | 1.1 | 1.2 | 1   | 1.1 | 1.1               | 0.05                          |
| 105                         | 1.1                   | 1   | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1               | 0.05                          |
| 100                         | 3.3                   | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.26              | 0.04                          |
| 95                          | 3.6                   | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.64              | 0.008                         |
| 90                          | 3.6                   | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.64              | 0.008                         |
| 80                          | 3.6                   | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.64              | 0.008                         |
| 75                          | 3.6                   | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.68              | 0.005                         |
| 70                          | 3.7                   | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7               | 0                             |
| 60                          | 3.7                   | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7               | 0                             |
| 50                          | 3.7                   | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7               | 0                             |

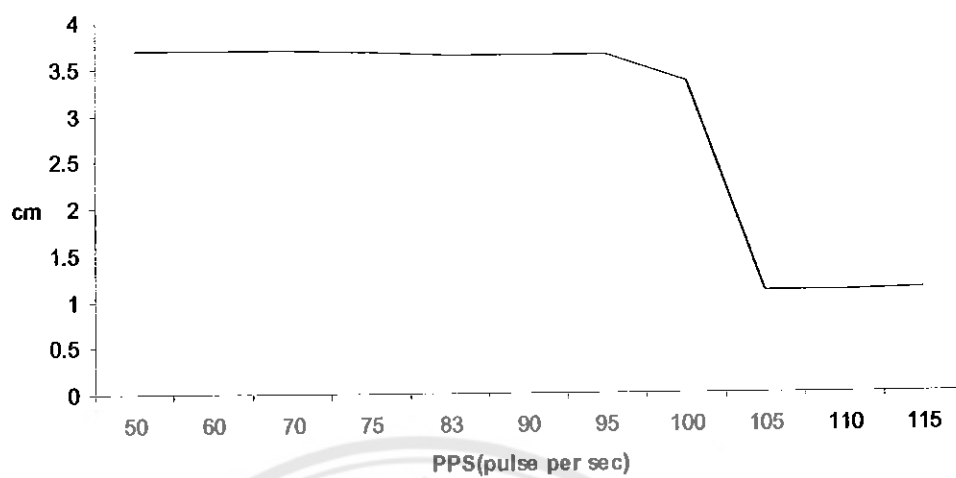


รูปที่ 4.8 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการกระจัดของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X ในตารางที่ 4.2

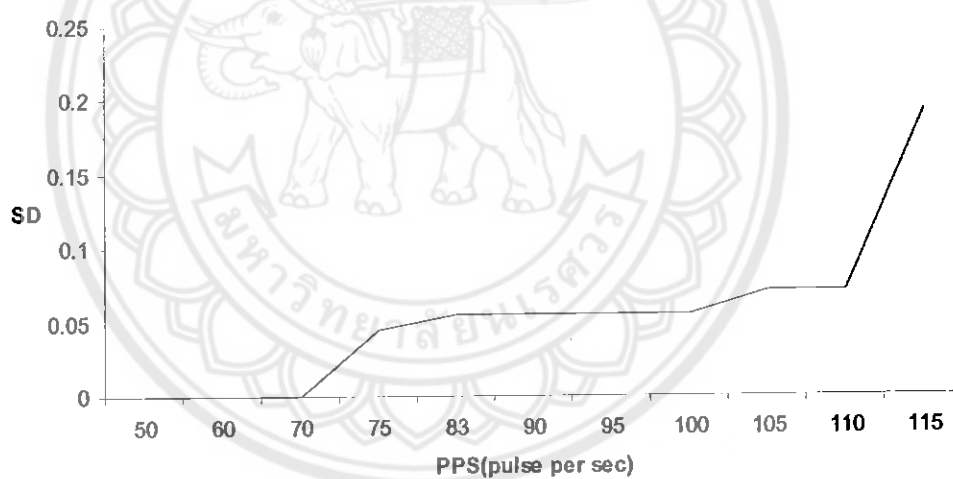

รูปที่ 4.9 กราฟแสดงค่าความเบี่ยงเบนของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X ในตารางที่ 4.2

#### 4.4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์นี้ตำแหน่ง

ในส่วนผลการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ในการเคลื่อนที่แกน X จากหัวข้อ 3.4.3 เลือกใช้ความเร็ว 90 พัลส์ต่อวินาที ได้ผลการทดลองดังนี้ การทดลองชุดที่ 1 จำนวน 22 ครั้ง ที่ 10 สเต็ปดังแสดงในรูปที่ 4.10

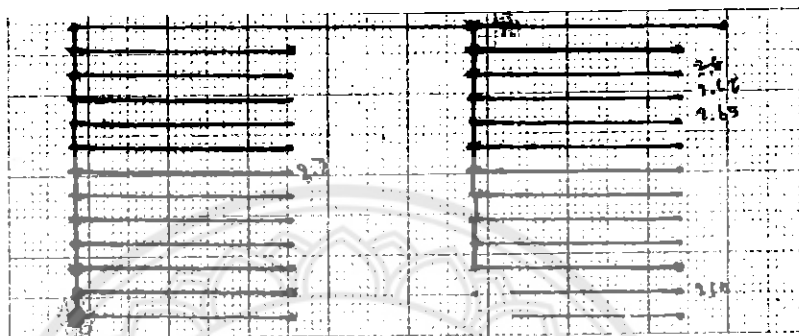


รูปที่ 4.10 ผลการทดสอบการทำงาน 22 ครั้ง โดยใช้ค่าแกน X 10 สเต็ป Y 5 สเต็ป

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบการทำงานของงานที่แกน X 10 สเต็ป ของรูปที่ 4.10

| ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่       | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 1        | 2.75                      | 9        | 2.75                      | 17             | 2.75                      |
| 2        | 2.75                      | 10       | 2.75                      | 18             | 2.75                      |
| 3        | 2.75                      | 11       | 2.75                      | 19             | 2.75                      |
| 4        | 2.75                      | 12       | 2.75                      | 20             | 2.75                      |
| 5        | 2.75                      | 13       | 2.70                      | 21             | 2.75                      |
| 6        | 2.75                      | 14       | 2.75                      | 22             | 2.70                      |
| 7        | 2.60                      | 15       | 2.70                      | ค่าเฉลี่ย (cm) | 2.73                      |
| 8        | 2.70                      | 16       | 2.75                      | SD (cm)        | 0.04                      |

ผลการทดสอบการทำงานอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X ชุดที่ 2 จำนวน 21 ครั้ง ที่ 20 สเต็ปดังแสดงในรูปที่ 4.11 โดยสรุปการทดลองแสดงในตารางที่ 4.4

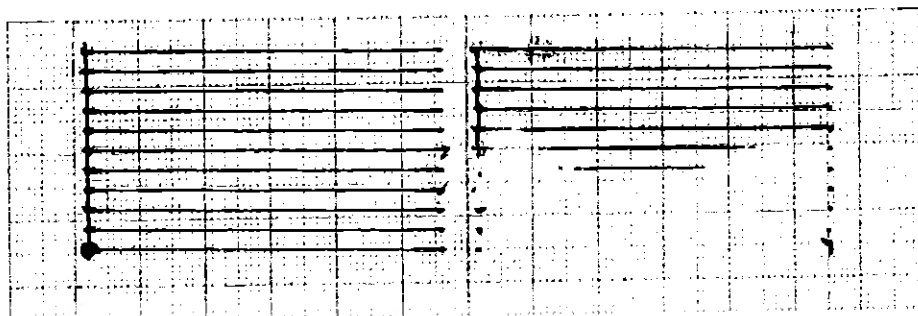


รูปที่ 4.11 ผลการทดสอบการทำงาน 21 ครั้ง โดยใช้ค่าแกน X 20 สเต็ป Y 5 สเต็ป


ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบการทำงานที่ แกน X 20 สเต็ป ของรูปที่ 4.11

| ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่       | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 1        | 5.45                      | 9        | 5.45                      | 17             | 5.45                      |
| 2        | 5.45                      | 10       | 5.45                      | 18             | 5.45                      |
| 3        | 5.45                      | 11       | 5.45                      | 19             | 5.45                      |
| 4        | 5.50                      | 12       | 5.40                      | 20             | 5.45                      |
| 5        | 5.45                      | 13       | 5.40                      | 21             | 5.40                      |
| 6        | 5.45                      | 14       | 5.45                      | 22             | 5.45                      |
| 7        | 5.45                      | 15       | 5.45                      | ค่าเฉลี่ย (cm) | 5.45                      |
| 8        | 5.45                      | 16       | 5.45                      | SD (cm)        | 0.04                      |

ผลการทดสอบการทำงานอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X ชุดที่ 3 จำนวน 33 ครั้ง ที่ 40 สเต็ปดังแสดงในรูปที่ 4.12 และ 4.13 โดยสรุปการทดลองแสดงในตารางที่ 4.5

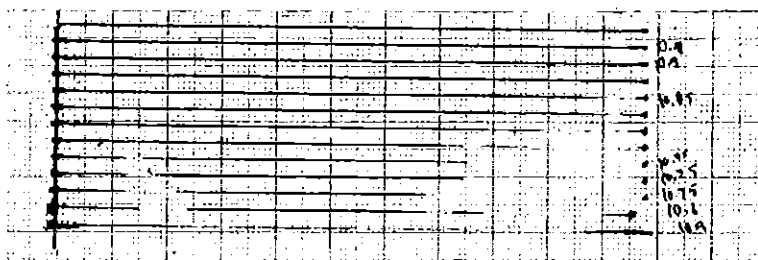

รูปที่ 4.12 ผลการทดสอบการทำงาน 11 ครั้ง ชุดที่ 1 โดยใช้ค่าแกน X 40 สเต็ป Y 5 สเต็ป

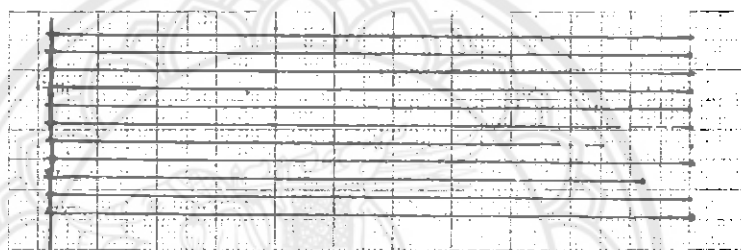


รูปที่ 4.13 ผลการทดสอบการทำงาน 11 ครั้ง ชุดที่ 2 โดยใช้ค่าแกน X 40 สเต็ป Y 5 สเต็ป


ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบการทำงานของงานที่ แกน X 40 สเต็ป ของรูปที่ 4.12 และ 4.13

| ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่       | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) |       |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------|-------|
| 1        | 10.90                     | 9        | 10.90                     | 17             | 10.80                     |       |
| 2        | 10.90                     | 10       | 10.90                     | 18             | 10.90                     |       |
| 3        | 10.80                     | 11       | 10.80                     | 19             | 10.80                     |       |
| 4        | 10.80                     | 12       | 10.80                     | 20             | 10.80                     |       |
| 5        | 10.80                     | 13       | 10.80                     | 21             | 10.80                     |       |
| 6        | 10.85                     | 14       | 10.80                     | 22             | 10.80                     |       |
| 7        | 10.80                     | 15       | 10.80                     | ค่าเฉลี่ย (cm) |                           | 10.82 |
| 8        | 10.90                     | 16       | 10.80                     | SD (cm)        |                           | 0.06  |

ผลการทดสอบการทำงานอุปกรณ์ซีด้าแห่งแกน X ชุดที่ 4 จำนวน 33 ครั้งที่ 60 สเต็ปดังแสดงในรูปที่ 4.14 และ 4.15 โดยสรุปการทดลองแสดงในตารางที่ 4.6

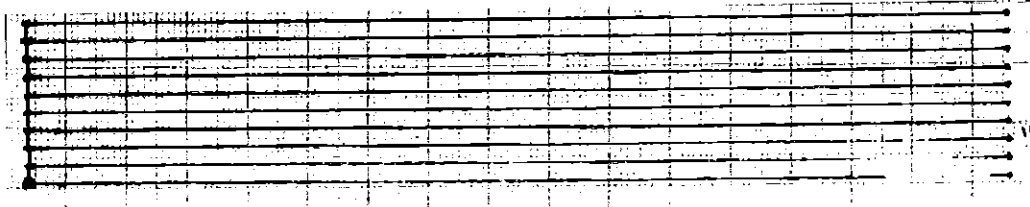

รูปที่ 4.14 ผลการทดสอบการทำงาน 11 ครั้ง ชุดที่ 1 โดยใช้ค่าแกน X 60 สเต็ป Y 5 สเต็ป

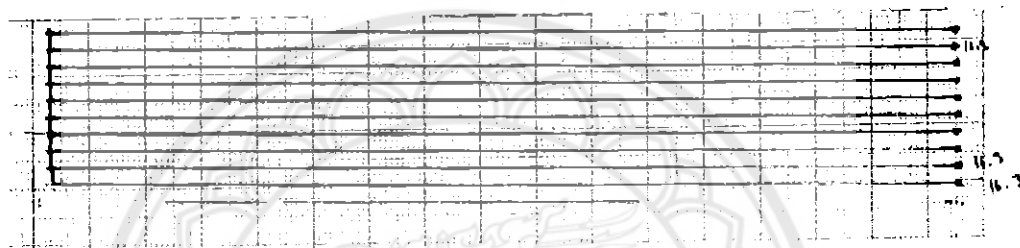


รูปที่ 4.15 ผลการทดสอบการทำงาน 11 ครั้ง ชุดที่ 2 โดยใช้ค่าแกน X 60 สเต็ป Y 5 สเต็ป

ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบการทำงานที่ แกน X 60 สเต็ป ของรูปที่ 4.14 และ 4.15

| ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่      | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1        | 16.25                     | 9        | 16.30                     | 17            | 16.25                     |
| 2        | 16.20                     | 10       | 16.25                     | 18            | 16.20                     |
| 3        | 16.25                     | 11       | 16.20                     | 19            | 16.20                     |
| 4        | 16.25                     | 12       | 16.25                     | 20            | 16.30                     |
| 5        | 16.25                     | 13       | 16.30                     | 21            | 16.25                     |
| 6        | 16.25                     | 14       | 16.30                     | 22            | 16.30                     |
| 7        | 16.25                     | 15       | 16.25                     | ค่าเฉลี่ย(cm) | 16.25                     |
| 8        | 16.25                     | 16       | 16.25                     | SD(cm)        | 0.03                      |

ในส่วนผลการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ในการเคลื่อนที่แกน Y จากหัวข้อ 3.4.3 เลือกใช้ความเร็ว 60 เฟรมต่อวินาที ได้ผลการทดลองดังนี้

ผลการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y ชุดที่ 1 จำนวน 22 ครั้ง ที่ 20 สเต็ปดังแสดงในรูปที่ 4.16 ดังแสดงในตารางที่ 4.7

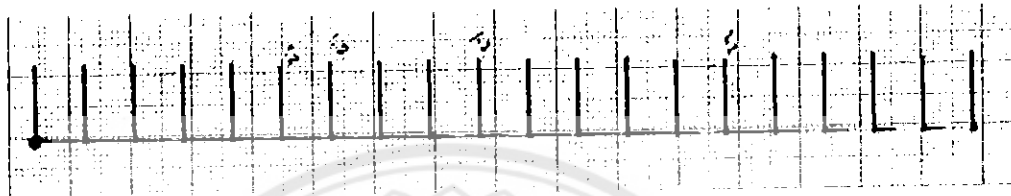


รูปที่ 4.16 ผลการทดสอบการทำงาน 22 ครั้ง โดยใช้ค่าแกน X 3 สเต็ป Y 20 สเต็ป

ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบการทำงานที่ แกน Y 20 สเต็ปของรูปที่ 4.16

| ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่      | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) |      |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------------|------|
| 1        | 1.25                      | 9        | 1.25                      | 17            | 1.25                      |      |
| 2        | 1.25                      | 10       | 1.25                      | 18            | 1.25                      |      |
| 3        | 1.25                      | 11       | 1.20                      | 19            | 1.20                      |      |
| 4        | 1.25                      | 12       | 1.25                      | 20            | 1.25                      |      |
| 5        | 1.20                      | 13       | 1.25                      | 21            | 1.30                      |      |
| 6        | 1.25                      | 14       | 1.25                      | 22            | 1.25                      |      |
| 7        | 1.25                      | 15       | 1.25                      | ค่าเฉลี่ย(cm) |                           | 1.25 |
| 8        | 1.25                      | 16       | 1.20                      | SD(cm)        |                           | 0.02 |

ผลการทดสอบการทำงานอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y ชุดที่ 2 จำนวน 44 ครั้ง ที่ 40 สเต็ปดังแสดงในรูปที่ 4.17 โดยสรุปการทดลองแสดงในตารางที่ 4.7

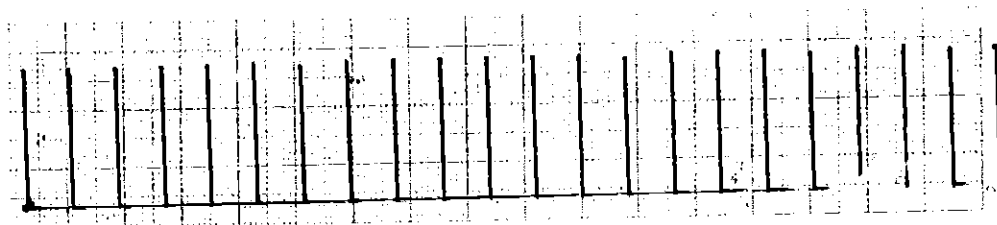


รูปที่ 4.17 ผลการทดสอบการทำงาน 22 ครั้ง โดยใช้ค่าแกน X 3 สเต็ป Y 40 สเต็ป

ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบการทำงานที่แกน Y 40 สเต็ป ของรูปที่ 4.17

| ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่      | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) |      |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------------|------|
| 1        | 2.40                      | 9        | 2.45                      | 17            | 2.50                      |      |
| 2        | 2.40                      | 10       | 2.40                      | 18            | 2.45                      |      |
| 3        | 2.40                      | 11       | 2.45                      | 19            | 2.40                      |      |
| 4        | 2.45                      | 12       | 2.45                      | 20            | 2.40                      |      |
| 5        | 2.50                      | 13       | 2.40                      | 21            | 2.50                      |      |
| 6        | 2.45                      | 14       | 2.40                      | 22            | 2.45                      |      |
| 7        | 2.45                      | 15       | 2.50                      | ค่าเฉลี่ย(cm) |                           | 2.44 |
| 8        | 2.40                      | 16       | 2.45                      | SD(cm)        |                           | 0.03 |

ผลการทดสอบการทำงานอุปกรณ์ใช้ตำแหน่งแกน Y จุดที่ 3 จำนวน 22 ครั้ง ที่ 60 สเต็ปดังแสดงในรูปที่ 4.18 โดยสรุปการทดลองแสดงในตารางที่ 4.9

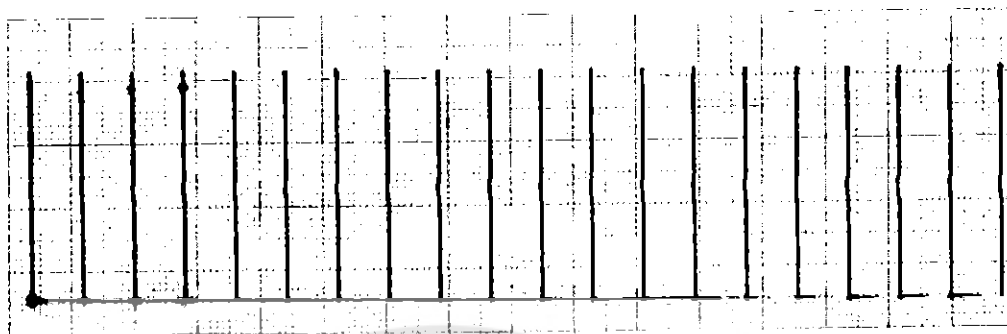

รูปที่ 4.18 ผลการทดสอบการทำงาน 22 ครั้ง โดยใช้ค่าแกน X 3 สเต็ป Y 60 สเต็ป

ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบการทำงานที่ แกน Y 60 สเต็ป ของรูปที่ 4.18

| ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่ | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) | ครั้งที่      | ระยะจากจุดอ้างอิง<br>(cm) |      |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------------------|------|
| 1        | 3.60                      | 9        | 3.60                      | 17            | 3.60                      |      |
| 2        | 3.65                      | 10       | 3.60                      | 18            | 3.60                      |      |
| 3        | 3.65                      | 11       | 3.60                      | 19            | 3.60                      |      |
| 4        | 3.65                      | 12       | 3.60                      | 20            | 3.60                      |      |
| 5        | 3.65                      | 13       | 3.65                      | 21            | 3.60                      |      |
| 6        | 3.60                      | 14       | 3.60                      | 22            | 3.65                      |      |
| 7        | 3.60                      | 15       | 3.70                      | ค่าเฉลี่ย(cm) |                           | 3.6  |
| 8        | 3.65                      | 16       | 3.65                      | SD(cm)        |                           | 0.06 |

#### 4.5 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

จากการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง พบว่าอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างสัญญาณพัลส์ที่แม่นยำเข้าสู่ชุดคลวงสเตเตอร์ของสเต็ปมอเตอร์โดยอาศัยอุปกรณ์ยูเอสบี ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างวงจรจับสเต็ปมอเตอร์และคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ส่งคำสั่งผ่านโปรแกรมที่ถูกออกแบบไว้ ให้สเต็ปมอเตอร์เคลื่อนที่ในรูปแบบที่ต้องการได้

จากการทดสอบประสิทธิภาพของวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ พบว่าสัญญาณพัลส์ที่สามารถจ่ายให้กับชุดคลวงความถี่ช่วงกว้างของสัญญาณ น้อยที่สุดเท่ากับ 6 มิลลิวินาที เมื่อป้อนค่าระยะเวลาการกระตุ้นชุดคลวงสเตเตอร์ เท่ากับ 0 มิลลิวินาที ซึ่งเกิดจากเวลาในการเคลื่อนสัญญาณ 3 มิลลิวินาที และ คาบของสัญญาณที่น้อยที่สุด 3 มิลลิวินาที หรืออาจกล่าวได้ว่าวงจรจับสเต็ปมอเตอร์ผ่านการสื่อสารแบบยูเอสบีสามารถสร้างสัญญาณพัลส์ที่มีความถี่สูงสุด 166 พัลส์ต่อวินาที

จากการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง แกน X พบว่าความเร็วที่อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน X สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำมีค่าเท่ากับ 90 พัลส์ต่อวินาที ในขณะที่ของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำที่ความเร็วเท่ากับเท่ากับ 60 พัลส์ต่อวินาที

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ซึ่งอ้างอิงจากอุปกรณ์การวัดที่มีความละเอียดที่ 0.5 มิลลิเมตร พบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง แกน X มีค่าระหว่าง 0.03 ถึง 0.06 มิลลิเมตรซึ่ง และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแกน Y มีค่าระหว่าง 0.02 ถึง 0.06 มิลลิเมตร

## บทที่ 5

### สรุปผล

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ได้ออกแบบและพัฒนากระบวนการควบคุมสปีดมอเตอร์ผ่านช่องการสื่อสารแบบยูเอสบีในการระบุตำแหน่งพิกัดของหัวสว่านตามแนวแกน X และแกน Y โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในการทดสอบสมรรถนะของการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้น 22 ครั้ง พบว่า อุปกรณ์หัวสว่านอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการตามแนวแกน X และแกน Y โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในรูปแบบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.03 ถึง 0.06 เซนติเมตรในแนวแกน X ที่ความเร็ว 90 พัลส์ต่อวินาที และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.02 ถึง 0.06 เซนติเมตร ในแนวแกน Y ที่ความเร็ว 60 พัลส์ต่อวินาที

#### 5.2 ปัญหาในการทำงานและแนวทางแก้ไข

เนื่องจากต้องการใช้อุปกรณ์ช่างที่มีทั่วไป ในการทำโครงการ ทำให้เกิดข้อบกพร่องในบางส่วนของชิ้นงานเช่นเกิดความผิดของรางเลื่อนมากขึ้นเนื่องจากรางเลื่อนเกิดการงอตัวจากสกรูที่เพิ่มเข้าไป มุมของสกรูไม่ตรงกับที่ออกแบบไว้เนื่องจากค่าความผิดพลาดจากการวัดด้วยมือ แผ่นวงจรของส่วน สร้างสัญญาณพลัมีสัญญาณรบกวนมากเนื่องจากข้อจำกัดในการออกแบบแผ่นวงจรและปัญหาของคอมพิวเตอร์ที่มักจะมีอาการหยุดการทำงานบ่อยครั้ง ซึ่งคาดว่าเกิดจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำโครงการเสื่อมสภาพ

#### 5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางสำหรับการพัฒนา

สามารถ นำอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปพัฒนาต่อยอดเพื่อชี้ตำแหน่งการเจาะแผ่นวงจรด้วยสว่านหรือพัฒนาต่อยอดเพื่อตัดสติกเกอร์ด้วยใบมีดได้

## เอกสารอ้างอิง

- [1] Jacek F. Gieras (2002). **Permanent Magnet Motor Technology Revised**. New York: Marcel Dekker
- [2] ลกน สุภาพ และอรรถพล บุญยะ โภ. (2006). **เรียนรู้และปฏิบัติการการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ต USB ขั้นพื้นฐาน**. กรุงเทพฯ: บริษัท อินโนเวตี้ฟ อีเล็กทรอนิกส์จำกัด.
- [3] Young-Kyu Son and Ju Lee. **Comparison between Two Types of PM Stepping Motor Using Finite Element Analysis**. Proceeding of International Conference on Electrical Machines and Systems 2007, Oct. 8-11. Seoul, Korea
- [4] Microchip Technology Inc. **Stepping Motors Fundamentals**. form  
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.127.1172&rep=rep1&type=pdf>
- [5] **Software Application Development D2XX Programmer's Guide**. form  
[http://www.fidichip.com/Documents/ProgramGuides/D2XX\\_Programmer%27s\\_Guide\(FT\\_000071\).pdf](http://www.fidichip.com/Documents/ProgramGuides/D2XX_Programmer%27s_Guide(FT_000071).pdf)





## ภาคผนวก ก


## รหัสโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ตำแหน่งพัฒนาโดยโปรแกรม Visual Basic 6.0

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dim lngRetVal As Long                        | ประกาศตัวแปร lngRetVal                |
| Dim lngHandle As Long                        | ประกาศตัวแปร lngHandle                |
| Dim intIndex As Long                         | ประกาศตัวแปร intIndex                 |
| Dim flFailed As Boolean                      | ประกาศตัวแปร flFailed                 |
| Dim flTimedout As Boolean                    | ประกาศตัวแปร flTimedout               |
| Dim flFatalError As Boolean                  | ประกาศตัวแปร flFatalError             |
| Dim flStatus As Long                         | ประกาศตัวแปร flStatus                 |
| Dim lngNumDevices As Long                    | ประกาศตัวแปร lngNumDevices            |
| Dim strSerialNumber As String * 256          | ประกาศตัวแปร strSerialNumbe           |
| Dim strDescription As String * 256           | ประกาศตัวแปร strDescription           |
| Dim strSerialNumber2 As String * 256         | ประกาศตัวแปร strSerialNumber2         |
| Dim strDescription2 As String * 256          | ประกาศตัวแปร strDescription2          |
| Dim valLoop As Integer                       | ประกาศตัวแปร valLoop                  |
| Dim valLoopb As Integer                      | ประกาศตัวแปร valLoopb                 |
| Dim valStep As Long                          | ประกาศตัวแปร valStep                  |
| Dim valStepb As Long                         | ประกาศตัวแปร valStepb                 |
| Dim valCount As Long                         | ประกาศตัวแปร valCount                 |
| Dim valCountb As Long                        | ประกาศตัวแปร valCountb                |
| Const FT_OK = 0                              | ประกาศค่าคงตัว FT_OK                  |
| Const FT_LIST_BY_NUMBER_ONLY =<br>&H80000000 | ประกาศค่าคงตัว<br>FT_LIST_BY_NUMBER   |
| Const FT_LIST_ALL = &H20000000               | ประกาศค่าคงตัว FT_LIST_ALL            |
| Const FT_LIST_BY_INDEX = &H40000000          | ประกาศค่าคงตัว FT_LIST_BY_INDEX       |
| Const FT_OPEN_BY_DESCRIPTION = 2             | ประกาศค่าคงตัว<br>OPEN_BY_DESCRIPTION |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>Private Sub Command1_Click() loggerlist.Clear valLoop = Val(Text1.Text) valStep = Val(Text3.Text) valCount = 1 / ((valLoop + 2.8) * 0.001)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>คำสั่ง "forword" มอเตอร์ 1<br/> เกลี่ยคำสั่งใน loggerlist<br/> รับค่าเวลาที่ใช้กระตุ้นขดลวด<br/> รับค่าจำนวนสเต็ป<br/> คำนวณค่าความเร็วพลัส</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <pre>For x = 1 To valStep Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H11, &amp;H1) Sleep valLoop Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H84, &amp;H1) Sleep valLoop Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H1, &amp;H1) Sleep valLoop Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H80, &amp;H1) Sleep valLoop Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Next x</pre> | <p>คำสั่งเริ่มวนลูปเงื่อนไข <math>X &lt; \text{ValLoop}</math><br/> กระตุ้นสเต็ปที่ 1<br/> หน่วงเวลาเท่ากับ valLoop<br/> รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/> กระตุ้นสเต็ปที่ 2<br/> หน่วงเวลาเท่ากับ valLoop<br/> รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/> กระตุ้นสเต็ปที่ 3<br/> หน่วงเวลาเท่ากับ valLoop<br/> รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/> กระตุ้นสเต็ปที่ 3<br/> หน่วงเวลาเท่ากับ valLoop<br/> รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/> เริ่มนับค่า X แล้วเริ่มใหม่</p> |
| <pre>loggerlist.AddItem ("Forword Done AT" &amp; valCount) End Sub</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>แสดงข้อความ Forword Done AT<br/> จบการทำงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>Private Sub Command2_Click() loggerlist.Clear valLoop = Val(Text1.Text) valStep = Val(Text3.Text) valCount = 1 / ((valLoop + 2.8) * 0.001)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>คำสั่ง "reverse" มอเตอร์ 1<br/>เคลียคำสั่งใน loggerlist<br/>รับค่าเวลาที่ใช้กระตุ้นขดลวด<br/>รับค่าจำนวนสเต็ป<br/>คำนวณค่าความเร็วพลัส</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <pre>For x = 1 To valStep Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H80, &amp;H1) Sleep valLoop Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H1, &amp;H1) Sleep valLoop Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H84, &amp;H1) Sleep valLoop Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H11, &amp;H1) Sleep valLoop Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Next x</pre> | <p>คำสั่งเริ่มวนลูปเงื่อนไข <math>X &lt; \text{ValStep}</math><br/>กระตุ้นสเต็ปที่ 1<br/>หน่วงเวลาเท่ากับ valLoop<br/>รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/>กระตุ้นสเต็ปที่ 2<br/>หน่วงเวลาเท่ากับ valLoop<br/>รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/>กระตุ้นสเต็ปที่ 3<br/>หน่วงเวลาเท่ากับ valLoop<br/>รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/>กระตุ้นสเต็ปที่ 3<br/>หน่วงเวลาเท่ากับ valLoop<br/>รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/>เริ่มนับค่า X แล้วเริ่มใหม่</p> |
| <pre>loggerlist.AddItem ("reverse Done At" &amp; valCount) End Sub</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>แสดงข้อความ Forward Done AT<br/>จบการทำงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Private Sub Command3_Click()<br>loggerlist.Clear<br>If Failed = True<br>intindex = 0                                        | คำสั่งปิดการทำงานของอุปกรณ์<br>เคลียร์คำสั่งใน loggerlist<br>ตั้งค่าเริ่มต้น If Failed เป็น จริง<br>ตั้งค่าเริ่มต้น intindex เป็น 0 |
| If FT_Close(Inghandle) = FT_OK Then<br>loggerlist.AddItem "Close OK"<br>Else<br>loggerlist.AddItem "Close Failed"<br>End If | แจ้งเตือน อุปกรณ์ปิดอยู่<br>แสดงข้อความ Close OK<br>นอกเหนือจากนั้น<br>แสดงข้อความ Close Failed<br>ทำเงื่อนไขต่อไป                  |
| Me.Refresh<br>End Sub                                                                                                       | อัปเดตข้อมูลในหน่วยความจำ<br>จบการทำงาน                                                                                             |

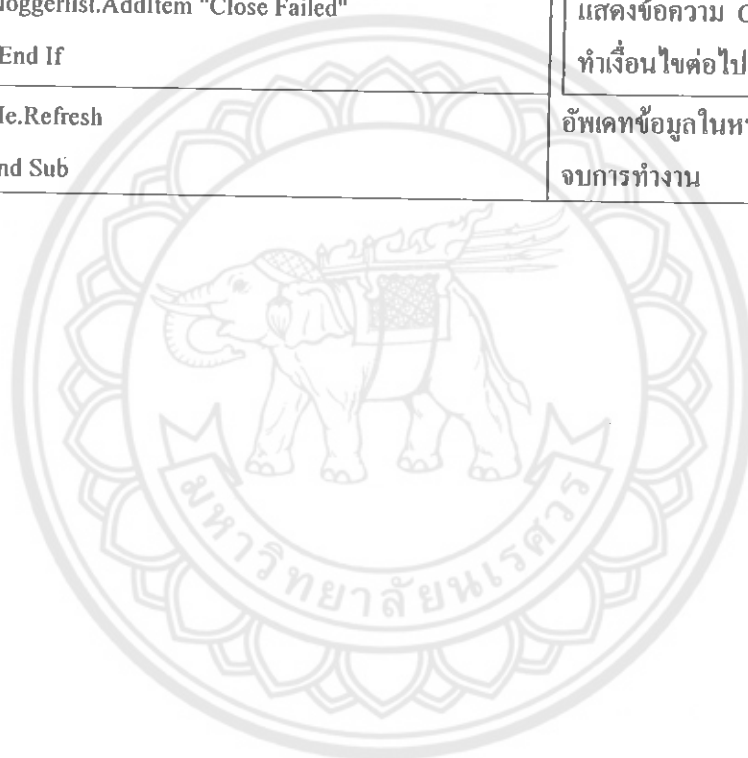

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>Private Sub Command4_Click() loggerlist.Clear IfFailed = True intindex = 0</pre>                                                                                                                                                  | <p>คำสั่งเริ่มการทำงานของอุปกรณ์</p> <p>ลบคำสั่งใน loggerlist</p> <p>ตั้งค่าเริ่มต้น If Failed เป็น จริง</p> <p>ตั้งค่าเริ่มต้น intindex เป็น 0</p>                                |
| <pre>If FT_GetNumDevices(IngNumDevices, vbNullString, FT_LIST_BY_NUMBER_ONLY) &lt;&gt; FT_OK Then loggerlist.AddItem ("FT_GetNumDevices failed") Exit Sub Else loggerlist.AddItem ("NumDevices " &amp; IngNumDevices)</pre>            | <p>เงื่อนไข ถ้าไม่สามารถรับค่าหมายเลขอุปกรณ์</p> <p>แสดงข้อความ Close Failed</p> <p>จบการทำงาน</p> <p>เงื่อนไข หากสามารถรับค่าได้</p> <p>แสดงข้อความ หมายเลขของอุปกรณ์</p>         |
| <pre>End If</pre>                                                                                                                                                                                                                      | <p>ทำเงื่อนไขต่อไป</p>                                                                                                                                                             |
| <pre>If FT_ListDevices(0, strDescription, FT_LIST_BY_INDEX Or FT_OPEN_BY_DESCRIPTION) &lt;&gt; FT_OK Then loggerlist.AddItem ("ListDevices failed") Exit Sub Else loggerlist.AddItem ("Device Description " &amp;strDescription)</pre> | <p>เงื่อนไข ถ้าไม่สามารถรับข้อมูลจากอุปกรณ์</p> <p>แสดงข้อความ ListDevices failed</p> <p>จบการทำงาน</p> <p>ถ้าสามารถนับข้อมูลจากอุปกรณ์ได้</p> <p>แสดงข้อความ ข้อมูลของอุปกรณ์</p> |
| <pre>End If</pre>                                                                                                                                                                                                                      | <p>ทำเงื่อนไขต่อไป</p>                                                                                                                                                             |
| <pre>If FT_ListDevices(0, strSerialNumber, FT_LIST_BY_INDEX Or FT_OPEN_BY_SERIAL_NUMBER) &lt;&gt; FT_OK Then loggerlist.AddItem ("ListDevices failed") Exit Sub Else loggerlist.AddItem ("Serial Number " &amp; strSerialNumber)</pre> | <p>ถ้าไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์ได้</p> <p>แสดงข้อความ ListDevices failed</p> <p>จบการทำงาน</p> <p>เงื่อนไข พบหมายเลขอุปกรณ์</p> <p>แสดงข้อความ Serial Number และ</p>                   |
| <pre>End sub</pre>                                                                                                                                                                                                                     | <p>จบการทำงาน</p>                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>Private Sub Command5_Click() loggerlist.Clear valLoopb = Val(Text2.Text) valStepb = Val(Text4.Text) valCount = 1 / ((valLoopb + 2.8) * 0.001)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>คำสั่ง "forword" มอเตอร์ 2<br/>เคลียคำสั่งใน loggerlist<br/>รับค่าเวลาที่ใช้กระตุ้น<br/>รับค่าจำนวนสเต็ป<br/>คำนวณค่าความเร็วพลัส</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <pre>For y = 1 To valStepb Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H6A, &amp;H1) Sleep valLoopb Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H68, &amp;H1) Sleep valLoopb Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H48, &amp;H1) Sleep valLoopb Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H4A, &amp;H1) Sleep valLoopb Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Next y</pre> | <p>คำสั่งเริ่มวนลูปเงื่อนไข <math>X &lt; \text{ValLoop}</math><br/>กระตุ้นสเต็ปที่ 1<br/>หน่วยเวลา กระตุ้นขดลวด<br/>รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/>กระตุ้นสเต็ปที่ 2<br/>หน่วยเวลา กระตุ้นขดลวด<br/>รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/>กระตุ้นสเต็ปที่ 3<br/>หน่วยเวลา กระตุ้นขดลวด<br/>รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/>กระตุ้นสเต็ปที่ 3<br/>หน่วยเวลา กระตุ้นขดลวด<br/>รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/>เริ่มนับค่า Y แล้วเริ่มใหม่</p> |
| <pre>loggerlist.AddItem ("Forword Done" &amp; valCount) End Sub</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>แสดงข้อความ Forword Done<br/>จบการทำงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>Private Sub Command6_Click() loggerlist.Clear valLoopb = Val(Text2.Text) valStepb = Val(Text4.Text) valCount = 1 / ((valLoopb + 2.8) * 0.001)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>คำสั่ง "forword" มอเตอร์ 2<br/>เคลียคำสั่งใน loggerlist<br/>รับค่าเวลาที่ใช้กระตุ้น<br/>รับค่าจำนวนสเต็ป<br/>คำนวณค่าความเร็วพลัส</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <pre>For y = 1 To valStepb Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H48, &amp;H1) Sleep valLoopb Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H68, &amp;H1) Sleep valLoopb Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H6A, &amp;H1) Sleep valLoopb Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H4A, &amp;H1) Sleep valLoopb Ingreval = FT_SetBitMode(Inghandle, &amp;H0, &amp;H1) Next y</pre> | <p>คำสั่งเริ่มวนลูปเงื่อนไข <math>X &lt; \text{ValLoop}</math><br/>กระตุ้นสเต็ปที่ 1<br/>หน่วยเวลา กระตุ้นขดลวด<br/>รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/>กระตุ้นสเต็ปที่ 2<br/>หน่วยเวลา กระตุ้นขดลวด<br/>รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/>กระตุ้นสเต็ปที่ 3<br/>หน่วยเวลา กระตุ้นขดลวด<br/>รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/>กระตุ้นสเต็ปที่ 3<br/>หน่วยเวลา กระตุ้นขดลวด<br/>รีเซ็ตค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์<br/>เริ่มนับค่า Y แล้วเริ่มใหม่</p> |
| <pre>loggerlist.AddItem ("reverse Done AT" &amp; valCount) End Sub</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>แสดงข้อความ reverse Done<br/>จบการทำงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ภาคผนวก ข


## ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Visual basic 6.0

1.ดับเบิลคลิกที่ไอคอน setup ของโปรแกรม Visual basic 6.0




SETUP.EXE


2. คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

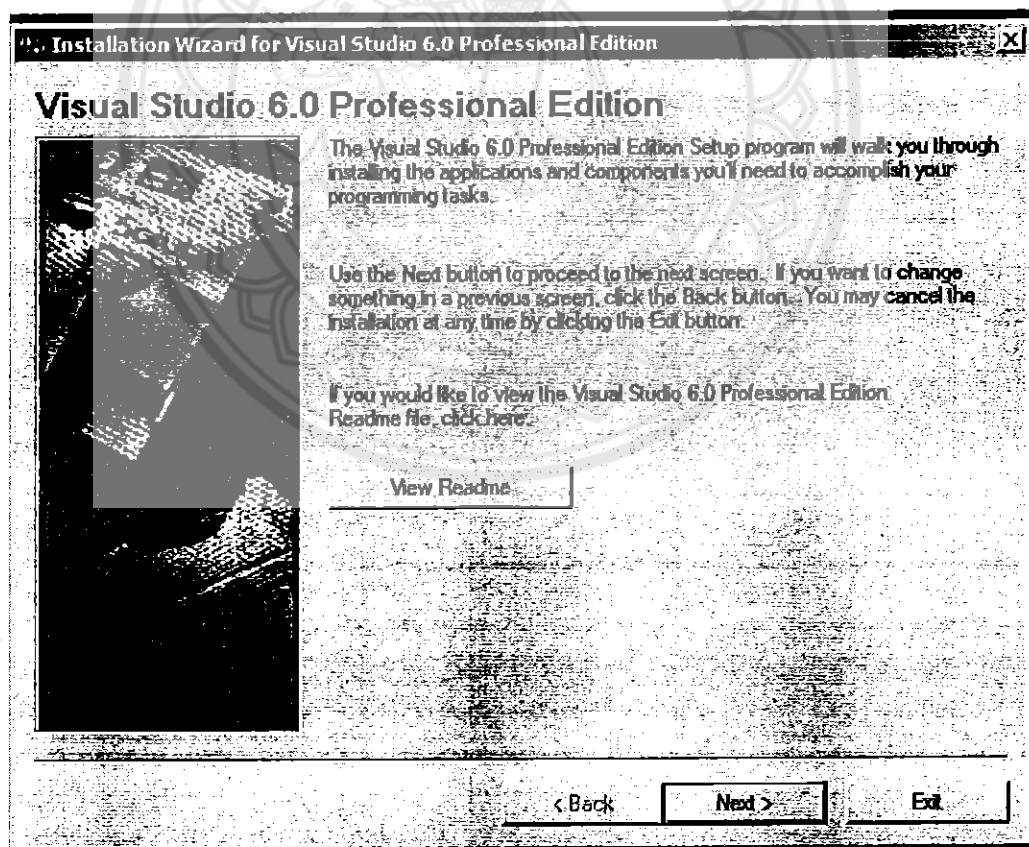


3. เลือก I accept the agreement แล้วคลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

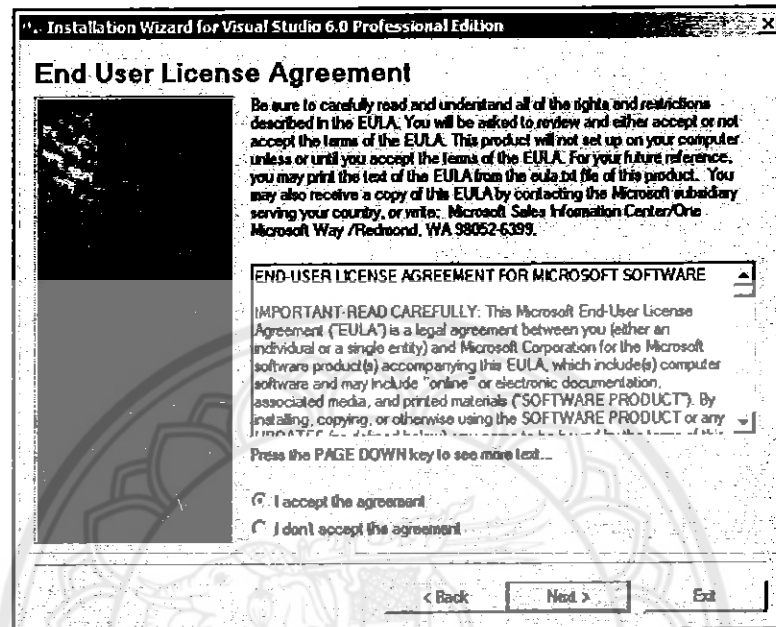


4. กรอก ID number ที่แถมมา กับ โปรแกรม และคลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

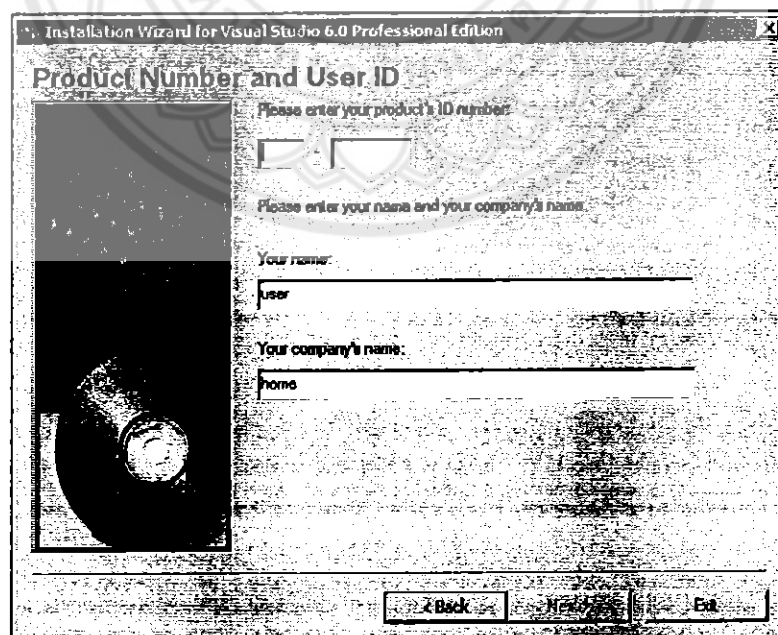


5. เลือก install Visual Studio 6.0 Professional Edition และคลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

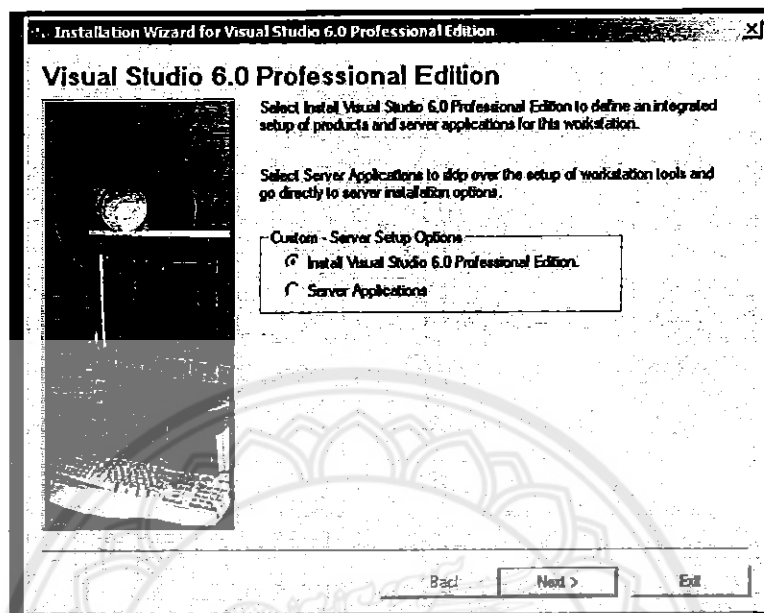


6. คลิก Continue เพื่อดำเนินการต่อ

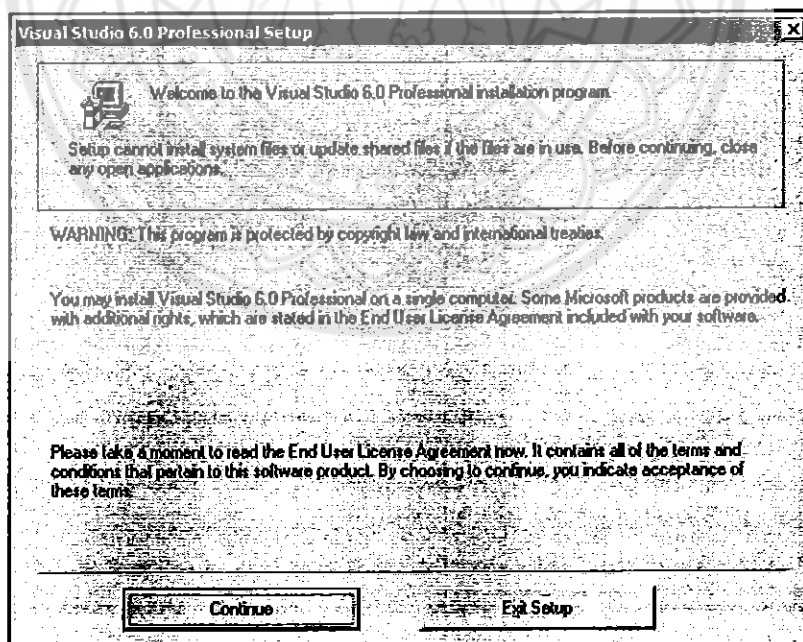

7. เลือกจุดหมายสำหรับการติดตั้งโปรแกรม และกดที่ install เพื่อดำเนินการต่อ

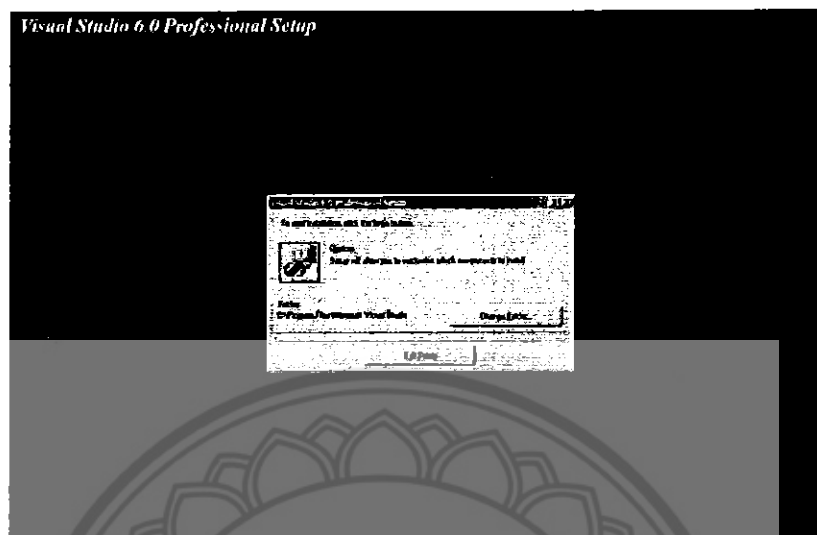

8. เลือกส่วนประกอบของโปรแกรมและคลิก continues เพื่อดำเนินการต่อ

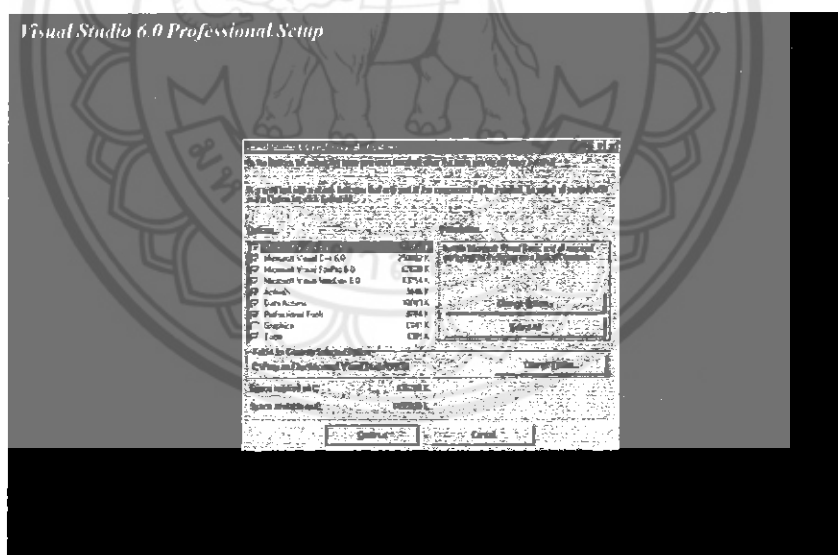

## 9. รออนุเคราะห์การทำงานสิ้นสุด



## ภาคผนวก ก

### ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Eagle 5.60

1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน setup ของโปรแกรม Eagle 5.6




2. คลิก Setup เพื่อดำเนินการต่อ



### 3.คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ



### 4.คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

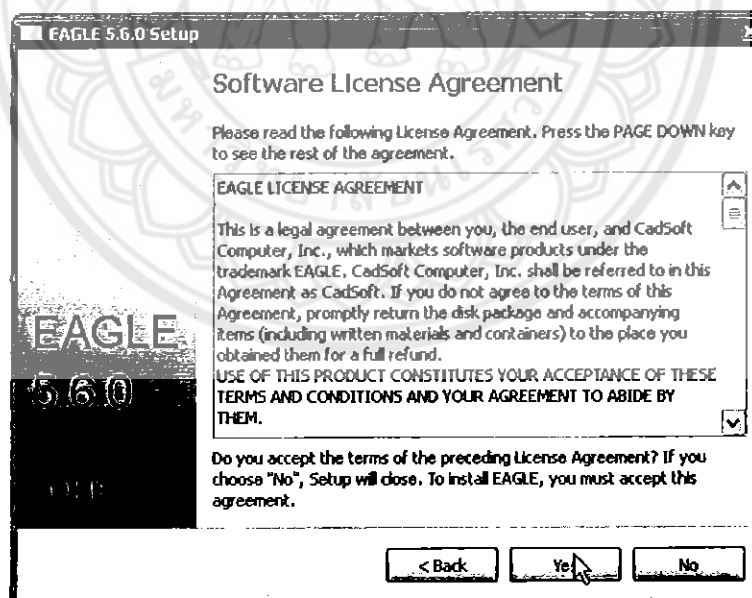

## ประวัติผู้ดำเนินโครงการ



ชื่อ

นายวรพจน์ อินต๊ะ

ภูมิลำเนา

111 หมู่ 14 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.เมือง

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: woraport\_mic@hotmail.com

