



โปรแกรมการออกแบบและการผลิตบนพื้นฐานเทคโนโลยี CAD/CAM/CNC  
สำหรับการผลิตแม่พิมพ์โพลีเมอร์

PROCESS OF MOLD PRESS POLYMER ON CAD/CAM AND  
CNC TECHNOLOGIES

นายกานต์ วิสมภา รหัส 49360068

นายปิยะพงษ์ วิชัยโน รหัส 49362697

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ..... 7/08/2553
เลขทะเบียน..... 15063966
เลขเรียกหนังสือ.....
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1432

2552

ปฏิญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2552



## ใบรับรองปริญญาโท

ชื่อหัวข้อโครงการ โปรแกรมนำออกแบบและการผลิตบนพื้นฐานเทคโนโลยี CAD/CAM/CNC  
สำหรับการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์

ผู้ดำเนินโครงการ นายกานต์ วิสมกาน รหัสนี้ 49360068  
นายปิยะพงษ์ วิชัยโน รหัสนี้ 49362697

ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.กวิน สันธิเพิ่มพูน

ที่ปรึกษาร่วมโครงการ ครูช่างรณฤต แสงผ่อง

ที่ปรึกษาร่วมโครงการ อาจารย์ศิริกาญจน์ ชันสัมฤทธิ์

สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี อนุมัติให้ปริญญาโทฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

.....ที่ปรึกษาโครงการ

(รศ.ดร.กวิน สันธิเพิ่มพูน)

.....ประธานกรรมการ

(อาจารย์ธนา บุญฤทธิ์)

.....กรรมการ

(อาจารย์ศรีสังกา วิทยศักดิ์)

.....กรรมการ

(อาจารย์เสาวลักษณ์ ทองกลั่น)

.....กรรมการ

(อาจารย์วัฒน์ชัย เขาวรัตน์)

ชื่อหัวข้อโครงการ	โปรแกรมการออกแบบและการผลิตบนพื้นฐานเทคโนโลยี CAD/CAM/CNC สำหรับการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายกานต์ วิสมภา	รหัส	49360068
	นายปิยะพงษ์ วิชัยโน	รหัส	49362697
ที่ปรึกษาโครงการ	รศ.ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน		
ที่ปรึกษาร่วมโครงการ	ครูช่างรณฤต แสงผ่อง		
ที่ปรึกษาร่วมโครงการ	อาจารย์ศิริกาญจน์ จันสัมฤทธิ์		
สาขาวิชา	วิศวกรรมศาสตร์		
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหกรรม		
ปีการศึกษา	2552		

### บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop 6 (CAD) เพื่อช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ และการใช้โปรแกรม hyperMILL Version 6 (CAM) เพื่อช่วยในการจำลองการทำงานของเครื่องกัดระบบซีเอ็นซี โดยใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีรุ่น Mazak FJV-250 ในการกัดแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ ซึ่งวัสดุที่ใช้คือ เหล็กแผ่น (SS400)

การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์จะทำการออกแบบเป็นรูปจานรองแก้ว แม่พิมพ์มีด้วยกันทั้งหมด 3 ชิ้น ซึ่งขนาดของแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์จะมีขนาดความกว้างและความยาว 200 มิลลิเมตร เมื่อได้ NC - code จึงทำการทดลองกัดชิ้นงานด้วยอูมิเนียม และกัดชิ้นงานจริงบนแผ่นเหล็ก จึงจะได้แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ตามแบบที่ออกไว้ รวมทั้งได้ชิ้นงานที่เป็นจานรองแก้วออกมา

## กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้ดำเนินการวิจัยขอแสดงความขอบคุณ หน่วยงาน และสถาบันที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้  
การจัดทำโครงการวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ทำให้  
คณะผู้ดำเนินการวิจัยได้มีโอกาสในการทำโครงการวิจัยนี้

ขอขอบคุณอาจารย์สมเกียรติ อุเงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับชำนาญการ  
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 จังหวัดชลบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และศึกษาการใช้งาน  
เครื่องจักร

ขอขอบคุณ รศ.ดร.กวิณ สันธิเพิ่มพูน ที่ได้ให้แนวความคิด อธิบาย คำแนะนำ แนวทางใน  
การดำเนินการวิจัย และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ขอขอบคุณ ครูช่างรณกฤต แสงส่อง ที่ได้ให้แนวความคิด อธิบาย คำแนะนำ แนวทางใน  
การดำเนินการวิจัย การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำวิจัย และวิธีการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี ตลอดจน  
การปรับปรุงการทำงานต่างๆด้วย

ขอขอบคุณ อาจารย์ศิริกาญจน์ ชันรัมย์ฤทธิ์ ที่ได้ให้แนวความคิด อธิบาย คำแนะนำ แนวทางในการ  
ดำเนินการวิจัย

ขอขอบคุณ ครูช่างประเทือง โมรราย ครูช่างวิเศษ ชลบุตร และอาจารย์สาลี วัฒนภาพ ที่  
ได้อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ บิดามารดา ญาติพี่น้อง คณะอาจารย์ และเพื่อนๆ ที่ให้การ  
สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดจนกระทั่งบรรลุโครงการวิจัยและสำเร็จการศึกษา จึงใคร่  
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้ดำเนินโครงการวิศวกรรม

นายกานต์ วิสมกา

นายปิยะพงษ์ วิชัยโน

เมษายน 2553

# สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองปริญญาโท.....ก	ก
บทคัดย่อภาษาไทย.....ข	ข
กิตติกรรมประกาศ.....ค	ค
สารบัญ.....ง	ง
สารบัญตาราง.....ช	ช
สารบัญรูป.....ซ	ซ
<b>บทที่ 1 บทนำ.....1</b>	<b>1</b>
1.1 หลักการและเหตุผล.....1	1
1.2 วัตถุประสงค์.....2	2
1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน.....2	2
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ.....2	2
1.5 ขอบเขตในการดำเนินงานวิจัย.....2	2
1.6 สถานที่ในการดำเนินงานวิจัย.....2	2
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย.....2	2
1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานวิจัย.....3	3
<b>บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี.....4</b>	<b>4</b>
2.1 ทฤษฎีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ.....4	4
2.2 ทฤษฎีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต.....5	5
2.3 ทฤษฎีเครื่องจักรกล ซี.เอ็น.ซี.....6	6
2.4 ประเภทของเครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์.....11	11
2.5 การควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องซีเอ็นซี.....13	13
2.6 ระบบควบคุม (Control System).....17	17
2.7 ข้อดีและข้อเสียของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี.....25	25
2.8 ทฤษฎีและหลักทั่วไปในการใช้ Mechanical Desktop.....27	27
2.9 เริ่มต้นกับโปรแกรม hyperMILL.....31	31
2.10 โปรแกรมกัดงานในระบบ 3 แกน (3D Machining Cycles).....33	33

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.11 การออกแบบแม่พิมพ์.....	38
2.12 ทฤษฎีงานแม่พิมพ์พลาสติก.....	53
2.13 เหล็กทำแม่พิมพ์พลาสติก.....	60
2.14 แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์.....	63
2.15 เครื่องปั๊มพอลิเมอร์.....	65
<b>บทที่ 3</b> หลักการและทฤษฎี.....	66
3.1 จัดทำข้อเสนอโครงการ.....	66
3.2 ศึกษาการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop Version 6 .....	66
3.3 ศึกษาการใช้โปรแกรม hyperMILL Version 6.....	66
3.4 ศึกษาการใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น Mazak FJV-250 .....	66
3.5 ทดสอบการกัด โดยใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีในการกัด โฟม.....	66
3.6 ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรม.....	67
3.7 ทำการปฏิบัติการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี ในการกัดแม่พิมพ์และส่วนประกอบ แม่พิมพ์.....	67
3.8 ทำการทดสอบและปั๊มรูปพอลิเมอร์จริง.....	67
3.9 วิเคราะห์และสรุปผล.....	67
3.10 เขียนรายงานการทำงานวิจัยโครงการ.....	67

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์.....	68
4.1 จัดทำข้อเสนอโครงการ.....	68
4.2 ศึกษาการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop Version 6 และ hyperMILL Version 6.....	68
4.3 ศึกษาการใช้โปรแกรม HyperMILL Version 6.....	85
4.4 ศึกษาการใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น Mazak FJV-250.....	96
4.5 ทดสอบการกัดโดยใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีในการกัดอลูมิเนียม.....	106
4.6 ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรม.....	108
4.7 ทำการปฏิบัติการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี ในการกัดแม่พิมพ์และส่วนประกอบ แม่พิมพ์.....	108
4.8 ทำการทดสอบและป้อนขึ้นรูปพอลิเมอร์จริง.....	116
4.9 วิเคราะห์และสรุปผล.....	122
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	123
5.1 สรุปผล.....	123
5.2 ปัญหา.....	123
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	123
เอกสารอ้างอิง.....	125
ภาคผนวก ก.....	126
ภาคผนวก ข.....	134
ภาคผนวก ค.....	144
ภาคผนวก ง.....	157
ภาคผนวก จ.....	162

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1	ขั้นตอนและแผนการดำเนินการ (Gantt Chart).....3
2.1	เกรดมาตรฐานทั่วไปและส่วนผสม (เปอร์เซ็นต์) ของเหล็กที่ใช้ทำแม่พิมพ์.....60
2.2	ค่าความแข็งของเหล็กทำแม่พิมพ์.....61
ง.1	G code.....159
ง.2	M code.....160
ง.3	โค้ดอื่นๆ.....161





## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1	การใช้ CAD ในการออกแบบ.....5
2.2	การใช้ CAM ในการสร้างรหัสจี (G-CODE).....6
2.3	รูปชุดควบคุมการทำงานต่าง ๆ.....7
2.4	กลไกการเคลื่อนที่.....8
2.5	วงจรของกลไกการเคลื่อนที่.....8
2.6	แสดงชุดเปลี่ยนทูลอัตโนมัติ.....10
2.7	แสดงชุดเปลี่ยนทูลอัตโนมัติเครื่องกัด.....10
2.8	การกำหนดแนวแกนของเครื่องกัดตั้ง.....11
2.9	การกำหนดแนวแกนของเครื่องกัดนอน.....11
2.10	การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง.....13
2.11	แสดงตัวอย่างการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง.....14
2.12	การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง 8 ลักษณะจากจุดเริ่มต้นที่กำหนดให้.....15
2.13	การเคลื่อนที่แบบเฮลิคอลล.....15
2.14	การเคลื่อนที่แบบพาราโบลิค.....16
2.15	ไดอะแกรมทำงานของหน่วยควบคุมเครื่องซีเอ็นซี.....18
2.16	ไดอะแกรมการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง.....18
2.17	ลักษณะของจอภาพซีอาร์ทีที่แสดงข้อมูลและสัญญาณต่างๆ.....21
2.18	แสดงส่วนป้อนข้อมูลของ โปรแกรมเข้า/ออกในระบบซีเอ็นซี.....21
2.19	การควบคุมการจับเซอร์โว.....22
2.20	การเชื่อมต่อพีเอ็มซี (PMC) เข้ากับระบบควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี.....24
2.21	การบังคับสเกทซ์ด้วยรูปทรง.....28
2.22	การบังคับสเกทซ์ด้วยขนาด.....29
2.23	พีเจอร์ที่สร้างจาก Extrude.....29
2.24	พีเจอร์ที่สร้างจาก Revolve.....30

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.25	โครงสร้างของเมนู HyperMILL.....33
2.26	แสดงการเดินกัดชิ้นงานตามระดับความลึกในแนวแกน Z.....34
2.27	แสดงการกัดชิ้นงานแบบกลับ ไปกลับมา.....34
2.28	แสดงการเดินกัดตามรูปร่างพื้นผิวของชิ้นงาน.....36
2.29	แสดงการเดินกัดชิ้นงานเฉพาะบริเวณพื้นที่มีความชัน.....36
2.30	แสดงการเดินชิ้นงานขนานกับเส้น Curve.....37
2.31	แบบชิ้นงาน.....38
2.32	การวางตำแหน่งของชิ้นงานบนแผ่นป้อนตัดชิ้นงาน.....39
2.33	แม่พิมพ์ตัดแบบต่อเนื่อง.....39
2.34	ส่วนประกอบแม่พิมพ์ตัด.....40
2.35	แผ่น Material strip.....42
2.36	ลักษณะของ Die block และ Material strip.....42
2.37	รูปแสดงตำแหน่งของ Blanking punch.....43
2.38	รูปแสดง Piercing punch.....44
2.39	รูปแสดงการประกอบ Punch plate.....45
2.40	การติดตั้ง Pilot.....46
2.41	การติดตั้ง Back gage และ Front spacer.....47
2.42	การติดตั้ง Finger stop.....48
2.43	การติดตั้ง Automatic stop.....49
2.44	การติดตั้ง Stripper.....50
2.45	การใช้สกรูและสลักยึดแม่พิมพ์.....51
2.46	รูปแสดงชุดแม่พิมพ์ (Die set).....52
2.47	แบบพิมพ์เขียวแสดงรายละเอียดส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์.....52
2.48	แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก.....54
2.49	ผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก.....54
2.50	แม่พิมพ์อัด.....55
2.51	แม่พิมพ์อัดฉีดและกระบวนการอัด.....55

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.52	ผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์อัดและอัดฉีด.....56
2.53	แม่พิมพ์เป่าแบบ Extrusion และกระบวนการเป่าแบบ Extrusion.....56
2.54	แม่พิมพ์เป่าแบบ Injection และกระบวนการเป่าแบบ Injection.....57
2.55	แม่พิมพ์เป่าแบบ Stretch และกระบวนการเป่าแบบ Stretch.....57
2.56	ผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์เป่า.....57
2.57	กระบวนการผลิตงาน Extrusion.....58
2.58	หัวฉีดที่ใช้ในงาน Extrusion.....58
2.59	ผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์งานรีด.....59
2.60	แม่พิมพ์ที่ใช้ในงานเทอร์โมฟอร์มมิ่ง.....59
2.61	ผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์งานเทอร์โมฟอร์มมิ่ง.....59
2.62	กระบวนการอัดขึ้นรูปพอลิเมอร์.....63
2.63	แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์.....64
2.64	ชิ้นงานที่ได้จากแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์.....64
2.65	เครื่องปั๊มพอลิเมอร์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์.....65
4.1	การสร้างรูปสี่เหลี่ยม.....68
4.2	การใส่รายละเอียดในชิ้นงาน.....69
4.3	การสร้างวงกลม.....69
4.4	การทำรูปวงกลมให้เป็น Profile.....70
4.5	กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion.....70
4.6	การทำลวดลายให้เป็น Profile.....71
4.7	กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion.....71
4.8	การคัดลอกชิ้นงาน.....72
4.9	การสร้างรูปสี่เหลี่ยม.....72
4.10	การทำรูปสี่เหลี่ยมให้เป็น Profile.....73
4.11	กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion.....73
4.12	การวางชิ้นงาน.....74
4.13	การย้ายชิ้นงาน.....74

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.14	การกำหนดจุดใหม่.....75
4.15	ชิ้นงานที่ถูกย้ายสมบูรณ์.....75
4.16	เสामแม่พิมพ์.....76
4.17	การทำรูปวงกลมให้เป็น Profile.....76
4.18	กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion.....77
4.19	ภาพทั้งหมดที่มุมมองในหน้ากระดาษ.....77
4.20	ภาพมุมมองที่ต้องการ.....78
4.21	กำหนดขอบเขตในการกัดชิ้นงาน.....78
4.22	การสร้างรูปสี่เหลี่ยม.....79
4.23	การทำรูปสี่เหลี่ยมให้เป็น Profile.....79
4.24	กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion.....80
4.25	การวางวงกลมในแม่พิมพ์ชิ้นกลาง.....80
4.26	การทำรูปวงกลมให้เป็น Profile.....81
4.27	กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion.....81
4.28	แม่พิมพ์ชิ้นกลางที่สมบูรณ์.....82
4.29	การสร้างรูปสี่เหลี่ยม.....82
4.30	การทำรูปสี่เหลี่ยมให้เป็น Profile.....83
4.31	กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion.....83
4.32	แม่พิมพ์ชิ้นบนที่สมบูรณ์.....84
4.33	Toolbar ของโปรแกรม hyperMILL.....85
4.34	งานที่ต้องการเลือก.....86
4.35	งานที่ต้องการกัด.....87
4.36	หน้าต่าง Joblist Dialog box.....87
4.37	หน้าต่าง hyperMILL Converter.....88
4.38	เลือกคำสั่งในการกัดงานแบบหยาบ.....89
4.39	Dialog box ของโปรแกรมการกัดงาน.....89
4.40	ฟังก์ชันต่างๆ ในการปรับตั้งค่า.....90
4.41	แสดงการปรับตั้งค่าที่ถูกต้อง (ขวา) และการปรับตั้งค่าที่ผิด (ซ้าย).....90

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.42	การเลือกคำสั่ง Calculate.....91
4.43	เส้นทางเดินของมีด.....91
4.44	การเลือกใช้คำสั่ง Utilities และ Toolpath.post.....92
4.45	หน้าต่าง POF Toolpath.post 2.02.....92
4.46	การเลือกใช้คำสั่ง Utilities และ Toolpath.post.....93
4.47	การเลือกคำสั่ง postprocessor.....93
4.48	การเลือกคำสั่ง Config.....94
4.49	การเลือกคำสั่ง Configuration Value.....94
4.50	การเลือกเครื่องกัด.....95
4.51	NC-Code ที่ได้.....95
4.52	เครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น Mazak FJV-250.....96
4.53	Main Switch.....96
4.54	ตู้ควบคุมกระแสไฟ.....97
4.55	Main Breaker.....97
4.56	วาล์วลม.....98
4.57	Main Breaker.....98
4.58	หน้าจอของ Work offset.....100
4.59	ปุ่ม Spindle Start.....100
4.60	เลื่อน Tool มาแตะแกน X.....101
4.61	ฟังก์ชัน Position.....101
4.62	หน้าจอของ Position.....101
4.63	ฟังก์ชัน Work offset.....102
4.64	หน้าจอของ Work offset และ โก๊ต G55.....102
4.65	ช่องใส่ Floppy Disk.....103
4.66	ปุ่มฟังก์ชันต่างๆ.....103
4.67	ปุ่มฟังก์ชัน Floppy.....104
4.68	ปุ่มฟังก์ชันกด Load NC <- FD.....104

## สารบัญญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.69 หน้าต่าง Floppy Directory.....	104
4.70 หน้าต่างที่แสดงไฟล์งาน.....	105
4.71 ตัวอย่างแม่พิมพ์ส่วนล่าง.....	106
4.72 ตัวอย่างการจำลองลายของแม่พิมพ์ (Pocket).....	106
4.73 ชิ้นงานอลูมิเนียมที่กัดเป็นลายของแม่พิมพ์ (Pocket).....	107
4.74 ชิ้นงานอลูมิเนียมที่ทดสอบกัด.....	107
4.75 ชิ้นงานเหล็กแผ่น.....	108
4.76 ชิ้นงานเหล็กแผ่นที่ถูกเจียรปาดหน้าเรียบ.....	109
4.77 การจับชิ้นงานเหล็กแผ่นบน โต๊ะจับงาน.....	109
4.78 ปาดหน้าชิ้นงาน.....	110
4.79 การกัดขอบชิ้นงาน.....	110
4.80 แม่พิมพ์แผ่นบนที่กัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว.....	110
4.81 แม่พิมพ์แผ่นบนที่เจียรปาดหน้าเรียบอีกรอบ.....	111
4.82 การกัดเจาะรูแม่พิมพ์แผ่นกลาง 1.....	111
4.83 การกัดเจาะรูแม่พิมพ์แผ่นกลาง 2.....	112
4.84 แม่พิมพ์แผ่นกลางเจาะรูเสร็จ.....	112
4.85 แม่พิมพ์แผ่นกลางและแผ่นบนที่ตกแต่งผิวชิ้นงานเสร็จ.....	112
4.86 การกัดปาดหน้าแม่พิมพ์แผ่นล่าง 1.....	113
4.87 การกัดเสา (Guide) แม่พิมพ์แผ่นล่าง.....	113
4.88 การกัดปาดหน้าแม่พิมพ์แผ่นล่าง 2.....	114
4.89 การกัดลายแม่พิมพ์ (Pocket) แผ่นล่าง.....	114
4.90 การกัดแม่พิมพ์แผ่นล่างเพื่อเก็บรายละเอียด.....	114
4.91 แม่พิมพ์แผ่นล่างที่กัดเสร็จ.....	115
4.92 แม่พิมพ์กัดสำเร็จ.....	115
4.93 การประกอบแม่พิมพ์.....	115
4.94 เครื่องปั๊มพลาสติกที่ห่อ หงส์ขาวไทย จำกัด.....	116
4.95 การวอร์มเครื่องและพร้อมกับแม่พิมพ์.....	117

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.96	ใส่เม็ดพลาสติกลงในแม่พิมพ์.....118
4.97	พลาสติกที่ถูกลมจนเป็นเนื้อเดียวกัน.....118
4.98	การป้อนอัดพอลิเมอร์.....119
4.99	หน้าจอแสดงผลเวลาการป้อนพลาสติก.....119
4.100	แม่พิมพ์ที่ป้อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว.....120
4.101	แม่พิมพ์พลาสติกที่เย็นตัว.....120
4.102	จานรองแก้ว.....120
4.103	Flow-chart.....121
ก.1	หน้าต่าง Setup Mechanical Desktop 6.....127
ก.2	หน้าต่าง Software License Agreement.....127
ก.3	การใส่ Serial Number และ CD Key.....128
ก.4	การเลือกคำสั่ง Next> ในขั้นตอนที่ 5.....128
ก.5	การเลือกคำสั่ง Next> ในขั้นตอนที่ 6.....129
ก.6	การเลือก Typical.....129
ก.7	การเลือกคำสั่ง Next> ในขั้นตอนที่ 8.....130
ก.8	การติดตั้ง โปรแกรม Mechanical Desktop 6.....130
ก.9	การเลือกคำสั่ง Yes.....131
ก.10	การ Setup.....131
ก.11	การติดตั้ง โปรแกรมเสร็จสิ้น.....131
ก.12	การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 13.....132
ก.13	การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 14.....132
ก.14	การติดตั้งโปรแกรม.....133
ก.15	ไอคอนโปรแกรม Mechanical Desktop 6.....133
ข.1	การเลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม.....135
ข.2	การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 3.....135
ข.3	การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 4.....136
ข.4	การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 5.....136

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ข.5 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 6.....	137
ข.6 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 7.....	137
ข.7 เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม OMA.....	138
ข.8 การเลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม hyperMILL V6.1.....	138
ข.9 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 1.....	139
ข.10 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 12.....	139
ข.11 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 13.....	140
ข.12 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 14.....	140
ข.13 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 15.....	141
ข.14 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 16.....	141
ข.15 รอกการติดตั้ง ในขั้นตอนที่ 17.....	142
ข.16 เลือก Finish เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม hyperMILL Version 6.....	142
ค.1 แม่พิมพ์ส่วนบน.....	145
ค.2 การกัดแบบ 2D Face milling.....	146
ค.3 Dialog box 2D Face milling.....	146
ค.4 ปรับขนาดของมิดก๊ตเป็น 25 มิลลิเมตร.....	147
ค.5 ปรับตำแหน่งศูนย์ชิ้นงาน.....	147
ค.6 ปรับตำแหน่งศูนย์ชิ้นงานจากตรงมุมชิ้นงาน ไปไว้กึ่งกลางชิ้นงาน.....	148
ค.7 ปรับค่าพารามิเตอร์ให้ กัดปาดหน้าขนานแกน Y และอัตรากินชิ้นงาน 0.7 มิลลิเมตร.....	148
ค.8 เลือกขอบเขตที่จะปาดผิวโดยรอบและปรับค่ากินชิ้นงานสูงสุด (Top) ต่ำสุด (Bottom).....	149
ค.9 เส้นทางเดินของมิด.....	150
ค.10 หน้าต่างของการ Run NC-Code.....	150
ค.11 NC-Code ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว.....	151
ค.12 Save file เป็นนามสกุล .eia.....	151
ค.13 การกัดขอบ 2 ด้านแรก.....	152



## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ค.14	การกักขอบ 2 ด้านที่เหลือ.....152
ค.15	การเจาะรูแผ่นกลาง.....153
ค.16	การกักเสาด้านข้าง.....154
ค.17	เส้นทางเดินของมัดกักขนาด 25 มิลลิเมตร.....155
ค.18	การกักขอบหัวท้าย.....155
ค.19	การกักลายแม่พิมพ์.....156
ค.20	การเก็บรายละเอียดด้านซ้ายและขวาชิ้นงาน.....156
จ.1	ภาพฉาย 3 มิติ.....163
จ.2	แม่พิมพ์ขึ้นบน.....164
จ.3	แม่พิมพ์ขึ้นกลาง.....165
จ.4	แม่พิมพ์ฐานล่าง.....166



# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันงานทางอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันอย่างสูง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ บริษัทต่างๆจึงต้องมีการแข่งขันกันในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงและมีความแม่นยำทางขนาดของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้วิศวกรในปัจจุบันต้องพบกับการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ความสามารถสูง มีความน่าเชื่อถือและมีความยืดหยุ่นในการทำงานที่สูงซึ่งเครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC) เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีบทบาทต่อการผลิตในวงการอุตสาหกรรมไทยช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง เกิดความเที่ยงตรงและสามารถผลิตชิ้นงานที่สม่ำเสมอรวมไปจนถึงความสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาน้อยซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อยลงและสามารถลดการตรวจสอบคุณภาพทางขนาดของผลิตภัณฑ์เพราะเครื่องจักรมีความเที่ยงตรงสูง

แนวคิดที่ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เนื่องจากมีความเห็นว่าการสร้างแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ โดยผลิตจากเครื่องจักรซีเอ็นซีที่อาศัยเทคโนโลยี CAD/CAM เป็นทักษะที่ช่วยในการผลิตแม่พิมพ์ และแนวโน้มในอนาคตที่จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop Version 6 ในการออกแบบตัวแม่พิมพ์และใช้โปรแกรม hyperMILL Version 6 ในการจำลองภาพการทำงานของเครื่องจักรระบบซีเอ็นซีตลอดจนการใช้เครื่องจักรระบบ CNC ในการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาโปรแกรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการเขียน CAD/CAM

1.2.2 สามารถใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซีแบบเพลตตั้ง 3 แกนในการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ได้

## 1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output)

ได้แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ตรงตามทีออกแบบไว้จริง

## 1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome)

1.4.1 สามารถใช้โปรแกรม CAD/CAM ในการออกแบบได้จริง

1.4.2 สามารถใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีในการสร้างแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ได้จริง

## 1.5 ขอบเขตในการดำเนินงานวิจัย

1.5.1 ใช้โปรแกรม Mechanical Desktop Version 6 ในการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์และชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์

1.5.2 ใช้โปรแกรม hyperMILL Version 6 ในการจำลองภาพการทำงานของเครื่องกัดระบบซีเอ็นซี

1.5.3 ใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีรุ่น Mazak FJV-250 แบบ 3 แกน ในการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์

1.5.4 ได้ NC-code จากการออกแบบ

1.5.5 ทำการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ จำนวน 1 ชุด ขนาดความกว้างยาวไม่เกิน 200×200 มิลลิเมตร

1.5.6 ใช้เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนเป็นวัสดุในการปั๊มขึ้นรูปชิ้นงาน

## 1.6 สถานที่ในการดำเนินการวิจัย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 จังหวัดชลบุรี ณ ห้องปฏิบัติการซีเอ็นซี แผนกช่างกลโรงงาน

## 1.7 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

## 1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินการ (Gantt Chart)

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินการ (Gantt Chart)

ลำดับ	การดำเนินงาน	ก.ค.	ค.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
1.	จัดทำข้อเสนอโครงการ	■						
2.	ศึกษาการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop Version 6 และ hyperMILL Version 6		■					
3.	ศึกษาการใช้โปรแกรม hyperMILL Version 6		■	■				
4.	ศึกษาการใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น Mazak FJV-250			■	■			
5.	ทดสอบการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีในการกัดอลูมิเนียม					■	■	
6.	ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรม					■	■	
7.	ทำการปฏิบัติการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีในการกัดแม่พิมพ์และส่วนประกอบของแม่พิมพ์							■
8.	ทำการทดสอบและป้อนชิ้นรูปพอลิเมอร์จริง							■
9.	วิเคราะห์และสรุปผล							■
10.	เขียนรายงานการทำงานวิจัยโครงการ							■

## บทที่ 2

### หลักการและทฤษฎี

เครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC) เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีบทบาทต่อการผลิตในวงการอุตสาหกรรมซึ่งมีส่วนช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงเกิดความเที่ยงตรงและสามารถผลิตชิ้นงานที่สม่ำเสมอรวมถึงความสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาที่และสามารถลดการตรวจสอบคุณภาพทางขนาดของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากเครื่องจักรซีเอ็นซีนั้นมีความเที่ยงตรงสูง ซึ่งในสร้างแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ที่ผลิตจากเครื่องจักรซีเอ็นซีโดยอาศัยเทคโนโลยี CAD/CAM เป็นทักษะที่ช่วยในการผลิตแม่พิมพ์นั้นก็เป็นส่วนที่ช่วยทำให้เข้าใจในกระบวนการผลิตโดยอาศัยเครื่องจักรซีเอ็นซีให้ดียิ่งขึ้น

#### 2.1 ทฤษฎีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

CAD เป็นคำย่อของ Computer Aided Design ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างชิ้นส่วน (Part) ด้วยแบบจำลองทางเรขาคณิต วิศวกรเครื่องกลหรือวิศวกรออกแบบใช้ CAD Software ในการสร้างชิ้นส่วน หรือเรียกว่าแบบจำลอง (Model) และแบบจำลองนี้สามารถแสดงเป็นแบบ (Drawing) หรือไฟล์ข้อมูล CAD สำหรับการผลิตโดยการใช้ CAD Software เพื่อ

2.1.1 พัฒนาแบบจำลองชิ้นส่วนจากแบบที่ได้รับ

2.1.2 ประเมินและแก้ไขข้อมูล CAD ของชิ้นส่วนที่ออกแบบบนระบบ CAD เพื่อให้ยอมรับได้ในการผลิต

2.1.3 เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่ออกแบบเพื่อให้สามารถผลิตได้สิ่งนี้อาจรวมถึงการเพิ่มมุมสอบ (Draft angle) หรือพัฒนาแบบจำลองของชิ้นส่วนที่แตกต่างกันออกไป สำหรับขั้นตอนที่แตกต่างกันในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน

2.1.4 ออกแบบอุปกรณ์จับยึด โพรงแบบ (Model cavity) ฐานแม่พิมพ์ (Mold base) หรือเครื่องมืออื่น ๆ

การใช้ CAD ในการสร้างรูปร่างชิ้นส่วนสามารถทำได้ 3 ลักษณะ คือ ปริมาตรตัน (Solid) พื้นผิว (Surface) และโครงลวด (Wire frame) ซึ่งแต่ละแบบจะเหมาะกับงานเฉพาะอย่าง




รูปที่ 2.1 การใช้ CAD ในการออกแบบ  
ที่มา: สมนึก บุญพาไสว (2552)

นอกจากการใช้ CAD ในการสร้างชิ้นส่วนแล้วปัจจุบัน CAD Software บางตัวยังสามารถใช้ในงานวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) ได้คุณภาพของพื้นผิวที่สร้างขึ้นมาจากซอฟต์แวร์วิศวกรรมย้อนกลับส่วนมากขึ้นอยู่กับ 2 องค์ประกอบ คือ คุณภาพของแบบจำลองหรือส่วนประกอบที่นำมาสแกนและคุณภาพของข้อมูลเชิงตัวเลข บางครั้งในการทำงานจริงเราไม่สามารถได้แบบจำลองที่สมบูรณ์หรือคุณภาพของข้อมูลเชิงตัวเลขที่ได้ไม่ดี เนื่องจากชิ้นส่วนชำรุดหรือถูกทำลาย CAD Software บางตัวสามารถแก้ไขปัญหาพื้นผิวของแบบจำลองในบริเวณที่ชำรุดได้ หรืออาจแต่งเติมคัดแปลงให้ดีกว่าของเดิมที่สแกนมาได้

## 2.2 ทฤษฎีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

CAM คือคำย่อของ Computer Aided Manufacturing แปลเป็นภาษาไทยว่า คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างรหัสจี (G-code) เพื่อควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีในการกัดชิ้นรูปชิ้นส่วน โดยใช้ข้อมูลทางรูปร่างจาก CAD ซึ่งจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี IT CAM สามารถใช้ข้อมูลจาก CAD ในการกำหนดว่าจะใช้เครื่องจักรใดในการผลิต วัสดุชิ้นงานมีขนาดเท่าใด วางตำแหน่งอ้างอิงอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการตัดเฉือนจะใช้วิธีตัดเฉือนแบบไหนกี่ขั้นตอน รวมไปถึงการจำลองขั้นตอนการทำงานเพื่อดูเส้นทางการตัดเฉือนของเครื่องมือตัดเฉือน และตรวจสอบความผิดพลาดในการผลิตด้วยการพัฒนา CAM Software อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน CAM Software ได้รับการพัฒนาให้ช่วยส่งเสริมการกัดหยาบได้รวดเร็วขึ้นและสามารถกัดละเอียดด้วยความเร็วสูงรวมถึงการกัด 5 แกน

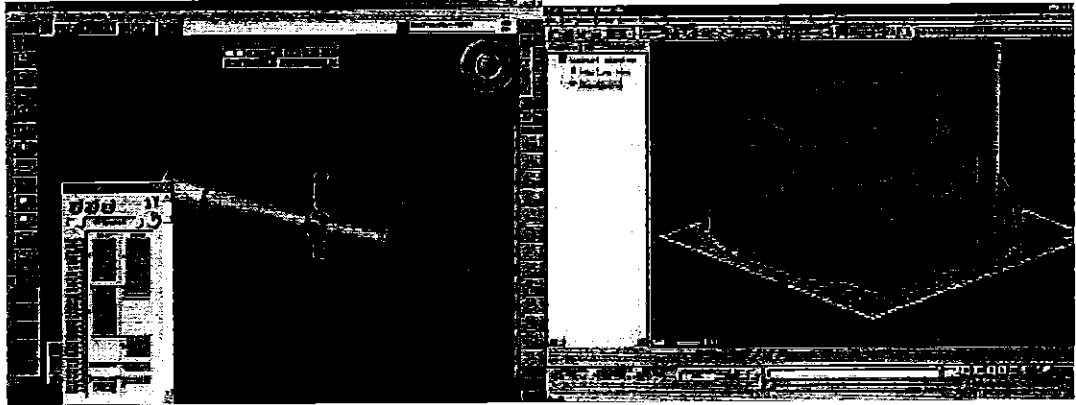

## รูปที่ 2.2 การใช้ CAM ในการสร้างรหัสจี (G-CODE)

ที่มา: สมนึก บุญพาไสว (2552)

### 2.3 ทฤษฎีเครื่องจักรกล ซี.เอ็น.ซี


ในปี ค.ศ. 1948 ที่สถาบัน M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) ได้ริเริ่มนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน ซึ่งมีความละเอียดและซับซ้อนยากแก่การผลิต แต่ก่อนจะได้เครื่องจักรซีเอ็นซีนั้นได้พัฒนาเครื่องจักรเอ็นซี (NC) ขึ้นก่อน เครื่องจักรเอ็นซี (Numerical Control) เป็นเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยชุดรหัสควบคุมซึ่งรหัสนี้ประกอบไปด้วยตัวเลขและตัวอักษรและรหัสอื่นๆ ประกอบกันเป็นชุดคำสั่งและชุดคำสั่งเหล่านี้จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อนำไปควบคุมชุดขับเคลื่อนมอเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในเครื่องจักร

#### 2.3.1 คำนิยามของการควบคุมเชิงตัวเลข (Numerical Control)

เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยตัวเลขเป็นเครื่องที่ทำงานตามโปรแกรมที่มีคำสั่งเชิงตัวเลขประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรที่ป้อนผ่านหน่วยควบคุมอัตโนมัติ (Automatic control unit) ข้อกำหนดของชิ้นส่วน ซึ่งก็คือข้อมูลที่ปรากฏบนพิมพ์เขียวหรือแบบทางวิศวกรรมจะเริ่มพัฒนามาจากการแทนค่าในรูปของคณิตศาสตร์ จากนั้นทำเป็นข้อความทางคณิตศาสตร์บรรยายเส้นทางการทำงาน (Path) ที่สั่งให้เครื่องกลึงทำงานแล้วเปลี่ยนเป็นคำสั่งละเอียดที่แปลงเป็นรหัสตัวเลข (Numerical Code) รหัสคำสั่งนี้จะถูกอ่านและแปลค่าเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อใช้ควบคุมเครื่องต่อไป นอกเหนือจากเส้นทางการทำงานของเครื่องกลึงกับชิ้นงานแล้วคำสั่งเชิงตัวเลขอาจนำมาใช้ควบคุมเร็วให้คงที่อัตราการป้อนสารหล่อเย็นและการเลือกมีดกลึงได้คำสั่งเหล่านี้จะบันทึกลงบนเทปเอ็นซีแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณซึ่งกระตุ้นให้ระบบกลไกทำงานไปตามกระบวนการของเครื่อง

### 2.3.2 ส่วนประกอบหลักของเครื่อง Machining Center

2.3.2.1 ชุดควบคุมการทำงาน (Controller) ชุดควบคุมของ Machining Center เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บ โปรแกรมแก้ไขตัดแปลงได้คอมพิวเตอร์เข้าใจ โปรแกรมที่ป้อนและทำงานตามคำสั่งใน โปรแกรมชุดควบคุมประกอบไปด้วยแผงควบคุม (Control panel) จอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ์ (Keyboard หรือ Keypad) และปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆ เช่น ความเร็วฟีด (Feed) และ ความเร็วสปินเดิล (Spindle) เป็นต้น

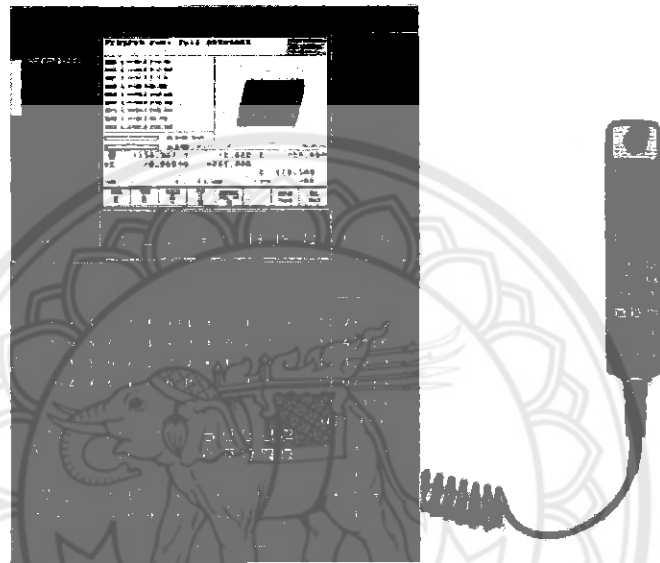


รูปที่ 2.3 รูปชุดควบคุมการทำงานต่าง ๆ

ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิสิ (2552)

2.3.2.2 กลไกการเคลื่อนที่ ได้แก่ ฟีดมอเตอร์ (Feed Motor) ซึ่งเป็นเซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) ควบคุมการเคลื่อนที่ของแกนต่างๆ ได้โดยใช้บอลสกรู (Ball Screw) แปลงการเคลื่อนที่เชิงมุม (Angular Motion) เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น (Linear Motion) โดยมีตำแหน่งหรือระยะทางการเคลื่อนที่และความเร็วถูกควบคุมโดยรับสัญญาณจากคอนโทรลเลอร์นอกจากนี้จะมีรางนำทาง (Guide Way) รองรับการเคลื่อนที่ที่แกนต่างๆ เป็นต้น




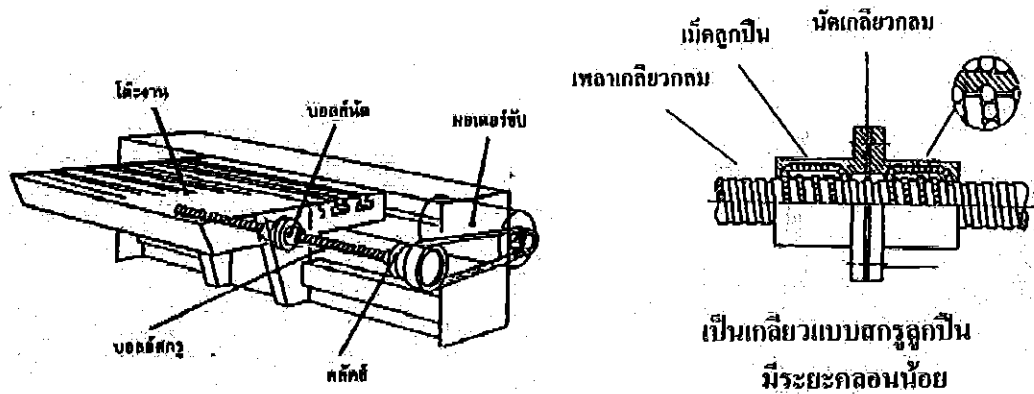

### รูปที่ 2.4 กลไกการเคลื่อนที่

ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิสิ (2552)

สำหรับเครื่องที่ต้องการความแม่นยำสูงจะมีลิเนียร์สเกล (Linear Scale) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ หรือเซนเซอร์ (Sensor) บวกตำแหน่งในการเคลื่อนที่ในแต่ละแกน

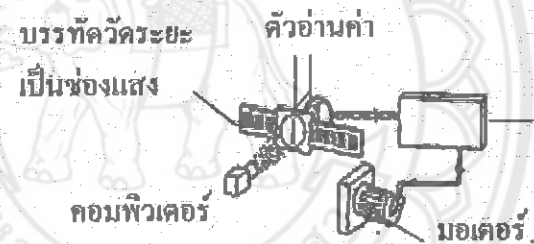

### รูปที่ 2.5 วงจรของกลไกการเคลื่อนที่

ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิสิ (2552)

2.3.2.3 ตัวเครื่องจักร โครงสร้างที่ประกอบเป็นรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามประเภทของเครื่องจักรนั้นๆตัวเครื่องจักรมีส่วนประกอบหลักเช่น

ก. แท่นเครื่อง (Machine Bed) เป็นโครงสร้างหลักของตัวเครื่องจักร สำหรับรองรับอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร

ข. หมอนรอง หรือ แสคเคิล (Saddle) เคลื่อนที่ได้ 1 แกนบนแท่นเครื่อง เช่น แกน X หรือแกน Y

ค. โต๊ะ (Table สำหรับวางชิ้นงานโดยทั่วไปโต๊ะเคลื่อนที่อยู่บนหมอนรองมีร่องรูปตัวที (T-slot) สำหรับใช้ในการจับยึดชิ้นงานให้แนบติดกับโต๊ะมีระนาบโต๊ะตั้งติดกับเสา

ง. เสา (Column) เป็นโครงสร้างสำหรับติดตั้งสปินเดิล เครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์แนวตั้งรุ่นใหม่นิยมสร้างเป็นแบบเสาคู่ (Double Column) เพราะให้ความแม่นยำที่ดีกว่า


จ. สปินเดิล (Spindle) สำหรับติดตั้งชุดจับทูล แบบเทเปอร์แชงก์ (Tapered Shank) หรือแบบไฮสปีด (High Speed) โดยมีมอเตอร์สปินเดิล (Spindle Motor) ขับเคลื่อนสปินเดิลผ่านเกียร์หรือสายพานหรือต่อตรงรวมเป็นชุดเดียวกัน

2.3.2.4 อุปกรณ์เปลี่ยนทูลอัตโนมัติ (Automatic Tool Changer, ATC) ติดตั้งในเครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์ทั้งแบบแนวตั้ง (Vertical Machining Center หรือ VMC) และแบบแนวนอน (Horizontal Machining Center) สามารถเปลี่ยนทูลจากที่เก็บทูล (Tool Storage) หรือทูลแมกกาซีน (Tool Magazine) ประเภทของ ATC สามารถแยกได้ดังนี้

ก. เป็นแบบโซ่ (Chain-Type)

ข. แบบจานหมุน (Carousel-Type)

โดยแบบโซ่สามารถเก็บทูลได้จำนวนมากกว่าแบบจานหมุน ทั้งสองแบบจะมีแขนจับเปลี่ยนทูล (Tool Changing Arm) ระหว่างที่เก็บทูลและสปินเดิล บางรุ่นอาจจะไม่ต้องใช้แขนหรือเป็นแบบไร้แขน (Armless)

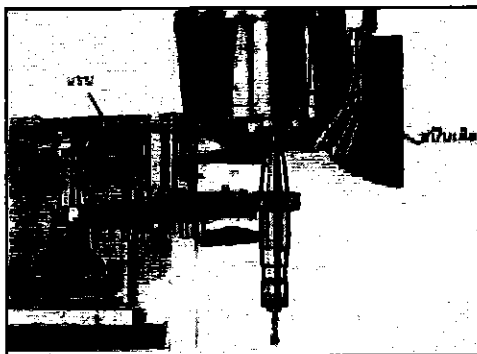

รูปที่ 2.6 แสดงชุดเปลี่ยนทูลอัตโนมัติ  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวัส (2552)




รูปที่ 2.7 แสดงชุดเปลี่ยนทูลอัตโนมัติเครื่องกัด  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวัส (2552)

## 2.4 ประเภทของเครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์

### 2.4.1 แนวตั้ง (Vertical Machining Center, VMC)


เครื่องกัดแนวตั้งมีโคออร์ดิเนต Z ในแนวตั้งและระนาบ XY ในแนวนอนหรือบนระนาบของโต๊ะวางชิ้นงาน โดยมีแกน X เป็นการเคลื่อนที่ซ้าย-ขวา แกน Y เป็นการเคลื่อนที่เข้า-ออกแกน Z เป็นการเคลื่อนที่ขึ้นลงของทูลเมื่อเทียบกับชิ้นงาน

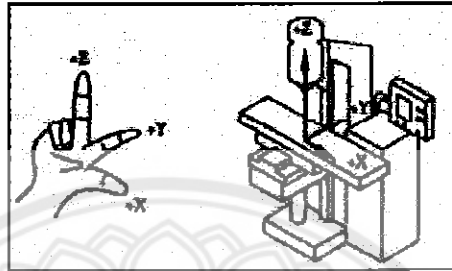

รูปที่ 2.8 การกำหนดแนวแกนของเครื่องกัดตั้ง  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิสิ (2552)

### 2.4.2 แนวนอน (Horizontal Machining Center, HMC)

เครื่องกัดแนวนอนมีโคออร์ดิเนต Z ในแนวนอนทิศทางบวกชี้เข้าหาสปินเดิลซึ่งติดตั้งอยู่ในแนวนอน โดยมีแกน X เป็นการเคลื่อนที่ซ้าย-ขวา แกน Y เป็นการเคลื่อนที่ขึ้นลงและแกน Z เป็นการเคลื่อนที่เข้า-ออกทูลเมื่อเทียบกับชิ้นงาน

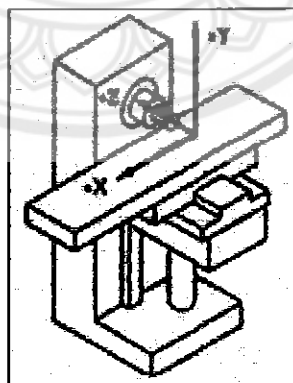

รูปที่ 2.9 การกำหนดแนวแกนของเครื่องกัดนอน  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิสิ (2552)

เครื่องกัดแบบแนวตั้งนั้นมีจำนวนการใช้งานมากกว่าเครื่องแบบแนวนอนมากกว่า โดยเฉพาะในการนำมาใช้ผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กและกลาง รวมถึงขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน โดยที่ข้อดีของแบบแนวนอน คือ ไม่สะสมความร้อนที่ชิ้นงาน เศษโลหะจะตกลงพื้นไม่สะสมบนผิวของชิ้นงาน ที่อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนชิ้นงานได้

CNC Machining Center ที่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งหัวสปินเคล็ให้อยู่ได้ทั้งในแนวนอนหรือแนวตั้ง โดยการใช้คำสั่งซีเอ็นซีในการเปลี่ยนตำแหน่งนั้น มีชื่อเรียกเครื่องประเภทนี้ว่า “Universal Machining Center” ฉะนั้นเครื่องจักรประเภทนี้จึงสามารถทำงานหลายขั้นตอนให้เสร็จได้ภายในเครื่องเดียวโดยไม่ต้องติดตั้งชิ้นงานใหม่ซึ่งกัดได้ถึง 5-6 ด้านในครั้งเดียว




## 2.5 การควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องซีเอ็นซี

การควบคุมการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนต่าง ของเครื่องซีเอ็นซีแบ่งออกได้เป็น 5 ชนิดคือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง การเคลื่อนที่แบบเฮลิคอลล การเคลื่อนที่แบบพาราโบลิคและการเคลื่อนที่แบบควิก โดยที่การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและในเส้นโค้งจะเป็นแบบที่มีการใช้งานมากที่สุดในระบบซีเอ็นซี

### 2.5.1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง (Linear Interpolation)

การเคลื่อนที่ในลักษณะนี้ เครื่องมือตัดจะเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายเป็นแนวเส้นตรง และในขณะเดียวกันระบบซีเอ็นซีก็จะทำการคำนวณเปรียบเทียบโดยให้จุดปลายของเส้นแรคนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ไปยังจุดใหม่ต่อไป

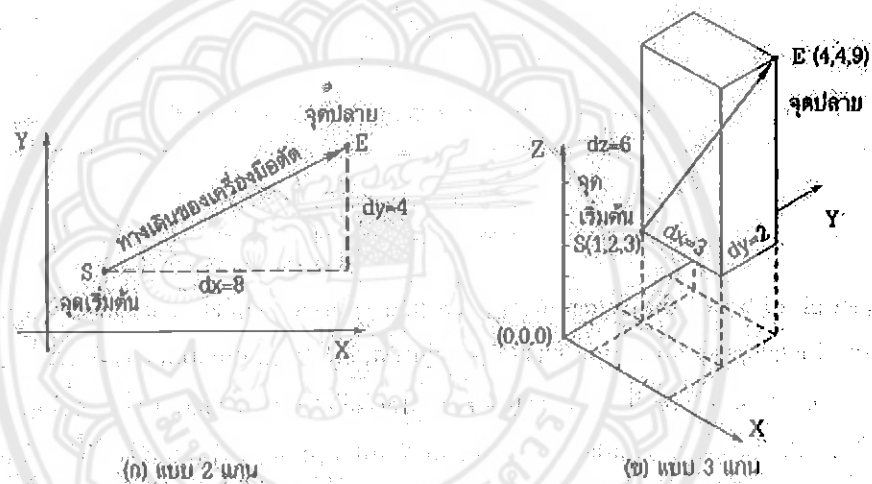


รูปที่ 2.10 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

ที่มา: อานาจ ทองแสน (2544)

การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงจำเป็นต้องกำหนดค่าตัวแปรที่สำคัญ 3 ค่าตัวแปรคือ โคออร์ดิเนตของจุดเริ่มต้น โคออร์ดิเนตของจุดปลายและความเร็วของแต่ละแกน

หลักการควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ตัดเฉือนผิวชิ้นงานของเครื่องมือตัดหลายลักษณะ ซึ่งประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่ตัดใน


แนวเส้นตรง วงกลม ส่วนโค้ง และแบบเฮลิคoidal ตัวอย่างการเคลื่อนที่ตัดเฉือนชิ้นงานในแนวเส้นตรงแสดงไว้ในรูปที่ 2.11

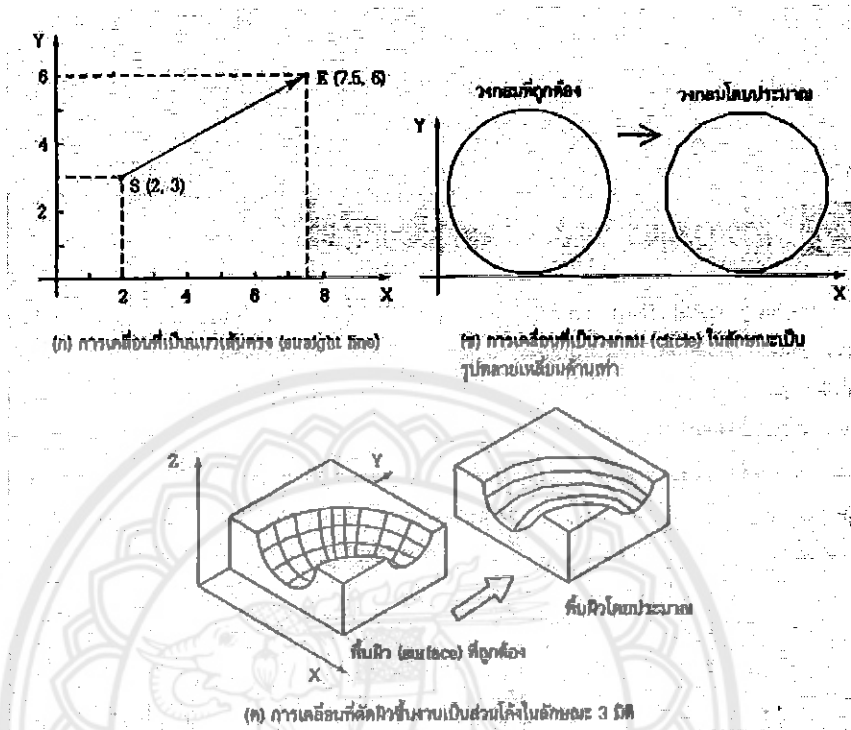

รูปที่ 2.11 แสดงตัวอย่างการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิสิ (2552).

2.5.2 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง (Circular Interpolation)


การเคลื่อนที่แบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกับการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงที่มีระยะทางสั้นมาก ปกติขนาดของสัญญาณพัลส์ที่ส่งออกไปควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์จะมีค่าประมาณ 0.0001 หรือ 0.0002 นิ้ว โดยระบบที่ควบคุมเชิงเส้นจะคำนวณหาจุดต่อกันของเส้นตรงขนาดของรัศมีและในขณะเดียวกันเครื่องมือตัดและชิ้นงานก็จะเคลื่อนที่สัมพันธ์กันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งขึ้นข้อดีของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งคือมีความคงที่ในขณะที่เครื่องมือตัดเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานผิวโค้งลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งไม่ว่าจะมีทิศทางตามเข็มนาฬิกา (G02) และทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (G03) สามารถจำแนกได้ทั้งหมด 8 ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 2.12 โดยกำหนดให้ 0 คือจุดเริ่มต้นของเส้นโค้ง และตำแหน่ง A,B,C,D,E,F,G,H คือจุดปลายของเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง

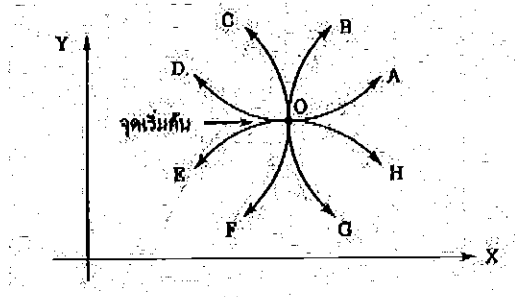

รูปที่ 2.12 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง 8 ลักษณะจากจุดเริ่มต้นที่กำหนดให้  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิสิ (2552)

### 2.5.3 การเคลื่อนที่แบบเฮลิคอลล (Helical Interpolation)

การเคลื่อนที่แบบนี้จะเป็นลักษณะของการผสมผสานกันระหว่างการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง 2 แกน และการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงอีกหนึ่งแกน การเคลื่อนที่แบบเฮลิคอลลนี้จะใช้ในงานกัดเกลียวในและกัดเกลียวนอกที่มีขนาดใหญ่ (Large Internal and External Thread) ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบเฮลิคอลลแสดงดังรูปที่ 2.13

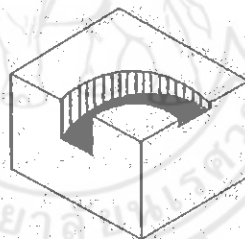


รูปที่ 2.13 การเคลื่อนที่แบบเฮลิคอลล  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิสิ (2552)

### 2.5.4 การเคลื่อนที่แบบพาราโบลา (Parabolic Interpolation)

การเคลื่อนที่แบบนี้กำหนดโดยใช้จุดที่ไม่อยู่ในแนวเส้นเดียวกัน 3 จุด ซึ่งมีลักษณะเป็นฟรีเคิร์ฟ (Free-form Curves) ในรูปที่ 2.14 แสดงลักษณะของเส้นโค้งพาราโบลาที่กำหนดจุด 3 จุด ซึ่งประกอบ  $P_1, P_2$  และ  $P_3$  โดยที่  $P_1$  และ  $P_2$  คือจุดปลายของเส้น ส่วน  $P_3$  คือจุดกึ่งกลางที่อยู่ระหว่าง  $P_1$  และ  $P_2$  ส่วน  $P_4$  คือจุดกึ่งกลางระหว่าง  $P_1$  และ  $P_3$  เส้น  $L_1$  และ  $L_2$  คือเส้นที่ใช้ในการสร้างส่วนโค้ง พาราโบลา



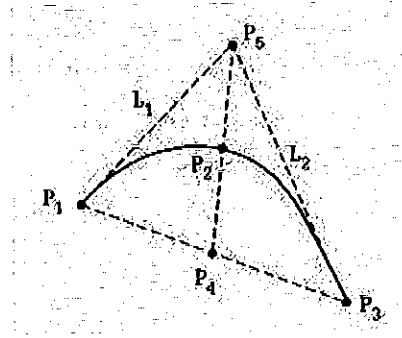

รูปที่ 2.14 การเคลื่อนที่แบบพาราโบลา  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงษ์วาลี (2552)

การเคลื่อนที่แบบพาราโบลาจะถูกนำไปประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

### 2.5.5 การเคลื่อนที่แบบคิวบิก (Cubic Interpolation)

การเคลื่อนที่แบบพาราโบลา สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัดได้ทุกรูปแบบ โดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้กับเครื่องซีเอ็นซีใช้ในการขึ้นรูปแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำจากโลหะแผ่น เช่น ตัวถังรถยนต์ ฝาครอบเครื่องยนต์ เป็นต้น

## 2.6 ระบบควบคุม (Control System)

ระบบควบคุมเป็นส่วนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ในการคำนวณและประมวลผลทั้งหมด เช่น ควบคุมการทำงานของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องจักรควบคุมสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตจากอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเครื่องจักรเช่น ลิมิทสวิตช์หรือคิมิ ที่สวิตช์เป็นต้น รวมถึงการเขียนโปรแกรมการแก้ไขโปรแกรม ระบบควบคุมมี 6 ส่วนดังต่อไปนี้

### 2.6.1 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit)

หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit)ถือว่าเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด ซีพียูประกอบด้วยส่วนที่สำคัญๆ 3 ส่วนคือ

#### 2.6.1.1 ส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุม (Control Section)

ก. มีหน้าที่ติดต่อกับหน่วยรับข้อมูลเข้าและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์

ข. นำข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูลหน่วยความจำในแรม (RAM) หรือรอม (ROM) มาแปลรหัส (Decode) หรือแปลคำสั่ง


ค. ส่งสัญญาณข้อมูลของระบบควบคุมที่แปลรหัสเสร็จแล้วเป็นคำสั่งออกไปยังหน่วยส่งข้อมูลออก (Data Output)

#### 2.6.1.2 ส่วนจัดการทางตรรกศาสตร์ (Arithmetic-Logic Section)


ก. มีหน้าที่คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับตรรกะหรือคณิตศาสตร์ เช่น การบวก (+) การลบ (-) เป็นต้น

#### 2.6.1.3 ส่วนที่เป็นหน่วยความจำชั่วคราว (Immediate-Access Memory Section)

ก. ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำชั่วคราวหรือรีจิสเตอร์ (Register) ทำหน้าที่นำข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูลเข้ามาเรียงลำดับไว้เพื่อส่งไปยังหน่วยอื่น เช่น หน่วยจัดการทางตรรกศาสตร์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้หน่วยอื่นๆ ทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่เกิดภาวะรอข้อมูล

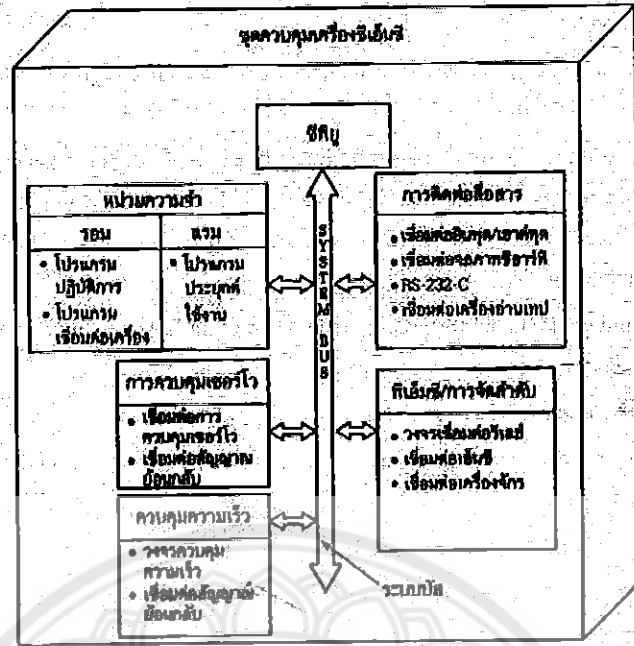

รูปที่ 2.15 ไคอะแกรมทำงานของหน่วยควบคุมเครื่องซีเอ็นซี  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิสิ (2552)

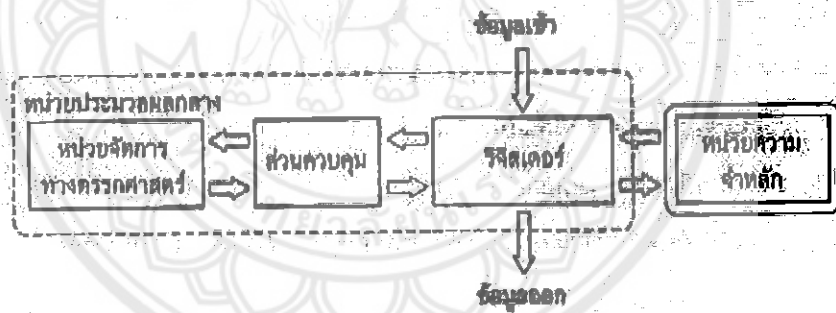

รูปที่ 2.16 ไคอะแกรมการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิสิ (2552)

## 2.6.2 หน่วยความจำ (Memory)

เนื่องจากหน่วยความจำของหน่วยประมวลผลกลางหรือ ซีพียู (CPU) ของคอมพิวเตอร์มีจำกัด ดังนั้นเราจำเป็นต้องหาหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่สำหรับเก็บข้อมูลของโปรแกรม หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นั้นเราแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดด้วยกันคือ

2.6.2.1 หน่วยความจำหลัก (Primary Memory) ได้แก่ หน่วยความจำประเภทแรม (RAM) ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่สามารถอ่านและเขียนหรือลบข้อมูลได้ตลอดเวลาและ หน่วยความจำประเภทรอม (ROM) เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลได้อย่างถาวร และอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียน ลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้


2.6.2.2 หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory) โดยทั่วไปหน่วยความจำประเภทนี้จะใช้เป็นหน่วยเก็บข้อมูลของโปรแกรม ยกตัวอย่างความจำสำรองนี้ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปี ดิสก์ เทปแม่เหล็ก เป็นต้น หน่วยความจำประเภทนี้จะสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ยาวนาน ซึ่งเมื่อเราปิดเครื่อง ข้อมูลจะไม่สูญหาย แต่อย่างไรก็ตามหน่วยความจำสำรองนี้มักจะทำงานช้ากว่า หน่วยความจำหลัก

## 2.6.3 การติดต่อสื่อสาร (Communication)

ในระบบซีเอ็นซีจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยประมวลผลกลางหรือ ซีพียูและส่วนประกอบของระบบอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปแล้วในระบบซีเอ็นซีนั้นจะมีการติดต่อสื่อสารข้อมูลโดยผ่านระบบบัส (Bus System) ในส่วนของการส่งและการรับข้อมูลนั้น ช่างควบคุมเครื่องจะมีวิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อควบคุมระบบซีเอ็นซีอยู่ 3 ชนิดคือ

2.6.3.1 จอภาพ (Displays) จอภาพหรือมอนิเตอร์ (Monitor) ในระบบซีเอ็นซีจะประกอบด้วยจอภาพซีอาร์ที (CRT) และอุปกรณ์แสดงสัญญาณต่างๆ เช่น หลอดไฟหรือสัญญาณไฟต่างๆ จอภาพนี้จะเป็นส่วนที่ใช้แสดงเกี่ยวกับข้อมูลของโปรแกรมเอ็นซี ซึ่งประกอบไปด้วย


- ก. แสดงข้อมูลของโปรแกรมที่ใช้งาน (Active Part Program)
- ข. แสดงแนวแกนใช้งานปัจจุบัน (Current Axis)
- ค. แสดงทางเดินของเครื่องมือตัด (Tool Path)
- ง. แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางตำแหน่งของมีด (Tool Offset)
- จ. แสดงการจำลองการตัดเพื่อนำงาน (Simulation)
- ช. แสดงสัญญาณเมื่อโปรแกรมมีการผิดพลาด (Alarm For Program Errors) หรือระบบควบคุมเซอร์โวผิดพลาด
- ซ. อื่นๆ เช่น การแปลงสถานะของการส่งข้อมูลหรือบอดเรต (Baud Rate) ของสายส่งข้อมูล RS-232-C เป็นต้น

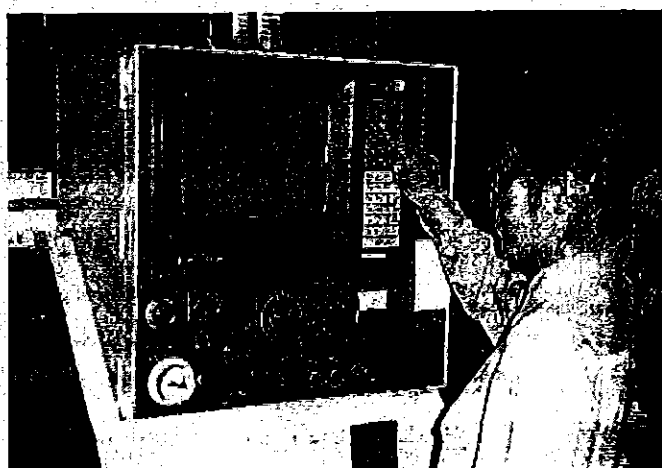

รูปที่ 2.17 ลักษณะของจอภาพซีอาร์ทีที่แสดงข้อมูลและสัญญาณต่างๆ  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิไล (2552)

2.6.3.2 แผงควบคุมการทำงาน (Operator Control Panel) แผงควบคุมการทำงานนี้จะเป็นส่วนที่ช่างควบคุมเครื่องใช้ติดต่อกับระบบซีเอ็นซี นอกจากนี้แล้วยังเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนควบคุมเครื่อง (Machine Control) และส่วนควบคุมโปรแกรม (Program Controls)


2.6.3.3 ส่วนป้อนข้อมูลเข้า/ออกของโปรแกรม (Part Program Input and Output) เนื่องจากข้อมูลของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมในระบบซีเอ็นซีนั้นเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น เทปกระดาษ แผ่นฟลอปปีดิสก์ และเทปแม่เหล็ก เป็นต้น โดยข้อมูลที่เก็บไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลเหล่านี้เมื่อนำไปใช้งานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธวิธีช่วยสำหรับการส่งถ่ายข้อมูล ซึ่งได้แก่ เครื่องอ่านเทปกระดาษ (Punched Tape Reader) เครื่องอ่านเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape Reader) และคอมพิวเตอร์ที่ใช้สายส่งข้อมูลด้วย RS-232-C ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมต่อกันด้วยระบบบัส (Bus System) ของหน่วยประมวลผลกลางและการ์ดของหน่วยเชื่อมต่อ (I/O Interface Card) ดังตัวอย่างรูปที่ 2.18

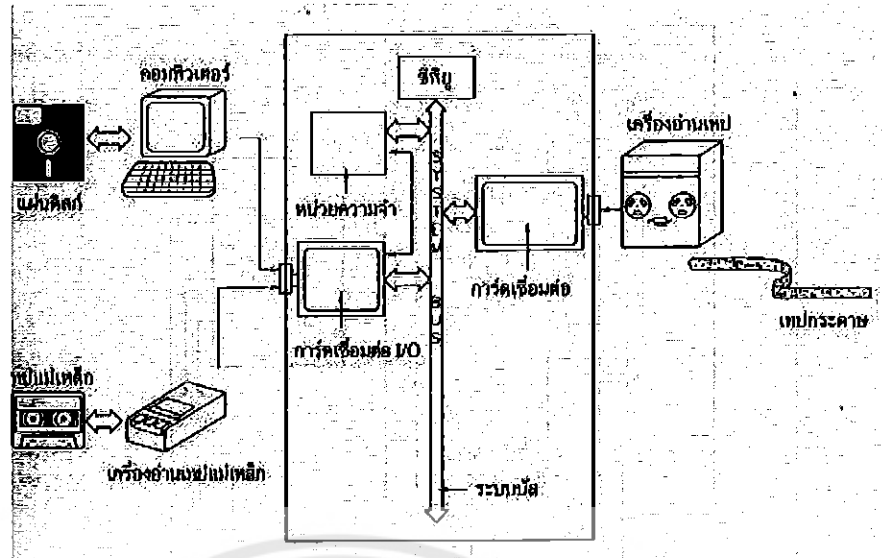

รูปที่ 2.18 แสดงส่วนป้อนข้อมูลของโปรแกรมเข้า/ ออกในระบบซีเอ็นซี  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิไล (2552)

#### 2.6.4 การควบคุมการขับเซอร์โว (Servo Drive Control)

การควบคุมเครื่องจักรในระบบซีเอ็นซีนั้นจำเป็นต้องอาศัยระบบการแปลงและควบคุมสัญญาณพัลส์ที่ถูกส่งมาจากระบบซีเอ็นซีไปเป็นสัญญาณสำหรับควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์ โดยการควบคุมการขับเซอร์โวนี้จะมีระบบย่อยอยู่ 2 ระบบคือ ระบบควบคุมการเชื่อมต่อเซอร์โว และระบบเชื่อมต่อสัญญาณย้อนกลับ (Feedback Interface) ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 2.19

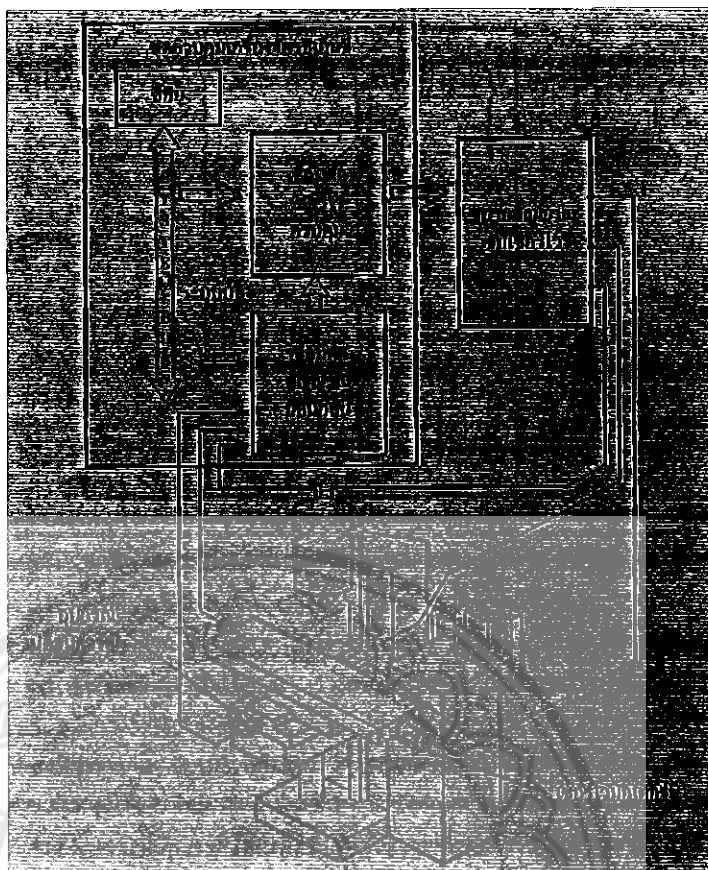

รูปที่ 2.19 การควบคุมการขับเคลื่อนเซอร์โว  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิสิ (2552)

จากรูปที่ 2.19 ระบบควบคุมการเชื่อมต่อเซอร์โวจะเป็นส่วนใช้ควบคุมตำแหน่งและความเร็วในการขับเคลื่อนมอเตอร์ แต่เนื่องจากสัญญาณควบคุมที่ส่งมาจากระบบซีเอ็นซีและระบบควบคุมการเชื่อมต่อเซอร์โวมักมีกำลังต่ำ ดังนั้นก่อนที่จะส่งสัญญาณควบคุมไปยังควบคุมไปยังมอเตอร์นั้นจำเป็นต้องมีการขยายคลื่นสัญญาณ โดยใช้ชุดขยายสัญญาณขับเคลื่อนเซอร์โว (Servo Drive Amplifier) โดยที่ชุดขยายสัญญาณขับเคลื่อนเซอร์โวนี้จะไม่ใช่เป็นส่วนประกอบของชุดควบคุมระบบซีเอ็นซี แต่จะเป็นชุดประกอบของระบบควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ ส่วนระบบเชื่อมต่อสัญญาณย้อนกลับ (Feedback Interface) นี้จะมีอุปกรณ์เปลี่ยนค่าวัด (Encoder or Resolver) ซึ่งมีหน้าที่บันทึกตำแหน่งการเคลื่อนที่เพื่อส่งข้อมูลกลับไปยังหน่วยประมวลผลกลางและวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ของชุดควบคุมเซอร์โว ซึ่งระบบควบคุมก็จะใช้สัญญาณนี้ไปคำนวณหาระยะทางในการเคลื่อนที่ของแท่นเคลื่อนต่อไป


#### 2.6.5 การควบคุมความเร็วรอบของเพลาจับยึดเครื่องมือตัด (Spindle Speed Control)

การควบคุมความเร็วรอบของเพลาจับยึดเครื่องมือตัด ส่วนมากแล้วจะควบคุมด้วยคำสั่ง S ในโปรแกรมซีเอ็นซี แต่ในระบบควบคุมการจับเซอร์โวที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยระบบควบคุมความเร็วรอบของเพลาขับเคลื่อน เช่น การควบคุมความเร็วรอบของเพลาขับในระบบเชื่อมต่อสัญญาณขอนกลับ เป็นต้น ในระบบซีเอ็นซีบางครั้งจำเป็นจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก (D/A Converter) ทั้งนี้เนื่องจากสัญญาณที่ใช้ควบคุมการหมุนของมอเตอร์จะเป็นสัญญาณแบบแอนะล็อกแต่คอมพิวเตอร์ของระบบซีเอ็นซีจะส่งสัญญาณแบบดิจิทัล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

#### 2.6.6 พีเอ็มซี (PMC: Programmable Machine Controller)

การควบคุมสัญญาณที่ส่งไปควบคุมระบบซีเอ็นซีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ สัญญาณควบคุมตัวเลข (Numerical Control Signals) และสัญญาณควบคุมลำดับ (Sequence Control Signals) สัญญาณควบคุมตัวเลขจะใช้ควบคุมตัวเลขใช้ควบคุมข้อมูลของตำแหน่ง (Position Data) ข้อมูลของความเร็ว (Velocity Data) ข้อมูลของการวางตำแหน่งเครื่องมือตัด (Tool Offset) ข้อมูลเกี่ยวกับการชดเชยรัศมีของเครื่องมือตัด (Compensation Data) และข้อมูลของค่าตัวแปรอื่นๆ ส่วนสัญญาณควบคุมลำดับนี้จะใช้ในการควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร โดยจะมีหน่วยอินพุต/เอาต์พุตที่ส่งสัญญาณแบบดิจิทัล



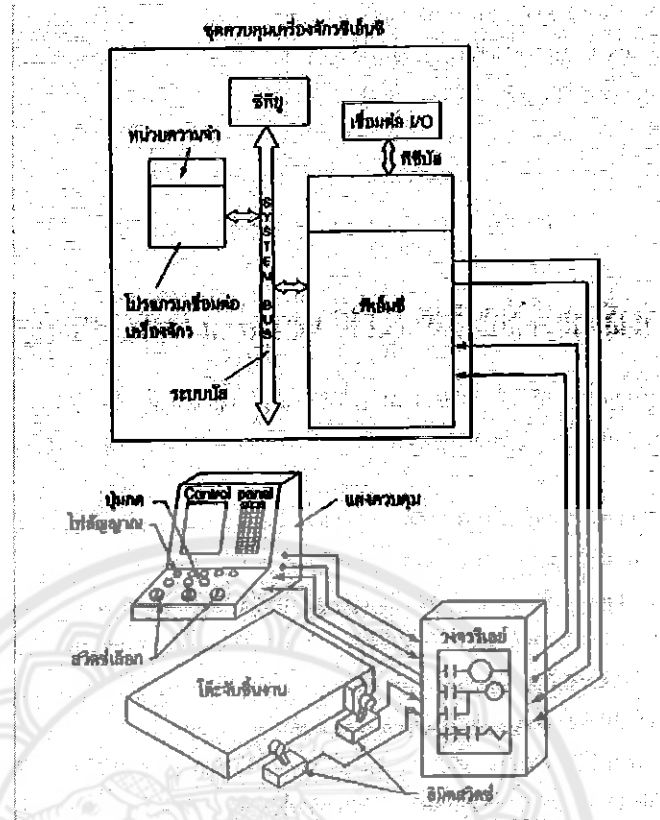

รูปที่ 2.20 การเชื่อมต่อพีเอ็มซี (PMC) เข้ากับระบบควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี  
ที่มา: กฤติกร สุขศิริพงศาวิสิ (2552)

ส่วนการควบคุมในระบบซีเอ็นซีนั้นจะใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยประมวลผลของพีแอลซี (PLC: Programmable Logic Controller) ซึ่งพีแอลซีหรือพีซี (PC: Programmable Control) เป็นระบบการควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีโดยใช้วิธีการเขียนโปรแกรมในลักษณะเช่นเดียวกันกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพีแอลซีที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีนี้จะเรียกว่า “พีเอ็มซี (PMC: Programmable Machine Controller)” ซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมต่อไปนี้คือ

- 1) การเปลี่ยนเครื่องโดยอัตโนมัติ (Automatic Tool Change)
- 2) ควบคุมระบบน้ำหล่อเย็น (Coolant Control)
- 3) เชื่อมต่อลิมิตสวิตช์ (Limit Switch Interface)
- 4) ควบคุมระบบจับยึดชิ้นงาน (Clamping System Control)

- 5) เชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุตโปรแกรมเอ็นซี (NC I/O Interface)
- 6) การหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop)
- 7) เชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุตกับเครื่องจักร (Machine I/O Interface)
- 8) อื่นๆ

15063966  
 ผส.  
 ศ.32 ป  
 2552

## 2.7 ข้อดีและข้อเสียของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

### 2.7.1 ข้อดีของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

2.7.1.1 มีความเที่ยงตรงสูงในการปฏิบัติงานเพราะชิ้นงานต่างๆต้องการขนาดที่แน่นอน

2.7.1.2 ทุกชิ้นงานมีคุณภาพสม่ำเสมอเท่ากันหมดเนื่องจากผลิตโดยใช้โปรแกรมในการสั่งเครื่องจักรกลซีเอ็นซีทำงาน

2.7.1.3 โอกาสเกิดความเสียหายหรือต้องการแก้ไขชิ้นงานน้อยหรือแทบไม่มีเพราะชิ้นงานที่จะใช้โปรแกรมในการควบคุมถ้าผิดพลาดก็แก้ไขที่โปรแกรม

2.7.1.4 สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดพักเครื่องแต่ต้องมีคนควบคุมประจำเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

2.7.1.5 มีความรวดเร็วสูงในการผลิต ทำให้ได้ผลผลิตสูงเพราะสามารถกำหนดระยะเวลาในการผลิตชิ้นงานได้ว่าจะใช้เวลาในการทำงานกี่วินาที/นาที/ชั่วโมง

2.7.1.6 สามารถคาดคะเนและวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำเพราะรู้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะนัดหรือส่งงานลูกค้าได้ตรงตามเวลา

2.7.1.7 สามารถสลับเปลี่ยนรูปแบบของชิ้นงานได้หลากหลายรูปทรงเนื่องจากสะดวกและรวดเร็วในการทำงานเพราะใช้โปรแกรมในการสั่งงาน

2.7.1.8 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผลผลิตที่เท่ากันเครื่องจักรกลซีเอ็นซีจะใช้พื้นที่น้อยกว่าและลดพื้นที่ในการเก็บชิ้นงาน

2.7.1.9 มีความสะดวกสำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานต้นแบบที่มีการแก้ไขบ่อยๆ เพราะเวลาแก้ไขสามารถแก้ไขสามรถแก้ไขได้ที่โปรแกรม

2.7.1.10 ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูงและมีหลายขั้นตอนการผลิตสามารถใช้เครื่องจักรกลซีเอ็นซีเครื่องเดียวได้ทำให้ไม่ต้องย้ายไปทำงานที่เครื่องอื่นให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน

2.7.1.11 ลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพลงเพราะชิ้นงานนั้นได้ขนาดเท่ากันทุกๆชิ้น แต่ควรเลือกค่าของความเร็วรอบและความเร็วตัดให้เหมาะสมเพื่อลดอายุการสึกหรอของทุลที่ใช้

2.7.1.12 ทำให้สามารถใช้ทุลหรือเครื่องมือตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะจะต้องคำนวณค่าต่างๆมาก่อนลงมือปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

2.7.1.13 ลดแรงงานในสายการผลิตลง เนื่องจากผู้ควบคุมเครื่อง 1 คน สามารถคุมได้ 3-5 เครื่อง

2.7.1.14 ใช้อุปกรณ์เสริมน้อยและไม่ต้องใช้แผ่นลอกแบบ (Complates หรือ Templates) แต่ผู้ใช้จะต้องเขียน โปรแกรมให้ถูกต้อง

## 2.7.2 ข้อเสียของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

2.7.2.1 มีราคาแพงมากเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากยังไม่มีการผลิตเครื่องจักรกลซีเอ็นซีภายในประเทศ

2.7.2.2 ค่าซ่อมแซมสูงเนื่องจากการซ่อมแซมมีความซับซ้อนเพราะทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ผู้ชำนาญการ

2.7.2.3 อุปกรณ์และซอฟต์แวร์เสริมมีราคาสูงและต้องได้มาจากผู้ผลิตเครื่องจักรกลซีเอ็นซีเท่านั้น

2.7.2.4 ต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์มากพอสมควรสำหรับการเขียนโปรแกรมเพราะมิฉะนั้นจะไม่สามารถคำนวณหาค่าของจุดต่างๆได้

2.7.2.5 ต้องมีพื้นที่ในการทำงานมากพอและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผู้เขียนโปรแกรมซีเอ็นซี

2.7.2.6 ต้องหางานป้อนให้เครื่องทำงานทำงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ไม่หยุดนิ่ง เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนบางอย่างเสื่อมสภาพและเพื่อให้เครื่องจักรได้รันเครื่องเตรียมพร้อมตลอดเวลา

2.7.2.7 ไม่เหมาะกับการผลิตชิ้นงานที่มีจำนวนน้อยๆ ควรใช้กับการผลิตชิ้นงานที่มีจำนวนมากๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจ้างพนักงาน

2.7.2.8 ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรสูงมาก เนื่องจากต้องใช้ช่างผู้ชำนาญเฉพาะทางในกานซ่อมแซม

2.7.2.9 ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ถ้าเกิดการชำรุดหรือเสียหายในบางกรณี ต้องรอส่งมาจากต่างประเทศเท่านั้นเนื่องจากไม่ได้ผลิตในประเทศ

2.7.2.10 คอนโทรลเลอร์เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ช่างจะต้องเรียนรู้และมีการฝึกอบรมการใช้เครื่องและการเขียน โปรแกรมก่อนเริ่มใช้เครื่อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้เครื่องได้เลย

## 2.8 ทฤษฎีและหลักทั่วไปในการใช้ Mechanical Desktop

Mechanical Desktop นั้น มีความสามารถในตัวโปรแกรมเองหลายอย่างทั้งทางด้านการขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติแบบพารามตริกโซลิด (Parametric Solid Modeling) และแบบเนิร์บซเซอร์เฟส (NURBS Surface Modeling) ซึ่งทั้งสองแบบเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่า ซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกันนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมิให้เลือกใช้กันอยู่หลายโปรแกรม อาทิ เช่น Solid Works , Solid Edge , Autodesk Inventor , Pro / Engineer , Catia , Unigraphics และอื่นๆอีกหลายโปรแกรม โดยทั่วไปแล้วซอฟต์แวร์ประเภทนี้มีหลักทั่วไปในการใช้งานเหมือนกัน ดังนั้น หากเราเข้าใจหลักการใช้งานในซอฟต์แวร์ตัวใดตัวหนึ่งแล้ว เราจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆ ได้ไม่ยากนักเพียงแต่ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์นั้นอีกเล็กน้อยก็จะสามารถใช้งานพื้นฐานได้ในเวลาอันสั้น


ในการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะใช้ซอฟต์แวร์พารามตริกตัวใด เราสามารถแยกวิธีการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติออกเป็น 2 วิธีคือ Parametric Solid Modeling และ NURBS Surface Modeling การขึ้นรูปด้วยวิธี Parametric Solid Modeling มีข้อได้เปรียบคือการขึ้นรูปโมเดลง่ายและรวดเร็ว สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปทรงได้อย่างสะดวก สามารถใช้ตัวแปรหรือสมการมาควบคุมขนาดของโมเดลสามารถหาปริมาตรและมวลของวัตถุ แต่วิธีนี้มีข้อจำกัดคือมีความสามารถในการขึ้นรูปโมเดลที่มีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ ซึ่งมีส่วนโค้ง ส่วนเว้า ที่ซับซ้อนได้ค่อนข้างยากแต่ในปัจจุบันซอฟต์แวร์พารามตริกโซลิดหลายตัวสามารถสร้างโซลิดที่โค้งเว้าที่ซับซ้อนได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้ง Mechanical Desktop นี้ด้วย ส่วนการขึ้นรูปด้วย Surface Modeling มีข้อได้เปรียบคือ สามารถขึ้นรูปโมเดล 3 มิติที่มีพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้ดี การขึ้นรูปด้วยวิธีนี้มีแต่พื้นผิว (Surface) จึงไม่สามารถหาปริมาตรของวัตถุเพื่อคำนวณน้ำหนักได้ ยกเว้นซอฟต์แวร์ 3D บางตัวที่สามารถหาปริมาตรของเซอร์เฟสแบบปิด อาทิ เช่น Rhinoceros 3D เป็นต้น ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มสร้างวัตถุ 3 มิติ เราจะต้องพิจารณารูปทรงและสภาพของพื้นผิวของโมเดล 3 มิติที่เราต้องการสร้างเสียก่อน จึงจะสามารถเลือกวิธีการขึ้นรูปที่เหมาะสมกับโมเดล 3 มิตินั้นซึ่งใน Mechanical Desktop เรานิยมสร้างโมเดลหรือพาร์ทต่างๆด้วยวิธีพารามตริกโซลิด โดยก่อนที่เราจะเริ่มสร้างโมเดล 3 มิติด้วยวิธีนี้ เราควรที่จะทำความเข้าใจในหลักการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติแบบพารามตริกโซลิดเสียก่อน โดยมีหลักการทั่วไปดังต่อไปนี้

2.8.1 กำหนดระนาบสเกทช์ (Sketch plane) เพื่อใช้สำหรับเขียนหน้าตัด (Profile) 2 มิติของพาร์ทที่ต้องการ โดยใช้คำสั่ง Part > New Sketch Plane แล้วกำหนดการหันเหของระนาบใน 3 มิติ โดยทั่วไประนาบเริ่มต้นที่นิยมใช้ในการเริ่มสร้างพาร์ทนิยมใช้ระนาบด้านบน (Top View) XY หรือระนาบด้านหน้า (Front View) XZ หรือระนาบด้านข้าง (Side View) YZ เท่านั้น

2.8.2 ใช้คำสั่งพื้นฐานของ Auto CAD เขียนหน้าตัด 2 มิติ ของสเกทช์ อาทิ เช่น Line, Copy , Arc , Circle , Rectang , Polygon เราอาจจะต้องใช้คำสั่งในการแก้ไขช่วยในการสร้างหน้าตัดของสเกทช์ด้วย อาทิ เช่น Trim , Extend , Fillet , Chamfer , Move , Copy , Rotate และอื่นๆตามความเหมาะสม


2.8.3 แปลงหน้าตัด 2 มิติให้เป็นสเกทช์ (Sketch) ด้วยคำสั่ง Part > Sketch Solving > Single ในกรณีที่หน้าตัด 2 มิติ เป็นวัตถุขึ้นเดียว อาทิ เช่น Circle , Rectang , Ellipse , Polygon เป็นต้น หรือใช้คำสั่ง Part > Sketch Solving > Profile ในกรณีที่หน้าตัด 2 มิติเป็นวัตถุหลายชิ้น ไม่ได้เป็นวัตถุขึ้นเดียวกัน

2.8.4 บังคับ (Constrain) สเกทช์ด้วยรูปทรง โดยใช้คำสั่ง Part > 2D Constraints และ บังคับสเกทช์ด้วยขนาดโดยใช้คำสั่ง Part > Dimensioning > New Dimension

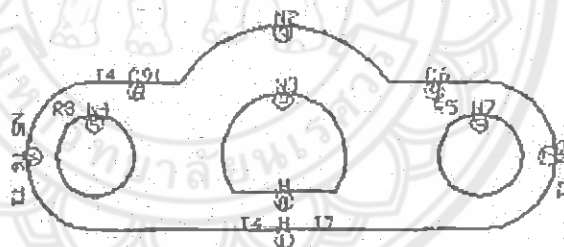

รูปที่ 2.21 การบังคับสเกทช์ด้วยรูปทรง


ที่มา: ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ (2546)

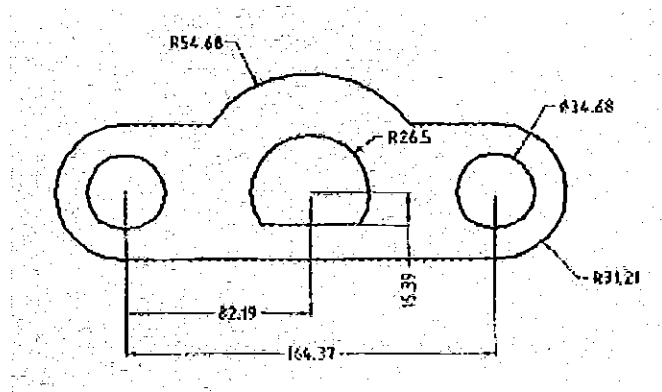

รูปที่ 2.22 การบังคับสเกทช์ด้วยขนาด


ที่มา: ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ (2546)

2.8.5 แปลงสเกทช์ (Sketch) ให้เป็นฟีเจอร์ของพาร์ท 3 มิติ โดยใช้คำสั่ง Part > Sketched Features > แล้วเลือก Extrude (เพิ่มความหนา), Revolve (หมุน), Sweep (กวาด) หรือ Loft (ลอฟท์) ซึ่งจะเลือกใช้คำสั่งใดนั้นแล้วแต่กรณี ฟีเจอร์แรก ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นเบสฟีเจอร์ (Base Feature) ของพาร์ท 3 มิติในทันที

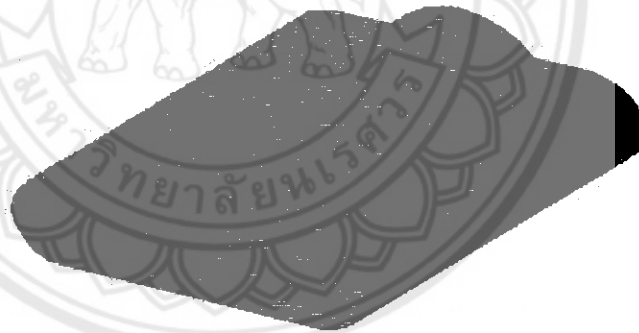

รูปที่ 2.23 ฟีเจอร์ที่สร้างจาก Extrude

ที่มา: ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์ (2546)

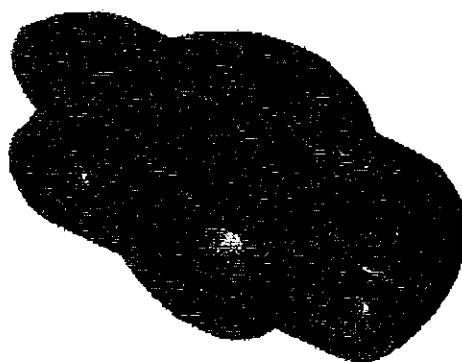

รูปที่ 2.24 ฟีเจอร์ที่สร้างจาก Revolve

ที่มา: ภาณุพงษ์ ปัดคิสิงห์ (2546)

2.8.6 เริ่มเขียนฟีเจอร์เพิ่มเติมให้กับเบสฟีเจอร์ (Base Feature) ซึ่งอาจจะนำฟีเจอร์ใหม่ไปรวมกับฟีเจอร์เดิม (Join) หรืออาจจะนำฟีเจอร์ใหม่ไปหักลบออกจากฟีเจอร์เดิม (Cut) หรืออาจจะนำฟีเจอร์ใหม่ไปตัดกับฟีเจอร์เดิม (Intersect) หรืออาจจะสร้างพาร์ทใหม่โดยใช้ฟีเจอร์ใหม่แบ่งฟีเจอร์เดิม (Split) แต่ก่อนที่เราจะสามารถสร้างฟีเจอร์ใหม่นั้น หากหน้าตัดสเกทช์ใหม่ไม่ได้อยู่ในระนาบสเกทช์เดิมเราจะต้องสร้างระนาบสเกทช์ใหม่ด้วย Part > New Sketch Plane เพื่อกำหนดทิศทางการหันเหและตำแหน่งของระนาบสเกทช์ เพื่อที่จะสามารถเขียนหน้าตัดสเกทช์ให้อยู่ในตำแหน่งและทิศทางตามที่เรต้องการ

2.9.7 ย้อนกลับไปทำในข้อ 2 ถึง 6 วนต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รูปทรงของพาร์ทหรือชิ้นส่วน 3 มิติที่เราต้องการ

ดังนั้นหลักการต่างๆ ไปในการขึ้นรูปพาร์ทใน Mechanical Desktop และเมื่อใช้ Mechanical Desktop วิธีสไลด์ก็ตาม ก็คงจะต้องใช้หลักการที่ได้กล่าวมานี้ทั้งหมดในการขึ้นรูปพาร์ท ทั่วๆ ไป

## 2.9 เริ่มต้นกับโปรแกรม HyperMILL

เริ่มต้นกับโปรแกรม hyperMILL จะกล่าวถึงระบบการทำงานขั้นพื้นฐานของโปรแกรม เพื่อใช้งานได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานเบื้องต้นและโครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม รวมทั้งเมนูต่างๆก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรม hyperMILL

### 2.9.1 ระบบการทำงานของโปรแกรม hyperMILL

โปรแกรม hyperMILL เป็นซอฟต์แวร์ในระบบ CAM (Computer Aided Manufacturing) ซึ่งจะทำงานร่วมกับโปรแกรม Auto CAD หรือ Mechanical Desktop บนระบบปฏิบัติการ Windows (toll path) และสร้างรหัสตัวเลข ,ตัวอักษร (NC - CODE) เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรซีเอ็นซีสำหรับงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโดยโปรแกรม hyperMILL ต้องอาศัยข้อมูลจากซอฟต์แวร์ระบบ CAD (Computer Aided Design) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณที่มา: กฤตกร สุขศิริพงค์วาสี (2552)

### 2.9.2 ความสัมพันธ์กับโปรแกรม Auto CAD

หลังจากติดตั้งโปรแกรม hyperMILL บนหน้าจอของโปรแกรม Auto CAD หรือ Mechanical Desktop โดยอัตโนมัติ ในการทำงานซึ่งโปรแกรม hyperMILL จะทำงานอยู่บนโปรแกรม Mechanical Desktop ดังนั้น โปรแกรมทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันดังนี้

2.9.2.1 โปรแกรม hyperMILL จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของชิ้นงานในระบบ CAD ที่สร้างจากโปรแกรม Auto CAD , Mechanical Desktop หรือที่แปลงมาจากโปรแกรม CAD ยี่ห้ออื่นด้วยโปรแกรม IGES

2.9.2.2 หากมีการบันทึกด้วยคำสั่ง SAVE ในส่วนโปรแกรม Mechanical Desktop โปรแกรมก็คำนวณและค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ก็คำนวณต่างๆที่ถูกสร้างจากโปรแกรม hyperMILL จะถูกบันทึกพร้อมกันไปด้วย

2.9.2.3 โปรแกรม hyperMILL กำหนดพิกัดตำแหน่ง X ,Y และ Z สำหรับจุดศูนย์กลางของชิ้นงานเป็นตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่ง UCS ของโปรแกรม Mechanical Desktop

2.9.2.4 หากมีการเริ่มต้นในการใช้งานโปรแกรม hyperMILL ผู้ใช้งานจะสังเกตเห็นเครื่องหมายแสดงจุดศูนย์กลางของโปรแกรม ณ ตำแหน่ง UCS ของโปรแกรม Mechanical Desktop

2.9.2.5 ขณะใช้งานโปรแกรม hyperMILL หากต้องการแก้ไขรูปชิ้นงาน ผู้ใช้ต้องออกจากโปรแกรม hyperMILL ก่อนเพื่อมาแก้ไขในชิ้นงานในโปรแกรม Mechanical Desktop



### 2.9.3 ลักษณะข้อมูลจากระบบ CAD

โปรแกรม hyperMILL สามารถรับข้อมูลของชิ้นงานจากระบบ CAD เพื่อใช้ในการคำนวณสร้างเส้นทางเดินของมีดกัดได้ 2 วิธีได้แก่

#### 2.9.3.1 ชิ้นงานที่สร้างจากโปรแกรม Auto CAD และ Mechanical Desktop

ก. เส้น 2D Wireframe - Line , Polyline , Circle , Arc , Ellipse และ Spline จากโปรแกรม Auto CAD

ข. วัตถุ 3D Solids และ 3D Surface ที่สร้างจากโปรแกรม Auto CAD

ค. เส้น 3D Wireframe - 3D Polyline จากโปรแกรม Auto CAD , 3D Projected จากโปรแกรม Mechanical Desktop

ง. วัตถุ 3D Parametric Solid Modeling วัตถุทรงตันรูปเรขาคณิตที่สร้างจากโปรแกรม Mechanical Desktop ซึ่งมีคุณสมบัติ Parametric ที่สามารถแก้ไขขนาดของวัตถุ 3 มิติได้


จ. วัตถุ 3D Surface Modeling วัตถุพื้นผิวจากโปรแกรม Mechanical Desktop ที่มีคุณสมบัติเป็น NURBS Surface (Non Uniform Rational B – Spline) ซึ่งเหมาะกับงานที่มีพื้นผิวโค้งไม่จำกัดรูปร่างหรือที่เรียกว่า “ พื้นผิว Free – from ”

#### 2.9.3.2 ชิ้นงานที่แปลงข้อมูลเข้ามาสู่โปรแกรม Mechanical Desktop

ชิ้นงานที่สร้างจากโปรแกรมระบบ CAD อื่นๆ เช่น Unigraphics , Catia , Mastercam ฯลฯ แต่ก่อนที่จะใช้งานร่วมกับโปรแกรม hyperMILL ได้จะต้องผ่านการแปลงข้อมูลของชิ้นงานนั้นให้เข้ามาทำงานบนโปรแกรม Mechanical Desktop โดยการใช้โปรแกรม IGES (Initial Graphics Exchange Specification) ที่เป็นโปรแกรมมาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางกราฟฟิคระหว่างซอฟต์แวร์

### 2.9.4 โครงสร้างของเมนูโปรแกรม hyperMILL

โปรแกรม hyperMILL มีเมนูอยู่ 2 ชนิดคือ เมนูหลัก (Main menu) และเมนูบาร์ (Manu bar) โดยเมนูทั้ง 2 มีหน้าที่สำหรับให้ผู้ใช้งานเลือกใช้อุปกรณ์คำสั่งต่างๆของโปรแกรมมาใช้งาน ซึ่งเมนูทั้ง 2 มีการทำงานเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่รูปร่างเท่านั้น

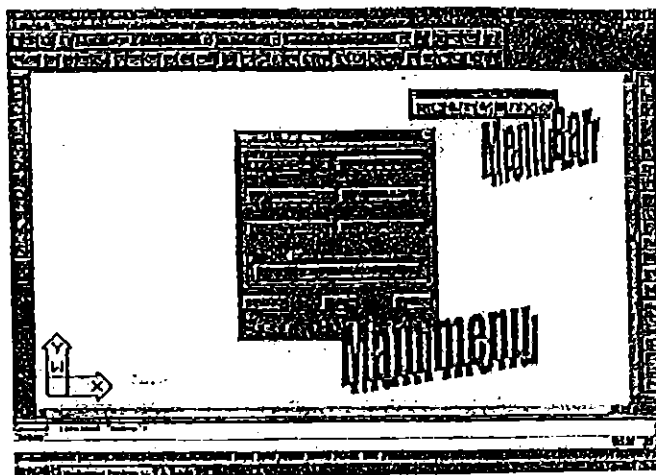

รูปที่ 2.25 โครงสร้างของเมนู HyperMILL


ที่มา: พันธุ์ฉัตรี วรรณ โภท (2543)

## 2.10 โปรแกรมกัดงานในระบบ 3 แกน (3D Machining Cycles)

หลักการการทำงานของโปรแกรม CAD / CAM ในระบบ 3 มิติหรือ 3 แกนคือ โปรแกรมจะสร้างเส้นทางเดินมีดกัดเดินกัดตามรูปร่างผิวชิ้นงานพร้อมๆกันทั้ง 3 แกน (X,Y,Z) ดังนั้นจึงสามารถกัดชิ้นงาน 3 มิติ ที่มีรูปร่างโค้งมนหรือที่เรียกว่า “Complex Surface”

### 2.10.1 โปรแกรม 3D Z – Level - Finishing


โปรแกรม 3D Z – Level - Finishing มีลักษณะการเดินกัดตามรูปร่างของพื้นผิวของชิ้นงานลงเป็นขั้นๆทีละชั้นตามค่าความลึก (Vertical Step down) ในแนวแกน Z ที่กำหนดโดยผู้ใช้งาน แต่โปรแกรม 3D Z – Level - Finishing ไม่เหมาะสำหรับการกัดละเอียดในบริเวณที่พื้นผิวราบหรืออยู่ในแนวระนาบ เพราะจะทำให้รูปร่างผิวของงานจะไม่สมบูรณ์มากนัก แต่โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการกัดละเอียดบริเวณพื้นผิวที่มีความสูงชันลักษณะพื้นผิวของงานที่ได้จะมีคุณภาพดี

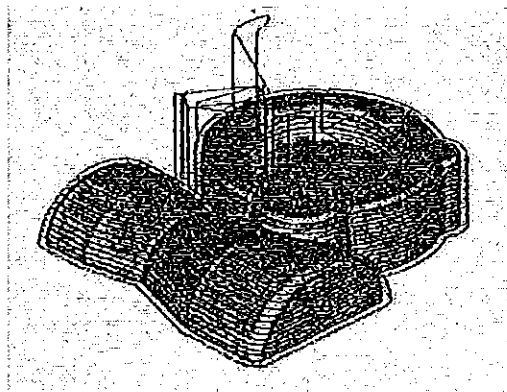

รูปที่ 2.26 แสดงการเดินกัดชิ้นงานตามระดับความลึกในแนวแกน Z  
ที่มา: พันธุ์ศิริ วรรณ โภภณ (2543)

#### 2.10.2 โปรแกรม 3D Finishing

โปรแกรม 3D Finishing มีลักษณะการเดินกัดชิ้นงาน แบบกลับไปกลับมา (Zigzag) ตามรูปร่างพื้นผิวของงานภายในบริเวณเส้นขอบเขตที่กำหนด โดยมีระยะห่างแต่ละแนวเส้นทางเดินมีคัดตามระยะ Horizontal Stepover ที่กำหนดส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม 3D Finishing เป็นโปรแกรมกัดชิ้นงานโปรแกรมสุดท้ายในการทำงานของการกัดงานระบบ 3 มิติหรือเรียกว่า “โปรแกรมกัดละเอียด”

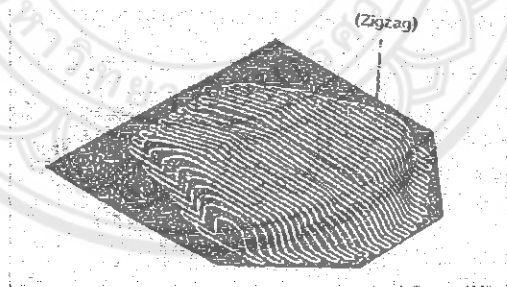

รูปที่ 2.27 แสดงการกัดชิ้นงานแบบกลับไปกลับมา  
ที่มา: พันธุ์ศิริ วรรณ โภภณ (2543)

### 2.10.3 โปรแกรม 3D Free path – milling

โปรแกรม 3D Free path – milling เป็นโปรแกรมการกัดชิ้นงานตามเส้น Contour ที่ผู้ใช้งานเลือกการทำงานขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำหรับการเดินกัดเก็บตามขอบชิ้นงาน ซึ่งสามารถใช้กับเส้น 2D / 3D Polyline , Spline , วงกลมและวงรี โดยสามารถใช้เส้น Contour ทั้งแบบเปิดหรือแบบปิดก็ได้

### 2.10.4 โปรแกรม 3D Automatic – Rest

โปรแกรม 3D Automatic – Rest เป็นโปรแกรมที่กำหนดให้มีกัดเดินกัดเก็บเฉพาะเนื้อของวัสดุที่เหลือเท่านั้นหมายถึงกรณีที่มีคัตมีขนาดใหญ่กว่าบริเวณพื้นที่บางส่วนของชิ้นส่วน

### 2.10.5 โปรแกรม 3D Pencil – Milling


โปรแกรม 3D Pencil – Milling เป็นโปรแกรมที่กำหนดให้มีกัดเก็บเฉพาะเนื้อของวัสดุตามร่องของพื้นผิวชนิด Fillet Surface โดยมีลักษณะการทำงานคล้ายกับโปรแกรม 3D Automatic – Rest แตกต่างกันว่าโปรแกรม 3D Pencil – Milling จะเดินกินตามแนวร่องเพียงแนวเดียวซึ่งไม่มีการกำหนดค่า Horizontal Stepper

### 2.10.6 โปรแกรม 3D ISO – Machining

โปรแกรม 3D ISO – Machining เป็นการสร้างเส้นทางเดินมีคัตบนพื้นผิวที่ผู้ใช้งานเลือก ซึ่งจะไม่เดินกัดทั่วทั้งชิ้นงาน โดยมีลักษณะการเดินกัดชิ้นงานแบบกัดชิ้นงานแบบกลับไปกลับมาตามแนวเส้น U หรือ V lines ของพื้นผิวและมีระยะห่างของแต่ละแนวเส้นทางเดินมีคัตตามระยะ Horizontal Stepper ที่กำหนด

### 2.10.7 โปรแกรม 3D Cast - Offset - Roughing


โปรแกรม 3D Cast - Offset - Roughing เป็นโปรแกรมการกัดหยาบที่มีการทำงานคล้ายกับโปรแกรม 3D – Z – Level – Roughing แต่มีลักษณะพิเศษ คือ จะเดินกัดตามรูปร่างพื้นผิวของชิ้นงานเท่านั้น ซึ่งเหมาะสำหรับชิ้นงานหล่อที่มีการหล่อให้มีขนาดรอบตัวเกินกว่าขนาดจริงของชิ้นงานหรือค่าความเผื่อรอบตัว (Stock Thickness) โดยที่เส้นทางเดินของมีคัตที่สร้างขึ้นจะกัดขึ้นตามค่าความเผื่อรอบตัวที่กำหนดไว้เท่านั้น แต่โปรแกรม 3D - Z - Level - Roughing จะเดินกัดตามรูปร่างของเส้นขอบที่กำหนด

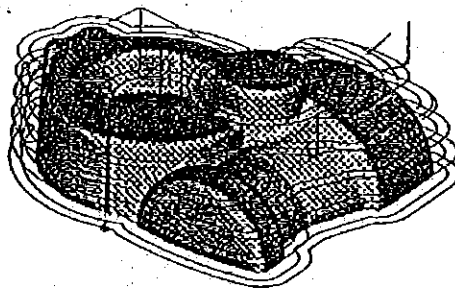

รูปที่ 2.28 แสดงการเดินกัศตามรูปร่างพื้นผิวของชิ้นงาน  
ที่มา: พันธุ์ธิดา วรรณ โภมล (2543)

#### 2.10.8 โปรแกรม 3D – Optimized – Finishing


โปรแกรม 3D – Optimized – Finishing เป็นโปรแกรมกัศงานที่เดินกัศชิ้นงานเฉพาะบริเวณพื้นผิวที่มีความชันด้วยการนำข้อมูลจากโปรแกรม 3D Finishing ก่อนหน้าหรือเรียกว่า “โปรแกรมอ้างอิง (Reference job)” โดยจะพิจารณาโปรแกรม 3D Finishing ก่อนหน้าที่ผู้ใช้งานเลือกว่ามีผิวที่มีลักษณะสูงชันบริเวณใดที่มีคัทที่มีคัทไม่สามารถกัศได้หรือกัศได้ไม่ทั่วทั้งพื้นที่

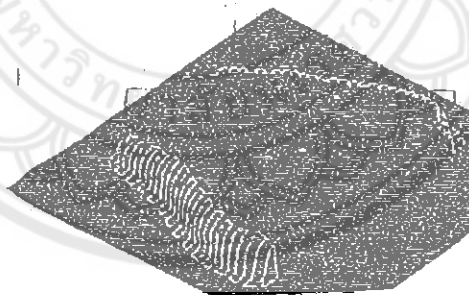

รูปที่ 2.29 แสดงการเดินกัศชิ้นงานเฉพาะบริเวณพื้นผิวที่มีความชัน  
ที่มา: พันธุ์ธิดา วรรณ โภมล (2543)

### 2.10.9 โปรแกรม 3D True – Scallop

โปรแกรม 3D True – Scallop เป็นโปรแกรมการกัดละเอียดที่มีลักษณะการเดินกัดชิ้นงานขนานกับเส้น Curve ที่กำหนดโดยมีลักษณะพิเศษ คือ การรักษาระยะห่างของค่า Horizontal Stepover (3D Stopover On Surface) ที่กำหนดให้คงที่หรือมีค่าเท่ากันตลอดทั้งพื้นผิว ไม่ว่าพื้นผิวนั้นจะมีความชันหรือไม่ก็ตาม ทำให้พื้นผิวที่ได้มีความเรียบเสมอกันทั้งหมด (Cutter load) ของมีดกัดหรือเครื่องจักรในขณะที่เดินกัดบริเวณพื้นผิวที่มีความชันสูงได้อีกด้วย

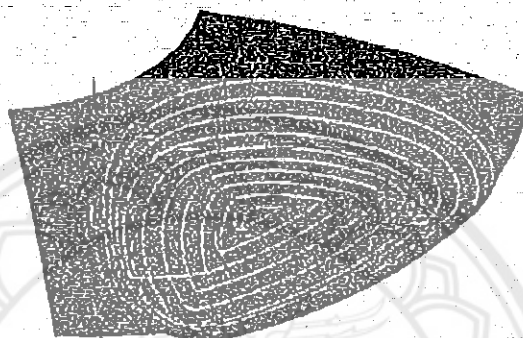


รูปที่ 2.30 แสดงการเดินชิ้นงานขนานกับเส้น Curve  
ที่มา: พันธุ์ดี วรณ โกมล (2543)

## 2.11 การออกแบบแม่พิมพ์

แม่พิมพ์มีการใช้งานที่หลากหลายตามประเภทของการใช้งานเช่น แม่พิมพ์งานปั๊มขึ้นรูป แม่พิมพ์งานตัด แม่พิมพ์งานพับ เป็นต้น ซึ่งแม่พิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาจะเกี่ยวข้องกับการการออกแบบ โดยการออกแบบแม่พิมพ์จะออกแบบตามลักษณะการใช้งานของแม่พิมพ์ ซึ่งในที่นี้ได้ อธิบายการออกแบบแม่พิมพ์จากแม่พิมพ์ตัด เนื่องจากได้รวบรวมส่วนประกอบของแม่พิมพ์และ ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์ไว้โดยมี 14 ขั้นตอนหลักเพื่อที่จะสามารถใช้อย่างเหมาะสมกับ แม่พิมพ์ชนิดต่างๆ เช่นการออกแบบ Progressive die ที่มีหลาย ๆ ขั้นตอนการทำงานอยู่ในแม่พิมพ์ เดียวกัน การออกแบบขนาดและรูปร่างของ Die block จะกระทำในขั้นตอนที่ 2 ส่วนการออกแบบ Spring stripper หรือ Solid stripper จะอยู่ในขั้นตอนที่ 10 และก่อนที่จะทำการเขียนแบบจริงควร จะสเก็ตซ์ภาพคร่าวๆ ก่อน เพื่อเลือกการ Lay out ที่ดีที่สุด ซึ่งก่อนที่จะเริ่มออกแบบแม่พิมพ์จะขอ กล่าวถึงส่วนประกอบแม่พิมพ์ตัดก่อนเป็นอันดับแรก


### 2.11.1 ส่วนประกอบของแม่พิมพ์

ในการตัดแผ่นชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์ตัด จะต้องมีแบบชิ้นงานก่อนดังแสดงในรูปที่ 2.31 จึงจะสามารถออกแบบแม่พิมพ์ได้ ซึ่งแม่พิมพ์ที่ออกแบบจะเป็นแม่พิมพ์ตัดต่อเนื่องแบบง่าย ๆ ซึ่งมี สถานีงานสองสถานี โดยผู้ออกแบบจะต้องเลือกว่าจะวางชิ้นงานไว้บนแผ่นป้อนตัดชิ้นงานอย่างไร จะวางตั้งหรือวางนอน โดยพิจารณาว่าการวางโดยวิธีไหนจะประหยัดวัสดุมากกว่ากัน โดยแสดง วิธีการวางตำแหน่ง (Layout) ของชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 2.32 และรูปแบบแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์แล้ว ในรูปที่ 2.33

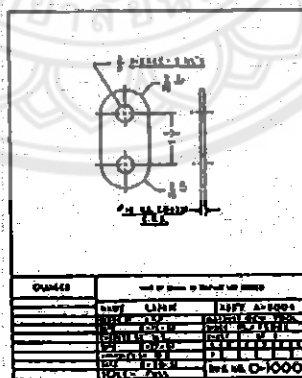

รูปที่ 2.31 แบบชิ้นงาน

ที่มา: ชาลูนชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิศรร์ และ วิรุฬ ประเสริฐวรรณันท์ (2527)

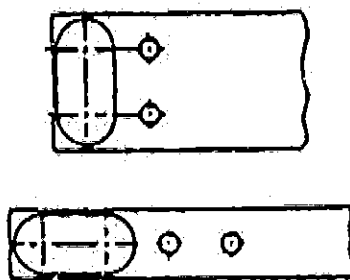


รูปที่ 2.32 การวางตำแหน่งของชิ้นงานบนแผ่นป้อนตัดชิ้นงาน  
ที่มา: ชาลัญชัย ทรัพย์ยากร, ประสิทธิ์ สวัสดิศรรรพ์ และ วิรุฬ ประเสริฐวรรณันท์ (2527)



รูปที่ 2.33 แม่พิมพ์ตัดแบบต่อเนื่อง  
ที่มา: ชาลัญชัย ทรัพย์ยากร, ประสิทธิ์ สวัสดิศรรรพ์ และ วิรุฬ ประเสริฐวรรณันท์ (2527)



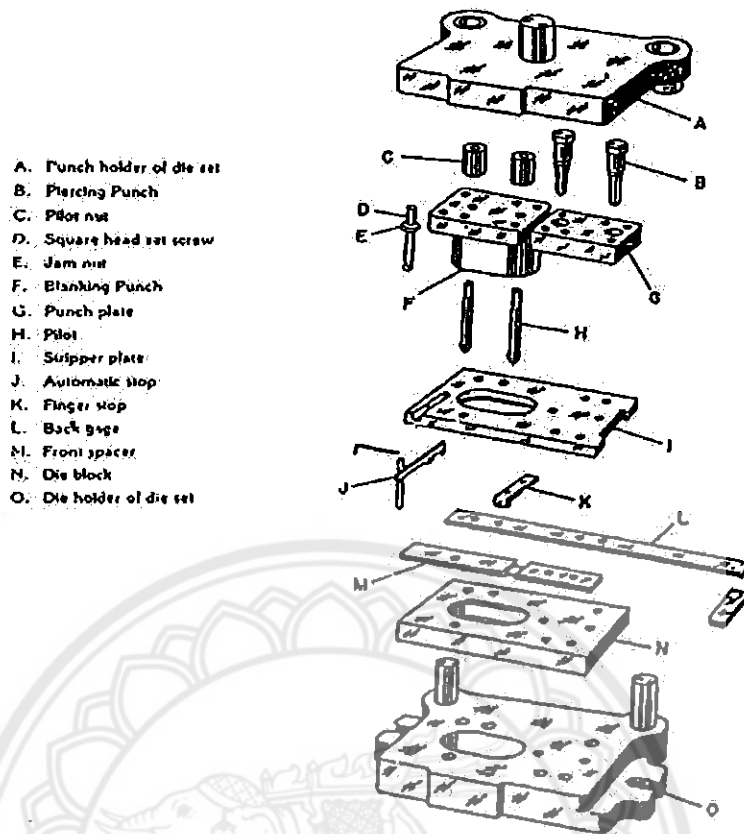

รูปที่ 2.34 ส่วนประกอบแม่พิมพ์ตัด

ที่มา: ชาลูนชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิ์สรณ์ และ วิรุฬ ประเสริฐวรนนท์ (2527)

2.11.1.1 แผ่นยึดจับชุดพินช์ (Punch holder of die set) เป็นแผ่นยึดจับชุดพินช์ ซึ่งเป็นแผ่นบนของค้ายเซ็ท (Die set) ซึ่งมีหน้าที่ในการยึดจับพินช์ และชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่อยู่บนส่วนของแม่พิมพ์ด้านบน โดยบนแผ่นยึดจับพินช์จะมีสลักเพลลา (Shank) ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ยึดจับกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ขึ้นลง (Ram) ของเครื่องปั๊มโลหะและมีรูอยู่สองข้างของแผ่นยึดจับชุดพินช์ เพื่อติดปลอกสวมซึ่งเมื่อประกอบแผ่นยึดจับชุดพินช์เข้ากับแผ่นยึดจับค้ายแล้วปลอกนี้จะลงสวมในเพลลาที่อยู่ทั้งสองข้างของแผ่นยึดจับค้าย

2.11.1.2 พินช์ตัดรู (Piercing punch) เป็นพินช์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก มีไว้เพื่อตัดรูของชิ้นงาน

2.11.1.3 แป้นเกลียวยึดไฟล๊อค (Pilot nut) เป็นแป้นเกลียวที่ใช้ในการยึดไฟล๊อคให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

2.11.1.4 สลักเกลียว (Square head set screw) ทำหน้าที่ในการกระทุ้งอุปกรณ์หยุดตำแหน่งอัตโนมัติ (Automatic stop) ซึ่งที่สลักเกลียวนี้จะมีแป้นเกลียวหกเหลี่ยม (Jam nut) สวมอยู่เพื่อเอาไว้ปรับระดับความสูงต่ำของสลักเกลียว

2.11.1.5 พันธ์ตัดแผ่นชิ้นงาน (Blanking punch) เป็นพันธ์ที่มีรูปร่างเหมือนแผ่นชิ้นงาน เอาไว้เพื่อตัดแผ่นชิ้นงานพันธ์ชนิดนี้จะมีหัวขนาดใหญ่ เพื่อเอาไว้เพื่อตัดแผ่นชิ้นงาน พันธ์ชนิดนี้จะมีหัวขนาดใหญ่ เพื่อเอาไว้เจาะรูใส่สลัก และสลักเกลียวยึดติดกับแผ่นยึดจับชุดพันธ์

2.11.1.6 แผ่นยึดพันธ์ (Punch plate) อุปกรณ์ชนิดนี้มีไว้สำหรับยึดจับพันธ์ตัดรู ซึ่งมีหัวขนาดเล็ก โดยจะใส่ลำตัวของพันธ์เข้าไปในแผ่นยึดพันธ์ จากนั้นจะนำแผ่นยึดพันธ์ไปยึดติดกับแผ่นยึดจับชุดพันธ์อีกทีหนึ่ง

2.11.1.7 ไพล็อต (Pilot) จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กำหนดตำแหน่งของรูที่ได้ตัดมาแล้ว ก่อนที่พันธ์ตัดแผ่นชิ้นงานเคลื่อนที่ลงตัดแผ่นป้อนตัดชิ้นงาน

2.11.1.8 แผ่นปลดชิ้นงาน (Stripper Plate) จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ในการปลดแผ่นป้อนตัดชิ้นงานซึ่งถูกตัดเป็นรูแล้ว ไปตัดอยู่ในลำตัวของพันธ์ ดังนั้นเมื่อชุดพันธ์ยกตัวขึ้น แผ่นปลดชิ้นงานก็จะทำหน้าที่ปลดแผ่นป้อนตัดชิ้นงานให้หลุดออกจากลำตัวของพันธ์

2.11.1.9 ตัวหยุดตำแหน่งอัตโนมัติ (Automatic stop) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หยุดตำแหน่งชิ้นงานเมื่อตัดชิ้นงานหลุดออกไปแล้ว โดยจะหยุดตำแหน่งชิ้นงานอย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ระยะตัดชิ้นงานมีขนาดห่างเท่าๆ กัน อุปกรณ์นี้เหมาะที่จะใช้กับการป้อนตัดชิ้นงานอย่างอัตโนมัติ

2.11.1.10 ตัวหยุดตำแหน่งเริ่มแรกการตัด (Finger stop) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หยุดตำแหน่งชิ้นงานที่สถานีแรกของตัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตัดรูแผ่นชิ้นงาน

2.11.1.11 แผ่นประคองชิ้นงานด้านหลัง (Back gage) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประคองแผ่นป้อนตัดชิ้นงาน เพื่อให้การป้อนชิ้นงานอยู่ในแนวตรงตลอดระยะเวลาที่มีการตัดแผ่นชิ้นงาน


2.11.1.12 แผ่นรองรับแผ่นปลดชิ้นงาน (Front gage) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองรับแผ่นปลดชิ้นงาน เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างผิวหน้าด้านล่างของแผ่นปลดชิ้นงานกับผิวหน้าคายมีระยะห่างที่แผ่นป้อนตัดชิ้นงานจะยกตัวได้ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นแผ่นประคองแผ่นป้อนตัดชิ้นงานให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วย

2.11.1.13 คาย (Die block) เป็นอุปกรณ์ที่เป็นคมตัดชิ้นงานด้านล่างเพื่อให้ชิ้นงานหลุดออกมาจากการตัด

2.11.1.14 แผ่นยึดจับคาย (Die block of die set) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดจับคาย (Die) และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่ส่วนล่างของชุดแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ชนิดนี้จะถูกนำไปยึดติดกับฐานของเครื่องปั๊มโลหะด้วย

## 2.11.2 ขั้นตอนการออกแบบ

2.11.2.1 Scarp Strip ขั้นแรกในการออกแบบแม่พิมพ์จะต้องเขียนการวางรูปแบบของชิ้นส่วน (Lay out) บน Material strip ที่จะปรากฏบนแท่นเครื่องปั๊มเสียก่อน โดยเขียนภาพฉายทั้ง 3 ด้าน ระยะระหว่างภาพจะต้องระวังไม่ให้ภาพซ้อนทับกันเมื่อเขียนส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ลงไป เส้นที่แทน Material strip ควรใช้เส้นสีทึบเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจน

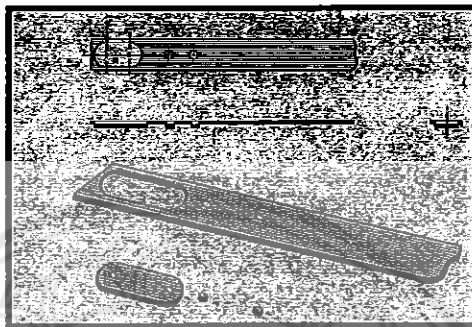

รูปที่ 2.35 แผ่น Material strip

ที่มา: ชาลูนชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิ์สรรรพ์ และ วิรุฬห์ ประเสริฐวรนนท์ (2527)




รูปที่ 2.36 ลักษณะของ Die block และ Material strip

ที่มา: ชาลูนชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิ์สรรรพ์ และ วิรุฬห์ ประเสริฐวรนนท์ (2527)

2.11.2.2 Die Block เป็นส่วนหนึ่งของแม่พิมพ์ ส่วนมากจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเส้นรอบรูปของส่วนที่จะทำการตัดจะเขียนด้วยเส้นทึบที่หนากว่าเส้นอื่น ๆ เพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่ายขึ้น ส่วนเส้นประจะแทนเส้นของรูที่จะตัดที่ขอบด้านล่างของ Die block ซึ่งรูที่ด้านล่างนี้จะกว้างกว่าด้านบน ทำให้ผนังของรูเกิดเป็นมุมเอียงเพื่อให้ส่วนที่ถูกเจาะและตัดออกสามารถตกลงมาด้านล่างได้สะดวกยิ่งขึ้น Die block นี้จะยึดติดกับ Die set ด้วยสกรูและใช้สลัก(Pin) เป็นตัวป้องกันไม่ให้ Die block ขยับเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิม ในรูปแสดงให้เห็นถึงการวางแผ่น Strip ลงบน Die block


2.11.2.3 Blanking Punch ในรูป 2.37 จะเห็น Blanking punch อยู่เหนือ Die block ขึ้นไปในตำแหน่งที่ตรงกับรูที่จะทำการตัดรูปมุมบนด้านขวาจะเป็นรูปกลับหัวของ Blanking punch เพื่อให้สามารถเห็นรูปร่างแท้จริงของมันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนปีกของตัว Punch ที่ยื่นออกไปจะต้องมีความกว้างและหนาพอสมควรเพื่อใช้สำหรับการยึดสกรูและสลักให้ตัว Blanking punch ติดกับ Punch holder ของชุดแม่พิมพ์ ส่วนภาพหน้าตัดด้านล่างแสดงให้เห็นขณะที่ตัว Blanking punch จะเคลื่อนลงมาตัดแผ่น Material strip ส่วนผิวหน้าคมตัดของ Blanking punch จะเคลื่อนลงมาจนเสมอกับผิวหน้าของ Die block หรือต่ำกว่าเล็กน้อย เพื่อให้เกิดการตัดชิ้นงานอย่างสมบูรณ์

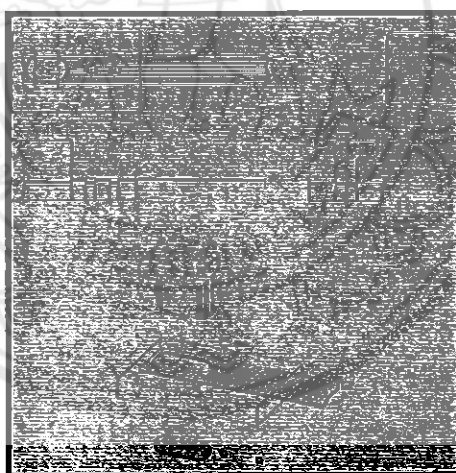

รูปที่ 2.37 รูปแสดงตำแหน่งของ Blanking punch

ที่มา: ชาอุชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิศรร์ และ วิรุฬ ประเสริฐวรนนท์ (2527)


2.11.2.4 Piercing Punches ในรูป 2.38 แสดง Piercing punches อยู่ในตำแหน่งที่จะใช้เจาะรูกลมทั้ง 2 รู รูปขวามือด้านบนแสดงให้เห็นรูปของ Punches ในลักษณะของแม่พิมพ์ที่เปิดออกเช่นเดียวกับหนังสือที่เปิดออกมาคือเมื่อพลิกตัว Punches กลับกลับลงมา ตำแหน่งของ Piercing punches และ Blanking punch จะอยู่ในตำแหน่งตรงกับรูปบน Die block พอดี

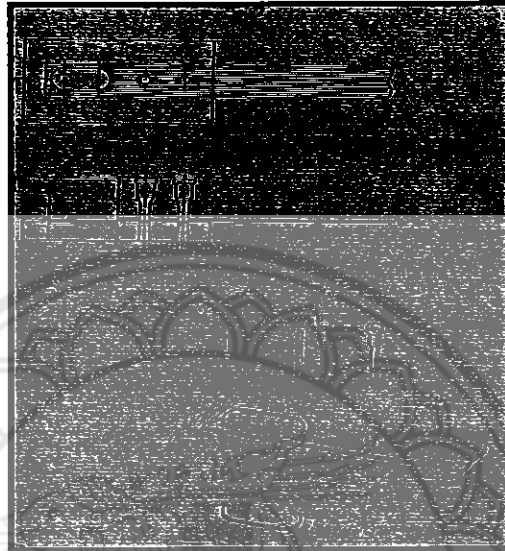

รูปที่ 2.38 รูปแสดง Piercing punch

ที่มา: ชาญชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิศรร์พ และ วิรุฬ ประเสริฐวรนนท์ (2527)


2.11.2.5 Punch Plate ในขั้นตอนนี้ Punch plate ซึ่งเป็นตัวจับยึด Punches และเป็นตัวช่วยประกอบ Punches ให้มีพื้นที่สัมผัสมากขึ้นจะถูกประกอบเข้าไป ซึ่งจะเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ในรูป Punch plate นี้จะทำด้วยเหล็กกล้าเกรดดีที่สามารถตัดแต่งได้ง่าย และเจาะรูไว้สำหรับใส่สกรู และสลักเพื่อยึดติดกับ Punch holder ของชุดแม่พิมพ์อย่างมั่นคง

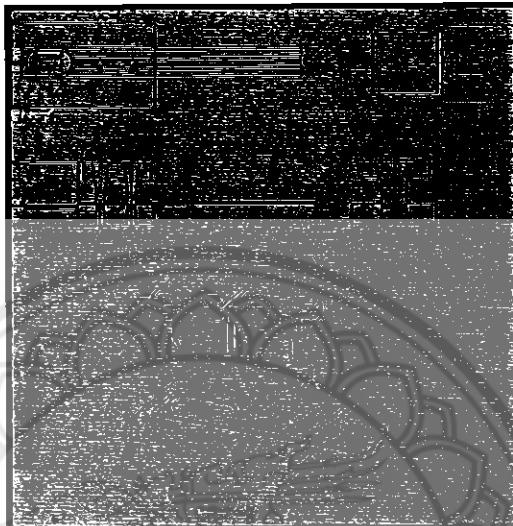

รูปที่ 2.39 รูปแสดงการประกอบ Punch plate

ที่มา: ชาลูนัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิศรร์ และ วิรุฬ ประเสริฐวรนนท์ (2527)


2.11.2.6 Pilots จะถูกบรรจุเข้าไปใน Blanking punch และยึดติดด้วยน็อต Pilot จะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของแผ่น Strip โดยปลายมนของ Pilot จะขยับแผ่น Strip ให้ตรงตำแหน่งก่อนที่ Blanking punch จะทำการตัดและควรเขียนภาพแสดงให้เห็นวิธีการติดตั้งบน Punch และภาพแสดงให้เห็นขณะทำงาน

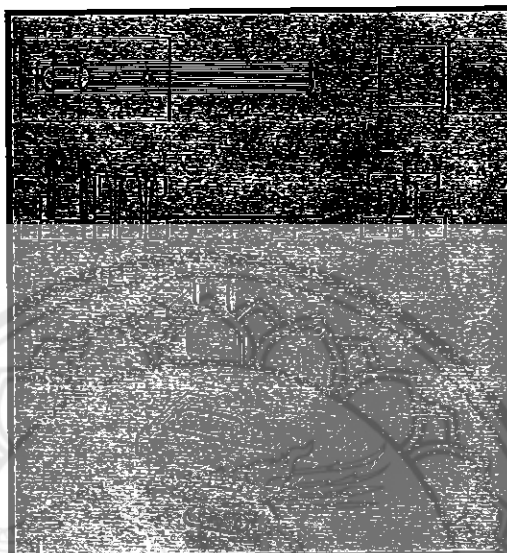

รูปที่ 2.40 การติดตั้ง Pilot

ที่มา: ชาญชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิศรร์ และ วิรุฬ ประเสริฐวรนนท์ (2527)

2.11.2.7 Gages ตัว Material strip ที่วางอยู่บน Die block จะต้องมีการกำหนดตำแหน่งทางด้านข้าง ดังนั้นจึงต้องติดตั้ง Back gage และ Front spacer ลงบน Die block เพื่อเป็นตัวนำทางให้กับแผ่น Strip support A มีประโยชน์ในการใช้ประกอบแผ่น Strip ที่มีความยาวมากไม่ให้ห้อยตกลงไป

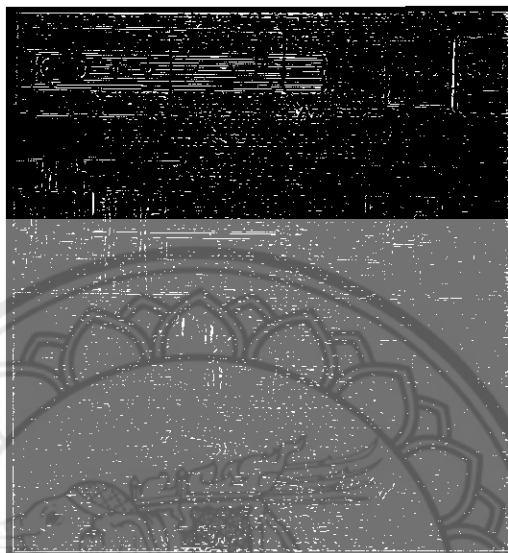


รูปที่ 2.41 การติดตั้ง Back gage และ Front spacer

ที่มา: ชาลูนชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิ์สรรพ์ และ วิรุฬ ประเสริฐวรนนท์ (2527)




2.11.2.8 Finger Stop เมื่อแผ่น Strip มี Back gage และ Front spacer เป็นตัวกำหนดตำแหน่งทางด้านข้างแล้ว แต่ทางด้านปลายของแผ่น Strip ยังไม่มีตัวกำหนดตำแหน่งดังนั้นจึงใช้ Finger stop เป็นตัวกำหนดตำแหน่งในการเจาะรูในการทำงานครั้งแรก โดยการผลัก Finger stop เข้าไปจนสุด แผ่น Strip ไปชนกับ Finger stop เมื่อเครื่องป้อนทำการเจาะรูแล้ว Finger stop จะถูกดึงให้ถอยกลับมาและแผ่น Strip ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปจนกระทั่งส่วนปลายไปชนกับ Automatic stop

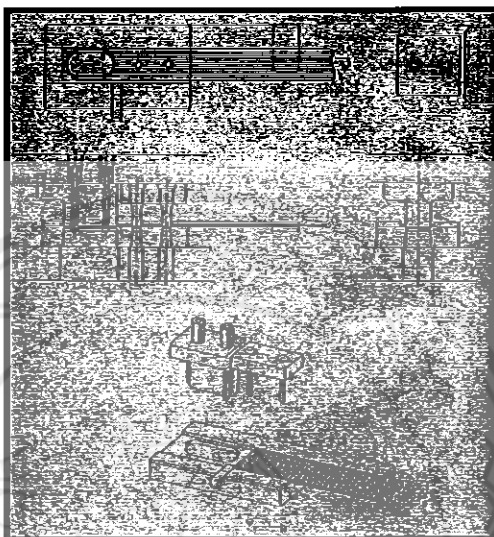

รูปที่ 2.42 การติดตั้ง Finger stop

ที่มา: ชาลูนชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิศรธรรม และ วิรุฬ ประเสริฐวรนนท์ (2527)


2.11.2.9 Automatic stop เป็นตัวกำหนดตำแหน่งของแผ่น Strip ในทุก ๆ ครั้งของการทำงานของเครื่องปั๊ม Automatic stop มีหลายชนิด ในตัวอย่างเป็นชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ในขณะที่ทำงานปลายของบแผ่น Strip จะถูกเลื่อนลงมาตัดแผ่น Strip สกรูหัวสี่เหลี่ยมที่ติดตั้งอยู่กับ Punch holder จะกดที่ปลายฝั่งตรงกันข้ามของ Automatic stop ทำให้ปลายด้านที่สัมผัสกับ Material strip ยกขึ้น สปริงที่ส่วนปลายจะดึงให้ Automatic stop หมุนไปได้เล็กน้อย ดังนั้นส่วนปลายของ Automatic stop จะตกลงมาเหนือแผ่น Strip ในขณะที่ Ram ของเครื่องเลื่อนขึ้นไป ทำให้แผ่น Strip สามารถเลื่อนไปได้อีกครั้งหนึ่ง จนปลายของ Automatic stop ตกลงไปในส่วนที่ถูกตัดออกไปและไปชนกับขอบที่ถูกตัด

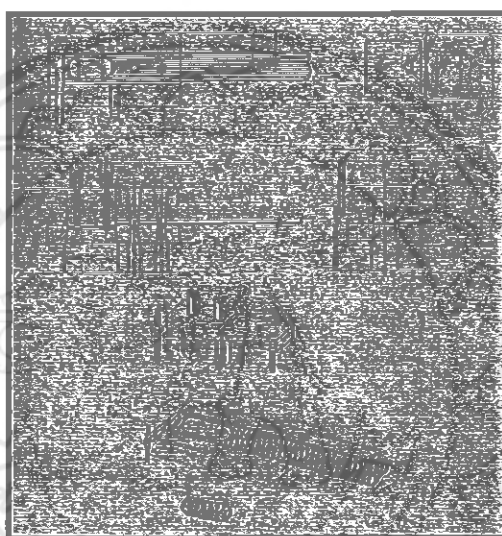

รูปที่ 2.43 การติดตั้ง Automatic stop

ที่มา: ชาณูชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิ์สรรพ และ วิรุฬ ประเสริฐวรนันท์ (2527)


2.11.2.10 ตัวจับชิ้นงาน (Stripper) Stripper เป็นตัวดันไม่ให้แผ่น Strip ติด Punch ขึ้นมาหลังจากที่ Punch ทำการเจาะหรือตัดแล้ว ในแม่พิมพ์บางชนิดจะเรียกว่า Knock out ซึ่งจะทำหน้าที่ดัน Blank ออก และทำการขึ้นรูปภายในโพรงของ Punch และ Die

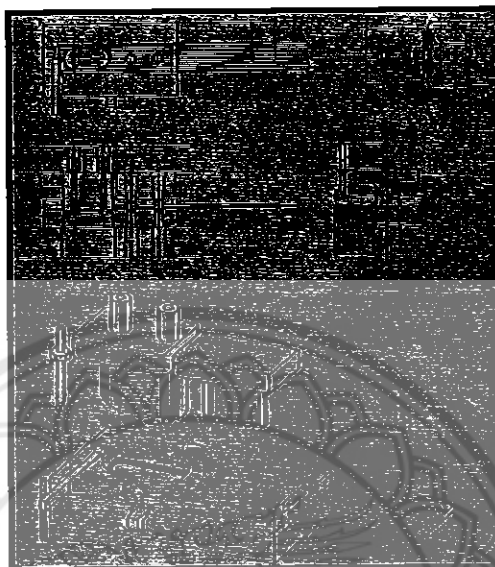

รูปที่ 2.44 การติดตั้ง Stripper

ที่มา: ชาญชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิศรร์ และ วิรุฬ ประเสริฐวรนนท์ (2527)


2.11.2.11 การยึดแม่พิมพ์ โดยจะเป็นขั้นตอนของการยึดติดส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ ซึ่งนิยมใช้สกรูและสลักเป็นส่วนใหญ่ สกรูที่ใช้จะเป็นสกรูแบบ Socket head cap screw เพราะสามารถคว้านรูเพื่อฝังหัวสกรูไม่ให้โผล่ขึ้นมาบนผิวหน้าของส่วนต่างๆ ได้

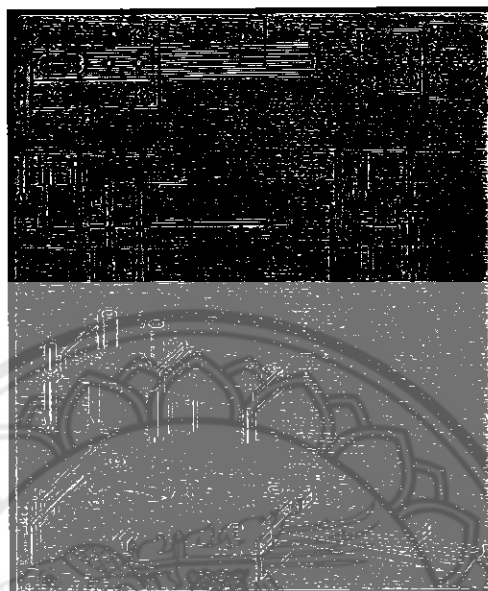

รูปที่ 2.45 การใช้สกรูและสลักยึดแม่พิมพ์


ที่มา: ชานูชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิ์สรพ์ และ วิรุฬ ประเสริฐวรนนท์ (2527)

2.11.2.12 ชุดแม่พิมพ์ (Die set) เมื่อออกแบบทุกส่วนของแม่พิมพ์ครบแล้ว ขั้นต่อไปจะต้องนำเอาส่วนประกอบต่าง ๆ มาติดตั้งบน Die set ซึ่งทำหน้าที่ช่วยให้การทำงานของแม่พิมพ์เที่ยงตรง และติดกับเครื่องปั๊มง่าย การเขียนแบบส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดต้องเห็นภาพของชิ้นส่วนที่ประกอบใน Die set ซึ่งมีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ กัน โดยจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน

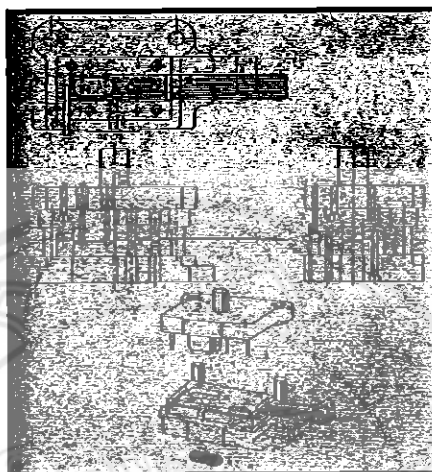

รูปที่ 2.46 รูปแสดงชุดแม่พิมพ์ (Die set)

ที่มา: ชาญชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิศรร์ และ วิรุฬ ประเสริฐวรนนท์ (2527)

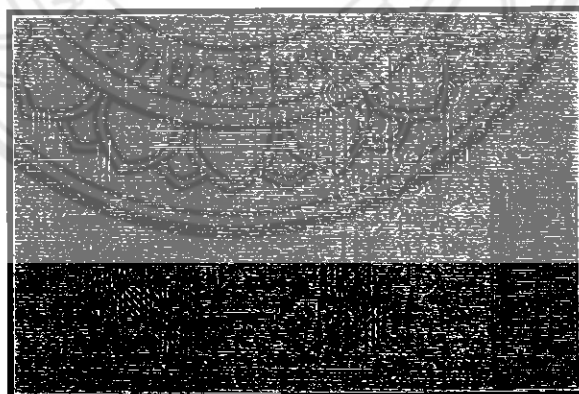

รูปที่ 2.47 แบบพิมพ์เขียวแสดงรายละเอียดส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์

ที่มา: ชาญชัย ทรัพย์ากร, ประสิทธิ์ สวัสดิศรร์ และ วิรุฬ ประเสริฐวรนนท์ (2527)

2.11.2.13 ขนาดและรายละเอียด โดยขนาดรายละเอียดต่าง ๆ ของแม่พิมพ์ต้องแสดง และเขียนลงในแบบให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สร้างแม่พิมพ์ได้ทราบรายละเอียดที่ออกแบบ มาอย่างสมบูรณ์ ถ้าหากส่วนประกอบของแม่พิมพ์สลักซับซ้อนก็ควรเขียนใน Detail drawing แยกส่วนประกอบสำคัญให้เห็นชัดเจน


2.11.2.14 รายการวัสดุ ชั้นสุดท้ายของการออกแบบแม่พิมพ์ต้องมีรายการวัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนต่าง ๆ ของแม่พิมพ์ทั้งหมดเขียนไว้ในแบบ เพื่อสะดวกในการสร้างแม่พิมพ์และการ เตรียมวัสดุ

## 2.12 ทฤษฎีงานแม่พิมพ์พลาสติก

ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก การตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ถึงความ ต้องการการใช้งานแม่พิมพ์ที่ดีที่สุดและมีความคุ้มค่ามากที่สุดการตัดสินใจในการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ ชนิดของพลาสติกกระบวนการผลิตการผลิตแบบหนึ่ง หรือหลายๆชิ้นงาน จำนวนของชิ้นงานที่ ต้องการผลิตความเที่ยงตรงของชิ้นงานและสภาพผิวของชิ้นงานแม่พิมพ์พลาสติกมีการใช้งานที่ แตกต่างกันไปเช่น แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Injection moulding) แม่พิมพ์เป่า (Blow moulding) แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปร่าง (Extrusion moulding) แม่พิมพ์แบบส่งผ่าน (Transfer moulding) แม่พิมพ์แบบ อัด (Compression moulding) และอื่นๆ โดยทั่วไปสามารถจำแนกประเภทแม่พิมพ์พลาสติกได้ ดังต่อไปนี้


### 2.12.1 แม่พิมพ์ฉีด (Injection moulding)

เป็นกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันเพราะสามารถ ผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดีและมีหลายลักษณะงาน เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ ของเด็กเล่น เครื่องสำอาง เป็นต้น การผลิตชิ้นงานนั้นจะใช้เม็ดพลาสติกป้อนเข้าที่เครื่องฉีด เครื่องฉีดจะทำหน้าที่หลอมละลาย เม็ดพลาสติกและฉีดพลาสติกเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์ ทดความดันและอัดพลาสติกเหลวเข้าเต็มแม่พิมพ์ และชิ้นงานจะถูกหล่อเย็นด้วยขดลวดฉีด เพื่อให้ได้ชิ้นงานรูปร่างตามแม่พิมพ์แล้วจึงเปิดแม่พิมพ์เพื่อ ทำการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ โดยทั่วไปถ้ามีการบำรุงรักษาแม่พิมพ์เป็นอย่างดีจะทำให้อายุ การใช้งาน 500,000-1,000,000 Shots ซึ่งตัวอย่างรูปแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติกดังแสดงในรูปที่ 2.48 และ 2.49

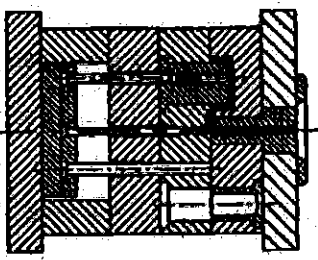

รูปที่ 2.48 แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)

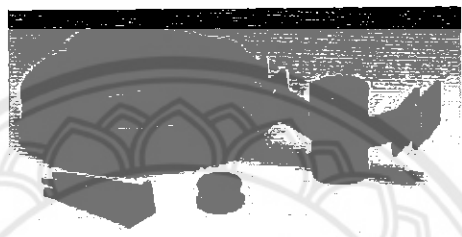


รูปที่ 2.49 ผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)

**2.12.2 แม่พิมพ์อัดและอัดฉีด (Compression and Transfer moulding)**


แม่พิมพ์อัดเป็นการผลิตชิ้นงานโดยใช้พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติงลงในแม่พิมพ์แล้วทำการปิดแม่พิมพ์โดยใช้ความดันสูงพร้อมกับให้ความร้อนทำให้พลาสติกหลอมละลายเข้าแทรกยังโพรงของแม่พิมพ์ จากนั้นหล่อเย็นให้พลาสติกแข็งตัวจึงปลดชิ้นงานออก ข้อแตกต่างระหว่างแม่พิมพ์อัดและแม่พิมพ์ฉีดคือ แม่พิมพ์อัดจะใช้ลูกสูบอัดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ ส่วนแม่พิมพ์ฉีดจะใช้การเติมพลาสติก แม่พิมพ์อัดจะถูกนำมาใช้ในงานผลิตชิ้นงานต้นแบบ ผลิตชิ้นงานเป็นจำนวนน้อย ใช้เวลาในการผลิตนาน รูปแม่พิมพ์อัด แสดงดังรูป 2.50

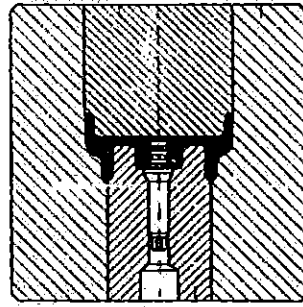

รูปที่ 2.50 แม่พิมพ์อัด

ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)

ส่วนแม่พิมพ์อัดชนิดนี้แสดงในรูป 2.51 เป็นการพัฒนาแม่พิมพ์อัดให้เป็นการผลิตแบบอัตโนมัติ โดย พลาสติกจะยังไม่ถูกใส่ไปในแม่พิมพ์โดยตรง พลาสติกจะถูกทำให้ร้อนในกระบอกสูบก่อนที่จะถูกส่งไปยังแม่พิมพ์ ข้อแตกต่างระหว่างแม่พิมพ์อัดชนิดและแม่พิมพ์อัดอยู่ที่โครงสร้างของแม่พิมพ์ โดยแม่พิมพ์อัดชนิดจะต้องมีห้องอัดซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมกับเบ้า (Cavity) แม่พิมพ์ด้วยรูฉีด

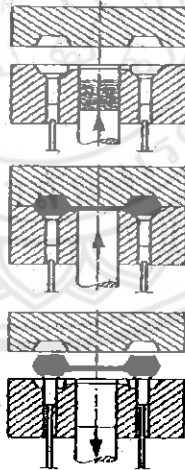


รูปที่ 2.51 แม่พิมพ์อัดชนิดและกระบวนการอัดฉีด

ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)

สำหรับแม่พิมพ์อัดและอัดฉีดจะใช้ในการผลิต เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์อัดและอัดฉีดแสดงดังรูป



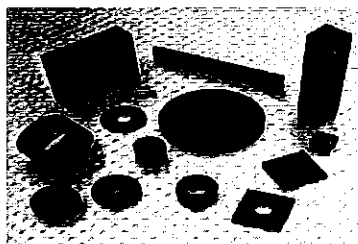


รูปที่ 2.52 ผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์อัดและอัดฉีด

ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)


### 2.12.3 แม่พิมพ์เป่า (Blow moulding)

เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตภาชนะกลวงโดยการทำให้พลาสติกเป็นสายท่อหรือหลอดแก้ว (Parison) แล้วใช้ลมเป่าให้เกิดรูปร่างตามแม่พิมพ์ แล้วจึงทำการปลดชิ้นงาน ซึ่งวิธีการเป่าแม่พิมพ์มีอยู่ 3 วิธีหลัก คือ การเป่าแบบ Extrusion (Extrusion blow moulding) แสดงผังรูป 2.53 การเป่าฉีด (Injection blow moulding) แสดงผังรูป 2.54 การเป่าแล้วยืด (Stretch blow moulding) แสดงผังรูป 2.55 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่า เช่น ภาชนะกลวง ขวด ถัง แกลลอน แสดงผังรูป 2.56 แม่พิมพ์เป่าเป็นแม่พิมพ์พลาสติกที่มีอัตราการเติบโตเร็วมาก มีความต้องการในตลาดสูง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต

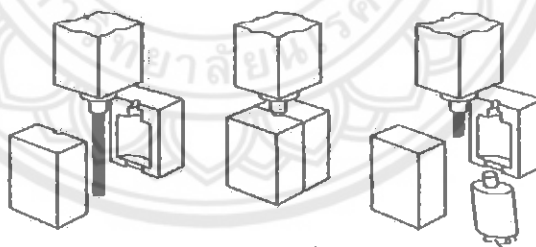


รูปที่ 2.53 แม่พิมพ์เป่าแบบ Extrusion และกระบวนการเป่าแบบ Extrusion

ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)

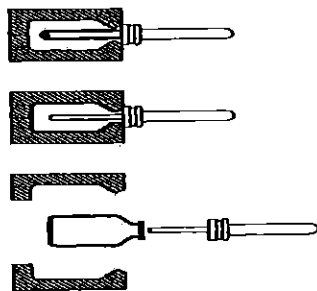

รูปที่ 2.54 แม่พิมพ์เป่าแบบ Injection และกระบวนการเป่าแบบ Injection  
ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)

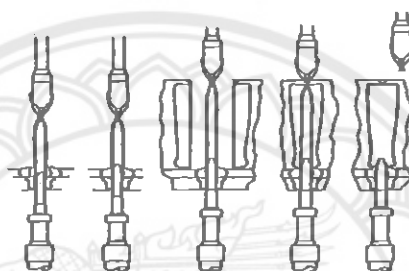


รูปที่ 2.55 แม่พิมพ์เป่าแบบ Stretch และกระบวนการเป่าแบบ Stretch  
ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)



รูปที่ 2.56 ผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์เป่า  
ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)


### 2.12.4 แม่พิมพ์งานรีด (Extrusion)

เป็นการผลิตชิ้นงานรูปพรรณต่างๆ ทั้งกลวงและตันยาวต่อเนื่องไม่รู้จักจบ เช่น ท่อสาย ยาง กรอบประตู หน้าต่าง เป็นต้น ดังแสดงในรูป 2.57 โดยเครื่อง Extrusion จะอัดและหลอมละลายพลาสติก จากนั้นจะถูกฉีดไปยังเครื่องมือสร้างรูปทรง (หัวฉีด) ต่างๆ แล้วแต่ลักษณะงาน ในงาน Extrusion นั้นจะต้องนำเครื่องมืออื่นๆ เข้ามาประกอบด้วย เช่น เครื่องปรับขนาด เครื่องดึง เครื่องม้วน เครื่องตัด เป็นต้น ระบบงาน Extrusion แสดงดังรูป 2.58 และ 2.59

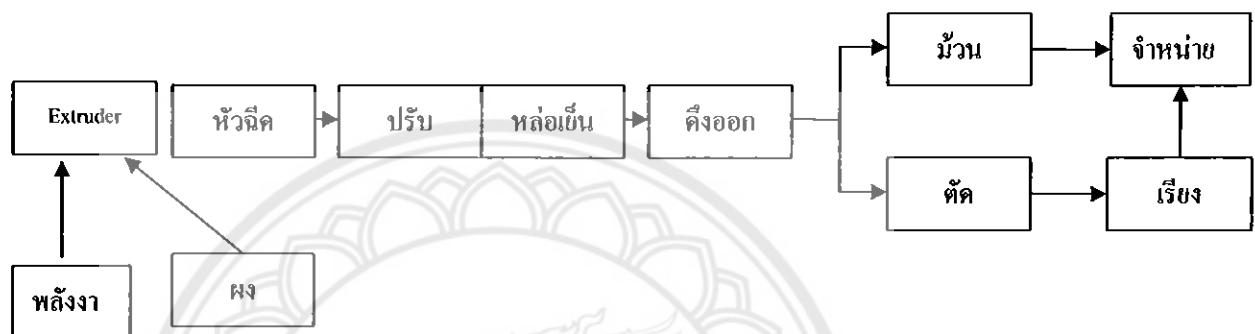


รูปที่ 2.57 กระบวนการผลิตงาน Extrusion

ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)

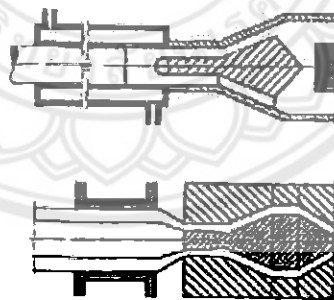

รูปที่ 2.58 หัวฉีดที่ใช้ในงาน Extrusion

ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)

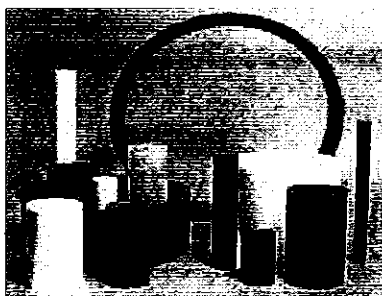


รูป 2.59 ผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์งานรีด

ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)


### 2.12.5 แม่พิมพ์งานเทอร์โมฟอร์มมิ่ง (Thermoforming)

ใช้ในการผลิตชิ้นงานพลาสติกด้วยวิธีนำพลาสติกแผ่นบางมาอบให้ความร้อน ดังแสดงในรูป 2.60 จากนั้นจะใช้สูญญากาศดูดแผ่นพลาสติกให้ยุบลงมาจนมีรูปร่างตามแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ในงานเทอร์โมฟอร์มมิ่ง เช่น ก่องบรรจุไข่ ด้วยไอศกรีม ด้วยโยเกิร์ต เป็นต้น ดังแสดงในรูป 2.61

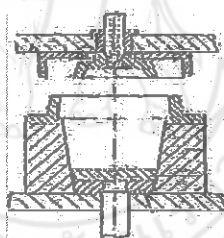

รูปที่ 2.60 แม่พิมพ์ที่ใช้ในงานเทอร์โมฟอร์มมิ่ง

ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)

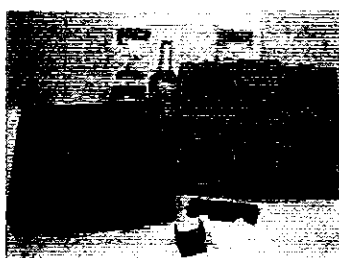

รูปที่ 2.61 ผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์งานเทอร์โมฟอร์มมิ่ง

ที่มา: โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาแม่พิมพ์) (2552)

## 2.13 เหล็กทำแม่พิมพ์พลาสติก

ตารางที่ 2.1 เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและส่วนผสม (เปอร์เซ็นต์) ของเหล็กที่ใช้ทำแม่พิมพ์

เหล็กที่ชุบแข็งมาแล้ว									
	C	Si	Mn	Cr	V	Mo	Cu	Ai	Ni
M202	0.40	0.30	1.50	2.00	-	0.20	-	-	-
M238	0.38	0.30	1.50	2.00	-	0.20	-	-	1.10
P20	0.40	0.30	1.45	2.00	-	1.20	-	-	-
เหล็กสนแตนเลส									
	C	Si	Mn	Cr	V	Mo	Cu	Ai	Ni
M300	0.38	0.40	0.65	16.00	-	1.00	-	-	0.80
M310	0.41	0.70	0.45	14.30	0.20	0.60	-	-	-
M340	0.54	0.45	0.40	17.30	0.10	1.10	-	-	-
N695	1.05	0.40	0.40	17.00	-	0.20	-	-	-
เหล็กที่ชุบแข็งพร้อมใช้งาน									
	C	Si	Mn	Cr	V	Mo	Cu	Ai	Ni
M461	0.13	0.30	2.00	0.35	-	-	-	-	3.50
NAK80	0.15	0.30	1.50	-	-	0.30	1.00	1.00	3.00

ที่มา: บริษัท ชนะพานิช สตีล จำกัด (2552)

ตารางที่ 2.2 ค่าความแข็งของเหล็กทำแม่พิมพ์

การอบ-ชุบ		ความแข็ง (Hardness)
N695	ชุบน้ำมัน	58 - 60 HRC
M202	ชุบน้ำมัน/เป่าลม	46 - 49 HRC
M238	ชุบน้ำมัน/เป่าลม	52 - 54 HRC
NAK80	ชุบน้ำมัน/เกลือ	37 - 43 HRC
P20	ชุบน้ำมัน/เกลือ	30 - 33 HRC
M300	ชุบน้ำมัน/เป่าลม	น้ำมัน 46 - 49 HRC ลม 42- 48 HRC
M310	ชุบน้ำมัน/เป่าลม	53-56 HRC
M340	ชุบน้ำมัน	53-58 HRC
M461	เป่าลม	40 - 44 HRC

ที่มา: บริษัท ชนะพานิช สตีล จำกัด (2552)

### 2.13.1 คุณสมบัติเหล็กและรูปแบบการใช้งาน

2.13.1.1 เหล็กที่ชุบแข็งมาแล้วไม่ต้องชุบแข็งเพิ่มเติม ชัดเงาได้ดี สามารถกลึง เจาะ ไส ได้ดี มีคุณสมบัติ ทางไฟโตเทคซึ่งดี ความแข็งแรงสูง อาทิเช่น

ก. เหล็ก M202 ชัดขึ้นเงาดี ทำงานง่าย มีความแข็งสม่ำเสมอ ใช้ทำ แม่พิมพ์ พลาสติก แม่พิมพ์เบตส์คกาไลท์ ทำ โมลด์อินเลอร์ (ขึ้นสอด)

ข. เหล็ก M238 เป็นเหล็กที่ชุบแข็งมาแล้ว มีส่วนผสมกำมะถันต่ำมาก 0.003 เปอร์เซนต์ ทำให้ไม่มีคามาค มีความ แข็งสม่ำเสมอ ชัดเงาได้เหมือนกระจก ใช้ทำแม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์เบตส์คกาไลท์ เมลามีน

ค. เหล็ก P20 กลึงง่าย ไม่เปราะ สามารถทำพิมพ์ลวดลายได้สามารถรับแรง ดึงสูงเหมาะทำแม่พิมพ์อัดพลาสติก

2.13.1.2 เหล็กสแตนเลส สามารถทนต่อการกัดกร่อนสูง สามารถทนต่อการสึกหรอ  
ได้ดี

ก. เหล็ก N695 ใช้ทำอุปกรณ์ที่ต้องการทนสนิม มีความคมและทนทาน  
ต่อการเสียดสี เช่น มีดผ่าตัด

ข. เหล็ก M300 ทำแม่พิมพ์ชนิดแบบที่ต้องการทน กรดสูง ทนสนิม เช่น  
แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซี

ค. เหล็ก M310 สามารถทนต่อการกัดกร่อนสูงสามารถทนต่อการสึก  
หรอได้ดี


ง. เหล็ก M340 สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดีมาก ทนต่อการสึกหรอ  
ได้ดี มาก คงขนาดรูปร่างได้ดีระหว่างชุบแข็ง ทำโมลด์ , โมลด์อินเสิร์ต , สกรู

จ. เหล็ก NAK80 เป็นเหล็กทำแม่พิมพ์พลาสติกชั้นสูง มีอายุการใช้งาน  
ยาวนาน มีความสามารถในการกลึงที่ละเอียดทั้งที่มี ความแข็งสูง ชัดเงาเหมือนกระจก

ช. เหล็ก M461 เป็นเหล็กที่ชุบแข็งมาแล้วและพร้อมใช้งาน ไม่ต้องชุบแข็ง  
เพิ่มเติม (อยู่ในสภาพชุบแข็งพร้อมใช้งาน 40 HRC สามารถชุบแข็งได้สูงสุดถึง 44 HRC) ความแข็งสูง  
การขัดเงาดีเลิศ สามารถเจาะ ไส้ได้ดี มีคุณสมบัติทาง โฟโตเอทซึ่งดีทำแม่พิมพ์พลาสติกที่ต้องการ  
ความแข็งแรงสูง

## 2.14 แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์


แม่พิมพ์อัด (Compression) แม่พิมพ์อัดเป็นการผลิตชิ้นงาน โดยใช้พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติงลงในแม่พิมพ์แล้วทำการปิดแม่พิมพ์โดยใช้ความดันสูงพร้อมกับให้ความร้อนทำให้พลาสติกหลอมละลายเข้าแทรกยังโพรงของแม่พิมพ์ จากนั้นหล่อเย็นให้พลาสติกแข็งตัวจึงปลดชิ้นงานออก

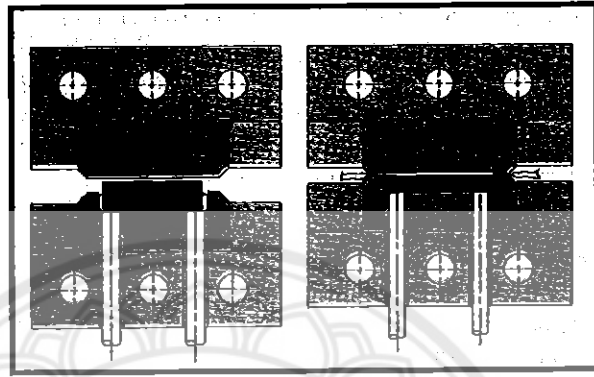

รูปที่ 2.62 กระบวนการอัดขึ้นรูปพอลิเมอร์  
ที่มา: วิลเลียม เอฟ สมิต, วัสดุวิศวกรรม (2547)

แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ เป็นแม่พิมพ์ที่อาศัยการทำงานที่สะดวกและรวดเร็วเหมาะสมกับชิ้นงานที่มีรูปร่างที่ไม่ซับซ้อน โดยการทำงานของแม่พิมพ์จะคำนึงถึงการไหลของเม็ดพลาสติกที่เติมเต็มแม่พิมพ์และความหนาชิ้นงาน ซึ่งตัวชุดแม่พิมพ์มีส่วนประกอบหลักอยู่ 3 ส่วน ดังรูปที่ 2.63 คือ แผ่นบน แผ่นล่าง แผ่นกลาง(แบบของชิ้นงาน) หลักการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปคือ เมื่อบรรจุเม็ดพลาสติกลงในแม่พิมพ์นำแผ่นเหล็กแผ่นล่างและบนประกบกันแล้วนำไปเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ในช่องที่ให้ความร้อน เครื่องปั๊มจะทำการกดอัดแม่พิมพ์และให้ความร้อนจนเม็ดพลาสติกหลอมละลายไหลเติมเต็มแม่พิมพ์ หลังจากนั้นยกแม่พิมพ์ออกแล้วนำไปใส่ในช่องหล่อเย็น เพื่อที่จะทำการหล่อเย็นให้กับแม่พิมพ์เพื่อให้พลาสติกที่หลอมละลายเกิดการขึ้นรูปและแข็งตัว หลังจากนั้นยกแม่พิมพ์ออกจากเครื่องปั๊มและแกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ดังรูปที่ 2.64



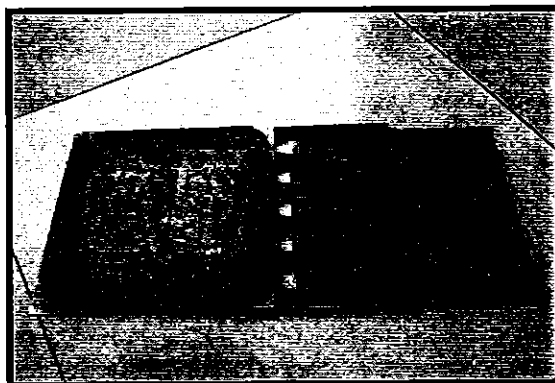

รูปที่ 2.63 แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์

ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร



รูปที่ 2.64 ชิ้นงานที่ได้จากแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์

ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร

### 2.14.1 ข้อดีของแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์

2.14.1.1 เหมาะสมสำหรับชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่ซับซ้อน

2.14.1.2 มีต้นทุนอุปกรณ์ที่ต่ำ

2.14.1.3 มีความแม่นยำในการขึ้นรูปสูง

2.14.1.4 ระยะเวลาในการขึ้นรูปที่สั้นและรวดเร็ว

2.14.1.5 เกิดของเสียจากการปั๊มขึ้นรูปน้อยมาก

### 2.14.2 ข้อเสียของแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์

2.14.2.1 มีความเร็วในการผลิตต่ำ

2.14.2.2 ไม่เหมาะสมกับชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน

2.14.2.3 ความสม่ำเสมอของผนังชิ้นงานที่ขึ้นรูปทำได้ยากมาก

## 2.15 เครื่องปั๊มพอลิเมอร์

เครื่องปั๊มพอลิเมอร์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนเรศวร เป็นเครื่องปั๊มของบริษัท หงส์ขาวไทย จำกัด รุ่น GYR 06 มีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 2.65 เครื่องปั๊มพอลิเมอร์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนเรศวร

2.15.1 ขนาดแม่พิมพ์ความกว้าง 420 มิลลิเมตร ยาว 420 มิลลิเมตร

2.15.2 ระยะเคลื่อนที่สูงสุด 300 มิลลิเมตร

2.15.3 แรงดันสูงสุด 60 ตัน

2.15.4 ขนาดแรงม้า 75 แรงม้า

2.15.5 ความจุกำลังความร้อน 78 กิโลวัตต์

2.15.6 แรงดันต่อหน่วย 210 กิโลกรัมต่อเซนติเมตร

## บทที่ 3

### การดำเนินการวิจัย

#### 3.1 จัดทำข้อเสนอโครงการ

เป็นการคัดเลือกและศึกษาหัวข้อโครงการที่จะทำการดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาหัวข้อที่เลือกและนำเสนอโครงการ

#### 3.2 ศึกษาการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop Version 6

เป็นการศึกษาการใช้โปรแกรมในการเขียนแบบและออกแบบ โดยศึกษาความรู้เบื้องต้นของ Mechanical Desktop Version 6 หลักทั่วไปในการใช้และวิธีการใช้คำสั่ง Mechanical Desktop Version 6 ในการออกแบบ ให้ได้แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ ขนาดกว้างไม่เกิน 200 มิลลิเมตร ยาวไม่เกิน 200 มิลลิเมตร สูงไม่เกิน 100 มิลลิเมตร

#### 3.3 ศึกษาการใช้โปรแกรม hyperMILL Version 6

เป็นการศึกษาการใช้โปรแกรม hyperMILL Version 6 เพื่อทำงานร่วมกับโปรแกรม Mechanical Desktop Version 6 ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องกัดซีเอ็นซี โดยศึกษาความรู้พื้นฐานของโปรแกรม hyperMILL , โปรแกรมก๊อกลงในระบบ 3 แกน ( 3D Machining Cycle ) และขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม hyperMILL

#### 3.4 ศึกษาการใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น Mazak FJV-250

เป็นการศึกษาการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น Mazak FJV-250 โดยศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องจักรซีเอ็นซี, ระบบการทำงานของเครื่องจักรซีเอ็นซี, การควบคุมการเคลื่อนที่ของระบบซีเอ็นซี, ชุดควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซี และ การกำหนดแนวแกนของเครื่องจักรซีเอ็นซี

#### 3.5 ทดสอบการกัดโดยใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีในการกัดอลูมิเนียม

เป็นการศึกษาการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี โดยทดลองใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี ในการกัดลายแม่พิมพ์จากอลูมิเนียมก่อนการกัดจริง และเป็นการศึกษาการแก้ไขส่วนของคำสั่งควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี ของโปรแกรม Mechanical Desktop 6 และโปรแกรม hyperMILL Version 6 เพื่อแก้ไขปรับปรุงคำสั่งที่ผิดพลาด

### 3.6 ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรม

เป็นการศึกษาการแก้ไขและการปรับปรุงโปรแกรม Mechanical Desktop 6 และ โปรแกรม hyperMILL Version 6 ในส่วนที่ไม่สามารถสร้างคำสั่งให้เครื่องกัดซีเอ็นซีทำงานได้ตามความต้องการ

### 3.7 ทำการปฏิบัติการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี ในการกัดแม่พิมพ์และส่วนประกอบแม่พิมพ์

เป็นการปฏิบัติการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop 6 ช่วยในการออกแบบตัวอักษร และ โปรแกรม hyperMILL Version 6 ช่วยในการผลิตสำหรับเครื่องกัดซีเอ็นซี ในการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์

### 3.8 ทำการทดสอบและปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์จริง

เป็นการทดสอบและทำการปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์จริงของแม่พิมพ์ที่ได้จากกระบวนการ การกัดจากเครื่องซีเอ็นซีเพื่อให้ได้งานร่องแก้วพลาสติกตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้เครื่องปั๊มพอลิเมอร์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

### 3.9 วิเคราะห์และสรุปผล

เป็นการสรุปผลและวิเคราะห์ผลของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) และช่วยในการผลิต (CAM) สำหรับเครื่องกัดซีเอ็นซีว่ามีข้อผิดพลาด และมีความคลาดเคลื่อนมากน้อยเพียงใดจากขนาดชิ้นงานที่ทำการทดสอบปั๊มขึ้นรูป

### 3.10 เขียนรายงานการทำงานวิจัยโครงการ

เป็นการศึกษาการทำรายงานการวิจัยโครงการ โดยศึกษาส่วนประกอบและรูปแบบของการทำรายงานการวิจัยโครงการ และการรวบรวมข้อมูลจากการทำงานวิจัยโครงการ

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและวิเคราะห์

#### 4.1 จัดทำข้อเสนอโครงการ

จากการที่ได้ทำการคัดเลือกและศึกษาหัวข้อโครงการที่จะทำการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งได้หัวข้อที่จะศึกษาคือ การศึกษาโปรแกรมการออกแบบและการผลิตบนพื้นฐานเทคโนโลยี CAD/CAM/CNC สำหรับการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ โดยใช้โปรแกรม Mechanical Desktop Version 6 ในการออกแบบและใช้โปรแกรม hyperMILL Version 6 เพื่อทำงานร่วมกับโปรแกรม Mechanical Desktop Version 6 ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องกัดซีเอ็นซี และศึกษาการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น Mazak FJV-250 โดยจะศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องจักรซีเอ็นซี


#### 4.2 ศึกษาการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop Version 6

การใช้โปรแกรม Mechanical Desktop 6 ในการออกแบบแม่พิมพ์มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

##### 4.2.1 การสร้างหน้าตัดของสเกทซ์แม่พิมพ์ชั้นล่าง

เริ่มต้นโดยการพิมพ์คำสั่ง rec ซึ่งเป็นคำสั่งสร้างรูปสี่เหลี่ยม ให้พิมพ์ที่บรรทัดป้อนคำสั่งด้านล่าง จะได้รูปสี่เหลี่ยม ดังรูปที่ 4.1


พิมพ์คำสั่ง: rec -> Enter -> 0,0 (first corner) -> Enter -> 35,50 (second corner) -> Enter

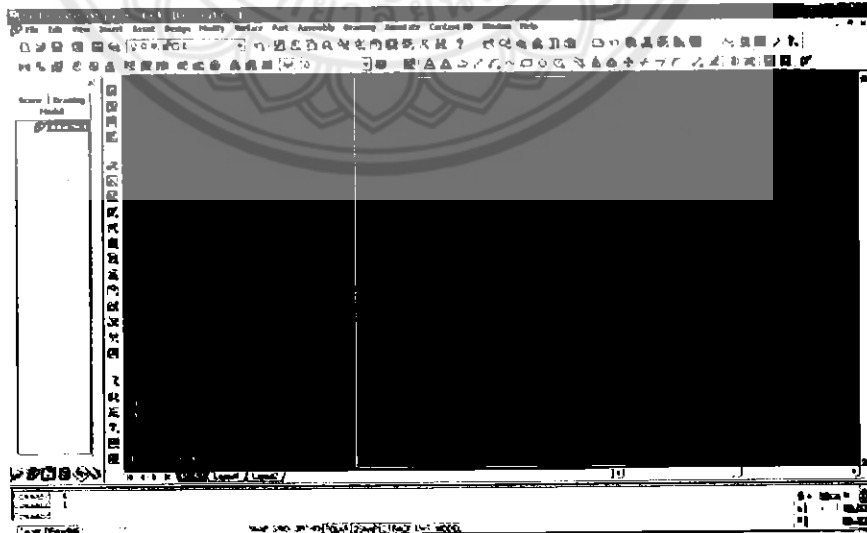

รูปที่ 4.1 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

#### 4.2.2 ออกแบบลาย

ทำการใส่รายละเอียดของลวดลายชิ้นงานตามแบบที่เลือกไว้ ดังรูปที่ 4.2

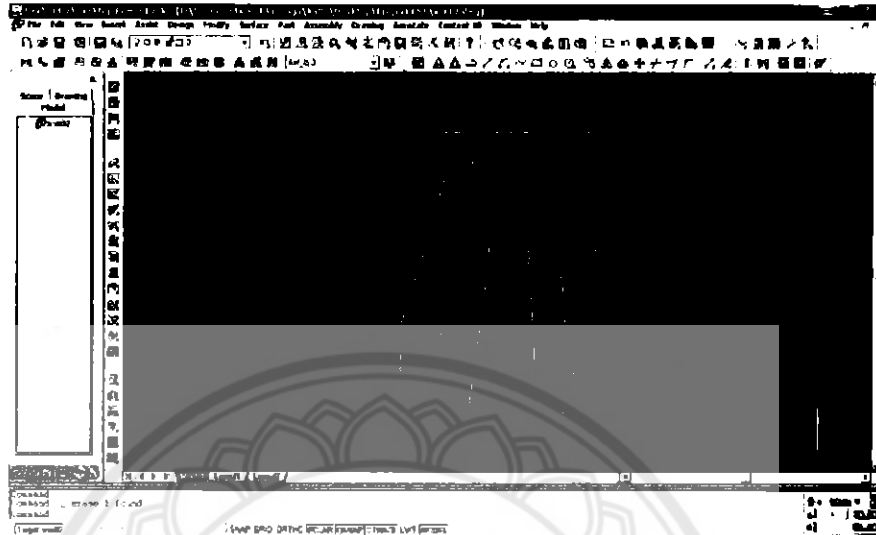


รูปที่ 4.2 การใส่รายละเอียดในชิ้นงาน

#### 4.2.3 ทำการสร้างวงกลม

โดยพิมพ์คำสั่ง c -> Enter -> 17.5,25 (first corner) -> Enter -> 35 (Diameter) -> Enter


ดังรูปที่ 4.3

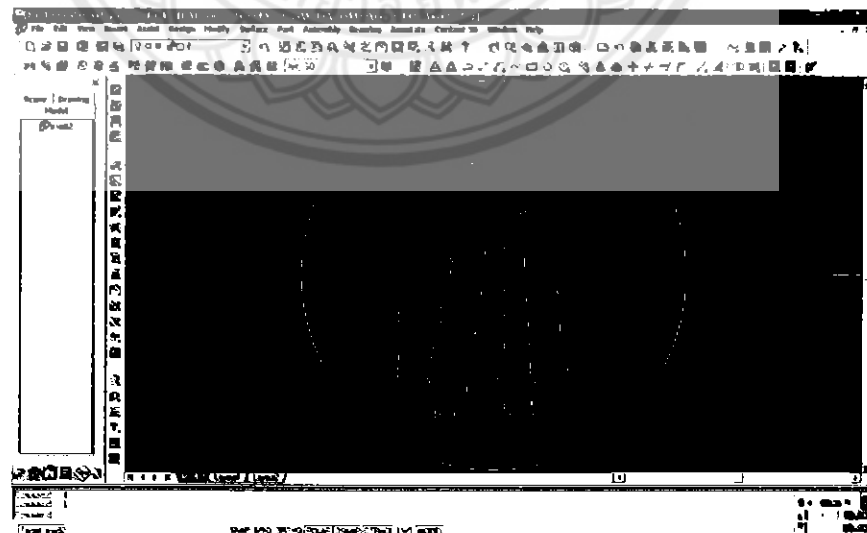


รูปที่ 4.3 การสร้างวงกลม

#### 4.2.4 ใส่ความหนาของวงกลม

โดยคลิกเส้นวงกลมให้เป็นเส้นปะ -> เลือก Profile a Sketch -> เลือก Sketched features-Extrude -> ใส่ขนาด 5 Distance -> OK ดังรูปที่ 4.4 และรูปที่ 4.5

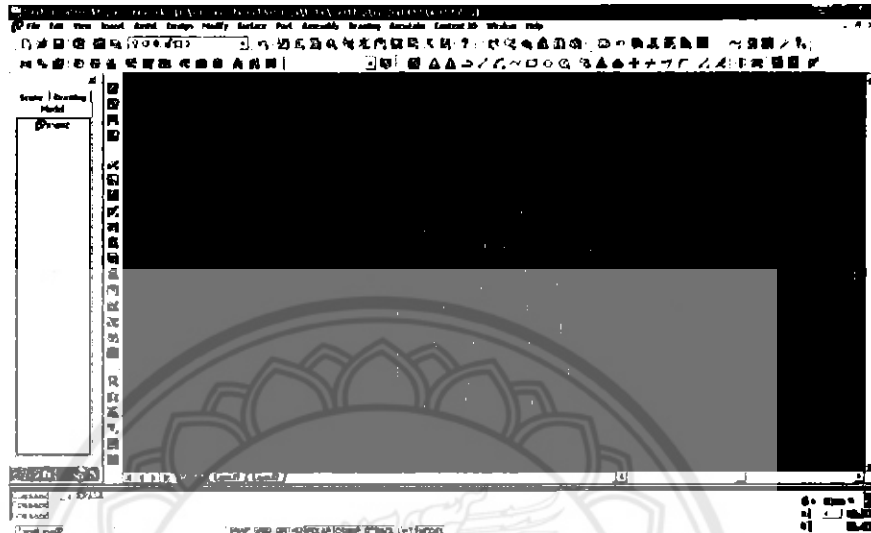


รูปที่ 4.4 การทำรูปวงกลมให้เป็น Profile

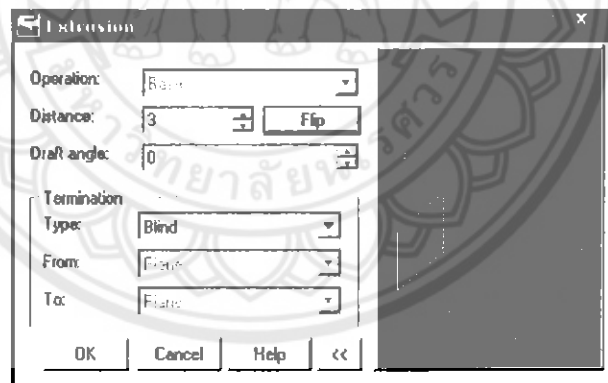


รูปที่ 4.5 กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion

#### 4.2.5 ใส่ความลึกของลาย

โดยคลิกเส้นของลวดลายให้เป็นเส้นปะ -> เลือก Profile a Sketch -> เลือก Sketched features-Extrude -> ใส่ขนาด 1 Distance -> OK ดังรูปที่ 4.6 และรูปที่ 4.7

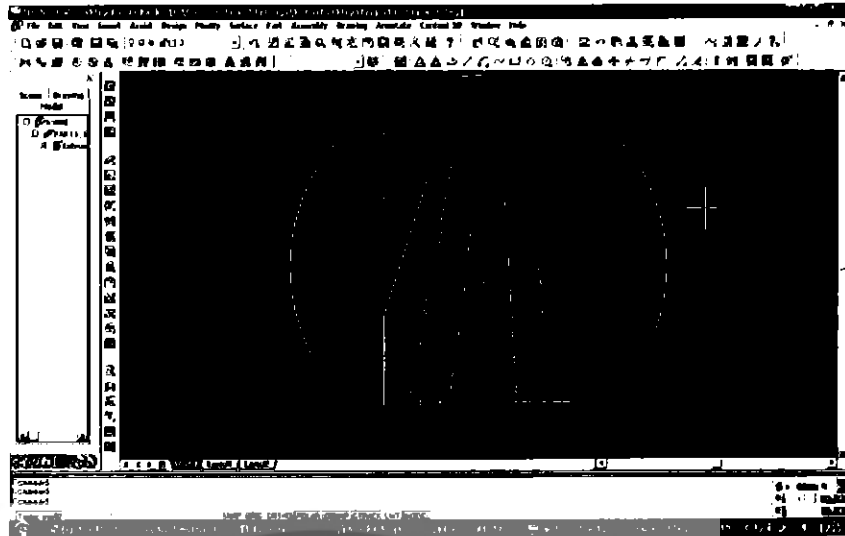

รูปที่ 4.6 การทำลวดลายให้เป็น Profile

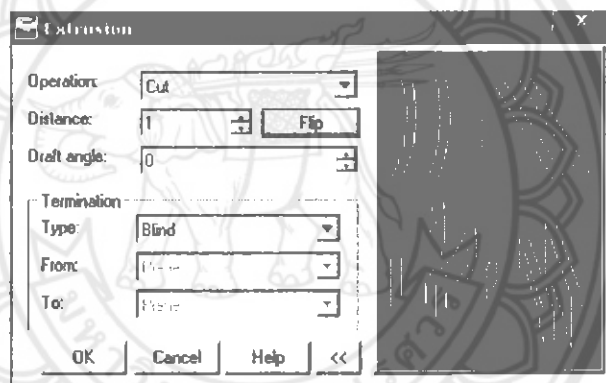


รูปที่ 4.7 กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion



#### 4.2.6 ทำการคัดลอกชิ้นงาน

โดยคลิกเส้นของชิ้นงานให้เป็นเส้นปะ -> เลือก Edit -> Copy ดังรูปที่ 4.8

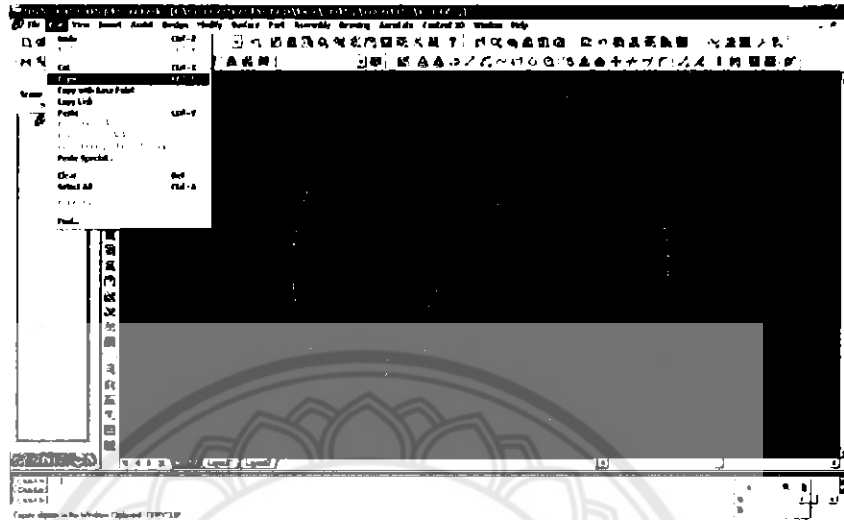


รูปที่ 4.8 การคัดลอกชิ้นงาน

#### 4.2.7 การสร้างฐานของแม่พิมพ์

เริ่มต้นโดยการพิมพ์คำสั่ง rec ซึ่งเป็นคำสั่งสร้างรูปสี่เหลี่ยม ให้พิมพ์ที่บรรทัดป้อนคำสั่งด้านล่าง จะได้รูปสี่เหลี่ยม ดังรูปที่ 4.9


พิมพ์คำสั่ง: rec -> Enter -> 0,0 (first corner) -> Enter -> 200,200 (second corner) -> Enter

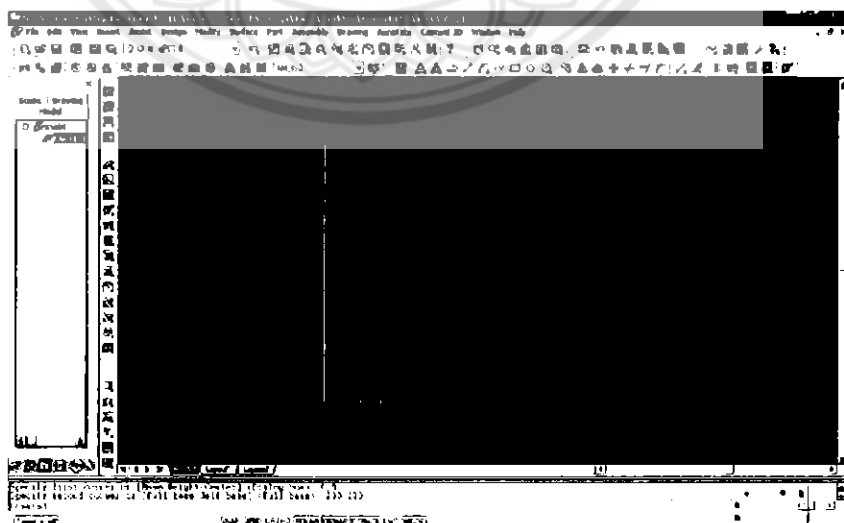


รูปที่ 4.9 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

#### 4.2.8 ใส่ความหนาของสี่เหลี่ยม

โดยคลิกเส้นสี่เหลี่ยมให้เป็นเส้นปะ -> เลือก Profile a Sketch -> เลือก Sketched features-Extrude -> ใส่ขนาด 6 Distance -> OK ดังรูปที่ 4.10 และรูปที่ 4.11

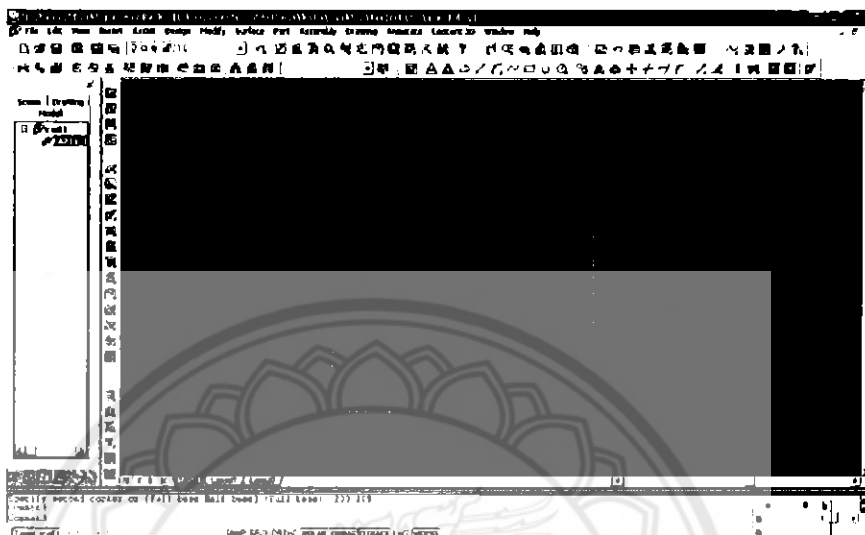


รูปที่ 4.10 การทำรูปสี่เหลี่ยมให้เป็น Profile

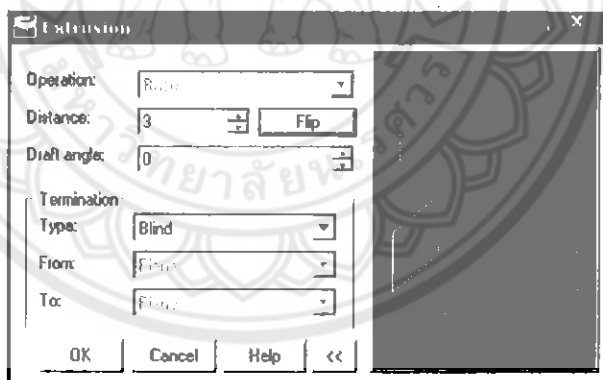

รูปที่ 4.11 กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion

#### 4.2.9 การวางชิ้นงานที่ทำการคัดลอก


เลือก -> Edit -> เลือก Paste -> เลือกตำแหน่งวางชิ้นงาน ดังรูปที่ 4.12

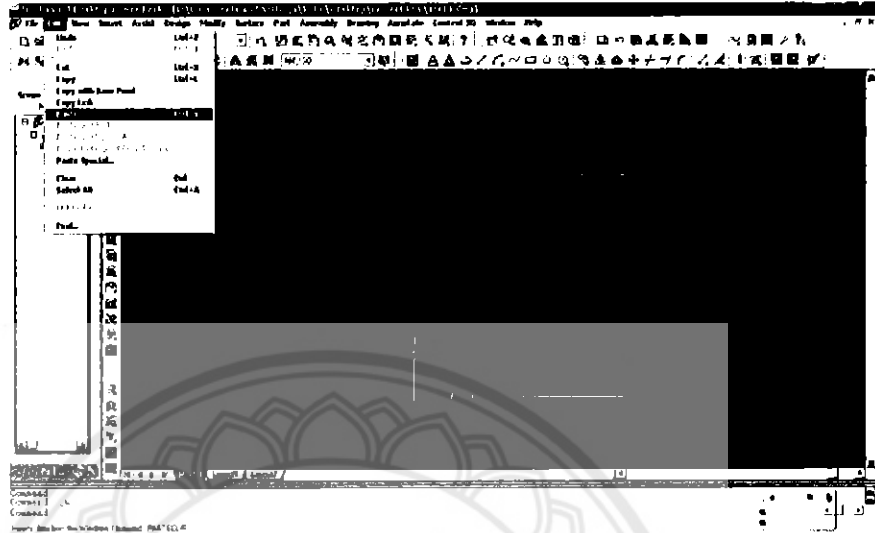


รูปที่ 4.12 การวางชิ้นงาน

#### 4.2.10 การวางย้ายชิ้นงาน


ทำการเลือกชิ้นงานที่ต้องการย้าย -> คลิกขวา -> Move -> เลือกจุดศูนย์กลางชิ้นงาน -> ใส่พิกัด 50,50,3 -> Enter ดังรูปที่ 4.13 และ รูปที่ 4.14 และทำซ้ำในพิกัด 150,50,3 50,150,3 และ 150,150,3 ดังรูปที่ 4.15

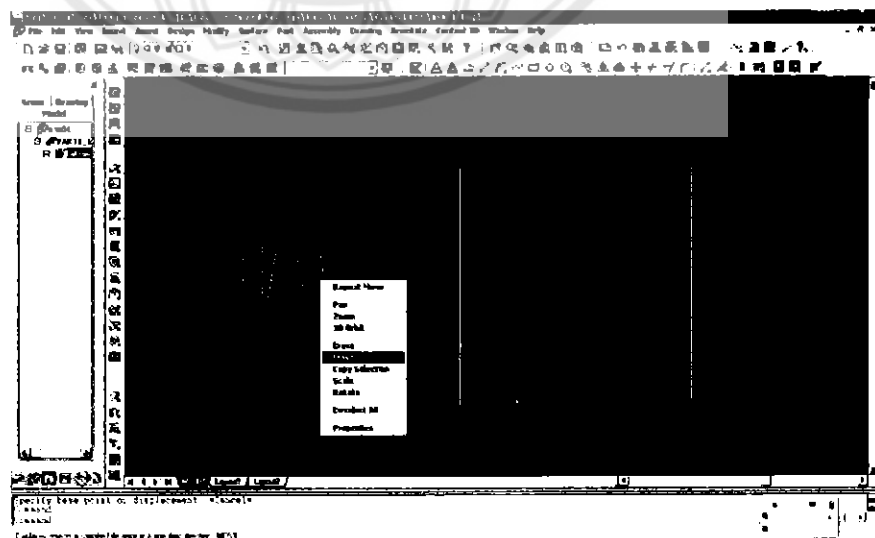

รูปที่ 4.13 การย้ายชิ้นงาน

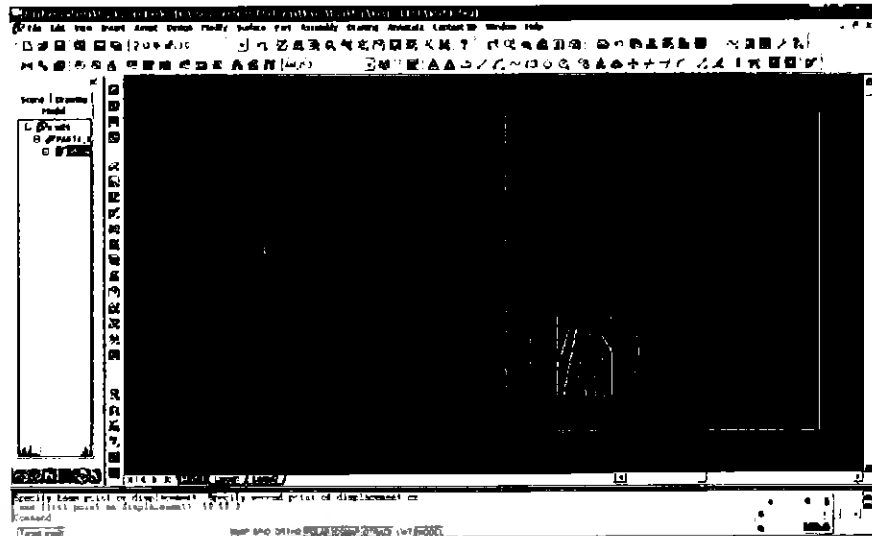


รูปที่ 4.14 การกำหนดจุดใหม่

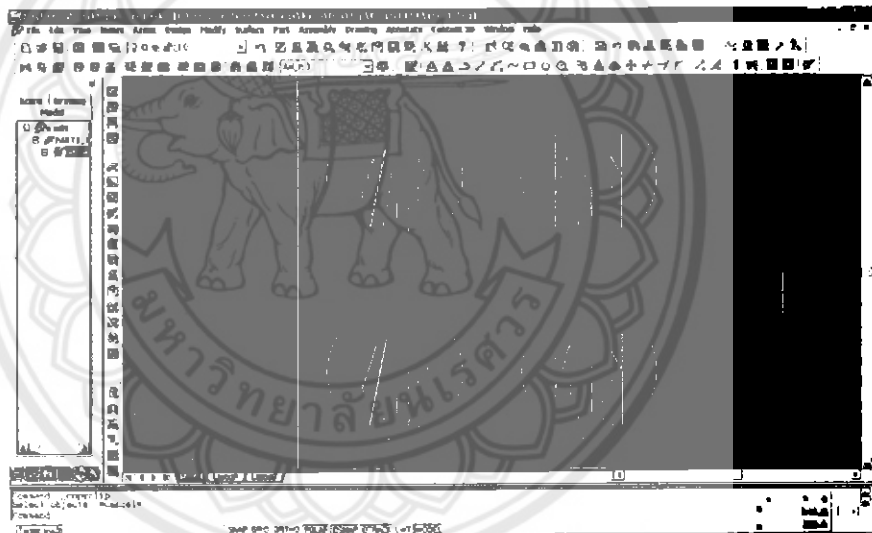

รูปที่ 4.15 ชิ้นงานที่ถูกย้ายสมบูรณ์

#### 4.2.11 การทำเสาแม่พิมพ์


ทำได้โดยการพิมพ์ c -> Enter -> 20,100 (first corner) -> Enter -> 10 (Diameter) -> Enter และ c -> Enter -> 180,100 (first corner) -> Enter -> 10 (Diameter) -> Enter ดังรูปที่ 4.16

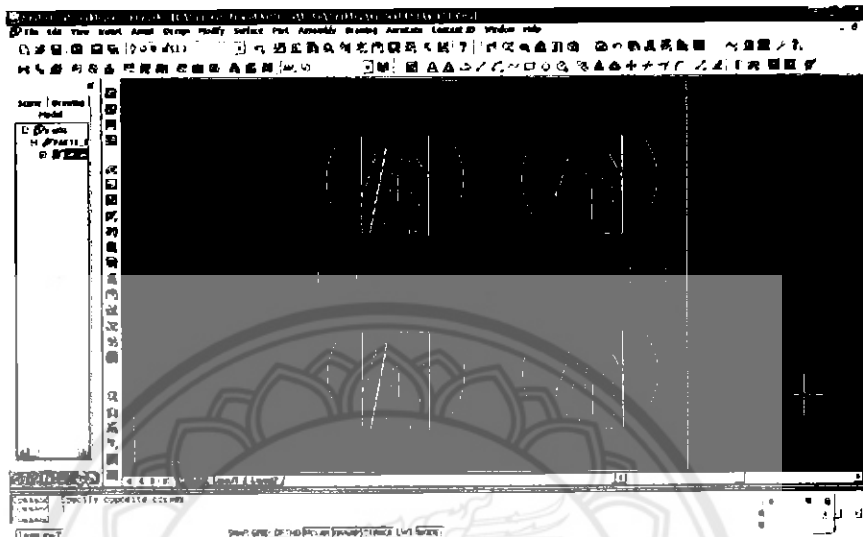


รูปที่ 4.16 เสาแม่พิมพ์

#### 4.2.12 การใส่ความสูงของเสาแม่พิมพ์

โดยคลิกเส้นวงกลมให้เป็นเส้นปะ -> เลือก Profile a Sketch -> เลือก Sketched features-Extrude -> ใส่ขนาด ๓ Distance -> OK ดังรูปที่ 4.17 และรูปที่ 4.18

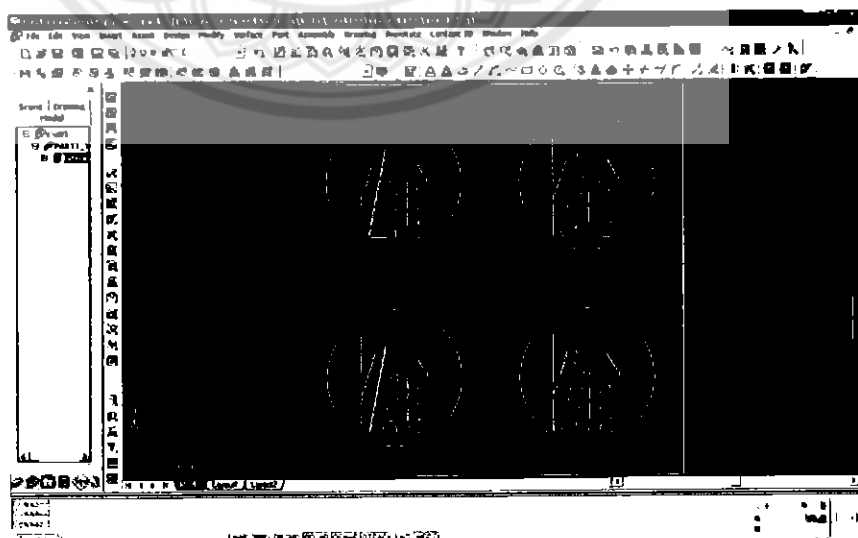


รูปที่ 4.17 การทำรูปวงกลมให้เป็น Profile

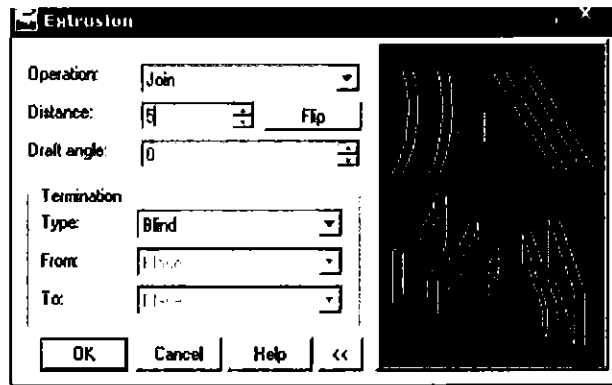


รูปที่ 4.18 กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion

#### 4.2.13 เปลี่ยนมุมมองภาพสามมิติ

พิมพ์คำสั่ง: พิมพ์ 4 -> Enter จะได้ภาพทั้งหมดสี่มุมมองในหน้ากระดาษ ดังรูปที่ 4.19  
คลิกมุมมองที่ต้องการ -> พิมพ์ 1 -> Enter จะได้มุมมองที่ต้องการ ดังรูปที่ 4.20

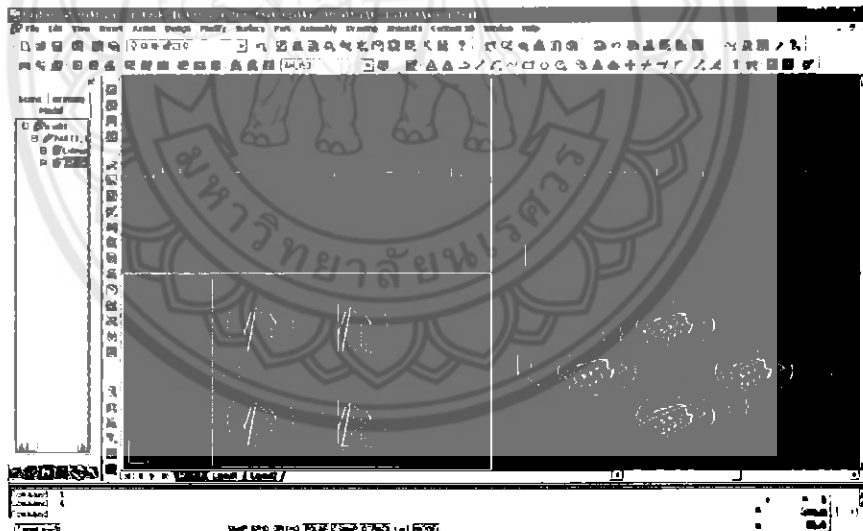

รูปที่ 4.19 ภาพทั้งหมดสี่มุมมองในหน้ากระดาษ

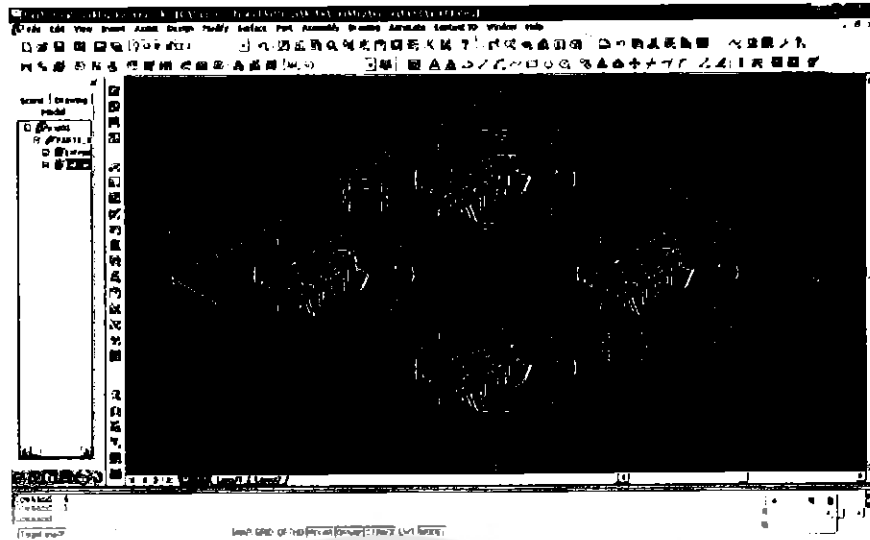

รูปที่ 4.20 ภาพมุมมองที่ต้องการ

#### 4.2.14 กำหนดขอบเขตในการก๊อปปี้งาน

พิมพ์คำสั่ง: rec -> Enter -> 0,0,5 (first corner) -> Enter -> 200,200,5 (second corner) -> Enter แล้วคลิกขวาที่รูป -> New Sketch Plane -> คลิกให้กรอบอยู่บน Sketch Plane บนตัวอักษรบนสุด -> Enter แล้วเลือก Assist -> Move UCS -> คลิกที่มุมจุดเริ่มต้นใหม่ ดังรูปที่ 4.21




รูปที่ 4.21 กำหนดขอบเขตในการก๊อปปี้งาน

#### 4.2.15 การสร้างหน้าตัดของสกรูแม่พิมพ์ขึ้นกลาง

โดยการพิมพ์คำสั่ง rec ซึ่งเป็นคำสั่งสร้างรูปสี่เหลี่ยม ให้พิมพ์ที่บรรทัดป้อนคำสั่งด้านล่าง จะได้รูปสี่เหลี่ยม ดังรูปที่ 4.22


พิมพ์คำสั่ง: rec -> Enter -> 0,0 (first corner) -> Enter -> 200,200 (second corner) -> Enter

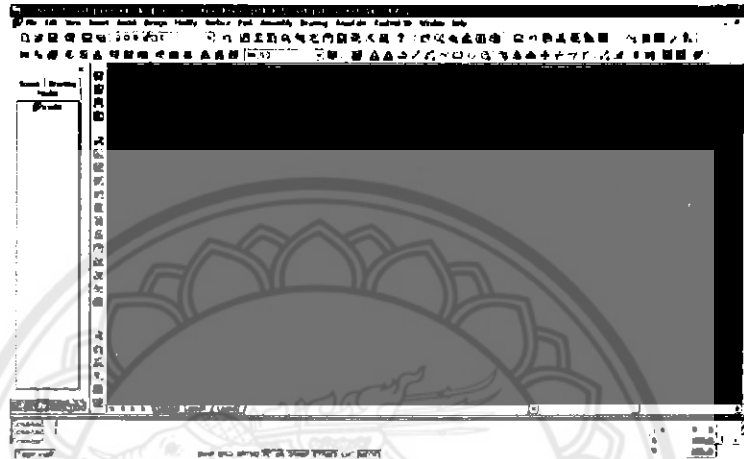

รูปที่ 4.22 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม


#### 4.2.16 ใส่ความหนาของสี่เหลี่ยม

โดยคลิกเส้นสี่เหลี่ยมให้เป็นเส้นปะ -> เลือก Profile a Sketch -> เลือก Sketched features-Extrude -> ใส่ขนาด 5 Distance -> OK ดังรูปที่ 4.23 และรูปที่ 4.24

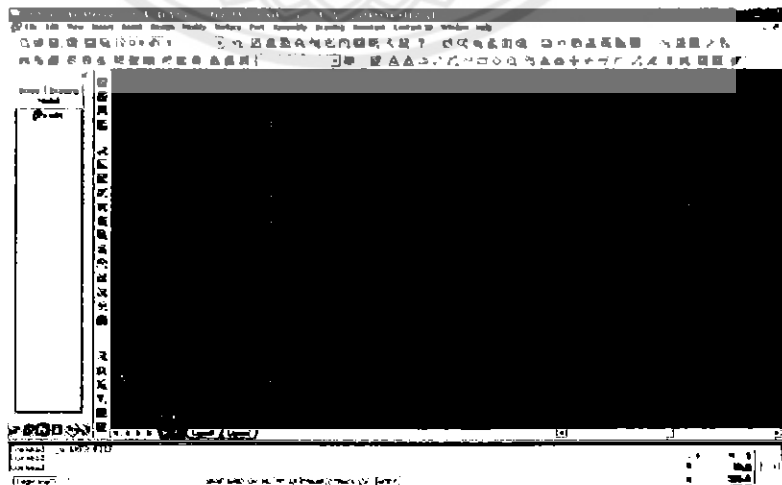

รูปที่ 4.23 การทำรูปสี่เหลี่ยมให้เป็น Profile



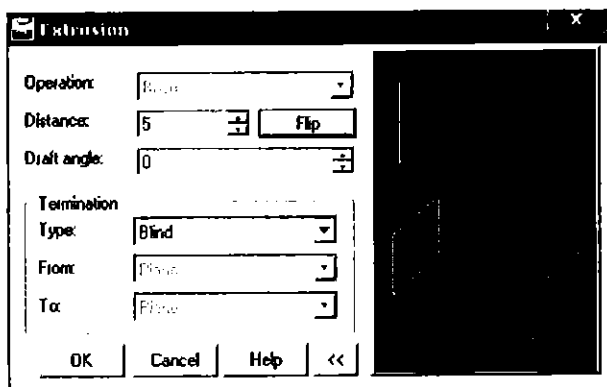

รูปที่ 4.24 กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion

#### 4.2.17 สร้างวงกลมบนผิวระนาบ

ทำได้โดยการพิมพ์ c -> Enter -> 50,50 (first corner) -> Enter -> 40 (Diameter) ->

Enter


c -> Enter -> 150,50 (first corner) -> Enter -> 40 (Diameter) -> Enter

c -> Enter -> 50,150 (first corner) -> Enter -> 40 (Diameter) -> Enter

c -> Enter -> 150,150 (first corner) -> Enter -> 40 (Diameter) -> Enter

c -> Enter -> 20,100 (first corner) -> Enter -> 10 (Diameter) -> Enter


และ c -> Enter -> 180,100 (first corner) -> Enter -> 10 (Diameter) -> Enter

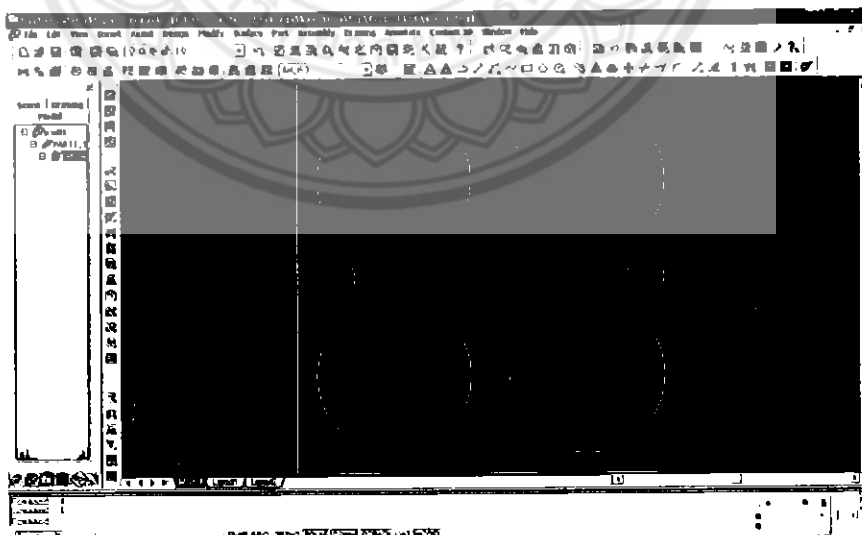


รูปที่ 4.25 การวางวงกลมในแม่พิมพ์ขึ้นกลาง

#### 4.2.18 การเจาะรูวงกลม


โดยคลิกเส้นวงกลมให้เป็นเส้นปะ -> เลือก Profile a Sketch -> เลือก Sketched features-Extrude -> ใส่ขนาด 5 Distance -> OK ดังรูปที่ 4.26 และรูปที่ 4.27

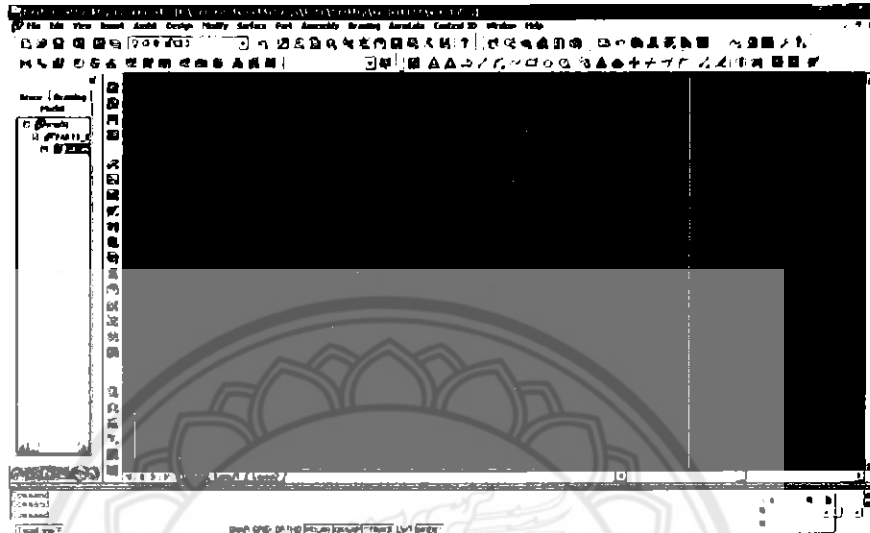

รูปที่ 4.26 การทำรูวงกลมให้เป็น Profile

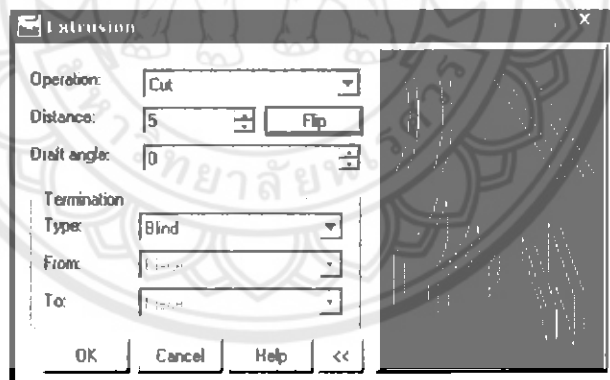

รูปที่ 4.27 กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion

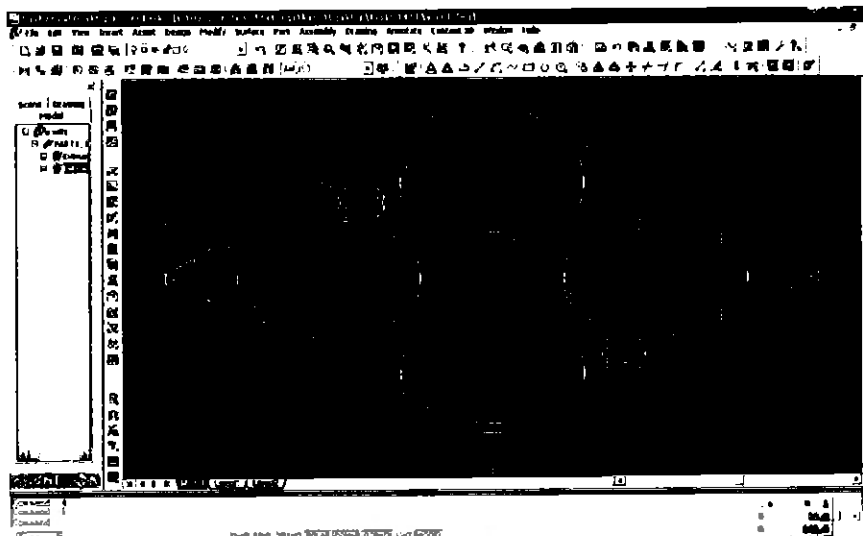

รูปที่ 4.28 แม่พิมพ์ขึ้นกลางที่สมบูรณ์

#### 4.2.19 การสร้างหน้าต่างของสเกทซ์แม่พิมพ์ขึ้นบน

โดยการพิมพ์คำสั่ง rec ซึ่งเป็นคำสั่งสร้างรูปสี่เหลี่ยม ให้พิมพ์ที่บรรทัดป้อนคำสั่งด้านล่าง จะได้รูปสี่เหลี่ยม ดังรูปที่ 4.29


พิมพ์คำสั่ง: rec -> Enter -> 0,0 (first corner) -> Enter -> 200,200 (second corner) -> Enter




รูปที่ 4.29 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

#### 4.2.20 ใส่ความหนาของสี่เหลี่ยม


โดยคลิกเส้นสี่เหลี่ยมให้เป็นเส้นปะ -> เลือก Profile a Sketch -> เลือก Sketched features-Extrude -> ใส่ขนาด 5 Distance -> OK ดังรูปที่ 4.30 และรูปที่ 4.31

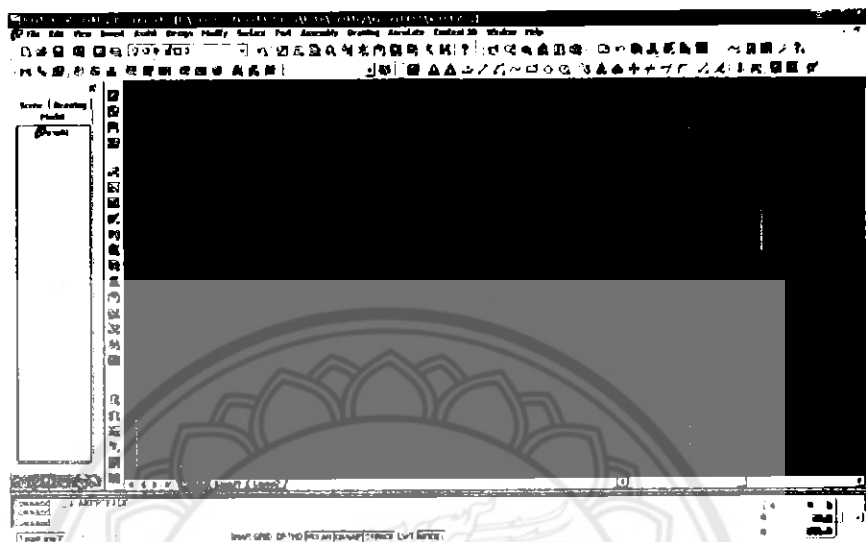

รูปที่ 4.30 การทำรูปสี่เหลี่ยมให้เป็น Profile

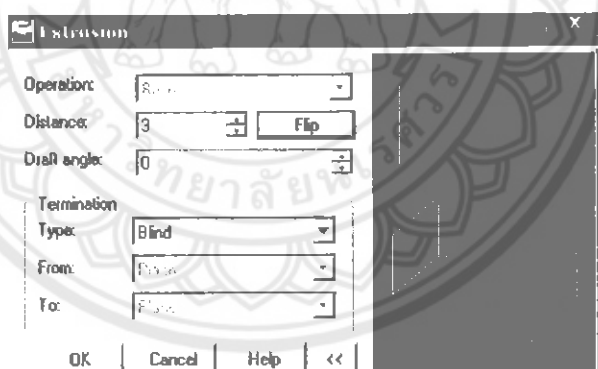

รูปที่ 4.31 กล่องป้อนคำสั่ง Extrusion

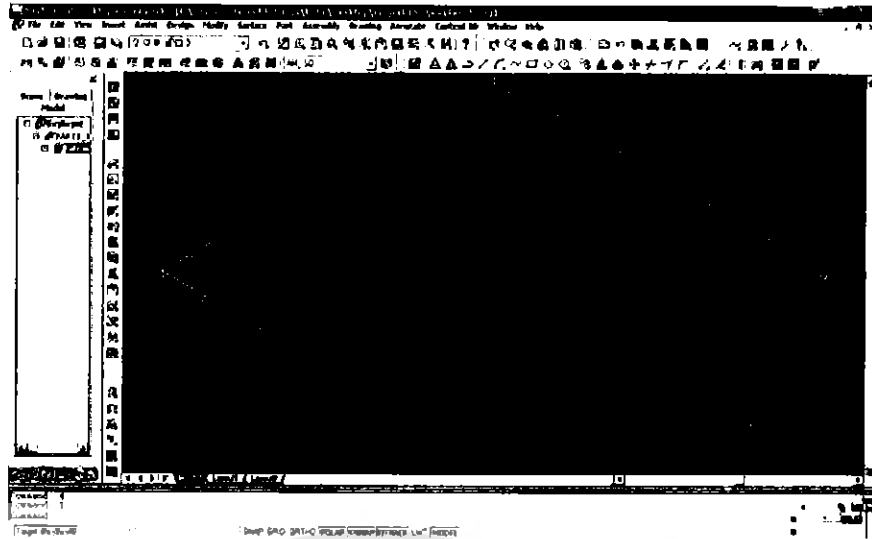

รูปที่ 4.32 แม่พิมพ์ชิ้นบนที่สมบูรณ์




### 4.3 ศึกษาการใช้โปรแกรม hyperMILL Version 6

โปรแกรม hyperMILL เป็นการจำลองภาพการทำงานของเครื่องกัดซีเอ็นซีขึ้นมา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับ Mechanical Desktop เพื่อให้แสดงให้เห็นเส้นทางเดินของมีดกัด และสร้าง NC-Code ออกมาเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรซีเอ็นซี โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้

#### 4.3.1 หลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โปรแกรม hyperMILL จะอยู่บนโปรแกรม Mechanical Desktop โดยทันที เมื่อเราเปิดโปรแกรม Mechanical Desktop ขึ้นมาจะมี Toolbar ของโปรแกรม hyperMILL โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 4.33 Toolbar ของโปรแกรม hyperMILL

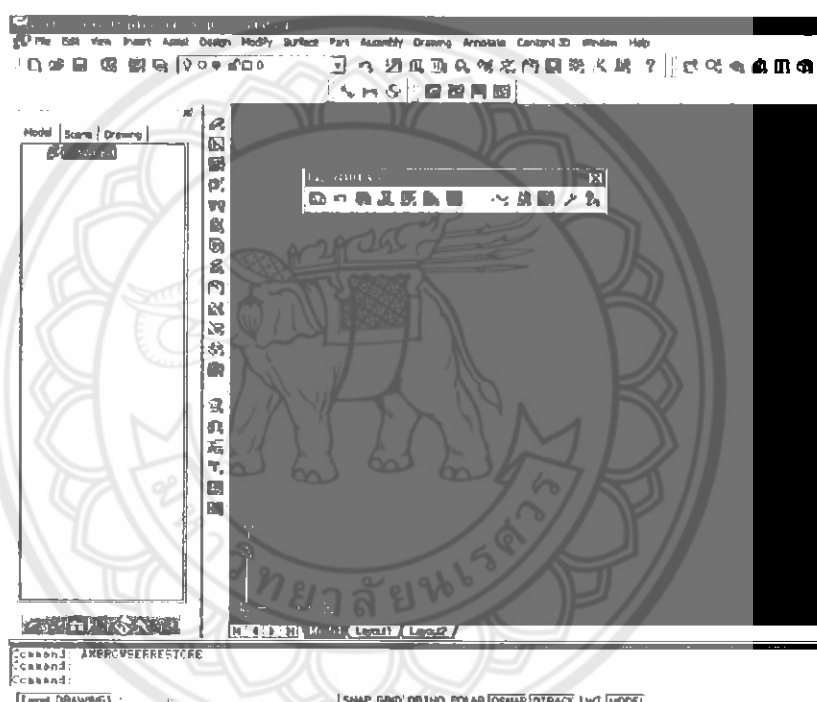


รูปที่ 4.33 Toolbar ของโปรแกรม hyperMILL


ในการทำงาน hyperMILL จะมีการกำหนดพิกัดตำแหน่ง X,Y,Z เป็นตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่ง UCS ของโปรแกรม Mechanical Desktop เมื่อมีการบันทึกด้วยคำสั่ง SAVE ในโปรแกรม Mechanical Desktop โปรแกรมก็งานและค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการก็งานต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจากโปรแกรม hyperMILL จะถูกบันทึกพร้อมกันไปด้วย และขณะที่ใช้งานโปรแกรม hyperMILL หากต้องการแก้ไข ผู้ใช้ต้องออกจากโปรแกรม hyperMILL ก่อนเพื่อมาแก้ไขชิ้นงานในโปรแกรม Mechanical Desktop หากมีการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม hyperMILL จะสังเกตเห็นเครื่องหมายแสดงจุดศูนย์ชิ้นงานของโปรแกรม ณ ตำแหน่ง UCS ของโปรแกรม Mechanical Desktop

### 4.3.2 การเปิดไฟล์งานที่ต้องการก๊องาน

เลือกคำสั่ง -> File -> Open -> ชื่องานที่การที่จะก๊องาน -> Open ดังรูปที่ 4.34 งานที่ต้องการเลือกและดังรูปที่ 4.35 งานที่ต้องการก๊อ

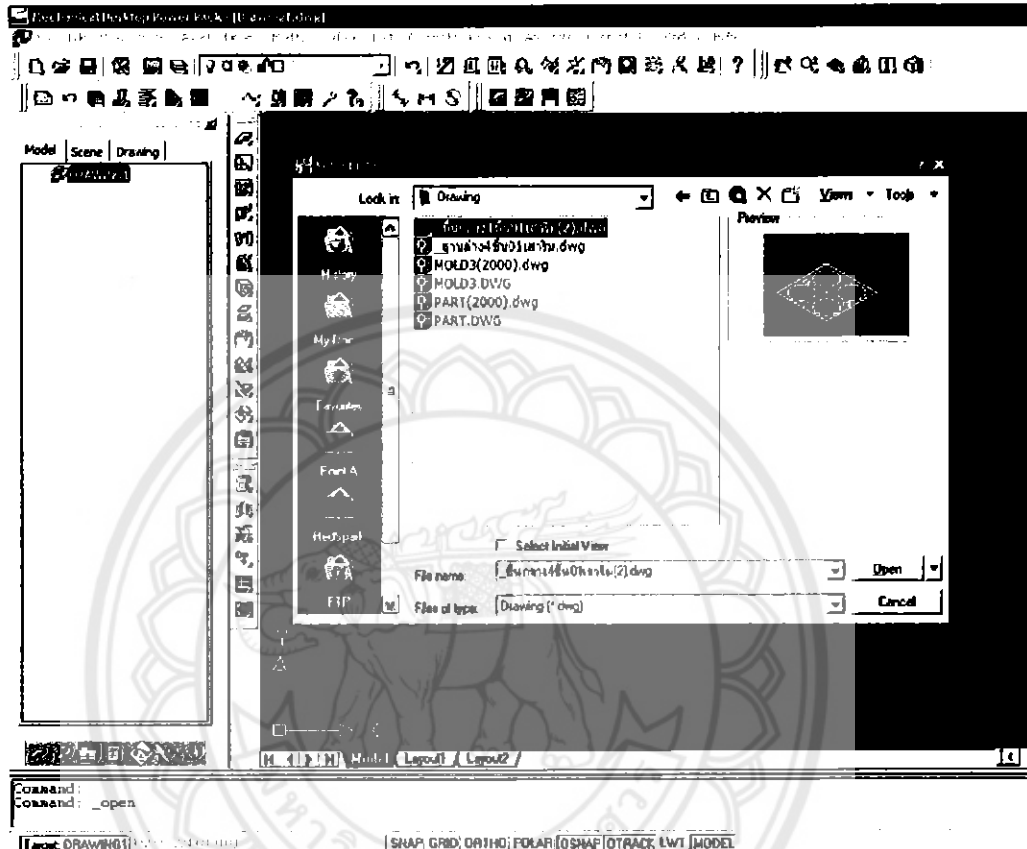


รูปที่ 4.34 งานที่ต้องการเลือก

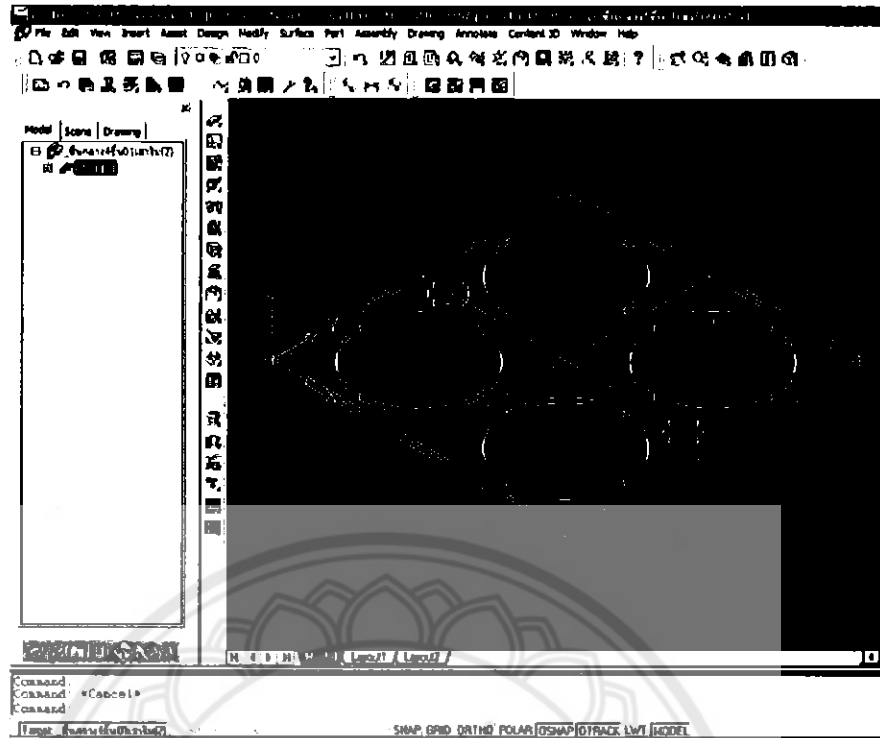

รูปที่ 4.35 งานที่ต้องการกัด

### 4.3.3 การเปิด hyperMILL Browser

ก่อนที่จะเปิด hyperMILL Browser ให้สร้างขอบเขตการกำหนดชิ้นงานก่อน โดยสร้างเส้นสี่เหลี่ยมเท่ากับขนาดที่ต้องการล้อมรอบชิ้นงานที่จะกัดบริเวณนั้นแล้วคลิกตรงเมนู hyperMILL Browser จะปรากฏหน้าต่าง Joblist Dialog box ดังรูปที่ 4.36 หน้าต่าง Joblist Dialog box

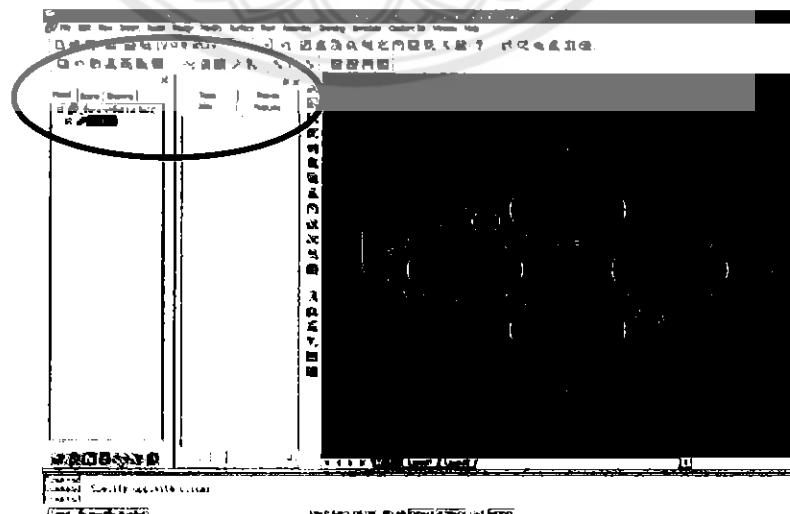

รูปที่ 4.36 หน้าต่าง Joblist Dialog box



#### 4.3.4 การวิเคราะห์ทางเดินของมิด hyperMILL Converter


นำเมาส์ไปคลิกที่คำสั่ง hyperMILL Converter -> คลิกคำสั่ง OK (เครื่องหมายถูก) เพื่อสร้างพื้นผิว Polygon ที่ฟ้าคลุมพื้นผิวของชิ้นงาน ดังรูปที่ 4.37 หน้าต่าง hyperMILL Converter



รูปที่ 4.37 หน้าต่าง hyperMILL Converter

#### 4.3.5 การเลือกชนิดการกัดชิ้นงาน

การกัดชิ้นงานมีหลากหลายแบบใน เช่น กรกัดหยาบ กัดละเอียด กัดชิ้นงานตามเส้น กัดปาดหน้า ฯลฯ โดยในที่นี้จะแสดงวิธีทำการกัดแบบหยาบ นำเมาส์ไปคลิกขวาที่ Joblist Dialog box จะปรากฏการกัดงานในลักษณะต่างๆ เลือกคำสั่งในการกัดงานแบบหยาบ -> New -> 3D Cycles -> 3D Z-Level Roughing ดังรูปที่ 4.38 เลือกคำสั่งในการกัดงานแบบหยาบและ Dialog box ของโปรแกรมการกัดงาน ดังรูปที่ 4.39 Dialog box ของโปรแกรมการกัดงาน

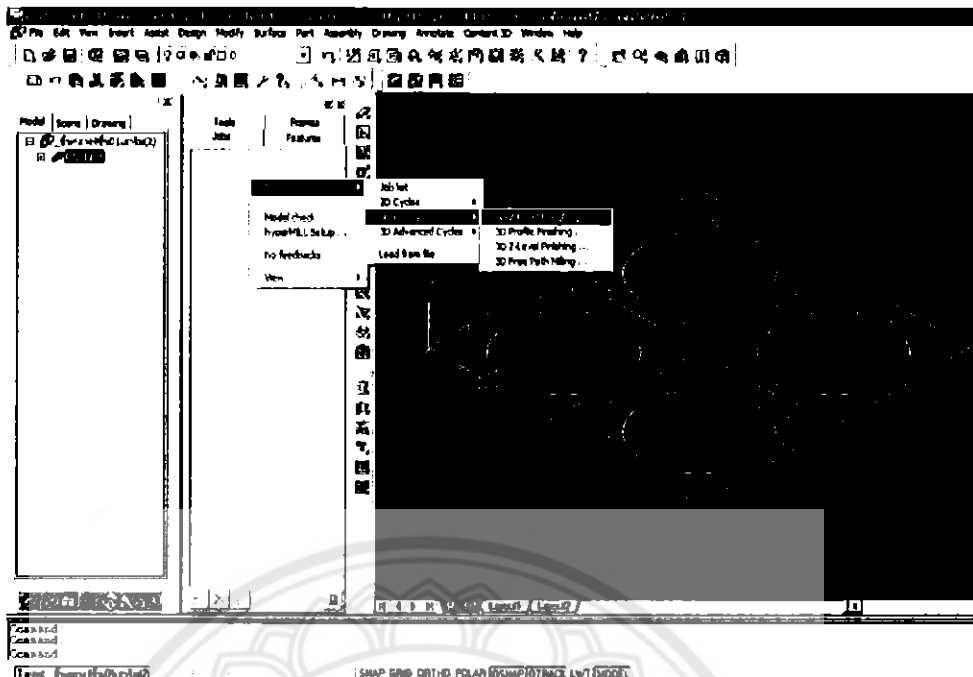


รูปที่ 4.38 เลือกคำสั่งในการกักงานแบบหยาบ



รูปที่ 4.39 Dialog box ของโปรแกรมการกักงาน


### 4.3.5 การปรับตั้งค่าใน Dialog box

การปรับตั้งค่าใน Dialog box สามารถปรับค่าของ ขนาดของมิดกัต เส้นทางเดินของมิด ค่าพารามิเตอร์ และเส้นทางเดินของมิด ตามฟังก์ชันที่มีอยู่เพื่อสอดคล้องกับรูปแบบการกัดชิ้นงาน ดังรูปที่ 4.40 ฟังก์ชันต่างๆ ในการปรับตั้งค่า

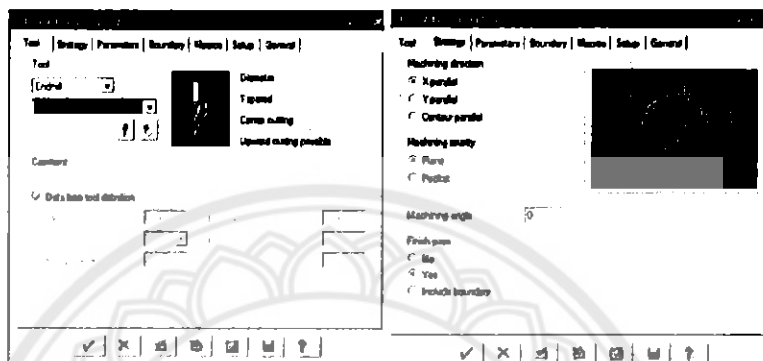

รูปที่ 4.40 ฟังก์ชันต่างๆ ในการปรับตั้งค่า


เมื่อปรับตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงหน้าต่าง Joblist จะมีรายละเอียดของรายการกัดที่มีเครื่องหมายถูกต้อง หากยังมีเครื่องหมายผิดแสดงว่ามีการปรับตั้งค่าที่ผิด ดังรูปที่ 4.41 แสดงการปรับตั้งค่าที่ถูกต้อง (ขวา) และการปรับตั้งค่าที่ผิด (ซ้าย)

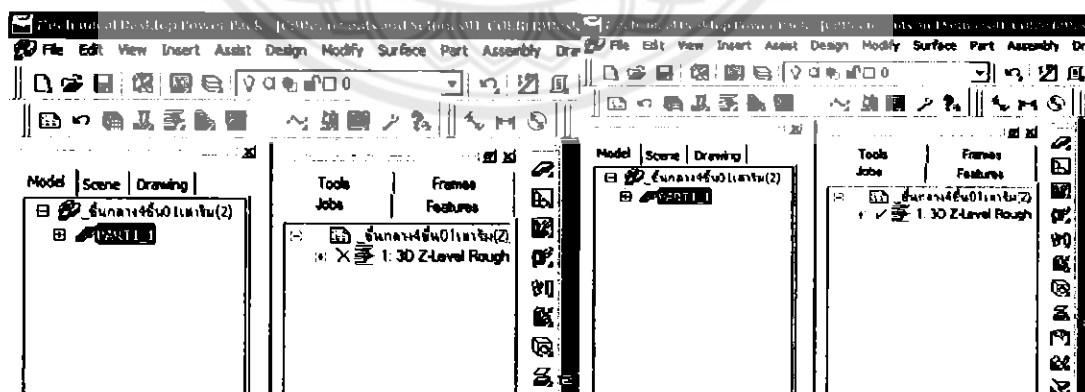

รูปที่ 4.41 แสดงการปรับตั้งค่าที่ถูกต้อง (ขวา) และการปรับตั้งค่าที่ผิด (ซ้าย)

### 4.3.6 การคำนวณเส้นทางเดินของมีด

คลิกขวาที่หน้าต่างของ Joblist Dialog box จะปรากฏการกักงานในลักษณะต่างๆ เลือกคำสั่ง Calculate -> Yes โปรแกรมจะแสดงการกักงานแล้วคลิกเครื่องหมายถูก ดังรูปที่ 4.42 การเลือกคำสั่ง Calculate และรูปที่ 4.43 เส้นทางเดินของมีด

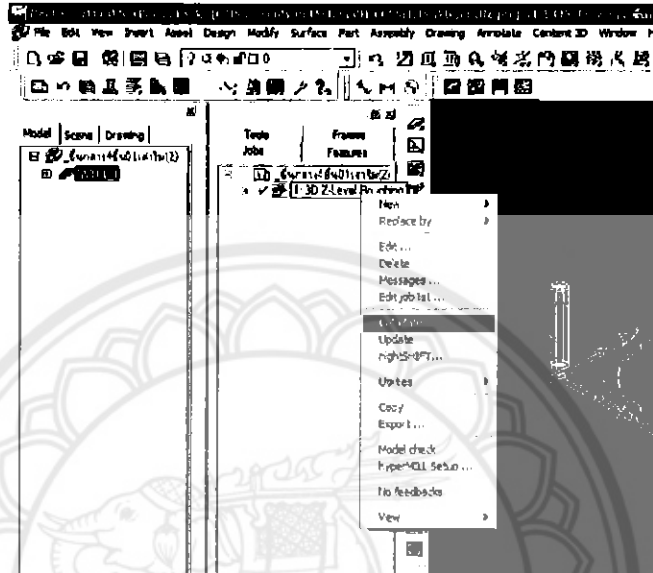


รูปที่ 4.42 การเลือกคำสั่ง Calculate




รูปที่ 4.43 เส้นทางเดินของมีด

### 4.3.7 การ Run NC-Code

คลิกขวาที่หน้าต่างของ Joblist Dialog box เลือกคำสั่ง Utilities -> Toolpath.post ดังรูป  
ที่ 4.44 การเลือกใช้คำสั่ง Utilities และ Toolpath.post  
และดังรูปที่ 4.45 หน้าต่าง POF Toolpath.post 2.0

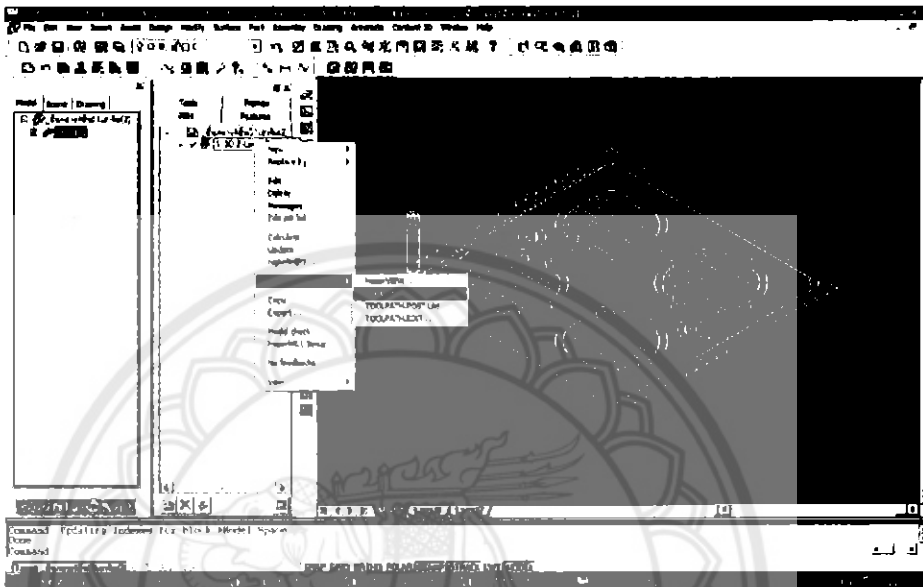


รูปที่ 4.44 การเลือกใช้คำสั่ง Utilities และ Toolpath.post

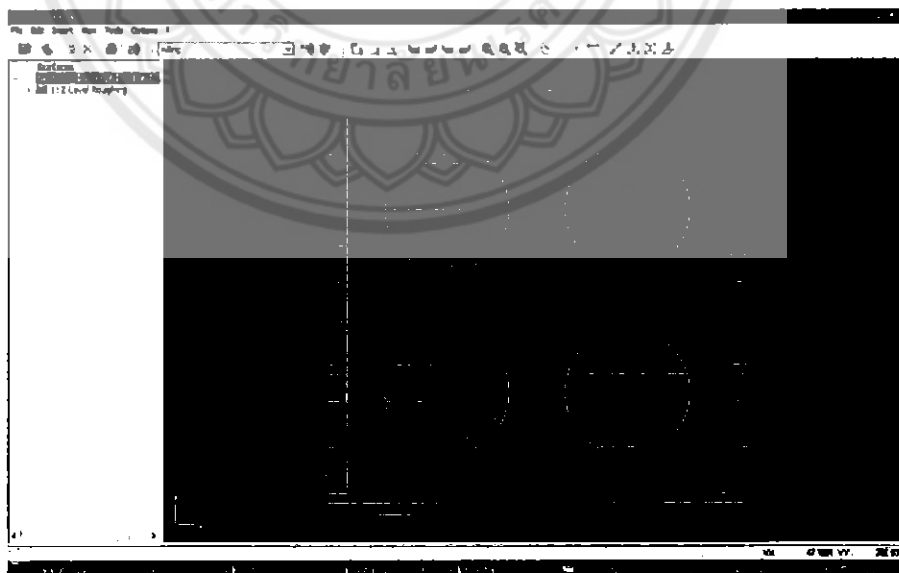


รูปที่ 4.45 หน้าต่าง POF Toolpath.post 2.02

#### 4.3.7 การติดตั้งเครื่องมีดกัด

คลิกคำสั่ง Machine properties -> Machine defenition -> ใส่ชื่อ Name of Machine -> ใส่ชื่อ Type of Machine -> -> Select -> VCM.OMA -> Open -> Config -> New -> Name -> Hass -> Value -> Milling -> Type ->String -> OK ดังรูปที่ 4.46 - 4.50

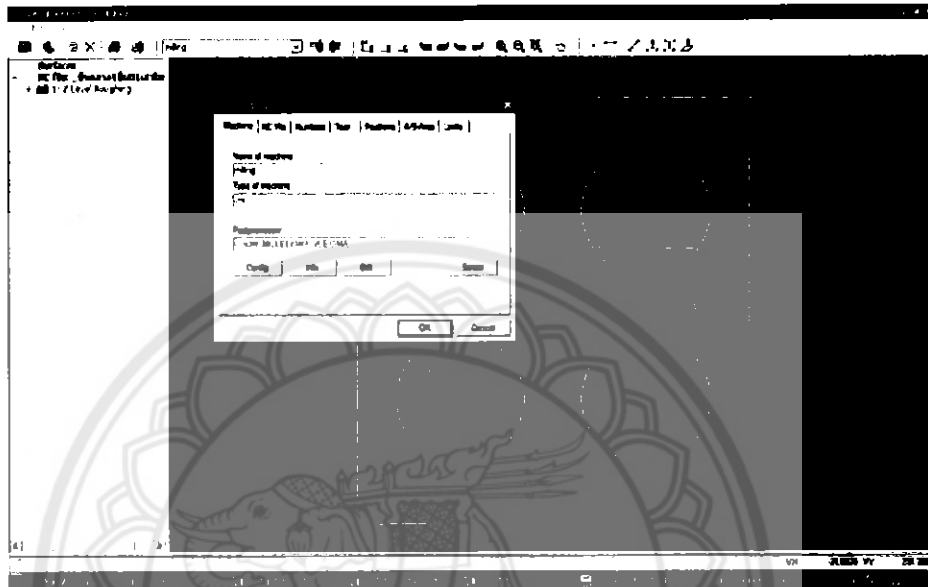

รูปที่ 4.46 การเลือกใช้คำสั่ง Utilities และ Toolpath.post

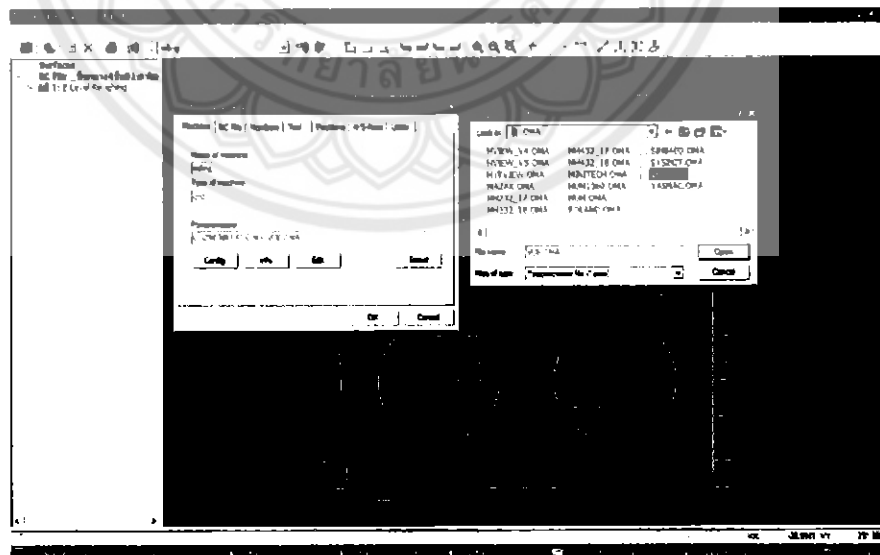

รูปที่ 4.47 การเลือกคำสั่ง postprocesso

Machine Definition

Machine | NC File | Numbers | Tool | Positions | 4/5-Axes | Limits

Name of machine  
milling

Type of machine  
cnc

Postprocessor  
C:\OM\MILL61\OMA\VCE.OMA

Config Info Edit Select

OK Cancel

รูปที่ 4.48 การเลือกคำสั่ง Config

Postprocessor Configuration

Name: milling


Value: cnc

Type:  Integer  Float  String

OK Cancel

New Edit Delete OK Cancel

รูปที่ 4.49 การเลือกคำสั่ง Configuration Value

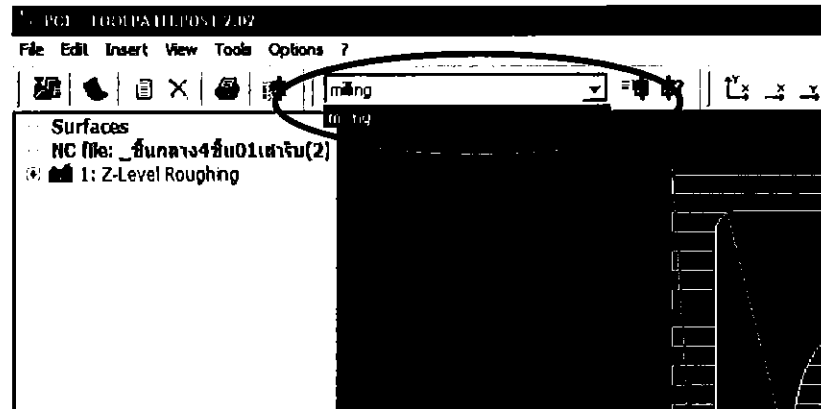


รูปที่ 4.50 การเลือกเครื่องกัด

\*หมายเหตุ ในขั้นตอนที่ 4.2.2.7 ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำ เพราะเป็นการติดตั้งมีดกัด ถ้ามีการลงโปรแกรมใหม่จะทำการตั้งมีดกัดใหม่

#### 4.3.7 การติดตั้งเครื่องมีดกัด

คลิกคำสั่ง Write NC file -> Yes -> โปรแกรมจะทำการ Run NC code ออกมา ดังรูปที่

4.51

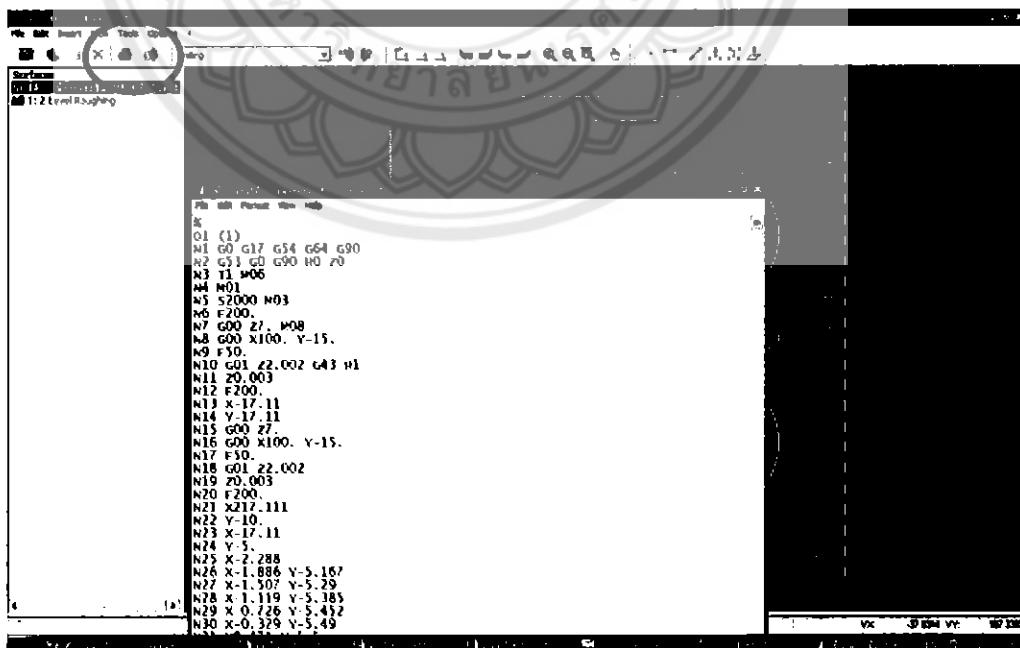

รูปที่ 4.51 NC-Code ที่ได้



4.3.8 ทำการ Save NC-code ที่ได้ในชื่อ File.eia ลงในแผ่น Floppy Disk


#### 4.4 ศึกษาการใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น Mazak FJV-250



รูปที่ 4.52 เครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น Mazak FJV-250


##### 4.4.1 การเปิดเครื่อง

###### 4.4.1.1 เปิด Main Switch ( Factory Power Supply )

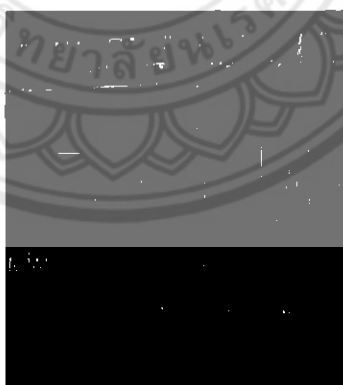

รูปที่ 4.53 Main Switch

#### 4.4.1.2 เปิดสวิตช์ที่ตู้ควบคุมกระแสไฟ ( Stabilizer )

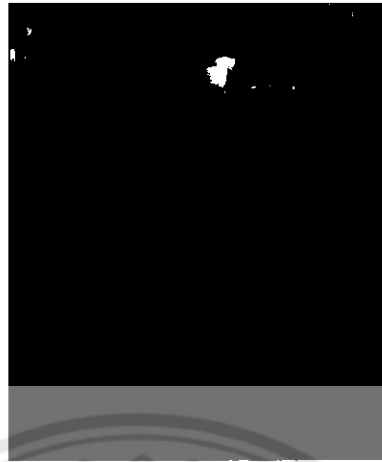

รูปที่ 4.54 ตู้ควบคุมกระแสไฟ

#### 4.4.1.3 เปิดสวิตช์ของเครื่อง ( Main Breaker )



รูปที่ 4.55 Main Breaker

#### 4.4.1.4 เปิดวาล์วลมเข้าเครื่อง (6Bar)



รูปที่ 4.56 วาล์วลม

#### 4.4.1.5 เปิดสวิตช์ Power Button ที่จุด Control



รูปที่ 4.57 Main Breaker

### 4.4.2 ขั้นตอนการปิดเครื่อง

- 4.4.2.1 เคลื่อนที่มีตัด ( Tool ) ไปจุดศูนย์ของเครื่อง ( Home Zero )
- 4.4.2.2 ปิดสวิตช์ที่ Power Button ของจุด Control
- 4.4.2.3 ปิดสวิตช์ของเครื่อง ( Main Breaker )
- 4.4.2.4 ปิดวาล์วลม
- 4.4.2.5 ปิด Main Switch ที่ตู้ควบคุมกระแสไฟ ( Stabilizer )
- 4.4.2.6 ปิด Main Switch ( Factory Power Supply )

#### 4.4.3 การวอร์มเครื่อง CNC

4.4.3.1 กดปุ่ม Home 1

4.4.3.2 กดปุ่ม X ค้างไว้ 3 วินาที

4.4.3.3 กดปุ่ม -Y ค้างไว้ 3 วินาที

4.4.3.4 กดปุ่ม -Z ค้างไว้ 3 วินาที

4.4.3.5 กดปุ่ม -4 ค้างไว้ 3 วินาที ( สังเกตที่จอเมื่อ Tool อยู่ในตำแหน่ง Home แล้ว จะมีไฟสีแดงโชว์ที่ตำแหน่ง X,Z ใน Manual Machine )

#### 4.4.4 การเปลี่ยน Tool

4.4.4.1 กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งในโหมด ( Manual )

4.4.4.2 กดเลือก Mode Machine

4.4.4.3 เลือกเมนู ATC

4.4.4.4 กดปุ่มเมนู Forward หรือ Reverse

4.4.4.5 เปิดฝา Magazine เพื่อติดตั้ง Tool

4.4.4.6 กดปุ่มเมนู Forward หรือ Reverse ( เพื่อประกอบ Tool ตามที่ต้องการจนครบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-5 )

#### 4.4.5 การเช็คความสูงของ Tool

การวัด TMSR SEMI AUTO ใช้กับ Tool หลายคม เช่น End Mill Face Mill

4.4.5.1 เลือก Mode MDI

4.4.5.2 เลือกเมนู Tool Chang ( เพื่อเลือก Tool ที่วัด )

4.4.5.3 หมุน Spindle เพื่อปลดล็อก

4.4.5.4 เลือก Model Handle ( เพื่อเลือก Tool มาที่ ตำแหน่ง Touch Probe )

4.4.5.5 เลือกเมนู TMSR SEMI AUTO

4.4.5.6 ใส่ Number Tool ที่วัด

4.4.5.7 กดปุ่ม Mode Input

4.4.5.8 กดปุ่ม Cycle Start ( Tool จะเคลื่อนที่มาวัดความยาวที่ Touch Probe )

4.4.5.9 วัดคมตัดฟันต่อไปโดยหมุนคมตัดให้ตรงตำแหน่ง Touch Probe แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน 5-8 จนครบทุกฟัน

4.4.5.10 เลื่อน Tool ไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัย หรือ Home 1

#### 4.4.6 การ Shift ย้ายศูนย์กักชิ้นงาน

การ Shift เป็นการย้ายศูนย์ชิ้นงานโดยไม่ต้องไปตั้งค่าที่ตำแหน่งใหม่ โดยเข้าฟังก์ชัน Work offset ใช้ cursor เลื่อนไปที่ตำแหน่งของ Shift เลือกแกนที่จะต้องการย้าย พิมพ์ระยะทางที่ต้องการย้ายศูนย์ไปยังตรงตำแหน่งนั้น เสร็จแล้วกดปุ่ม Input



รูปที่ 4.58 หน้าจอของ Work offset


#### 4.4.7 การเซตศูนย์

##### 4.4.7.1 ปุ่ม Spindle Start



รูปที่ 4.59 ปุ่ม Spindle Start

#### 4.4.7.2 เลื่อน Tool มาแตะแกน X ของชิ้นงาน โดยเลื่อน Tool ให้ขนานกับแกน Y

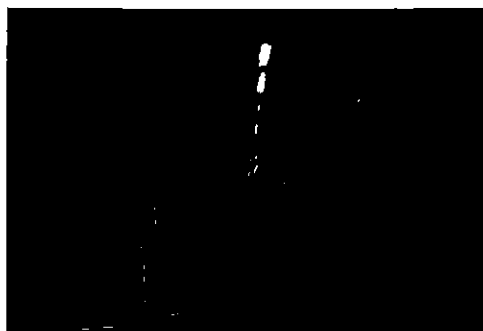


รูปที่ 4.60 เลื่อน Tool มาแตะแกน X

4.4.7.3 ดูหน้าจอตรงฟังก์ชัน Position ให้เลื่อนลูกศรไปที่แกนที่แตะไว้ กดเลข 0 และ กด Input แล้วยก Tool ขึ้น จากนั้นเลื่อนค่าชดเชยเส้นผ่าศูนย์กลาง Tool เช่น 15 มิลลิเมตร ไปเป็น 7.5 มิลลิเมตร แล้วกดเลข 0 Input อีกครั้ง




 รูปที่ 4.61 ฟังก์ชัน Position




รูปที่ 4.62 หน้าจอของ Position

 4.4.7.4 เข้าหน้าต่าง Work offset เลือก โค้ด ( G55 ) เป็นตำแหน่งศูนย์ของงาน กค Teach ->0 ->Input ค่าที่ได้จากเดิมที่หน้าจอ Position จะถูกนำมาเก็บไว้ในตำแหน่ง G54



รูปที่ 4.63 ฟังก์ชัน Work offset

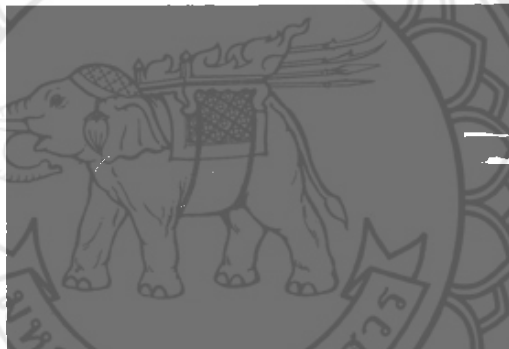

รูปที่ 4.64 หน้าจอของ Work offset และ โค้ด G55


4.4.7.5 แกน Y,Z ทำเหมือนกัน ( แกน Z ตะที่ทำงานได้เลย ไม่ต้องกลับไปหน้าต่าง Position )

#### 4.4.8 การเรียกไฟล์ในแผ่น Floppy Disk

4.4.8.1 เมื่อเรา Save ข้อมูลเป็นนามสกุล File.eia แล้วนำแผ่น Floppy A มาใส่ในช่อง Floppy Disk ในตัวเครื่อง แล้วเลือกกดปุ่มฟังก์ชัน DATA I/O




รูปที่ 4.65 ช่องใส่ Floppy Disk

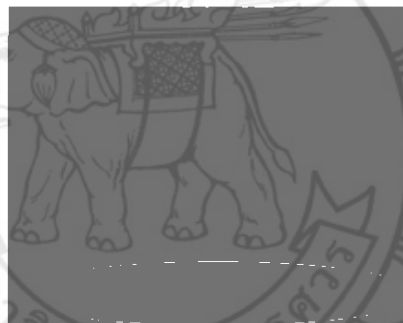

รูปที่ 4.66 ปุ่มฟังก์ชันต่างๆ

 4.4.8.2 ตรงหน้าปุ่ม Control ให้กดตรงคำว่า Floppy หลังจากนั้นกด Load NC <- FD จะสังเกตเห็นบนหน้าจอ ด้านขวามือจะมีหน้าต่าง Floppy Directory ซึ่งคือการค้นหาไฟล์ จาก Floppy Disk ดังรูปที่ 4.67 – 4.69





รูปที่ 4.67 ปุ่มฟังก์ชัน Floppy



รูปที่ 4.68 ปุ่มฟังก์ชันกด Load NC <- FD



รูปที่ 4.69 หน้าต่าง Floppy Directory

4.4.8.3 กดปุ่ม Input หน้าปุ่ม control เพื่อให้พลังงานจากด้านขวาไปอยู่ด้านซ้าย

4.4.8.4 กดปุ่ม start เพื่อให้พลังงานไหลคโผลไฟไปอยู่ในเครื่องจะแสดงบนหน้าจอด้านซ้าย

4.4.8.5 กดปุ่มฟังก์ชัน Memory เพื่อบันทึก แล้วกดปุ่ม Position เพื่อยืนยันตำแหน่งและจะแสดงหน้าจอ

4.4.8.6 กดปุ่ม Work No. เพื่อเลือกไฟล์งานที่ Save ไว้ แล้วพิมพ์ชื่องานที่บันทึกไว้ Input ไฟล์งานจะขึ้น ชื่อให้ดังรูปที่ 4.70



รูปที่ 4.70 หน้าต่างที่แสดงไฟล์งาน


4.4.8.7 กดปุ่ม Cycle start เพื่อเริ่มก็ดงาน



#### 4.5 ทดสอบการกัดโดยใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีในการกัดอลูมิเนียม


เป็นการศึกษาการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี โดยทดลองใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี ในการกัดลายแม่พิมพ์ (Pocket) จากอลูมิเนียมก่อนการกัดจริง และเป็นการศึกษาการแก้ไขส่วนของคำสั่งควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี ของโปรแกรม Mechanical Desktop 6 และ โปรแกรม hyperMILL Version 6 เพื่อแก้ไขปรับปรุงคำสั่งที่ผิดพลาด

##### 4.5.1 ใช้โปรแกรม Mechanical Desktop 6 ออกแบบชิ้นงานแม่พิมพ์

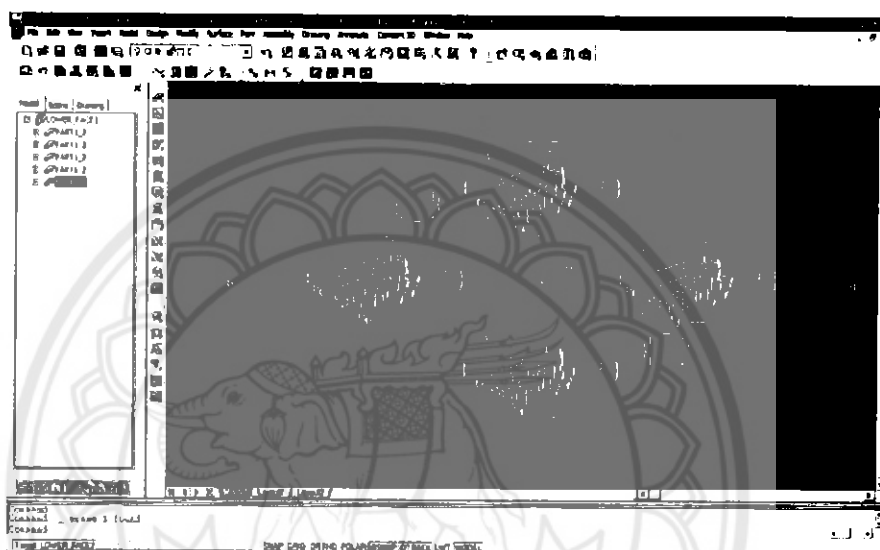


รูปที่ 4.71 ตัวอย่างแม่พิมพ์ส่วนล่าง

4.5.2 ใช้โปรแกรม hyperMILL Version 6 จำลองชิ้นงานและสร้าง NC-Code ขึ้นมาโดยจะจำลองเอาตรงลายแม่พิมพ์ออกมากัดชิ้นงาน

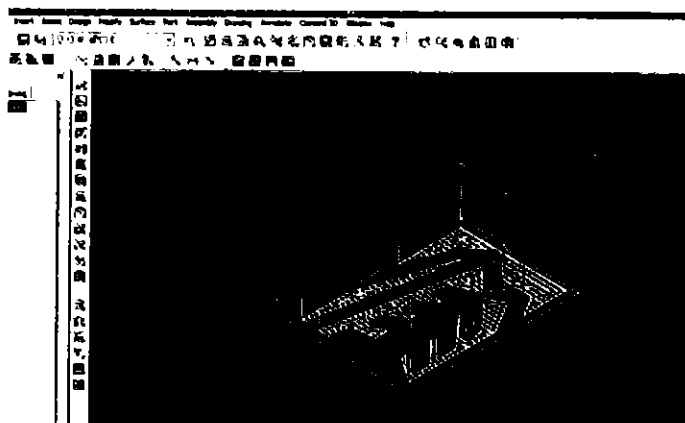

รูปที่ 4.72 ตัวอย่างการจำลองลายของแม่พิมพ์ (Pocket)

#### 4.5.3 ใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี รุ่น Mazak VJF-250 กัดลายแม่พิมพ์ (Pocket)

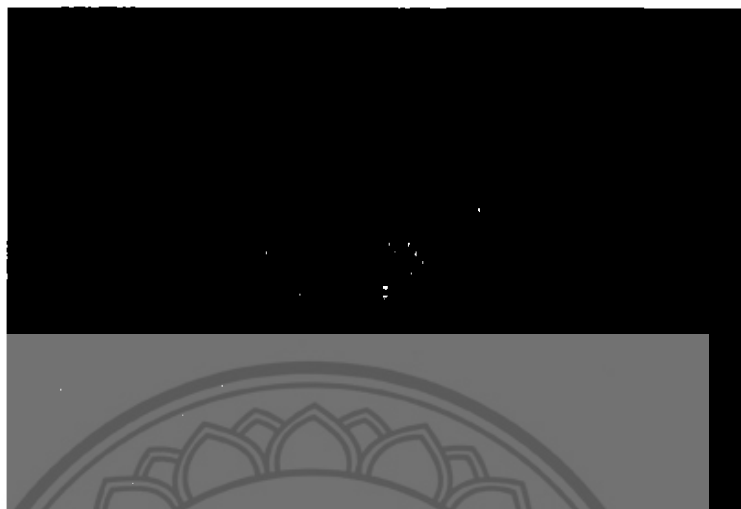

รูปที่ 4.73 ชิ้นงานอลูมิเนียมที่กัดเป็นลายของแม่พิมพ์ (Pocket)

#### 4.5.4 ชิ้นงานที่ได้ไม่ตรงตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ชิ้นงาน

เนื่องมีการจัดศูนย์ชิ้นงาน ไม่ตรงจึงทำให้มีคกัด กัดชิ้นงานไม่ตรงตามตำแหน่งที่ได้ตั้งไว้และมีขอบอลูมิเนียมเหลือและเก็บไม่หมด



รูปที่ 4.74 ชิ้นงานอลูมิเนียมที่ทดสอบกัด

## 4.6 ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรม

### 4.6.1 แก้ไขคำสั่ง NC-Code

4.6.1.1 ตัดโค้ดที่ไม่ได้ใช้ออกไปได้แก่คำสั่ง G43,G0,G90,H0,Z0 เนื่องจากแกน Z ลอยตัวอยู่ห่างจากชิ้นงานไม่กัคชิ้นงานตามที่เขียน โปรแกรมไว้

4.6.1.2 เปลี่ยนชุดคำสั่ง G54 เป็น G55 เนื่องจากได้เซตศูนย์ตำแหน่งชิ้นงานไว้ตรงตำแหน่งนี้เป็นจุดเริ่มต้น

4.6.1.3 เปลี่ยนคำสั่ง T01 ให้ตรงกับตำแหน่ง หมายเลขมีดกัดที่ใส่ไว้ในเครื่องจักร ซีเอ็นซี

4.6.1.4 M02 เปลี่ยนเป็น M30 เป็นคำสั่งในการจบโปรแกรม

 
4.6.2 เปลี่ยนศูนย์ของชิ้นงานเนื่องวัสดุที่มีให้มีความกว้างยาวไม่เท่ากันจึงเลื่อนศูนย์ชิ้นงานจากมุมไปเป็นจุดตรงกึ่งกลางของชิ้นงาน

## 4.7 ทำการปฏิบัติการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี ในการกัดแม่พิมพ์และส่วนประกอบแม่พิมพ์


การปฏิบัติการใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีทำการกัดแม่พิมพ์ โดยวัสดุที่ใช้คือเหล็ก SS400 ซึ่งเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป มีคุณสมบัติในการเชื่อมที่ดี สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย เป็นโครงสร้างต่าง ๆ ใช้ในการก่อสร้าง ตึก ก่อสร้างสะพาน สร้างเรือ หรือใช้ใน อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งแม่พิมพ์จะมีการแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ แม่พิมพ์ส่วนบน แม่พิมพ์ส่วนกลาง แม่พิมพ์ส่วนล่าง โดยจะมีขนาดเริ่มต้นคือ ด้านกว้าง 220 มิลลิเมตร ด้านยาว 205 มิลลิเมตร และความหนาจะมีอยู่สองขนาดคือ 6.2 มิลลิเมตร (2 หุน) จำนวน 2 แผ่น และ ความหนา 9.3 มิลลิเมตร (3 หุน) จำนวน 1 แผ่น โดยเหล็กทุกแผ่นจะถูกเจียรปาดหน้าเรียบ 1 ด้าน ดังรูปที่ 4.75 – 4.77



รูปที่ 4.75 ชิ้นงานเหล็กแผ่น




รูปที่ 4.76 ชิ้นงานเหล็กแผ่นที่ถูกเจียรปาดหน้าเรียบ

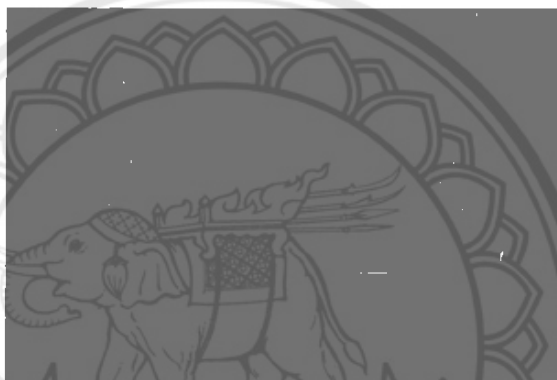


รูปที่ 4.77 การจับชิ้นงานเหล็กแผ่นบนโต๊ะจับงาน

#### 4.7.1 กัดแม่พิมพ์แผ่นบน


แม่พิมพ์แผ่นบนจะถูกกัดให้ได้ขนาดกว้างยาว 200 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร โดยจะมีการกัดปาดหน้าใช้ดอกกัดแบบ Endmill Insert ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร มีดกินชิ้นงานที่ละ 0.3 มิลลิเมตร และ กัดขอบชิ้นงานใช้ดอกกัดแบบหัว Endmill Carbine ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร กินชิ้นงานที่ละ 0.5 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 4.78 – 4.81

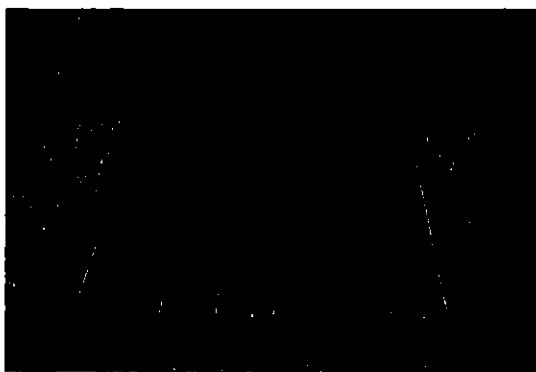

รูปที่ 4.78 ปาดหน้าชิ้นงาน

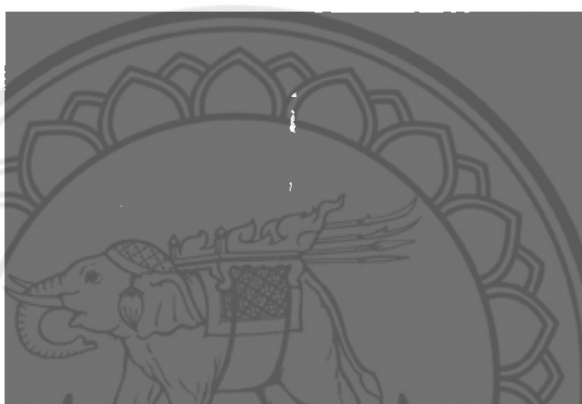

รูปที่ 4.79 การมัดคอกชิ้นงาน

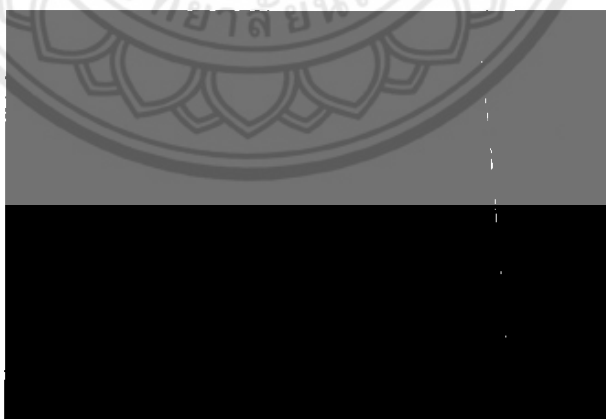


รูปที่ 4.80 แม่พิมพ์แผ่นบนที่กัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว



รูปที่ 4.81 แม่พิมพ์แผ่นบนที่เจียรปาดหน้าเรียบอีกรอบ

#### 4.7.2 กัดแม่พิมพ์แผ่นกลาง

แม่พิมพ์แผ่นกลางจะถูกกัด ให้ได้ขนาดกว้างยาว 200 มิลลิเมตร หน้า 5 มิลลิเมตร และ เจาะรู 6 รู โดยจะมีการกัดปาดหน้าใช้ดอกกัดแบบ Endmill Insert ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร มีดกินชิ้นงานที่ละ 0.3 มิลลิเมตร และ กัดขอบ เจาะรู ชิ้นงานใช้ดอกกัดแบบหัว Endmill Carbine ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร กินชิ้นงานที่ละ 0.5 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 4.82 – 4.85

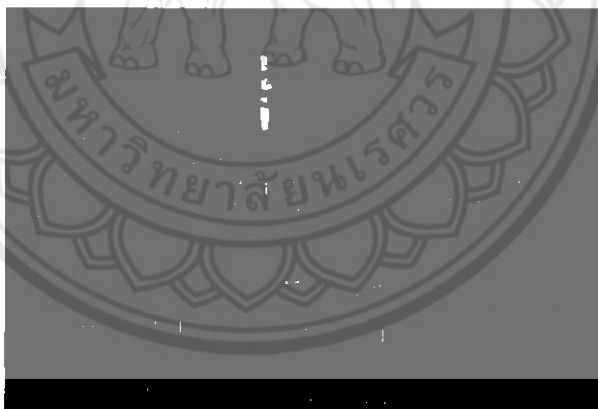

รูปที่ 4.82 การกัดเจาะรูแม่พิมพ์แผ่นกลาง 1



#### 4.7.3 กัดแม่พิมพ์แผ่นล่าง


แม่พิมพ์แผ่นล่างจะถูกกัด โดยจะมีการกัดปาดหน้าใช้ดอกกัดแบบ Endmill Insert ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร มีดกินชิ้นงานที่ละ 0.3 มิลลิเมตร กัดขอบชิ้นงานใช้ดอกกัดแบบหัว Endmill Carbine ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร กินชิ้นงานที่ละ 0.5 มิลลิเมตร และกัดลายแม่พิมพ์ (Pocket) ใช้ดอกกัดแบบหัว Endmill Carbine ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร กินชิ้นงานที่ละ 0.1 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 4.86 – 4.93



รูปที่ 4.86 การกัดปาดหน้าแม่พิมพ์แผ่นล่าง 1




รูปที่ 4.87 การกัดเสา (Guide) แม่พิมพ์แผ่นล่าง

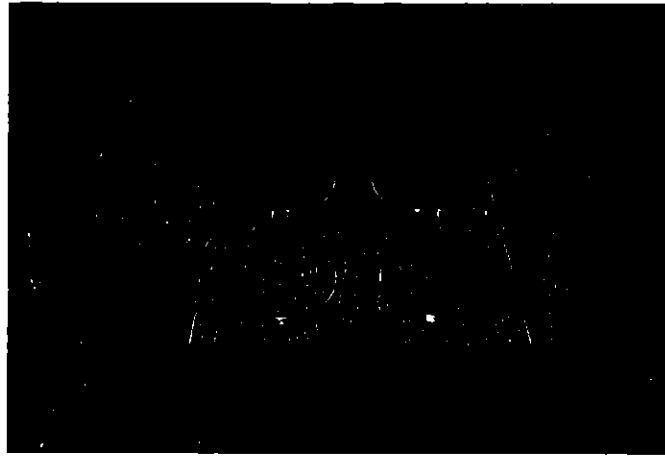


รูปที่ 4.88 การกัดแปดหน้าแม่พิมพ์แผ่นล่าง 2



รูปที่ 4.89 การกัดลายแม่พิมพ์ (Pocket) แผ่นล่าง

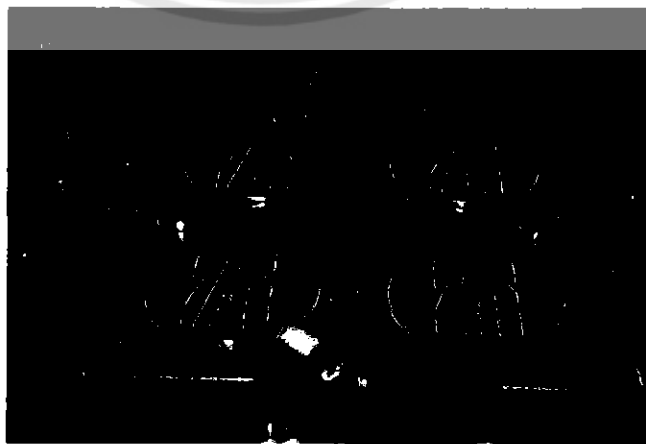

รูปที่ 4.90 การกัดแม่พิมพ์แผ่นล่างเพื่อเก็บรายละเอียด

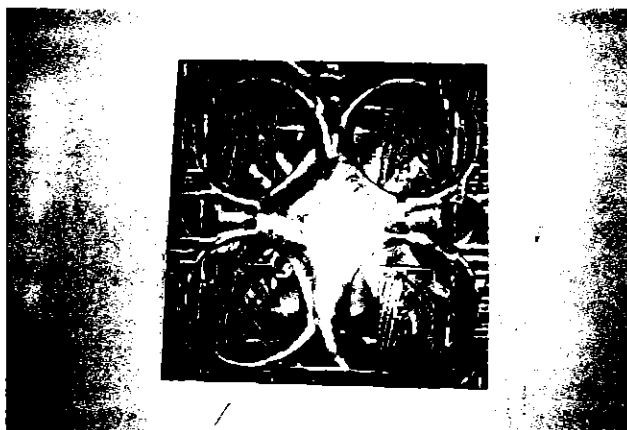

รูปที่ 4.91 แม่พิมพ์แผ่นล่างที่กัดเสร็จ



รูปที่ 4.92 แม่พิมพ์กัดสำเร็จ



รูปที่ 4.93 การประกอบแม่พิมพ์

#### 4.8 ทำการทดสอบและบีบขึ้นรูปพอลิเมอร์จริง

การทดสอบบีบขึ้นรูปพอลิเมอร์จะใช้เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนเป็นวัสดุทำงานร่องแก้ว โดยใช้เครื่องบีบพลาสติกยี่ห้อ หงส์ยาวไทย จำกัด เป็นเครื่องบีบที่มีแรงอัดสูงสุด 60 ตัน และจะใช้อุณหภูมิที่ 175 องศาเซลเซียส ใช้เวลาบีบ 5 นาทีเพื่อให้พลาสติกไหลเติมเต็มแม่พิมพ์ ซึ่งจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.94 เครื่องบีบพลาสติกยี่ห้อ หงส์ยาวไทย จำกัด

##### 4.8.1 กำหนดน้ำหนักเม็ดพลาสติก

การคำนวณน้ำหนักเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนเพื่อใส่ลงในแม่พิมพ์โดยมีความหนาแน่นของเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

$D$  คือ ความหนาแน่นของเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน 0.8 ( $\text{g/cm}^3$ )

$m$  คือ มวลของเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน (g)

$V$  คือ ปริมาตรของงานร่องแก้วที่ได้ออกแบบไว้ ( $\text{mm}^3$ )

$r_1$  คือ รัศมีขอบนอกของงานร่องแก้ว (mm)

$r_2$  คือ รัศมีขอบในของงานร่องแก้ว (mm)

$h_1$  คือ ความสูงขอบนอกของงานร่องแก้ว (mm)

$h_2$  คือ ความสูงขอบในของงานร่องแก้ว (mm)

$$D = m/V \quad (4.1)$$

$$V = \pi(r_1 - r_2)^2 (h_1 - h_2) \quad (4.2)$$

จากสมการที่ (4.2) แทนค่า  $V = \pi(40 - 35)^2(5 - 2)$   
 $V = 17,427 \text{ mm}^3$

นำค่า  $V$  ที่ได้แทนในสมการ (4.1)  $0.8 \text{ g/cm}^3 = m / (17,427 \text{ mm}^3)$   
 $m = 13.941 \text{ g}$

เพราะฉะนั้น น้ำหนักของเม็ดพลาสติกที่คำนวณได้คือ ประมาณ 14 กรัม

**\*หมายเหตุ** ค่าที่คำนวณได้เมื่อนำเม็ดพลาสติกไปใส่ในแม่พิมพ์จะใช้ที่ 13 กรัม เนื่องจากเมื่อใส่เม็ดพลาสติกที่ 14 กรัมจะทำให้เม็ดพลาสติกที่หลอมละลายล้นออกจากแม่พิมพ์

#### 4.8.2 ทำการวอร์มเครื่องปั๊มพอลิเมอร์

การวอร์มเครื่องปั๊มพอลิเมอร์พร้อมกับแม่พิมพ์เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหรือรองกว่าอุณหภูมิของเครื่องปั๊มจะเพิ่มสูงขึ้นตามที่ได้ตั้งค่าไว้



รูปที่ 4.95 การวอร์มเครื่องและพร้อมกันแม่พิมพ์

#### 4.8.3 ใส่เม็ดพลาสติก

ทำการใส่เม็ดพลาสติกจำนวน 13 กรัม ลงไปในแม่พิมพ์แล้วทำการให้ความร้อนที่ 175 องศาเซลเซียสเพื่อให้เม็ดพลาสติกหลอมละลายจนเป็นเนื้อเดียวกัน




รูปที่ 4.96 ใส่มืดพลาสติกลงในแม่พิมพ์



รูปที่ 4.97 พลาสติกที่ถูกหลอมจนเป็นเนื้อเดียวกัน

#### 4.8.4 การปั๊มอัดแม่พิมพ์

นำแผ่นแม่พิมพ์แผ่นบนมาประกบแผ่นล่างและแผ่นกลางแล้วทำการปั๊มแม่พิมพ์อัดเป็นเวลา 5 นาที

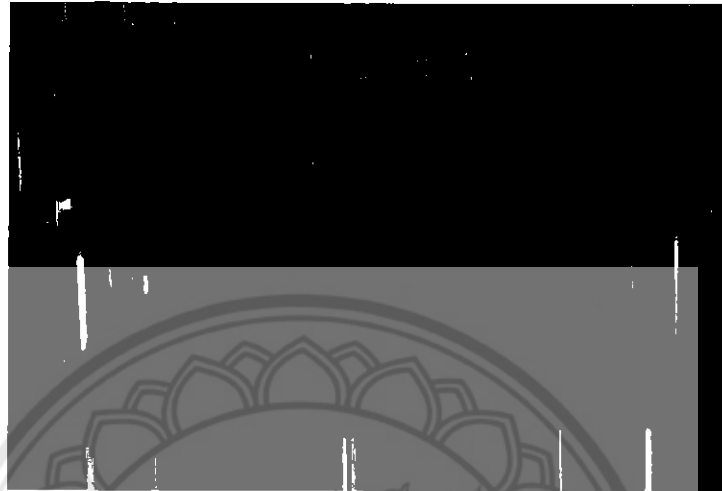

รูปที่ 4.98 การปั๊มอัดพอลิเมอร์



รูปที่ 4.99 หน้าจอแสดงผลเวลาการปั๊มพลาสติก

#### 4.8.5 การแกะแม่พิมพ์

เมื่อเวลาปั๊มอัดผ่านไป 5 นาที เครื่องปั๊มจะคลายตัวออกแล้วยกแม่พิมพ์ออกมาวางบนโต๊ะเพื่อให้เย็นตัวในอากาศและแกะแม่พิมพ์เพื่อเอางานรองแก้วออกมา



รูปที่ 4.100 แม่พิมพ์ที่ปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้ว




รูปที่ 4.101 แม่พิมพ์พลาสติกที่เย็นตัว



รูปที่ 4.102 งานรองแก้ว



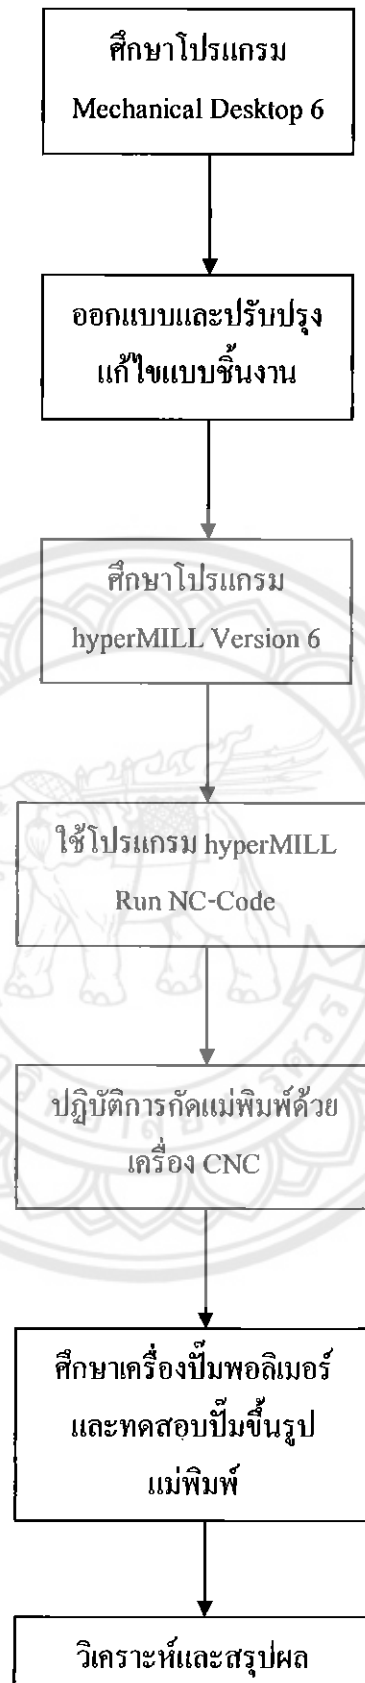

รูปที่ 4.103 Flow-chart

#### 4.9 วิเคราะห์และสรุปผล

จากการศึกษาโปรแกรม Mechanical Desktop Version 6 โปรแกรม hyperMILL Version 6 และการศึกษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซีแบบกัดพบว่าในการออกแบบ จำลองการกัดชิ้นงาน และผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ขึ้นมาซึ่งแม่พิมพ์ที่ได้ตรงตามที่ออกแบบไว้และเมื่อได้ทำการทดสอบปั๊มขึ้นรูปเป็นจานรองแก้วพลาสติกนั้น จานรองแก้วที่ได้ก็มีความสมบูรณ์ตรงตามแม่พิมพ์ที่ได้ทำการออกแบบไว้ ซึ่งแม่พิมพ์ที่ได้นั้นสามารถใช้งานได้จริงและพบปัญหาดังต่อไปนี้

4.9.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการกัดแม่พิมพ์นานเนื่องจากมีดกัดสามารถทำการกัดชิ้นงานได้ความลึกในช่วงระหว่าง 0.1 - 0.5 มิลลิเมตร เท่านั้นเพราะวัสดุที่ใช้คือเหล็ก SS400 ถ้าทำการกัดชิ้นงานลึกจะทำให้มีดกัดแตกชำรุดหรือเสียหายได้

4.9.2 แม่พิมพ์ที่ได้มีการโค้งตัวเนื่องจากแผ่นเหล็กมีความบางจึงทำให้เกิดการโค้งตัวและประกบกันไม่สนิทแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์เนื่องจากขณะปั๊มขึ้นรูปเหล็กแม่พิมพ์ไม่มีการโค้งตัวและในตัวพอลิโฟฟีนมีความหนืดในตัวจึงทำให้ไม่มีการไหลออกมาตามรอยต่อของแม่พิมพ์

4.9.3 มีบางจุดที่มีดกัดเข้าไปไม่ถึงเนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าแบบแม่พิมพ์ที่ออกแบบไว้

4.9.4 การเติมเต็มของเม็ดพลาสติก ไม่เต็มแบบแม่พิมพ์ปั๊มเนื่องจากเม็ดพลาสติกไม่หลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งควรจะใช้เวลาในการหลอมเม็ดพลาสติกให้มากขึ้นเพื่อให้เม็ดพลาสติกหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทำการปั๊ม

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผล

ในการจัดทำแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์โดยใช้โปรแกรม Mechanical Desktop 6 ในการออกแบบ ซึ่งได้ทำการออกแบบเป็นรูปงานรองแก้ว จากนั้นศึกษาการใช้โปรแกรม hyperMILL Version 6 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Mechanical Desktop 6 เพื่อสร้างเส้นทางเดินของมีด และสร้าง NC-code ออกมา และทำการปรับแต่ง NC-code ที่ได้ในโปรแกรม Notepad แล้วนำ NC-code ที่ได้จัดเก็บลงในแผ่น Floppy A เพื่อทำงานร่วมกับเครื่องกัดซีเอ็นซี รุ่น Mazak FJV-250 แบบ 3 แกนแกน และสุดท้ายจะได้ชิ้นงานเป็นแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปพอลิเมอร์ที่เสร็จสมบูรณ์ ตรงตามที่ออกแบบและสามารถปั๊มขึ้นรูปพลาสติกพอลิโพรพิลีนออกมาเป็นงานรองแก้วได้ตรงตามแม่พิมพ์ที่ออกแบบไว้

#### 5.2 ปัญหา

5.2.1 เกิดความล่าช้าในการทำงานของเครื่องจักรซีเอ็นซีเนื่องจากเครื่องจักรซีเอ็นซีเกิดการบกพร่องต้องรอการซ่อมแซมเป็นเวลานานจึงต้องเปลี่ยนเครื่องจักรที่ทำการศึกษาใหม่

5.2.2 ในขณะที่ปฏิบัติงานตัวล็อกจับชิ้นงานหลุดจึงทำให้ต้องเสียเวลาชุดศูนย์ชิ้นงานใหม่

5.2.3 ขณะกัดชิ้นงาน มีคัทชิ้นงานเกิดการแตกหักต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนมีดตัวใหม่

5.2.4 เหล็กเกิดการโค้งตัวเนื่องจากเหล็กมีความบางมากจึงทำให้แม่พิมพ์ประกบกันไม่สนิท

5.2.5 แม่พิมพ์กับพลาสติกเกิดการดูดกันระหว่างมีดพลาสติกพอลิโพรพิลีนกับตัวแม่พิมพ์จึงทำให้แกะแม่พิมพ์ได้ลำบาก

5.2.6 พลาสติกไม่เต็มเต็มแม่พิมพ์เนื่องจากใส่เม็ดพลาสติกไม่สม่ำเสมอและใส่ในปริมาณน้อยจึงทำให้งานรองแก้วที่ได้ไม่สมบูรณ์

#### 5.3 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ควรมีการตัดเหล็กก่อนกัดชิ้นงานให้มีขนาดเกินจากชิ้นงานจริงให้มากเพื่อที่จะได้มีที่ยึดจับชิ้นงานให้มากขึ้น

5.2.2 ควรออกแบบแม่พิมพ์ให้มีความหนาให้มากเพื่อป้องกันการโค้งตัวของเหล็กแผ่น

5.2.3 เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์เป็นเหล็กแม่พิมพ์ NAK80 เนื่องจากเหล็ก NAK80 มีคุณสมบัติคือเป็นเหล็กทำแม่พิมพ์พลาสติกชั้นสูง มีอายุการใช้งาน ยาวนาน มีความสามารถในการกลึงที่ดียเยี่ยมทั้งที่มี ความแข็งสูง ขัดเงาเหมือนกระจก ส่วนเหล็ก SS400 เป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนใช้

สำหรับงาน โครงสร้างทั่วไป มีคุณสมบัติในการเชื่อมที่ดี สามารถเชื่อมต่อ ได้ง่าย เป็น โครงสร้าง  
ต่าง ๆ ใช้ในการก่อสร้าง ตึก ก่อสร้างสะพาน สร้างเรือ หรือใช้ใน อุตสาหกรรมยานยนต์

5.2.4 ควรมีการพัฒนาตัวโปรแกรมที่ใช้ออกแบบและจำลองเส้นทางเดินของมีดกัดให้ง่ายต่อ  
การออกแบบและวิเคราะห์การเดินของมีดกัด



## เอกสารอ้างอิง

- กฤติกร สุขศิริพงศ์วาสี (ผู้เรียบเรียง). (ม.ป.ป.).เอกสารการอบรมเรื่องระบบเซอร์โวและ  
การบำรุงรักษาเครื่องจักรซีเอ็นซี.สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2552,จาก  
[www.bpcd.net/machine/CNC\\_training/CNC\\_SDI.pdf](http://www.bpcd.net/machine/CNC_training/CNC_SDI.pdf).
- โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขามแม่พิมพ์). (ม.ป.ป.). เทคโนโลยีแม่พิมพ์.  
สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2552, จาก [http://library.dip.go.th/multim4/eb/  
EB%20122.2%20ม47.doc](http://library.dip.go.th/multim4/eb/EB%20122.2%20ม47.doc).
- บริษัท ชนะพานิช สตีล จำกัด. (ม.ป.ป.). เหล็กทำแม่พิมพ์พลาสติก (Plastic Mould Steel).  
สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2552, จาก [www.chanasteel.com/spec/plastic.htm](http://www.chanasteel.com/spec/plastic.htm).
- พันธ์ธิดี วรรณ โภท (2543). คู่มือการใช้โปรแกรม HyperMill สำหรับการผลิตแม่พิมพ์และ  
ชิ้นส่วน. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- ภานุพงษ์ ปัตติสิงห์ (2546). คู่มือการใช้ Mechanical Desktop 2004. กรุงเทพฯ:  
บริษัท สตาร์คอม.
- สมนึก บุญพาไสว. (ม.ป.ป.).CAD/CAM/CAE/CNC กับอุตสาหกรรมการผลิต.สืบค้นเมื่อ  
27 กรกฎาคม 2552,จาก [www.ipst.ac.th/design/document/CAD-CAM-CAE-  
CNC.pdf](http://www.ipst.ac.th/design/document/CAD-CAM-CAE-CNC.pdf).
- อำนาจ ทองแสน , ทฤษฎีและการเขียนโปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรด้วย  
คอมพิวเตอร์, 2544.
- ชาญชัย ทรัพย์ากร,ประสิทธิ์ สวัสดิ์สรรรถ และ วิรุฬ ประเสริฐวรนนท์, หนังสือการออกแบบ  
แม่พิมพ์, 2527
- วิลเลียม เอฟ สมิธ,วัสดุวิศวกรรม,(รศ.แม่นัน อมรสิทธิ์,ผศ.ดร.สมชัย อัครทิวา,ผู้แปล),กรุงเทพฯ:  
สำนักพิมพ์ทอป/แมคกรอ-ฮิล,2547




## ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Mechanical Desktop 6

1. คลิกที่ตัวติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดี
2. จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ Setup Mechanical Desktop 6 Setup คลิกที่ Next>




รูปที่ ก.1 หน้าต่าง Setup Mechanical Desktop 6

3. หน้าต่างของ Software License Agreement ขึ้นมา ตรงที่ช่อง Select your country of residence ให้เลือกประเทศที่ต้องการ แล้วจึงคลิก I accept และ Next>

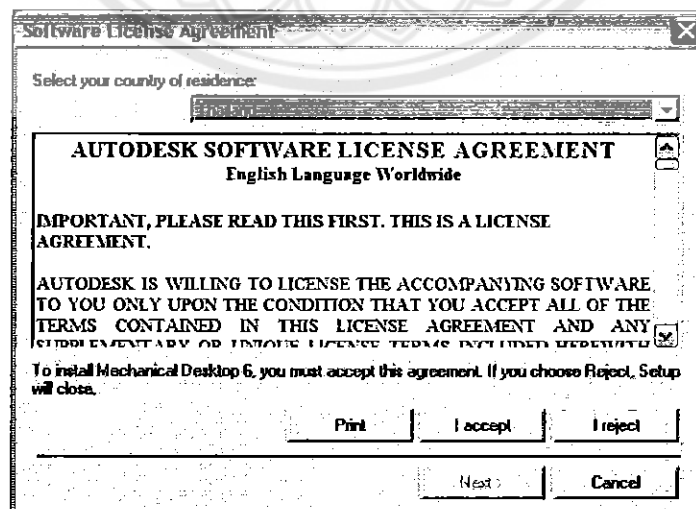


รูปที่ ก.2 หน้าต่าง Software License Agreement

4. ใส่ Serial Number และ CD Key จากนั้นคลิก Next>

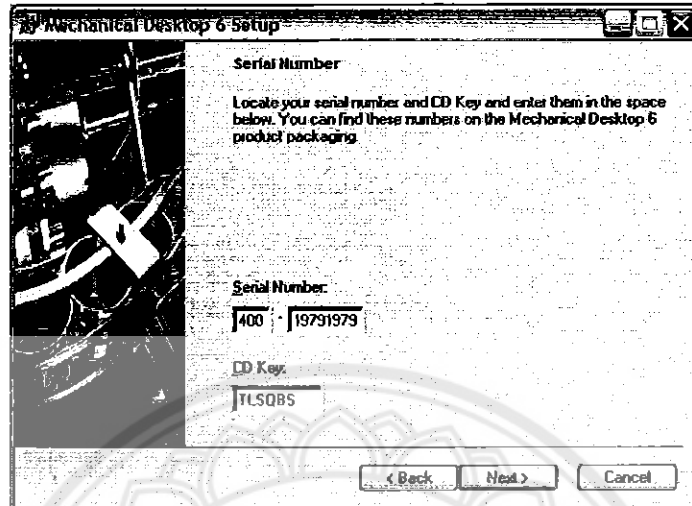

รูปที่ ก.3 การใส่ Serial Number และ CD Key


5. คลิก Next>

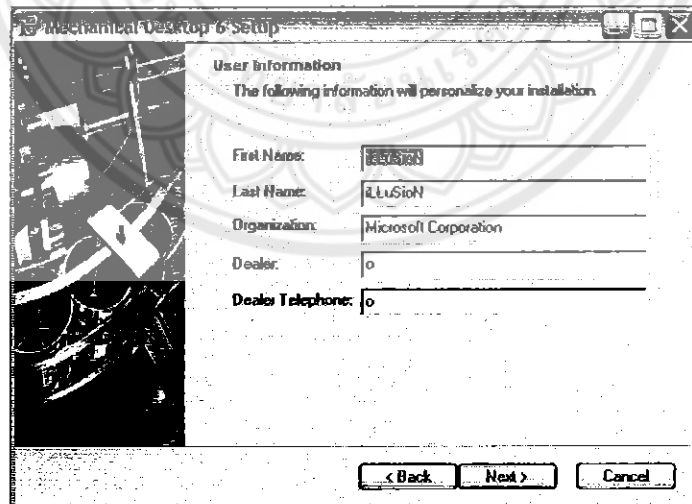

รูปที่ ก.4 การเลือกคำสั่ง Next> ในขั้นตอนที่ 5




## 6. คลิก Next&gt;

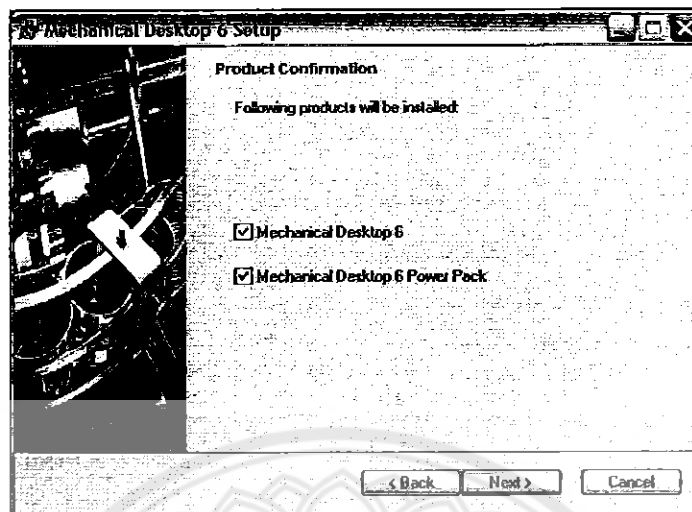


รูปที่ ก.5 การเลือกคำสั่ง Next&gt; ในขั้นตอนที่ 6

## 7. ที่ Select Installation Type ให้เลือกเป็น Typical แล้วจึงคลิก Next&gt;

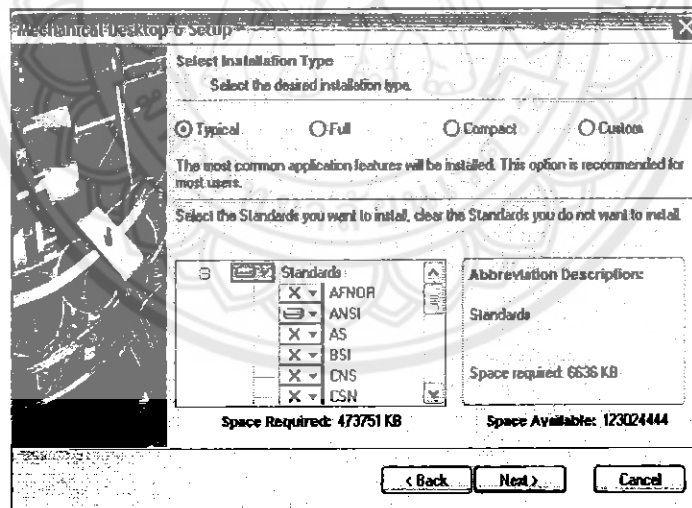


รูปที่ ก.6 การเลือก Typical

## 8. คลิก Next&gt;

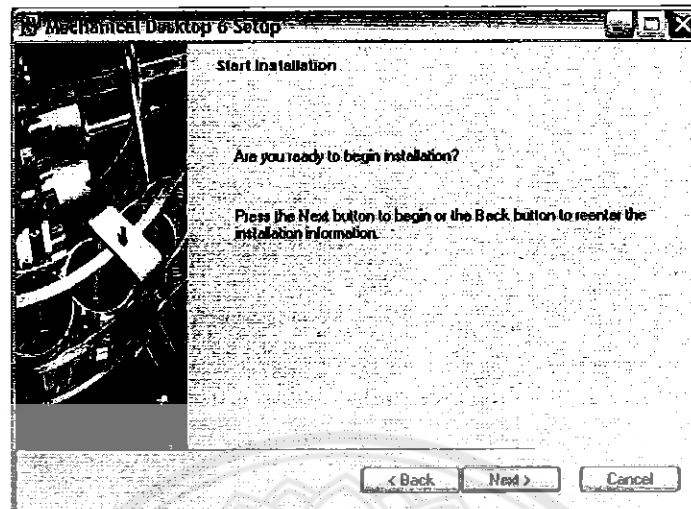


รูปที่ ก.7 การเลือกคำสั่ง Next&gt; ในขั้นตอนที่ 8

## 9. รอการติดตั้ง

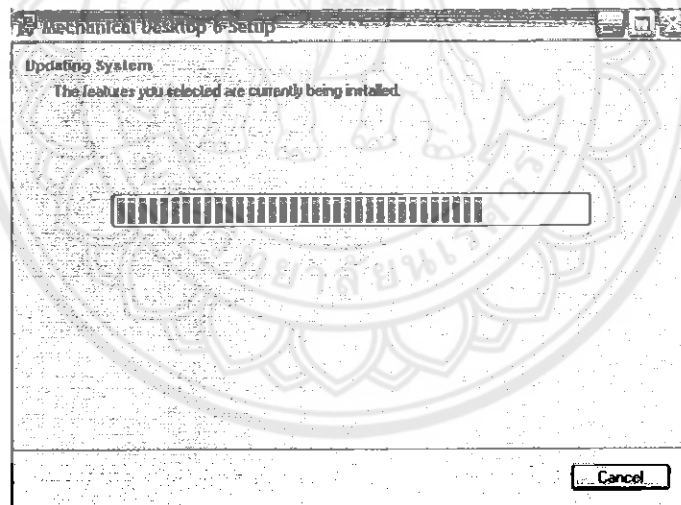


รูปที่ ก.8 การติดตั้งโปรแกรม Mechanical Desktop 6

10. คลิก Yes

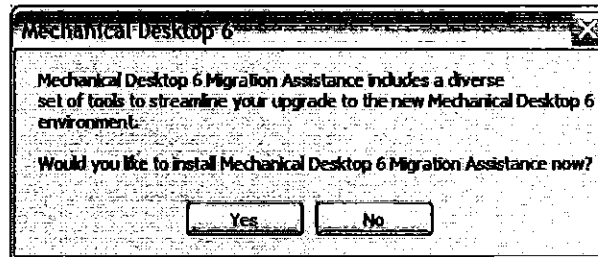


รูปที่ ก.9 การเลือกคำสั่ง Yes

11. Setup

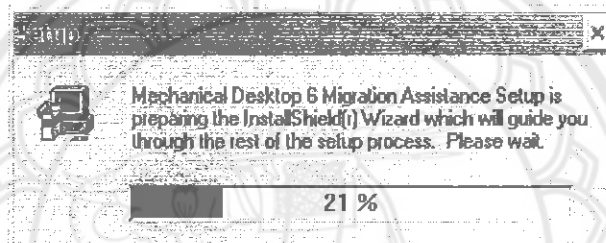


รูปที่ ก.10 การ Setup

12. คลิก Finish

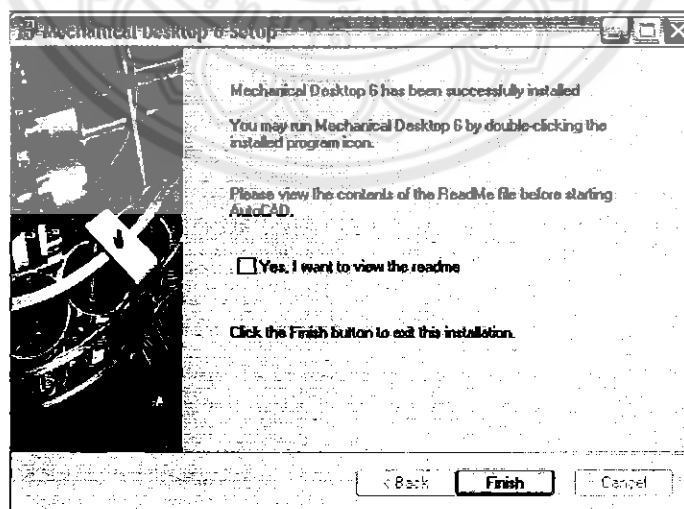


รูปที่ ก.11 การติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น

## 13. กด Next &gt;

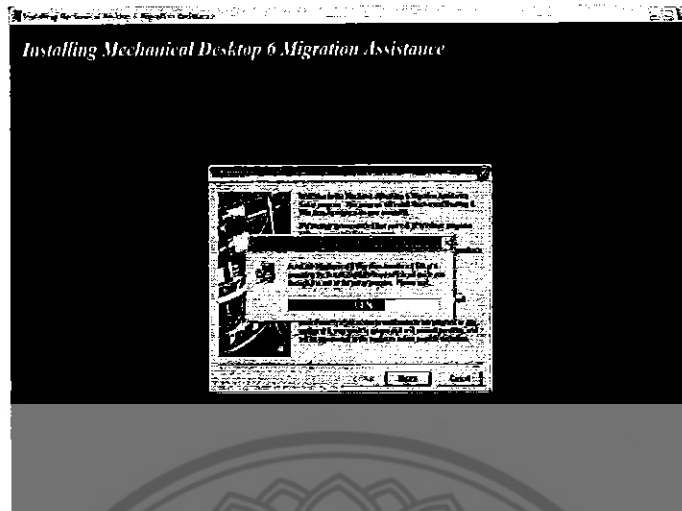


รูปที่ ก.12 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 13

## 14. กด Next &gt;

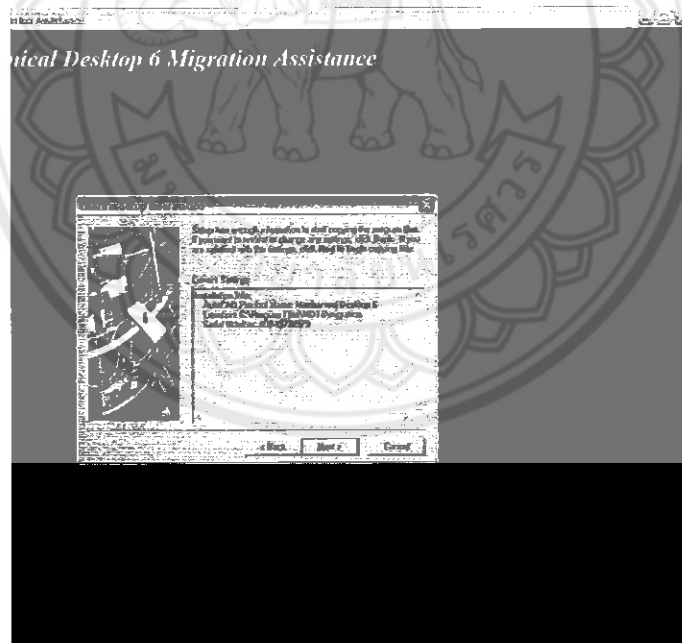

รูปที่ ก.13 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 14

## 15. รอกการติดตั้ง

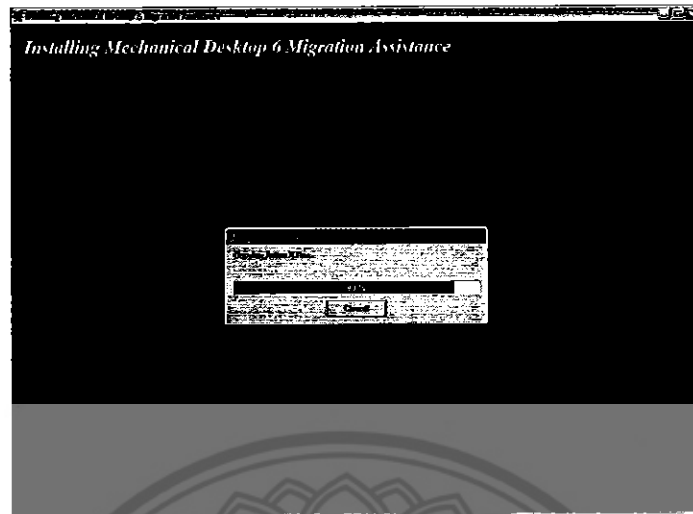

รูปที่ ก.14 การติดตั้ง โปรแกรม

## 16. การลงโปรแกรม Mechanical Desktop 6 เสร็จสิ้น โดยจะมีไอคอน โชว์อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์




รูปที่ ก.15 ไอคอนโปรแกรม Mechanical Desktop 6




## ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม hyperMILL Version 6

1. คลิกที่ตัวติดตั้งโปรแกรม โดยเริ่มจากการติดตั้งโปรแกรม CAM Utilities V3.1 ก่อน
2. การเข้าไปในไฟล์เคอร์ CAM Utilities V3.1 คลิกที่ตัว Setup และคลิกเลือกภาษา แล้วคลิก OK

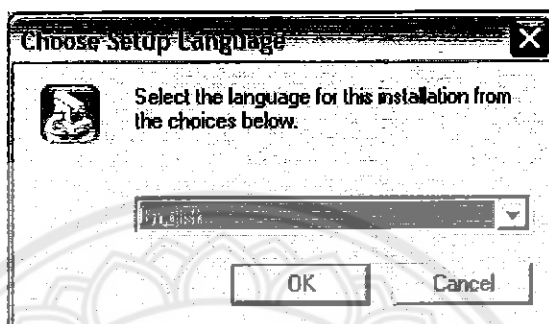


รูปที่ ข.1 การเลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม

3. ให้คลิก Next>

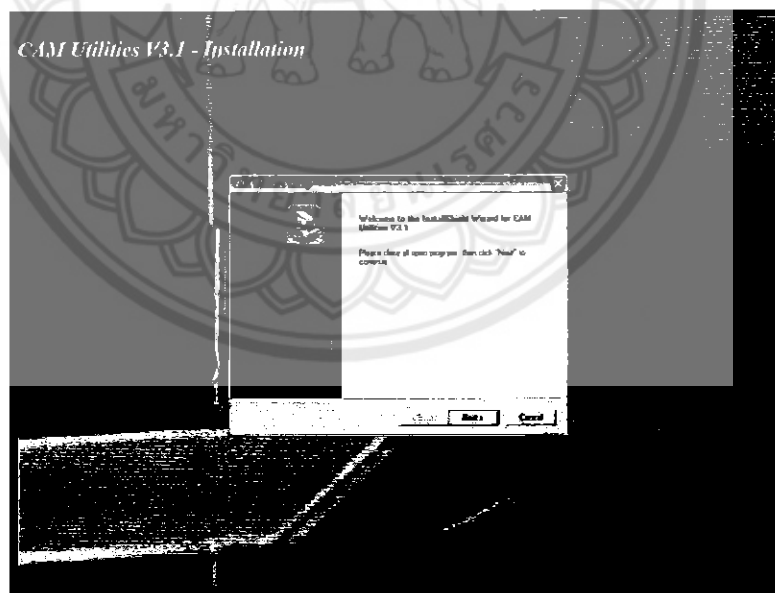


รูปที่ ข.2 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 3

4. คลิก Next>

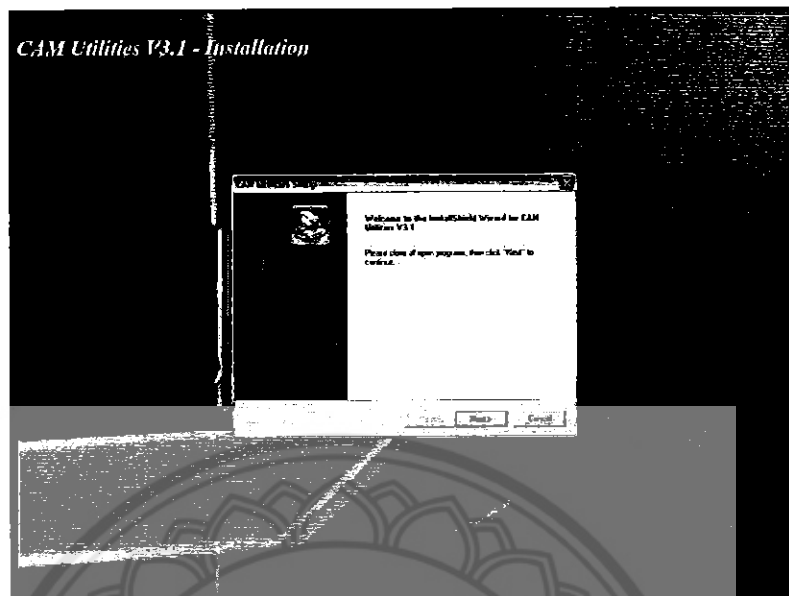

รูปที่ ข.3 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 4


5. คลิก Next>

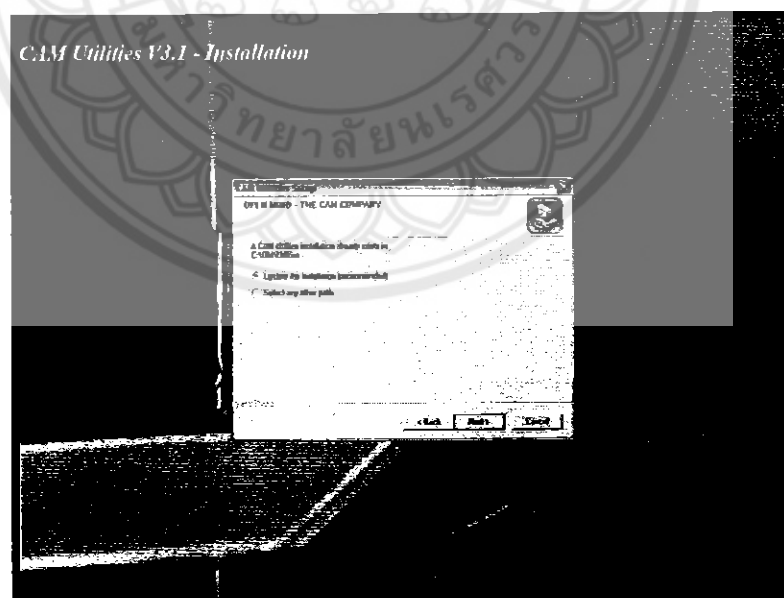

รูปที่ ข.4 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 5




6. คลิก Next>

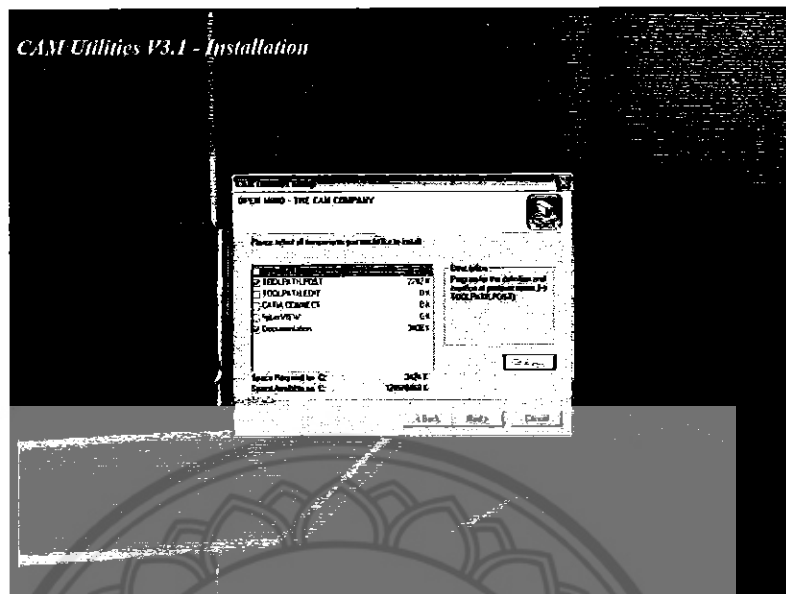


รูปที่ ข.5 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 6

7. คลิก Next>

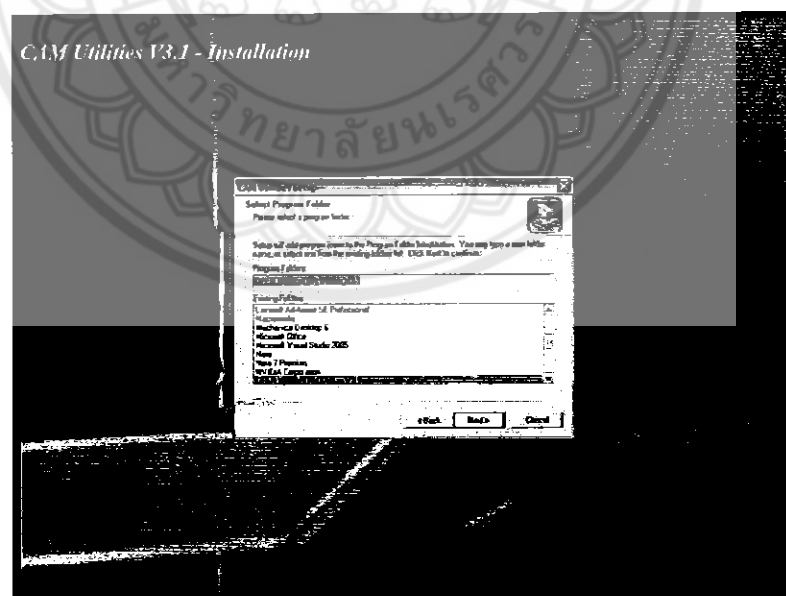

รูปที่ ข.6 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 7


8. คลิก Finish ก็จะได้โฟลเดอร์ OM ที่ไคร์ C

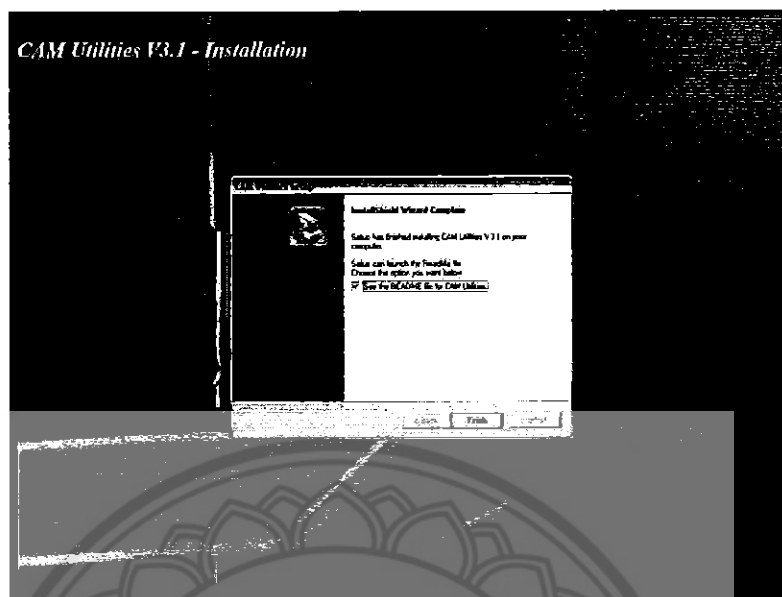

รูปที่ ข.7 เสร็จสิ้นการติดตั้งโฟลเดอร์ OM


9. เข้าไปในโฟลเดอร์ hyperMILL V6.1 แล้วคลิกที่ Setup

10. คลิกเลือกภาษา แล้วคลิก OK

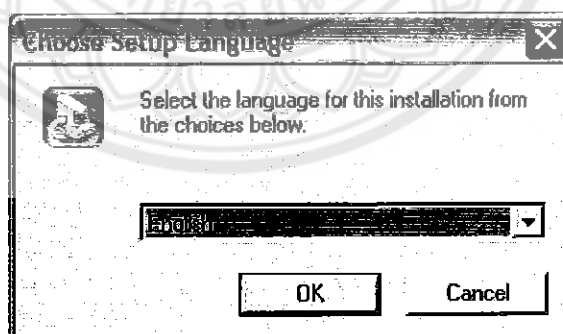


รูปที่ ข.8 การเลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้ง โปรแกรม hyperMILL V6.1

## 11. คลิก Next&gt;

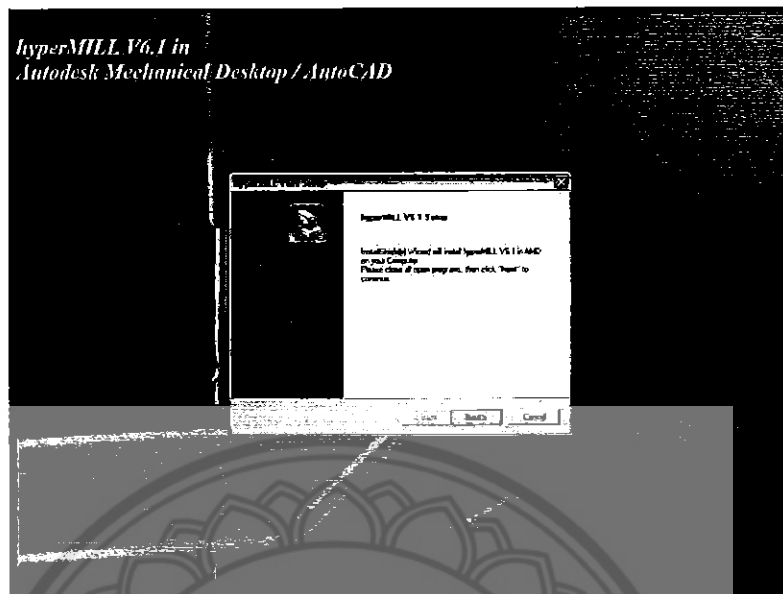


รูปที่ ข.9 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 11

## 12. คลิก Next&gt;

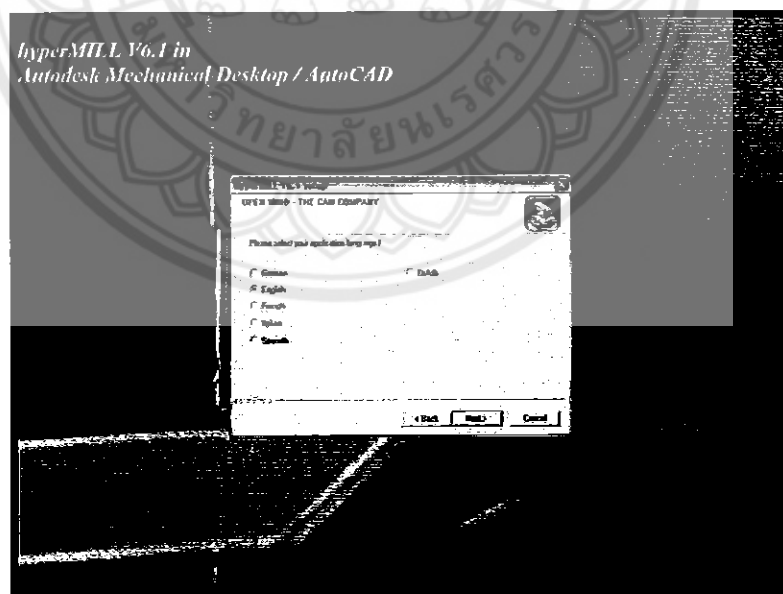


รูปที่ ข.10 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 12

## 13. คลิก Next&gt;

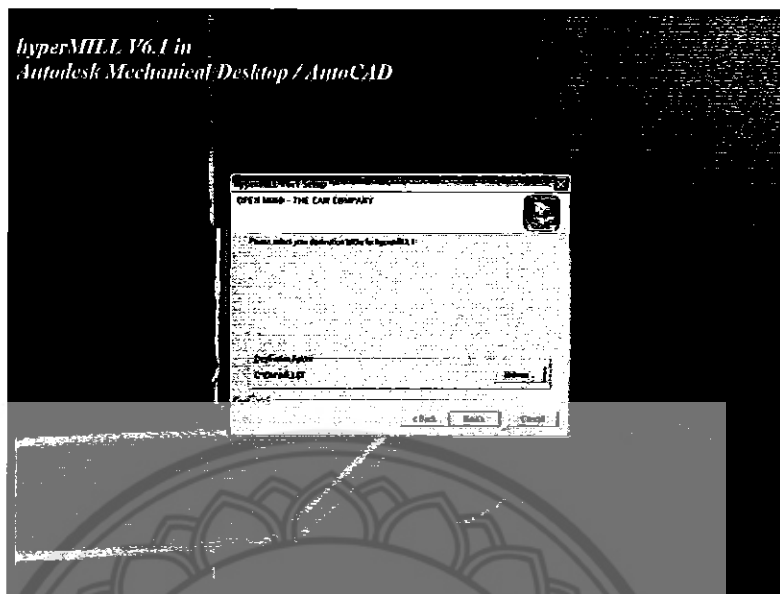


รูปที่ ข.11 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 13

## 14. คลิก Next&gt;

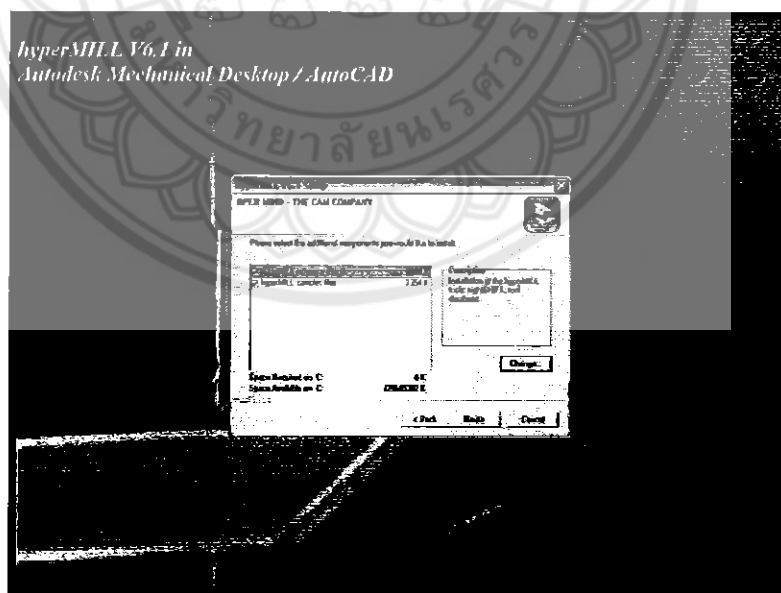


รูปที่ ข.12 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 14

15. คลิก Next>

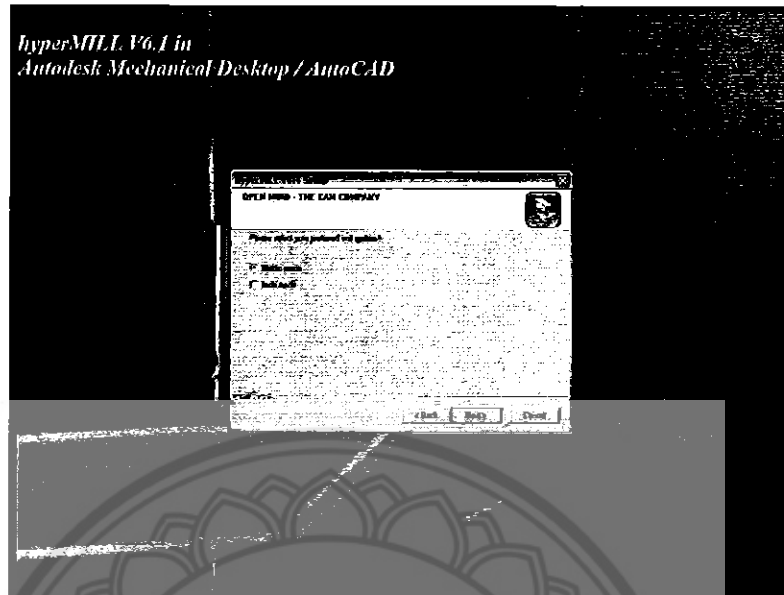


รูปที่ ข.13 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 15

16. คลิก Next>

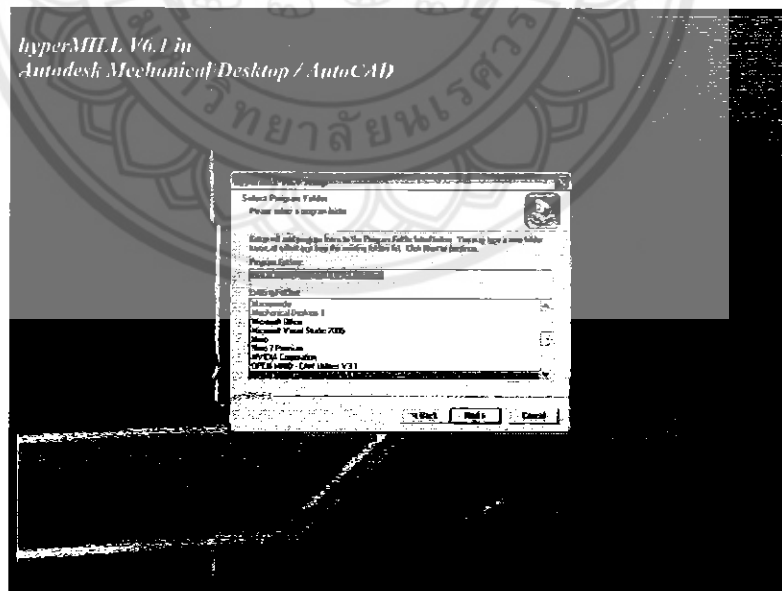


รูปที่ ข.14 การเลือกคำสั่ง Next ในขั้นตอนที่ 16

## 17. รอกการติดตั้ง

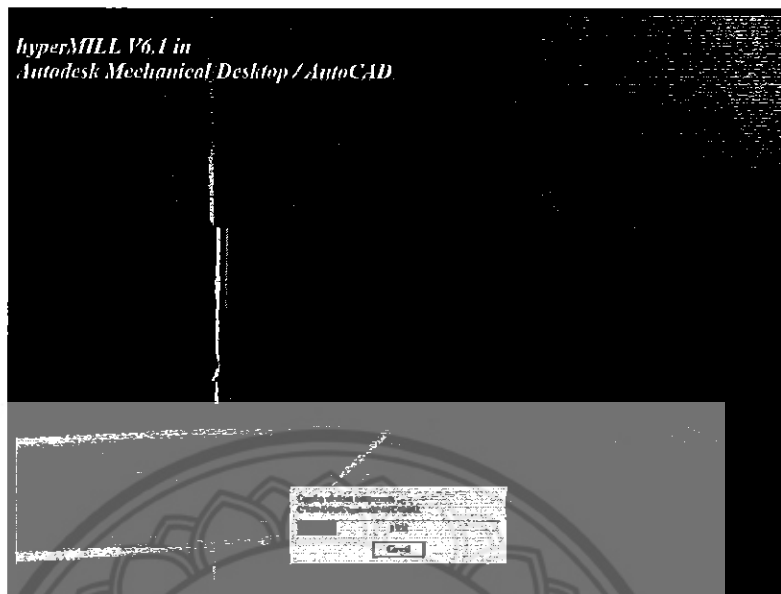

รูปที่ ข.15 รอกการติดตั้ง ในขั้นตอนที่ 17

## 18. คลิก Finish

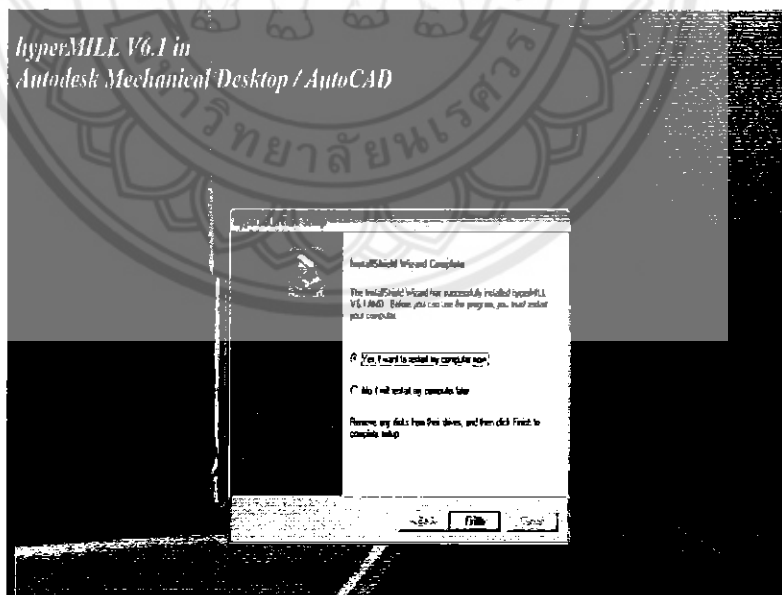

รูปที่ ข.16 เลือก Finish เสร็จสิ้นการติดตั้ง โปรแกรม hyperMILL Version 6

19. ขั้นต่อไปให้ copy ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ของ cycWin, Win, Nshift, OMF และ OMA จากแผ่นไปยังโฟลเดอร์ OM ที่ละไฟล์ ในไดร์ C ที่ติดตั้งไว้แล้วอีกครั้งหนึ่ง แล้วทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบ
20. เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงโปรแกรม โดยจะมีโปรแกรม hyperMILL Version 6 อยู่ในโปรแกรม Mechanical Desktop 6







## ขั้นตอนการทำงานของ hyperMILL Version 6


### ขั้นตอนการทำงานของ hyperMILL Version 6

ในการทำงานของ hyperMILL นี้จะทำงานร่วมกับแม่พิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้ซึ่งจะมี 3 แผ่นหลักๆ คือ แผ่นบน แผ่นกลาง แผ่นล่าง การใช้โปรแกรม hyperMILL ในจำลองการกัดบนแม่พิมพ์นี้จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ทำการกัดแม่พิมพ์ที่เป็นเหล็ก ซึ่งจะอธิบายเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

#### 1. แม่พิมพ์ส่วนบน


แม่พิมพ์ส่วนบนมีขนาด กว้าง-ยาว ด้านละ 200 มิลลิเมตรหนา 3 มิลลิเมตร ซึ่งในตอนแรกเหล็กที่ได้มาจะมีขนาด กว้าง 220 มิลลิเมตร ยาว 205 มิลลิเมตร หนา 6.2 มิลลิเมตร โดยกระบวนการในการกัดจะต้องมีการกัดแบบปาดผิวให้เรียบและกัดขอบชิ้นงานเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ

1.1 เปิดโปรแกรม Mechanical Desktop Version 6 ขึ้นมาใช้งานจะพบว่า โปรแกรม hyperMILL จะขึ้นพร้อมกัน ดังรูปที่ ค.1 แม่พิมพ์ส่วนบน

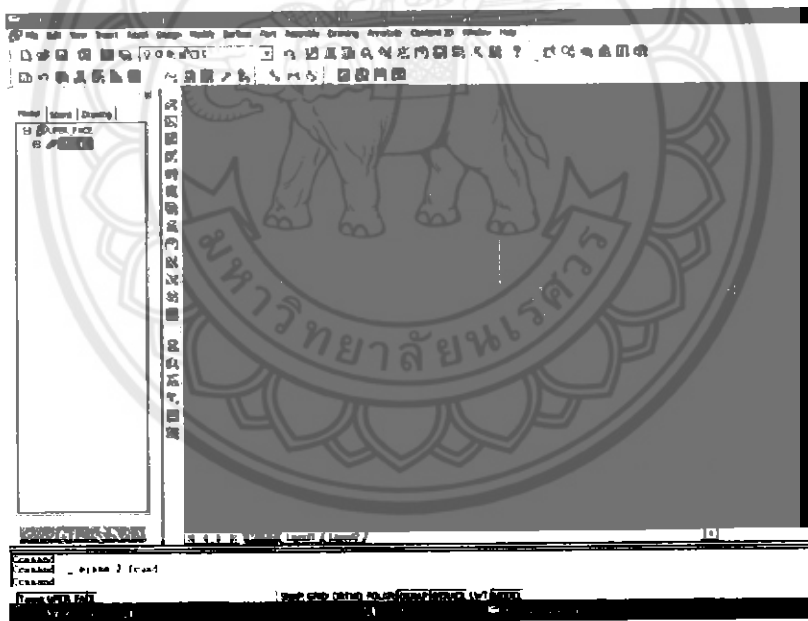

รูปที่ ค.1 แม่พิมพ์ส่วนบน

1.2 ให้สร้างขอบเขตการกัดชิ้นงาน โดยเริ่มแรกจะกัดปาดผิวหน้าก่อนแล้วเปิดหน้าต่าง Joblist ขึ้นมาแล้วสร้างรายการกัดปาดผิวขึ้นมาโดยเลือกการกัดประเภท 2D Face milling ขึ้นมาและจะพบว่าหน้าต่าง Dialog box ของ 2D Face milling ขึ้นมา ดังรูปที่ ค.2-ค.3

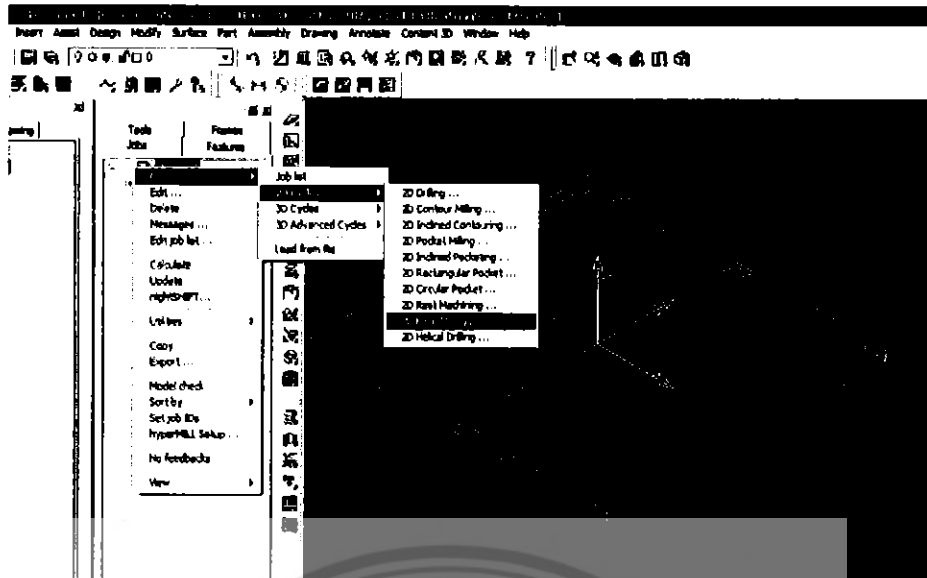


รูปที่ ค.2 การก๊อปปี้แบบ 2D Face milling




รูปที่ ค.3 Dialog box 2D Face milling


### 1.3 ทำการปรับตั้งค่าให้สอดคล้องกับมิลดักที่ได้เตรียมไว้ดังรูปที่ ค.4-ค.8

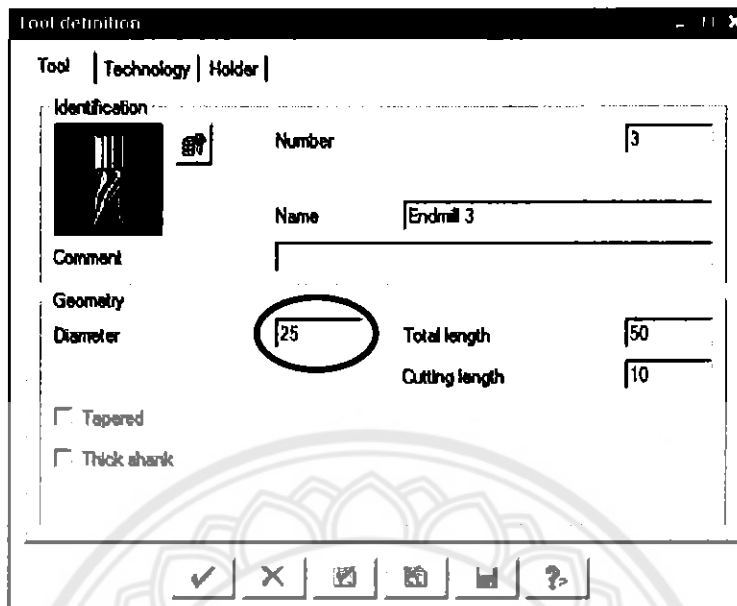


รูปที่ ค.4 ปรับขนาดของมิลดักเป็น 25 มิลลิเมตร

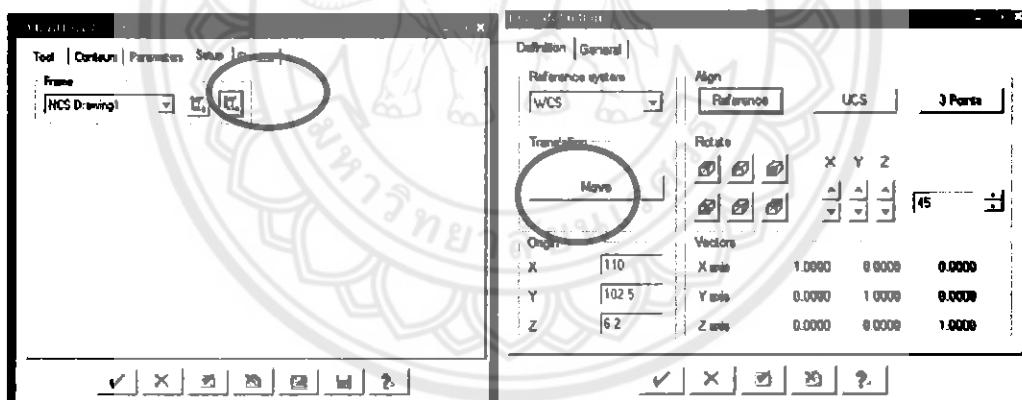


รูปที่ ค.5 ปรับตำแหน่งศูนย์ชิ้นงาน

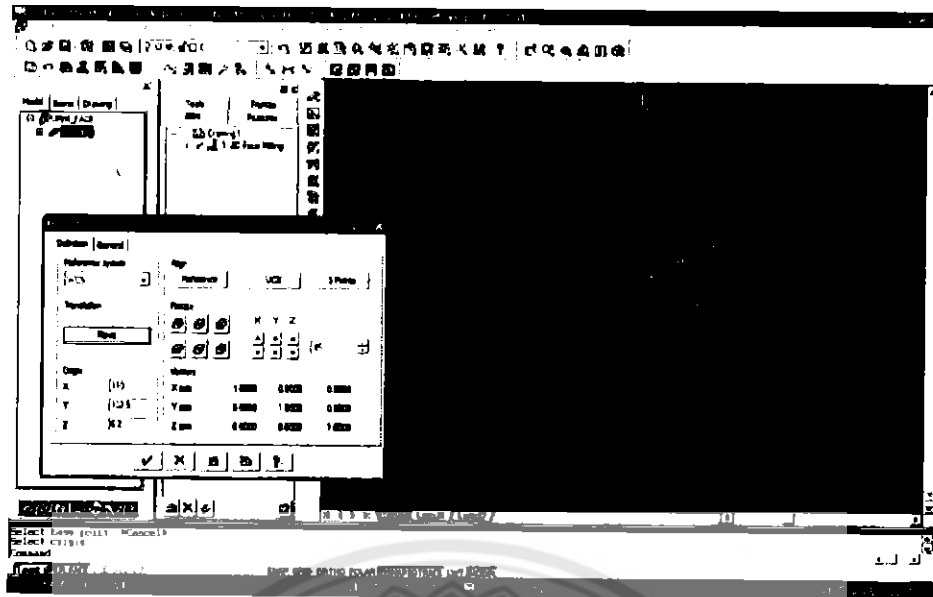

รูปที่ ค.6 ปรับตำแหน่งศูนย์กลางงานจากตรงมุมชิ้นงานไปไว้กึ่งกลางชิ้นงาน

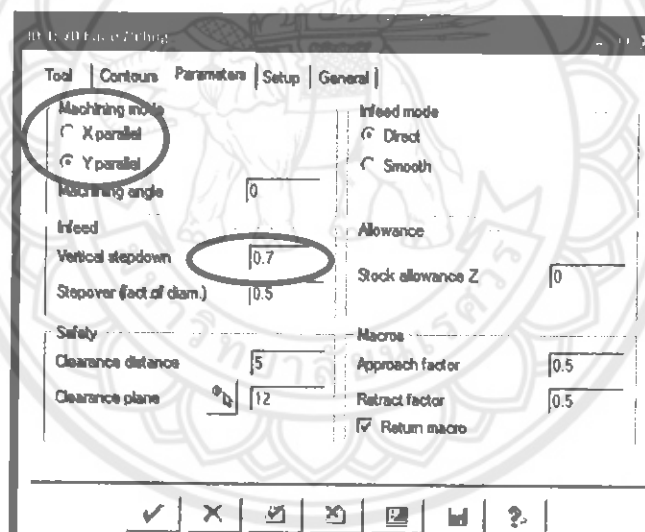


รูปที่ ค.7 ปรับค่าพารามิเตอร์ให้ กัดปาดหน้าขนานแกน Y และอัตรากินชิ้นงาน 0.7 มิลลิเมตร

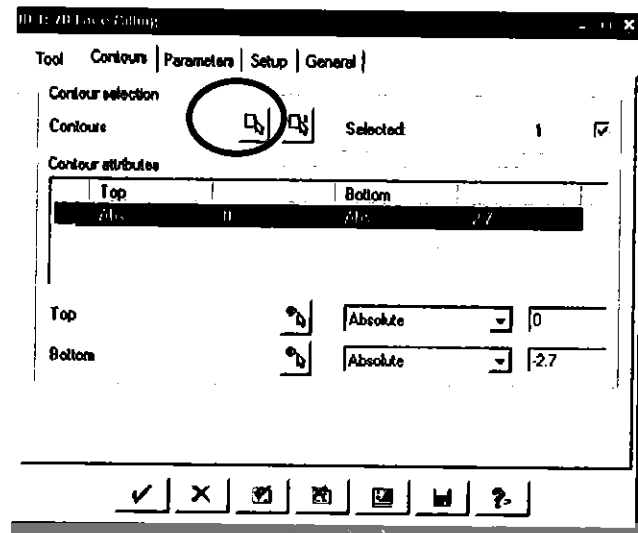

รูปที่ ๑.๘ เลือกขอบเขตที่จะปิดผิวโดยรอบและปรับค่ากินชิ้นงานสูงสุด (Top) ต่ำสุด(Bottom)


**\*หมายเหตุ** ในขั้นตอนที่ 1.3 ปรับตั้งค่าต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพวัตถุชิ้นนำมากัด คือในที่นี้ชิ้นงานที่ความหนาจากเดิม 6.2 มิลลิเมตร เหลือ 3.5 มิลลิเมตร ฉะนั้นจึงกัดปิดผิวหน้าลึกลงไปอีก 2.7 มิลลิเมตร

#### 1.4 คลิกเครื่องหมายถูก แล้วทำการคำนวณเส้นทางเดินของมีดกัดดังรูปที่ ค.9

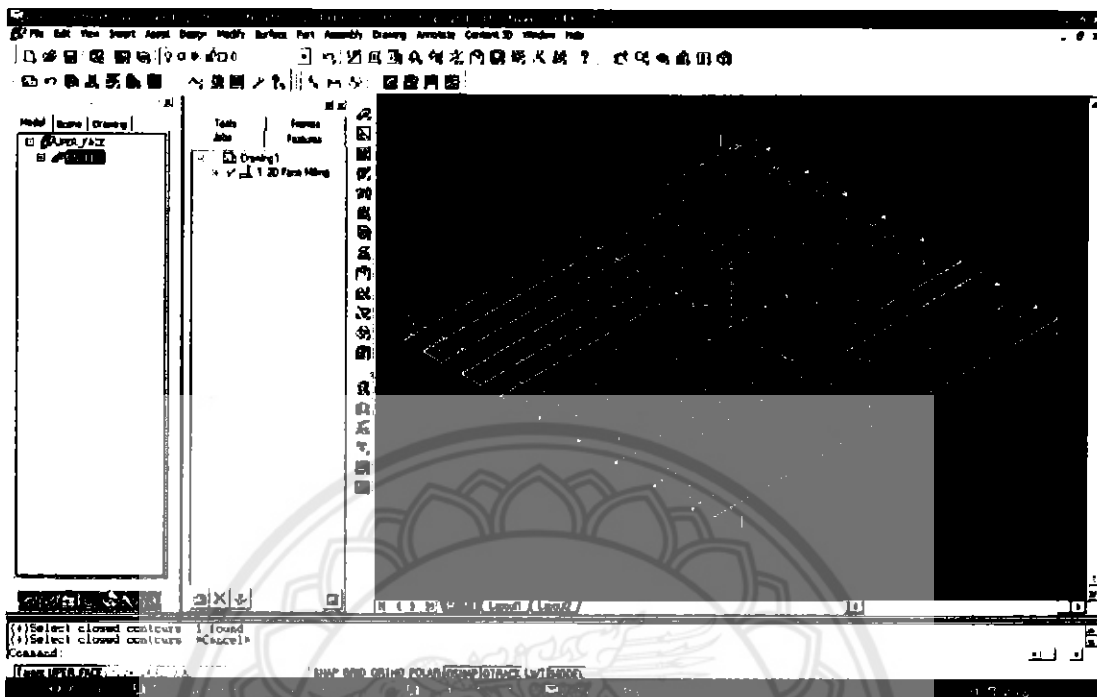


รูปที่ ค.9 เส้นทางเดินของมีด

#### 1.5 ทำการ Run NC-Code ดังรูปที่ ค.10

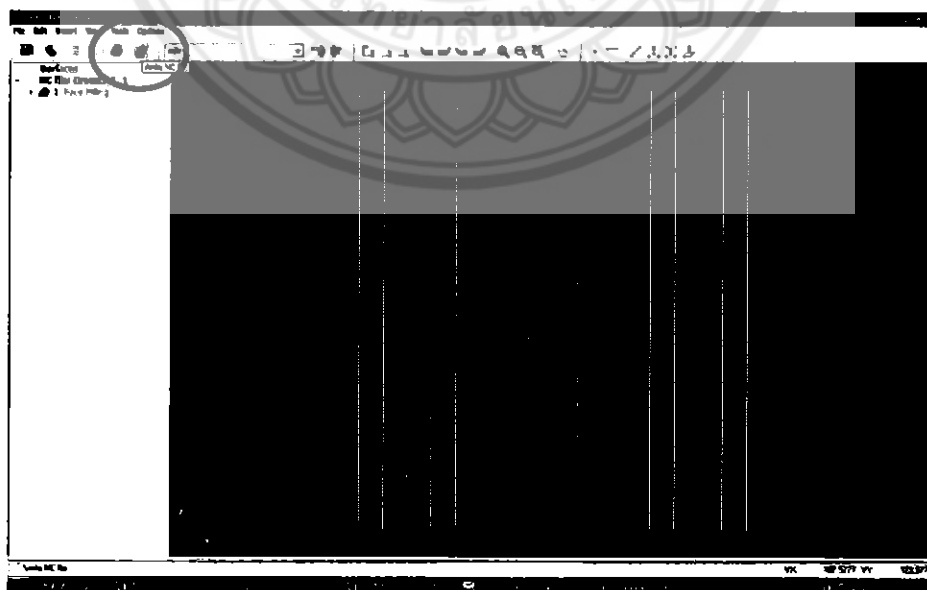

รูปที่ ค.10 หน้าต่างของการ Run NC-Code


1.6 ได้ NC-Code ออกมาแล้วทำการปรับแก้ไข แล้ว SAVE File เป็นนามสกุล .eia เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี ดังรูปที่ ค.11-ค.12

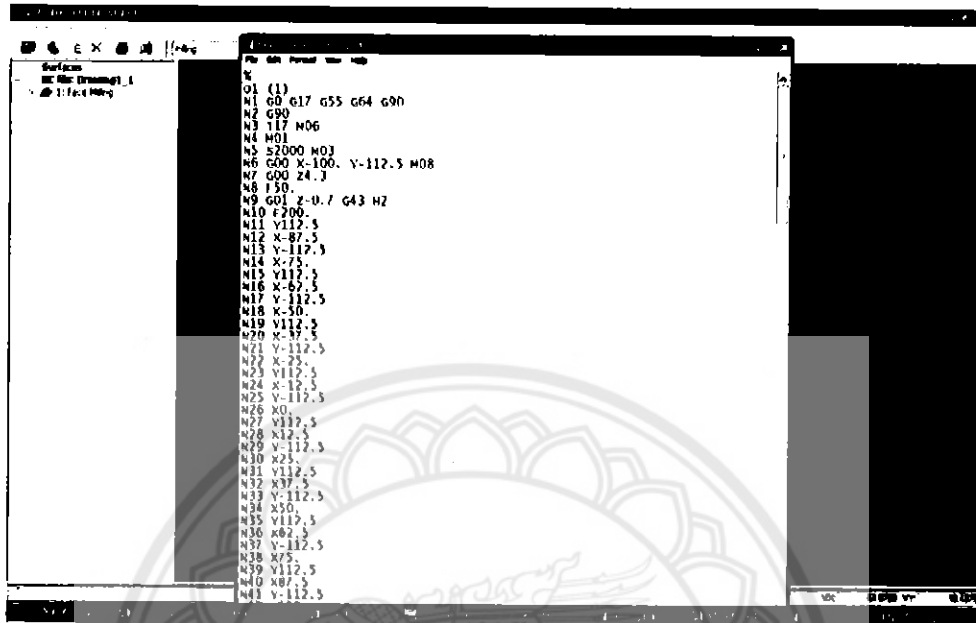

```


O1 (1)
N1 G0 G17 G55 G64 G90
N2 G90
N3 I17 M06
N4 M01
N5 S2000 M03
N6 G00 X-100. Y-112.5 M08
N7 G90 Z4.3
N8 F50.
N9 G01 Z-0.7 G43 H2
N10 F200.
N11 Y112.5
N12 X-87.5
N13 Y-112.5
N14 X-75.5
N15 Y112.5
N16 X-67.5
N17 Y-112.5
N18 X-50.
N19 Y112.5
N20 X-37.5
N21 Y-112.5
N22 X-25.5
N23 Y112.5
N24 X-12.5
N25 Y-112.5
N26 X0.
N27 Y112.5
N28 X12.5
N29 Y-112.5
N30 X25.5
N31 Y112.5
N32 X37.5
N33 Y-112.5
N34 X50.
N35 Y112.5
N36 X62.5
N37 Y-112.5
N38 X75.5
N39 Y112.5
N40 X87.5
N41 Y-112.5
  
```

รูปที่ ค.11 NC-Code ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

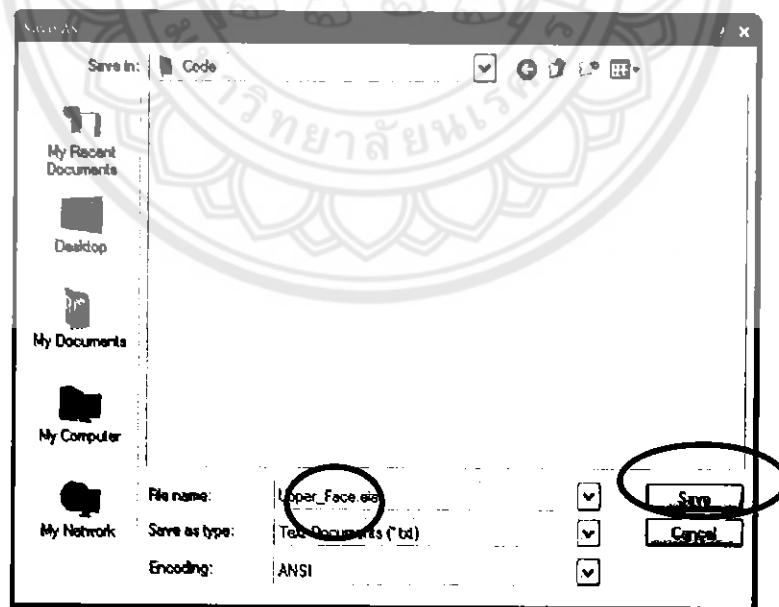


รูปที่ ค.12 Save file เป็นนามสกุล .eia

1.7 ทำการกัดขอบชิ้นงานให้ได้ขนาดกว้างยาว ด้านละ 200 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีขอบ 4 ด้าน แต่จะต้องกัดทีละ 2 ด้าน เนื่องจากจะมีอีก 2 ด้านต้องจับยึดชิ้นงานอยู่ โดยใช้การกัดชิ้นงานแบบ 2D Contour Milling ดังรูปที่ ค.13-ค.14

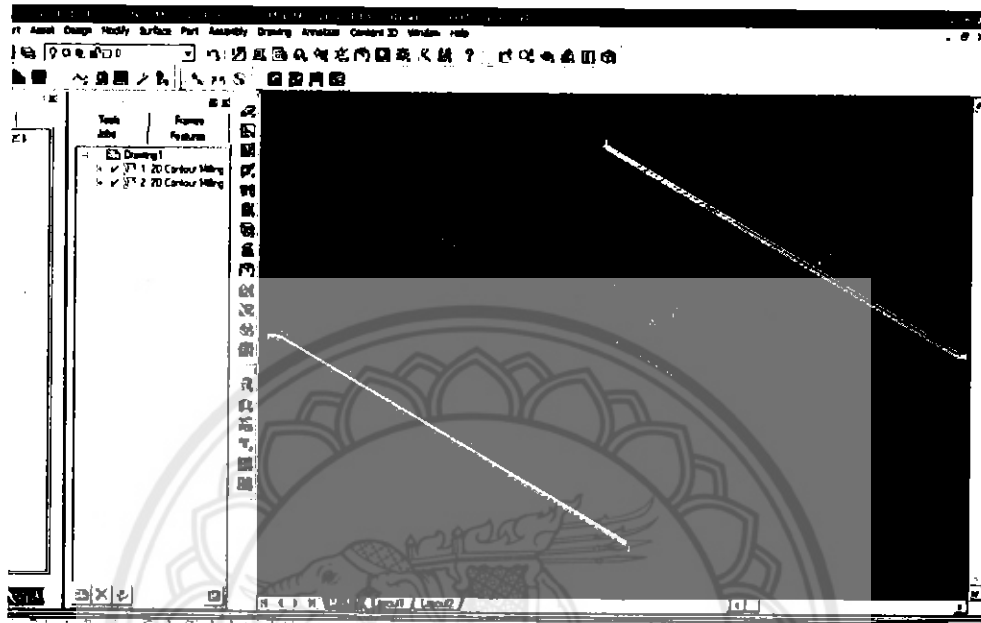

รูปที่ ค.13 การกัดขอบ 2 ด้านแรก

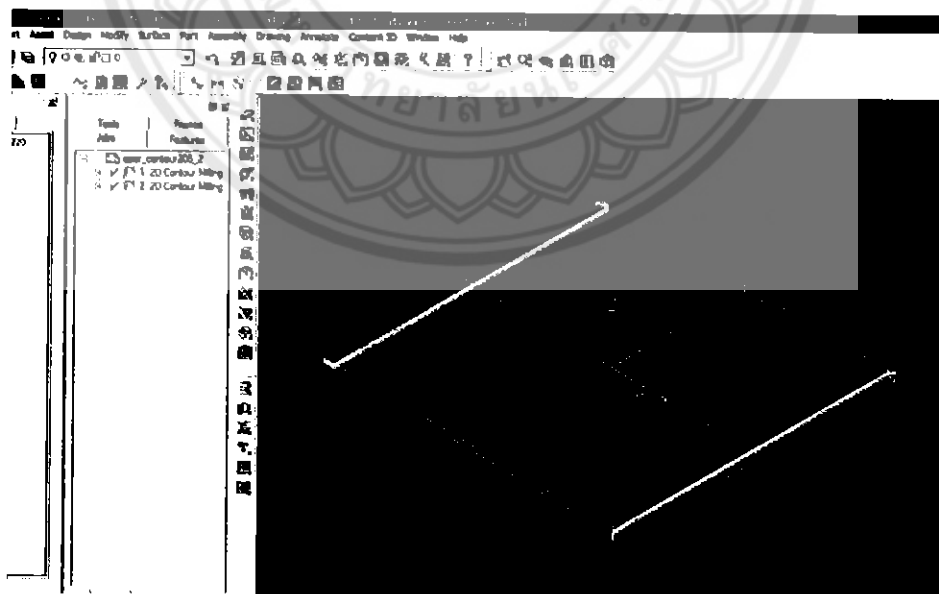

รูปที่ ค.14 การกัดขอบ 2 ด้านที่เหลือ



## 2. แม่พิมพ์ส่วนกลาง

แม่พิมพ์ส่วนบนมีขนาด กว้าง-ยาว ด้านละ 200 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร ซึ่งในตอนแรกเหล็กที่ได้มาจะมีขนาด กว้าง 220 มิลลิเมตร ยาว 205 มิลลิเมตร หนา 6.2 มิลลิเมตร และต้องเจาะรูตรงกลางอีก 6 รู โดยกระบวนการในการกัดจะต้องมีการกัดแบบปาดพื้นผิวให้เรียบ กัดขอบชิ้นงาน และ เจาะรู เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ

2.1 ทำการกัดปาดหน้าชิ้นงานและกัดขอบเหมือนแม่พิมพ์ส่วนบน ข้อที่ 1 แต่ความหนาที่ต้องใช้คือ 5 มิลลิเมตร

2.3 ทำการเจาะรูทั้งหมด 6 รูโดยใช้ชุดคำสั่ง 3D Free Path Milling ซึ่งเป็นคำสั่งที่เลือกเส้นทางกัดเองและชุดคำสั่ง 3D Z-Level Roughing ซึ่งเป็นคำสั่งกัดวัตถุแบบหยาบไว้สำหรับกัดวัตถุทรงตัน ดังรูปที่ ก.15



รูปที่ ก.15 การเจาะรูแผ่นกลาง

2.4 ทำการ Run NC-Code ออกมาแล้ว Save เป็น File.eia

### 3. แม่พิมพ์ส่วนล่าง

แม่พิมพ์ส่วนล่างนี้ จะมีความซับซ้อนเนื่องจากจะมีลายแบบแม่พิมพ์อยู่ด้วยซึ่งขนาดแม่พิมพ์ทั้งหมด กว้างยาวด้านละ 200 มิลลิเมตร ฐานหนา 3 มิลลิเมตร ส่วนที่สูงที่สุด เสาถ็อกระยะ (Guide) 8 มิลลิเมตร ดังนั้นจึงต้องมีหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนดังนี้


3.1 ทำการปาดหน้าจาก ชิ้นงานเริ่มต้น 9 มิลลิเมตร เหลือ 8 มิลลิเมตร โดยใช้ชุดคำสั่งเหมือนข้อที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา

3.2 ทำการกัดเสา (Guide) ด้านข้าง 2 ด้าน โดยใช้ชุดคำสั่ง 3D Free Path Milling ดังรูปที่ ค.16




รูปที่ ค.16 การกัดเสาด้านข้าง

3.3 ทำการกัดปาดหน้าให้ลึกลงไปจนให้เหลือฐานหนาเพียง 3 มิลลิเมตร โดยใช้มีดกัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร เพื่อให้ลดเวลาการกัดชิ้นงานและง่ายต่อการใช้มีดกัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร เก็บตามมุมต่างๆ ที่ยังเหลืออยู่โดยใช้ชุดคำสั่ง 3D Z-Level Roughing ดังรูปที่ ค.17

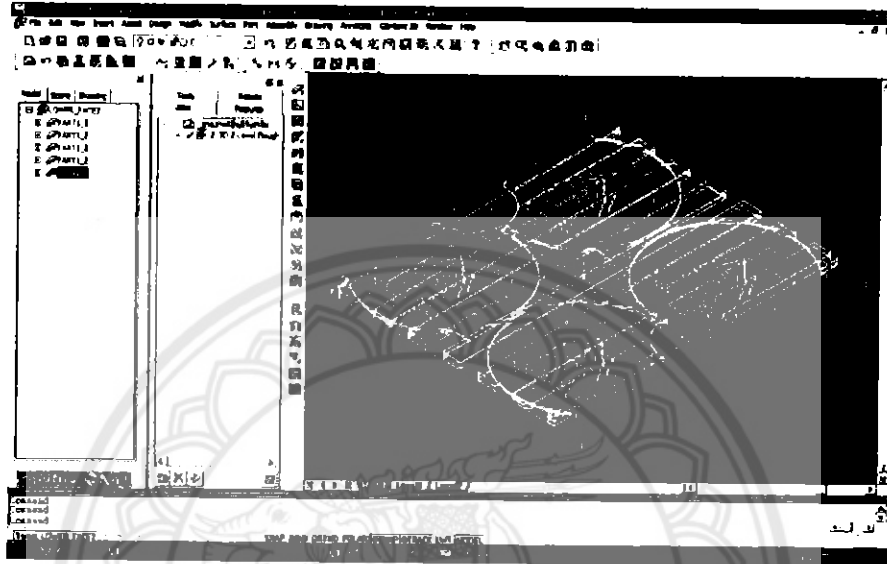

รูปที่ ค.17 เส้นทางเดินของมีดกัดขนาด 25 มิลลิเมตร

3.4 ทำการกัดปาดขอบหัวท้ายก่อนเพราะเนื่องจากด้านซ้ายและด้านขวาถูกจับด้วยปากกาจับชิ้นงาน ดังรูปที่ ค.18

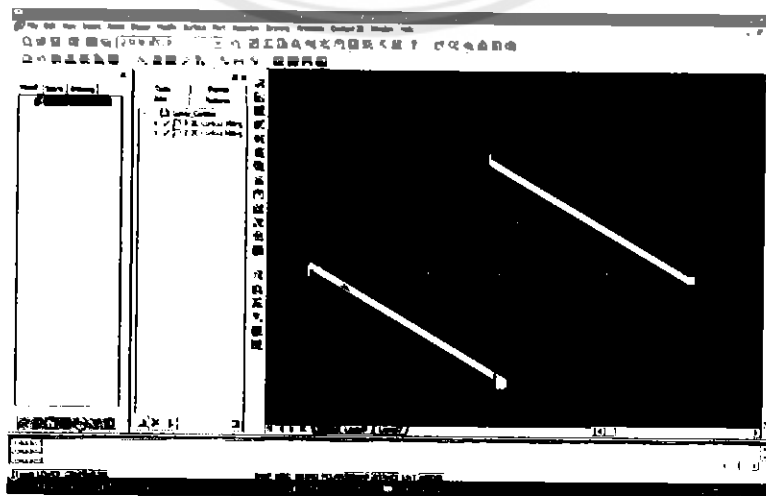

รูปที่ ค.18 การกัดขอบหัวท้าย

3.5 ทำการกัดลายแม่พิมพ์ทั้ง 4 โดยใช้ชุดคำสั่ง 3D Z-Level Roughing โดยทำเพียงอันเดียว เนื่องจากตัวเครื่องซีเอ็นซีจะมีระบบการเอียงหนีศูนย์เพื่อให้ไปกัดชิ้นงานในส่วนที่เหลือได้ ดังรูปที่ ค.19



รูปที่ ค.19 การกัดลายแม่พิมพ์

3.6 ทำการเก็บรายละเอียดด้านซ้ายและด้านขวาโดยเปลี่ยนตำแหน่งปากกามาจับยึดตรงตำแหน่งด้านหัวและท้ายชิ้นงาน ดังรูปที่ ค.20



รูปที่ ค.20 การเก็บรายละเอียดด้านซ้ายและขวาชิ้นงาน



## ตัวอย่างของรหัส NC-Code

### 1. โครงสร้างของเอ็นซีโปรแกรม

โครงสร้างของเอ็นซีโปรแกรม ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนหัวโปรแกรม ส่วนตัวโปรแกรม และส่วนท้ายโปรแกรม

1.1 ส่วนหัวโปรแกรม ส่วนหัวโปรแกรมเป็นส่วนที่บอกว่าเราจะทำงานกับเครื่องจักรแบบใด ทำงานในระนาบใด ใช้ทูล ใช้ความเร็วรอบ เปิด ปิดน้ำหล่อเย็น ทิศทางการหมุนของ ทูล

1.2 ส่วนตัวโปรแกรมเป็นส่วนที่เป็นเส้นทางเดินของทูล (Tool Part) เป็นส่วนที่สั่งให้เครื่องจักร CNC กัดเป็นรูปร่างตามที่เราเขียน

1.3 ส่วนท้ายโปรแกรมเป็นส่วนที่จบคำสั่ง โปรแกรม และบอกเครื่องจักร CNC ให้พร้อมทำงานในโปรแกรมต่อไป

### 2. องค์ประกอบของเอ็นซีโปรแกรม

องค์ประกอบของเอ็นซีโปรแกรม จะมีลักษณะเหมือน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยประกอบด้วยหลายบรรทัด ในแต่ละบรรทัดประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ สำหรับเอ็นซีโปรแกรมมี คำศัพท์เรียกเฉพาะเมื่อเทียบกับโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไปดังนี้ บล็อก หรือ บรรทัดในแต่ละบรรทัดประกอบด้วยเวิร์ดหรือคำสั่งต่างๆ เวิร์ด หรือ คำสั่ง ประกอบด้วย ตัวหนังสือที่เรียกว่า โค้ด และตัวเลข โค้ดต่างๆ ที่ใช้ใน เอ็นซีโปรแกรม สามารถแยกได้เป็น 3 ประเภท

2.1 โค้ดคำสั่งการควบคุมโปรแกรม ได้แก่ N

2.2 โค้ดคำสั่งทางเรขาคณิต ได้แก่ G,X,Y,Z,I,J และ K เป็นต้น

2.3 โค้ดคำสั่งทางเทคนิค ได้แก่ M,F,S และ T เป็นต้น

### 3. การกำหนดพิกัดที่ใช้ในการเขียนเอ็นซีโปรแกรมมี 2 ประเภทคือ

#### 3.1 การกำหนดพิกัดแบบสัมบูรณ์

การกำหนดพิกัดแบบสัมบูรณ์ (Absolute) คือในการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยทั้งสองจุดใช้จุดอ้างอิงเดียวกัน โดยปรกติจุดอ้างอิงดังกล่าวคือจุด Origin หรือที่  $X=0, Y=0$  และ  $Z=0$  หรือ  $(X,Y,Z) = (0,0,0)$  โค้ดหรือคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดพิกัดแบบสัมบูรณ์คือ G90

#### 3.2 การกำหนดพิกัดแบบสัมพัทธ์

การกำหนดพิกัดแบบสัมพัทธ์ (Incremental) หรือ ในการเคลื่อนที่ไปยังจุดใดๆ ในตำแหน่งปัจจุบัน ไปยังจุดถัดไป โดยอ้างอิงจากตำแหน่งปัจจุบัน หรือเป็นระยะห่างระหว่าง 2 จุด โดยมีเครื่องหมาย + และเครื่องหมาย - ระบุทิศทางเครื่องที่ตามแนวแกนนั้นๆ โดยอ้างอิงจาก

ตำแหน่งปัจจุบันหรือจุดเริ่มต้นของเส้นนั้นๆ โคลด์หรือคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดพิกัดแบบสัมพัทธ์คือ G91

#### 4. จีโค้ด

จีโค้ด (G Code) เป็นชุดคำสั่งประเภทหนึ่งในการเขียนโปรแกรมติดต่อกับเครื่องจักรให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ไปตามคำสั่ง ในรูปแบบการเคลื่อนที่แบบรูปเลขาคณิต เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม หรือเคลื่อนที่แบบวิถีจักร และเป็นโค้ดคำสั่งกำหนดค่าต่างๆให้กับเครื่องจักร ได้แก่ การกำหนดระยะเวลาการทำงาน กำหนดหน่วยวัด กำหนดประเภทการกำหนดพิกัด

ตารางที่ ง.1 G code

G code	
รหัส	คำสั่ง
G00	การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงอย่างรวดเร็ว แบบไม่กินงาน ด้วยความเร็วสูงสุด
G01	การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงกินงาน ด้วยความเร็วที่กำหนด
G02	การเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือเส้น โค้งทิศทางตามเข็มนาฬิกา
G03	การเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือเส้น โค้งทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
G04	การหยุดการเคลื่อนที่ในระยะเวลาที่กำหนด
G17	การเลือกระนาบ XY
G18	การเลือกระนาบ XZ
G19	การเลือกระนาบ ZY
G28	การเคลื่อนกลับไปยังจุดอ้างอิง
G40	ยกเลิกการชดเชยขนาดรัศมีของเครื่องมือตัด
G41	การชดเชยขนาดรัศมีของเครื่องมือตัดทางด้านซ้าย
G42	การชดเชยขนาดรัศมีของเครื่องมือตัดทางด้านขวา
G43	การชดเชยขนาดความยาวของเครื่องมือตัดค่าบวก
G44	การชดเชยขนาดความยาวของเครื่องมือตัดค่าลบ
G49	ยกเลิกการชดเชยขนาดความยาวของเครื่องมือตัด
G54	ปรับตั้ง โคออร์ดิเนตของชิ้นงาน
G70	ป้อนข้อมูลที่มีหน่วยเป็นนิ้ว
G71	ป้อนข้อมูลที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

G80	ยกเลิกการทำไซเกิล
G81	เจาะไซเกิล
G83	เจาะไซเกิลรูลึก
G84	การตีปเกลียวแบบไซเกิล
G85	การคว้านรู
G90	การให้ตำแหน่งในแบบสัมบูรณ์
G91	การให้ตำแหน่งในแบบอินคริเมนทอล
G99	การเลื่อนกลับไปยังจุดอ้างอิง

### 5. เอ็มโค้ด

เอ็มโค้ด (M Code) เป็นชุดคำสั่งประเภทหนึ่งในการเขียนโปรแกรม ติดต่อกับเครื่องจักร เอ็มโค้ดเป็นรหัสในการติดต่อสั่งงานเครื่องจักร โดยตรง เช่น สั่งให้หยุดหมุน , สั่งให้ เปิดหรือปิดน้ำหล่อเย็น , สั่งให้จบการทำงาน เป็นต้น เอ็มโค้ดเป็น คำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกลไกการทำงานของเครื่องจักร ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของทุล

ตารางที่ ง.2 M code

M code	
รหัส	คำสั่ง
M00	หยุดโปรแกรม
M01	หยุดโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
M02	จบโปรแกรม
M03	หัวจับหมุนตามเข็มนาฬิกา
M04	หัวจับหมุนทวนเข็มนาฬิกา
M05	หัวจับหยุด
M06	เปลี่ยนเครื่องมือ
M07	เปิดน้ำหล่อเย็น (เปิดมาก)
M08	เปิดน้ำหล่อเย็น (เปิดน้อย)
M09	ปิดน้ำหล่อเย็น
M10	การล๊อคโดยอัตโนมัติ



M11	การคลายล็อกโดยอัตโนมัติ
M30	สิ้นสุดโปรแกรม
M98	เรียกโปรแกรมย่อย
M99	จบโปรแกรมย่อยและกลับไปยังโปรแกรมหลัก

#### 6. โค้ดอื่นๆ


โค้ดอื่นๆ เป็นโค้ด หรือตัวอักษร ที่ช่วยในการเขียนเอ็นซีโปรแกรม โปรแกรมติดต่อกับเครื่องจักร นอกเหนือจากจีโค้ด (G Code) และเอ็มโค้ด (M Code) ประกอบด้วย

ตารางที่ ง.3 โค้ดอื่นๆ

โค้ดอื่นๆ	
รหัส	คำสั่ง
A	การหมุนรอบแนวแกน X
B	การหมุนรอบแนวแกน Y
C	การหมุนรอบแนวแกน Z
D	(1) การหมุนรอบแนวแกนพิเศษ (2) อัตราป้อนที่สาม
E	(1) หมุนรอบแกนพิเศษ (2) อัตราป้อนที่สอง
F	อัตราป้อน
G	การจัดเตรียมการทำงาน
H	ไม่ระบุ
I	(1) ขนาดรอบแนวแกน X ของจุดศูนย์กลางวงกลม (2) ระยะพิทของเกลียวที่ขนานแนวแกน X
J	(1) ขนาดรอบแนวแกน Y ของจุดศูนย์กลางวงกลม (2) ระยะพิทของเกลียวที่ขนานแนวแกน Y
K	(1) ขนาดรอบแนวแกน Z ของจุดศูนย์กลางวงกลม (2) ระยะพิทของเกลียวที่ขนานแนวแกน Z
L	ไม่กำหนด
M	คำสั่งช่วยการทำงาน
N	หมายเลขบรรทัดในโปรแกรม
O	ไม่กำหนด




### ภาพฉาย 3 มิติ

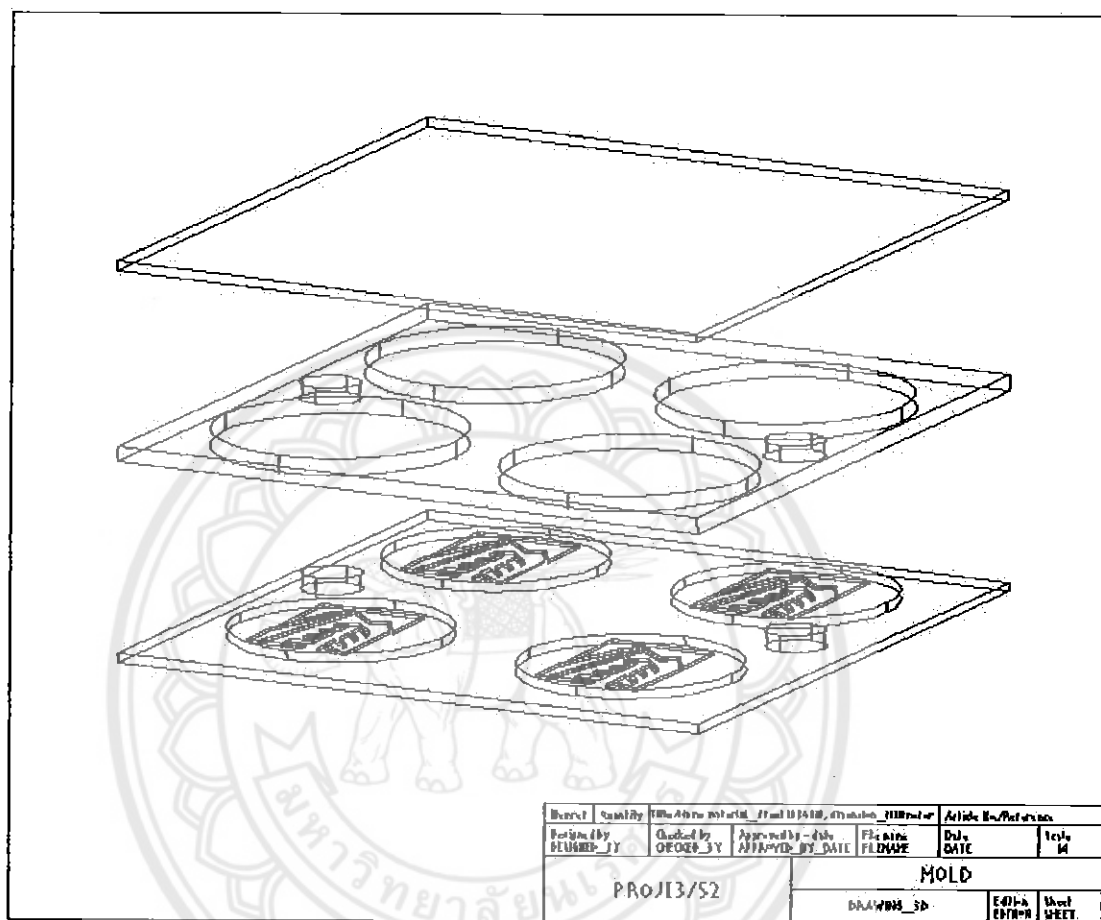


รูปที่ จ.1 ภาพฉาย 3 มิติ

# ชั้นบน

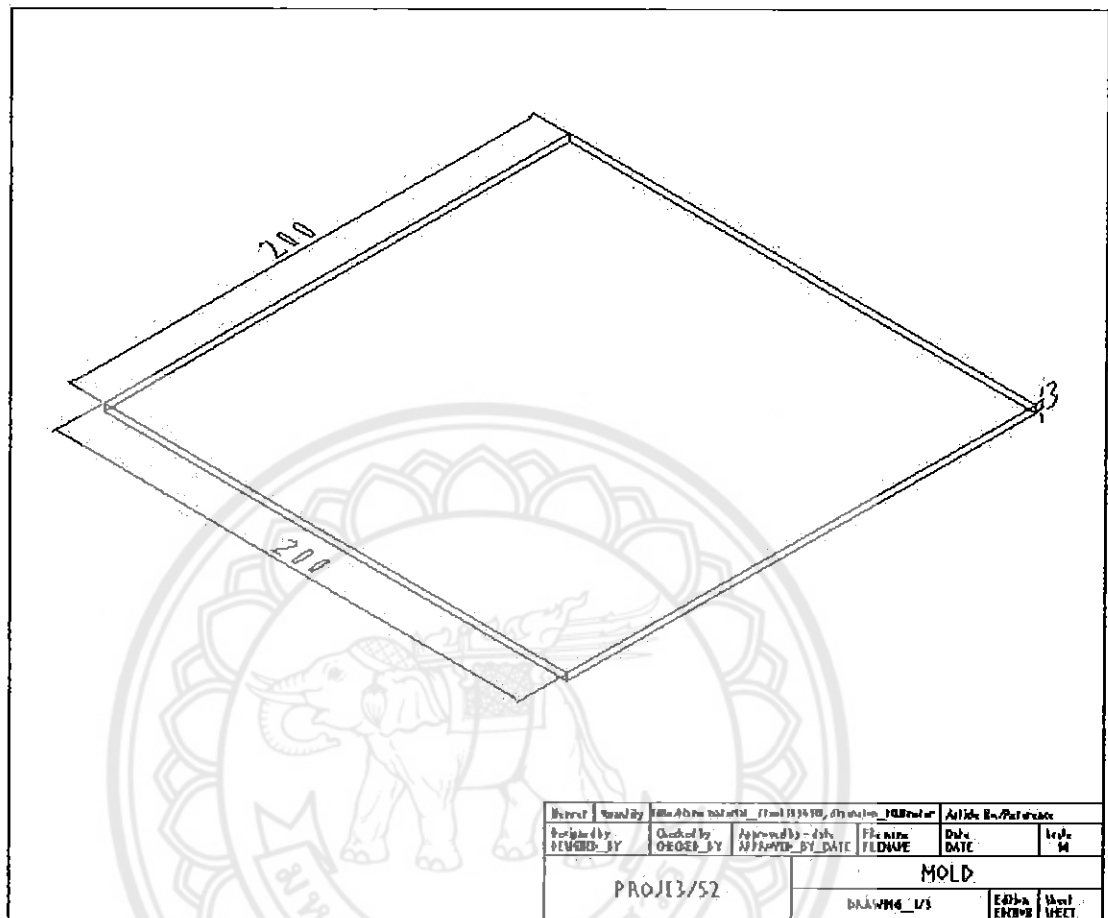


รูปที่ จ.2 แม่พิมพ์ชั้นบน

ชั้นกลาง

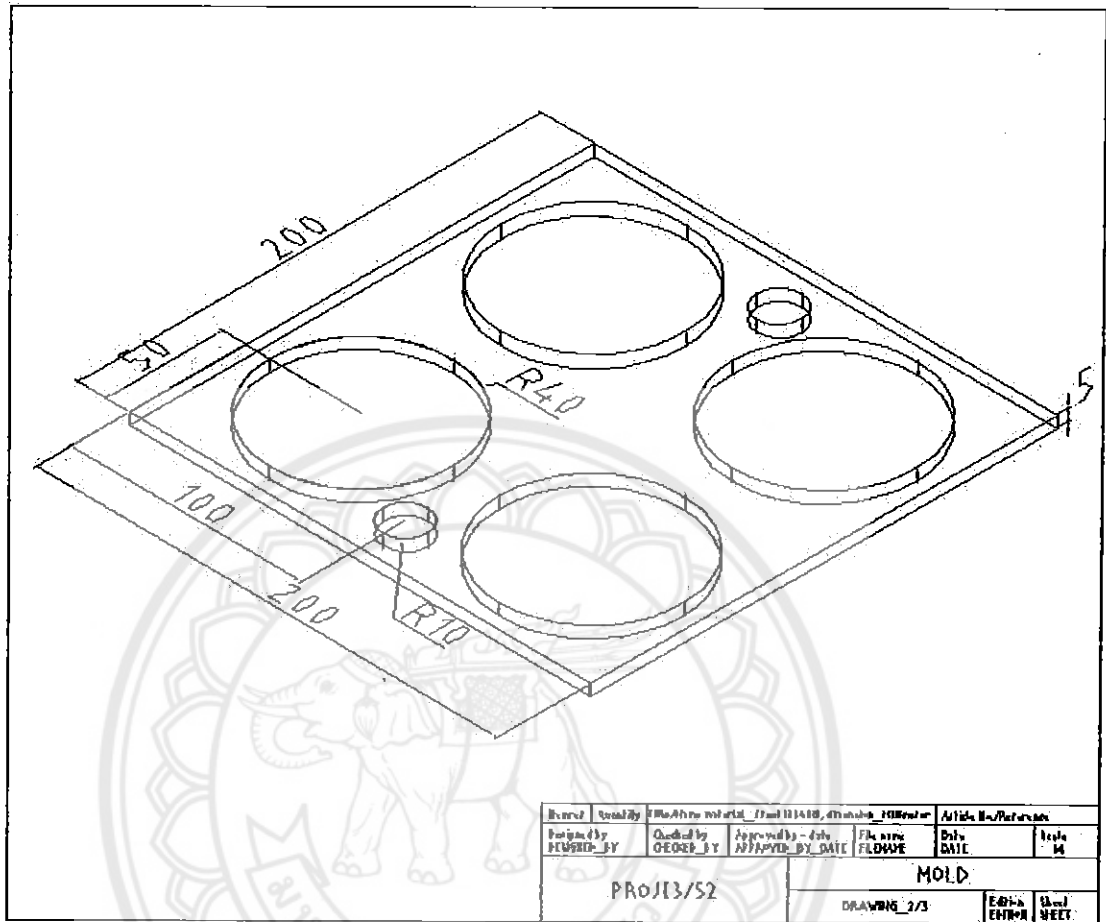

รูปที่ จ.3 แม่พิมพ์ชั้นกลาง

ฐานล่าง

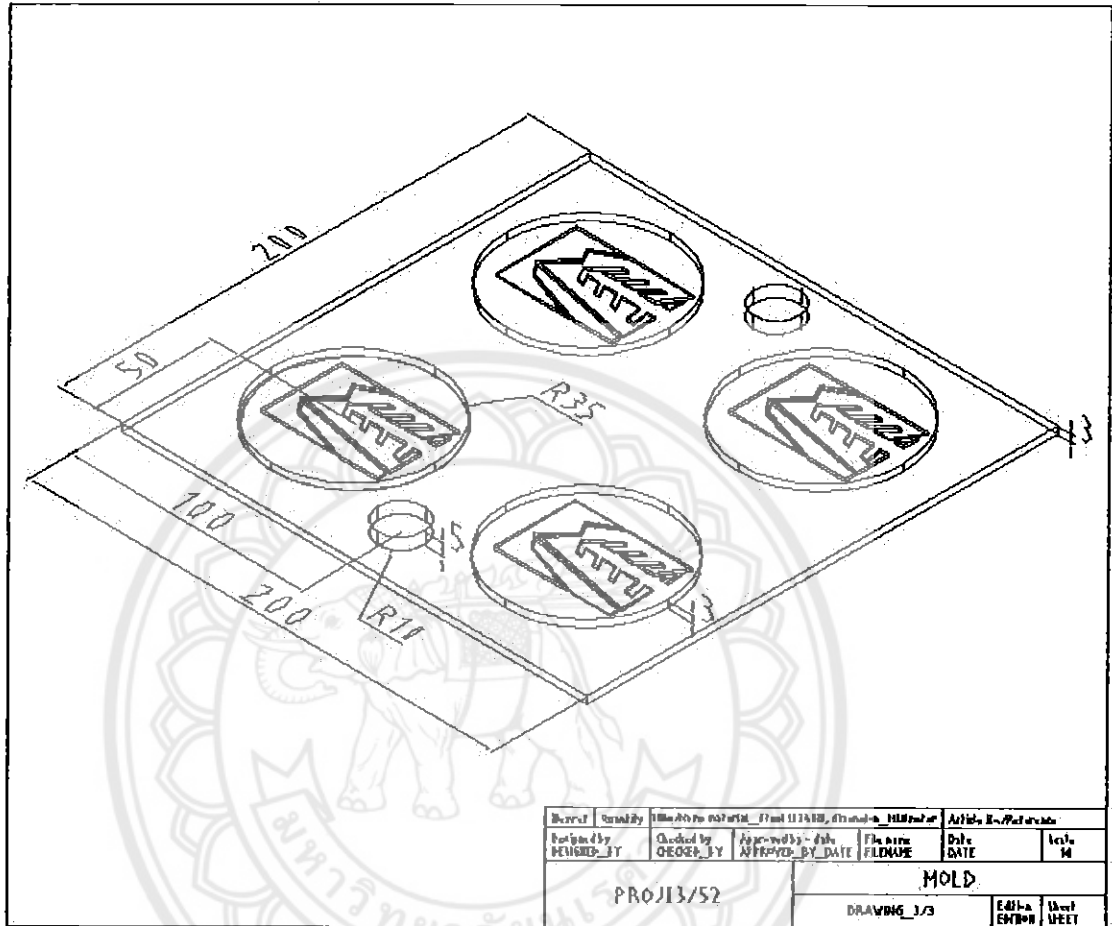

รูปที่ ๑.4 แม่พิมพ์ฐานล่าง