

การออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจสอบขนาดของชิ้นงานแบบยืดหยุ่นเพื่อ^{ชี้}
ใช้ตรวจสอบฝาสูบรถจักรยานยนต์

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF FLEXIBLE TOOL FOR
MOTORCYCLE CYLINDER HEAD SIZE CHECKING

นายภูวดล ร่วงสันติทrix รหัส 51370959
นายศุภฤทธิ์ ศรีทิ รหัส 51371031

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต^{ชิต}
สาขาวิชา^{อุตสาหการ} ภาควิชา^{วิศวกรรมศาสตร์} คณะ^{วิศวกรรมศาสตร์} มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีการศึกษา 2555

ท้องสมุดคณบดีวิทยาลัยนเรศวร
วันที่รับ..... - 1 ส.ค. 2556
เลขทะเบียน..... ๑๖๓๒๙๔๓
เลขเรียกหนังสือ..... ๑๕
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑๖๘๖



ใบรับรองปริญญาบัตร

ชื่อหัวข้อโครงการ	การออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจสอบขนาดของชิ้นงานแบบยืดหยุ่นเพื่อใช้ตรวจสอบฝ้าสูบรถจักรยานยนต์	
ผู้ดำเนินโครงการ	นายภูวดล รัวพรสัมฤทธิ์	รหัส 51370959
	นายศุภฤทธิ์ ศรีทิ	รหัส 51371031
ที่ปรึกษาโครงการ	ดร.พิสุทธิ์ อภิชัยกุล	
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	
ปีการศึกษา	2555	

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญาบัตรฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาอุตสาหการ

.....ที่ปรึกษาโครงการ
(ดร. พิสุทธิ์ อภิชัยกุล)

.....กรรมการ
(ศ.ดร. กวิน สนธิเพิ่มพูน)

.....กรรมการ
(อาจารย์สาวลักษณ์ ทองกลิน)

ชื่อหัวข้อโครงการ	การออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจสอบขนาดของชิ้นงานแบบยืดหยุ่นเพื่อใช้ตรวจสอบขนาดฝาสูบรถจักรยานยนต์	
ผู้ดำเนินโครงการ	นายภูวดล ร่วพันธุ์ฤทธิ์	รหัส 51370959
	นายศุภฤทธิ์ ศรีทิ	รหัส 51371031
ที่ปรึกษาโครงการ	ดร. พิสุทธิ์ อภิชัยกุล	
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	
ปีการศึกษา	2555	



บทคัดย่อ

โครงการฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานแบบยืดหยุ่นเพื่อใช้ตรวจสอบขนาดชิ้นงานชนิดฝาสูบรถจักรยานยนต์ เนื่องจากในการตรวจสอบชิ้นงานฝาสูบรถจักรยานยนต์ ในขั้นตอนการผลิตจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่ออกแบบและจัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบขนาดในแนวแกน X, Y รวมถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ตำแหน่ง) ของชิ้นงานรุ่นนี้ๆ และสามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.01 มิลลิเมตร ซึ่งชิ้นงานในรุ่นที่มีจำนวนการผลิตสูง การลงทุนออกแบบและสร้างเครื่องมือจะเกิดความคุ้มค่า แต่ในรุ่นที่มีจำนวนการผลิตต่ำจะไม่คุ้มค่าในการลงทุน

ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาและได้ศึกษาเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานแบบยืดหยุ่นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและยังมีการออกแบบโดยใช้วัสดุที่มีราคาประหยัดสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบชิ้นงานได้หลากหลายชนิด

กิจกรรมประจำ

ปริญญาอินดี้บันนี่ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือของหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะ ดร. พิสุทธิ์ อภิชัยกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์ประจำห้อง โนราราย อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมโครงงานที่ได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แนะนำแนวทางการแก้ปัญหา รวมไปถึงให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนความดูแลเอาใจใส่ ติดตามการดำเนินโครงงานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณคณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังต้องขอขอบคุณ พนักงานในแผนก งานประกันคุณภาพ บริษัท ไดซิน จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการส่ง Drawing ของชิ้นงาน เพื่อ ใช้ในการทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

สุดท้ายนี้ผู้ดำเนินโครงงานขอรับขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ได้ให้การดูแล อบรมสั่ง สอนและให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา ตลอดการดำเนินโครงงานจนสำเร็จการศึกษา

คณ ผู้ดำเนินโครงงานวิศวกรรม
นายกุวดล รีพรสันฤทธิ์
นายศุภฤทธิ์ ศรีทิ

พฤษภาคม 2555

สารบัญ

หน้า

ใบรับรองปริญญานิพนธ์	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูป	ฉ

บทที่ 1 บทนำ	1
--------------------	---

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 เกณฑ์การชี้วัดผลงาน (Output)	1
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome)	1
1.5 ขอบเขตในการดำเนินงาน	2
1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ	2
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	2
1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ	2

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น	3
--	---

2.1 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ	3
2.1.1 ระบบการควบคุมกระบวนการ (Process Control System)	3
2.1.2 กระบวนการ (Process)	3
2.1.3 ความผันแปร (Variation)	4
2.1.4 ขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนตามธรรมชาติ (Natural Tolerance Limits)	4
2.1.5 ข้อกำหนด (Specifications)	5
2.1.6 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Analysis)	5
2.1.7 การประเมินและการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ (Statistical Assessment and Assignment of Tolerances)	5
2.2 ทฤษฎี จิ๊กและพิกเจอร์	6

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

2.2.1 หลักการออกแบบเครื่องมือ	7
2.2.2 จุดประสงค์ของการออกแบบเครื่องมือ	7
2.2.3 หลักการของการกำหนดตำแหน่งและการรองรับชิ้นงาน	7
2.2.4 หลักการของการยึดจับชิ้นงาน	10
2.3 เครื่องมือวัดและตรวจสอบแบบค่าคงที่	11
2.3.1 เกจทรงกรวยอก (Plug Gauges)	11
2.3.2 เกจก้ามปู (Snap Gauges)	12
2.3.3 เกจสอร์คัม (Radius Gauges)	12
2.3.4 เกจบล็อก (Block Gauges)	12
2.3.5 เกจเพลาเรีย (Taper Plug Gauges)	12
2.3.6 เกจธูเรีย (Taper Ring Gauges)	13
2.3.7 เกจแผ่น (Filler Gauges)	13
2.4 การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Auto CAD)	13
2.5 คุณสมบัติทางโลหะวิทยา	14
2.5.1 เหล็กเหนียว	14
2.5.2 เหล็กหล่อ	14
2.5.3 โลหะผสมระหว่างกล้า	16
2.5.4 เหล็กกล้า เหล็กกล้าอาจจะแบ่งออกได้เป็น	17
2.5.5 เหล็กเครื่องมือ	21
2.5.6 เหล็กกล้าพิเศษ	21
2.6 การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน	22
2.6.1 การคำนวณหาจุดคุ้มทุนโครงการเดี่ยว	22
2.6.2 ระยะเวลาการคืนทุน	24
2.7 เครื่องมือวัดแบบเลื่อนได้ที่มีขีดมาตรฐาน	24
2.7.1 ในโครมิเตอร์วัดนอก	24
2.7.2 ลักษณะส่วนประกอบสำคัญของในโครมิเตอร์วัดนอก	24
2.7.3 หลักการแบ่งสเกลค่าความละเอียด	25
2.8 เครื่องมือวัด CMM หรือ Capability Maturity Model	26
2.8.1 ระดับที่ 1	26
2.8.2 ระดับที่ 2	27

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.8.3 ระดับที่ 3.....	27
2.8.4 ระดับที่ 4.....	27
2.8.5 ระดับที่ 5.....	27
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	28
 บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ.....	 29
3.1 ศึกษาและเก็บข้อมูลรวมต่างๆ	29
3.2 ออกรูปแบบเครื่องมือตรวจสอบขั้นงานแบบยึดหยุ่น	29
3.3 สร้างเครื่องมือตรวจสอบขั้นงานแบบยึดหยุ่น.....	29
3.4 ทดสอบเครื่องมือตรวจสอบขั้นงานแบบยึดหยุ่น	29
3.5 แก้ไขและปรับปรุงเครื่องมือตรวจสอบขั้นงานแบบยึดหยุ่น.....	29
3.6 สรุปและจัดทำรูปเล่น	29
 บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงการ.....	 30
4.1 ศึกษาและเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง.....	30
4.2 ขั้นตอนการออกแบบ	30
4.2.1 ออกรูปแบบฐานของเครื่องมือตรวจสอบขั้นงาน	30
4.2.2 ออกรูปแบบร่างเลื่อน	30
4.2.3 ออกรูปแบบวิธีติดตั้งเสาเพื่อใช้ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฝาสูบ	30
4.3 ขั้นตอนการจัดทำวัสดุและอุปกรณ์	31
4.3.1 วัสดุของฐานเครื่องมือตรวจสอบ.....	31
4.3.2 อุปกรณ์ใช้ทำร่างเลื่อน	31
4.3.3 อุปกรณ์สำหรับนำเส้นมาติดเพื่อใช้ตรวจสอบระยะเส้นผ่านศูนย์กลาง	31
4.3.4 อุปกรณ์สำหรับยึดติดระหว่างเสาระวจสอบกับปลายไม้โครงนิเตอร์.....	31
4.4 สร้างเครื่องมือตรวจสอบขั้นงาน.....	31
4.4.1 ฐานของขั้นงาน.....	32
4.4.2 รังสีเลื่อน	32
4.4.3 เสาที่มีไว้ติดตั้งแท่งเกจที่ใช้ตรวจสอบ.....	33
4.4.4 แผ่นตัวอย่างแสดงขอบเขตของขั้นงานที่เป็นไปได้	34
4.4.5 ตัวยึดติดระหว่างเสาระวจสอบกับปลายไม้โครงนิเตอร์ให้ติดกัน.....	34

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
4.4.6 ประกอบ.....	34
4.5 ขั้นตอนการทดลอง	34
4.5.1 ชิ้นงานที่ 1 ฝาสูบ อ่อนด้าวเริม.....	34
4.5.2 ชิ้นงานที่ 2 ฝาสูบ ยามาเย่โน๊อ.....	35
4.6 วิเคราะห์ต้นทุน	36
4.6.1 วิเคราะห์จุดคุ้มทุน.....	36
4.7 ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือ	37
 บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินการและข้อเสนอแนะ.....	 41
5.1 สรุปผล.....	41
5.1.1 ขนาดของชิ้นงาน ชนิดของชิ้นงาน และค่าความละเอียด	41
5.1.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาและปรับปรุง.....	41
บรรณานุกรม.....	42
ภาคผนวก.....	43
ภาคผนวก ก.....	44

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ	2
2.1 คุณสมบัติทางกลของเหล็กเหนียวและเหล็กเหนียวผสมนิกเกิล	14
2.2 การใช้เหล็กกล้าไร้สนิมของ AISI และ SAE	19
2.3 ตัวอย่างความต้านแรงดึงของเหล็กกล้าความต้านแรงสูงมาก	22
2.4 ตารางบอกระดับการพัฒนา	26
4.1 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือคุ้มที่ 1	37
4.2 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือคุ้มที่ 2	38
4.3 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือคุ้มที่ 3	38
4.4 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือคุ้มที่ 4	39
4.5 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนเกจตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือคุ้มที่ 1	39
4.6 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนเกจตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือคุ้มที่ 2	39
4.7 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนเกจตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือคุ้มที่ 3	40
4.8 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนเกจตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือคุ้มที่ 4	40

สารบัญรูป

รูปที่

2.1 การใช้ตัวกำหนดตำแหน่งแบบลดจุดสัมผัส.....	หน้า 8
2.2 แนวของการเคลื่อนที่.....	9
2.3 ตัวกำหนดตำแหน่งกับชิ้นงาน	10
2.4 แรงจากเครื่องมือตัด.....	11
2.5 แสดงแผนภูมิการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน.....	23
2.6 รูปภาพแสดงจุดต่างๆ ของไมโครมิเตอร์ดันอก.....	25
4.1 ฐานของชิ้นงาน.....	32
4.2 รางเลื่อน X	32
4.3 รางเลื่อน Y	33
4.4 ประกอบฐานและรางเลื่อน X, Y	33
4.5 แผ่นตัวอย่างแสดงขอบเขตของชิ้นงานที่เป็นไปได.....	34
4.6 ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์.....	34
4.7 ตรวจสอบฝาสูบ ย้อนด้านรีม.....	35
4.8 ตรวจสอบฝาสูบ ยามาห์มีโอ.....	35
4.9 แสดงลำดับการตรวจความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือ.....	37

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในส่วนของแผนกหล่อขึ้นรูปชิ้นงาน (Diecast) ซึ่งเป็นแผนกแรกในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการผลิตมีชิ้นงานหลากหลายชนิด ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีทั้งชิ้นงานที่ผลิตเป็นประจำ และชิ้นงานที่ผลิตเป็นครั้งคราว ในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานในส่วนของแผนกหล่อขึ้นรูปชิ้นงาน ทางโรงงานจะมีเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานเฉพาะชิ้นงานที่มีการผลิตเป็นประจำเท่านั้น ซึ่งเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานจะถูกออกแบบให้สามารถตรวจสอบชิ้นงานได้เพียงชนิดเดียว ล้วนชิ้นงานที่ผลิตเป็นครั้งคราว ทางโรงงานจะไม่มีเครื่องมือตรวจสอบขนาดชิ้นงานในส่วนของการผลิตชิ้นงานในส่วนของกระบวนการผลิต เนื่องจากต้นทุนในการผลิตเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานสูง ทำให้การผลิตเกิดของเสียขึ้นบ่อยครั้ง คณะผู้จัดทำโครงการได้เข้าไปฝึกงานจังได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องการที่จะแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น

ดังนั้น คณะผู้จัดทำโครงการจึงได้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานแบบยืดหยุ่นขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบขนาดชิ้นงานที่มีการผลิตเป็นครั้งคราวให้ได้ตามที่ต้องการและสามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นการลดต้นทุนของการสั่งทำเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจสอบขนาดของชิ้นงานแบบยืดหยุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์

1.3 เกณฑ์วัดผลงาน (Output)

เครื่องมือตรวจสอบขนาดของชิ้นงานแบบยืดหยุ่นเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

1.4 เกณฑ์วัดผลสำเร็จ (Outcome)

1.4.1 สามารถตรวจสอบขนาดชิ้นงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้อย่างน้อย 2 ชนิด

1.4.2 สามารถช่วยลดต้นทุนในส่วนของการสั่งซื้อเครื่องมือตรวจสอบขนาดชิ้นงานได้อย่างน้อยร้อยละ 20

1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ

ออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องมือตรวจสอบขนาดของชิ้นงานแบบยืดหยุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม โดยชิ้นงานที่ถูกตรวจสอบมีขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกิน 83.5 มิลลิเมตร x 113.5 มิลลิเมตร เล็กที่สุด 12.5 มิลลิเมตร x 31.5 มิลลิเมตร

1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ

ภาควิชาศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

1.7 ระยะเวลางานในการดำเนินโครงการ

ເຕືອນກຮກການ 2554 ປຶ້ງ ເຕືອນທດຍການ 2555

1.8 น้ำดื่มและแผนการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

การออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจสอบขนาดของชิ้นงานแบบยึดหยุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อใช้ตรวจสอบชิ้นงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ ทฤษฎีจิกพิกซ์เจอร์ หลักการเครื่องมือวัดและตรวจสอบค่าคงที่ การเขียนแบบทางวิศวกรรม โดยใช้โปรแกรม Auto Cad การวิเคราะห์หาจุดคุณทุน คุณสมบัติทางโลหะวิทยา เพื่อใช้ช่วยในการออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจสอบขนาดของชิ้นงานแบบยึดหยุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์

2.1 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ

วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสามารถของกระบวนการผลิตว่ากระบวนการยังมีประสิทธิภาพสมบูรณ์อยู่หรือไม่ ซึ่งมีหลักการที่ใช้วิเคราะห์ดังนี้ (ดร.อภิชัย ฤทธิวนห์)

2.1.1 ระบบควบคุมกระบวนการ (Process Control System)

การที่ไดนามิซึ่งผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยสิ่งที่ป้อนเข้า (Input) คือ คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัสดุดิบ (Material) วิธีการ (Method) และ สิ่งแวดล้อม (Environment) โดยป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือการแปลงรูป (Transformation Process) เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้ผลลัพธ์ (Output) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับลูกค้า (เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการบ่งชี้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า) และข้อเสนอแนะจากกระบวนการ (เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการทางสถิติ) ที่มีความสำคัญอย่างในการนำไปใช้ในการปรับปรุง ควบคุมกระบวนการเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า องค์ประกอบของระบบการควบคุมกระบวนการ

2.1.2 กระบวนการ (Process)

สมรรถนะโดยรวมของกระบวนการขึ้นอยู่กับการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันระหว่าง ชัพพายเออร์และลูกค้า การออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ การบริหารจัดการกระบวนการ

2.1.2.1 สารสนเทศของสมรรถนะ (Information About Performance) สารสนเทศของสมรรถนะที่แท้จริงของกระบวนการสามารถศึกษาได้จากผลลัพธ์ของกระบวนการสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดที่เกิดจากการเข้าใจในตัวกระบวนการ และความผันแปรที่เกิดขึ้นภายในตัวกระบวนการ คุณลักษณะต่างๆ ของกระบวนการ เช่น เวลาที่ใช้ในการผลิต (Cycle) ควรที่จะกำหนด

เป็นค่าเป้าหมาย (Target Value) ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นค่าเทียบในการตรวจสอบเวลา ถ้าแตกต่างกันมากแสดงว่ามีความผันแปรเกิดขึ้นในกระบวนการซึ่งต้องรับทำการแก้ไขโดยด่วน

2.1.2.2 การดำเนินการกับกระบวนการ (Action on the Cprocess) เป็นการดำเนินการป้องกัน (Prevention) ความผันแปรที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้มีปริมาณน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลได้ดีต่อองค์กรคือลดความสูญเสียและต้นทุนต่างๆ เช่น การอบรมพนักงานในเรื่องเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพ การเปลี่ยนซัพพลายเออร์เนื่องจากได้รับวัสดุดีที่มีคุณภาพ การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าในแต่ละขั้นตอนการผลิตรวมถึงการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคเป็นต้น

2.1.2.3 การดำเนินการกับผลลัพธ์ (Action On The Output) การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ การดำเนินการในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ (Detection) ไม่ได้มีการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาการผลิตว่าทำไม่สินค้าที่ผลิตได้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

2.1.3 ความผันแปร (Variation)

การวัดมิติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกระบวนการผลิตเพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ (มีมิติของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อยู่ภายในข้อกำหนด) ไม่ควรวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็นชิ้นๆ ควรวิเคราะห์เป็นกลุ่มของข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ลักษณะของการแจกแจงข้อมูล (Distribution) การแจกแจงของข้อมูลสามารถจำแนกได้ตามลักษณะต่างๆ คือ

2.1.3.1 ตำแหน่ง (Location) แสดงถึงค่าเฉลี่ยของข้อมูล

2.1.3.2 การกระจายตัว (Spread) แสดงถึงความผันแปรของข้อมูล

2.1.3.3 รูปทรง (Shape) แสดงถึงรูปแบบการแจกแจงของข้อมูล

การศึกษาความผันแปรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำสารสนเทศที่ได้จากการกระบวนการผลิตไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่ได้จากการกระบวนการผลิตเดียวกันเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะไม่เหมือนกันทุกประการ เนื่องจากความผันแปรที่มาจากการหลายแหล่งรบกวนกระบวนการผลิต เช่น เครื่องมือที่ใช้มีการสึกหรอและไม่มีการบำรุงรักษา วัสดุดีบ้มีขนาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อกำหนด พนักงานปฏิบัติการขาดความชำนาญในการผลิต อุณหภูมิและไฟฟ้าบริเวณสายการผลิตไม่คงที่ เพื่อที่จะลดความผันแปร และทำให้การจัดการกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น ต้องทำการหาต้นทุนที่ทำให้เกิดความผันแปร

2.1.4 ขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนตามธรรมชาติ (Natural Tolerance Limits : NTL)

ขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนตามธรรมชาติ คือ ขอบเขตความผันแปรตามธรรมชาติของกระบวนการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนตามธรรมชาติด้านล่าง

(Lower Natural Tolerance Limit, LNTL) และขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนตามธรรมชาติด้านบน (Upper Natural Tolerance Limit, UNTL) ซึ่งจะอยู่ในภายใต้สมมุติฐานที่ว่าคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำการวัดจะมีการกระจายตัวเป็นแบบปกติ (Normal Distribution) โดยมีค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจะหาค่า UNTL และ LNTL เกิดจากการบวกและหรือลบค่าเฉลี่ยด้วย สามเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.1.5 ข้อกำหนด (Specifications)

ความต้องการของลูกค้าได้มาจากการที่ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตหรือทีมวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทำการสำรวจตลาดและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างลูกค้า ข้อมูลที่ได้เป็นเชิงคุณภาพจากนั้น นำมาแปลงให้เป็นข้อกำหนดซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณโดยอาจให้เครื่องมือคุณภาพเรียกว่า QFD (Quality Function Deployment) ข้อกำหนดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (Gitlow et al., 2005)

2.1.5.1 ข้อกำหนดเชิงสมรรถนะ (Performance Specifications) สังยายนะข้อมูลเป็นเชิง คุณภาพ วัดจากประสบการณ์จากลูกค้าซึ่งแสดงถึงความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านอาหาร จะวัดโดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของลูกค้า ในด้านบริการ ราคา และบรรยายกาศภายในร้าน

2.1.5.2 ข้อกำหนดเชิงเทคนิค (Technical Specifications) โดยจะกำหนดเป็นค่าตัวเลข ของคุณลักษณะทางคุณภาพสินค้า โดยทั่วไปในทางธุรกิจจะใช้ข้อกำหนดชนิดนี้แทนการใช้ข้อกำหนด แบบ เป้าหมาย (Target) ผลผลิตที่ได้จากการบวนการหนึ่งๆ ถูกนำมาวัดโดยหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล เทียบกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ การวัด สมรรถนะกระบวนการหรือการผลิตทำได้โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ตำแหน่ง (Location) และ การกระจายตัว (Dispersion)

2.1.6 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Analysis)

ก่อนที่จะทำการปรับปรุง (Improve) กระบวนการควรทำการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหา ความสามารถของกระบวนการเสียก่อนเพื่อว่า ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความสามารถของ กระบวนการสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพด้านต่างๆ

2.1.7 การประเมินและการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ (Statistical Assessment and Assignment of Tolerances)

การวัดมิติของการประกอบกันของชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

2.1.7.1 การผสมกันเชิงเส้น (Linear Combinations) มิติความยาวของผลิตภัณฑ์จะเกิด จากการผสมกันเชิงเส้นของความยาวของชิ้นงานแต่ละชิ้นคือ $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ หลังจากนำชิ้น

ส่วนต่างๆ นาประกอบกันจะได้ความยาวหั้งสิ้น คือ

$$y = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \quad (2.1)$$

โดย x_i เป็นการแจกแจงแบบปกติและเป็นอิสระต่อกันด้วยค่าเฉลี่ย และความผันแปร σ_i^2 y เป็นมิติของผลิตภัณฑ์โดยมีการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย

2.1.7.2 การผสมแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Combinations) เมื่อมีขั้นตอนที่จะทำการวัดมีความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นกับมิติของผลิตภัณฑ์ y ซึ่งจะเกิดจากการประกอบกันของมิติของขั้นงาน $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ โดย

$$y = g(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (2.2)$$

ในการคำนวณหาขีดจำกัดของข้อกำหนดของปัญหานี้ ทำได้โดยการประมาณสมการไม่เชิงเส้น ดู จากสมการเชิงเส้นของตัวแปร x_i แต่เมื่อจากการผสมแบบไม่เชิงเส้นมีความซับซ้อนมากในเชิงสถิติ จึงไม่ออกค่าวถึงแต่จะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Montgomery (2001) ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างของ BOM (Bill of Material) ที่สลับซับซ้อนผลิตได้จากการบวนการที่มีชั้นส่วนหลากหลาย นาประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความเสถียรภาพและมีความสามารถ แต่ในเวลาต่อมาได้ทำการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการพบว่ากระบวนการไม่มีความสามารถอาจมีหลายสาเหตุ แต่หนึ่งในสาเหตุหลักคือ การออกแบบและการจัดตั้งข้อกำหนดที่ไม่เหมาะสมหรือซ่วงของขีดจำกัด ข้อกำหนดแคบเกินไปทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบวนการผลิตไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ (Nonconformance to the Specifications) กล่าวคือเมื่อนำชั้นส่วนที่มีความผันแปรและขีดจำกัด ข้อกำหนดในแต่ละชั้นซึ่งมีความแตกต่างกันมาประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ ย่อมมีผลกระทบต่อ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลทำให้เกิดความผันแปรของความคลาดเคลื่อนที่เรียกว่า Tolerance-stack-up เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกผลิตได้ตามข้อกำหนด จึงมีการคำนวณในทางสถิติเพื่อกำหนดซ่วงของขีดจำกัดข้อกำหนดของชั้นส่วนแต่ละชั้นและชั้นส่วนประกอบที่เกิดจากชั้นส่วนแต่ละชั้นมาประกอบกันและทำการศึกษาและวิเคราะห์ว่าค่าขีดจำกัดข้อกำหนดของชั้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้นั้นอยู่ในช่วงของขีดจำกัดข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการหรือไม่

2.2 ทฤษฎี จิกและพิกเจอร์

จิกและพิกเจอร์ เป็นเครื่องมือสำหรับงานอุตสาหกรรมซึ่งถูกนำมาใช้สำหรับการผลิตชั้นงานที่มีความเที่ยงตรงเหมือนกันทุกๆ ชั้น ความสัมพันธ์และตำแหน่งที่ถูกต้องระหว่างจิกและพิกเจอร์ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อทำการยึดจับ รองรับ และกำหนดตำแหน่งชั้นงานทุกๆ ชั้นเพื่อให้แน่ใจในการ เจาะรูหรือการตอกแต่งด้วยวิธีอื่นๆ จะได้ตรงตามตำแหน่งเดิมหรือขนาดตามรายละเอียดที่กำหนดมาทุกประการ (วิธี นิทอง)

2.2.1 หลักการออกแบบเครื่องมือ

หลักการออกแบบเครื่องมือ เป็นวิธีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานส่วนต่างๆ ให้มีสมรรถภาพเพิ่มขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงาน ซึ่งจะรวมไปถึงการวางแผน (Planning) การออกแบบ (Designing) และการเขียนแบบ (Drawing) สำหรับสร้างเครื่องมือนั้นให้สำเร็จนำมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ในการออกแบบเครื่องมือที่ดี ผู้ออกแบบควรนี้พื้นฐานทางด้านเครื่องมือกล การใช้เครื่องมือ และผู้ออกแบบจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานที่เป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิต ดังนั้น การออกแบบเครื่องมือควรพิจารณา วัตถุประสงค์ของการออกแบบเครื่องมือ

2.2.2 จุดประสงค์ของการออกแบบเครื่องมือ

จุดประสงค์ส่วนใหญ่ของการออกแบบเครื่องมือ ก็คือการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตงาน อุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกันทางด้านคุณภาพก็ยังคงเดิมไม่ลดต่ำลง และผลผลิตก็สูงขึ้นด้วยใน การที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จเป็นอย่างดี นักออกแบบเครื่องมือจึงต้องปฏิบัติตามสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.2.2.1 หาวิธีที่ทำงานกับเครื่องมือให้เป็นแบบธรรมชาติ และง่ายๆ โดยให้มีประสิทธิภาพ

สูงที่สุด

2.2.2.2 ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยผลิตชิ้นงานที่ราคาต่ำเท่าที่ทำได้

2.2.2.3 ออกแบบเครื่องมือให้มีคุณภาพสูงสุดเมื่อนำมาใช้กับการผลิตที่ต่อเนื่องกันตลอด

2.2.2.4 เพิ่มอัตราการผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีอยู่แล้ว

2.2.2.5 ออกแบบเครื่องมือให้มีตัวกันโน่เพื่อป้องกันการใช้งานที่อาจผิดพลาดได้

2.2.2.6 เลือกวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือซึ่งมีอายุการใช้งานอย่างพอเหมาะสมกับการผลิต

2.2.2.7 หาวิธีป้องกันสำหรับการออกแบบเครื่องมือเพื่อให้การใช้เครื่องมือนั้น มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้มากที่สุด


2.2.3 หลักการของการกำหนดตำแหน่งและการรองรับชิ้นงาน

2.2.3.1 เพื่อให้เป็นที่แน่นใจว่าการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ที่จะทำต่อชิ้นงานจะเกิด ความถูกต้องเที่ยงตรงเป็นอย่างดีนั้น ชิ้นงานจะต้องถูกว่างไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องอยู่ในจิกหรือฟิกซ์ เจอร์นั้น ซึ่งสิ่งนี้คือการอ้างอิงจะต้องมีความถูกต้องเป็นอย่างดี และเมื่อมีความต้องการให้มีความ ละเอียดถูกต้องของงานที่ถูกกระทำนักออกแบบเครื่องมือจะต้องมีความแนใจว่าชิ้นงานได้ถูกวางไว้ ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่สุด และมีการรองรับชิ้นงานนั้นอย่างแข็งแกร่งด้วยสำหรับตัวกำหนดตำแหน่ง (Locators) ซึ่งจะทำหน้าที่กำหนดว่าชิ้นงานจะต้องใส่ชิ้นงานออกแบบทั้งจะต้องใส่ตัวกันโน่ (Tool Foolproof) ไว้ด้วยเสมอถ้ามีความจำเป็น ซึ่งถ้าไม่ทำตามนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามขึ้นมา ระหว่างการทำงาน เพราะการใส่ชิ้นงานเข้าหรืออดอัดชิ้นงานออกจากต้องใช้เวลานาน และอาจจะใส่

ชิ้นงานเข้าไปในจิกหรือพิกซ์เจอร์ผิดข้างได้ นักออกแบบเครื่องมือจะต้องจัดเตรียมตัวรองรับ (Support) ที่แข็งแกร่งสำหรับรองรับชิ้นงานถ้าตัวกำหนดตำแหน่ง (Locators) ของชิ้นงานถูกออกแบบให้เกี่ยวข้องกันกับสามารถที่จะใช้ตัวรองรับให้เป็นตัวกำหนดตำแหน่งได้

2.2.3.2 กฎเบื้องต้นสำหรับการกำหนดตำแหน่ง การจำกัดการเคลื่อนที่ของชิ้นงานและการกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยความชำนาญและการวางแผนที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้าในระหว่างการออกแบบเครื่องมือจะมาระทำหรือติดตั้งที่หลังไม้ได้ นักออกแบบเครื่องมือจะต้องมีความคิดคำนึงถึงข้อปลอกย่ออย่างๆ ต่อไปนี้ในระหว่างการออกแบบ

ก. การกำหนดตำแหน่งและตัวกำหนดตำแหน่งเมื่อได้ตามถ้าเป็นไปได้ ตัวกำหนดตำแหน่ง ควรจะให้สัมผัสกับงานตรงส่วนที่ได้รับการตกแต่งแล้วเสนอไป ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการทำให้ตำแหน่งของชิ้นงานที่อยู่ในจิกหรือพิกซ์เจอร์มีความเที่ยงตรงและเป็นการประกันได้ว่าจิกหรือพิกซ์เจอร์นี้จะสามารถใช้ได้กับชิ้นงานได้ช้าๆ กันตลอดไปหรือหมายความว่าเมื่อนำชิ้นงานใหม่มาใส่แทนชิ้นงานเก่าแล้วตำแหน่งของชิ้นงานที่ใส่ไปใหม่ก็จะยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปจากตำแหน่งของชิ้นงานเก่าซึ่งจะทำให้การทำงานจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ไม่ติดขัดและความละเอียดถูกต้องของการกำหนดตำแหน่งก็เป็นส่วนสำคัญของความสามารถในการใช้งานช้าๆ กันไปตลอดของจิกหรือพิกซ์เจอร์ ตัวกำหนดชิ้นงานแต่ละตัวควรจะมีระยะห่างจากกันให้มากที่สุดเท่าที่จะห่างกันได้โดยไม่ทำให้ชิ้นงานผิดพลาดไป ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้มีการใช้ตัวกำหนดตำแหน่งจำนวนน้อย และมีความเที่ยงตรงในการที่จะสัมผัสผิวน้ำของชิ้นงาน และตัวกำหนดตำแหน่งควรติดตั้งในที่ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการที่เศษโลหะจะเข้าไปติดอยู่ได้ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะทำให้ตัวกำหนดตำแหน่งนูนขึ้นมาดังแสดงในรูป 2.1

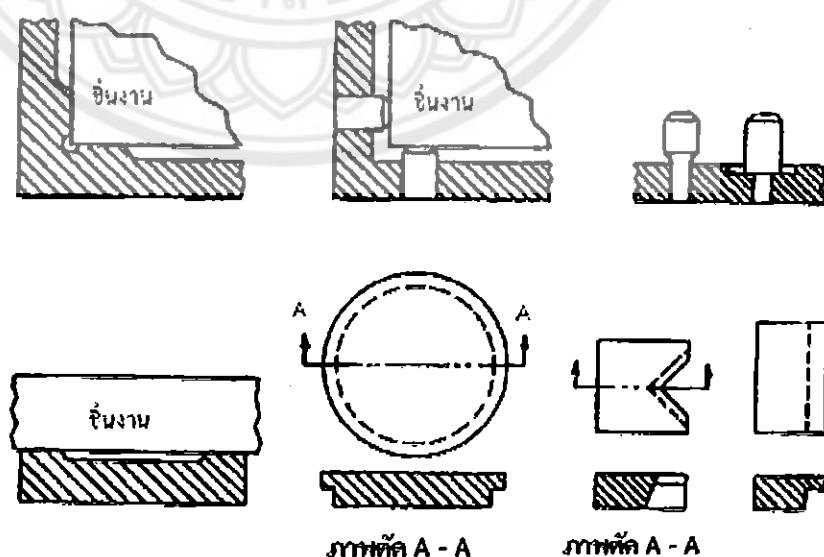

รูปที่ 2.1 การใช้ตัวกำหนดตำแหน่งแบบลดจุดสัมผัส


ที่มา : วิชีรช พิทอง.การออกแบบจิกและพิกเจอร์.

ข. ค่าผิดพลาดที่ยอมรับให้ใช้ได้ เมื่อทำการออกแบบจิ๊กหรือพิกซ์เจอร์ ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงค่าความผิดพลาดของชิ้นงานที่ยอมรับให้ใช้ได้ด้วย

ค. การป้องกันการใส่งานผิด การป้องกันการใส่งานผิดข้าหัวหรือตำแหน่งนี้เป็นสิ่งที่นักออกแบบเครื่องมือจะต้องหาวิธีเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อใส่ชิ้นงานเข้าไปในจิ๊กหรือพิกซ์เจอร์แล้ว ชิ้นงานก็จะพิทพอดและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง อาจมีการติดตั้งสลักกันโน่ (Fool Proofing Pin)

ง. ตัวกำหนดตำแหน่งที่ช้าช้อนการใช้ตัวกำหนดตำแหน่งที่ช้าช้อนกันควรที่จะต้องหลักเลียงให้มากที่สุด ซึ่งถ้าหากมีการกำหนดตำแหน่งที่ช้าช้อนเกิดขึ้นอาจจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาก แล้วก็ยังทำให้ความเที่ยงตรงลดน้อยลงไปด้วย


2.2.3.3 แนวทางของการเคลื่อนที่ ในขั้นตอนการผลิตวัตถุที่ไม่ได้ถูกจำกัดการเคลื่อนที่ และมีอิสระในการเคลื่อนที่ในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด 12 ทิศทาง ดังที่แสดงในรูปที่ 2.2 วัตถุขึ้นหนึ่งเมื่อมีอิสระในการเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่บนรอบแนวแกน หรือเคลื่อนที่บนกับแนวแกนของวัตถุนั้นซึ่งจะมีอยู่ 3 แนวแกนนั้นก็คือ X Y และ Z

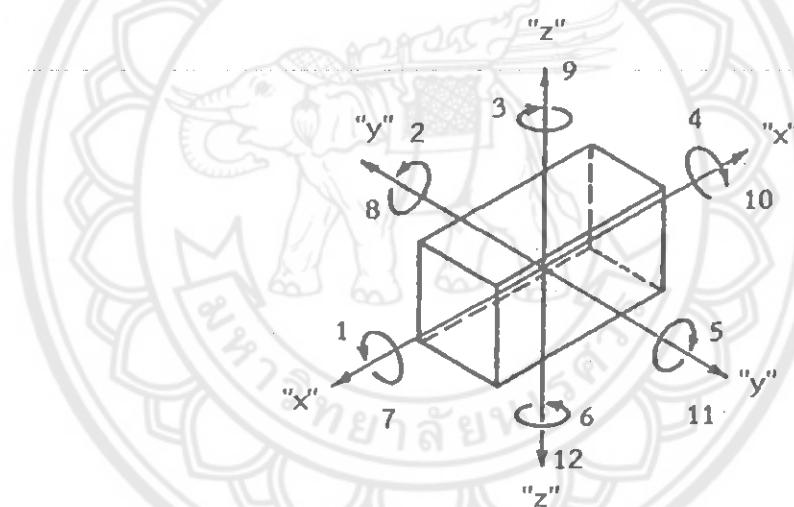

รูปที่ 2.2 แนวทางของการเคลื่อนที่
ที่มา : วชิรະ มีทอง. การออกแบบจิ๊กและพิกเจอร์.

2.2.3.4 การจำกัดการเคลื่อนที่ ในการที่จะกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานให้อยู่ในจิ๊กหรือพิกซ์เจอร์โดยที่จะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องเที่ยงตรงนั้นการเคลื่อนที่ของชิ้นงานจะต้องถูกจำกัดไว้ด้วยและการที่จะจำกัดหรือบังคับไม่ให้ชิ้นงานเกิดการเคลื่อนที่นั้นจะทำได้โดยใช้ตัวกำหนดตำแหน่งและตัวจับยึดงาน พิกซ์เจอร์ที่จะใช้กับชิ้นงานในรูปที่ 2.2 จะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นหลักการของการจำกัดการเคลื่อนที่ของวัตถุ จากรูปชิ้นงานจะถูกวางแผนบนสลัก 3 ตัว จะทำให้ชิ้นงานนั้นถูกจำกัดการเคลื่อนที่ไป 5 ทิศทางคือ 2, 5, 1, 4, 12 การที่จะใช้ตัวกำหนดตำแหน่งชนิดที่เป็นสลัก (Pin) หรือคุณ (Button) นี้จะทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด เนื่องจากพื้นที่ที่สัมผัสของตัวกำหนดตำแหน่ง

กับชิ้นงานอยู่สูงจากพื้นทำให้เศษโลหะสามารถหลักลงไปข้างล่างได้ไม่ติดอยู่กับสลักตำแหน่งนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการทำก็ถูกกว่าด้วย และสามารถที่จะเปลี่ยนสลักไปตามความต้องการ

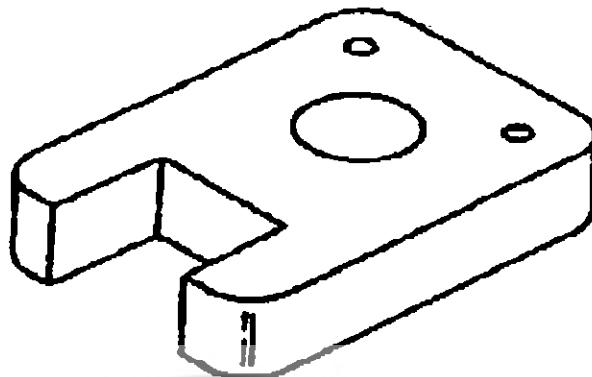

รูปที่ 2.3 ตัวกำหนดตำแหน่งกับชิ้นงาน
ที่มา : วชิระ มีทอง. การออกแบบจิ๊กและพิกเจอร์.

2.2.4 หลักการของการยึดจับชิ้นงาน

2.2.4.1 ตัวยึดจับชิ้นงาน ตัวยึดจับชิ้นงานนี้ หมายถึง ชิ้นส่วนของจิ๊กหรือพิกเจอร์ที่ทำหน้าที่ในการยึดจับชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นยึด ตัวจับ และแบบหนีบยึดจับชิ้นงานให้ติดแน่นอยู่กับจิ๊กหรือพิกเจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการอย่างเที่ยงตรง และอยู่ในตำแหน่งโดยสามารถต่อต้านแรงที่เกิดจากการตัดของเครื่องมือตัดที่กระทำต่อชิ้นงานได้ ตัวยึดกับชิ้นงานจะคล้ายกันกับตัวกำหนดตำแหน่ง คือจะต้องทำให้การใส่ชิ้นงานเข้าหรือถอดชิ้นงานออกมาจากจิ๊กหรือพิกเจอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว

2.2.4.2 กฎข้อพื้นฐานของการยึดจับชิ้นงาน การทำงานของปากกาหรือตัวยึดจับชิ้นงานในการที่จะยึดชิ้นงานให้ติดแน่นกับจิ๊กหรือพิกเจอร์ในระหว่างที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่จะต้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงเพื่อให้ได้ผลงานออกแบบอย่างดี และถูกต้อง ดังนั้นตัวยึดจับชิ้นงานจึงต้องมีการคิดวางแผนให้ดีที่สุดระหว่างการออกแบบจิ๊กหรือพิกเจอร์ ซึ่งนักออกแบบจะต้องคำนึงถึง สิ่งต่อไปนี้

ก. ตำแหน่งของปากกาหรือตัวยึดจับชิ้นงาน ตัวยึดจับชิ้นงานจะต้องสัมผัสกับชิ้นงานตรงจุดที่ชิ้นงานมีความแข็งแกร่งที่สุดเสมอไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้แรงที่เกิดจากการยึดจับนั้นไปทำให้ชิ้นงานเกิดการแย่นโถงหรือทำให้ชิ้นงานเสียหายชิ้นงานจะต้องถูกรับรองไว้ด้วย และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือตัวยึดจับชิ้นงานต้องไม่ถูกวางไว้ในตำแหน่งที่จะไปขัดขวางการทำงานของเครื่องมือตัดทำให้การทำงานของเครื่องจักรต่อชิ้นงานเป็นไปอย่างลำบาก

ข. แรงจากเครื่องมือตัด แรงแบบนี้เป็นแรงที่เกิดจากการตัดชิ้นงานของเครื่องดังนั้นการที่จะยึดจับชิ้นงานให้ถูกต้องนักออกแบบจิ๊กและพิกเจอร์จึงจำเป็นจะต้องรู้ว่าเครื่องมือ

(Tool) คืออะไร มีชนิดของการตัดเป็นอย่างไรบ้างมีทิศทางในการตัดอย่างไร ช่องการออกแบบจะต้องสามารถใช้แรงที่เกิดจากการตัดเป็นประ予以ชน์ด้วย แรงในการตัดส่วนมากจะเป็นแบบทิศทางกดลง และถูกต้านทานโดยฐาน นอกจากนั้นแรงบิดที่เกิดขึ้นก็จะทำให้ชิ้นงานที่ถูกตัดหรือถูกเจาะหมุนรอบแกนของตอกสว่านได้ และอีกแรงหนึ่งก็คือแรงที่ทำให้เกิดการเป็นขึ้นของชิ้นงานในระหว่างการเจาะ เมื่อตอกสว่านเจาะทะลุอีกด้านหนึ่งของชิ้นงาน สำหรับจี๊กเจาะรูในรูป แรงที่ทำให้ชิ้นงานหมุนรอบตอกสว่านจะถูกต่อต้านโดยกำหนดตำแหน่ง ที่อยู่รอบชิ้นงานที่ทำการยืดให้ชิ้นงานติดแน่นอยู่ในตำแหน่งเดิม และการใส่ตัวยืด ให้ยืดชิ้นงานก็จะเป็นการช่วยให้ชิ้นงานติดแน่นอยู่ในตำแหน่งนั้นโดยไม่เกิดการเคลื่อนที่ขึ้น



รูปที่ 2.4 แรงจากเครื่องมือตัด

ที่มา: วชิระ มีทอง. การออกแบบจี๊กและพิกเจอร์

ค. แรงในการยืดจับชิ้นงาน แรงในการยืดจับชิ้นงานนี้เป็นแรงที่จำเป็นจะต้องมีเพื่อสำหรับยืดจับชิ้นงานให้อยู่นิ่งตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ในระหว่างที่มีการปฏิบัติการกับชิ้นงาน และแรงนี้จะถูกต่อต้านโดยตัวกำหนดตำแหน่ง (Locators) การยืดจับชิ้นงานจะช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ออกไปจากตำแหน่งเดิมหรือถูกดึงออกจากจี๊กหรือพิกเจอร์ในระหว่างที่ชิ้นงานถูกกระทำอยู่

2.3 เครื่องมือวัดและตรวจสอบแบบค่าคงที่

ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าจะมีการตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (อภัณ พธนาวิน, 2554)

2.3.1 เกจทรงกระบอก (Plug Gauges)

การผลิตชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นรูหรือรูคว้านจำนวนมากซึ่นโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบรูที่ผลิตเสร็จแล้วว่าสามารถดำเนินไปใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้ขนาดของรูเหล่านั้นถ้ามีขนาดอยู่ในพิกัดความผิด แสดงว่าชิ้นงานรูหรือรู-คว้านเหล่านั้นสามารถ

นำไปใช้งานได้ เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบความโดยตรงว่ามีขนาดอยู่ในพิกัดความเพื่อหรือไม่เรียกว่า “เกจทรงกระบอก”

เกจทรงกระบอกเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบขนาดของรูในกระบวนการผลิต เพื่อตรวจสอบดูว่ารูเหล่านั้นมีขนาดอยู่ในพิกัดความเพื่อหรือไม่

2.3.2 เกจก้านปู (Snap Gauges)

การผลิตชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นเหลาจำนวนมากขึ้นโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบขนาดของเหลาที่ผลิตเสร็จแล้วว่าสามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่ ขนาดของเหลาที่นับถ้วนมาขนาดอยู่ในพิกัดความเพื่อจะสามารถนำไปใช้งานได้ เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบขนาดของเหลาว่ามีขนาดอยู่ในพิกัดความเพื่อหรือไม่เรียกว่า “เกจก้านปู”

เกจก้านปูเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบขนาดของเหลาในกระบวนการผลิต เพื่อตรวจสอบดูว่าขนาดของเหลานั้นมีขนาดอยู่ในพิกัดความเพื่อหรือไม่

2.3.3 เกจสอบรัศมี (Radius Gauges)

ผู้ชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปที่มีลักษณะเป็นผิวโค้ง ซึ่งมีหัวรัศมีโค้งในและรัศมีโค้งนอก เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบผิวโค้งเรียกว่า “เกจสอบรัศมี”

เกจสอบรัศมีเป็นเครื่องมือวัดใช้สำหรับตรวจสอบรัศมีความโค้งของชิ้นงาน หัวรัศมีโค้งนอกและรัศมีโค้งใน

2.3.4 เกจบล็อก (Block Gauges)

เกจบล็อกหรือสลิปเกจ (Slip Gauges) เป็นเครื่องมือวัดที่มีลักษณะเป็นแท่งใช้เป็นเครื่องมือวัดในการวัดขนาดงาน และใช้เป็นแท่งตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดอื่นๆ เนื่องจากเกจบล็อกถูกสร้างให้มีขนาดความเที่ยงตรงสูง

เกจบล็อกเป็นเครื่องมือวัด และตรวจสอบที่ให้ค่าความเที่ยงตรงสูงมาก ใช้สำหรับวัดความหนาหรือความสูงของชิ้นงาน หรือใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของขนาดเครื่องมือวัด

2.3.5 เกจเหลาเรียว (Taper Plug Gauges)

การวัดเรียวเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการวัดเหลาเรียวหรือรูเรียว เพื่อที่จะทำให้มีขนาดพอดีกับขนาดความโดยปลายด้านเล็กกับขนาดความโดยปลายด้านใหญ่ และมีระยะห่างพอตี ซึ่งอยู่ระหว่างขนาดความโดยทั้ง 2 ด้าน การวัดขนาดที่ส่วนต่างๆ ของเรียวดังที่กล่าวมา หากใช้บรรทัดเหล็กเอาจริงๆ ค่าที่วัดได้อาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง เพราะขนาดของ

เรียวจะพอดีถูกต้องจะต้องใช้ตัวเพลาเรียวและตัวรูเรียว ประกอบเข้าด้วยกันดังนี้การวัดตรวจสอบจึงต้องสร้างมาตรฐานเรียวเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งเรียกว่า “เกจเพลาเรียว” หรือ “เกจรูเรียว”

เกจเพลาเรียวเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบอัตราเรียวของชิ้นส่วนเครื่องมือกล หรือใช้ตรวจสอบขนาดของรูเรียวว่าได้ขนาดอยู่ในมาตรฐานเรียวหรือไม่

2.3.6 เกจรูเรียว (Taper Ring Gauges)

เกจรูเรียวเป็นเครื่องมือวัด และตรวจสอบที่มีลักษณะการใช้งานตรงข้ามกับเกจเพลาเรียว ดังได้กล่าวมาแล้ว คือ เกจรูเรียวถูกกำหนดให้เป็นตัวมาตรฐานใช้ตรวจสอบขนาดของเพลาเรียว

เกจรูเรียวเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบอัตราเรียวของเพลา ว่ามีขนาดความโดยและอัตราเรียวถูกต้องหรือไม่

2.3.7 เกจแผ่น (Filler Gauges)

การทำงานของเครื่องจักร ชิ้นส่วนบางชิ้นทำงานโดยการเลื่อนสัมผัสไปมา กับชิ้นส่วนอื่น เช่น ร่างร่างเลื่อนต่างๆ ของเครื่องกลึง เครื่องวัด และเครื่องใส เป็นต้น ในขณะทำงานต้องมีการหล่อลีบเพื่อช่วยลดแรงเสียดทาน แต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งชิ้นส่วนเหล่านั้นจะสึกหรอ เกิดการหลุมคลอนเกินพิกัดมาตรฐานที่กำหนดไว้ ในการวัดตรวจสอบช่องว่างชิ้นส่วนที่สัมผัสกัน จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบที่เรียกว่า “เกจแผ่นหรือเกจวัดความหนา” (Thickness Gauges)

เกจแผ่นเป็นเครื่องมือวัดระยะห่างระหว่างผิวงานสองชิ้นที่เลื่อนสัมผัสกัน และเกิดการสึกหรอเป็นช่องว่าง หรือใช้สำหรับตั้งระยะห่างของผิวงานให้ได้ระยะห่างตามที่ต้องการ

2.4 การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Auto CAD)

AUTO CAD คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ เขียนแบบ และผลิตงานออกแบบที่เกี่ยวข้องได้ในเกือบทุกประเภท เช่น ตั้งแต่งานแพนผังแบบชิ้นเล็กๆ จนกระทั่งงานใหญ่ๆ จนถึงแพนท์โลก ด้วยความไม่มีขีดจำกัดใดๆ เป็นตัวหลักของการผลิตผลงานการออกแบบทั้งหมดในอนาคต และเป็นที่ยอมรับสาหรับคนทั่วโลก ในเรื่องของมาตรฐานการออกแบบโดยทั่วไป ซึ่งความสามารถของโปรแกรม AUTO CAD นี้ จะทำได้ดั้งเด่นในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ตลอดจนเป็นพื้นฐานของ การนำไปสู่การสร้างงาน ANIMATION (ภาพเคลื่อนไหวและการนำเสนองาน (PRESENTATION) ในรูปแบบต่างๆ ในขั้นตอนต่อๆ ไปที่สูงขึ้น และใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้อีกในหลายๆ รูปแบบ

โปรแกรม Auto CAD ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Autodesk ด้วยการเริ่มต้นของ John Walker โปรแกรม Auto CAD เวอร์ชัน 1 ได้ถูกเปิดตัวสู่ชาวโลกครั้งแรกในเดือน ธันวาคม ค.ศ. 1982 จนถึงปัจจุบัน โปรแกรม Auto CAD มีเวอร์ชันและเวอร์ชันล่าสุดคือ Auto CAD 2012 (อภิรัตน์ บางศิริ, 2551)

2.5 คุณสมบัติทางโลหะวิทยา

โลหะที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็นหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน การใช้งานโดยจะจึงควรเลือกใช้งานตามคุณสมบัติ ดังนี้ (ชาญ ณัดงาน และ วิธีชัย อิงภารณ์, 2545)

2.5.1 เหล็กเหนียว

เหล็กเหนียว (Wrought iron) ประกอบด้วยเหล็กบริสุทธิ์แล็ค (Slag) ร้อยละ 1 ถึง ร้อยละ 3 นอกจานี้ยังประกอบด้วยคาร์บอน แมงกานิส ชิลิคอน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน เหล็กเหนียวทำโดยแทสแล็คที่หลอมละลายจากเทาหลอมลงไปในเบ้าที่มีเนื้อเหล็กอยู่แล้วผสมกัน จากนั้นจึงนำมาอัดรีด (Rolling) หรือ (Hammering) ให้เป็นแท่งเพื่อลดสแล็คส่วนเกินออก แท่งเหล็กนี้จะนำไปขึ้นรูปร้อนให้เป็นท่อน ห่อ แผ่น หรือรูปพรรณต่างๆ ได้ เหล็กเหนียวมีความเหนียวและอ่อนชึ้นทีขึ้นรูปได้และต้องดัดเพื่อให้ติดกัน (Forge Welded) ได้ นอกจานี้ยังทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กกล้าเนื่องจากจะเกิดออกไซด์ (Oxide) ปกคลุมพื้นผิวได้อย่างรวดเร็วเมื่อยูในสิ่งแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน เหล็กเหนียวที่ผ่านการรีดมีคุณสมบัติทางกลในแนวยาว (แนวที่ผ่านการรีด) ดีกว่าในแนวขวางเหล็กเหนียวจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วยได้ใส่โลหะผสมลงไปในเนื้อเหล็กเหนียว เช่น นิกเกิล ร้อยละ 1.5 ถึง ร้อยละ 3.5 ถ้าความด้านแรงดึงอัลติเมต (Ultimate Strength) ของเหล็กเหนียวเพิ่มขึ้นเมื่อได้แผ่นการขึ้นรูปเย็นแล้วบ่มอย่างเหมาะสม

ตัวอย่างคุณสมบัติเหล็กเหนียวและเหล็กเหนียวผสานนิกเกิล ร้อยละ 3.25

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติทางกลของเหล็กเหนียวและเหล็กเหนียวผสานนิกเกิล

คุณสมบัติทางกล, หน่วย	เหล็กเหนียว (คุณสมบัติในแนวยาว)	เหล็กเหนียวผสานนิกเกิล ร้อยละ 3.25
แรงดึง, นิวตันต่อลบ.ม.m.	290-360	380-415
จุดคราบ, นิวตันต่อลบ.ม.m.	180-240	310-345
การยืดตัว (200 mm), ร้อยละ	25-40	25-30
พื้นที่หน้าตัดลดลง, ร้อยละ	40-55	35-45

ที่มา : ชาญ ณัดงาน และ วิธีชัย อิงภารณ์ (2545)

2.5.2 เหล็กหล่อ

เหล็กหล่อ (Cast Iron) ที่ใช้งานทั่วไปมีคาร์บอนผสมอยู่ ร้อยละ 2.5 ถึง ร้อยละ 4.0 เป็นที่ทราบกันดีว่ามีคาร์บอนผสมอยู่มากเหล็กจะเปราะและมีความเหนียวน้อยลง เพราะฉะนั้นเหล็กหล่อจึงขึ้นรูปเย็นไม่ได้ แต่เมื่อนำไปหลอมเหลวแล้วจะให้ได้จ่ายจึงสามารถจะหล่อเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ดี เมื่อยืดตัวลง แล้วทำการบ่มจะทำให้สามารถตัดก็งได้ เหล็กหล่อ มีความด้านแรงดึงต่ำกว่าความด้านแรงกด (Compressive Strength) จึงจะเหมาะสมกับสมัชฐานที่รับแรงกด นอกจานี้คุณสมบัติของ

เหล็กหล่ออย่างเปลี่ยนแปลงไปได้มากเนื่องจากเมื่อผสมโลหะผสมชนิดต่างๆ แล้วผ่านกรรมวิธีทางความร้อน ต่างกันเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานเหล็กหล่อเดิมแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ เหล็กหล่อสีขาว (White Cast Iron) เหล็กหล่อเหลี่ยม (Malleable Cast Iron) เหล็กหล่อสีเทา (Gray Cast Iron) และเหล็กหล่อเหลี่ยมพิเศษ (Nodular Cast Iron) นอกจากนี้ยังมีอีก 2 แบบ คือ เหล็กหล่อเย็น (Chilled Cast Iron) และเหล็กหล่อผสม (Alloy Cast Iron)

2.5.2.1 เหล็กหล่อสีขาว เป็นเหล็กหล่อที่มีเนื้อละเอียดสีขาว เพราะไม่มีแกรไฟต์ คาร์บอน ที่มีอยู่ในเนื้อเหล็กหักหนมจะรวมกับเหล็กในรูปของซีเมนタイト์ (Cementite) ซึ่งมีแรงด้านสูงและแข็งมากแต่ประดิษฐ์ง่ายจึงไม่นิยมนำมาใช้ตัดกลึงเหล็กหล่อสีขาวมีการใช้งานอยู่ในวงจำกัด แม้ว่าจะมีใช้อยู่ในบ้างในงานที่ต้องการความหนาแน่นต่อการสึกหรอ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการกด แบบผลักดันโลหะ (Extrusion Dies) แล้วผิวของถังผสมซีเมนต์ เป็นต้น

2.5.2.2 เหล็กหล่อเหลี่ยม เป็นเหล็กหล่อสีขาวที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนมาแล้วเมื่อนำเหล็กหล่อสีขาวไปเผาให้มีอุณหภูมิประมาณ 880 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ช่วงเวลาหนึ่งแล้วปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างช้าๆ (คล้ายกับการเหมือนเปอร์วิง) คาร์บอนในเนื้อเหล็กที่อยู่ในรูปของซีเมนタイト์จะห่ออยา แยกตัวออกเมื่อยังคงเย็นตัวลงจนมีอุณหภูมิปกติคาร์บอนที่เหลืออยู่จะจับตัวกันเป็นกลุ่มในรูปเกือบกลม เหล็กหล่อเหลี่ยมมีคุณสมบัติกว่าเหล็กหล่อสีเทา ยกเว้นคุณสมบัติทางด้านการทนต่อการสึกหรอ เหล็กหล่อเหลี่ยวนั้นตัดกลึงได้สะดวก หล่อเป็นชิ้นบาง เช่น (12 มม. ถึง 50 มม.) จึงนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมรถยนต์ น้ำมัน การเกษตร และรถให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ทำห้องเพื่อง (Gear Box) งานเบรกในรถยนต์ ชิ้นส่วนรดได เป็นต้น เหล็กหล่อเหลี่ยมนี้อ่อนล้าและไม่สามารถใช้ต่อไปจะทำให้คุณสมบัติทางกลเปลี่ยนแปลง โลหะผสมที่นิยมใช้ได้แก่ ทองแดง หรือทองแดงกับโลลิบดีนัม ทองแดงช่วยให้เหล็กหล่อเหลี่ยมทนต่อการกัดกร่อนได้ดีขึ้น ความด้านทานแรงดึงและความด้านทานแรงดึงคราก (Yield Strength) ดีขึ้น แต่ความเหลี่ยมจะลดลง

2.5.2.3 เหล็กหล่อสีเทา เป็นเหล็กหล่อที่มักใช้งานกันมากที่สุดในกระบวนการเหล็กหล่อหักหนม ตั้งนั้นจึงมักเรียกเหล็กสีเทาว่า เหล็กหล่อ เหล็กหล่อสีเทาจะมีคาร์บอนผสมอยู่ ร้อยละ 2.5 ถึง ร้อยละ 4.0 และมักจะมีชิลิกอนผสมอยู่มากกว่า ร้อยละ 2 คาร์บอนจะรวมตัวกันเป็นสารประกอบกับเหล็กเรียกว่า ซีเมนタイト์ บางส่วนและส่วนที่เหลือจะอยู่ในรูปของคาร์บอนบริสุทธิ์ หรือที่เรียกว่า แกรไฟต์ เป็นแบบยาวๆ แทรกอยู่ในเนื้อเหล็กซึ่งทำให้มองเห็นเนื้อเหล็กเป็นสีเทา ถ้ามีชิลิกอนผสมอยู่มากกว่าจะทำให้ความด้านทานของเหล็กหล่อสีเทาลดลง เหล็กหล่อสีเทาที่แข็งที่สุดและแข็งแรงที่สุดจะมีโครงสร้างแบบเพอร์ลิต (Perlite) ส่วนที่นิ่มที่สุดจะมีโครงสร้างผสมระหว่างแกรไฟต์กับเพอร์ไรต์ (Ferrite) และมีคาร์บอนผสมอยู่น้อย ความแข็งแรง และความด้านทานแรงของเหล็กหล่อสีเทาเพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่มคาร์บอน ASTM A48 - 46 จัดจำพวกเหล็กหล่อสีเทาออกเป็นเจ็ดชั้นคุณภาพ โดยจะใช้หมายเลข 20, 25, 30, 35, 40, 50 และ 60 หมายเลขนี้จะบอกถึงความด้านทานแรงดึงต่ำสุดเป็น ksi (kip per in , 1 kip = 1000 lb) ตัวอย่างเช่น เหล็กหล่อสีเทาชั้นคุณภาพ 20 มีค่าความด้านทานแรงดึงต่ำสุด

20 ksi หรือ 20,000 psi เป็นต้น คุณสมบัติทางกลอย่างอื่นของเหล็กหล่อสีเทาดู เหล็กหล่อทุกชนิด เชื่อมได้ยาก แต่ก็สามารถเชื่อมได้ถ้ามีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เช่น อุ่นชิ้นงานก่อนเชื่อม เตรียมผิว ที่จะเชื่อม เลือกวิธีที่จะเชื่อมและลวดเชื่อม ข้อควรระวังก็คือการให้ความร้อนและการลดความร้อน จากเหล็กหล่อ อาจทำให้เกิดการแตกกร้าวขึ้นได้

2.5.2.4 เหล็กหล่อเนื้อยาพิเศษ เป็นเหล็กที่มีแกรไฟต์รูปทรงกลมแทรกอยู่ในเนื้อเหล็กซึ่ง เกิดจากการผสมแมกนีเซียมหรือซีเรียม (Cerium) ลงในเหล็กหล่อสีเทาขณะที่หลอมละลายก่อนเทลง ในแบบหล่อ ข้อแตกต่างจากเหล็กเนื้อยาที่คือ เหล็กหล่อเนื้อยาพิเศษจะเกิดแกรไฟต์รูปทรงกลมขณะ แข็งตัว และไม่ต้องทำเหม贲เปอร์ริง เมื่อผสมโลหะผสมบางชนิดลงไปจะทำให้เหล็กหล่อเนื้อยาพิเศษทน ต่อการกัดกร่อนได้ดีและทนต่อการครีป (Creep) ที่อุณหภูมิสูงสุด เหล็กหล่อเนื้อยาพิเศษมีความต้าน แรง ความเหนียว ความเหนียวทุนสูงกว่า เหล็กหล่อสีเทาและมีรูพรุนน้อยกว่า จึงมักใช้ในการขึ้นรูป เป็นเพลาข้อเหวี่ยง ลูกสูบ ฝาสูบ ลูกกลิ้ง ล้อสายพาน แบบขึ้นรูป เป็นต้น

2.5.2.5 เหล็กหล่อเย็น เป็นเหล็กหล่อที่มีผิวนอกเป็นเหล็กหล่อสีขาว มีชีเมนไต์เป็นหลัก ดังนั้นจึงแข็งมาก แต่ผิวในจะมีเนื้อเป็นเหล็กหล่อสีเทา ทำได้โดยใส่แผ่นโลหะเย็นในแบบไกลัพแบบ เมื่อเทโลหะที่หลอกเหลวลงไป น้ำโลหะที่สัมผัสกับแท่นโลหะเย็นจะลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วจึงทำ ให้มีโครงสร้างเป็นชีเมนไต์ตั้งกล้าว เหล็กหล่อเย็นตัดกลึงได้โดยเจียร์ชในอย่างเดียวเท่านั้น และมัก ใช้ในการทำแบบตอก (Punching Die) ชิ้นส่วนสำหรับการบด ล้อรดไฟ เป็นต้น

2.5.2.6 เหล็กหล่อผสม เป็นเหล็กหล่อที่ผสมโลหะผสมต่างๆ ทำให้คุณสมบัติทางโลหะดี ขึ้น ทนความร้อนดีขึ้น ทนต่อการกัดกร่อนและสึกหรอดีขึ้น หรืออาจทำให้หล่อได้ง่ายขึ้น และตัดกลึง ได้งานขึ้น โลหะผสมทั่วไปที่ใช้ได้แก่ นิกเกิล ทองแดง โครเมี่ยม โมลิบดีนัม และวานาเดียม

2.5.3 โลหะผสมระหว่างกล้าว

โลหะผสมที่เจตนาจะผสมลงไว้ในโลหะก็เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและ คุณสมบัติทางกลของโลหะ เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมชาติ (Plain Carbon Steel) ซึ่งมีปริมาณแมงกานีส ฟอสฟอรัส และซิลิกอน อยู่น้อย และไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่างๆ ที่เนื่องมาจากการบอน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใส่โลหะผสมชนิดต่างๆ ลงไว้ในเหล็กกล้าคาร์บอนจำนวนมากหรือน้อย ตามความต้องการเพื่อให้เกิดผลอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

2.5.3.1 เพิ่มความต้านแรง

2.5.3.2 ปรับปรุงคุณสมบัติในการซุบแข็ง

2.5.3.3 ปรับปรุงคุณสมบัติที่อุณหภูมิต่ำหรือสูง

2.5.3.4 เพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อน

2.5.3.5 ปรับปรุงคุณสมบัติในการตัดกลึง

2.5.3.6 ปรับปรุงคุณสมบัติต้านทานต่อการสึกกร่อน

2.5.3.7 เพิ่มความเหนียวบุ่ม

2.5.4 เหล็กกล้าเหล็กกล้าอาจจะแบ่งออกได้เป็น

2.5.4.1 เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel) มีคาร์บอนผสมอยู่ที่ระหว่าง ร้อยละ 0.05 ถึง ร้อยละ 0.30 เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel) จะมีคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.30 ถึง ร้อยละ 0.50 เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel) มีคาร์บอนผสมมากกว่า ร้อยละ 0.5 ขึ้นไป

ก. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ มีใช้งานมากทางด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและในงานโครงสร้าง เช่น ใช้ทำห่อโครงสร้าง ถัง รถไฟ ตัวถังรถยนต์ สลักเกลียว แป้นเหล็กชุบสังกะสี ถ้าเหล็กกล้าชนิดนี้มีกัมมังส์กันผสมอยู่มากเรียกว่าเหล็กสิงเสรี (Free Cutting Steel) ซึ่งนิยมใช้อย่างมากในเครื่องทำเกลียวอัดโน้มติ ในอุตสาหกรรมส่วนมากใช้เหล็กกล้าชนิดนี้หั่นรีดร้อนและรีดเย็น เหล็กกล้าที่ผ่านการรีดเย็นจะมีความต้านแรงตันคงดีเด็ด และมีขนาดแบน่อนกว้างต้องการให้ผิวเหล็กหนาต่อการสึกหรอ ก็ทำได้โดยการชุบผิวเข้ม

ข. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง สามารถนำมาชุบหรือเทมเพอร์ได้โดยทางกรรมวิธีทางความร้อนโดยทั่วไป ดังนั้นจึงมักใช้งานที่ต้องความต้านแรง และทนต่อการสึกกร่อน ผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางคือ เพลา แกน เพราข้อเหวี่ยง ก้านสูบ และขันส่วนเครื่องจักรกลที่ต้องการความต้านแรงสูงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

ค. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง ใช้มากเมื่อมีผลิตภัณฑ์ต้องการความแข็ง และความต้านแรงสูงพร้อมกับน้ำหนักต่อการสึกหรอได้ด้วย เหล็กกล้าชนิดนี้จะต้องผ่านกรรมวิธีทางความร้อน ก่อนจึงจะมีคุณสมบัติตามต้องการ โดยปกติที่หาซื้อตามท้องตลาดจะอยู่ในสภาพที่ผ่านการแอนนิลมาแล้ว ดังนั้นเมื่อขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วต้องทำการรีดความร้อนเพื่อให้มีความแข็งแรงตามต้องการ เหล็กกล้าชนิดนี้ใช้ทำเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น ดอกสว่าน อุปกรณ์ตัดเกลียวใน ดอกคัวนู แบบพิมพ์ และเครื่องมือต่างๆ และมักใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความคมเช่น มีด سكัด กระไวร เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำลวดสปริงและลวดสลิงอีกด้วย การใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสูงมีข้อควรระวังคือ ความแข็งและความต้านแรงจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งไม่เหมาะสมกับการนำไปใช้ทำเครื่องมือตัดบางชนิด ที่ทำงานด้วยอุณหภูมิสูง และถ้านำไปชุบแข็งอาจเกิดการบิดเบี้ยวและแตกร้าวได้ ประการสุดท้าย เหล็กคาร์บอนสูง มีข้อเสียคือเมื่อชุบแข็งจะได้ผิวแข็งที่ตื้น นอกเสียจากเป็นชิ้นงานบาง ดังนั้นจึงหวังผลจากการชุบแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนสูง ได้ไม่มากนัก

2.5.4.2 เหล็กกล้าผสมต่ำ ความต้านแรงสูง เป็นเหล็กกล้าผสมต่ำความต้านแรงสูงที่จะถูกนำไปใช้งานในลักษณะที่ผลิตออกมากโดยตรงเป็นส่วนมาก หรืออาจจะใช้กรรมวิธีความร้อนในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลขึ้นอีกก็ได้ สำหรับการนำไปใช้งานโดยตรงโลหะผสมที่ใส่เข้าไปก็เพื่อทำให้

หากเพอร์ไร์ตแข็งตัวขึ้นแต่คุณสมบัติทางกลยังมีได้แสดงออกมากอย่างเต็มที่ เมื่อนำไปผ่านกรรมวิธีความร้อนเหล็กกล้าชนิดนี้จะได้รับการปรับปรุงให้มีความต้านแรงดึง ความเหนียว ความแข็ง ความเหนียวสูงขึ้นไปอีก

2.5.4.3 เหล็กกล้าโครงสร้างผสมตัว เหล็กกล้าโครงสร้างผสมตัวใช้กันมากในงานทางด้านการขนส่งและการก่อสร้าง เหล็กกล้าชนิดนี้มีได้ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน จะน้ำคุณสมบัติต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับการผสมโลหะผสมลงไปอย่างเหมาะสมกับปริมาณคาร์บอนที่มีอยู่ ตัวอย่างหนึ่งของเหล็กกล้าโครงสร้างผสมตัวมีความต้านแรงดึงครากประมาณ 345 นิวตันต่อสิบ.มม. และมีความต้านของแรงดึงอัลติเมต ประมาณ 485 นิวตันต่อสิบ.มม. เหล็กกล้าชนิดนี้จะเชื่อมต่อได้ง่ายและชุบแข็งในอากาศไม่ได้ เพื่อให้เหล็กกล้าชนิดนี้มีความต้านแรงเพิ่มขึ้นปริมาณคาร์บอนผสมอยู่ความสูงประมาณร้อยละ 0.3 แต่ต้องยังไร้กําตาม เมื่อมีความต้านแรงเพิ่มขึ้นคุณสมบัติทางด้านความเหนียว การขึ้นรูป และการเชื่อมจะลดลง

2.5.4.4 เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าหล่อมีจะส่วนประกอบทางเคมีคล้ายคลึงกับเหล็กเหนียว (Wrought steel) แต่ว่าได้เพิ่มให้มีวิลลิคอน และแมงกานีสมากกว่า และได้ลดกําชาออกซิเจนและกําชาอย่างอื่นในเนื้อเหล็ก เหล็กกล้าหล่อใช้ทำขึ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อนซึ่งต้องการให้มีคุณสมบัติทางกลใกล้เคียงกับเหล็กกล้าเหนียว ด้วยราคาถูกกว่าการผลิตด้วยวิธีอื่น นอกจากนั้นเหล็กกล้าหล่อจะมีคุณสมบัติทางกลดีกว่าเหล็กหล่อ กรรมวิธีความร้อนยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกลบางประการของเหล็กกล้าหล่อได้อีกด้วย

2.5.4.5 เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าไร้สนิมมี 3 แบบ คือ ออสตินิติก (Austenitic), เพอร์ริติก (Ferritic), นาร์เทนชิติก (Martensitic) เหล็กกล้าประเภทนี้จะมีคุณสมบัติต่อการกัดกร่อนต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณโคเมเซียมที่ผสมอยู่ เหล็กกล้าไร้สนิมแบบออสตินิติกขัดมันได้เป็นงาน จึงมักใช้ในงานตกแต่งเป็นส่วนมาก นอกจากนี้ยังใช้งานทางด้านที่ต้องการให้ทนความร้อน เหล็กกล้าไร้สนิมได้แบ่งออกเป็นชนิดโดยระบบเลขจำนวนของ Ais (American Iron and Steel Institute) และ (Society of Automotive Engineers) ระบบของ SAE ใช้ตัวเลข 5 ตัว ส่วนของ AISI ใช้ตัวเลข 3 ตัวในระบบของ AISI เลขตัวเลขของอนุกรม (Series) ของเหล็กกล้าไร้สนิม เลขสองตัวสุดท้ายจะบอกชนิดของเหล็กกล้า ตัวอักษรที่ตามหลังเลขที่ 3 บอกถึงกับการตัดแปลงในอนุกรมนั้น อนุกรรมการให้ชื่อเหล็กกล้าไร้สนิมดูได้จากตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 การให้ชื่อเหล็กกล้าไร้สนิมของ AISI และ SAE

AISI	SAE	การแบ่งจำพวกทั่วไป
2xx	203xx	เหล็กกล้าเนื้อยาอสตินิติดสมโครเมี่ยน – นิกเกิล – แมงกานีส ไม่มีคุณสมบัติ แม่เหล็ก ชุบแข็งไม่ได้ด้วยกรรมวิธีทางความร้อน
3xx	303xx	เหล็กกล้าเนื้อยาอสตินิติดสมโครเมี่ยน – นิกเกิล ชุบแข็งไม่ได้ด้วยกรรมวิธีทาง ความร้อน
4xx	514xx	เหล็กเนี้ยยวไร้สนิมมาร์เทนซิติกผสมโครเมี่ยน – เหล็กเนี้ยว มีคุณสมบัติ แม่เหล็ก และชุบแข็งได้ด้วยกรรมวิธีทางความร้อน
4xx	514xx	เหล็กเนี้ยวไร้สนิมเฟอร์ติกผสมโครเมี่ยน – เหล็กเนี้ยวนมีคุณสมบัติแม่เหล็ก และชุบแข็งได้ด้วยกรรมวิธีทางความร้อน

ที่มา : ชาญ ณัดงาน และ วิธีชัย อังกาวรรณ (2545)

ก. เหล็กกล้าไร้สนิม แบบอสตินิติก เป็นกลุ่มของโครเมี่ยน – นิกเกิล ซึ่งจะอยู่ใน อนุกรม 300 กลุ่มของโครเมี่ยน – นิกเกิล – แมงกานีส ประกอบด้วยชนิด 201 และ 202 อนุกรม 300 โดยทั่วไปแล้วมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนดีกว่าแบบมาร์เทนซิติกและเฟอร์ติกเหล็กกล้าไร้ สนิมทุกชนิดมีความคงทนต่อการตกสะเก็ด (Scaling) และมีความต้านแรงที่อุณหภูมิสูงตี ชนิด 203 เป็นชนิดที่ใช้งานทั่วๆ ไป และมักเรียกว่าเหล็กกล้าไร้สนิม 18–18 ซึ่งใช้มากในอุตสาหกรรม ทางด้าน อาหาร อุปกรณ์บนถ่ายวัตถุ เครื่องใช้ในครัว เครื่องประดับทางด้านสถาปัตยกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น เหล็กกล้าไร้สนิมมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดี ขึ้นรูปได้ดี มีความเนี้ยบที่อุณหภูมิ สูงและคำ หาได้ง่ายและราคาพอสมควร ชนิดที่ใช้กันมากในอนุกรมนี้คือ 304, 316, 346 และ 347

ข. เหล็กกล้าไร้สนิมแบบอสตินิติกชุบแข็งไม่ได้ และจะแข็งในขณะขึ้นรูปเย็น แล้วตามด้วยการแอนนิสอย่างรวดเร็วหลังจากการขึ้นรูปเย็น เหล็กกล้าไร้สนิมแบบอสตินิติกตัดกลึง ได้ยากเพราจะแข็งขึ้นจากการขึ้นรูปเย็น ดังนั้นจึงมีอัตราการตัดกลึง ร้อยละ 50 ของเหล็กกล้า B11 12 ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบ อนุกรม 300 นี้มีความเนี้ยบมากแต่จะแข็งเมื่อขึ้นรูปเย็น จึงมีคุณสมบัติทางด้านการขึ้นรูปไม่ดีนัก เหล็กกล้าไร้สนิมแบบอสตินิติกต้องขึ้นรูปได้ และเชื่อมได้ โดยวิธีการเชื่อมหลอมเหลว (Fusionweld) ภาคหลังการเชื่อมควรทำการแอนอีลด้วย

ค. เหล็กกล้าไร้สนิมแบบเฟอร์ติก (บางส่วนของอนุกรม 400) จะชุบแข็งไม่ได้ด้วย กรรมวิธีทางความร้อน และไม่สามารถทำให้แข็งมากนักโดยการขึ้นรูปเย็น มีความเนี้ยบเจริญดีด้วย เมื่อขึ้นรูปเย็นความต้านแรงดึงครากจะเพิ่มขึ้นปริมาณ ร้อยละ 30 แต่ความต้านแรงดึงจะเพิ่มขึ้น เล็กน้อยเท่านั้นเหล็กกล้าไร้สนิมแบบเฟอร์ติกต้องขึ้นรูป และรีดได้สะดวกแต่คุณสมบัติทางด้านการ ตัดกลึงไม่ดีนัก ดังนั้น ในการตัดกลึงจะต้องใช้เครื่องมือตัดที่มีความคมอยู่เสมอ เหล็กกล้าชนิดนี้เชื่อม

ไฟฟ้าเชื่อมโดยใช้ความต้านทานได้ (Resistance Welding) แต่จะต้องทำแอนนิลเพื่อลดความเยรำ และเพิ่มความเหนียวมุน ในการที่จะให้ได้รอยเชื่อมที่แข็งแรงที่สุดจะต้องใช้ลวดเชื่อมแบบอสตินิติก เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเหล็กกล้าเหล็กจะมีความเหนียวมุนลดลง คุณสมบัติทางด้านการคีบเลวลง และความต้านแรงดึงแตกหัก (Breaking Strength) ลดลง

จ. เหล็กกล้าไร้สนิมแบบบาร์เท่นชิติก คล้ายกับแบบเหล็กชิติกคือ อยู่ในกลุ่ม โครงเมียน เหล็กและเป็นส่วนหนึ่งของอนุกรม 400 เหล็กกล้าไร้สนิมแบบมาร์เท่นชิติกที่ใช้หัวไป คือ 410 ซึ่งมีราคาแพงที่สุด เหล็กกล้าไร้สนิมแบบมาร์เท่นชิติกรับแรงกระแทกได้ดี และชุบแข็งได้โดยผาให้ร้อนที่อุณหภูมิ 982 องศาแล้วชุบในน้ำมัน หลังจากนั้นจึงทำการเทมเปอร์ การใช้งานของเหล็กกล้า มาร์เท่นชิติกอนุกรม 400 มีอยู่มากนาก เช่น 410 ใช้ทำวาล์วกระ公然กองผง เพราเครื่องสูบ ในมีด สลักเกลี่ย แป้นเกลี่ย และชิ้นส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมเคมี ชนิด 403 ใช้ทำใบของกังหันไอน้ำในเครื่องอัดลมของเครื่องยนต์เจ็ต และชิ้นส่วนที่รับความเค็นสูง ชนิด 416 จะใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของ คาร์บูเรเตอร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ วาล์ว เพลา แล้วด้ามกอล์ฟ ชนิด 420 เมื่อผ่านกรรมวิธีทางความร้อน จะมีความแข็งสูงจึงใช้ในการผลิตใบมีด อุปกรณ์การผ่าตัด เป็นต้น ชนิด 440 มีความทนทานต่อการ สึกหรอ จึงใช้ในการผลิตลูกปืนในแบริง บูชิ่ง (Bushings) ชิ้นส่วนของวาล์ว บ่าวาล์ว และมีราคาแพง ถ้ามีการบอนผสนอยู่มากจะต้องตัดกลึงกลางด้วยความเร็วตัดต่ำและป้อนที่ละน้อย ชนิดที่เหมาะสมกับ การขันรูปเย็นคือ 403 และ 410 เหล็กกล้ามาร์เท่นชิติก ที่อัดขณะร้อน และนำไปปรีตในช่วงอุณหภูมิ ระหว่าง 1035 องศาเซลเซียส ถึง 1232 องศาเซลเซียส เหล็กกล้ามาร์เท่นชิติกที่เชื่อมด้วยไฟฟ้าและ เชื่อมโดยใช้ความต้านทานได้นั้นคือ ชนิด 403, 410 และ 416 เพื่อให้การเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพที่ดี (คือไม่เประและแตกร้า) การทำการเผางานก่อนที่จะเชื่อมให้มีอุณหภูมิระหว่าง 65 องศาเซลเซียส ถึง 130 องศาเซลเซียส เสียก่อน ภายหลังจากการเชื่อมจึงปล่อยให้เย็นตัวลงในอากาศจนถึงอุณหภูมิ ระหว่าง 650 องศาเซลเซียส ถึง 732 องศาเซลเซียส

เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เท่นชิติกมีคุณสมบัติเดิมทางด้านการคีบและการแตกหัก ที่อุณหภูมิสูงถึง 540 องศาเซลเซียส เหล็กไร้สนิมทั้งสามแบบนี้บัดกรีอ่อน (Soft Soldered) และ บัดกรีแข็ง (Hard Soldered) ได้ การบัดกรีอ่อน (ใช้ลวดบัดกรีเป็นโลหะผสมระหว่างดีบุก – ตะกั่ว) ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะใช้อุณหภูมิต่ำ จึงไม่ทำให้เกิดคาร์ไบด์ (Carbide) ที่ไม่ต้องการ แต่การ บัดกรีแข็ง (ใช้ลวดบัดกรีเป็นทองเหลืองหรือเงิน) ต้องใช้อุณหภูมิสูง (อย่างต่ำที่สุด 620 องศา เซลเซียส) จึงจะทำให้เหล็กกล้าไร้สนิมแบบอสตินิติกคาร์ไบด์ไม่ต้องการขึ้นได้ เพราะจะน้ำดัก ต้องการบัดกรีแข็งจะต้องใช้เหล็กกล้าที่มีชนิดคาร์บอนต่ำหรืออาจใช้ลวดทองแดงในการบัดกรีได้ (Copper Braze) แต่จะต้องใช้ห้องแดงที่มีความบริสุทธิ์มากและต้องมีวิธีป้องผิวในขณะบัดกรีด้วย นอกจากนี้ในการบัดกรีต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง 1095 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจมีผลต่อกรรมวิธีทางความ ร้อนที่ได้รับกระทำกับเหล็กกล้าไร้สนิมมากก่อนแล้ว ดังนั้น การบัดกรีเช่นนี้จึงมักใช้กับรอยเล็ก เท่านั้น

2.5.5 เหล็กเครื่องมือ

เนื่องจากส่วนผสมทางเคมีของเหล็กเครื่องมือทำให้เหล็กเครื่องมือชุบแข็งได้ด้วยกรรมวิธีทางความร้อน จึงมีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสมกับการนำไปทำเครื่องมือตัด เครื่องมือเยื่อน แบบขึ้นรูป (Forming die) ตอกสว่าน อุปกรณ์ (Punches) เป็นต้น และมีคุณสมบัติดังนี้

2.5.5.1 มีความแข็งแรงและความต้านแรงสูงในขณะที่อุณหภูมิจากการตัดกลึงสูงขึ้น

2.5.5.2 สามารถรับแรงกระแทก กระแทก โดยไม่เบี้ยวหรือแตกหัก (นั้นเพื่อความเห็นใจว่า)

2.5.5.3 สามารถทนต่อการสึกหรอและการขัดซีดเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้มีต้องรับเครื่องมือหรือเปลี่ยนเครื่องมือบ่อยครั้ง prag ว่าไม่มีวัสดุเครื่องมือชนิดใดที่มีลักษณะน้ำพึงพาใจดังกล่าวห้ามหมด ดังนั้นจึงต้องดัดแปลงปรับปรุง ให้มีคุณลักษณะเหมาะสมตามความต้องการของชิ้นงาน เหล็กเครื่องมือแบ่งประเภทโดยลักษณะจำเพาะตามระบบของ AISI และ SAE รวมทั้งวิธีการชุบ การใช้งานคุณสมบัติพิเศษ และชนิดที่นิยมกันมากในอุตสาหกรรม

2.5.6 เหล็กกล้าพิเศษ

เหล็กกล้าพิเศษใช้งานเมื่อต้องการวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นพิเศษ บางครั้นจำเป็นต้องใช้งานที่มีอุณหภูมิสูง หรืออุณหภูมิต่ำ โดยไม่ต้องการความต้านแรงสูงมากนัก ดังจะแบ่งได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

2.5.6.1 การจะใช้งานที่อุณหภูมิสูง อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงตันกำลัง กังหันก้าช เครื่องยนต์เจ็ต โรงกลันน้ำมัน โรงงานเคมี และงานอื่นๆ ต้องการใช้เหล็กกล้าที่ต้านทานการเกิดออกไซด์และมีคุณสมบัติทางการคัดตีที่อุณหภูมิสูง เหล็กกล้าชนิดนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเหล็กหรอเปลี่ยนเมื่อยุ่งภายในได้อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน เหล็กกล้าไร้สนิมแบบออสติติกบางชนิด ตัวอย่างเช่น 302, 300, 310, 316, 312 และ 327 ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 925 องศาเซลเซียส ถึง 109 องศาเซลเซียส แต่จะทำให้ความต้านทานคีบลดลงอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 595 องศาเหล็กกล้าไร้สนิมแบบมาร์เทนซิติกและเฟอร์ริติก บางชนิด ตัวอย่างเช่น 405, 410, 418, 430 และ 446 ก็สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 705 องศา ถึง 1095 องศาเซลเซียส แต่ความต้านทานจะลดลงที่อุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส และจะมีค่าลดลงเกือบเป็น 0 เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นจึงจะนำมาใช้งานไม่ได้ถ้าความต้านแรงที่อุณหภูมิสูงเป็นตัวประกอบสำคัญในการออกแบบ เหล็กกล้าไร้สนิมจะมีความต้านทานต่อการตกสะเก็ดเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น ชนิด 440 ต้านทานต่อการตกสะเก็ดได้เมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 760 องศาเซลเซียส ส่วนชนิดอื่นๆ ก็ทนต่อการตกสะเก็ดที่อุณหภูมิสูงกว่า 760 องศาเซลเซียส

2.5.6.2 การใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ คุณสมบัติของเหล็กกล้าเมื่อยุ่งภายในได้อุณหภูมิต่ำ เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมน้ำมัน การทำก้าชเหลว การผลิตยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber) การผลิตพวงการบอน เครื่องบินที่บินระดับสูง อุปกรณ์ทางทหารและ

อันๆ ที่ต้องการใช้เหล็กกล้าที่อุณหภูมิต่ำ แต่ทางด้านอุตสาหกรรมยังมีใช้น้อยมากเหล็กกล้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำคือ เหล็กกล้าไร้สนิมแบบอสตินิติก

2.5.6.3 เหล็กกล้าความต้านทานแรงสูงมาก (Ultrahigh Strength Steel) ซึ่งมีความต้านทานแรงดึงครากและความต้านทานแรงดึงอัลติเมตสูงมาก ตารางที่ 2.3 จะเป็นตัวอย่างของเหล็กกล้าความต้านแรงสูงมาก 8 ชนิด

ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างความต้านทานแรงดึงของเหล็กกล้าความต้านแรงสูงมาก

ชนิดของเหล็กกล้า	ความต้านแรงดึงคราก N/mm ²	ความต้านแรงดึง N/mm ²
เหล็กกล้าผสมที่มีคาร์บอนปานกลาง	1725	2070
เหล็กเครื่องมือขึ้นรูปร้อน	1655	2000
เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก	1620	1690
เหล็กกล้าไร้สนิมօสตินิติกเกรดเย็น	1240	1380
เหล็กกล้าไร้สนิมօสตินิติก	1515	1620
เหล็กกล้าผสมทำ ความต้านแรงสูง ชุบแข็งได้	1690	1965
เหล็กกล้าผสมสูงชุบและเหมเปอร์	2000	2415
ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนสูง	4000	4135

ที่มา : ชาญ ณัตงาน และ วริทธิ อิงภากรณ์ (2545)

2.6 การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน

การวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกลงทุนโครงการต่างๆ บางครั้งต้องการจะทราบว่าจำนวนผลผลิตที่จะผลิตคุ้มทุนควรเป็นเท่าไรเพื่อเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจ จุดคุ้มทุน คือจุดที่รายได้กับรายจ่ายเท่ากัน นั่นคือกำไรเป็นศูนย์นั่นเอง การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนรายได้ และผลกำไรที่ปริมาณการผลิตต่างๆ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนหมายถือการระยะสั้นเชื่อนไขต่างๆ ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดโครงการ เพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลทำให้การตัดสินใจคลาดเคลื่อนได้ (จรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์, 2552)

2.6.1 การคำนวณหาจุดคุ้มทุนโครงการเดียว

กำหนดให้ C คือ ต้นทุนรวมในการผลิต

F คือ ต้นทุนคงที่

V คือ ต้นทุนแปรผัน

N คือ จำนวนที่ผลิตที่จุดคุ้มทุน

N คือ จำนวนการผลิตที่จุดใดๆ

V คือ ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย

R คือ รายได้

P คือ กำไร

P คือ ราคาขายต่อหน่วย

$$\text{ต้นทุนรวมในการผลิต } V = F + vN \quad (2.3)$$

$$\text{แต่ } V = V^* \quad (2.4)$$

$$\text{แทนค่าในสมการที่ (2.3) จะได้ } C = F + vN \quad (2.5)$$

$$\text{รายได้ (R) } = pN \quad (2.6)$$

$$\text{กำไร (P) } = \text{รายได้ (R)} - \text{ต้นทุนรวม (C)} \quad (2.7)$$

แทนค่าสมการที่ (2.5) และ (2.6) ลงในสมการที่ (2.7)

$$\text{กำไร (P) } = pN - (F + vN)$$

ให้กำไร (P) เท่ากับศูนย์ จะได้ต้นทุนเท่ากับรายได้

$$0 = pN - (F + vN)$$

$$0 = pN - F - vN$$


$$pN - vN = F$$

$$N(p - v) = F$$

$$N = F/P - T \quad (2.8)$$

เมื่อ N^* เป็นปริมาณที่จุดคุ้มทุนพอดี จากการคำนวณดังกล่าวสามารถนำไปแสดงด้วย

แผนภูมิได้ดังรูปที่ 2.5

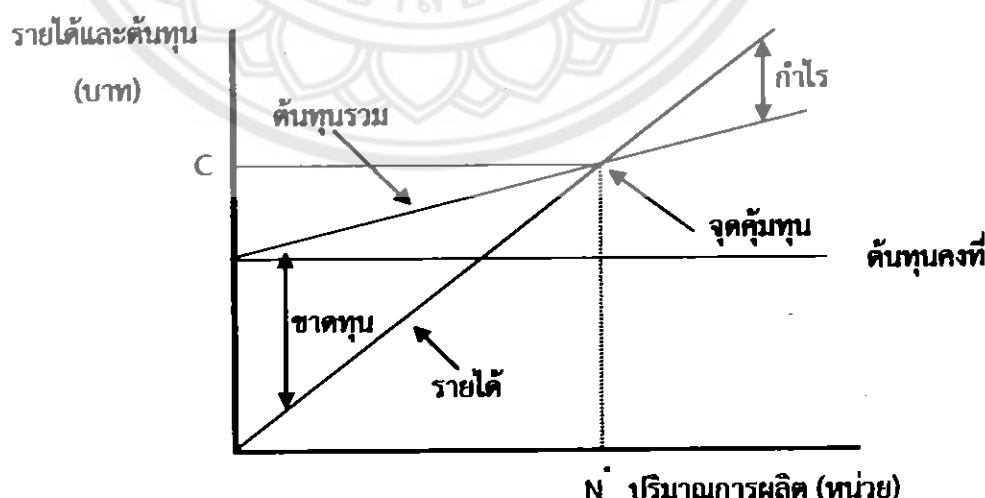

รูปที่ 2.5 แสดงแผนภูมิการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

ที่มา : จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ (2552)

2.6.2 ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period)

ในการวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกลงทุนนอกจากพิจารณาจุดคุ้มทุนแล้ว บางครั้งยังต้องการทราบว่าจะคืนทุนด้วยระยะเวลาเท่าไร การคำนวณหาจะต้องแปลงมูลค่าของเงินเป็นมูลค่าปัจจุบันรายปีได้ ปีที่ทำให้รายจ่ายเท่ากับรายรับนั่นคือระยะเวลาการจ่ายคืนทุน

2.7 เครื่องมือวัดแบบเลื่อนได้ที่มีขีดมาตรฐาน

เครื่องมือวัดแบบเลื่อนได้ที่มีขีดมาตรฐาน แบ่งออกเป็นหลายชนิด เช่น เวอร์เนียร์คลิปอร์ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด (อ้ำพัน เมธานาวิน, 2554)

2.7.1 ไมโครมิเตอร์วัดนอก

ลักษณะสร้างของไมโครมิเตอร์วัดนอกเนื้อขันสลักเกลียวลงไปบนชิ้นงาน หรือขันน็อตเข้ากับสลักเกลียว เกลียวหรือน็อต จะเคลื่อนที่เป็นระยะเท่ากับ 1 ระยะพิท (Pitch) โดยใช้บรรทัดวัดระยะเคลื่อนที่ของเกลียว

2.7.2 ลักษณะส่วนประกอบสำคัญของไมโครมิเตอร์วัดนอก

2.7.2.1 หัวหมุนกระแทบเลื่อน (Ratchet Stop) มีไว้สำหรับหมุนผ่อนแรงในขณะที่แกนวัดสัมผัสกับชิ้นงาน มีลักษณะเป็นซี่เพียง มีสปริงสับให้หมุนไปทางเดียว ขณะที่หมุน หัวหมุนกระแทบเลื่อนจะแกนวัดสัมผัสชิ้นงาน จะมีเสียงคลิกๆ ในไมโครมิเตอร์บางตัวไม่มีหัวหมุนกระแทบเลื่อน แต่มีปลอกความฝิด (Friction Stop) ซึ่งมีไว้สำหรับผ่อนแรง เพื่อป้องกันเกลียวเสียหาย และทำให้การอ่านค่าที่สเกลได้ถูกต้อง

2.7.2.2 ปลอกหมุนวัด (Thimble) มีลักษณะเป็นปลอกพิมพ์ลายที่บริเวณส่วนปลาย เพื่อสะดวกต่อการใช้หมุนวัด เพื่อให้ปลายของแกนวัดเข้าใกล้ชิ้นงานให้มากที่สุด ต่อจากนั้นจึงหมุนที่หัวหมุนกระแทบเลื่อน บริเวณปลายด้านที่ไม่ได้พิมพ์ลายของปลอกหมุนวัด จะทำให้ลายเอียง (หลบมุม) เพื่อสร้างขีดสเกล

2.7.2.3 สเกลที่ปลอกหมุนวัด (Thimble Scale) เปรียบเสมือนสเกลช่วยของ เวอร์เนียร์-คลิปอร์ แบ่งออกเป็น 50 ช่องสำหรับไมโครมิเตอร์ระบบเมตริก และแบ่งออกเป็น 25 ช่องสำหรับไมโครมิเตอร์ระบบอังกฤษ

2.7.2.4 สเกลที่ก้านปลอก (Barrel Scale) เปรียบเสมือนสเกลหลักของ เวอร์เนียร์คลิปอร์ สำหรับไมโครมิเตอร์ระบบอังกฤษ สเกลที่ก้านปลอกมีความยาว 1 นิ้ว ส่วนไมโครมิเตอร์ระบบเมตริก สเกลที่ก้านปลอกมีความยาวเท่ากับ 25 มม. โดยมีขีดสเกลที่บอกระยะทาง 0.5 มม. อุปกรณ์ได้เส้นอ้างอิง (Index Line)

2.7.2.5 ก้านปลอก (Barrel or Sleeve) มีลักษณะเป็นปลอกกรูปทรงกระบอก สามารถติดกับโครงสร้างรถปรับให้ขับไปมาได้ ใช้เป็นตัวยึดเกลียวและสร้างสเกลที่ก้านปลอก


2.7.2.6 แหวนล็อค (Clamp Ring) มีไว้สำหรับยึดเพื่อไม่ให้แกนวัดเคลื่อนที่ มี 2 ลักษณะ คือล็อกแบบวงแหวนและล็อกแบบกระเดื่อง

2.7.2.7 แกนวัด (Spindle) เป็นชิ้นส่วนเดียวกับสลักเกลียวที่อยู่ด้านใน ผ่านการเจียร์ในอย่างดี บริเวณส่วนปลายที่ใช้เป็นจุดสุดท้ายทำจากเหล็กคาร์ไบด์ (Carbide Tip) เพื่อป้องกันการสึกหรอจากการสัมผัสชิ้นงาน

2.7.2.8 แกนรับ (Anvil) ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้น ผ่านการเจียร์ใน และติดเหล็กคาร์ไบด์ เช่นเดียวกับแกนวัด

2.7.2.9 โครง (Frame) มีหลากหลายขนาด ขึ้นอยู่กับขนาดความต้องของชิ้นงานที่จะใช้วัด ตัวเป็นไปในครमิเตอร์ระบบเมตริก ขนาดความต้องเริ่มจาก 0 ถึง 25 มิลลิเมตร, 25 ถึง 50 มิลลิเมตร ฯลฯ โดยจะเพิ่มขนาดครั้งละ 25 มิลลิเมตร ส่วนไม่ครमิเตอร์ระบบอังกฤษเริ่มจาก 0 ถึง 1 นิ้ว, 1 ถึง 2 นิ้ว ฯลฯ โดยเพิ่มขนาดครั้งละ 1 นิ้ว เพื่อสำหรับไม่ครมิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่จะเจาะรูที่โครงเพื่อลดน้ำหนัก

2.7.2.10 ชิ้นส่วนหัว (Head) เป็นส่วนที่เชื่อมติดกับโครง ภายใต้ชิ้นส่วนหัวจะมีแกนเกลียวและแหวนเกลียว (compression nut) สำหรับปรับความฝิดของปลอกหมุนวัด

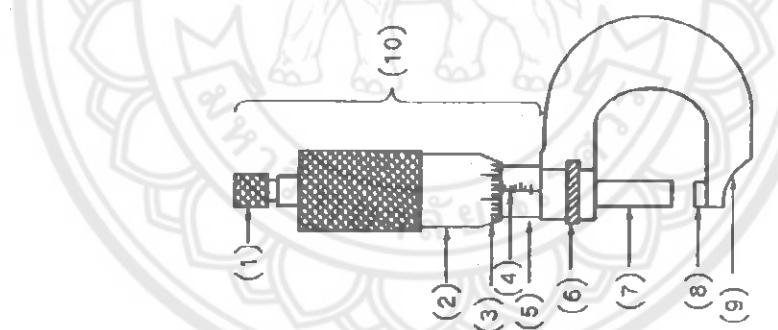

รูปที่ 2.6 รูปภาพแสดงจุดต่างๆ ของไม่ครมิเตอร์วัดนอก

ที่มา : อำนวย เมธาวิน (2554)

2.7.3 หลักการแบ่งสเกลค่าความละเอียด

เมื่อหมุนเกลียวไป 1 รอบจะ = 1 ระยะพิเศษเกลียว (0.50 มิลลิเมตร) ที่ปลอกหมุนวัดแบ่งออกเป็น 50 ชีด การเคลื่อนที่ของเกลียว ด้านหมุนเกลียว 1 รอบ (50 ชีด) เกลียวเคลื่อนที่จะ = 0.50 มิลลิเมตร ด้านหมุนเกลียว 1/50 รอบ (1 ชีด) เกลียวเคลื่อนที่ = $0.50/50 = 0.01$ มิลลิเมตร การอ่านค่าวัดจากไม่ครมิเตอร์ อ่านค่าจากขีดสเกล 1.00 มิลลิเมตร = 5.00 มิลลิเมตร อ่านค่าจากขีดสเกล 0.5 มิลลิเมตร = 0.50 มิลลิเมตร อ่านค่าจากขีดสเกล 0.01 มิลลิเมตร = 0.19 มิลลิเมตร อ่านค่ารวม

ได้เท่ากับ 5.69 มิลลิเมตร อ่านค่าจากขีดสเกล 1.0 มิลลิเมตร = 33.00 มิลลิเมตร อ่านค่าได้จากขีดสเกล 0.5 มิลลิเมตร = 0.50 มิลลิเมตร อ่านค่าได้จากขีดสเกล 0.01 มิลลิเมตร = 0.00 มิลลิเมตร ซึ่งจะ อ่านค่ารวมได้เท่ากับ = 33.50 มิลลิเมตร

2.8 เครื่องมือวัด COORDINATE MEASURING MACHINE

เป็นเครื่องมือวัดที่แบ่งระดับของการพัฒนา Software ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งทั้งนี้ยกเว้นในระดับที่ 1 ซึ่งในแต่ละระดับของการแบ่งขั้นการพัฒนานี้ การปฏิบัติงานเป้าหมายในแต่ละขั้น จะเป็นการปฏิบัติที่ทำให้เป็นการขั้นไปยัง CMM ขั้นถัดไปได้ ซึ่งองค์กรย่อมจะต้องมีเป้าหมายที่จะเริ่มเติมเต็ม ระดับของ CMM ในองค์กรของตน และนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างระบบียบวนนี้ของการพัฒนา Software อย่างเป็นลำดับขั้นต่อไปได้ (Capability Maturity Model (CMM), 2004)

ตารางที่ 2.4 ตารางบอกระดับการพัฒนา

ขั้นที่	เป้าหมาย	กระบวนการ (Key process Area)
5 Optimizing	การพัฒนาระบบได้อย่างต่อเนื่อง	การป้องกันจุดที่จะสร้างความเสียหาย มาตรการณ์รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
4 Manage	รับรองผลงานได้	มีการรับรองคุณภาพของวิธีการทำงาน มีการรับรองคุณภาพของ Software
3 Defined	มีมาตรฐานการทำงาน	มีเป้าหมายที่ชัดเจนระบุกระบวนการได้ชัดเจนการฝึกงาน (Training) มี Software จัดการระบบมี Software เพื่อรับการพัฒนาโปรแกรมการประสานงานชัดเจนมีการทบทวนการทำงาน
2 Repeatable	มีวิธีบนระบบ	กระบวนการควบคุมการเก็บข้อมูลความต้องการมีการวางแผนโครงการมีการตรวจสอบและติดตามโครงการมีการจัดการการจ้างเชียนจากภายนอกมีการทดสอบงานมีการควบคุมการกำหนดคุณสมบัติ
1 Initial	การเดินระบบแบบสับสนอลหม่านทั่วไป	

ที่มา : Capability Maturity Model (2004)

2.8.1 ระดับที่ 1

เป็นระดับที่อธิบายถึงขั้นตอนของความเป็นจริงที่ว่าไป การสร้างโปรแกรมเป็นไปอย่างไม่มีจุดประสงค์ ไม่มีการระบุถึงวิธีการพัฒนา หรือ คุณภาพงานที่ออกแบบได้เป็นระดับที่ต่ำ

2.8.2 ระดับที่ 2

เป็นขั้นที่ระบบจะถูกพัฒนาเพื่อหลักหนี้จากระบบในขั้นแรกโดยสิ้นเชิง มีการวางแผนว่า ระบบคือ กระบวนการทำงานจะเป็นเช่นไร และดำเนินการตามนั้น กระบวนการหลักของเครื่อง CMM ระดับที่ 2 คือ สามารถสร้างระบบที่สามารถทำซ้ำได้อีกรังโดยที่ไม่มีความสับสน ซึ่งมีความแตกต่างกันไปบ้าง เพราะวิธีการทำโครงการต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นวิธีการที่จะจัดระเบียบให้กับตัวองค์กร และไม่ได้มีการซื้อน้ำยาตัวบุคคลให้บุคคลหนึ่งเหมือนการจัดการในสมัยก่อนๆ

2.8.3 ระดับที่ 3

กระบวนการขององค์กรมีมาตรฐานอยู่แล้ว แต่จะเพิ่มไปในทุกๆ ส่วนของหลายแผนก ขององค์กรจนทั่วถึงกัน กระบวนการพัฒนาและวิธีการจัดการจะต้องถูกผนวกเข้าไป ณ ขั้นตอนนี้ และในบางกรณี หากกลุ่มผู้พัฒนาจะต้องใช้วิธีการพัฒนาในรูปแบบที่บอกเหนือจากวิธีการที่นิยม กระบวนการจะถูกออกแบบมาในรูปแบบของโครงร่างของข้อมูลนำเสนอด้วยก่อน

2.8.4 ระดับที่ 4

เป็นระดับการจัดการที่สามารถเข้าถึงการจัดการในระดับการพัฒนา Software ได้ ในขั้นนี้ จะมีการรวบรวมข้อมูลจากทุกๆ ส่วนของการพัฒนางานจะถูกจัดเก็บเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ส่วนขององค์กร การจัดการวิธีการทำงานในเชิงคุณภาพ จะสามารถพิจารณาได้ว่า มีขั้นตอนการทำงานส่วนใด และช่วงไหนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงตัว Project และรวมไปถึง ระบบการจัดการคุณภาพของ Software ที่จะเป็นระดับที่รับรองได้ว่า งานที่ทำออกมาจะมีคุณภาพเป็นที่รับประทานได้ และมีเสถียรภาพ

2.8.5 ระดับที่ 5

เป็นระดับที่ใช้ในการปรับคุณภาพขององค์กร ให้อยู่ในสถานะที่กะทัดรัด และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด มีการทุ่มไปยังการปรับปรุงคุณภาพได้เรื่อยไป โดยไม่มีจุดสิ้นสุด และเป็นจุดที่มีการใช้กระบวนการป้องกันข้อผิดพลาดมาใช้ ซึ่งการป้องกันข้อผิดพลาด จะต้องใช้เทคโนโลยีทั้งหมดที่มีในองค์กรมาประยุกต์ใช้ และตัวระบบจะสามารถที่จะวิเคราะห์และสามารถบอกรถึงความผิดพลาดได้ โดยไม่กระทบถึงระบบการทำงานหลักในองค์กร และรวมไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะระบบงานเบื้องต้นมีเสียร้าวมากพอ หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบข้อผิดพลาด ก็จะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้แทบจะทันที

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กฤญา พรมอุย়, สมเพชร ทะริน และเนตรนภา ชันแข็ง (2550) ได้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องแบบกลัวยตาก เพื่อช่วยเพิ่มกำลังการผลิตกลัวยตากให้สูงขึ้น เพื่อการนำออกไปจำหน่ายตามห้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยเครื่องแบบกลัวยตากมีขนาด $75 \times 100 \times 77$ เซนติเมตร สามารถจะแบบกลัวยตากได้ 24 ลูกต่อครั้ง ในแต่ละครั้งใช้เวลา 42.50 วินาที หรือคิดเป็น 1 นาที จะสามารถจะแบบกลัวยตากได้ 33 ลูก ซึ่งจุดคุ้มทุนของเครื่องแบบกลัวยตากเมื่อกำหนดรากขายอยู่ที่ 35 บาทต่อลิตรัม เพราะฉะนั้น จะต้องขายกลัวยตากจำนวน 807 กิโลกรัมต่อปี หรือ วันละ 6 กิโลกรัมต่อวัน จึงจะถึงจุดคุ้มทุน (กฤญา พรมอุย়, สมเพชร ทะริน และ เนตรนภา ชันแข็ง, 2550)

ดุพล ขยาย และรุ่งโรจน์ ลักษิธธี (2550) ได้สร้างอุปกรณ์ยืดจับและเครื่องเหลาสำหรับผลิตใบลมกลับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น ผลิตขั้นงานได้อย่างรวดเร็ว คุณภาพดีและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากของเสีย โดยแบ่งงานออกเป็นสองอย่างคือ อุปกรณ์จับยืด (พิกเจอร์) และเครื่องเหลา ซึ่งอุปกรณ์จับยืดก่อนกระบวนการตัดมีขนาด 2×6 นิ้ว จะทำงานโดยใช้หลักการลูกเบี้ยวนแบบแผ่นเบี้ยงศูนย์ เพื่อสะทกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ในส่วนหลังกระบวนการตัดมีขนาด 15×6 นิ้ว ทำงานโดยมีร่องสำหรับไว้ใส่ใบลมกลับ เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของใบลมกลับขณะทำการตัด และมีการใส่สเกลเพื่อต้องการความเที่ยงตรงของความยาวใบลมในส่วนของเครื่องเหลามีขนาด 15×15 นิ้ว ทำงานโดยอาศัยระบบมอเตอร์ 0.33 แรงม้า 220 โวลต์น้ำหนัก 3.8 กิโลกรัม ความเร็วสูงสุดที่แนะนำในการเหลาใบลมกลับ 2,620 รอบต่อนาที เพื่อทำให้ใบลมกลับมีความเรียบผิวที่เรียบที่สุด ซึ่งมีความสามารถของการลดของเสียได้ถึง ร้อยละ 96.13 และจะถึงจุดคุ้มทุนที่การขาย 8,334 ใบต่อปีหรือผลิตวันละ 28 ใบภายในระยะเวลา 1 ปี (ดุพล ขยาย และ รุ่งโรจน์ ลักษิธธี, 2550)

บทที่ 3

วิธีดำเนินโครงการ

3.1 ศึกษาและเก็บข้อมูลรวมต่างๆ

ศึกษาขั้นงานที่ต้องการวัด หรือตรวจสอบจากบริษัทผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของจักรยานยนต์ ศึกษาการออกแบบจิ๊กและพิกเจอร์และเครื่องมือวัดและตรวจสอบแบบค่าคงที่ เพื่อนำไปวิเคราะห์ การออกแบบเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานแบบบีดหยุ่น

3.2 ออกรูปแบบเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานแบบบีดหยุ่น

ทำการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องมือวัดและตรวจสอบแบบค่าคงที่โดยมีข้อกำหนด เกี่ยวกับการออกแบบจิ๊กและพิกเจอร์

3.3 สร้างเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานแบบบีดหยุ่น

ทำการสร้างชิ้นส่วนย่อยตามการออกแบบที่ได้กำหนดไว้ และทำการประกอบชิ้นส่วนย่อยต่างๆ เข้าด้วยกันตามแบบที่กำหนด

3.4 ทดสอบเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานแบบบีดหยุ่น

3.4.1 เป็นขั้นตอนการทดสอบผลงาน โดยนำเครื่องมือมาตรวจสอบชิ้นงานที่เสร็จแล้วมาทดสอบ เพื่อใช้งานจริง

3.4.2 เก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์

3.5 แก้ไขและปรับปรุงเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานแบบบีดหยุ่น

ทำการวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทดสอบจากชิ้นงานเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข ต่อไป

3.6 สรุปและจัดทำรูปเล่น

นำผลทดสอบและการวิเคราะห์หลังจากที่แก้ไขแล้วมาสรุปและจัดทำรูปเล่นพร้อมเสนอ

บทที่ 4

ผลการดำเนินโครงการ

4.1 ศึกษาและเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ศึกษาลักษณะเฉพาะชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบ

4.2 ขั้นตอนการออกแบบ

ออกแบบเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานแบบยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถตรวจสอบชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบและสามารถใช้ตรวจสอบชนิดงานในลักษณะที่ใกล้เคียงกันได้ โดยคำนึงถึงระยะต่างๆ ของฝาสูบรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการออกแบบชิ้นงานให้สามารถสามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีลักษณะเล็กหรือใหญ่กว่าชิ้นงานหลักด้วย ซึ่งได้มีการกำหนดขอบเขตของชิ้นงาน ดังนี้ ระยะที่เล็กที่สุด 31.5 มิลลิเมตร x 12.5 มิลลิเมตร และระยะที่กว้างที่สุด 113.5 มิลลิเมตร x 83.5 มิลลิเมตร รวมไปถึงการออกแบบให้ชิ้นงานสามารถเพิ่มจุดตรวจสอบได้

การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงาน ทั้งนี้คำนึงความสะดวกในการจัดทำวัสดุที่หาซื้อง่ายตามท้องตลาด ราคาไม่แพง ง่ายต่อการดูแลรักษารวมไปถึงอุปกรณ์ที่รองรับค่าความคลาดเคลื่อนตามที่ต้องการด้วย ซึ่งมีการออกแบบดังนี้

4.2.1 ออกแบบฐานของเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงาน

ออกแบบให้มีลักษณะเป็นรูปทรงเหลาคณิตโดยออกแบบให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อให้มีความง่ายต่อการทำาง การจัดเก็บ การดูแลรักษา และการเคลื่อนย้าย

4.2.2 ออกแบบรางเลื่อน

ออกแบบรางเลื่อนให้มีการเคลื่อนที่ในแนวแกน X, Y โดยรางเป็นรูปตัว L เพื่อสามารถปรับระยะห่างในการตรวจสอบชิ้นงานในแต่ละประเภทได้

4.2.3 ออกแบบวิธีติดตั้งเส้าเพื่อใช้ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฝาสูบ

ในการออกแบบต้องคำนึงถึงขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นปัจจัยหลัก ชิ้นงานต่างชนิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจะต่างกัน ต้องออกแบบให้สามารถตรวจสอบระยะห่างและเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบในแบบต่างๆ ได้ จึงออกแบบเสาร์ตรวจสอบให้มีเกลียวเพื่อถอดเปลี่ยนสำหรับตรวจสอบชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต่างกันไปได้

4.3 ขั้นตอนการจัดทำวัสดุและอุปกรณ์

จัดทำวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำมาสร้างเครื่องมือให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานรวมไปถึง ความสะดวกต่อการจัดทำและจัดซื้อวัสดุที่สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ง่ายต่อการเก็บรักษา และราคาไม่แพง

4.3.1 วัสดุของฐานเครื่องมือตรวจสอบ

เลือกอุปกรณ์ที่จะนำมาเป็นฐานโดยคำนึงถึงความแข็งแรง ทนทาน ราคานี้เหมาะสมโดยใช้เหล็กแผ่นขนาด $203.2 \times 203.2 \times 9.525$ มิลลิเมตร

4.3.2 อุปกรณ์ใช้ทำร่างเลื่อน

เลือกอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความทนทาน ความเที่ยงตรงและน้ำหนักเบา เพราะน้ำหนักจะส่งผลโดยตรงต่อการเลื่อนเปลี่ยนระยะให้ง่ายขึ้น

4.3.2.1 เหล็กจาก ขนาด 3.175 มิลลิเมตร

4.3.2.2 เหล็กจาก ขนาด 1.5875 มิลลิเมตร

4.3.2.3 ไมโครมิเตอร์ ค่าความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร

4.3.2.4 เหล็กเส้น ขนาด 3 มิลลิเมตร

4.3.2.5 กีฟลอก

4.3.3 อุปกรณ์สำหรับนำเสามาติดเพื่อใช้ตรวจสอบระยะเส้นผ่านศูนย์กลาง

4.3.3.1 เหล็กเหนียวสีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 มิลลิเมตร

4.3.3.2 กีฟลอก

4.3.4 อุปกรณ์สำหรับยึดติดระหว่างเสาระวังเสาระวังกับปลายไมโครมิเตอร์

4.3.4.1 เหล็กเหนียวสีเหลี่ยมขนาด 12 มิลลิเมตร

4.3.4.2 น็อตขนาด 3 มิลลิเมตร

4.4 สร้างเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงาน

ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน

4.4.1 ฐานของชิ้นงาน

ตัดตามขนาดและทกแต่งเพื่อให้เป็นตามที่ออกแบบไว้ ลักษณะสันทแยงมุมเพื่อหาจุดศูนย์กลาง กำหนดจุดที่ต้องการทำเกลียวเพื่อใช้ประกอบอุปกรณ์ที่ใช้เคลื่อนที่ในแนวแกน X และแกน Y ดังรูป




รูปที่ 4.1 ฐานของชิ้นงาน

4.4.2 รางเลื่อน

นำไมโครมิเตอร์ของแท่ละคุ่ม่าประกอบข้าด้วยกันในแกน X, Y เพื่อสามารถเคลื่อนที่ตามแนวแกน X, Y ได้

4.4.2.1 เชือร่องที่ปลายไมโครมิเตอร์เพื่อให้สามารถใส่กิ๊ฟลอกแล้วนำมาประกอบติดกับเหล็กนาฬ หลังจากนั้นนำเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ยาว 50 มิลลิเมตร มาเชื่อมติดเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวแกน X ทำเหมือนกันทั้ง 4 ชิ้น ดังรูป

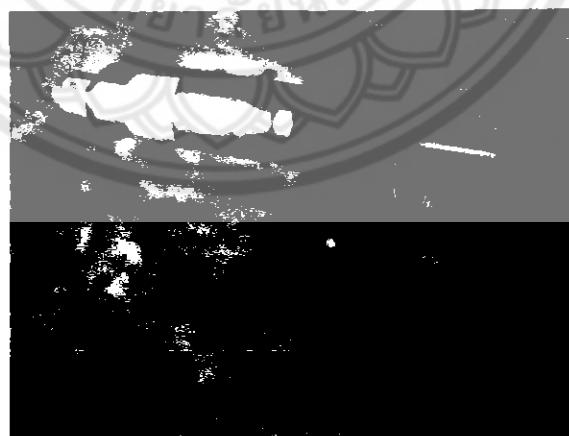

รูปที่ 4.2 รางเลื่อน X

4.4.2.2 เชอะร่องที่ปลายไมโครมิเตอร์เพื่อให้สามารถใส่กีฟลอกได้แล้วจึงนำไปประกอบติดกับเหล็กจาก นำเหล็กเส้นวงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร เพื่อให้เคลื่อนที่ได้ในแกน Y ทำเหมือนกันทั้ง 4 ชิ้น ดังรูป



รูปที่ 4.3 รางเลื่อน Y

4.4.2.3 นำเครื่องมือในแนวแกน X และแกน Y มาประกอบติดกันหลังจากนั้นนำไปติดตั้งที่ฐานของเครื่องมือตรวจสอบโดยใช้น็อต 6 มิลลิเมตร ในการยึดติด ดังรูป



รูปที่ 4.4 ประกอบฐานและรางเลื่อน X, Y

4.4.3 เสาที่มีไว้ติดตั้งแท่งเกจที่ใช้ตรวจสอบ

นำเหล็กเหนียวสีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 มิลลิเมตร มาเจาะรูเพื่อทำการตัวปะเกลียวขนาด 6 มิลลิเมตร เพื่อมีไว้สำหรับนำแท่งเกจมาติดตั้งหลังจากนั้นนำเสาไปติดที่ปลายของไมโครมิเตอร์ที่แนวแกน X

4.4.4 แผ่นตัวอย่างแสดงขอบเขตของชิ้นงานที่เป็นไปได้

นำสตีนเลดมาร์ตให้ได้ขนาดตามที่ออกแบบไว้แล้วเจาะรูขนาด 85 มิลลิเมตร ดังรูป




รูปที่ 4.5 แผ่นตัวอย่างแสดงขอบเขตของชิ้นงานที่เป็นไปได้

4.4.5 ตัวยึดระหว่างเสาตรวจสอบกับปลายไมโครมิเตอร์ให้ติดกัน

นำเหล็กขนาด 12 มิลลิเมตร มาเจาะรูตามที่ออกแบบไว้

4.4.6 ประกอบ

นำชิ้นส่วนต่างมาประกอบเข้าด้วยกัน ดังรูป

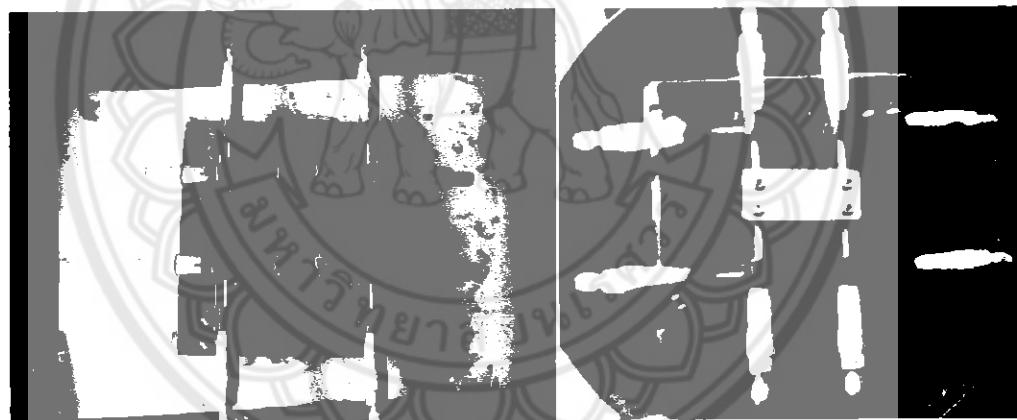

รูปที่ 4.6 ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์


4.5 ขั้นตอนการทดลอง

4.5.1 ชิ้นงานที่ 1 ฝาสูบ สอนตัวตีรีม

ชิ้นงานที่ใช้ตรวจสอบเครื่องมือวัดเป็นปะเก็นฝาสูบที่มีขนาดเดียวกับฝาสูบเนื่องจากข้อจำกัดในการจัดทำฝาสูบที่นำมาใช้ในการทดสอบจัดเป็นปะเก็นฝาสูบที่มีขนาดเดียวกับฝาสูบเนื่องจากข้อจำกัดในการจัดทำฝาสูบที่นำมาใช้ในการทดลอง

ลักษณะของชิ้นงานมีรูที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด 4 รูและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ในแต่ละจุดดังนี้ จุดที่ 1, 2, 3, 4 มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร และในแต่ละจุดมีระยะห่างระหว่าง


เส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละจุด ดังนี้ จุดที่ 1 ถึง 2 จุดที่ 2 ถึง 3 จุดที่ 3 ถึง 4 และจุดที่ 4 ถึง 1 มีระยะห่างของเส้นผ่านศูนย์กลาง 58 มิลลิเมตร เท่ากันเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำการปรับระยะเครื่องมือตรวจสอบขนาดของชิ้นงานแบบยึดหยุ่นโดยเริ่มจากการหมุนที่หัวหมุนกระแทบเลื่อนของไมโครมิเตอร์ให้ได้ระยะตามที่ต้องการ โดยเริ่มจากการตั้งระยะห่างจากการหมุนหัวหมุนกระแทบเลื่อนในแกน X หั้ง 4 จุด และแกน Y หั้ง 4 จุด ตามลำดับ เมื่อปรับระยะของเครื่องมือตรวจสอบให้ได้มีความใกล้เคียงตามระยะที่ต้องการตรวจสอบหลังจากนั้นนำชิ้นงานมาสวมลงในเสาตรวจสอบทั้งสี่เสาเพื่อตรวจสอบชิ้นงานว่าได้ขนาดตามที่ต้องการหรือไม่ และทำการล็อกไมโครมิเตอร์ทุกด้านเพื่อป้องกันการขับตำแหน่งของไมโครมิเตอร์ หลังจากนั้นนำชิ้นงานมาตรวจสอบ ดังรูป

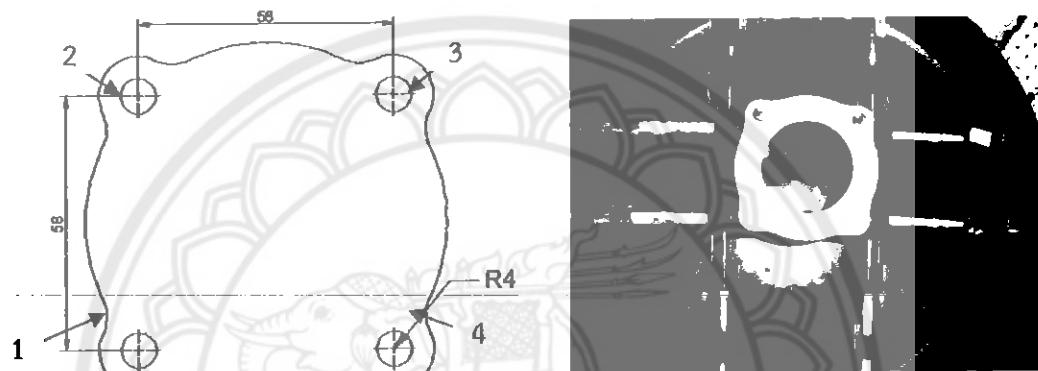

รูปที่ 4.7 ตรวจสอบฝาสูบ ช้อนด้ารีม

4.5.2 ชิ้นงานที่ 2 ฝาสูบ ยามาฮ่ามีโอ

ตรวจสอบขนาดของชิ้นต่างๆ ที่ต้องการตรวจสอบแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนแบบเดียวกับชิ้นงานที่ 1 โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละจุดมีขนาดเท่ากับ 10 มิลลิเมตร และระยะห่างระหว่างแต่ละจุดมีค่าเท่ากับ 62 มิลลิเมตร

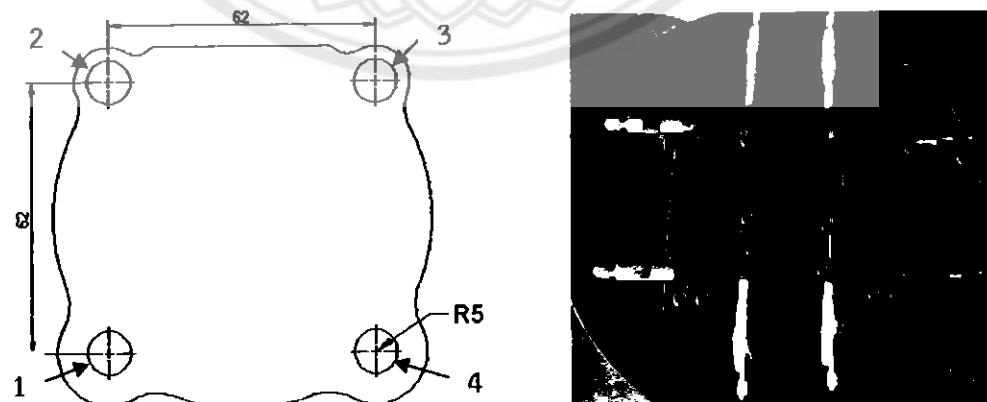

รูปที่ 4.8 ตรวจสอบฝาสูบ ยามาฮ่ามีโอ

4.6 วิเคราะห์ต้นทุน

ไมโครมิเตอร์ ราคาตัวละ 450 บาท 8 ตัว	ราคา 3600 บาท
เหล็กแผ่นสีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด $20.32 \times 20.32 \times 0.9525$ เมตร	ราคา 85 บาท
เหล็กหนาเนียสีเหลี่ยมขนาด $10 \times 10 \times 60$ มิลลิเมตร ราคา 4 บาท	
จำนวน 4 ตัว	ราคา 16 บาท
เหล็กกลากขนาด $40 \times 40 \times 3.175$ มิลลิเมตร ราคา 11 บาท จำนวน 4 ชิ้น	ราคา 44 บาท
เหล็กกลากขนาด $25 \times 25 \times 1.5875$ มิลลิเมตร ราคา 9 บาท จำนวน 4 ชิ้น	ราคา 36 บาท
กีฟลอก ราคาตัวละ 10 บาท จำนวน 8 ตัว	ราคา 80 บาท
น็อตหกเหลี่ยมขนาดเกลียว 6 มิลลิเมตร ราคาตัวละ 10 บาท	
จำนวน 8 ตัว	ราคา 80 บาท
น็อตขนาด 3 มิลลิเมตร ราคาตัวละ 1 บาท จำนวน 20 ตัว	ราคา 20 บาท
เหล็กกล่องขนาด $13 \times 10 \times 1$ มิลลิเมตร ราคา 2 บาท จำนวน 4 ชิ้น	ราคา 8 บาท
น็อตเบอร์ 10 ราคา 5 บาท จำนวน 8 ตัว	ราคา 40 บาท
เหล็กหกเหลี่ยม ขนาด 10 มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร ราคา 10 บาท	
จำนวน 4 ชิ้น	ราคา 40 บาท
แผ่นสแตนเลส ขนาด $150 \times 150 \times 1.5875$ มิลลิเมตร	ราคา 320 บาท
ค่าติดตั้งเกลียว 6 มิลลิเมตร ราคารูละ 25 บาท จำนวน 32 รู	ราคา 800 บาท
ค่าแรงในการทำงาน	ราคา 400 บาท
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือครั้งนี้ มีค่าเท่ากับ $C = F + V$	
	$= 4369 + 1200$
	$= 5569$ บาท


4.6.1 วิเคราะห์จุดคุ้มทุน

ราคาของการสั่งทำเครื่องมือที่มีค่าความละเอียดและขนาดของพื้นที่ในการตรวจสอบที่คล้ายคลึงกันจะมีราคาในการสั่งทำต่อชิ้นงานหนึ่งชนิดมีราคายู่ที่ 16000 ถึง 20000 บาท ซึ่งในกรณีของชิ้นงานนี้มีราคาในการสั่งทำเครื่องมืออยู่ที่ ราคา 16500 บาท

สรุป ต้นทุนรวมของการผลิตเครื่องมือ	5569 บาท
ต้นทุนการสั่งผลิตเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานของ ชอนด้ารีม อยู่ที่ราคา	16500 บาท
ต้นทุนการสั่งผลิตเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานของ ยามาอั่มมิโอ อยู่ที่ราคา	16500 บาท
ดังนั้น เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาถูกกว่า ร้อยละ 83.124	

4.7 ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือ

ตรวจสอบชิ้นงานโดยนำชิ้นงานไปตรวจสอบกับเครื่อง COORDINATE MEASURING MACHINE (CMM) รุ่น Moving Bridge Type เพื่อต้องการหาค่าความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานว่าชิ้นงานมีความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่โดยใช้วิธีการตรวจสอบที่ระยะต่างๆ ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง

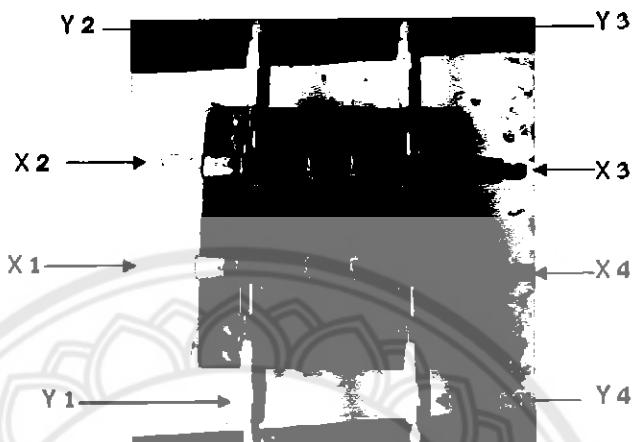

รูปที่ 4.9 แสดงลำดับการตรวจความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือ

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือคู่ที่ 1

ระยะ (มม.)	แนวแกน	ครั้งที่ 1 (มม.)	ครั้งที่ 2 (มม.)	ครั้งที่ 3 (มม.)	ครั้งที่ 4 (มม.)	ค่าเฉลี่ย (มม.)	ค่าความ คลาดเคลื่อนร้อยละ
5	X	5.009	5.010	5.008	5.009	5.009	0.90
	Y	5.008	5.010	5.009	5.010	5.009	0.93
10	X	10.009	10.007	10.010	10.009	10.009	0.88
	Y	1.010	1.009	1.009	1.008	1.009	0.88
15	X	15.008	15.009	15.007	15.009	15.008	0.83
	Y	15.009	15.007	15.008	15.009	15.008	0.83
20	X	20.009	20.010	20.008	20.010	20.009	0.93
	Y	20.010	20.009	20.008	20.009	20.009	0.90

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือคุณที่ 2

ระยะ (มม.)	แนวแกน	ครั้งที่ 1 (มม.)	ครั้งที่ 2 (มม.)	ครั้งที่ 3 (มม.)	ครั้งที่ 4 (มม.)	ค่าเฉลี่ย (มม.)	ค่าความ คลาดเคลื่อนร้อยละ
5	X	5.008	5.011	5.009	5.009	5.009	0.93
	Y	5.009	5.010	5.008	5.010	5.009	0.93
1	X	10.008	10.009	10.010	10.009	10.009	0.90
	Y	10.010	10.009	10.010	10.008	10.009	0.93
15	X	15.009	15.008	15.008	15.010	15.009	0.88
	Y	15.08	15.009	15.008	15.010	15.009	0.88
20	X	20.008	20.009	20.008	20.009	20.009	0.90
	Y	20.009	20.008	20.009	20.010	20.009	0.85

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือคุณที่ 3

ระยะ (มม.)	แนวแกน	ครั้งที่ 1 (มม.)	ครั้งที่ 2 (มม.)	ครั้งที่ 3 (มม.)	ครั้งที่ 4 (มม.)	ค่าเฉลี่ย (มม.)	ค่าความ คลาดเคลื่อนร้อยละ
5	X	5.010	5.009	5.008	.0508	5.009	0.88
	Y	5.009	5.008	5.009	5.010	5.009	0.90
10	X	10.008	10.009	10.010	10.009	10.009	0.90
	Y	10.008	10.009	10.009	10.010	10.009	0.90
15	X	15.008	15.010	15.009	15.008	15.009	0.90
	Y	15.010	15.009	15.008	15.007	15.009	0.85
20	X	20.009	20.007	20.008	20.011	20.009	0.88
	Y	20.008	20.009	20.008	20.010	20.009	0.88

ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือคุ้งที่ 4

ระยะ (มม.)	แผนกาน	ครั้งที่ 1 (มม.)	ครั้งที่ 2 (มม.)	ครั้งที่ 3 (มม.)	ครั้งที่ 4 (มม.)	ค่าเฉลี่ย (มม.)	ค่าความ คลาดเคลื่อนร้อยละ
5	X	5.011	5.009	5.008	5.008	5.009	0.90
	Y	5.010	5.009	5.009	5.010	5.010	0.95
10	X	10.009	10.010	10.008	10.009	10.009	0.90
	Y	10.009	10.010	10.008	10.008	10.009	0.88
15	X	15.008	15.009	15.008	15.010	15.009	0.88
	Y	15.009	15.008	15.010	15.008	15.009	0.88
20	X	20.007	20.010	20.008	20.009	20.009	0.85
	Y	20.010	20.008	20.009	20.010	20.009	0.93

ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนเจ็ตราชสอบทนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือคุ้งที่ 1

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ครั้งที่ 1 (มม.)	ครั้งที่ 2 (มม.)	ครั้งที่ 3 (มม.)	ครั้งที่ 4 (มม.)	ค่าเฉลี่ย (มม.)	ค่าความ คลาดเคลื่อนร้อยละ
8	8.002	8.001	8.002	8.002	8.002	0.18
10	10.002	10.002	10.001	10.002	10.002	0.18

ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนเจ็ตราชสอบทนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือคุ้งที่ 2

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ครั้งที่ 1 (มม.)	ครั้งที่ 2 (มม.)	ครั้งที่ 3 (มม.)	ครั้งที่ 4 (มม.)	ค่าเฉลี่ย (มม.)	ค่าความ คลาดเคลื่อนร้อยละ
8	8.002	8.002	8.002	8.001	8.002	0.18
10	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002	0.2

ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนเกจตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือคุ้มครอง
ที่ 3

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ครั้งที่ 1 (มม.)	ครั้งที่ 2 (มม.)	ครั้งที่ 3 (มม.)	ครั้งที่ 4 (มม.)	ค่าเฉลี่ย (มม.)	ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ
8	8.003	8.002	8.002	8.002	8.002	0.23
10	10.001	10.002	10.002	10.002	10.002	0.18

ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื่อนเกจตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือคุ้มครอง
ที่ 4

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ครั้งที่ 1 (มม.)	ครั้งที่ 2 (มม.)	ครั้งที่ 3 (มม.)	ครั้งที่ 4 (มม.)	ค่าเฉลี่ย (มม.)	ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ
8	8.001	8.001	8.001	8.002	8.001	0.13
10	10.001	10.001	10.002	10.001	10.001	0.13

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินการและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

5.1.1 ขนาดของชิ้นงาน ชนิดของชิ้นงาน ค่าความละเอียดและความคลาดเคลื่อน

สามารถตรวจสอบชิ้นงานได้ตั้งแต่ชิ้นงานที่มีขนาด $1.25 \text{ มิลลิเมตร} \times 3.15 \text{ มิลลิเมตร}$ ถึงชิ้นงานขนาด $8.35 \text{ มิลลิเมตร} \times 11.35 \text{ มิลลิเมตร}$ ในส่วนของขนาดของรูภายในของชิ้นงานสามารถตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มิลลิเมตร และ 1.0 มิลลิเมตร ค่าความละเอียดของเครื่องมือมีค่าเท่ากับ 0.01 มิลลิเมตร โดยอ้างอิงจากความละเอียดของไมโครมิเตอร์และสามารถใช้ตรวจสอบฝาสูบของจักรยานยนต์ประเภท ชอนด้ารีมและบานาฮ่ามีโอ

ในส่วนของรถจักรยานยนต์ประเภทหอนด้ารีม มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 0.97 และบานาฮ่ามีโอ มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 0.97 และสามารถลดต้นทุนในส่วนของการสั่งซื้อเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานได้ ร้อยละ 83.124

5.1.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาและปรับปรุง

ควรใช้อุปกรณ์ที่มีค่าความละเอียดที่มากกว่า 0.01 มิลลิเมตร และสามารถปรับระยะห่างให้มากขึ้น เพื่อรองรับชิ้นงานที่ต้องการค่าความละเอียดที่มากขึ้น เช่น เวอร์เนียร์คัลิเปอร์ที่มีค่าความละเอียดที่ 0.001 มิลลิเมตร เป็นต้น

ควรมีฐานของเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่กว่าที่มีเพื่อรองรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และเพื่อรองรับการเพิ่มจุดในการตรวจสอบชิ้นงาน

บรรณานุกรม


กฤษฎา พรมอัญ, สมเพชร ทะริน และ เนตรนภา ขันแข็ง. (2550). ออกแบบและสร้างเครื่องแบบ
กล้ายตาก. ปริญญาภินพนธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชากรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์. (2552). การวิเคราะห์ด้านทุนอุตสาหกรรมและการจัดทำงบประมาณ.
(พิมพ์ครั้งที่ 3). พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชาญ ถนนงาน และ วิทอธ อังกากรน. (2545). การออกแบบเครื่องจักรกล.
กรุงเทพฯ : ชีเอ็ด บูเคชั่น.
ตุนพล ขยาย ขยาย และ รุ่งโรจน์ ลักษิทธ. (2550). อุปกรณ์ยืดจับและเครื่องเหลาสำหรับผลิตใบลม
กลับ. ปริญญาภินพนธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชากรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ดร.อภิชัย ฤทิรุหน. การควบคุมคุณภาพ. พิษณุโลก
วชิระ มีทอง. การออกแบบจี๊กและฟิกเจอร์. กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น)
อ้าพัน เมธนาวน. (2554). การวัดละเอียด. กรุงเทพฯ: ชีเอ็ดบูเคชั่น,
อภิรัตน์ บางศรี. (2551). AutoCAD 2009. ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ชัคเชส มีเดีย.
Capability Maturity Model (CMM). Parasoft Corporation Copyright 1993 - 2004,

Print February 4, 2004







ภาคผนวก ก

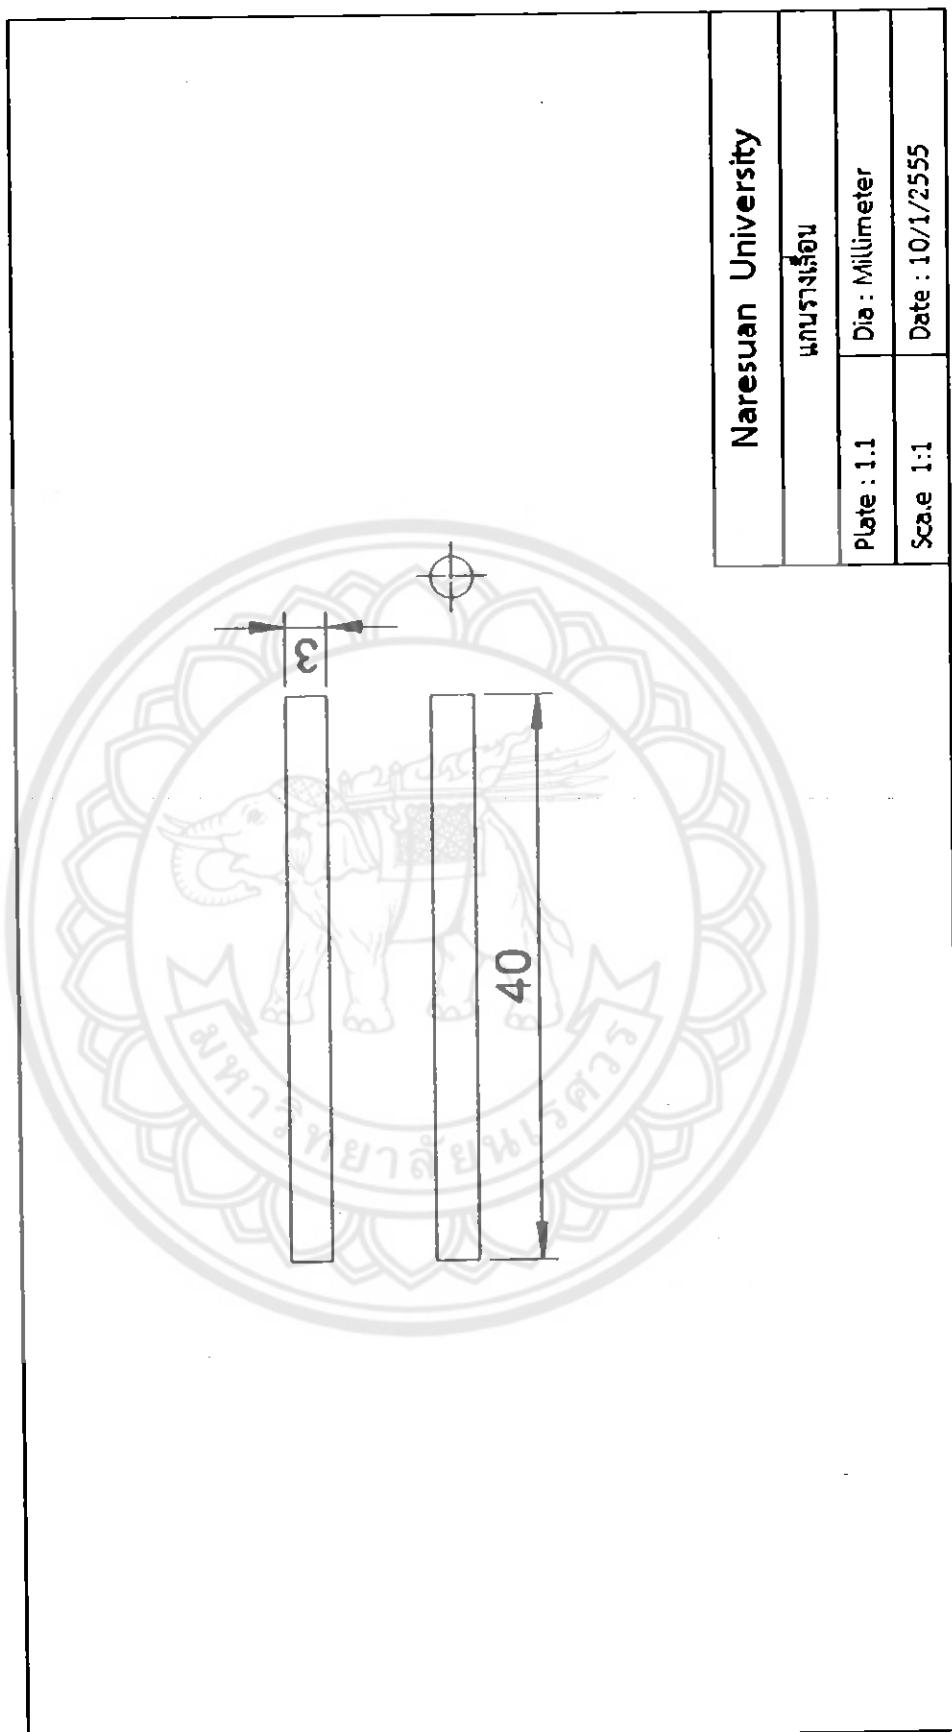


รูปที่ ก.1 แกนรางเลื่อน

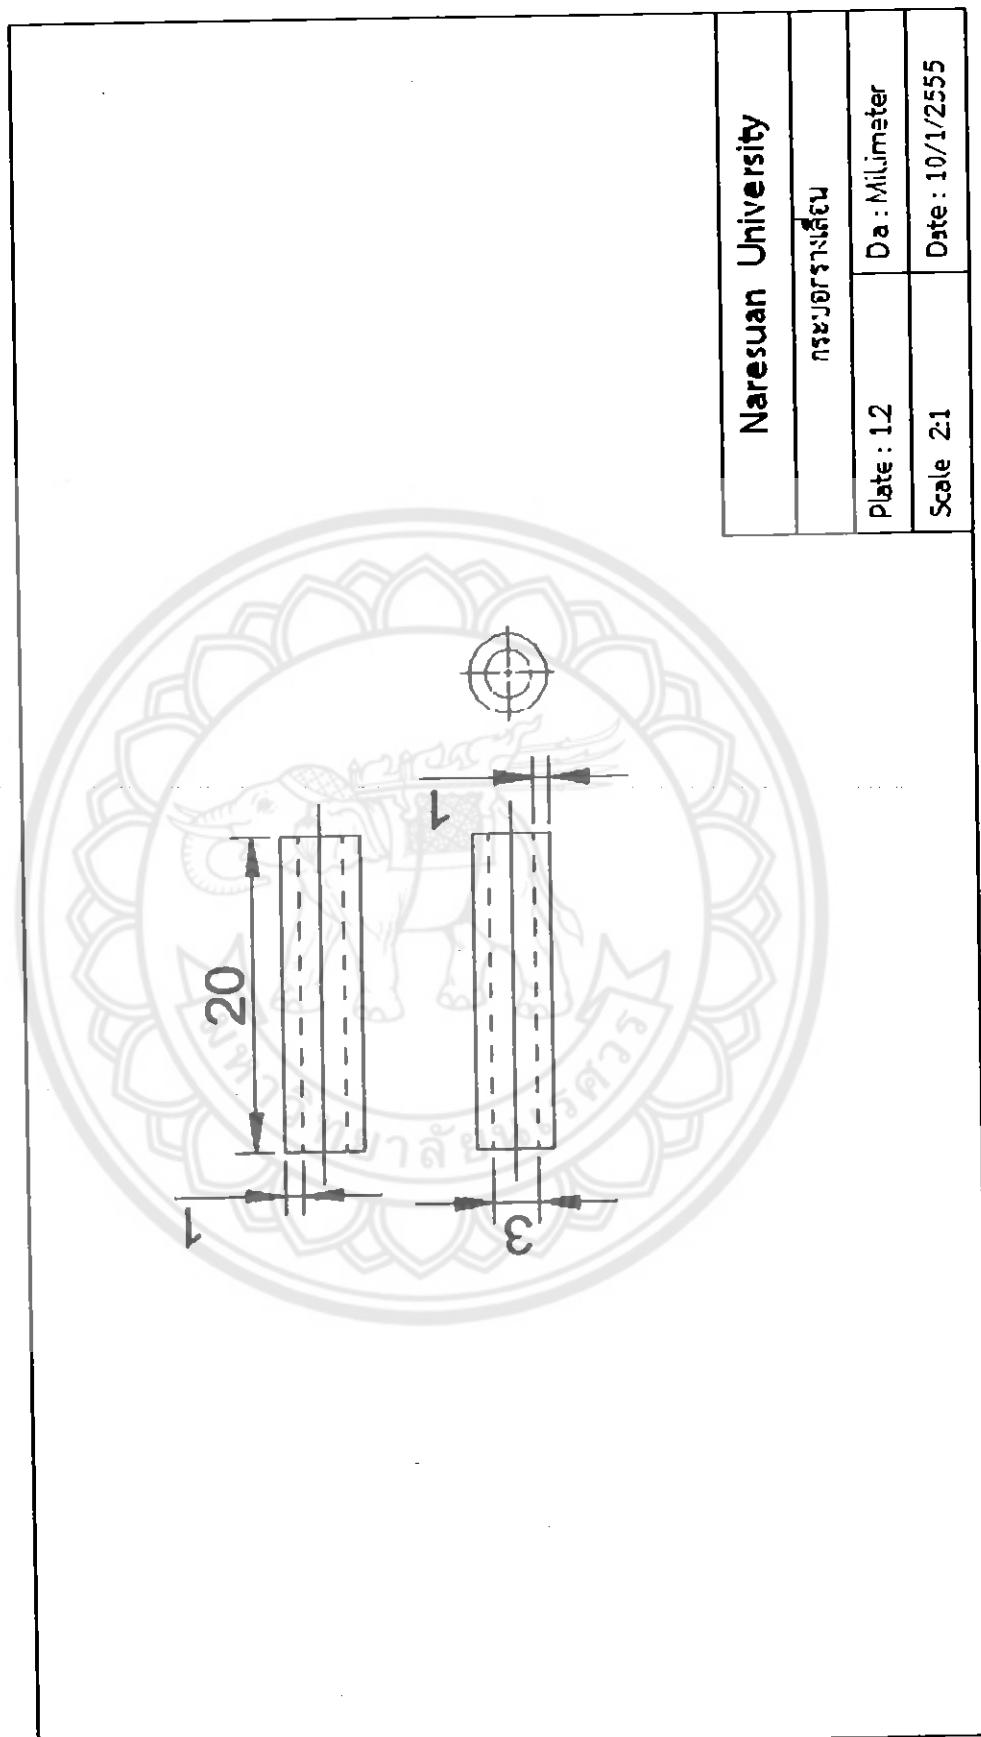


รูปที่ ก.2 กระบวนการเลื่อน

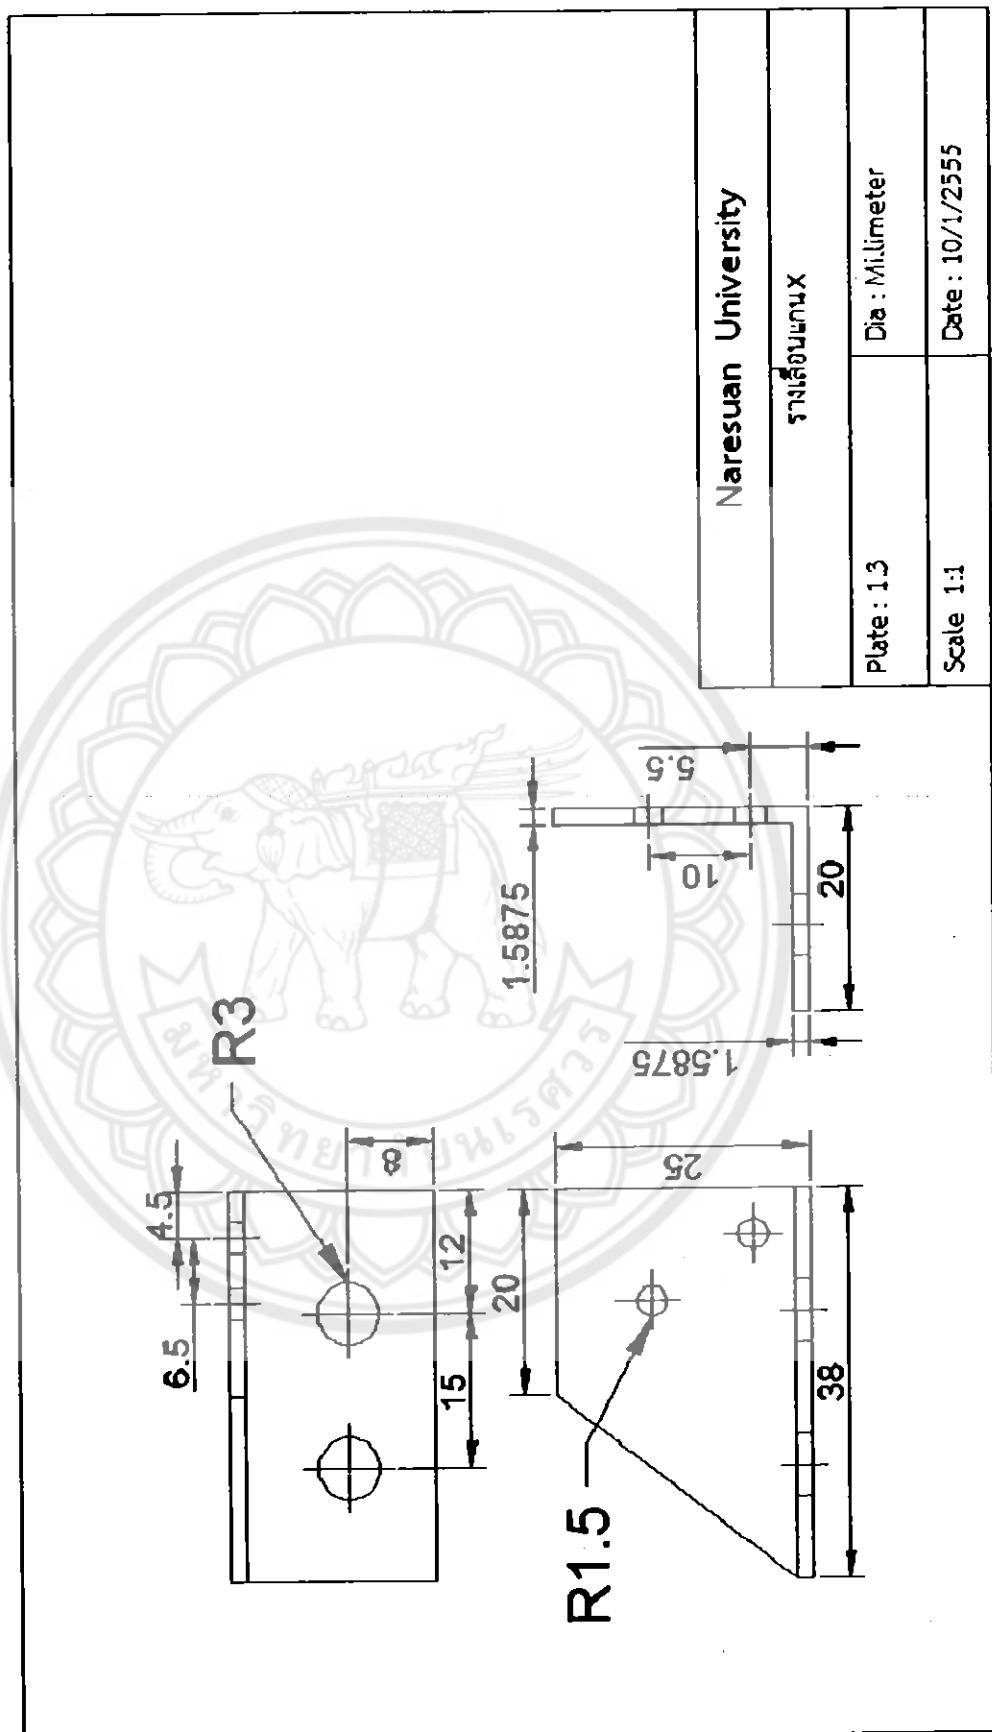


รูปที่ ก.3 รางเลื่อนแกน X

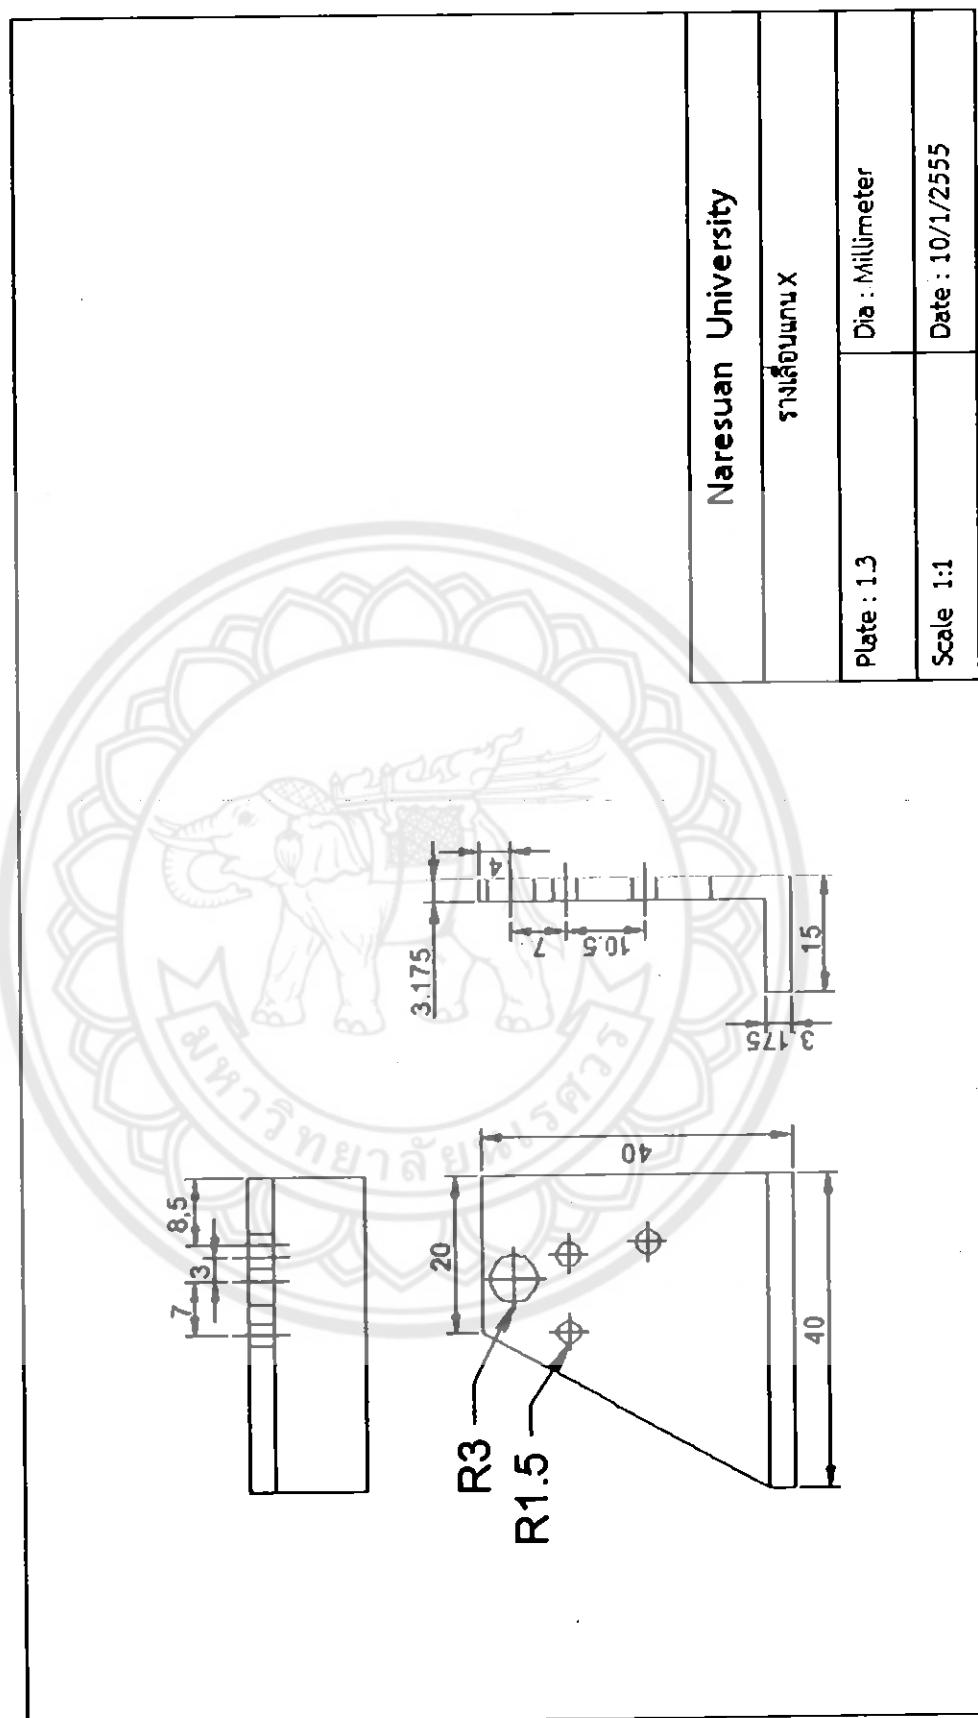


รูปที่ ก.4 ร่างเสื่อนแกน Y

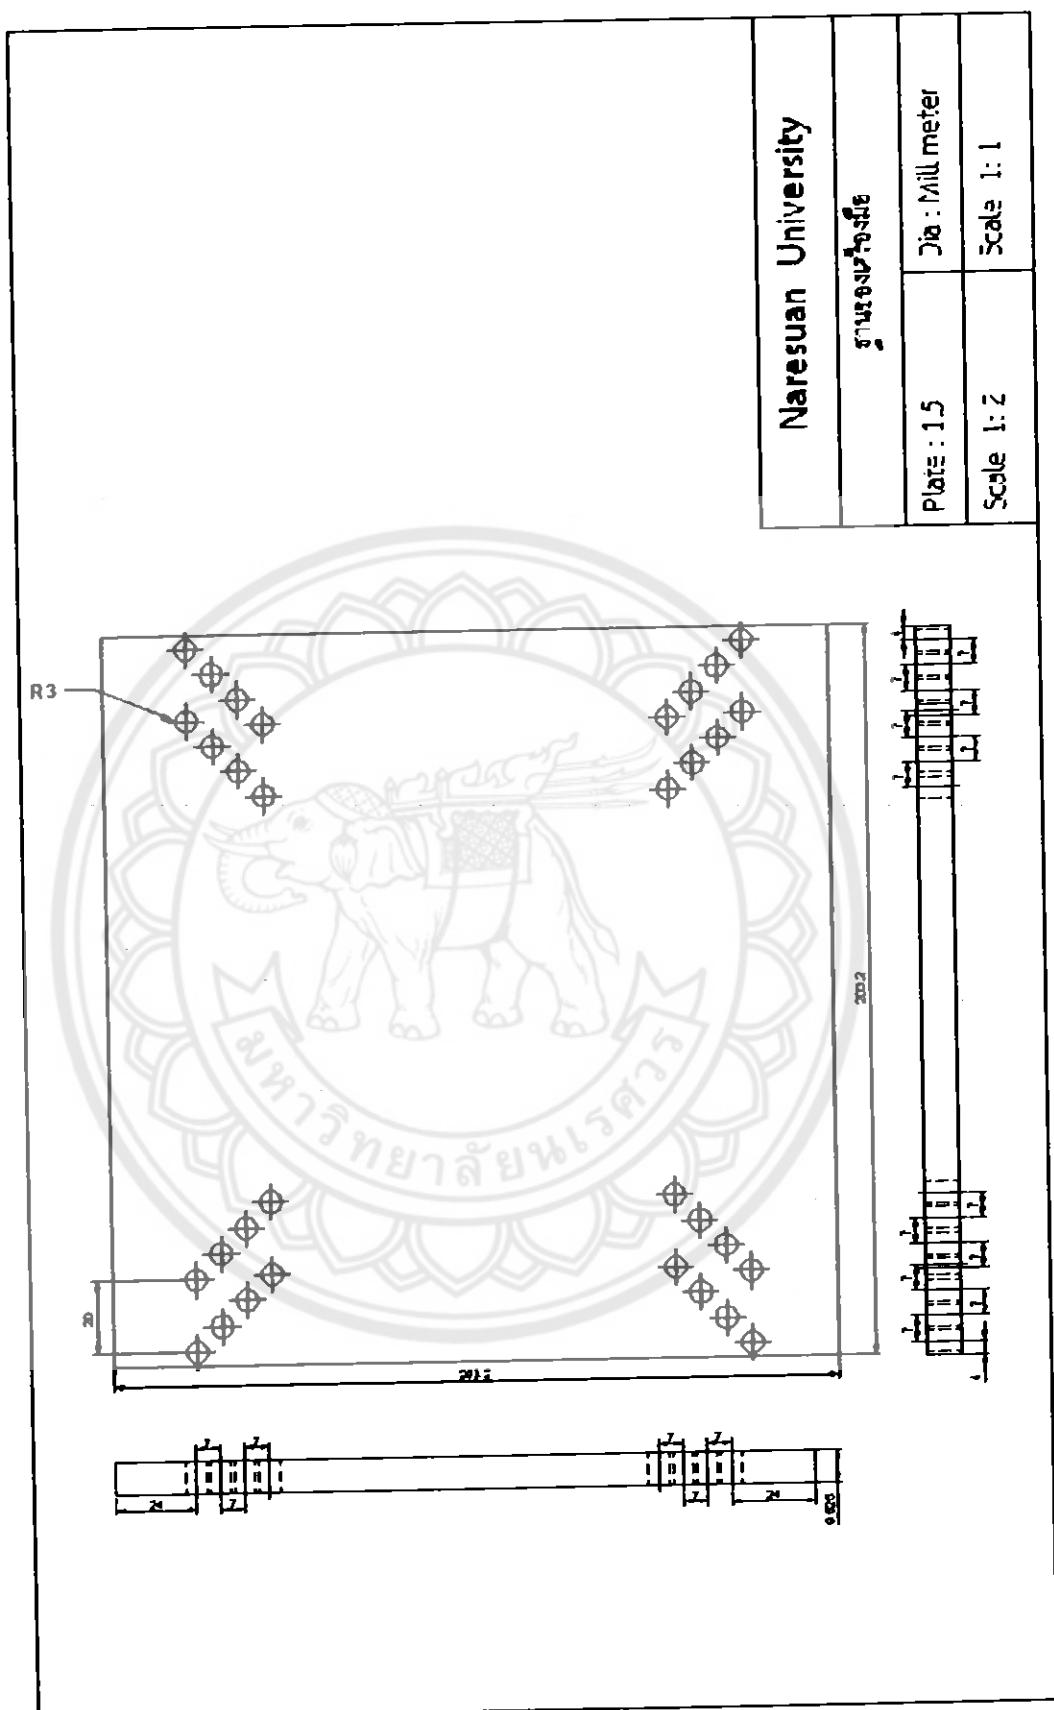


รูปที่ ก.5 ฐานของเครื่องมือ

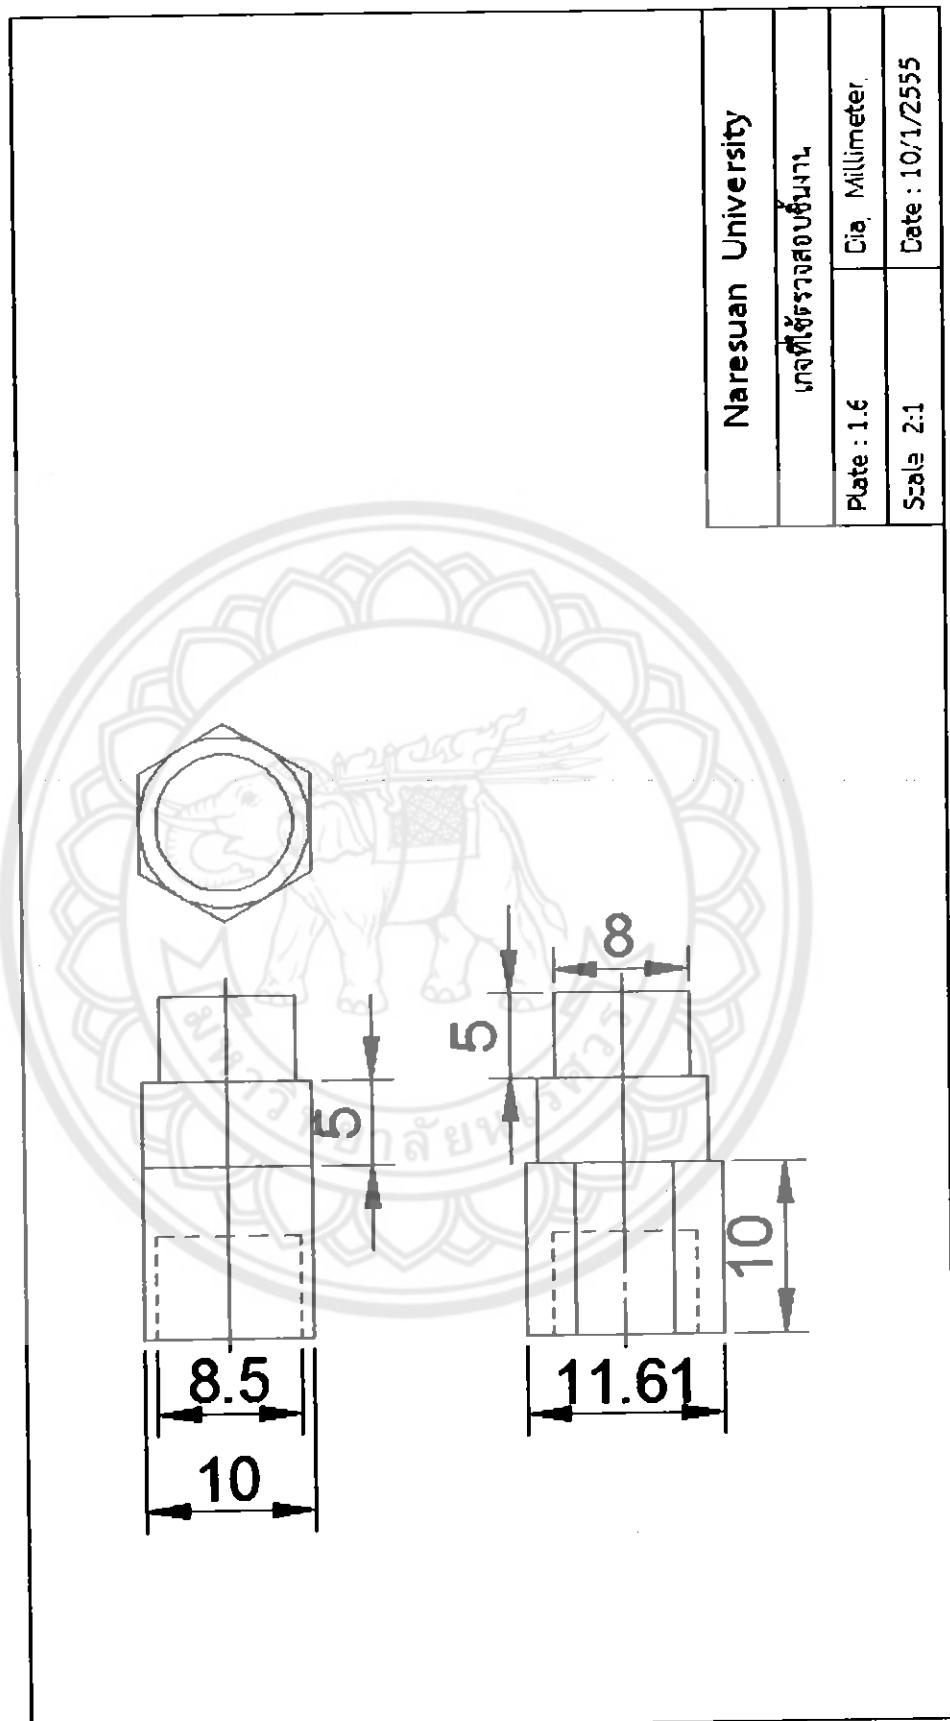


รูปที่ ก.6 เกจที่ใช้ตรวจสอบชิ้นงาน

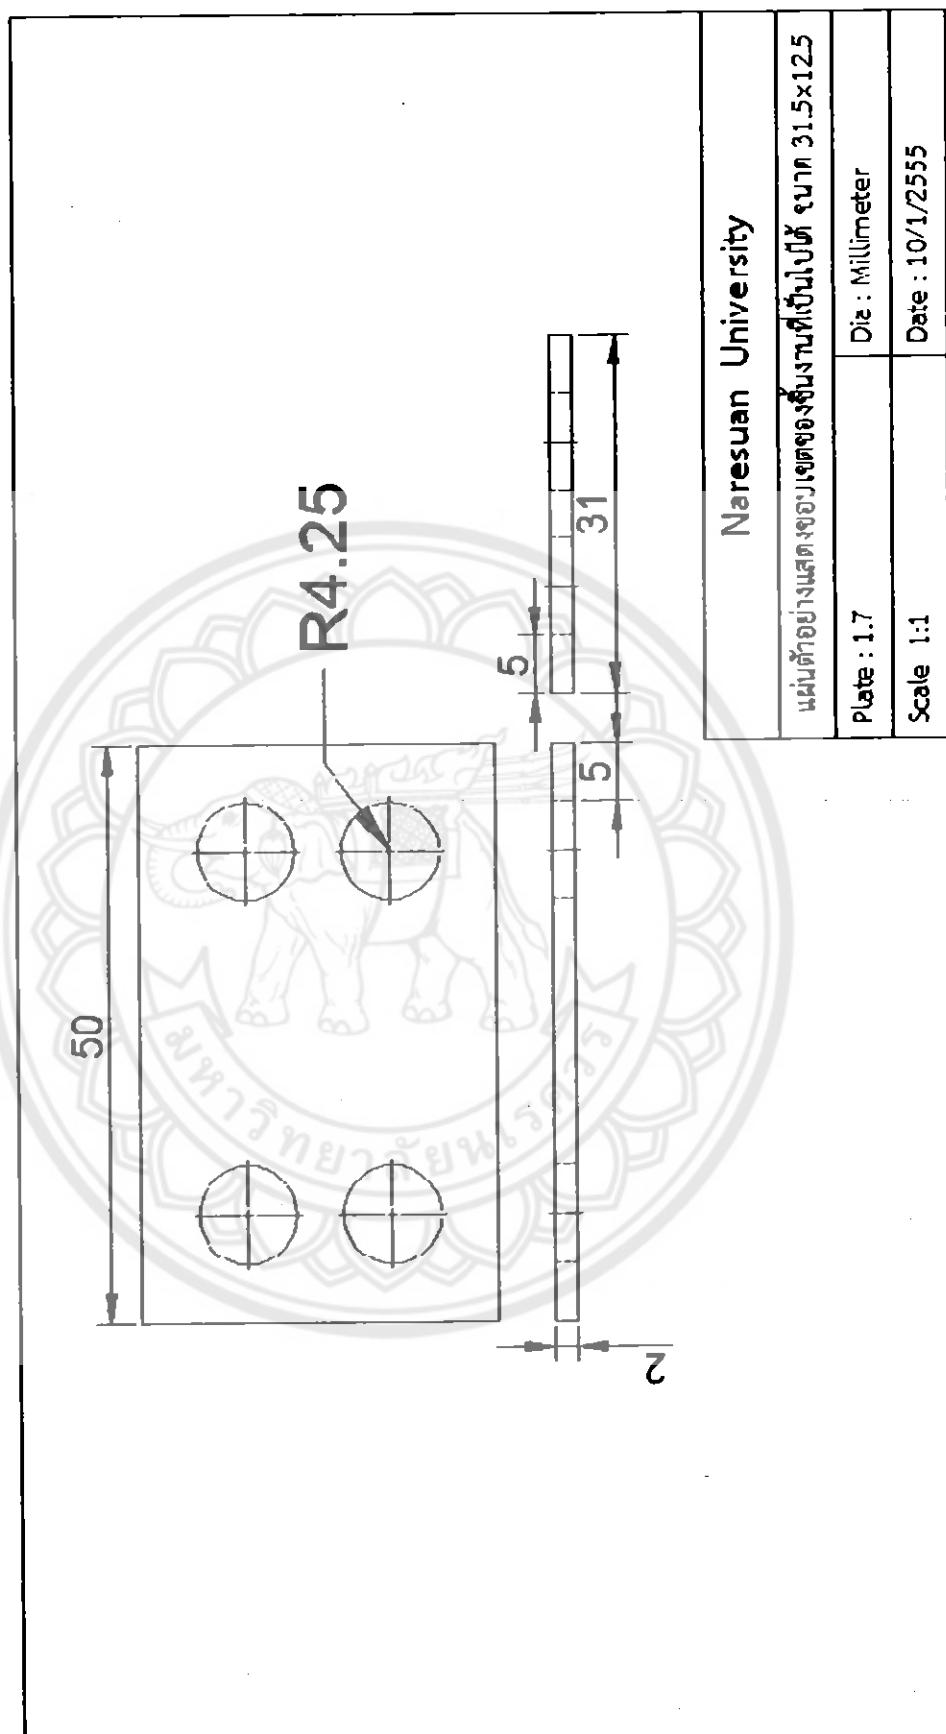


รูปที่ ก.7 แผ่นตัวอย่างแสดงขนาดงานที่เป็นไปได้ ขนาด 31.5x12.5

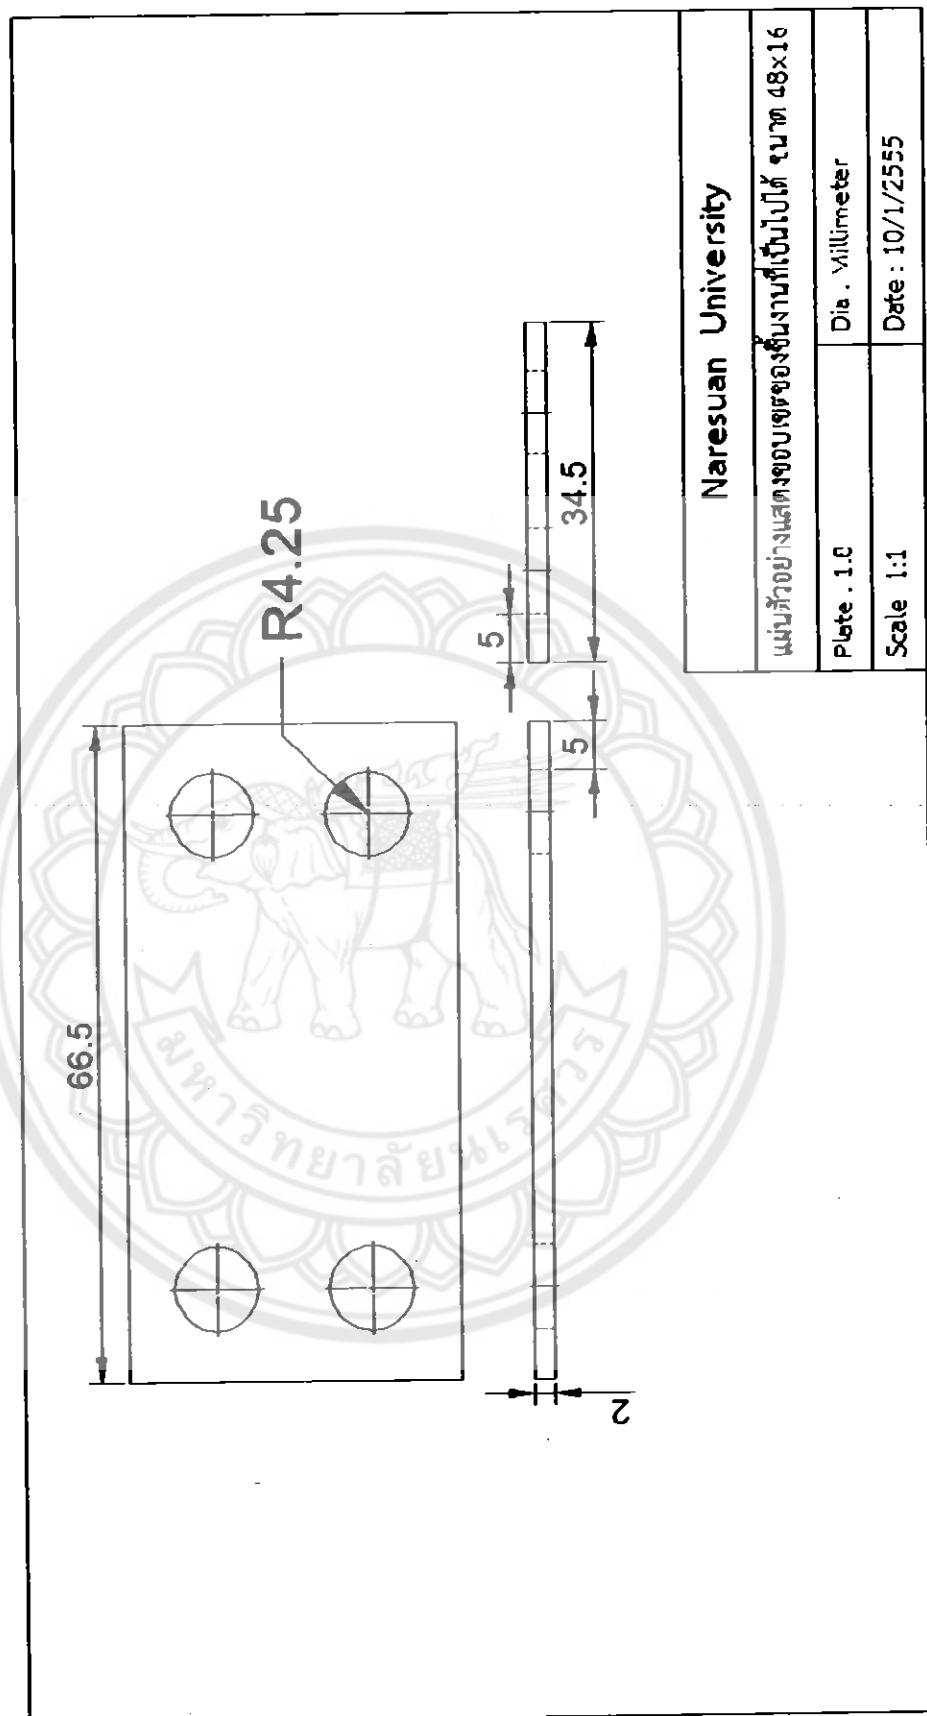


รูปที่ ก.8 แผ่นตัวอย่างแสดงขอบเขตของชิ้นงานที่เป็นไปได้ ขนาด 48x16

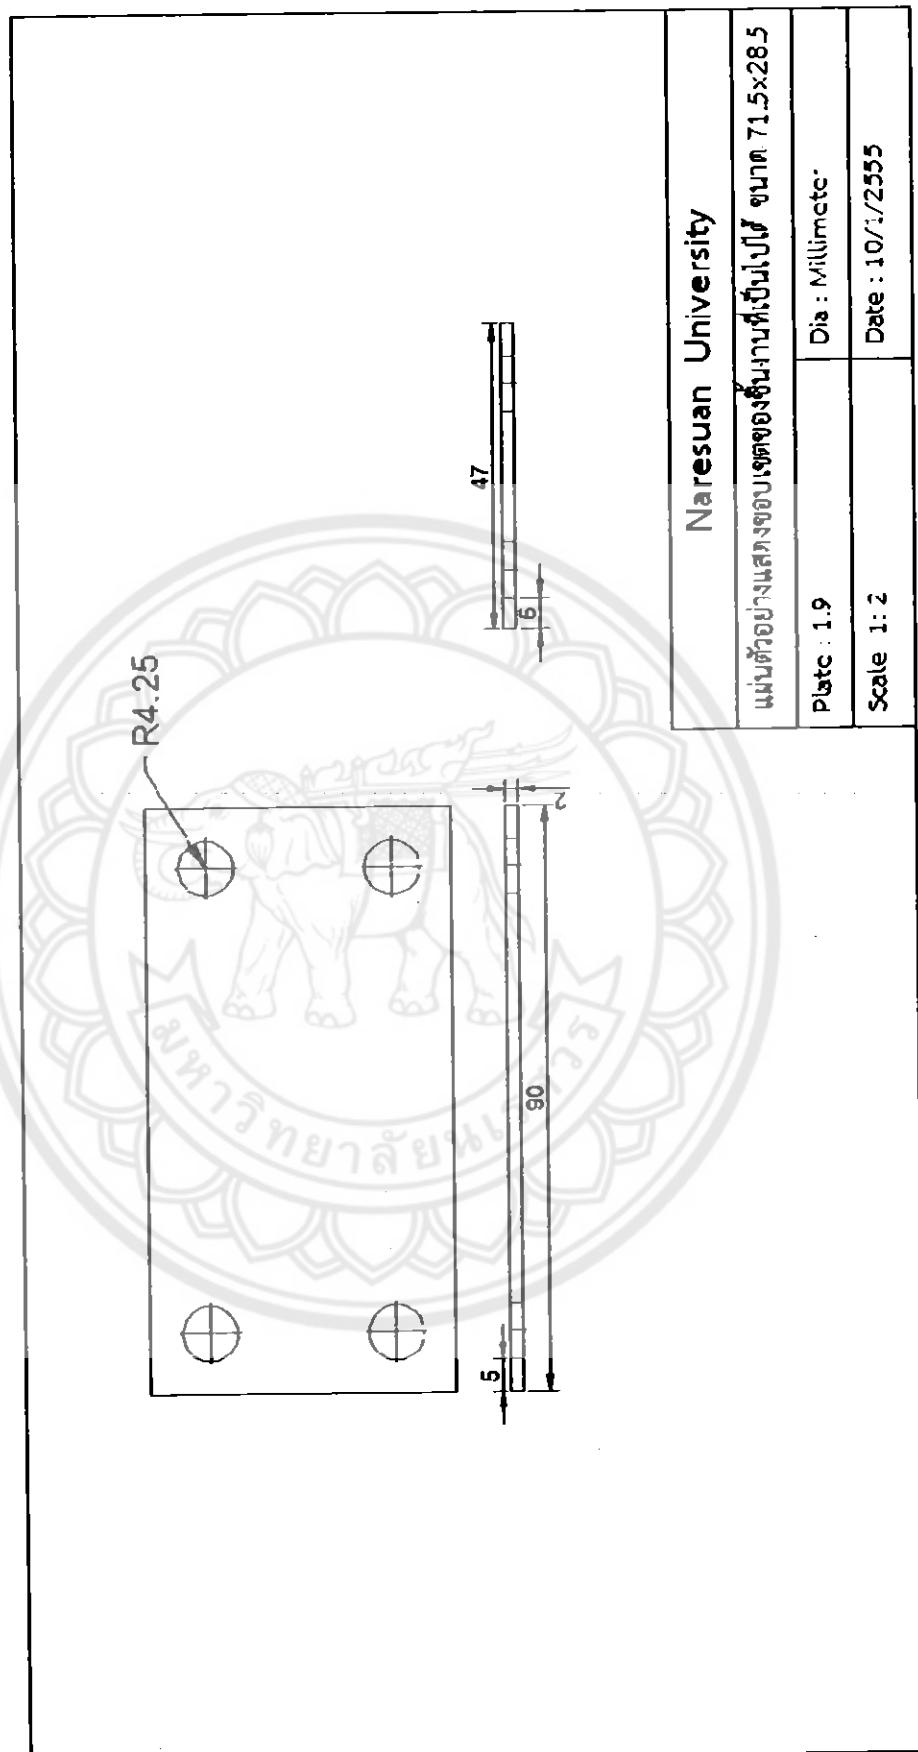


รูปที่ ก.9 แผ่นตัวอย่างแสดงขอบเขตของชิ้นงานที่เป็นไปได้ ขนาด 71.5x28.5

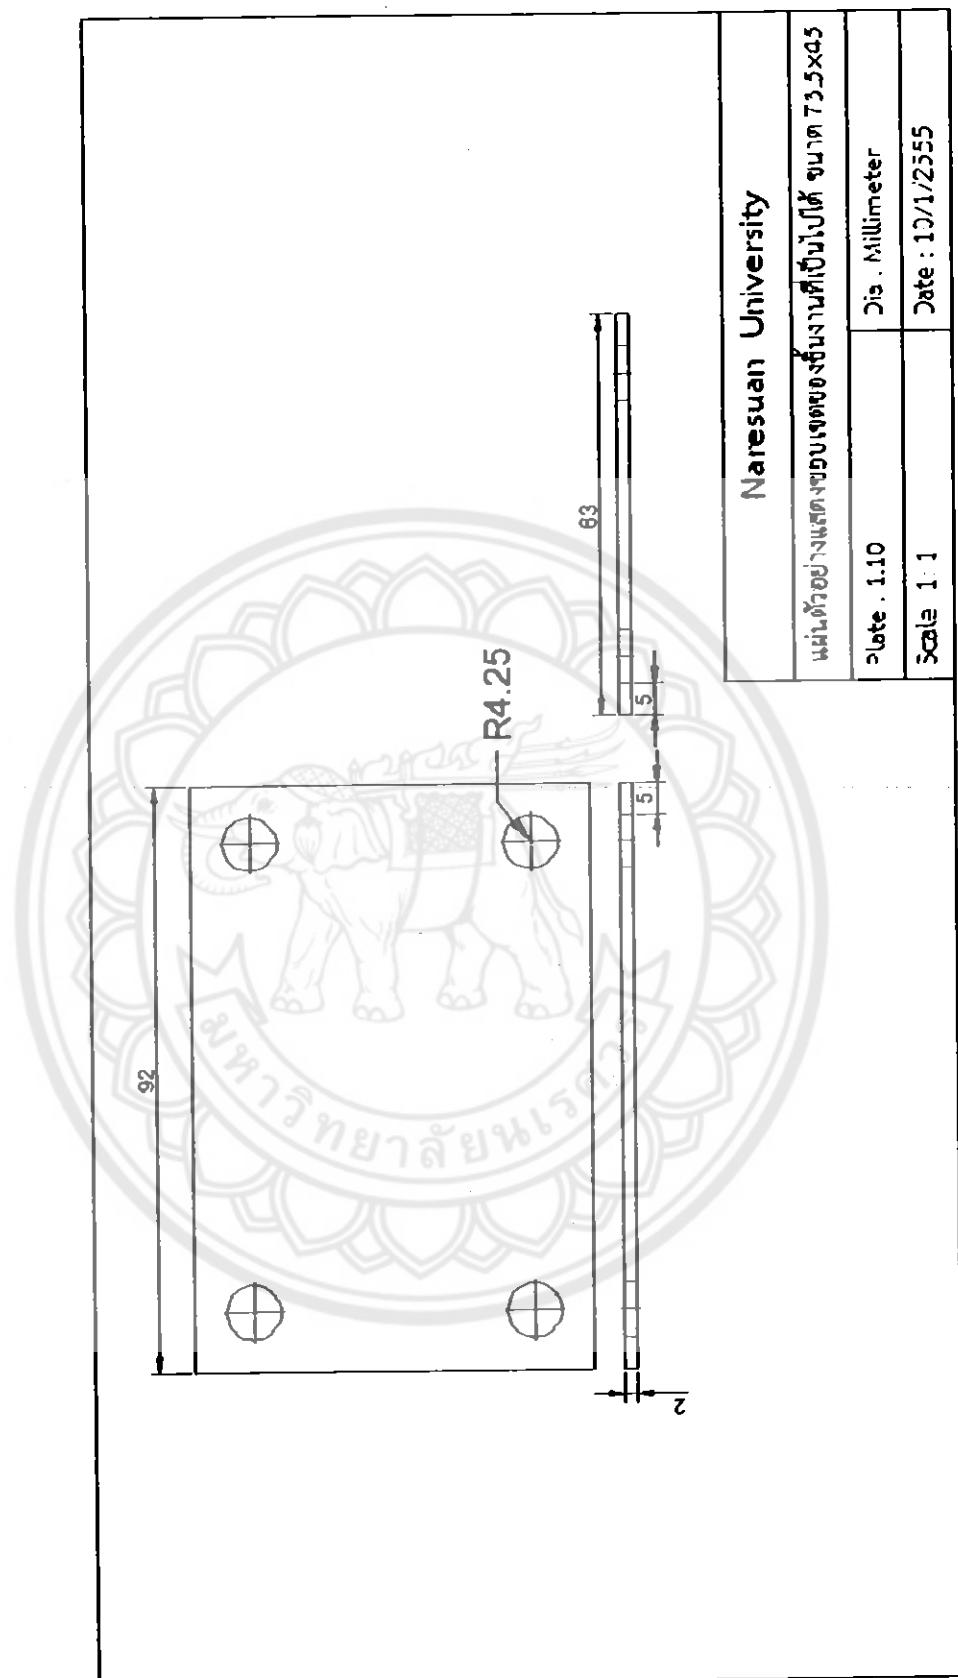


รูปที่ ก.10 แผ่นตัวอย่างแสดงข้อมูลของชิ้นงานที่เป็นไปได้ ขนาด 73.5x45

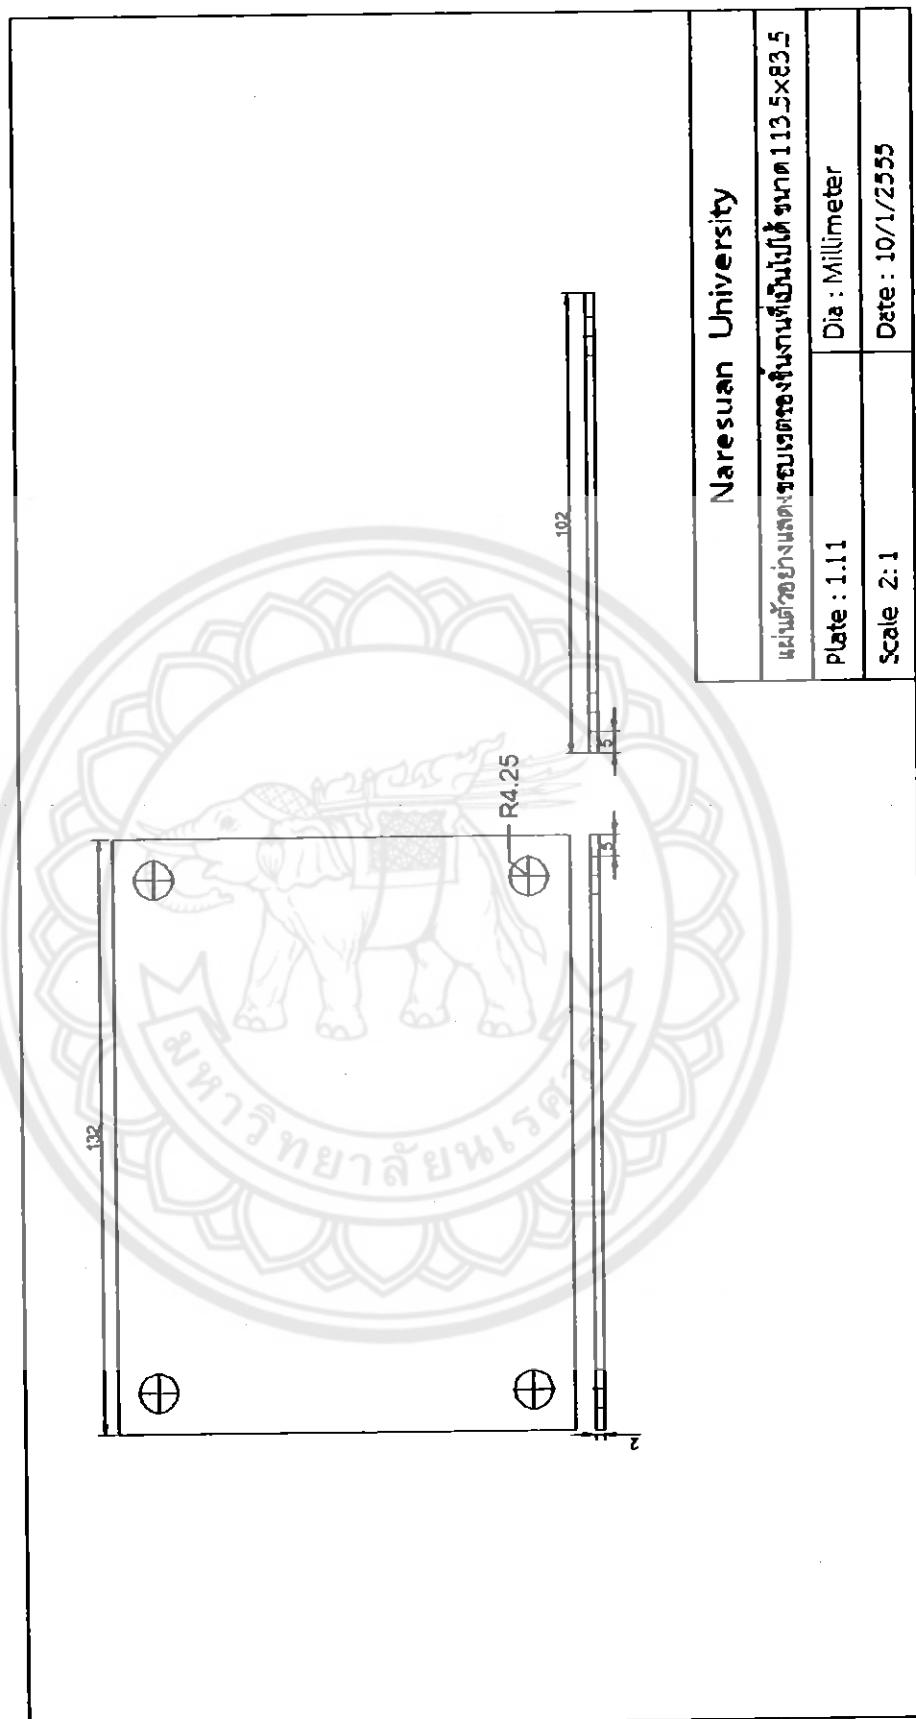

รูปที่ ก.11 แผ่นตัวอย่างแสดงขอบเขตของขั้นงานที่เป็นไปได้ ขนาด 113.5x83.5

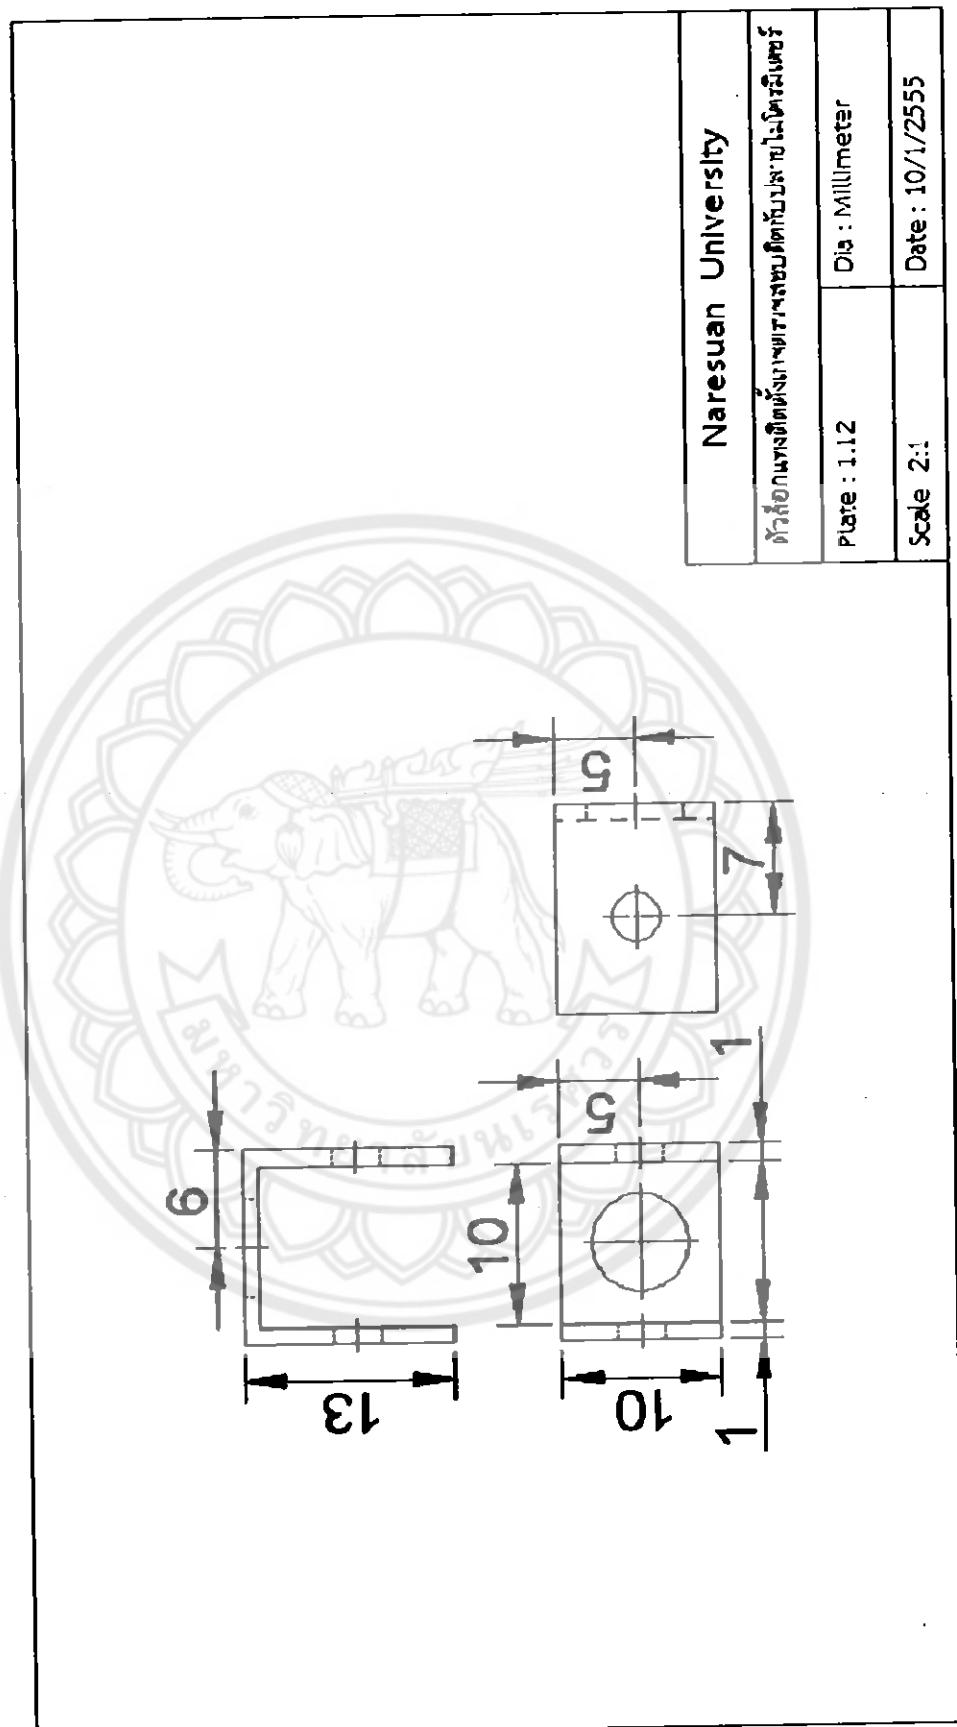

รูปที่ ก.12 ตัวล็อกแหวนติดตั้งเกจตรวจสอบติดกับปลายไมโครมิเตอร์

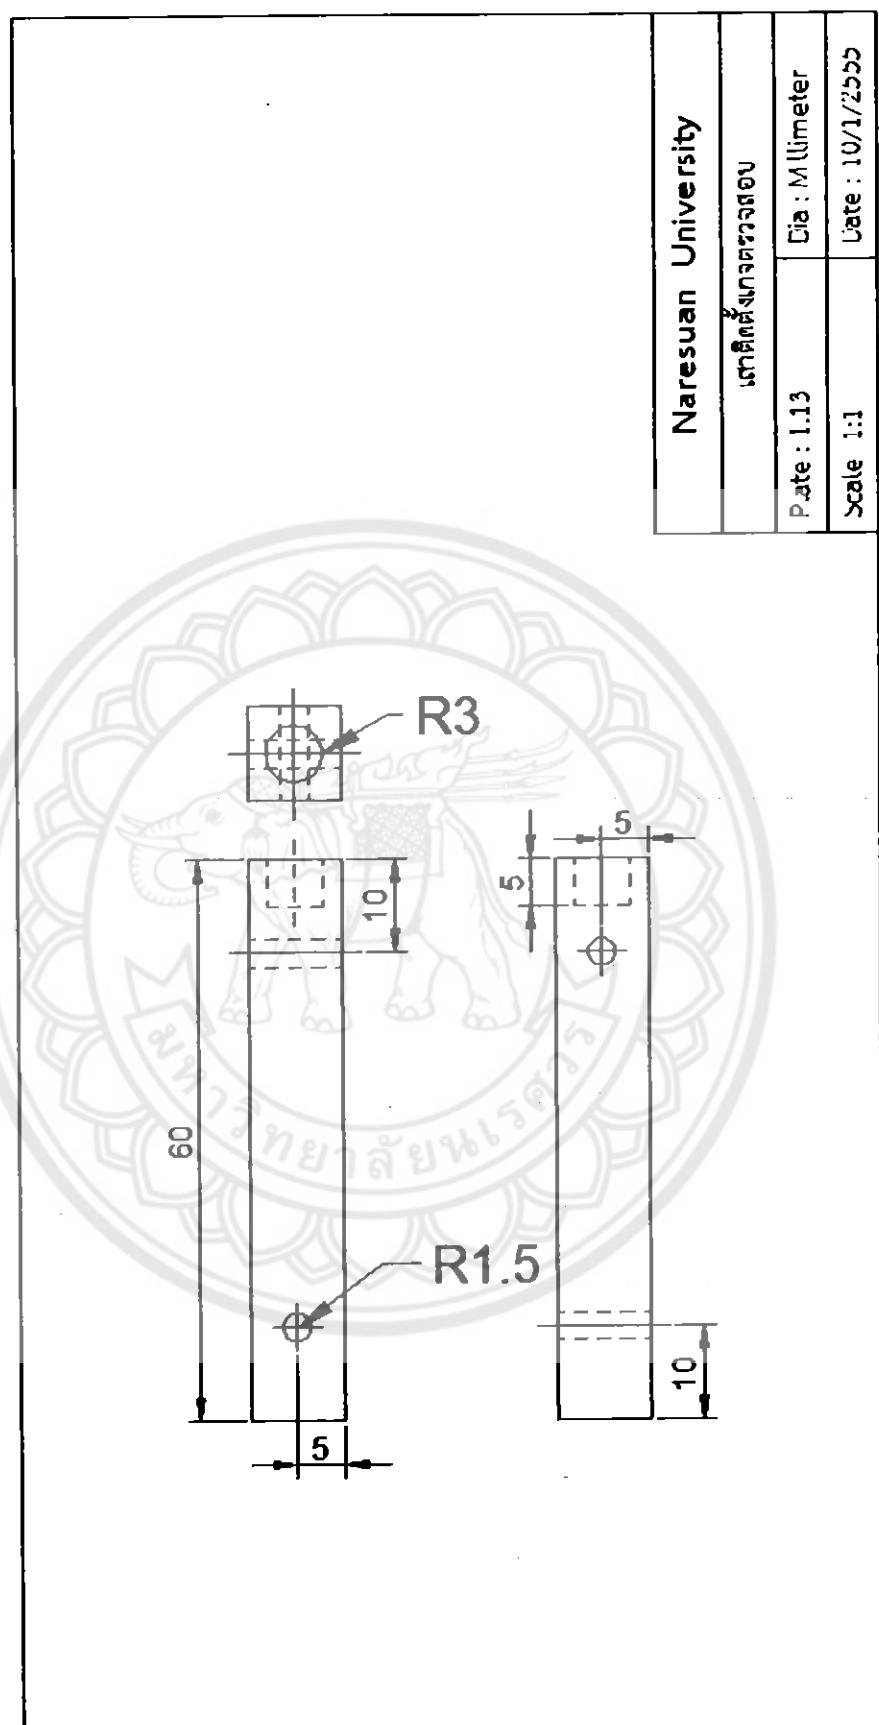

รูปที่ ก.13 เสาติดตั้งเกจตรวจสอบ