

ฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้น

FIXTURE OF LATHE MACHINE FOR KEYWAY MILLING



นายจिरยุทธ์ สุพรรณ

รหัส 52360102

นายพิทยา บุญงาม

รหัส 52360478

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ..... 24 ก.ค. 2556 /
เลขทะเบียน..... 16316840
เลขเรียกหนังสือ..... มร.
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑๔๑๘ พ

2๐๑๕

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ปีการศึกษา 2555





ใบรับรองปริญญาานิพนธ์


ชื่อหัวข้อโครงการงาน	พีคซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้ม	
ผู้ดำเนินโครงการงาน	นายจิรยุทธ์ สุพรรณม์	รหัส 52360102
	นายพิทยา บุญงาม	รหัส 52360478
ที่ปรึกษาโครงการงาน	อาจารย์เสาวลักษณ์ ทองกลั่น	
ที่ปรึกษาร่วมโครงการงาน	ครูช่างประเทือง โมรราราย	
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	
ปีการศึกษา	2555	

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติให้ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 
.....ที่ปรึกษาโครงการงาน
(อาจารย์เสาวลักษณ์ ทองกลั่น)


.....ที่ปรึกษาร่วมโครงการงาน
(ครูช่างประเทือง โมรราราย)

 
.....กรรมการ
(รศ.ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน)


.....กรรมการ
(อาจารย์ธนา บุญฤทธิ)

ชื่อหัวข้อโครงการ : พิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้ม
ผู้ดำเนินโครงการ : นายจิรยุทธ์ สุพรรณ รหัสน 52360102
นายพิทยา บุญงาม รหัสน 52360478
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เสาวลักษณ์ ทองกลืน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ครูช่างประเทือง โมราราย
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ภาควิชา : วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา : 2555

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการศึกษา ออกแบบ และจัดสร้างพิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้มบนเพลลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เพิ่มความสามารถให้กับเครื่องกลึง (Universal Lathe Machine) ให้สามารถทำงานกัดร่องลิ้มบนเพลลากลมได้ ให้กับสถานประกอบการที่อยู่ซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดเล็กซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวมีเครื่องกลึงใช้งานตามปกติอยู่แล้ว อีกทั้งยังต้องง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานบนเครื่องกลึง โดยใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,532 บาทใช้เวลาทั้งหมด 12 ชั่วโมง ซึ่งจะได้ต้นทุนรวมทั้งหมด 11,532 บาท ดังนั้น จุดคุ้มทุนคือจะต้องกีดชิ้นงานจำนวน 77 หน่วย จึงจะคุ้มทุน

การทดลองใช้พิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้มกีดชิ้นงานตัวอย่างเทียบกับช่วงมาตรฐาน DIN 6885 แบบ พบว่าสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์และเมื่อวัดค่าแล้วนำค่าไปคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนเทียบกับมาตรฐานแล้วพบว่าพบว่า แบบปลายเปิด ขนาดของ b เกินกว่าค่ามาตรฐานอยู่ที่ +0.126 มิลลิเมตร ขนาดของ t_1 ยอมรับได้ และขนาดของ l เกินกว่าค่ามาตรฐานอยู่ที่ +0.175 แบบปลายปิด ขนาดของ b เกินกว่าค่ามาตรฐานอยู่ที่ +0.118 ขนาดของ t_1 เกินกว่าค่ามาตรฐานอยู่ที่ -0.056 และขนาดของ l ยอมรับได้

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอแสดงความขอบคุณบุคคล สถานประกอบการ และสถาบันที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดทำโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ทำให้คณะผู้ดำเนินโครงการนี้มีโอกาสในการทำโครงการนี้

ขอขอบคุณ อาจารย์เสาวลักษณ์ ทองกลั่น (อาจารย์ที่ปรึกษา) ที่ได้แนะนำ แนวทางในการดำเนินการจัดทำโครงการ และแก้ปัญหาในทุกๆ ด้าน

ขอขอบคุณ ครูช่างประเทือง โมราราย (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ที่ได้ให้แนวความคิด อธิบายคำแนะนำ แนวทางในการจัดทำโครงการ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำโครงการ

ขอขอบคุณ อาจารย์ธนา บุญฤทธิ์ ที่ได้ให้คำแนะนำ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำโครงการ

ขอขอบคุณ รศ.ดร. กวิน สนธิเพิ่มพูน ที่ได้ให้คำแนะนำ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำโครงการ

ขอขอบคุณ ครูช่างธวัชชัย ชุลบุตร ที่ได้ให้คำแนะนำสำหรับการจัดทำโครงการและอำนวยความสะดวกในการใช้อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม

ขอขอบคุณ บิตามารดา และเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำโครงการ ผู้จัดทำโครงการจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้ดำเนินโครงการวิศวกรรม

นายจรรย์ธ สุพรรณ

นายพิทยา บุญงาม

มกราคม 2556

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ.....	ก
สารบัญตาราง.....	ค
สารบัญรูป.....	ง
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output).....	1
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome).....	1
1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ.....	2
1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ.....	2
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ.....	2
1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ (Gantt Chart).....	2
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น.....	3
2.1 การออกแบบฟิกซ์เจอร์.....	3
2.2 ลืมส่งกำลัง.....	14
2.3 งานกัด.....	33
2.4 เครื่องกลึง.....	35
บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ.....	37
3.1 ศึกษาและทำความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ.....	38
3.2 ออกแบบฟิกซ์เจอร์ (Fixture).....	38
3.3 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการสร้างฟิกซ์เจอร์.....	39
3.4 ทำการสร้างฟิกซ์เจอร์.....	39
3.5 ทำการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของฟิกซ์เจอร์ (Fixture) เข้าด้วยกัน.....	39
3.6 ทดสอบและแก้ไขให้ได้ตามวัตถุประสงค์.....	40
3.7 วิเคราะห์และสรุปผลโครงการวิจัย.....	40
3.8 จัดรายงานทำรูปเล่ม.....	40

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานวิจัย.....	41
4.1 ออกแบบฟิกซ์เจอร์ (Fixture)	40
4.2 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการสร้างฟิกซ์เจอร์	42
4.3 ทำการสร้างฟิกซ์เจอร์และประกอบทุกส่วนเข้าด้วยกัน.....	43
4.4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน	47
4.5 ขั้นตอนการทดลอง	48
4.6 วิเคราะห์ผลการทดลอง.....	50
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	53
5.1 สรุปผลโครงการวิจัย.....	53
5.2 ข้อเสนอแนะ	53
เอกสารอ้างอิง.....	55
ภาคผนวก ก.	56
ภาคผนวก ข.	82
ภาคผนวก ค.	90
ประวัติของผู้ดำเนินโครงการ.....	95

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ.....	2
2.1 ตารางเปรียบเทียบความแข็ง.....	10
2.2 ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการตกแต่ง.....	11
2.3 ปฏิกริยาของธาตุต่างๆ ที่เติมลงในวัสดุ.....	15
2.4 ความกว้างและความสูงของลิ่ม.....	26
4.1 ต้นทุนวัสดุ.....	47
4.2 ผลการทดลองที่ได้จากการวัดร่องลิ่ม (หน่วย/มิลลิเมตร).....	51
4.3 การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (หน่วย/มิลลิเมตร).....	51
ข.1 ขนาดมาตรฐานของลิ่มขัดแบบแห้งตาม DIN 6885.....	84
ข.2 แสดงพิกัดความเผื่อมาตรฐาน.....	84



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่น (Plate Fixture).....	4
2.2 ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นตั้งฉาก (Angle - Plate Fixture).....	4
2.3 ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นปรับมุม (Modified Angle - Plate fixture).....	5
2.4 ฟิกซ์เจอร์แบบปากกา (Vise - Jaw Fixture).....	5
2.5 ฟิกซ์เจอร์แบบหัวแบ่ง (Indexing Fixture).....	6
2.6 ชิ้นงานที่ถูกกระทำโดยใช้ฟิกซ์เจอร์แบบหัวแบ่ง.....	6
2.7 ฟิกซ์เจอร์แบบดูเพล็กซ์ (Duplex Fixture).....	7
2.8 ฟิกซ์เจอร์แบบโปรไฟล์ (Profiling Fixture).....	8
2.9 การยึดด้วยลิ่มส่งกำลัง.....	14
2.10 การกำหนดขนาดลิ่ม.....	14
2.11 ปฏิกริยาของแรงในขณะยึดด้วยลิ่มส่งกำลัง.....	15
2.12 ปฏิกริยาของแรง เมื่อลิ่มมีความลาดน้อย.....	15
2.13 ปฏิกริยาของแรง เมื่อลิ่มมีความลาดมาก.....	15
2.14 แรงปฏิกริยาเมื่อยึดด้วยลิ่มส่งกำลัง.....	16
2.15 ศูนย์เพลลาและศูนย์ล้อม (Hub) จะเยื้องกันเมื่อยึดประกอบ.....	16
2.16 การยึดล้อและเพลลาด้วยลิ่มฝั่ง.....	17
2.17 การยึดล้อและเพลลาด้วยลิ่มเว้า.....	17
2.18 การยึดล้อและเพลลาด้วยลิ่มราบ.....	18
2.19 ทิศทางแรงตอกลิ่มเลื่อนเข้า - ออก.....	18
2.20 การประกอบลิ่มเลื่อน.....	19
2.21 การยึดล้อและเพลลาด้วยลิ่มสัผัส.....	19
2.22 ลักษณะการประกอบอัดลิ่มสัผัส.....	20
2.23 การส่งถ่ายกำลัง, ระยะฟรี และร่องเพลลาทำมุม 180°	20
2.24 ปฏิกริยาของแรง เมื่อลิ่มมีความลาดมาก.....	21
2.24 ลักษณะภาวะที่กระทำต่อลิ่มคูในขณะเพลลาหมุนตามเข็มนาฬิกา.....	21
2.26 การยึดล้อกับเพลลาด้วยลิ่มหัว.....	22
2.27 รูยาวเยื้องของชิ้นส่วนทั้งสอง ก่อนการประกอบด้วยลิ่มขวาง.....	22
2.28 ปฏิกริยาของแรงที่เกิดขึ้นเมื่อยึดด้วยลิ่มขวาง.....	23
2.29 ระยะฟรีด้านข้างของลิ่มขวางการส่งถ่ายแรงบริเวณขอบโค้ง.....	23

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.30 ลิ่มกำลัง DIN 6886.....	24
2.31 ลิ่มเว้า ตาม DIN 6881.....	25
2.32 ลิ่มมีหัวตาม DIN 8687.....	25
2.33 ปฏิกริยาแรงต่อลิ่มอัดและแสดงระยะฟรี.....	27
2.34 การสวมอัดลิ่มกับลิ่มให้ยึดแน่น.....	27
2.35 ล้อเลื่อนได้บนลิ่มอัด.....	28
2.36 ลิ่มอัดปลายมนโค้ง (แบบ A).....	28
2.37 ลิ่มอัดปลายตัดตรง (แบบ B).....	29
2.38 ลิ่มอัดปลายมนโค้ง (แบบ C).....	29
2.39 ลิ่มอัดปลายตัดตรง (แบบ D).....	30
2.40 ลิ่มอัดแบบงัดได้ (แบบ G).....	30
2.41 ลิ่มอัดปลายมนโค้ง (แบบ E).....	31
2.42 ลิ่มอัดปลายตัดตรง (แบบ F).....	31
2.43 ลิ่มอัดแบบวงพระจันทร์.....	32
2.44 พิกัดงานสวมสำหรับลิ่มอัด.....	32
2.45 งานกัตร่อง.....	33
2.46 เครื่องกลึง.....	35
2.47 หัวจับชิ้นงาน (Chuck).....	36
3.1 แผนผังการดำเนินงาน.....	37
4.1 ระบบจับยึดชิ้นงาน.....	44
4.2 ระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y หรือแนวตั้ง.....	45
4.3 ชุดติดตั้งฟิกซ์เจอร์ (Fixture) สำหรับเครื่องกลึง.....	46
4.4 ฟิกซ์เจอร์หลังจากประกอบสมบูรณ์.....	46
4.5 ชิ้นงานตัวอย่างก่อนทดสอบ.....	48
4.6 การติดตั้งฟิกซ์เจอร์บนป้อมมีดของเครื่องกลึง.....	49
4.7 จุดที่ทำการวัดค่าเทียบกับมาตรฐาน DIN 6885 แบบ A.....	50
ก.1 ส่วนกลางของระบบการจับยึดชิ้นงาน.....	57
ก.2 ส่วนบนของระบบการจับยึดชิ้นงาน.....	58
ก.3 ส่วนล่างของระบบการจับยึดชิ้นงาน.....	59
ก.4 ส่วนกลาง (อยู่กับที่) ของระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y.....	60
ก.5 ส่วนบนของระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y.....	61

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ก.6 ขาสำหรับติดตั้งฟิกซ์เจอร์บนเครื่องกลึง	62
ก.7 ส่วนกลาง (เคลื่อนที่) ของระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y.....	63
ก.8 V-BOX.....	64
ก.9 ตัวล็อค Digital Caliper ตัวล่าง.....	65
ก.10 ตัวล็อค Digital Caliper ตัวบน.....	66
ก.11 ตัวล็อคระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y.....	67
ก.12 เกลียวกรางสำหรับระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y.....	68
ก.13 ชิ้นส่วนที่ต่อกับตัวกลาง (เคลื่อนที่) สำหรับติดตั้งกับ Digital Caliper.....	69
ก.14 ส่วนล่างของระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y.....	70
ก.15 Bushing ของเกลียว ในระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y.....	71
ก.16 แสดงการประกอบทุกชิ้นส่วนของฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้ม	72
ก.17 Guide Bushing	73
ก.18 Bearing Unit (UCFL 204-12)	74
ก.19 Guide post	75
ก.20 ระบบการจับยึดชิ้นงาน	76
ก.21 ระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y.....	77
ก.22 แสดงการประกอบของระบบการจับยึดชิ้นงานกับระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y.....	78
ก.23 แสดงการประกอบของชุดติดตั้งฟิกซ์เจอร์ (Fixture) สำหรับเครื่องกลึง	79
ก.24 แสดงการประกอบของ Guide Bushing, Bushing ของเกลียว กับ ส่วนกลาง.....	80
ก.25 Digital Caliper.....	81
ค.1 การตั้งฟิกซ์เจอร์บนป้อมมีด	91
ค.2 แสดงการล็อคชิ้นงาน	92
ค.3 แสดงการนำดอกกัดสัมผัสที่ด้านบนของชิ้นงาน.....	92
ค.4 แสดงการเซตศูนย์ที่ Digital Caliper	93
ค.5 การกัดชิ้นงาน	93
ค.6 ตัวปรับแนวแกน Z ของเครื่องกลึง	94
ค.7 ตัวปรับแนวแกน X เครื่องกลึง.....	94

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันบางสถานประกอบการซึ่งเป็นอู่ซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีเครื่องกลึง (Universal Lath) ใช้งานแต่ยังขาดเครื่องกัด (Milling Machine) หรือเครื่องไส (Sharpening Machine) เพื่องานทำร่องลิ่มบนเพลลา ในขณะที่งานกลึงบางงานจำเป็นต้องมีการทำร่องลิ่มบนเพลลา ด้วยหลังกลึงชิ้นงานเสร็จ ทำให้สถานประกอบการจำเป็นต้องส่งชิ้นงานที่ต้องการทำร่องลิ่มดังกล่าวให้สถานประกอบการอื่นๆ ที่มีเครื่องกัดหรือเครื่องไสรับช่วงงานทำร่องลิ่ม ซึ่งเป็นการสูญเสียค่าใช้จ่าย รวมถึงโอกาสรับงาน และรายได้ที่ควรจะได้รับเมื่อลูกค้าบางรายหันไปใช้บริการสถานประกอบการที่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ครบครันกว่า อีกทั้งสถานประกอบการที่ไม่มีเครื่องกัดหรือเครื่องไสก็ไม่สามารถสั่งซื้อเครื่องจักรดังกล่าวได้เนื่องจากมีราคาสูง และงานทำร่องลิ่มบนเพลลาก็มีปริมาณเพียงบางส่วนเท่านั้นเมื่อเทียบกับงานหลักๆ ของสถานประกอบการ

ดังนั้นทางผู้ดำเนินงานวิจัยจึงเห็นว่าควรศึกษา ออกแบบ และสร้างฟิกเจอร์ (Fixture) สำหรับติดตั้งบนเครื่องกลึง (Universal Lath) เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถทำงานกัดร่องลิ่มบนเพลลาได้ เนื่องจากเครื่องกลึง และเครื่องกัดมีคุณสมบัติด้านความเร็วรอบและกำลังของเครื่องจักรค่อนข้างใกล้เคียงกัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับเครื่องกลึงที่มีอยู่ ให้สามารถทำงานทดแทนเครื่องกัดได้ในกรณีงานทำร่องลิ่มบนเพลลา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ออกแบบ และสร้างฟิกเจอร์ (Fixture) สำหรับติดตั้งบนเครื่องกลึง เพื่อให้สามารถกัดร่องลิ่มบนเพลลาได้ มีความสะดวกต่อการใช้งาน และการติดตั้ง

1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Output)

ฟิกเจอร์ (Fixture) สำหรับติดตั้งบนเครื่องกลึง เพื่อทำการกัดร่องลิ่มบนเพลลาอ้างอิงมาตรฐาน DIN 6885 แบบ A

1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome)

ได้ค่าความผิดพลาดจากการเทียบกับขนาดพิกัดความเผื่อมาตรฐาน DIN 6885 แบบ A ของร่องลิ่ม

1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ

1.5.1 ฟิกเจอร์ (Fixture) ใช้สำหรับติดตั้งบนเครื่องกลึง (Universal Lath) ที่ทำการศึกษาคือ เครื่องกลึง (Universal Lath) ยี่ห้อ: MASHSTROY, รุ่น: C11MT ที่มีอยู่ในอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการเท่านั้น

1.5.2 การปรับตั้งระยะของฟิกเจอร์ (Fixture) ในแนวแกน Y หรือแนวตั้ง มีไว้สำหรับการปรับระยะเพื่อการตั้งศูนย์ของชิ้นงานเท่านั้น

1.5.3 สามารถใช้ดอกกัดร่องลึ้มที่มีขนาดตั้งแต่ 8 มิลลิเมตรเท่านั้น

1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2556

1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

	การดำเนินโครงการ	ช่วงเวลา							
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
1.8.1	ศึกษาและทำความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบฟิกเจอร์ (Fixture)								
1.8.2	ออกแบบฟิกเจอร์ (Fixture)								
1.8.3	จัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการสร้างออกแบบฟิกเจอร์ (Fixture)								
1.8.4	ลงมือสร้างฟิกเจอร์ (Fixture)								
1.8.5	ทดสอบและแก้ไขให้ได้ตามวัตถุประสงค์								
1.8.6	สรุป								
1.8.7	ส่งโครงการ (จัดทำรายงานรูปเล่ม)								

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

2.1 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์

วัชระ มีทอง (2545) ได้กล่าวว่า การออกแบบเครื่องมือเป็นกระบวนการของการออกแบบปรับปรุงเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคที่จำเป็นหลายๆ อย่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นด้วย การออกแบบเครื่องมือที่เกี่ยวกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรม หรือเครื่องมือพิเศษอื่นๆ ทำให้ทุกวันนี้มีการผลิตงานได้อย่างรวดเร็ว มีปริมาณสูง และทำให้สินค้ามีคุณภาพและประหยัดขึ้น ซึ่งจะทำให้เป็นที่แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตออกไปจะได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี

2.1.1 จุดประสงค์ของการออกแบบเครื่องมือ

จุดประสงค์ของการออกแบบเครื่องมือ คือ การช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยที่คุณภาพไม่ลดลง และผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการออกแบบเครื่องมือมีจุดประสงค์ ดังนี้

2.1.1.1 ทาวิธีการทำงานกับเครื่องมือให้เป็นแบบธรรมดา

2.1.1.2 ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต

2.1.1.3 ออกแบบเครื่องมือให้มีคุณภาพเมื่อถูกนำไปใช้ในการผลิตงานที่ต่อเนื่องกัน

2.1.1.4 เพิ่มอัตราการผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีอยู่แล้ว

2.1.1.5 ออกแบบเครื่องมือให้มีตัวกันพลาดเพื่อป้องกันการใช้งานที่อาจจะผิดพลาด

2.1.1.6 เลือกวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือซึ่งมีอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมกับการผลิต

2.1.1.7 ออกแบบเครื่องมือให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้


2.1.2 ชนิดและหน้าที่ของฟิกซ์เจอร์

ฟิกซ์เจอร์ (Fixtures) เป็นเครื่องมือสำหรับการผลิตที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งตัวยึดจับชิ้นงาน และรองรับชิ้นงานให้อยู่คงที่ขณะเครื่องจักรทำงานอยู่ ฟิกซ์เจอร์จะแปรเปลี่ยนไปตามการออกแบบให้สัมพันธ์กับเครื่องมือต่างๆ ตั้งแต่แบบธรรมดาไปจนถึงแบบที่ยุ่งยาก และมีราคาแพง ฟิกซ์เจอร์ช่วยให้การทำงานด้านโลหะต่างๆ ง่ายขึ้น และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือพิเศษอย่างดี เช่น การทำงานกับเครื่องจักรที่เป็นมาตรฐาน เป็นต้น โดยที่ฟิกซ์เจอร์แบ่งเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้

2.1.2.1 ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่น

ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่น เป็นฟิกซ์เจอร์ที่เป็นแบบธรรมดาที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 2.1 โดยพื้นฐานแล้วฟิกซ์เจอร์ชนิดนี้จะถูกสร้างมาจากแผ่นเรียบๆ ซึ่งมีตัวจับยึด (Clamps) ชนิดต่างๆ กัน

ติดอยู่ และยังมีตัวกำหนดตำแหน่ง (Locator) อยู่ด้วย ซึ่งจะทำหน้าที่ในการจับยึดและกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานความที่เป็นฟิกซ์เจอร์แบบธรรมดา ทำให้ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นเป็นฟิกซ์เจอร์ที่มีประโยชน์สำหรับการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ไปเป็นอย่างมาก และเป็นฟิกซ์เจอร์ที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดชนิดหนึ่ง

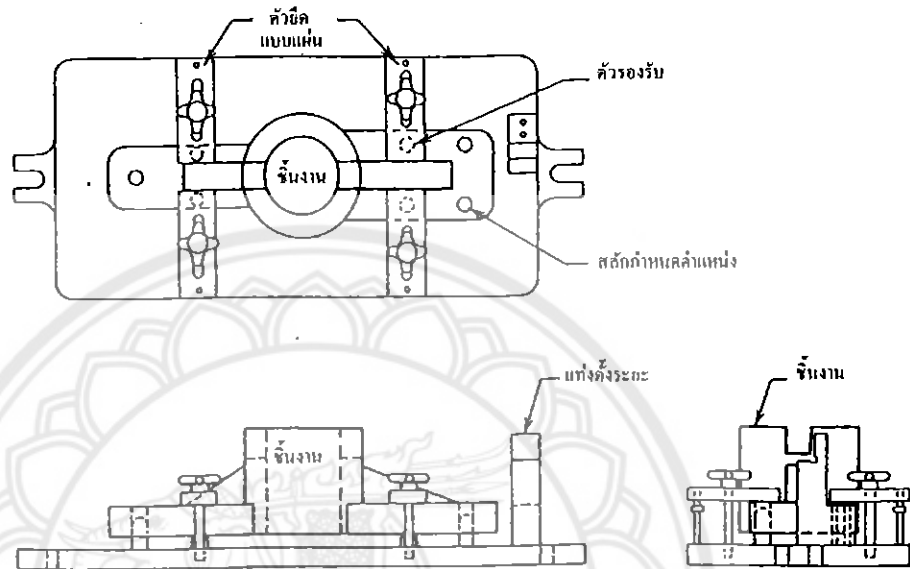


รูปที่ 2.1 ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่น (Plate Fixture)

ที่มา : วชิระ มีทอง (2545)


2.1.2.2 ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นตั้งฉาก

ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นตั้งฉาก เป็นฟิกซ์เจอร์แบบหนึ่งของฟิกซ์เจอร์แบบแผ่น ดังแสดงในรูปที่ 2.2 การทำงานของฟิกซ์เจอร์ชนิดนี้ คือ ชิ้นงานจะถูกกระทำในทิศทางตั้งฉากกับตัวกำหนดตำแหน่ง (Locator) ของฟิกซ์เจอร์ ปกติแล้วฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นตั้งฉากจะถูกทำให้เป็นมุม 90 องศา แต่มีบางครั้งที่ต้องใช้มุมอย่างอื่นที่ไม่ใช่ 90 องศา ซึ่งในกรณีนี้ต้องเปลี่ยนมาใช้ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นปรับมุม ดังแสดงใน รูปที่ 2.3

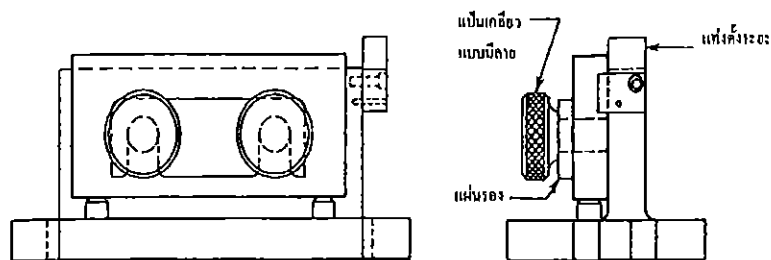

รูปที่ 2.2 ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นตั้งฉาก (Angle - plate Fixture)

ที่มา : วชิระ มีทอง (2545)

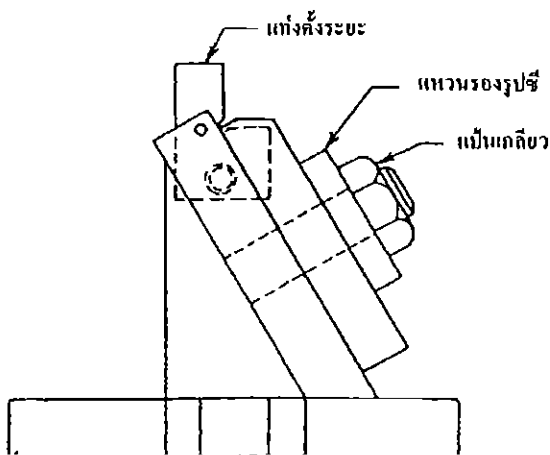


รูปที่ 2.3 ฟิกซ์เจอร์แบบแผ่นปรับมุม (Modified Angle - Plate Fixture)

ที่มา : วชิระ มีทอง (2545)

2.1.2.3 ฟิกซ์เจอร์แบบปากกา

ฟิกซ์เจอร์แบบปากกา เป็นฟิกซ์เจอร์ที่ใช้สำหรับการทำงานกับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ดังรูปที่ 2.4 สำหรับฟิกซ์เจอร์ชนิดนี้จะมีปากกาสำหรับจับชิ้นงาน (Vise Jaw) ที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นจึงสามารถที่จะเปลี่ยนปากสำหรับจับชิ้นงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ฟิกซ์เจอร์แบบปากกานี้เป็นฟิกซ์เจอร์ที่มีราคาถูกที่สุดในบรรดาฟิกซ์เจอร์ทั้งหลายที่ถูกทำขึ้นมา การใช้งานของมันจะถูกจำกัดอยู่เฉพาะที่ขนาดของปากจับชิ้นงานที่จะแปรเปลี่ยนไปได้ขนาดไหน

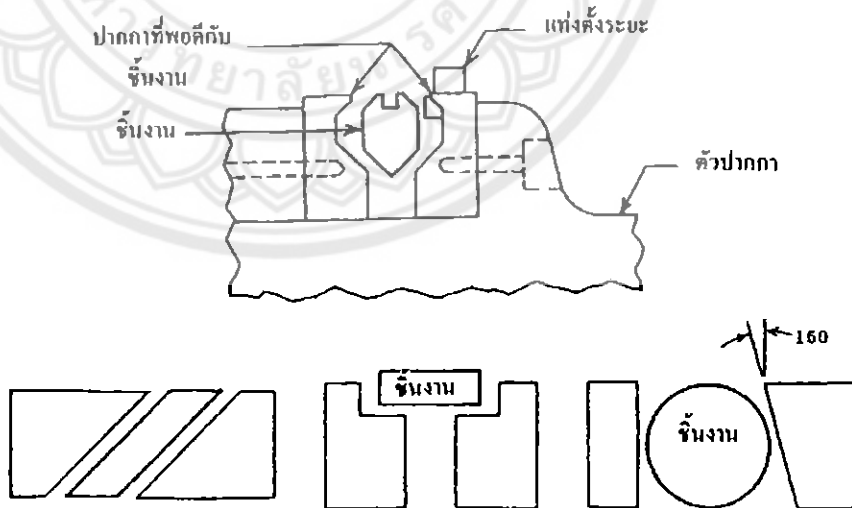


รูปที่ 2.4 ฟิกซ์เจอร์แบบปากกา (Vise Jaw Fixture)

ที่มา : วชิระ มีทอง (2545)


2.1.2.4 ฟิกซ์เจอร์แบบหัวแบ่ง

ฟิกซ์เจอร์แบบหัวแบ่ง เป็นฟิกซ์เจอร์ที่มีลักษณะคล้ายกับจิ๊กแบบหัวแบ่งเป็นอย่างมาก ดังรูปที่ 2.5 ฟิกซ์เจอร์แบบหัวแบ่งเหล่านี้จะถูกใช้สำหรับการทำงานกับชิ้นงานที่จะต้องมีการตกแต่งให้มีช่องว่าง หรือระยะห่างเท่าๆ กัน และสำหรับตัวอย่างชิ้นงานที่ถูกทำบนฟิกซ์เจอร์แบบนี้ ดังรูปที่ 2.6

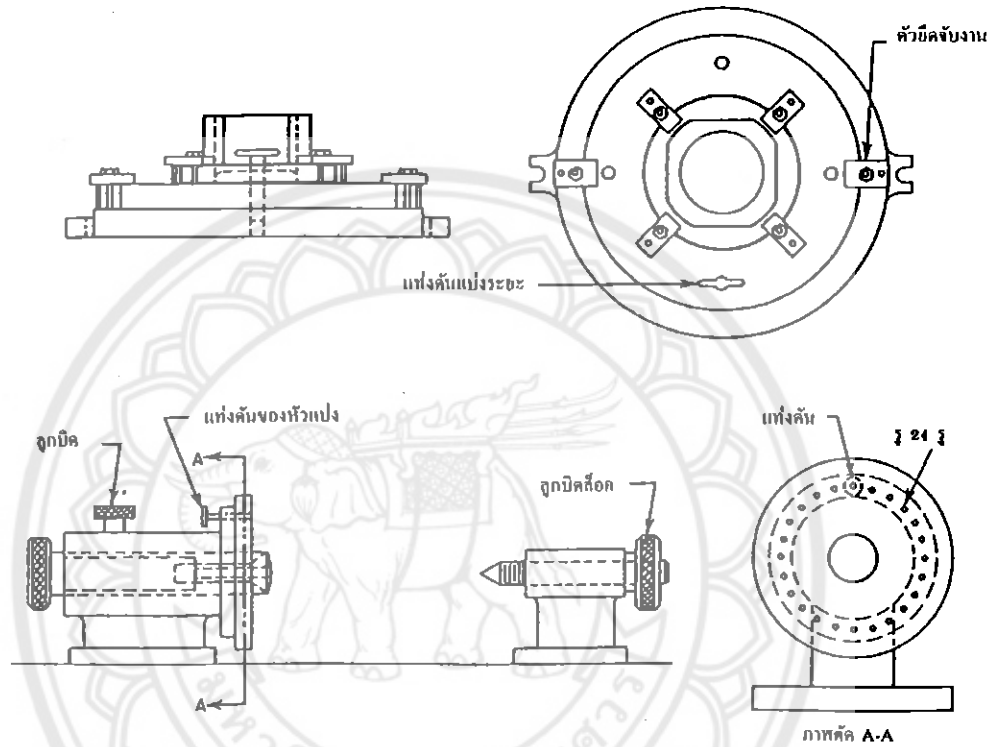

รูปที่ 2.5 ฟิกซ์เจอร์แบบหัวแบ่ง (Indexing Fixture)

ที่มา : วชิระ มีทอง (2545)

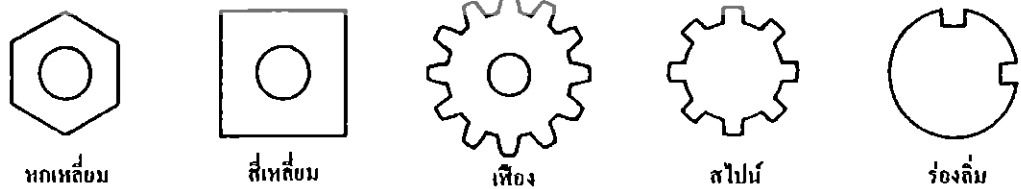


รูปที่ 2.6 ชิ้นงานที่ถูกกระทำโดยใช้ฟิกซ์เจอร์แบบหัวแบ่ง

ที่มา : วชิระ มีทอง (2545)

2.1.2.5 ฟิกซ์เจอร์แบบหลายตำแหน่ง

ฟิกซ์เจอร์แบบหลายตำแหน่ง เป็นฟิกซ์เจอร์ที่ถูกนำมาใช้เมื่อต้องการการผลิตที่ต้องการความรวดเร็ว และมีปริมาณมากๆ ในขณะที่การทำงานของเครื่องจักรจะต้องทำงานเป็นจังหวะต่อเนื่องกันไปตลอด สำหรับดูเพล็กซ์ฟิกซ์เจอร์เป็นแบบหนึ่งของฟิกซ์เจอร์แบบหลายตำแหน่ง แบบที่ธรรมดาที่สุดโดยมีการทำงานเพียง 2 ตำแหน่ง เท่านั้น ดังรูปที่ 2.7 ฟิกซ์เจอร์แบบนี้อนุญาตในการทำงานในขั้นตอนการถอดชิ้นงานออก และการใส่ชิ้นงานเข้าไปถูกกระทำในขณะที่การทำงานของเครื่องจักรกำลังเดินเครื่องอยู่ ตัวอย่างเช่น ในตำแหน่งที่หนึ่งการทำงานได้สำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเราก็หมุนฟิกซ์เจอร์ให้ตำแหน่งที่สอง ซึ่งมีชิ้นงานอยู่แล้วไปถูกกระทำแทนที่ตำแหน่งที่หนึ่งเดิม ในขณะเดียวกันเราก็เอาชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้วออกจากตำแหน่งที่หนึ่งพร้อมทั้งใส่ชิ้นงานเข้าไปใหม่ ซึ่งระหว่างนี้เครื่องจักรก็กำลังกระทำต่อชิ้นงานในตำแหน่งที่สองเช่นกัน

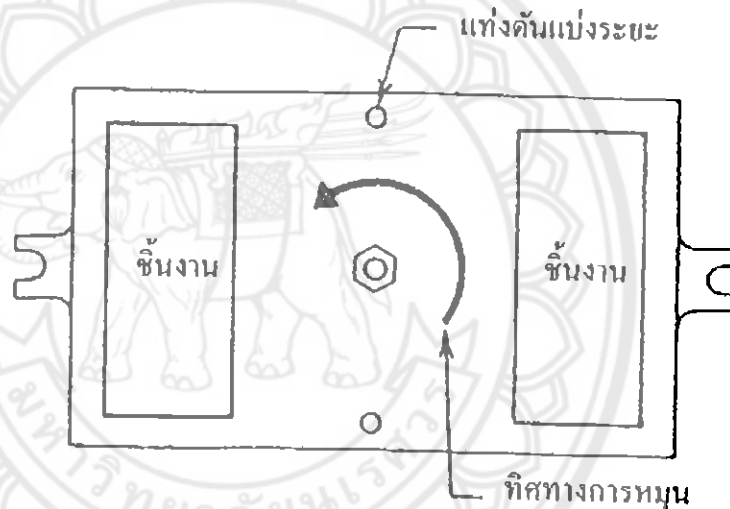


รูปที่ 2.7 ฟิกซ์เจอร์แบบดูเพล็กซ์ (Duplex Fixture)

ที่มา : วชิระ มีทอง (2545)

2.1.2.6 ฟิกซ์เจอร์แบบโปรไฟล์

ฟิกซ์เจอร์แบบโปรไฟล์ เป็นฟิกซ์เจอร์ที่ถูกใช้เป็นตัวนำทางสำหรับการทำงานที่กระทำตามเส้นรอบรูปที่เครื่องจักรไม่สามารถไปตามทิศทางปกติได้ สำหรับเส้นรอบรูป (Contours) นี้ อาจจะเป็นเส้นรอบรูปภายในหรือภายนอกก็ได้ ในรูปที่ 2.8 แสดงการทำลูกเบี้ยว (Cam) โดยลูกเบี้ยวถูกตัดอย่างเที่ยงตรงโดยการทำงาน การสัมผัสอย่างคงที่ระหว่างฟิกซ์เจอร์แบบนี้กับแบริ่งของเครื่องมือตัด สำหรับแบริ่งนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญในการทำงาน และจะต้องถูกนำมาใช้อยู่เสมอ

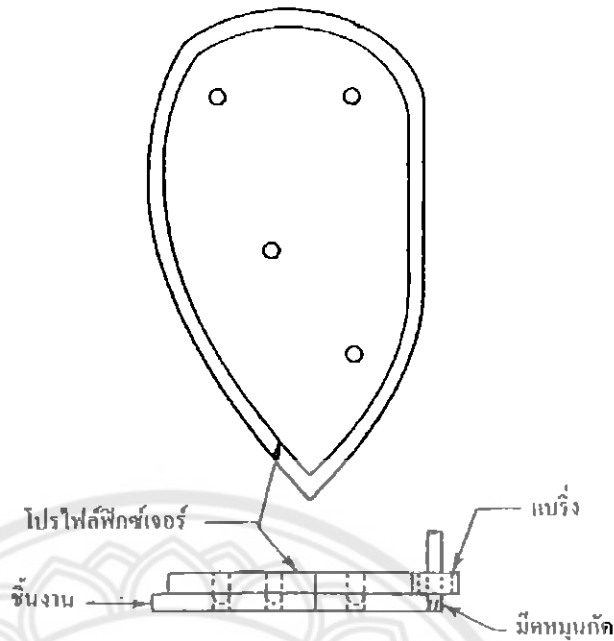

รูปที่ 2.8 ฟิกซ์เจอร์แบบโปรไฟล์ (Profiling Fixture)

ที่มา : วชิระ มีทอง (2545)

2.1.3 ประเภทของฟิกซ์เจอร์

ประเภทของฟิกซ์เจอร์ โดยปกติแล้ว ฟิกซ์เจอร์จะถูกแบ่งตามชนิดของเครื่องจักรที่ฟิกซ์เจอร์นั้นๆ ถูกนำไปใช้งานด้วย และสามารถที่จะเรียกชนิดเฉพาะเจาะจงตามการใช้งานย่อยอีกก็ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าฟิกซ์เจอร์ถูกออกแบบมาให้ใช้เครื่องกัดมันก็ถูกเรียกว่าฟิกซ์เจอร์เครื่องกัด และถ้าใช้เฉพาะว่าใช้กับเครื่องกลึงมันก็จะถูกเรียกว่าฟิกซ์เจอร์เครื่องกลึง เป็นต้น

สำหรับรายการต่อไปนี้เป็นการทำงานการผลิตที่ใช้ฟิกซ์เจอร์ คือ งานประกอบ, งานแลบปิ้ง, งานคว้าน, งานกัด, งานทำร่อง, งานเพลนนิ่ง, งานเจาะรู, งานเลื่อย, งานขึ้นรูป, งานไส, งานทำเกจ, งานปั๊ม, งานเจียรนัย, งานทำเกลียว, งานอบชุบ, งานทดสอบ, งานทำมุมเรียบ, งานกลึง, งานตรวจสอบ และงานเชื่อม

2.1.4 วัสดุที่ใช้ทำฟิกซ์เจอร์

นอกจากการออกแบบฟิกซ์เจอร์แล้ว นักออกแบบฟิกซ์เจอร์ยังจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเลือกใช้วัสดุด้วย ว่าควรจะเลือกใช้วัสดุชนิดไหนอย่างไร เพื่อที่จะนำมาทำฟิกซ์เจอร์ให้ได้ผลดีมากที่สุด

ความสามารถในการตัดแปลง ความคงทนในการนำไปใช้งาน และความประหยัดจะต้องถูกนำมาพิจารณาก่อนที่วัสดุจะถูกเลือกเข้ามาใช้งาน อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะทำหรือเลือกสิ่งต่างๆ เหล่านี้ขึ้นมาได้ นักออกแบบฟิกซ์เจอร์จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ และคุณลักษณะต่างๆ ของวัสดุต่างๆ ไป สำหรับการสร้างฟิกซ์เจอร์เสียก่อน

2.1.3.1 คุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุที่ใช้จิ๊กและฟิกซ์เจอร์

คุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุที่ใช้ทำจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์จะมีผลกระทบโดยตรงต่อวัสดุอื่นๆ ในระหว่างการใช้งาน คุณสมบัติเหล่านี้มีทั้งผลดี และผลเสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการทำงานว่า ต้องการคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

คุณสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ ได้แก่ ความแข็ง (Hardness) ความเหนียว (Toughness) การต้านทานความสึกหรอ (Wear Resistance) ความสามารถในการตกแต่ง (Machinability) ความเปราะ (Brittleness) ความแข็งแรงต่อแรงดึง (Tensile Strength) และความแข็งแรงต่อแรงเฉือน (Shear Strength)

ก. ความแข็ง คือ ความสามารถของวัสดุที่จะต้องต่อต้านการแทงทะลุผ่านหรือต่อต้านการทำให้เป็นรอยปกติ แล้ววัสดุที่มีความแข็งมากกว่าย่อมมีความแข็งแรงต่อแรงดึง (Tensile Strength) มากกว่า ด้วยวิธีการที่ใช้วัดความแข็งของวัสดุที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ การทดสอบแบบร็อกเวล (Rockwell Hardness Test) และการทดสอบแบบบริเนล (Brinell Hardness Test) การเปรียบเทียบของการวัดความแข็งทั้งสองระบบ แสดงดังตารางที่ 2.1

ข. ความเหนียว คือ เป็นความสามารถของวัสดุที่รองรับน้ำหนักหรือแรงกระแทกซ้ำหลายๆ ครั้ง โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนั้นอย่างถาวร ซึ่งความแข็งจะเป็นตัวควบคุมความเหนียวอีกทีหนึ่ง คือ ถ้าวัสดุที่มีความเหนียวจะมีความแข็งโดยประมาณไม่เกิน 44 - 48 Rc (Rockwell Scale C) หรือ 410 - 453 BHN (Brinell Hardness Test) แต่ถ้าวัสดุมีความแข็งเกินนี้แล้ววัสดุนั้นก็จะเปราะ (Brittleness)

ค. ความต้านทานความสึกหรอ คือ จะเป็นความสามารถของวัสดุที่จะต่อต้านการขีดถูของวัสดุหรือโลหะอื่นๆ หรือมีความคงที่เมื่อสัมผัสวัสดุที่มีความแข็งเท่ากับปกติแล้ว วัสดุที่มีความแข็งมากก็จะทนการสึกหรอไม่มากเช่นเดียวกัน

ง. ความสามารถในการตกแต่งวัสดุ คือ จะมีสิ่งต่างๆ ที่นำมาพิจารณาถึงความความสามารถในการตกแต่ง ได้แก่ อัตราเร็วในการตัด (Cutting Speed) อายุการใช้งาน (Tool Life) และความเรียบของผิวหน้า (Surface Finish) ตารางสำหรับการเปรียบเทียบของความสามารถในการตกแต่งของวัสดุต่างๆ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบความแข็ง

รื้อคเวล "C"	บริเนล BHN	แรงดึง x 1,000 ปอนด์/ตร.นิ้ว	รื้อคเวล "C"	บริเนล BHN	แรงดึง x 1,000 ปอนด์/ตร.นิ้ว
65	740	-	41	381	189
64	723	-	40	370	182
63	705	-	39	361	178
62	690	-	38	352	171
61	670	-	37	344	166
60	655	-	36	335	163
59	635	-	35	325	160
58	615	-	34	318	154
57	596	-	33	310	149
56	577	-	32	300	143
55	560	-	31	294	140
54	544	283	30	285	137
53	525	275	29	279	133
52	504	268	28	270	130
51	490	259	27	265	127
50	479	250	26	258	124
49	467	244	25	253	122
48	453	235	24	247	119
47	445	228	23	243	116
46	434	220	22	237	113
45	421	214	21	231	110
44	410	207	20	226	108
43	400	201	18	219	106
42	390	195	16	212	102

ที่มา : วชิระ มีทอง (2545)

ตารางที่ 2.2 ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการตกแต่ง

ชนิดของวัสดุ	หมายเลข	อัตราส่วน	ชนิดของวัสดุ	หมายเลข	อัตราส่วน
เหล็กคาร์บอน	1010	65	เหล็กนิเกิล	4320	63
	1015	72	โมลิบดีนัม	4340	57
	1020	72	เหล็กนิเกิล	4620	64
	1030	70	โมลิบดีนัม	4640	66
	1040	64	เหล็กโครเมียม	4820	53
	1050	55	เหล็กโครเมียม	5045	70
	1060	51		5120	75
	1070	49	เหล็กคาร์บอน โครเมียม	5140	70
	1080	42		50100	45
	1095	42		52100	40
เหล็ก ตกแต่งอิสระ	⁽¹⁾ 1112	100	เหล็กนิเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม	6102	57
	1115	81		6150	60
	1125	81		8640	66
	1140	72		8750	60
	1151	70		9310	48
เหล็กนิเกิล	2330	55	เหล็กมังกานีส ซิลิคอน	9747	64
	2340	57		9260	51
	2515	52		303	60
เหล็กนิเกิล- โครเมียม	3120	66	เหล็กสแตนเลส	440	37
	3150	60	อลูมิเนียมผสม	1050	300- 1500
	3310	51		2024	500- 1500
เหล็กโมลิบดีนัม	4037	73	ทองเหลือง	ทั่วไป	100
	4063	52	บรอนซ์	ทั่วไป	60
เหล็กโครเมียม โมลิบดีนัม	4130	72	ทองแดง	ทั่วไป	70
	4140	62	นิเกิล	ทั่วไป	40
	4150	59	แมกนีเซียม	ทั่วไป	500- 2000

⁽¹⁾ กำหนดให้ เหล็ก 1112 เป็น 100 เปอร์เซนต์

ที่มา : วชิระ มีทอง (2545)

2.1.3.2 วัสดุที่ใช้ทำฟิกซ์เจอร์ที่เป็นเหล็ก

เหล็กที่ใช้ทำจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ได้แก่ เหล็กหล่อ (Cast Iron) เหล็กเหนียวผสมคาร์บอน (Carbon Steel) เหล็กเหนียวผสมธาตุพิเศษ (Alloy Steel) และเหล็กทำเครื่องมือ (Tool Steel) ซึ่งโลหะเหล่านี้มีเหล็กเป็นส่วนผสมหลัก และเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่นิยมนำมาใช้ทำจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ดังนั้น จึงควรรู้รายละเอียดปลีกย่อยของเหล็กชนิดต่างๆ ถึงคุณสมบัติและความสามารถของมัน

ก. เหล็กหล่อ คือ เหล็กหล่อจะถูกนำมาใช้ทำลำตัวของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (Tool Body) และส่วนประกอบบางส่วนที่ทำออกมาเพื่อการขายสำหรับทำจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ แต่โดยทั่วไปแล้ว เหล็กหล่อจะถูกวัสดุอย่างอื่นที่ราคาถูกลงกว่า และเสียเวลาในการทำน้อยกว่าเข้ามาใช้งานแทน เพราะการใช้เหล็กหล่อมักมีข้อเสียอย่างมากอยู่อย่างหนึ่ง คือ จำเป็นต้องใช้เวลาในการทำอย่างมาก นับตั้งแต่ก่อนที่จะนำมาทำลำตัวของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์จะต้องมีการทำแบบไม้ (Pattern) การทำแบบหล่อ (Mold) แล้วจึงทำการหลอมเหล็กเพื่อทำการหล่อเหล็กซึ่งในแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ นอกจากจะเสียเวลามากแล้ว ยังต้องเสียภาพการใช้งานมากกว่าจึงเป็นวัสดุหลักที่นำมาใช้กับการทำจิ๊กและฟิกซ์เจอร์

ข. เหล็กเหนียวผสมคาร์บอน คือ เหล็กเหนียวคาร์บอนนี้เป็นวัสดุอย่างแรกที่ใช้ในการฟิกซ์เจอร์ด้วยคุณสมบัติในการขึ้นรูปต่างๆ ได้ง่าย ราคาต่ำ หาได้ง่าย และใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เหล็กคาร์บอนนี้จึงเป็นวัสดุที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดในการใช้สร้างฟิกซ์เจอร์ เหล็กคาร์บอนแบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ

ข.1 เหล็กเหนียวคาร์บอนต่ำ เป็นเหล็กที่สำคัญในการทำโครงสร้างฟิกซ์เจอร์ การใช้เหล็กชนิดนี้ควรจะใช้ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีการสึกหรอ หรือต้องรับแรงเครียด เช่น แผ่นฐาน (Base Plates) หรือตัวรองรับงาน (Supports) เป็นต้น ปริมาณคาร์บอนที่ผสมอยู่ในเหล็กชนิดนี้อยู่ระหว่างร้อยละ 0.05 - 0.30 เหล็กเหนียวคาร์บอนต่ำนี้สามารถทำให้แข็งที่ผิวได้เพื่อป้องกันการสึกหรอ ใช้ฟิกซ์เจอร์ที่มีการผลิตที่ไม่มากนัก นอกจากนี้ เหล็กเหนียวคาร์บอนต่ำยังสามารถที่จะต่อเชื่อมโดยขบวนการเชื่อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ข.2 เหล็กเหนียวคาร์บอนปานกลาง เหล็กเหนียวที่ใช้งานเหมือนกัน เหล็กเหนียวคาร์บอนต่ำ แต่สามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่ได้รับความแข็งแรงมากกว่าเหล็กเหนียวคาร์บอนปานกลางนี้จะนำมาใช้ทำตัวยึดจับชิ้นงาน (Clamps) สลักเดือย (Studs) แป้นเกลียว (Nuts) และชิ้นส่วน หรือพื้นที่ของเครื่องมือที่ต้องการความเหนียว (Toughness) เหล็กชนิดนี้จะมีปริมาณคาร์บอนอยู่ระหว่างร้อยละ 0.30 - 0.50 ซึ่งทำให้สามารถที่จะนำมาทำให้ผิวแข็งได้หรืออบชุบด้วยวิธีธรรมดาทั่วๆ ไป ทำให้เกิดความแข็งขึ้นได้ เหล็กเหนียวคาร์บอนปานกลางจะตกแต่งทำผิวแข็ง และเชื่อมได้ยากกว่าเหล็กเหนียวคาร์บอนต่ำ ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ ก็จะเหมือนกัน แต่เพราะว่า การใช้เหล็กชนิดนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจึงควรเลือกใช้ให้ถูกกว่าตรงส่วนไหนมีความจำเป็น และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงจะนำมาใช้งานได้

ข.3 เหล็กเหนียวคาร์บอนสูง โดยทั่วๆ ไปแล้ว เหล็กชนิดนี้จะถูกนำมาใช้ในการสร้างฟิกซ์เจอร์ก็เฉพาะตรงส่วนที่ต้องการต้านทานการสึกหรอเท่านั้น ชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ปลูกนำทางดอกสว่าน (Drill Bushings) ตัวกำหนดตำแหน่ง (Locators) และตัวรองรับชิ้นงาน (Supports) จะถูกทำด้วยเหล็กคาร์บอนสูงนี้ เหล็กชนิดนี้จะมีปริมาณคาร์บอนอยู่ระหว่างร้อยละ 0.5 - 2.0 ทำให้สามารถชุบแข็งได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถทนหรือต้านทานการสึกหรอได้ดีเท่าเหล็กทำเครื่องมือ (Tool Steel) ด้วยเหตุนี้ การใช้เหล็กเหนียวคาร์บอนสูงนี้ทำชิ้นส่วนที่ต้องการต่อต้านการสึกหรอสูง จึงต้องมีการวิเคราะห์ศึกษาก่อนการทำชิ้นส่วนนั้นๆ และเหล็กชนิดนี้ยังเชื่อมได้ยากอีกด้วย นอกจากจะควบคุมสิ่งต่างๆ อย่างระมัดระวัง

ค. เหล็กเหนียวผสมธาตุพิเศษ ปกติแล้วเหล็กชนิดนี้ไม่ค่อยนำมาใช้ทำจิ๊กและฟิกซ์เจอร์เพราะเหตุว่าราคาของเหล็กนี้สูงมาก อย่างไรก็ตาม จะกล่าวถึงโดยย่อ เกี่ยวกับปฏิกิริยาของธาตุต่างๆ ที่ผสมอยู่ในเหล็กชนิดนี้ ซึ่งจะช่วยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเหล็กทำเครื่องมือ (Tool Steel) ดียิ่งขึ้น

ธาตุต่างๆ ที่เติมลงไปนในเหล็กหรือวัสดุจะทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุนั้นๆ สำหรับธาตุที่สำคัญและการเกิดปฏิกิริยา ดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ปฏิกิริยาของธาตุต่างๆ ที่เติมลงในวัสดุ

ธาตุต่างๆ	ปฏิกิริยา
คาร์บอน	เป็นตัวทำให้เกิดความแข็งแรง
ซิลเฟอร์	ตกแต่งได้ง่าย
ฟอสฟอรัส	ตกแต่งได้ง่าย
แมงกานีส	ควบคุมซิลเฟอร์, เพิ่มความแข็ง
นิกเกิล	มีความเหนียว
โครเมียม	ป้องกันการกัดกร่อน (เมื่อมีโครเมียมมากกว่าร้อยละ 15)

ที่มา : วชิระ มีทอง (2545)

2.2 ลิ้มส่งกำลัง (Tapered Keys)


ลิ้มส่งกำลังมีหน้าที่ส่งกำลังระหว่างล้อ (Hub) กับเพลลา ดังรูปที่ 2.9 ในเครื่องจักรกลใหญ่ๆ เช่น ใช้ขับเคลื่อนสายพานใหญ่ เฟือง คลัตช์ หรือในงานเครื่องจักรหลายๆ เช่น โรงสีข้าว เครื่องกลการเกษตร ลิ้มนี้จะถอดประกอบได้ ลิ้มส่งกำลังได้กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น DIN 6886 ลิ้มนี้จะมี ความลาด 1 : 100 หมายความว่า ที่ความยาวลิ้ม 100 มิลลิเมตร ความสูงของลิ้มจะลดลง 1 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2.10 เมื่อทำการสวมตอกลิ้มเข้าไปในร่องเพลลา และล้อ ดังรูปที่ 2.11 ความลาดของร่องในล้อ จะเท่ากับ ความลาดของลิ้มส่งกำลัง ลิ้มนี้จะพยายามอัดดันเพลลา และล้อให้หนีจากกัน นั่น คือ แรงที่ตอกลิ้ม (F_E) จะทำให้เกิดแรงปกติ F_N (เป็นแรงที่ทำให้เกิดความฝืดระหว่างผิวบนและล่าง) และแรงอัด (F_V) ดังรูปที่ 2.12 และ 2.13 จะเห็นว่าถ้าอัตราลาดยิ่งน้อยลง ก็จะทำให้แรง F_N และ F_V มากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงได้กำหนดให้อัตราลาดของลิ้มเท่ากับ 1 : 100



รูปที่ 2.9 การยึดด้วยลิ้มส่งกำลัง


ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

ในกรณีที่ล้อหรือเพลลา รับภาระมากเกินไป ลิ้มนี้จะเลื่อนไปสัมผัสร่องด้านข้างและรับภาระเพิ่มขึ้นจากการที่ตอกอัดลิ้มส่งกำลังเข้าไปในร่องลิ้มอัดดันล้อให้แน่นนั้น แรงจะอัดดันในล้อและเพลลาหนีจากกัน มีผลให้เกิดการเลื่อนศูนย์จากแกนเพลลา

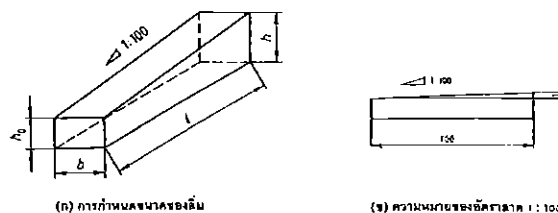


รูปที่ 2.10 การกำหนดขนาดลิ้ม


ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

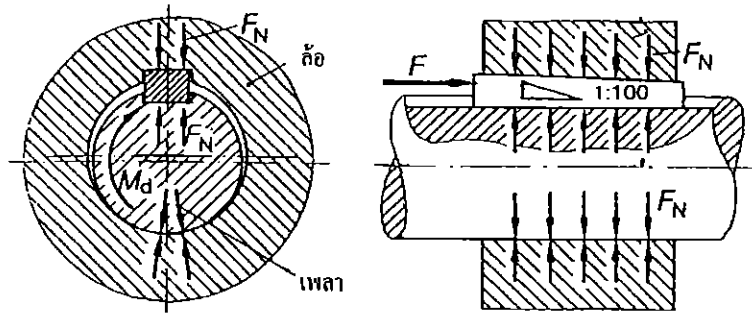

รูปที่ 2.11 ปฏิกริยาของแรงในขณะยึดด้วยลิ่มส่งกำลัง
 ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

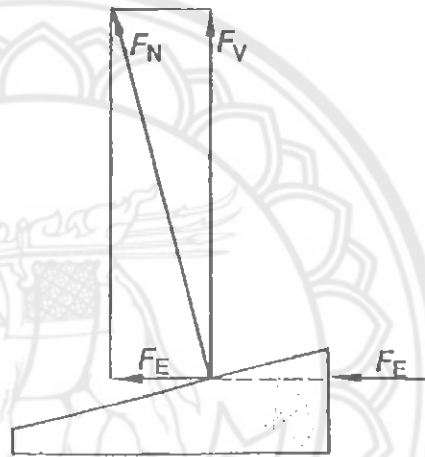


รูปที่ 2.12 ปฏิกริยาของแรง เมื่อลิ่มมีความลาดน้อย
 ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

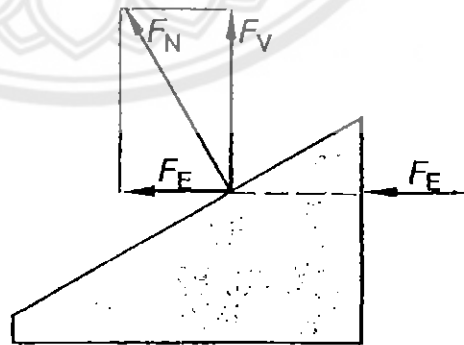


รูปที่ 2.13 ปฏิกริยาของแรง เมื่อลิ่มมีความลาดมาก
 ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

การเยื้องศูนย์เล็กน้อย ดังรูปที่ 2.15 ในขณะยึดเข้าด้วยกัน ถ้านำไปใช้ในงานที่มีความเร็วรอบสูง จะทำให้เกิดการเหวี่ยง (น้ำหนักไม่สมดุล) ทำให้เครื่องสั่นได้โดยปกติด้านบน และด้านล่างของลิมส์ส่งกำลังจะอัดยึดแน่นกับล้อ และเพลลา ส่วนด้านข้างลิมส์จะมีระยะฟรี ซึ่งการยึดด้วยลิมส์ส่งกำลังเหมาะสำหรับงานที่รับภาระสูงแต่ความเร็วรอบต่ำ

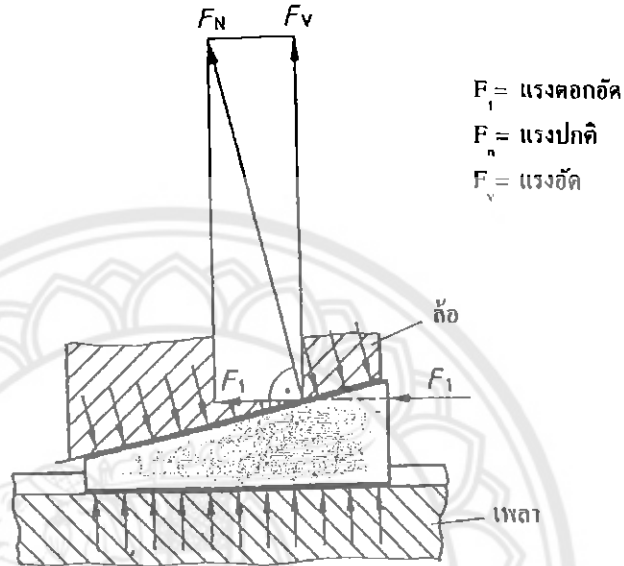

รูปที่ 2.14 แรงปฏิกิริยาเมื่อยึดด้วยลิมส์ส่งกำลัง

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

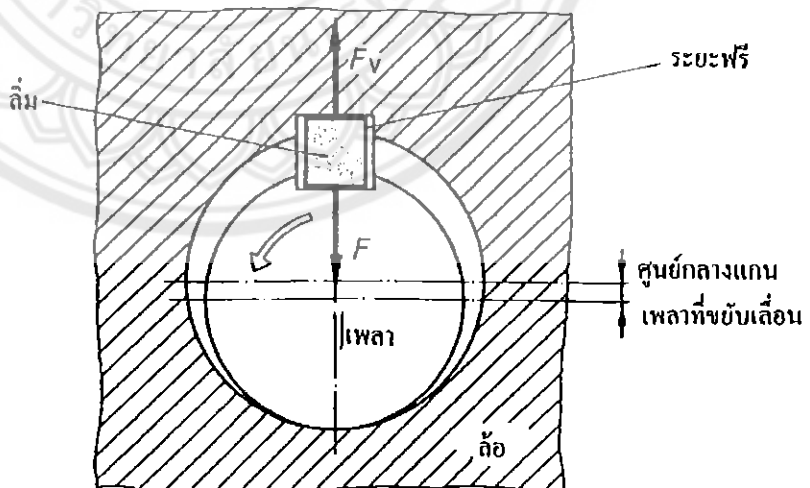


รูปที่ 2.15 ศูนย์เพลลาและศูนย์ลิม (Hub) จะเยื้องกันเมื่อยึดประกอบ

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.1 รูปร่างของลิ่มส่งกำลัง

2.2.1.1 ลิ่มฝัງ

ลิ่มฝัງ จะมีหัวท้ายเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม ในการประกอบจะวางลิ่มลงในร่องเพลาก่อน แล้วเลื่อนล้อสวมอัดเข้าไปให้แน่น ดังรูปที่ 2.16 ด้วยเหตุนี้ตำแหน่งลิ่มที่อัดแน่นจะไม่สามารถกำหนดได้ตายตัว รวมทั้งการปาดผิวร่องก็กระทำได้ไม่ถนัด จึงไม่เป็นที่นิยมในการนำมาใช้งาน แต่เนื่องจากลิ่มนี้ฝังลงในร่องเพลาก็สามารถนำมาใช้งานที่รับโมเมนต์มากได้

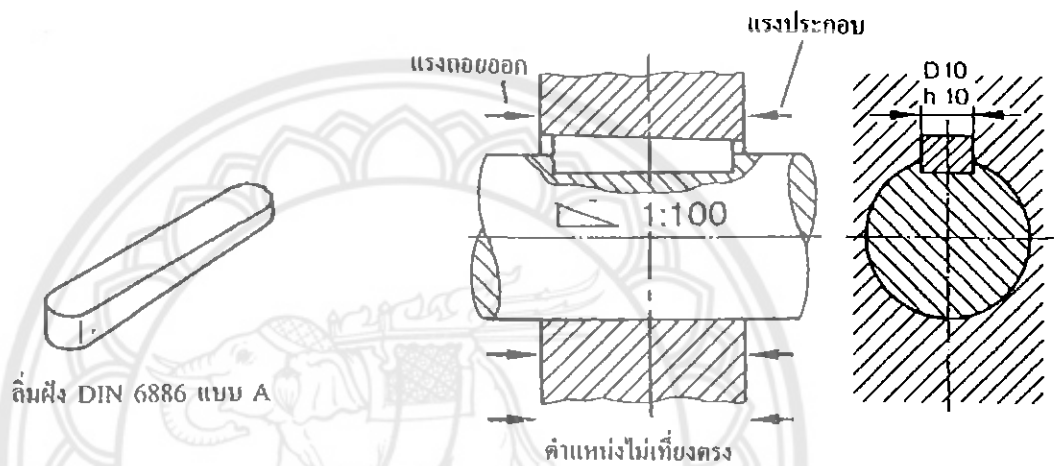


รูปที่ 2.16 การยึดล้อและเพลาด้วยลิ่มฝัງ

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.1.2 ลิ่มเว้า

ลิ่มเว้า มีด้านที่จะประกอบติดเพลาคือรูปร่างเว้า ดังรูปที่ 2.17 ให้แนบติดกับผิวเพลากลม ไม่จำเป็นต้องปาดผิวเพลาก็เพิ่มเติม ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต ใช้กับงานที่รับโมเมนต์ต่ำ เช่น ใช้ยึดล้อขนาดเล็กๆ

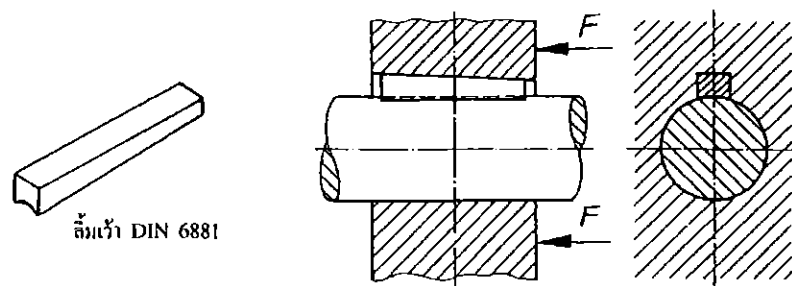


รูปที่ 2.17 การยึดล้อและเพลาด้วยลิ่มเว้า

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.1.2 ลิ่มราบ

ลิ่มราบ เป็นลิ่มที่มีภาคตัดขวางเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อนการประกอบยึดจะต้องกัดหรือไสให้ผิวเพลาราบพอที่จะให้ลิ่มนี้ประกอบได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตและผิวราบนี้ มีผลต่อความแข็งแรงของเพลาน้อย ลิ่มนี้รับภาระโมเมนต์ได้น้อยกว่าลิ่มฝั่ง แต่มากกว่าลิ่มเว้า ดังรูปที่ 2.18

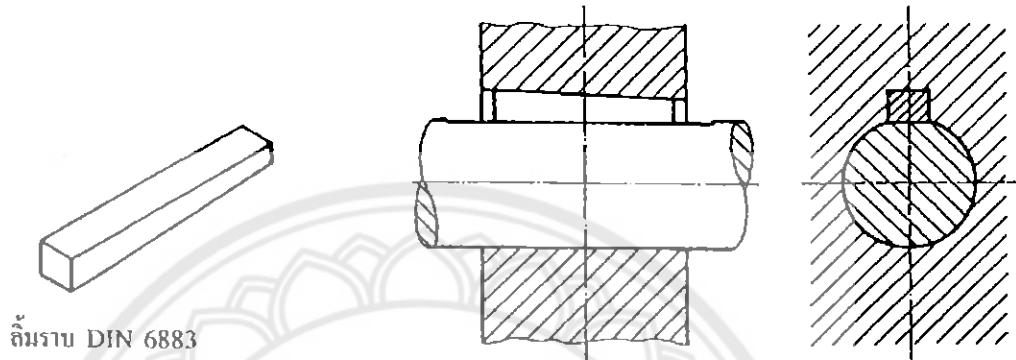

ลิ่มราบ DIN 6883


รูปที่ 2.18 การยึดล้อและเพลาด้วยลิ่มราบ

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.2 ลิ่มประเภทสวมอัดเข้าไปในล้อกับเพล

2.2.2.1 ลิ่มเลื่อน


ลิ่มเลื่อน จะมีหัวท้ายเป็นปลายตัดตรง ลิ่มนี้จะใช้สอดเข้าไประหว่างร่องล้อและเพล จากนั้นจึงใช้แรงตอกอัดให้แน่น ดังรูปที่ 2.19 และ 2.20 ให้ได้ตำแหน่งของล้อตามที่ต้องการได้ ด้วยเหตุนี้ร่องของเพลจะต้องยาวไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความยาวลิ่ม ในการประกอบใส่ลิ่มจะกระทำในทิศทางหนึ่ง ส่วนเวลาถอดจะกระทำในทิศทางตรงกันข้าม ดังรูปที่ 2.20

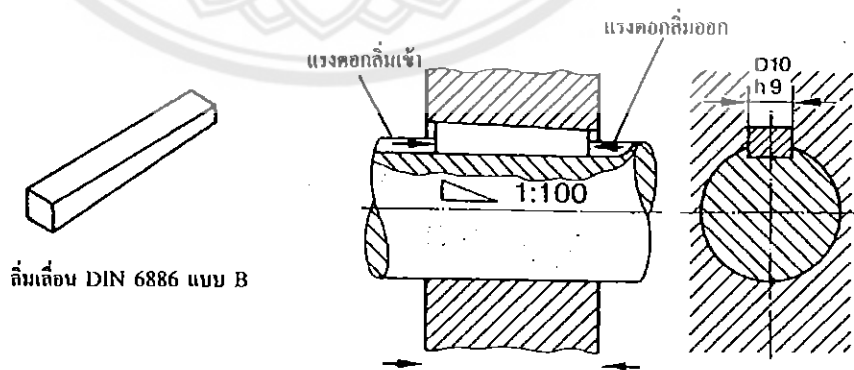

ลิ่มเลื่อน DIN 6886 แบบ B

รูปที่ 2.19 ทิศทางแรงตอกลิ่มเลื่อนเข้า - ออก

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

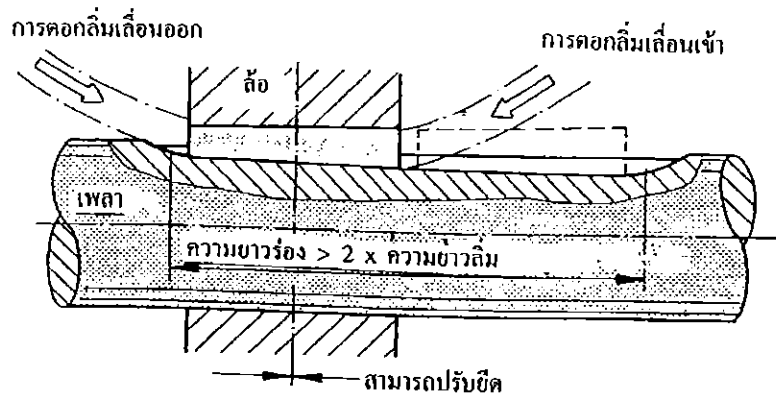


รูปที่ 2.20 การประกอบลิมเลื่อน

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.2.2 ลิมสั้มผัส


ลิมสั้มผัส สามารถที่จะกำหนดทำร่องบากมุมฉากเข้าไปในเพลาได้ 2 ร่องหรือร่องเดียว (แต่ถ้าเป็นร่องบากเดียวจะทำให้เวลาหมุนไม่กลม) เหมาะใช้ในงานที่รับภาระโมเมนต์มากๆ และมีการหมุนไปกลับหรือรับภาระกระแทก ลิมสั้มผัสนี้จะประกอบในลักษณะให้ผิวความลาดของลิมทั้งสองสั้มผัสกัน

โดยปกติลิมสั้มผัสจะกำหนดให้มีร่อง 2 ร่อง ทำมุม 120° ดังรูปที่ 2.21 แต่จะมีกรณียกเว้นให้ร่องทั้งสอง ทำมุม 180° ก็ต่อเมื่อกระบวนการผลิตหรือการประกอบนั้นต้องกระทำด้วยความลำบาก

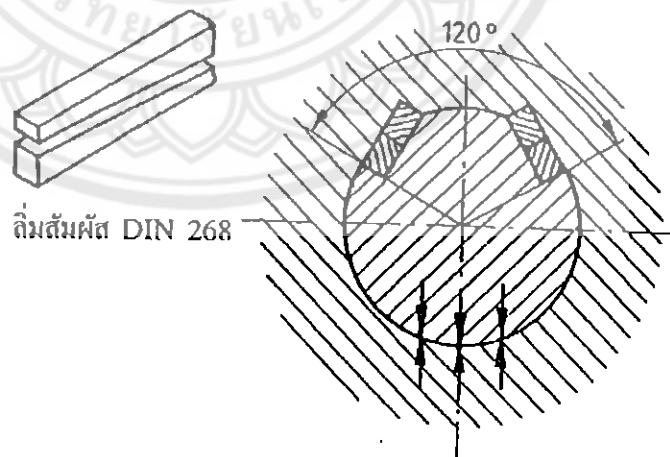

รูปที่ 2.21 การยึดสล๊อและเพลาด้วยลิมสั้มผัส


ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

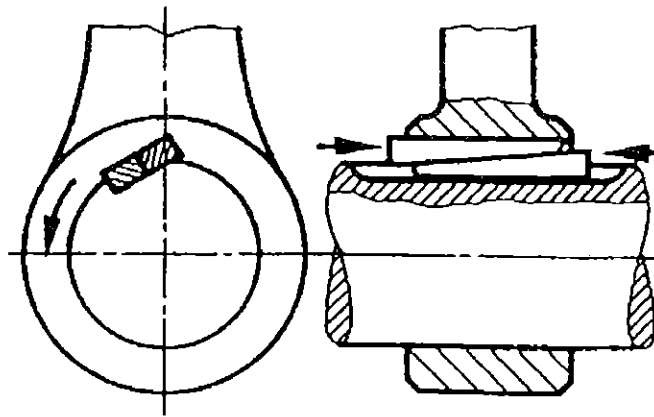

รูปที่ 2.22 ลักษณะการประกอบอัดลิมส์สัมผัส


ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

ระหว่างผิวด้านข้างของลิมส์ และร่องลิมส์จะมีระยะฟรีอยู่ เพราะการส่งถ่ายแรงจะกระทำผ่านผิวขนานด้านบน และล่างของลิมส์สัมผัสทั้งสอง ดังรูปที่ 2.23 ดังนั้นจะต้องปรับให้ลิมส์ทั้งสองได้ความสูงที่จะไปอัดกับร่องลิมส์เท่านั้นเอง

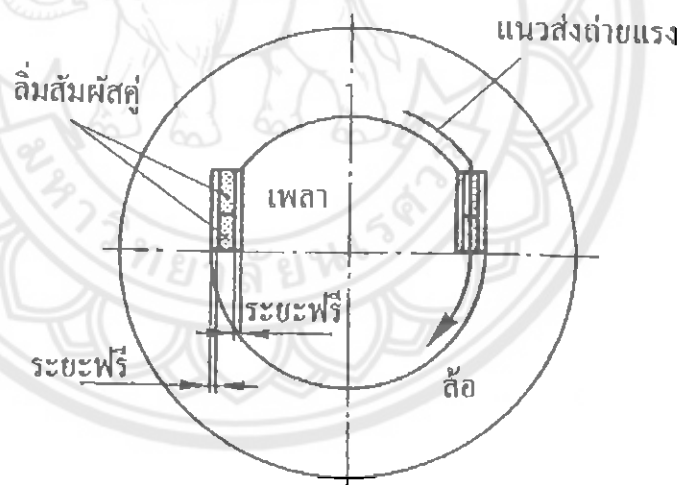

รูปที่ 2.23 การส่งถ่ายกำลัง ระยะฟรี และร่องเพลตาทำมุม 180°


ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

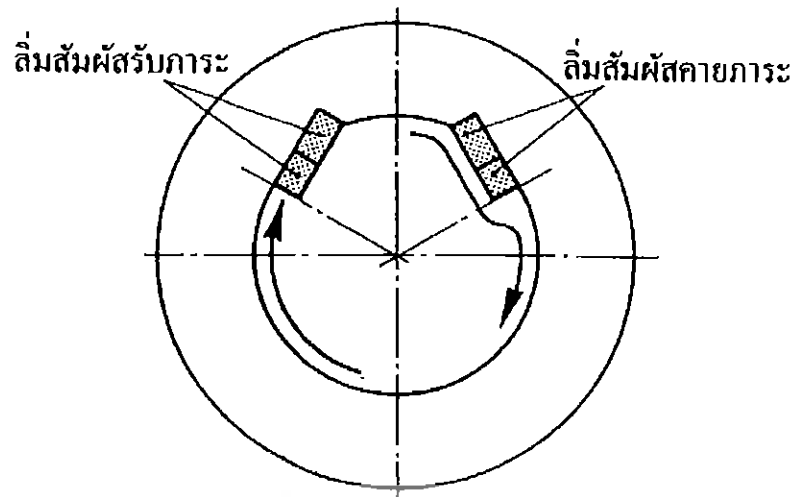

รูปที่ 2.24 ลักษณะภาระที่กระทำต่อลิ้มคู่ในขณะที่เพลลาหมุนตามเข็มนาฬิกา
ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.3 ลิ้มมีหัว

ลิ้มมีหัว จะใช้งานในกรณีที่ล้อ และเพลลา สามารถใส่ลิ้มได้เพียงด้านเดียว ด้วยเหตุนี้การถอดประกอบจะทำได้เพียงด้านเดียว ในการออกแบบหรือประกอบลิ้มมีหัวจะต้องมีให้หัวลิ้มไหลผ่านเลยปลายของเพลลา ดังนั้น จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังรูปที่ 2.25

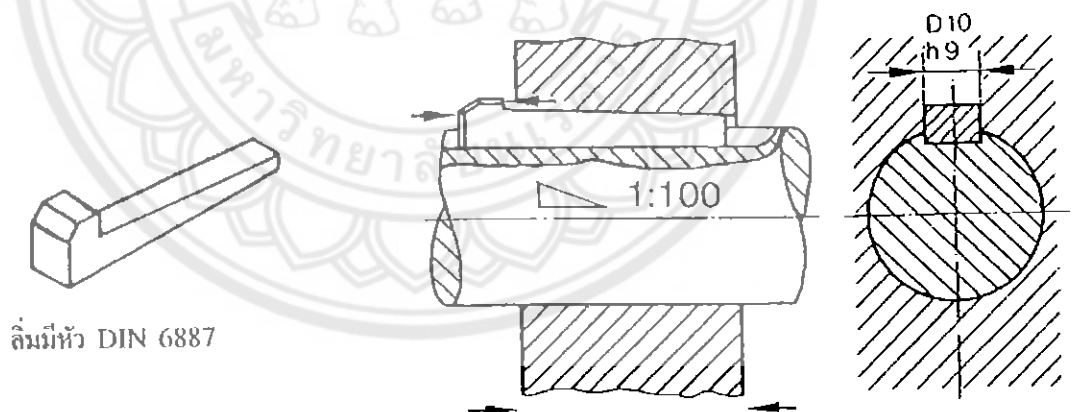


ลิ้มมีหัว DIN 6887

รูปที่ 2.25 การยึดล้อกับเพลลาด้วยลิ้มหัว

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.4 ลิ้มขวาง

ลิ้มขวาง เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องรับแรงดึงหรือแรงกดโก่งและแรงอัด แต่มีข้อเสีย คือ ชิ้นงานจะมีความแข็งแรงน้อยลง เพราะมีรูขวางสำหรับใส่ลิ้มชนิดนี้ ลิ้มต่างๆ ที่กล่าวมานี้ จะผลิตโดยการดึงขึ้นรูปผิวมัน เป็นเหล็กกล้าสีเหลี่ยมที่มีค่าความต้านแรงดึง (R_m) ตั้งแต่ 500 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรกำลังสอง ขึ้นไปถึงขนาดสูง 25 มิลลิเมตร (St 50 - 1K) และตั้งแต่ขนาดลิ้มสูงกว่า 25 มิลลิเมตร จะใช้เหล็กกล้า St 60 - 2K

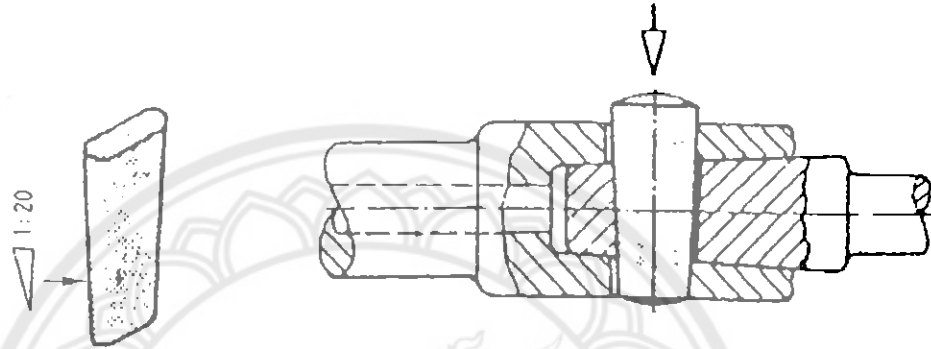


รูปที่ 2.26 การยึดข้อต่อด้วยลิ้มขวาง

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.4.1 การใช้งานลิ้มขวาง

ลิ้มขวางจะนำมาใช้ยึดชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น แอกเชิล เฟลา และอื่นๆ การยึดด้วยลิ้มขวางสามารถถอดออกได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่ต้องการถอดแยกออกบ่อยๆ ตัวอย่างการใช้ลิ้มขวางยึดชิ้นงาน เช่น แท่งแรงเหวี่ยง แท่งรับแรงอัด หัวข้อต่อก้านสูบ และอื่นๆ ดังรูปที่ 2.27

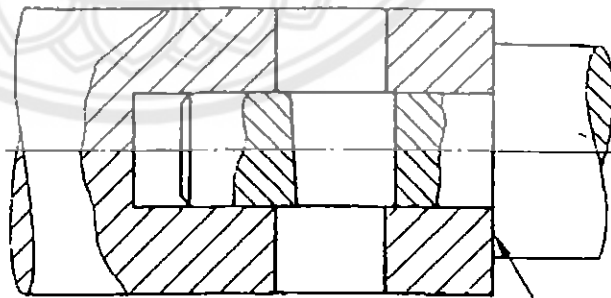


รูปที่ 2.27 รูยาวเยื้องของชิ้นส่วนทั้งสอง ก่อนการประกอบด้วยลิ้มขวาง

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)


2.2.4.2 ลักษณะการยึดของลิ้มขวาง

ลิ้มขวางมีลักษณะเช่นเดียวกับลิ้มชนิดอื่น กล่าวคือ สามารถถอดออกได้ ลิ้มนี้ทำหน้าที่ยึดชิ้นงานด้วยลักษณะรูปร่างจากการประกอบลิ้มเข้าไปในรูยาวจะยึดชิ้นงานไม่ให้ขยับเลื่อนตามแนวแกนได้เลย ดังรูปที่ 2.28 และ 2.29 แต่ละช่องมีระยะฟรีด้านข้างของลิ้มขวางทั้งสองข้าง แรงที่ใช้ส่งถ่ายกำลังไม่ควรจะมีค่ามากกว่าแรงอัดตามพื้นที่ระหว่างบริเวณผิวโค้งของเพลลาทั้งสอง

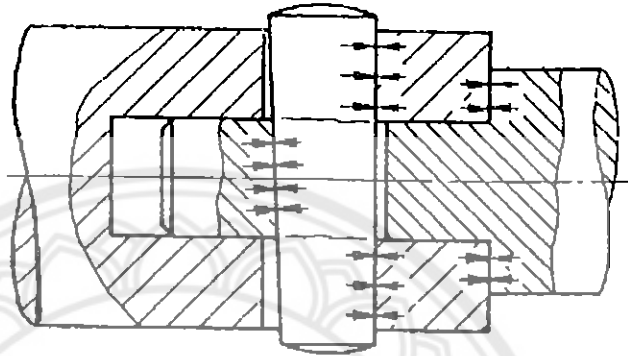


รูปที่ 2.28 ปฏิกริยาของแรงที่เกิดขึ้นเมื่อยึดด้วยลิ้มขวาง

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

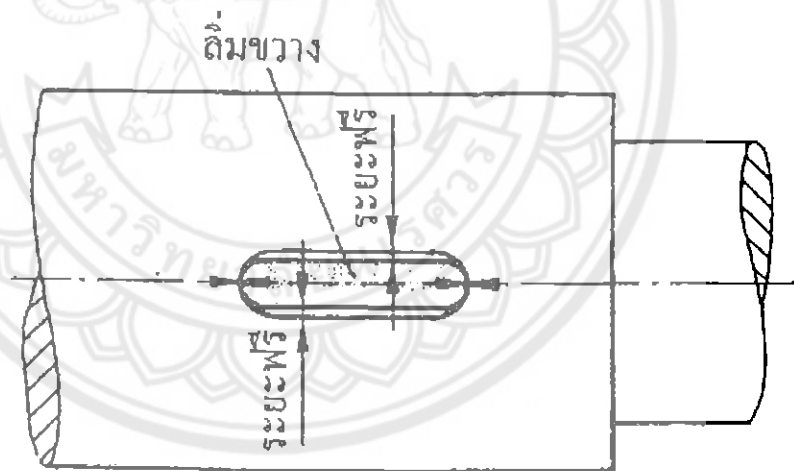


รูปที่ 2.29 ระยะฟรีด้านข้างของลิ้มขวางการส่งถ่ายแรงบริเวณขอบโค้ง


ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

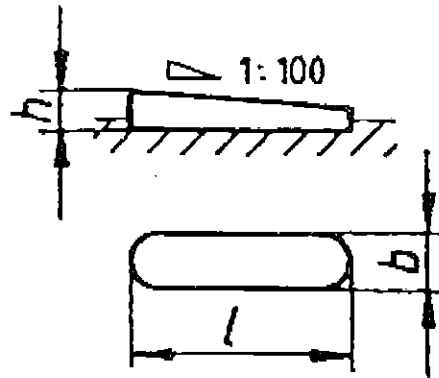

ฟอร์ม A

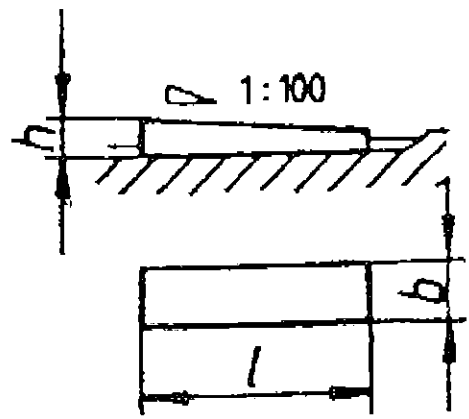

ฟอร์ม B


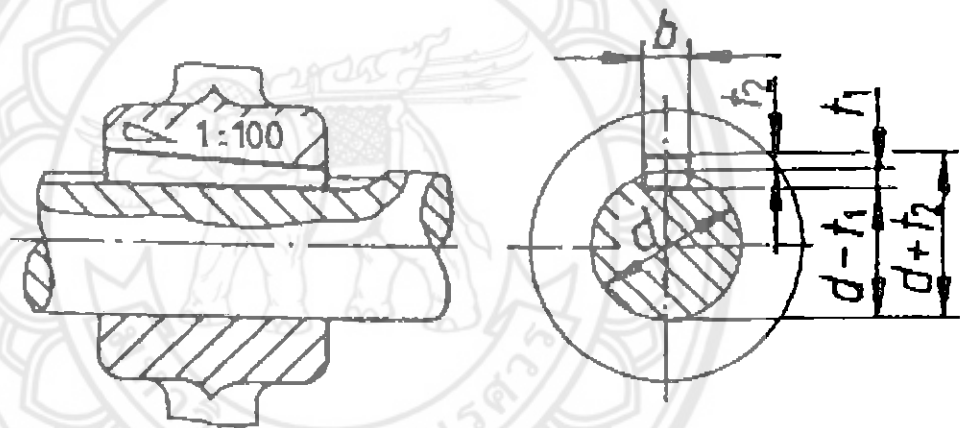


สัญลักษณ์ย่อการเรียกลิ้มฟอร์ม A ($b \times h \times l$)

ตัวอย่าง: ลิ้ม DIN 6886-A20 \times 12 \times 125

รูปที่ 2.30 ลิ้มกำลัง DIN 6886 (Gib Head Key)

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

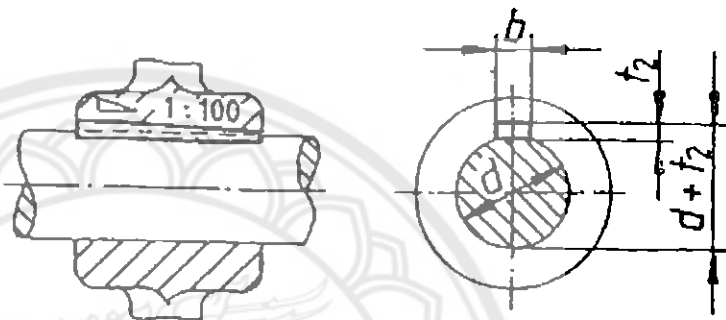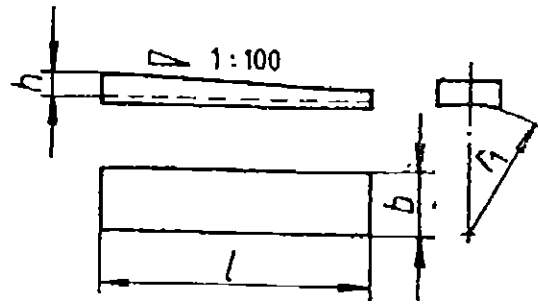


สัญลักษณ์ย่อการเรียกลิ้มเว้า ($b \times h \times l$)

ตัวอย่าง: ลิ้มเว้า DIN 6881-8 x 3,5 x 40

รูปที่ 2.31 ลิ้มเว้า ตาม DIN 6881

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

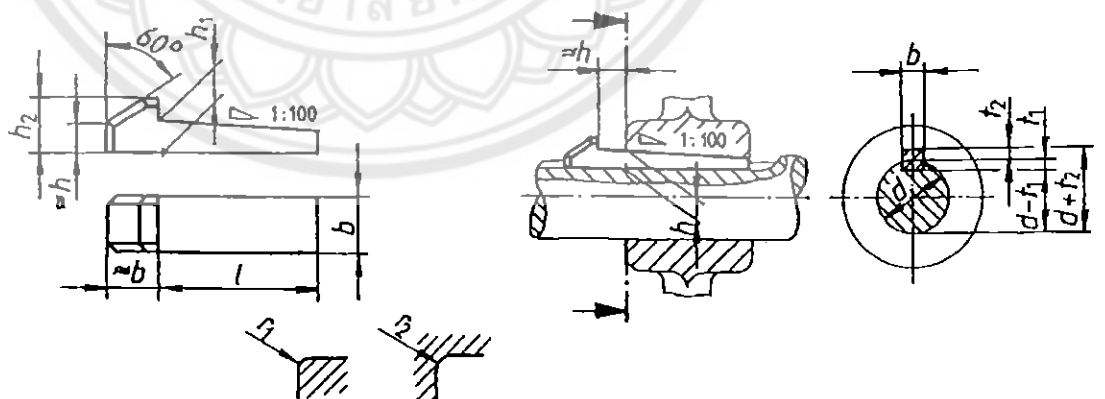

สัญลักษณ์ย่อการเรียกลิ้มมีหัว ($b \times h \times l$)

ตัวอย่าง: ลิ้มมีหัว DIN6887-8 x 7 x 63

รูปที่ 2.32 ลิ้มมีหัวตาม DIN 8687

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

ตารางที่ 2.3 ความกว้างและความสูงของลิ้ม

เพลต	ตั้งแต่	10	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75
ϕd	ถึง	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75	85
ความกว้าง b หรือ b_1		4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
ความสูง DIN 6881		-	-	-	3,5	4	4	4,5	5	5	6	7
h DIN 6886, 6887		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	14
h_1 DIN 6887		4,1	5,1	6,1	7,2	8,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	14,2
h_2		7	8	10	11	12	12	14	16	18	20	22
t_1 DIN 6881					1,3	1,8	1,8	1,4	1,9	1,9	1,9	1,8
t_2					3,2	3,7	3,7	4	4,5	4,5	5,5	6,5
t_1 DIN 6886, 6887		2,5	3	3,5	4	5	5	5,5	6	7	7,5	9
t_2		1,2	1,7	2,2	2,4	2,4	2,4	2,9	3,4	3,4	3,9	4,4
$r_1=r_2$		0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
r					15	19	22	25	29	33	38	43
l DIN 6881	จาก	10	12	16	20	25	32	40	45	50	56	63
6882, 6887	ถึง	45	56	70	90	110	140	160	180	200	220	250

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.5 ลิ้มอัด (Flat Keys)

ลิ้มอัด เป็นลิ้มที่ไม่มีความลาดตามแนวยาวของลิ้ม (จะขนานกันตามแนวยาว ยกเว้น ลิ้มอัดแบบวงพระจันทร์) ดังนั้น แรงที่ขับล้อหรือเพลลาให้หมุนจะกระทำผ่านผิวด้านข้างของลิ้มอัด นั่นคือ ผิวด้านข้างจะรับภาระเฉือนและมีข้อดีกว่า คือ ระหว่างล้อกับเพลลาจะไม่มีการเอียงศูนย์เหมือนลิ้มส่งกำลัง ลิ้มอัดนี้ผลิตจากเหล็กกล้าชนิดเดียวกับลิ้มส่งกำลัง


ลิ้มอัดนิยมใช้ในงานสร้างเครื่องจักรกลมาก เพราะเหมาะสมกับเพลลาละลื้อที่หมุนเร็วได้ดี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับลิ้มส่งกำลังแล้ว ลิ้มอัดจะรับโมเมนต์ได้น้อยกว่า เพราะด้านบนของลิ้มอัดกับร่องล้อจะมีระยะฟรีเสมอ ดังรูปที่ 2.33 ลิ้มอัดแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้

2.2.5.1 ลิ้มอัดแบบล้อสวมอัดแน่น

ลิ้มอัดแบบล้อสวมอัดแน่น จะใช้กับงานที่รับโมเมนต์มากๆ เช่น คลัชซ์ ล้อ เฟือง เข้ากับปลายเพลลาระหว่างลิ้มอัด และร่องที่จะสวมจะต้องสวมแบบอัด โดยในการประกอบ ให้ประกอบร่องล้อตรงกับลิ้มอัด ใช้ท่อสวมเข้าปลายเพลลาสัมผัสล้อแล้วตอกอัดด้วยค้อนจะล้อหรือเฟือง ในกระปุกเกียร์ จะกำหนดให้พิงัดความเผื่อระหว่างล้อกับลิ้มอัดเป็นแบบสวมพิต เพื่อให้การถอดประกอบสามารถทำได้ง่ายขึ้น ดังรูปที่ 2.34


2.2.5.2 ลิ้มอัดแบบล้อสวมคลอน

ลิ้มอัดแบบล้อสวมคลอน ใช้เฟืองที่ต้องเลื่อนไปมา และรับโมเมนต์ไม่มากนักใน กระปุกเกียร์ จะกำหนดให้พิถีความเผื่อของล้อ และลิ้มอัดเป็นแบบสวมคลอน ความยาวลิ้มอัด จะต้องรวมกับความกว้างของล้อด้วย ดังรูปที่ 2.35

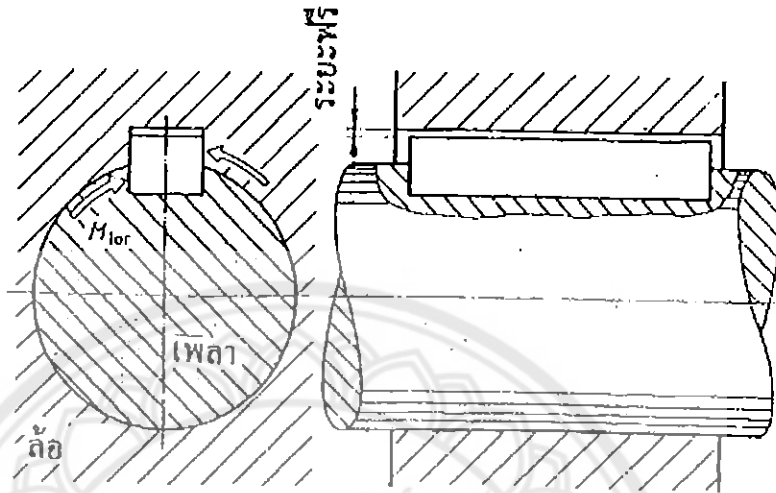



รูปที่ 2.33 ปฏิกริยาแรงต่อลิ้มอัดและแสดงระยะฟรี

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

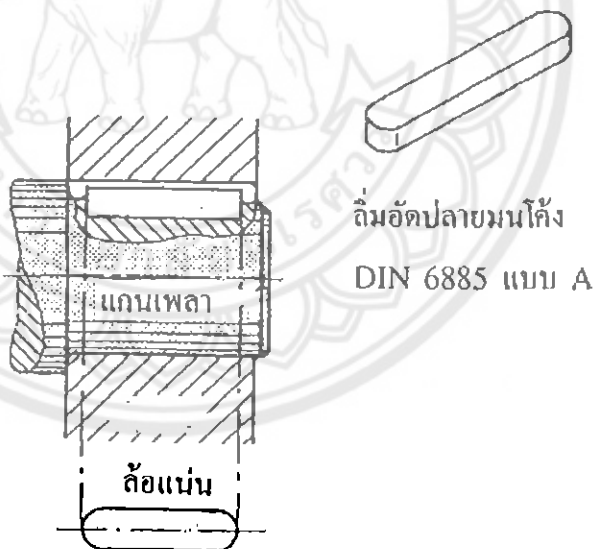

รูปที่ 2.34 การสวมอัดล้อกับลิ้มให้ยึดแน่น

 ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

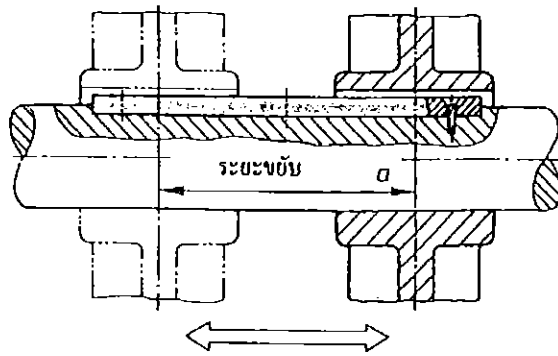


ลิ่มอัด DIN 6885 แบบ E มีสลักยึด
2 ที่ และรูเกลียวกลางสำหรับใช้สกรู
ถอดได้

รูปที่ 2.35 ล้อเลื่อนได้บนลิ่มอัด

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.5.3 ลิ่มอัดแบบปลายมนโค้ง (แบบ A)

ลิ่มอัดแบบปลายมนโค้ง (แบบ A) เป็นลิ่มที่มีใช้งานบ่อยที่สุด ในการประกอบ จะต้องแน่ใจว่าลิ่มอัดอยู่ในร่องลึกเพียงพอ โดยมนโค้งของลิ่มจะต้องไม่เกยบนขอบ อาจจะมีผลทำให้เกิดการงัดเมื่อประกอบลิ่ม ลิ่มนี้ใช้ในงานที่ต้องการหมุนให้เที่ยงตรง เช่น การยึดเฟืองในเครื่องมือกล การยึดดอกกับบนเพลลาอาร์เบอร์

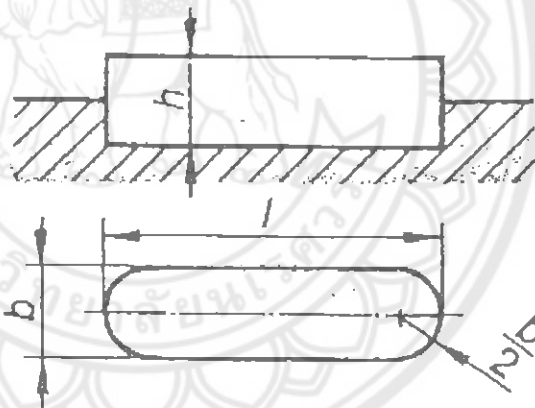


รูปที่ 2.36 ลิ่มอัดปลายมนโค้ง (แบบ A)

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.5.4 ลิ่มอัดแบบปลายตัดตรง (แบบ B)

ลิ่มอัดแบบปลายตัดตรง (แบบ B) จะต้องมีการล็อกป้องกันการเลื่อนตามแนวแกนนอน ลิ่มอัดนี้ผลิตได้ง่ายกว่าลิ่มอัดปลายมนโค้ง ดังรูปที่ 2.37

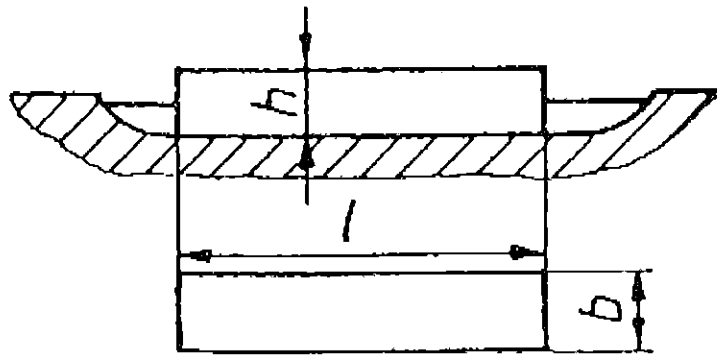


รูปที่ 2.37 ลิ้มอัดปลายตัดตรง (แบบ B)

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.5.5 ลิ้มอัดปลายมนโค้ง (แบบ C)

ลิ้มอัดปลายมนโค้ง (แบบ C) เป็นลิ้มอัดสำหรับประกอบกับร่องเพล่าที่มีพิงัดความเผื่อเป็นแบบสวมพิตหรือสวมคลอน ด้วยเหตุนี้จะต้องมีสกรูขันยึดลิ้มกันการหลุด ดังรูปที่ 2.38

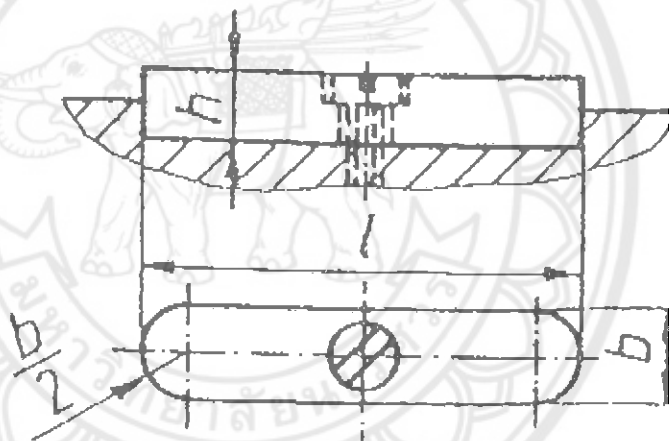


รูปที่ 2.38 ลิ้มอัดปลายมนโค้ง (แบบ C)

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.5.6 ลิ้มอัดแบบปลายตัดตรง (แบบ D)

ลิ้มอัดแบบปลายตัดตรง (แบบ D) จะมีสกรูยึดลิ้มที่ร่องเพล่า มีพิงัดความเผื่อเป็นแบบสวมพิตหรือสวมคลอนเพื่อป้องกันไม่ให้ลิ้มหลุดออกจากร่องเพล่า ดังรูปที่ 2.39

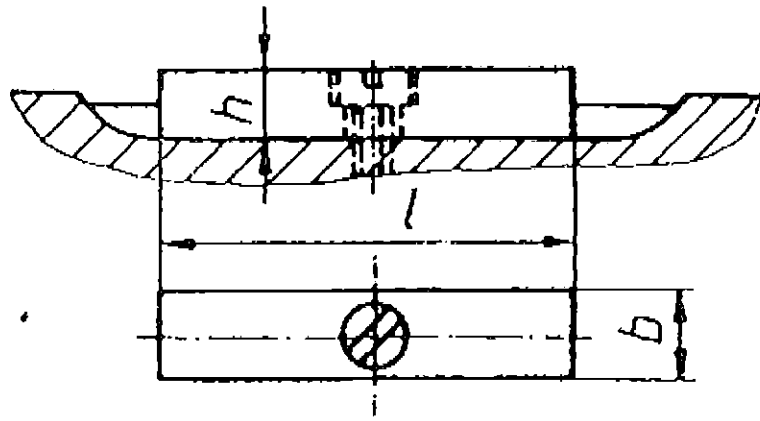


รูปที่ 2.39 ลิ้มอัดปลายตัดตรง (แบบ D)

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.2.5.7 ลิ้มอัดแบบงัดได้ (แบบ G)

ลิ้มนี้จะมีผิวเอียงด้านล่างเล็กน้อย ดังรูปที่ 3.56 เพื่อให้สามารถถอดลิ้มได้ง่าย จะมีการกำหนดค่าระยะ a (สำหรับงัด) = 5 มิลลิเมตร เมื่อความยาว $l < 40$ มิลลิเมตร และระยะ $a = 8$ มิลลิเมตร เมื่อระยะ $l > 40$ มิลลิเมตร

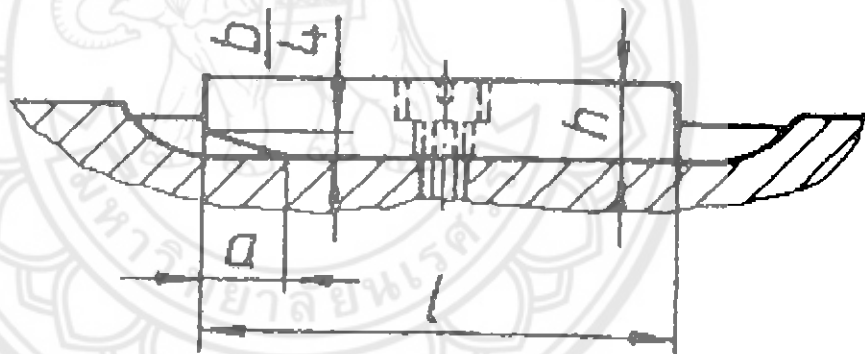


รูปที่ 2.40 ลิ้มอัดแบบงัดได้ (แบบ G)

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)


2.2.5.7 ลิ้มอัดปลายมนโค้งแบบ E และแบบปลายตัดตรงแบบ F

ลิ้มอัดปลายมนโค้งแบบ E และแบบปลายตัดตรงแบบ F เป็นลิ้มอัดที่นิยมใช้กับเพลขนาดยาวๆ ที่ล้อหรือเฟืองสามารถเลื่อนไปมาได้ ดังรูปที่ 2.41 ด้วยเหตุนี้ร่องลิ้มที่เพลากับลิ้มอัด จะต้องมีการยึดด้วยสกรูให้แน่นอย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไป และมีรูเกลียวสำหรับใช้สกรูขันอัดให้ลิ้มถอย ออกจากร่องลิ้มในเพลาก็ได้

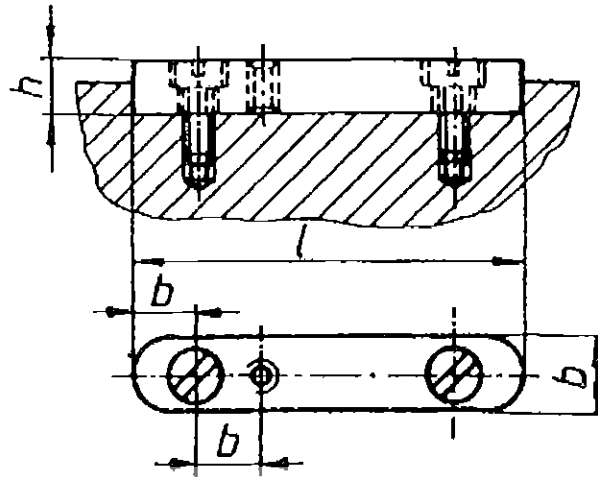

รูปที่ 2.41 ลิ้มอัดปลายมนโค้ง (แบบ E)

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

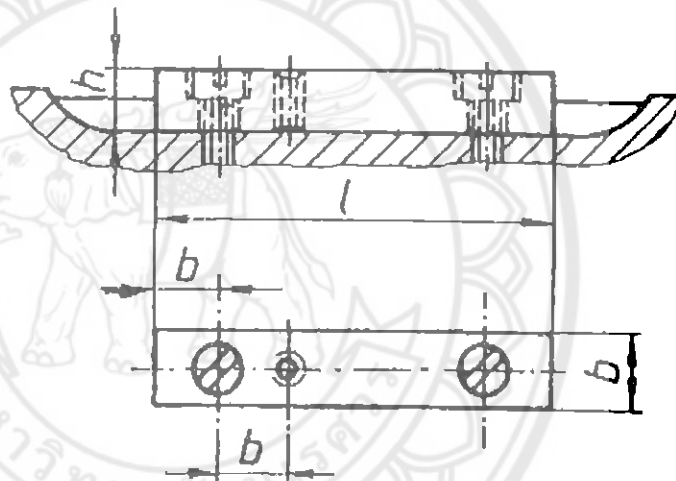


รูปที่ 2.42 ลิ้มอัดปลายตัดตรง (แบบ F)

ที่มา : ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)


2.2.5.8 ลิ้มอัดแบบวงพระจันทร์

ลิ้มอัดแบบวงพระจันทร์ เหมาะสำหรับใช้รับภาระโมเมนต์บนเพลารีว เพราะลิ้มแบบนี้สามารถปรับตัวกับร่องของล้อได้เอง เนื่องจากมีรูปร่างเหมือนเสี้ยวของวงกลมและต้องให้ความลึกของร่องบนเพลารีว จึงใช้งานรับภาระได้จำกัด ลิ้มอัดแบบวงพระจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ จะนิยมใช้กับเพลารีวพิกัดงานสวมระหว่างร่องเพลาลิ้มอัด และล้อแสดงให้เห็น ดังรูปที่ 2.44

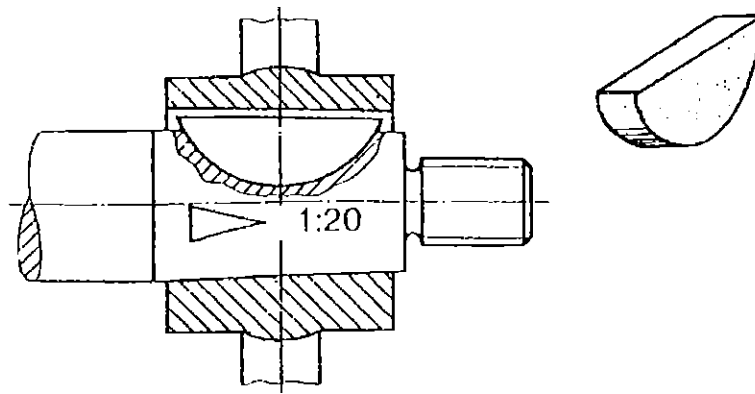

รูปที่ 2.43 ลิ้มอัดแบบวงพระจันทร์

ที่มา: ชั้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

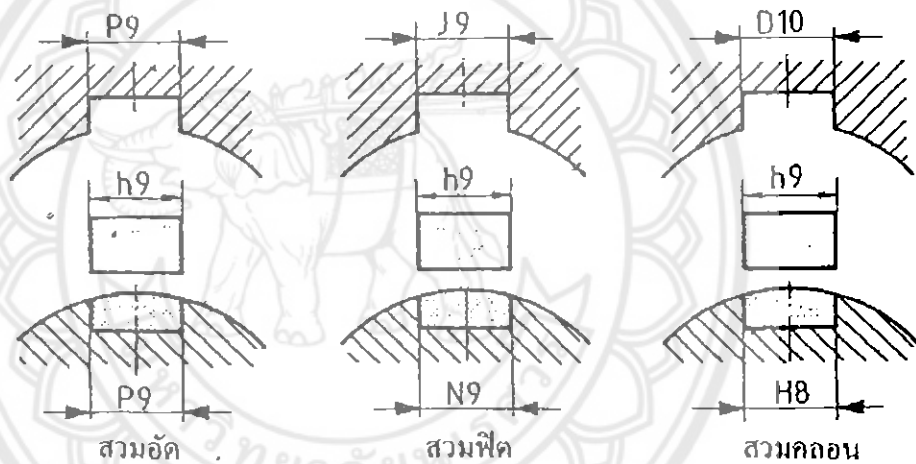

รูปที่ 2.44 พิกัดงานสวมสำหรับลิ้มอัด

ที่มา: ชั้นส่วนเครื่องจักรกล (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น)

2.3 งานกัด

มีหลักการการทำงาน ใช้การหมุนของตัวมีดกัด (Cutter) ซึ่งติดอยู่บนเพลลาหมุน จะมีฟันอยู่รอบๆ ตัวเรียกกันว่า มีดกัด (Milling Cutter) ซึ่งขับเคลื่อนให้เกิดการตัดเฉือนด้วยเพลลา (Spindle) โดยพิจารณาจากงานกัดของเครื่องกัดชนิดแนวตั้ง (Vertical Milling Machine) มีหลักการคำนวณค่าต่างๆ ที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

2.3.1 ความเร็วรอบ (n) ของมีดกัด (Cutter)

การหาค่าความเร็วรอบ n ของเครื่องกัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางของคมตัด d และความเร็วตัด V_c ที่เลือกใช้ซึ่งมีหน่วยเป็นรอบต่อนาที หรือ rpm สามารถหาได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

$$\text{คำนวณจากสูตร } n = \frac{V_c}{\pi d} \quad (2.1)$$

2.3.2 ความเร็วป้อน (V_f)

ความเร็วป้อนสำหรับงานกัดสามารถหาได้จากสมการที่ 2.2

$$V_f = n \cdot f_z \cdot z \quad (2.2)$$

โดยที่ V_f = ความเร็วป้อน

n = ความเร็วรอบ

f_z = ระยะป้อนต่อการตัดหนึ่งครั้ง

z = จำนวนคมตัด (จำนวนฟันของเฟืองมีดตัด)

2.3.3 ระยะป้อนต่อมีดตัดหมุนหนึ่งรอบ (f)

ระยะป้อนต่อมีดตัดหมุนหนึ่งรอบสามารถหาได้จากสมการที่ 2.3

$$f = f_z \cdot z \quad (2.3)$$


โดยที่ f = ระยะป้อนต่อรอบ

f_z = ระยะป้อนต่อการตัดหนึ่งครั้ง

z = จำนวนคมตัด (จำนวนฟันของเฟืองมีดตัด)

2.3.4 งานกัดร่อง

งานกัดร่องสามารถกันได้ 2 ลักษณะ ดังรูปที่ 2.46

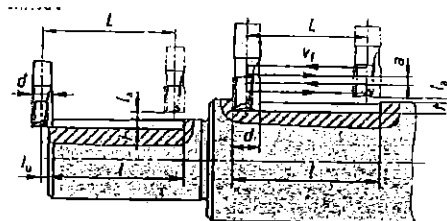

รูปที่ 2.45 งานกัดร่อง

ที่มา : ตารางคู่มืองานโลหะ

2.3.4.1 ร่องเปิดด้านเดียว จะคำนวณระยะป้อนได้จากสมการที่ 2.4

$$L = l - \frac{d}{2} + l_u \quad (2.4)$$

โดยที่ L = ระยะป้อน

l = ความยาวชิ้นงาน

d = เส้นผ่านศูนย์กลางของคัตเตอร์

l_u = ระยะกันชิ้นงาน

2.3.4.2 ร่องปิด จะคำนวณระยะป้อนได้จากสมการที่ 2.5

$$L = l - d \quad (2.5)$$

โดยที่ L = ระยะป้อน


l = ความยาวชิ้นงาน

d = เส้นผ่านศูนย์กลางของคัตเตอร์



2.4 เครื่องกลึง

เครื่องกลึง ถือเป็นเครื่องมือกลพื้นฐานที่สำคัญประเภทหนึ่งใช้แปรรูปโลหะได้อย่างกว้างขวาง ส่วนประกอบของเครื่องกลึงแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ ได้ 6 ส่วน ดังรูปที่ 2.47

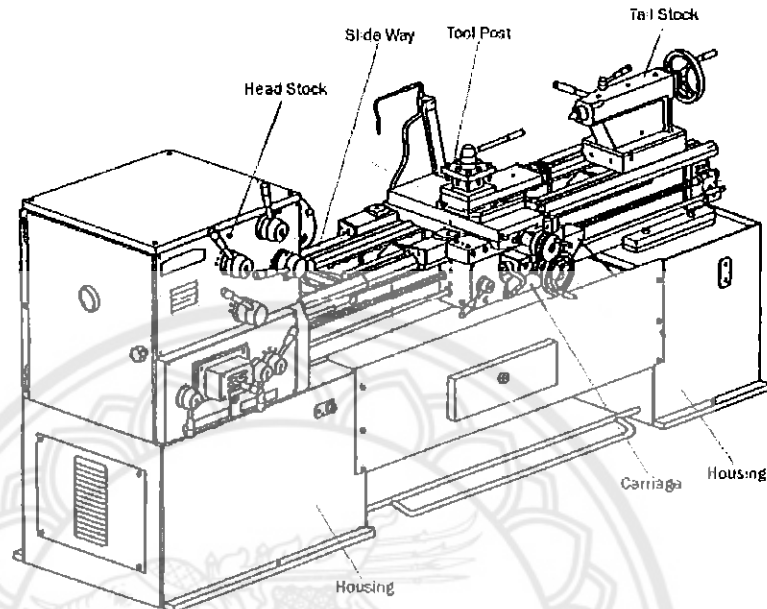


รูปที่ 2.46 เครื่องกลึง

ที่มา : เครื่องกลึงและงานกลึงซีเอ็นซี (นายปรีชา ช่างย่อม)

โดยส่วนประกอบต่างๆ ที่ได้กล่าวมามีดังต่อไปนี้ คือ ฐานเครื่อง (Housing) ชุดหัวเครื่อง (Head Stock) รางนำเลื่อน (Slide Way) ชุดแคร่เลื่อน (Carriage) ชุดป้อนมีด (Tool Post) และ ยันศูนย์ท้าย (Tail Stock)

2.4.1 หัวจับชิ้นงาน (Chuck)

หัวจับชิ้นงาน (Chuck) คือ อุปกรณ์ที่ใช้จับชิ้นงานกลึงที่ใช้โดยปกติจะใช้ชนิดสามฟัน (Three Jaw Chuck) หมุนเข้าจับงานพร้อมๆ กันทั้งสามฟัน และคลายออกพร้อมๆ กันเช่นเดียวกัน ดังรูปที่ 2.48

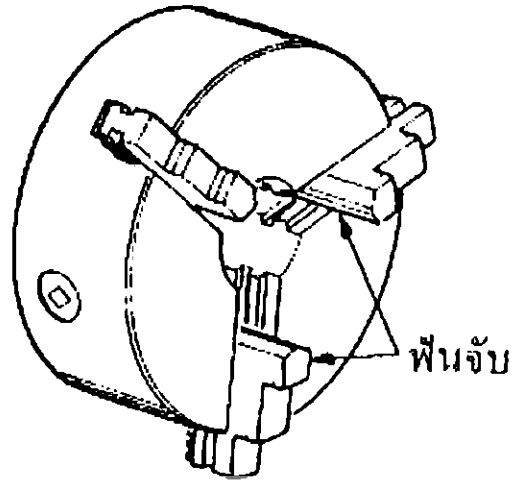


รูปที่ 2.47 หัวจับชิ้นงาน (CHUCK)

ที่มา : เครื่องกลึงและงานกลึงซีเอ็นซี (นายปรีชา ช่างย่อ)



บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ

ในการดำเนินงานมีขั้นตอนดังข้อที่ 3.1 – 3.8 และแสดงขั้นตอนดังรูปที่ 3.1

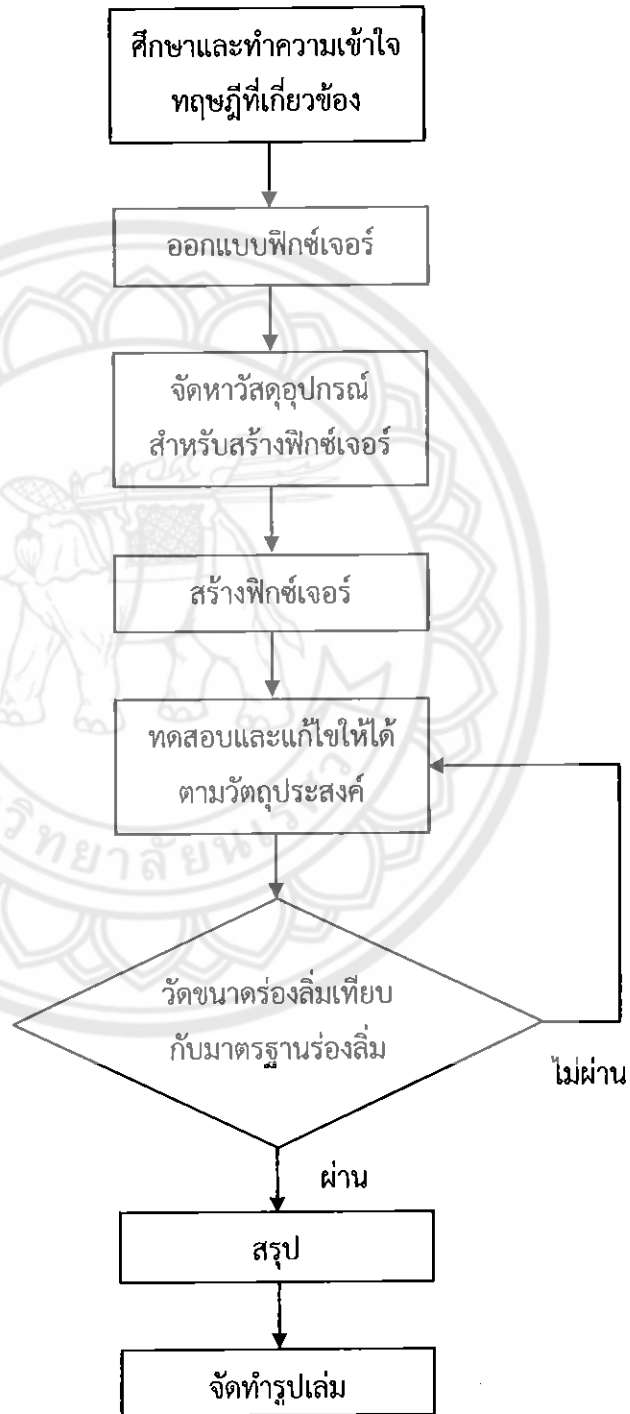

รูปที่ 3.1 แผนผังการดำเนินงาน

3.1 ศึกษา และทำความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการงาน

ศึกษาและทำความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการงาน มีดังต่อไปนี้

3.1.1 ศึกษา และทำความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการออกแบบฟิกซ์เจอร์

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีในการออกแบบฟิกซ์เจอร์ (Fixture Design) มาตรฐานของวัสดุที่ใช้ทำฟิกซ์เจอร์ (Fixture) เพื่อนำหลักการดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบฟิกซ์เจอร์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน

3.1.2 ศึกษาทำความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของลิ้ม และร่องลิ้ม

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานของลิ้ม และร่องลิ้มต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการออกแบบการทดลองและวัดผลการทดลอง

3.1.3 ศึกษาทำความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานกัด (End Milling) และระบบการทำงาน of เครื่องกลึง (Universal Lathe)

ศึกษาหลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับงานกัด หลักการในการคำนวณต่างๆ ชนิดของมีดกัด (End Mill Cutter) ที่ใช้ในการกัดร่องลิ้ม ค่าปัจจัยต่างๆ ของงานกัดที่ส่งผลกระทบต่อชิ้นงาน ศึกษาโครงสร้าง และองค์ประกอบในระบบการทำงาน of เครื่องกลึงเพื่อนำไปใช้เป็นข้อกำหนดในการออกแบบระบบการทำงาน of ฟิกซ์เจอร์

3.2 ออกแบบฟิกซ์เจอร์ (Fixture)

3.2.1 ออกแบบระบบการจับยึดชิ้นงาน

ระบบการจับยึดชิ้นงานมีหน้าที่ในการจับยึดชิ้นงานให้ติดแน่นอยู่กับตัวจับยึด เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการอย่างเที่ยงตรง และเพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพจึงต้องทำการออกแบบระบบการทำงาน และชิ้นส่วนประกอบ of ระบบการจับยึดชิ้นงานตามหลักการและทฤษฎีที่ได้ทำการ ศึกษาโดยจะทำการออกแบบตามขนาดของขนาดชิ้นงานที่กำหนด และคำนึงถึงปัจจัยผลกระทบอื่นๆ ตามหลักวิศวกรรม เพื่อนำระบบการจับยึดชิ้นงานดังกล่าว ไปประกอบและติดตั้งให้เป็นฟิกซ์เจอร์ที่สมบูรณ์ต่อไป

3.2.2 ออกแบบระบบการปรับตั้งระยะแนว แกน Y หรือแนวตั้ง

ระบบการปรับตั้งระยะแนว แกน Y หรือแนวตั้ง มีหน้าที่ในการปรับตั้งศูนย์ของชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการทำการกัดร่อง (End Milling) อย่างเที่ยงตรงเพื่อให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพจึงต้องทำการออกแบบระบบการทำงาน และชิ้นส่วนประกอบ of ระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y หรือแนวตั้ง ให้มีความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมโดยออกแบบตามค่าความ

แตกต่างของขนาดชิ้นงานต่างๆที่กำหนดซึ่งจะเป็นค่ากำหนดระยะการปรับเลื่อนในแนวแกน Y หรือแนวตั้งที่ต้องการ เพื่อนำระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y หรือแนวตั้งดังกล่าวไปประกอบและติดตั้งให้เป็นฟิกเจอร์ที่สมบูรณ์ต่อไป

3.2.3 ออกแบบชุดติดตั้งฟิกเจอร์ (Fixture) สำหรับเครื่องกลึง

ชุดติดตั้งฟิกเจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลึมหักมีหน้าที่เป็นตัวรองรับน้ำหนักทั้งหมดของฟิกเจอร์ และชิ้นงานดังนั้นประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงของระบบการทำงานอื่นๆ ในฟิกเจอร์จึงขึ้นอยู่กับความแข็งแรง และความเที่ยงตรงชุดติดตั้งฟิกเจอร์ เพื่อให้ระบบการทำงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพจึงต้องทำการออกแบบระบบการทำงานและชิ้นส่วนประกอบของชุดติดตั้งฟิกเจอร์สำหรับเครื่องกลึงให้มีความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม เพื่อนำชุดติดตั้งฟิกเจอร์ดังกล่าวไปประกอบ และติดตั้งเป็นฟิกเจอร์ที่สมบูรณ์ต่อไป

3.3 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการสร้างฟิกเจอร์

การจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการสร้างฟิกเจอร์ มีขั้นตอน ดังนี้

3.3.1 จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการสร้างระบบการจับยึดชิ้นงาน

3.3.2 จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการสร้างระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y หรือแนวตั้ง

3.3.3 จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการสร้างชุดติดตั้งฟิกเจอร์ (Fixture) สำหรับเครื่องกลึง

(Universal Lathe)

3.4 ทำการสร้างฟิกเจอร์

ทำการสร้างฟิกเจอร์ตามลำดับ ต่อไปนี้

3.4.1 ลงมือสร้างระบบการจับยึดชิ้นงาน

3.4.2 ลงมือสร้างระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y หรือแนวตั้ง

3.4.3 ลงมือสร้างระบบชุดติดตั้งฟิกเจอร์ (Fixture) สำหรับเครื่องกลึง (Universal Lathe)

3.5 ทำการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของฟิกเจอร์ (Fixture) เข้าด้วยกัน

โดยชิ้นส่วนของฟิกเจอร์ที่ต้องทำการประกอบเข้าด้วยกัน มีดังต่อไปนี้

3.5.1 ชิ้นส่วนของระบบการจับยึดชิ้นงาน

3.5.2 ชิ้นส่วนของระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y หรือแนวตั้ง

3.5.3 ชิ้นส่วนของระบบชุดติดตั้งฟิกเจอร์สำหรับเครื่องกลึง

3.6 ทดสอบ และแก้ไขให้ได้ตามวัตถุประสงค์

หลังการประกอบชิ้นส่วน และระบบการทำงานของฟลักซ์เจอร์เสร็จแล้ว จึงทำการทดสอบระบบการทำงานต่างๆ ด้วยการติดตั้งเข้ากับเครื่องกลึง และทดลองการกัดร่องลิ่มบนเพลลา โดยเป้าหมายคือ ฟลักซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ่มสามารถใช้งานได้จริง และได้ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดร่องลิ่มที่กัดได้โดยอ้างอิงพิถีความเผื่อมาตรฐาน DIN แบบ A ของร่องลิ่ม

3.7 วิเคราะห์ และสรุปผลโครงการ

ทำการวิเคราะห์ และสรุปผลโครงการเรื่องฟลักซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ่ม โดยผลการทดลองที่ได้จากการดำเนินงานวิจัย

3.8 จัดรายงานทำรูปเล่ม

เมื่อทำการสรุปผลโครงการเรียบร้อยแล้ว จะจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์



บทที่ 4

ผลการดำเนินการวิจัย

4.1 ออกแบบฟิกเจอร์ (Fixture)

4.1.1 ออกแบบระบบจับยึดชิ้นงาน

ออกแบบระบบการจับยึดชิ้นงานเพื่อรองรับชิ้นงานเพลากลมซึ่งในการออกแบบได้เลือกใช้ V-Block (ในรูปที่ ก.8) ในการรองรับชิ้นงานเพลากลม โดยได้มีการออกแบบการล็อกโดยใช้สลักเกลียวปัดอัดและการออกแบบระบบการจับยึดชิ้นงานยังต้องมีรูปร่างสอดคล้องกับระบบการตั้งระยะในแนวแกน y หรือแนวตั้ง ดังรูป ก.20

ข้อจำกัดของระบบการจับยึดชิ้นงาน

4.1.1.1 รองรับชิ้นงานเพลากลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 40 มิลลิเมตร

4.1.1.2 รองรับชิ้นงานที่มีความยาวชิ้นงานไม่เกิน 400 มิลลิเมตร

4.1.2 ออกแบบระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน y หรือแนวตั้ง

ออกแบบระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน y เพื่อให้สามารถปรับระยะขึ้นลงในแนวแกน y โดยมีการออกแบบโดยใช้เสาเพื่อควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ (รูปที่ ก.19) ในแนวแกน y ซึ่งการเคลื่อนที่จะถูกกำหนดโดยเกลียว (รูปที่ ก.12) เพื่อให้สามารถรู้ถึงระยะขึ้นลงจึงได้ทำการออกแบบการติดตั้งเวอร์เนียร์แบบดิจิตอลเพื่อสะดวกต่อการปรับตั้งระยะในแนวแกน y ในการออกแบบระบบของการปรับตั้งระยะในแนวแกน y ยังต้องมีรูปร่างสอดคล้องกันกับชุดติดตั้งฟิกซ์เจอร์กับเครื่องกลึงและต้องสามารถประกอบเข้ากับระบบการจับยึดชิ้นงานได้ รูปดัง ก.21

ข้อจำกัดของระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน y

สามารถปรับขึ้น - ลงได้ไม่เกิน 57 มิลลิเมตร

4.1.3 ออกแบบชุดติดตั้งฟิกซ์เจอร์ (Fixture) สำหรับเครื่องกลึง

ออกแบบชุดติดตั้งฟิกซ์เจอร์ (Fixture) ในการออกแบบในส่วนนี้จะต้องออกแบบให้สามารถติดตั้งกับส่วนป้อมมีดของเครื่องกลึงได้ โดยการออกแบบได้คำนึงถึงการประกอบกับส่วนของระบบปรับตั้งระยะในแนวแกน Y ได้ ดังรูป ก.23

ข้อจำกัดของชุดติดตั้งฟิกซ์เจอร์ (Fixture) สำหรับเครื่องกลึง

ไม่สามารถใช้ร่วมกับป้อมมีดที่มีขนาดนอกเหนือจากเครื่องทดสอบ

4.2 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการสร้างฟิกซ์เจอร์

การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้หลังจากขั้นตอนการออกแบบฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ่มจึงดำเนินการจัดหาดังต่อไปนี้

4.2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างระบบการจับยึดชิ้นงาน

วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาหลังจากออกแบบระบบจับยึดชิ้นงานคือ

4.2.1.1 เหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 20 x 100 x 220 มิลลิเมตร	2	ชิ้น
4.2.1.2 เหล็กเพลาสีเหลี่ยม (SS400) ขนาด 50.4 x 50.4 x 130 มิลลิเมตร	1	ชิ้น
4.2.1.3 เหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 25 x 100 x 220 มิลลิเมตร	1	ชิ้น
4.2.1.4 สกรูหัวจม M8 x 30 มิลลิเมตร (JISB1176)	8	ตัว
4.2.1.5 สกรูหัวจม M10 x 40 มิลลิเมตร (JISB1176)	10	ตัว
4.2.1.6 สกรูทกเหลี่ยม M12 x 60 มิลลิเมตร (JISB1180SUS304)	2	ตัว

4.2.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y หรือแนวตั้ง

วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาหลังจากกระบวนการออกแบบระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y หรือแนวตั้ง คือ

4.2.2.1 เหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 20 x 100 x 220 มิลลิเมตร	2	ชิ้น
4.2.2.2 เหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 25 x 100 x 220 มิลลิเมตร	1	ชิ้น
4.2.2.2 เหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 25 x 70 x 220 มิลลิเมตร	1	ชิ้น
4.2.2.3 เหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 10 x 40 x 250 มิลลิเมตร	1	ชิ้น
4.2.2.4 เหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 25 x 35 x 160 มิลลิเมตร	2	ชิ้น
4.2.2.5 เหล็กเพลากกลม (SS400) ขนาด $\varnothing 25$ x 300 มิลลิเมตร	1	ชิ้น
4.2.2.6 เหล็กเพลากกลม (SS400) ขนาด $\varnothing 35$ x 40 มิลลิเมตร	1	ชิ้น
4.2.2.7 Guide Bushing ขนาด $\varnothing 20$ x 30 มิลลิเมตร (รูปที่ ก.17)	2	ชิ้น
4.2.2.8 Guide post ขนาด $\varnothing 20$ x 140 มิลลิเมตร (รูปที่ ก.19)	2	ชิ้น
4.2.2.9 Bearing Unit (UCFL 204-12) ขนาด $\varnothing 19.05$ มิลลิเมตร (รูปที่ ก.18)	2	ตัว
4.2.2.10 Digital Caliper ขนาด 150 มิลลิเมตร (รูปที่ ก.25)	1	ตัว
4.2.2.11 สกรูหัวจม M12 x 25 มิลลิเมตร (JISB1176)	4	ตัว
4.2.2.12 สกรูหัวจม M10 x 40 มิลลิเมตร (JISB1176)	16	ตัว
4.2.2.13 สกรูหัวจม M10 x 25 มิลลิเมตร (JISB1176)	1	ตัว
4.2.2.14 สกรูหัวจม M8 x 20 มิลลิเมตร (JISB1176)	4	ตัว

4.2.2.15 สกรูหัวจม M8 x 30 มิลลิเมตร (JISB1176)	4	ตัว
4.2.2.16 สกรูหัวจมเตเปอร์ M12 x 25 มิลลิเมตร (DIN 7991)	4	ตัว
4.2.2.17 แผ่นเหล็ก (SS400) ขนาด 2 x 25 x 100 มิลลิเมตร	1	ตัว

4.2.3 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการสร้างชุดติดตั้งฟิกซ์เจอร์ (Fixture) สำหรับเครื่องกลึง

วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาหลังจากกระบวนการออกแบบชุดติดตั้งฟิกซ์เจอร์ (Fixture) สำหรับเครื่องกลึงคือ

4.2.3.1 เหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 25 x 160 x 220 มิลลิเมตร	1	ชิ้น
4.2.3.2 สกรูหัวจม M12 x 40 มิลลิเมตร (JIS B1176)	6	ตัว

4.3 ทำการสร้างฟิกซ์เจอร์และประกอบทุกส่วนเข้าด้วยกัน

ลงมือสร้างตามที่ได้ออกแบบไว้ดังนี้

4.3.1 สร้างระบบจับยึดชิ้นงาน


จากการที่ได้ทำการออกแบบจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ของระบบการจับยึดชิ้นงานจึงได้ทำการสร้างดังนี้

4.3.1.1 นำเหล็กแผ่นดำที่เตรียมไว้ขนาด 20 x 100 x 220 มิลลิเมตรมาตัดปาดผิวทั้ง 2 ชั้นให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ดังรูปที่ ก.2 และดังรูปที่ ก.3

4.3.1.2 นำเหล็กแผ่นดำที่ได้ทำการจัดเตรียมไว้ขนาด 25x 100 x 220 มิลลิเมตรมาตัดปาดผิวจำนวน 1 ชั้น ให้ได้ขนาดตามที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ ก.1

4.3.1.3 นำเหล็กเพลาสีเหลี่ยมที่เตรียมไว้ขนาด 50.4 x 50.4 x 130 มิลลิเมตรจำนวน 1 ชิ้น มาตัดปาดผิวให้เป็น V-Block และตัดแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ ก.8

4.3.1.4 นำส่วนประกอบของระบบการจับยึดชิ้นงานทั้งหมดที่ผ่านการตัดปาดผิวแล้วมาประกอบเข้าด้วยกันโดยวิธีการยึดสกรูโดยที่สกรูมีขนาด M10 x 40 มิลลิเมตร จำนวน 10 ตัว สกรูที่มีขนาด M8 x 30 มิลลิเมตร จำนวน 8 ตัว และสกรูหัวจมเตเปอร์ M12 x 60 มิลลิเมตรสำหรับล็อกชิ้นงานจำนวน 2 ตัว ให้ได้ลักษณะตามที่ออกแบบไว้ ดังรูป ก.23 หลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะ ดังรูปที่ 4.1

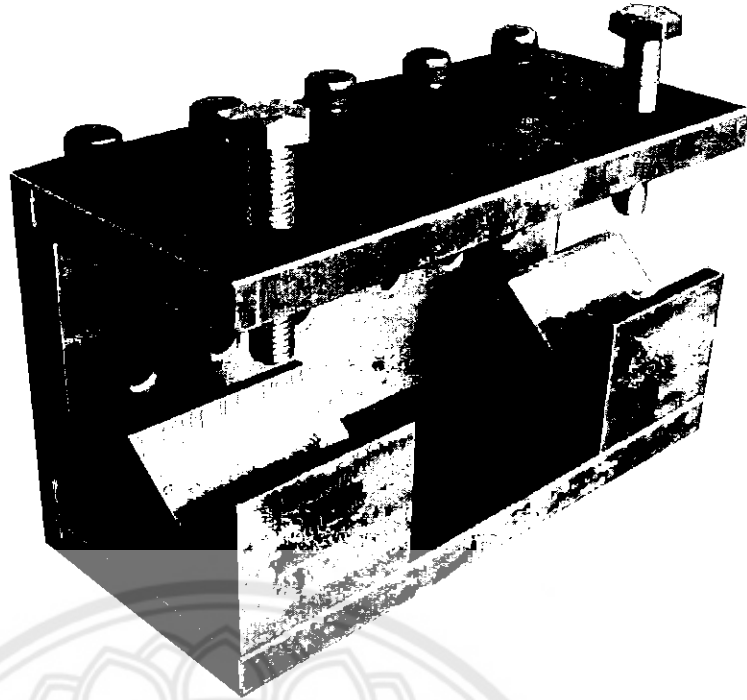

รูปที่ 4.1 ระบบจับยึดชิ้นงาน

4.3.2 สร้างระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y หรือแนวตั้ง

จากการที่ได้ออกแบบจัดท้าวสตุและอุปกรณ์ของระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y หรือแนวตั้งจึงได้ทำการสร้างดังนี้

4.3.2.1 นำเหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 20 x 100 x 220 มิลลิเมตรที่จัดหาไว้จำนวน 2 ชิ้นมาตัดปาดผิวให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ ก.5 และ ดังรูปที่ ก.14

4.3.2.2 นำเหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 25 x 100 x 220 มิลลิเมตรที่จัดหาไว้จำนวน 1 ชิ้นมาตัดปาดผิวให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ ก.4

4.3.2.3 นำเหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 25 x 70 x 220 มิลลิเมตรที่จัดหาไว้จำนวน 1 ชิ้นมาตัดปาดผิวให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ ก.7

4.3.2.4 นำเหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 10 x 40 x 250 มิลลิเมตรที่จัดหาไว้จำนวน 1 ชิ้นมา ตัดปาดผิว ให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ ก.10


4.3.2.5 นำเหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 25 x 35 x 160 มิลลิเมตรที่จัดหาไว้จำนวน 1 ชิ้นมาตัดปาดผิวให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ ก.9

4.3.2.6 นำเหล็กเพลากลม (SS400) ขนาด $\varnothing 25 \times 300$ มิลลิเมตรที่จัดหาไว้จำนวน 1 ชิ้นมาตัดปาดผิวให้ได้เกลียวและลักษณะตามที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ ก.12

4.3.2.7 นำเหล็กเพลากลม (SS400) ขนาด $\varnothing 35 \times 40$ มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้นมาตัดปาดผิวให้ได้เกลียวและลักษณะตามที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ ก.15

4.3.2.8 นำเหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 25 x 70 x 220 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้นที่ผ่านการตัดปาดผิวแล้วมาประกอบเข้ากับ Guide Bushing ขนาด $\varnothing 20 \times 30$ มิลลิเมตรจำนวน 2 ชิ้นและเหล็กเพลากลม (SS400) ขนาด $\varnothing 20 \times 40$ มิลลิเมตรจำนวน 1 ชิ้น ที่ผ่านการตัดปาดผิวแล้วด้วยวิธีการอัดสกรู ให้มีลักษณะตามทีออกแบบไว้ ดังรูปที่ ก.24

4.3.2.9 นำชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดรวมไปถึง Digital Caliper ของระบบการปรับตั้งระยะในแนวแกน Y มาประกอบเข้าด้วยกันด้วยวิธีการอัดสกรู ดังรูป ก.21 โดยจะต้องประกอบเข้ากับชุดระบบการจับยึดชิ้นงานด้วย ดังรูปที่ ก.22 หลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะ ดังรูปที่ 4.2

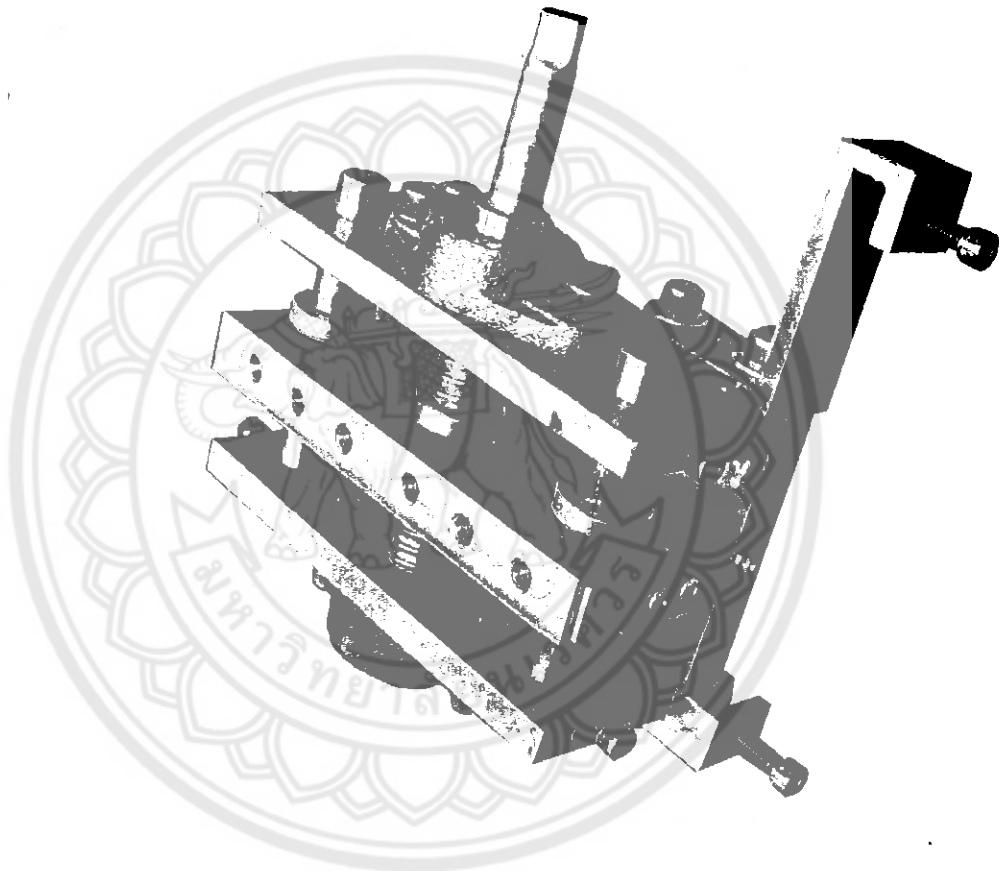

รูปที่ 4.2 ระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y หรือแนวตั้ง


4.3.3 สร้างชุดติดตั้งฟิกซ์เจอร์ (Fixture) สำหรับเครื่องกลึง

จากการที่ได้ออกแบบจัดท้าวสดุและอุปกรณ์ของชุดติดตั้งฟิกซ์เจอร์ (Fixture) สำหรับเครื่องกลึงจึงได้ทำการสร้างดังนี้


4.3.3.1 นำเหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 25 x 160 x 220 มิลลิเมตรจำนวน 1 ชิ้นมาตัดปาดผิวให้ได้ตามทีออกแบบไว้ ดังรูปที่ ก.6

4.3.3.2 นำเหล็กแผ่นดำ (SS400) ขนาด 25 x 160 x 220 มิลลิเมตรที่ผ่านการตัดปาดผิวแล้วมาประกอบเข้ากับระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y ด้วยการอัดสกรู โดยสกรูหัวจมนีขนาด

M12 x 40 มิลลิเมตร (JIS B1176) จำนวน 6 ตัวดังรูปที่ ก.23 หลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะ ดังรูปที่ 4.3 และ รูปที่ 4.4

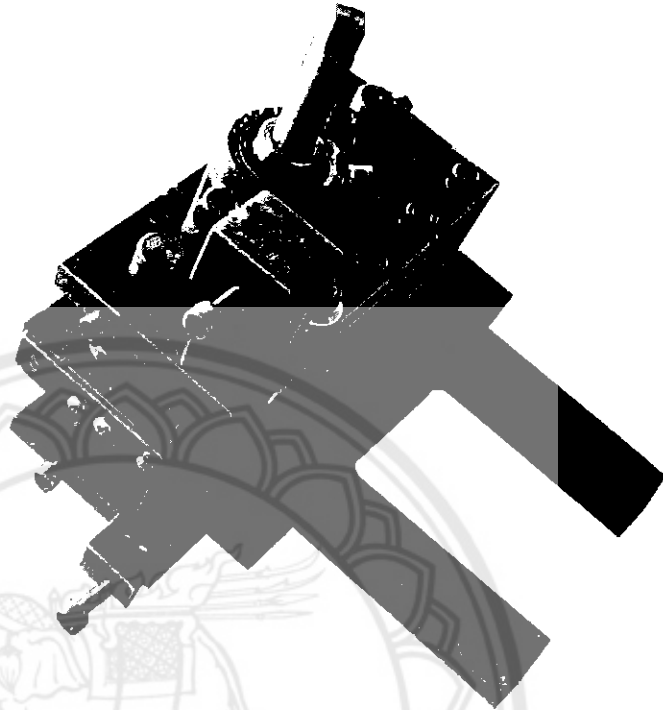

รูปที่ 4.3 ชุดติดตั้งฟิกซ์เจอร์ (Fixture) สำหรับเครื่องกลึง

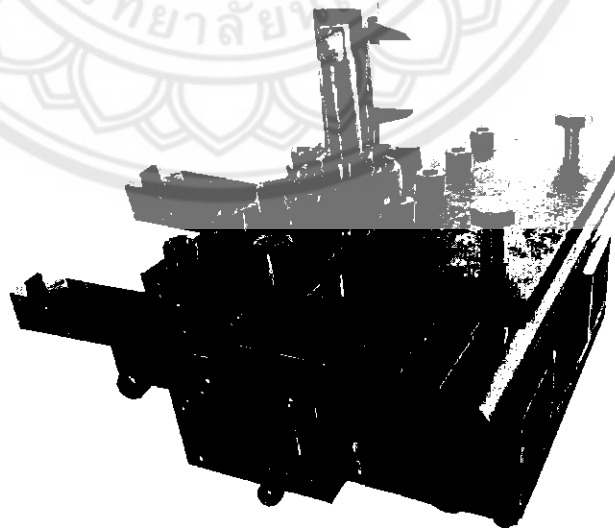

รูปที่ 4.4 ฟิกซ์เจอร์หลังจากประกอบสมบูรณ์

4.4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

หลังจากที่ได้ทำการออกแบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสร้างฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้มแล้วได้เกิดต้นทุนทางวัสดุ ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ต้นทุนวัสดุ

NO.	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวนหน่วย	ค่าใช้จ่าย(บาท)
1	Guide Bushing	184	2	368
2	Guide Post	297	2	594
3	Bearing Unit	180	2	360
4	เหล็กแผ่นดำ (SS400)	60	32.5	1950
5	Screw M10 x 40	20	26	520
6	Screw M12 x 25	15	4	60
7	Screw M12 x 40	20	6	120
8	Screw M8 x 20	12	6	72
9	Screw M8 x 30	15	12	180
10	Screw M8 x 25	18	2	36
11	Screw M12 x 60	60	2	120
12	เหล็กเพลาสีเหลี่ยม 2 x 2 in	120	2	312
13	Digital Caliper Gauge	770	1	770
14	เหล็กเพลากลม $\varnothing 25.4 \times 300$	35	1	35
15	เหล็กเพลากลม $\varnothing 35 \times 50$	35	1	35
	รวม			5,532

และในการจัดทำใช้เวลาโดยประมาณ 12 ชม. ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนแรงงานดังนี้

อัตราค่าแรงงาน 500 บาท/ชม.

เวลาที่ใช้ในการผลิต 12 ชม

ต้นทุนค่าแรงงานคือ 500 (บาท/ชม.) X 12 (ชม.) ได้เท่ากับ 6,000 บาท

โดยต้นทุนรวมของการสร้างสร้างฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้มจะได้นี้

ต้นทุนรวม = ต้นทุนวัสดุ + ต้นทุนแรงงาน

= 5,532 + 6,000 บาท

= 11,532 บาท


จากต้นทุนรวมทั้งหมดสามารถวิเคราะห์จุดคุ้มทุนได้ดังนี้
กำหนดให้ ราคาในการทำร็องลีมคือ 150 บาท/หน่วย (ประเมินโดยประมาณจากสถานประกอบการ)

$$\begin{aligned} \text{จะได้ จุดคุ้มทุน (หน่วย)} &= \frac{\text{ต้นทุนรวมของฟิกส์เจอร์}}{\text{ราคาการทำร็องลีม (บาท/หน่วย)}} \\ &= \frac{11,532}{150} \\ &= 76.96 \approx 77 \text{ หน่วย} \end{aligned}$$

ดังนั้น ต้องทำร็องลีมจำนวน 77 หน่วย จึงจะคุ้มทุน

4.5 วิธีการทดลอง

4.5.1 จัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างที่จะนำมาทดสอบโดยทำการตัดเหล็กเพลากลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตรยาว 300 มิลลิเมตรจำนวน 10 ชิ้น ดังรูปที่ 4.5

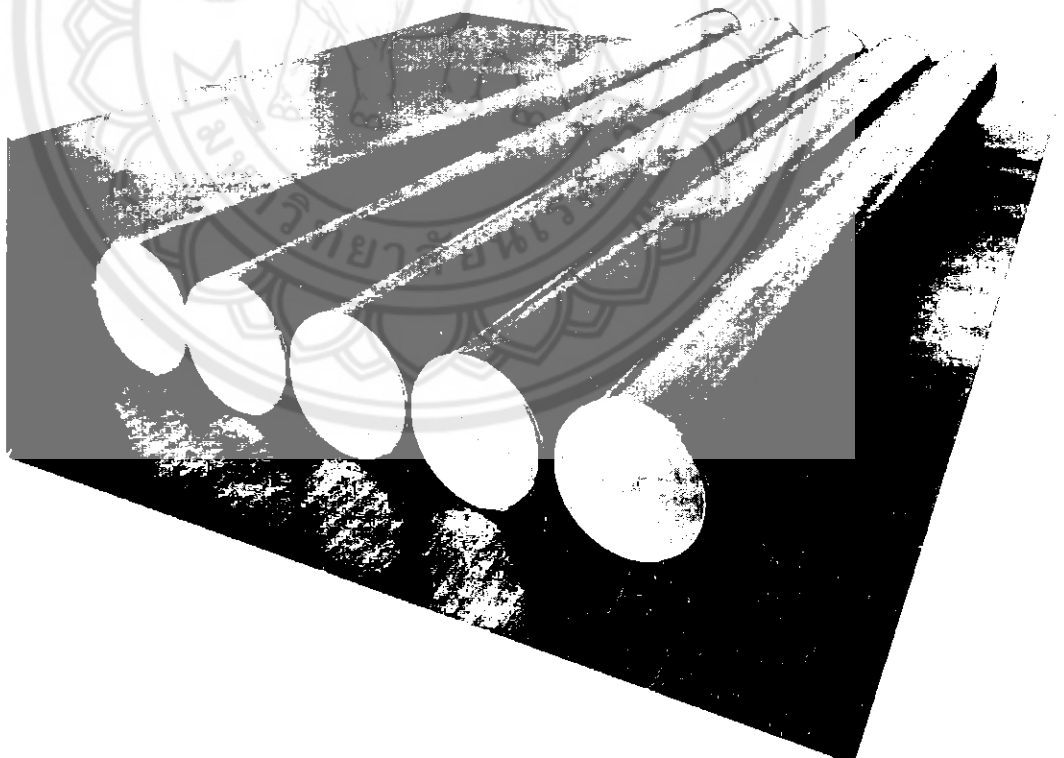

รูปที่ 4.5 ชิ้นงานตัวอย่างก่อนทดสอบ

4.5.2 เปิดเครื่องกลึงและทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องกลึงและระบบการปรับระยะในแนวแกน X และ แกน Z ของเครื่องกลึงว่าสามารถเคลื่อนที่และอ่านค่าที่สเกลได้หรือไม่

4.5.3 นำดอกกัดจับที่หัวจับของเครื่องกลึงและทำการตั้งความเร็วรอบให้ใกล้เคียงกับการคำนวณมากที่สุดโดยความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับดอกกัด

4.5.4 นำฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้นมาติดตั้งบนป้อมมีดของเครื่องกลึงติดตั้งฟิกซ์เจอร์บนป้อมมีดของเครื่องกลึง ดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 การติดตั้งฟิกซ์เจอร์บนป้อมมีดของเครื่องกลึง

4.5.5 นำชิ้นงานทดสอบใส่ในฟิกซ์เจอร์และทำการล็อกให้แน่น


4.5.6 ทำการปรับตั้งศูนย์ในแนวแกน Y โดยนำดอกกัดสัมผัสที่ด้านบนของชิ้นงานจากนั้นเลื่อนชิ้นงานออกทำการเซตศูนย์ที่ Digital Caliper แล้วเลื่อนขึ้นตามระยะที่คำนวณ (คำนวณได้จากการนำรัศมีของดอกกัดบวกกับรัศมีของชิ้นงาน) เพื่อจะให้กึ่งกลางของชิ้นงานตรงกับกึ่งกลางของดอกกัด

4.5.7 เปิดเครื่องกลึงและทำการกัดชิ้นงานแบบปลายปิดให้ได้ขนาดความกว้าง 8 มิลลิเมตรความยาว 40 มิลลิเมตรและความลึก 4 มิลลิเมตรทำจนครบ 10 ชิ้น

4.5.8 ทำการกัดที่ปลายอีกด้านของชิ้นงานโดยกัดแบบปลายเปิดโดยให้ได้ขนาดของความกว้าง 8 มิลลิเมตรความยาว 40 มิลลิเมตรและความลึก 4 มิลลิเมตรทำจนครบ 10 ชิ้น

4.5.9 ทำการคำนวณทางสถิติเพื่อหาจำนวนตัวอย่างที่จะนำมาวัดค่าจากประชากร 10 ชิ้น โดยต้องการค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และสามารถคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 ของการวัด

4.5.10 ทำการวัดและบันทึกค่าของชิ้นงาน (จำนวนชิ้นที่จะต้องทำการวัดจะถูกระบุด้วยวิธีการคำนวณจากค่าความเชื่อมั่นและจำนวนประชากรดัง ภาคผนวก ข) ที่ผ่านการกัดร่องลึมห้ทั้งร่องลึมห้แบบปลายปิดและร่องลึมห้แบบปลายเปิด ดังรูปที่ 4.7 และบันทึกค่าลงใน ตารางที่ 4.1

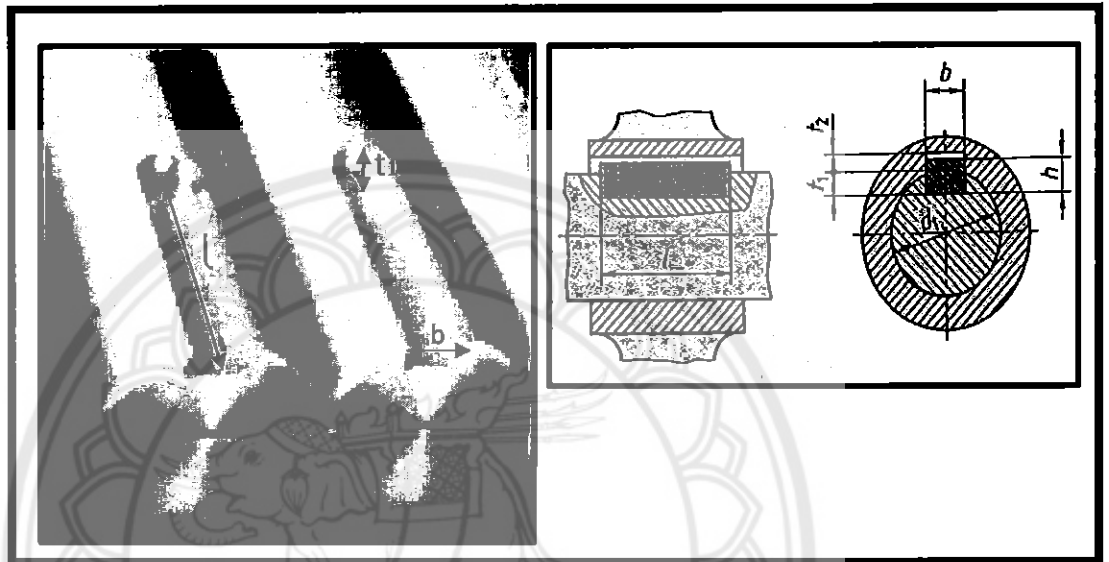

รูปที่ 4.7 จุดที่ทำกรวัดค่าเทียบกับมาตรฐาน DIN 6885 แบบ A

4.5.11 หาค่าเฉลี่ยของความกว้าง ความยาว และความลึกของร่องลึมห้ทั้งแบบปลายปิดและร่องลึมห้แบบปลายเปิดและบันทึกลงใน ตารางที่ 4.1

4.5.12 นำค่าเฉลี่ยของความกว้าง ความยาว และความลึกของร่องลึมห้ทั้งแบบปลายปิดและร่องลึมห้แบบปลายเปิดมาคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับมาตรฐาน

4.6 วิเคราะห์ผลการทดลอง

จากกรที่ได้ทำการกัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยฟลักซ์เจอร์แล้วได้ดำเนินการวัดค่า พบว่า ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองที่ได้จากการวัดร่องลึ้ม (หน่วย/มิลลิเมตร)

NO.	แบบเปิด			แบบปิด		
	b	t ₁	l	b	t ₁	l
1	8.03	3.92	39.35	8.06	3.83	38.08
2	8.18	4.31	40.54	8.23	3.87	40.09
3	8.15	3.96	40.06	8.09	4.25	40.87
4	8.15	3.94	39.93	8.06	3.18	40.68
5	8.17	4.09	41.13	8.11	3.86	38.40
6	8.12	4.23	40.68	8.15	3.92	39.62
7	8.06	3.94	41.21	8.18	3.97	40.07
8	8.08	3.89	39.96	8.07	4.12	40.96
9	8.13	3.84	40.89	8.09	3.95	41.21
10	8.19	4.26	41.06	8.14	3.89	41.13
ค่าเฉลี่ย	8.126	4.038	40.475	8.118	3.944	40.111

จากค่าของทั้งสองแบบที่ได้นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานว่าค่าที่ได้อยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (ภาคผนวก ข) ที่สามารถยอมรับได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เกินหรือน้อยกว่ามาตรฐานเท่าไร ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (หน่วย/มิลลิเมตร)

ชนิด	ค่าเฉลี่ย	ช่วงของมาตรฐาน	ยอมรับได้/ยอมรับไม่ได้	คลาดเคลื่อน	
แบบเปิด	b	8.126	7.964 - 8.000	ยอมรับไม่ได้	+0.126
	t ₁	4.038	4.000 - 4.100	ยอมรับได้	-
	l	40.475	40.000 - 40.300	ยอมรับไม่ได้	+0.175
แบบปิด	b	8.118	7.964 - 8.000	ยอมรับไม่ได้	+0.118
	t ₁	3.944	4.000 - 4.100	ยอมรับไม่ได้	-0.056
	l	40.111	40.000 - 40.300	ยอมรับได้	-

จากตารางพบว่าค่าของ b เกินกว่าค่ามาตรฐานอยู่ที่ +0.126 มิลลิเมตร ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าเกิดจากหัวจับของเครื่องกลึงที่ใช้ในการศึกษาและทดลองมีอายุการใช้งานหลายปีซึ่งทำให้ความ

เกิดการสั้น และเที่ยงตรงลดน้อยลงเป็นสาเหตุให้ขนาดของร่องลิ้นคลาดเคลื่อนจากมาตรฐาน ค่าของ t_1 และ l จากตารางจะสังเกตได้ว่าแบบปลายเปิดจะมีทั้งค่า t_1 ยอมรับได้แต่ l มีค่าที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยคลาดเคลื่อนจากมาตรฐาน $+0.175$ มิลลิเมตร แต่แบบปลายปิดจะมีค่า l ยอมรับได้แต่ t_1 มีค่าที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยคลาดเคลื่อนจากมาตรฐาน -0.056 มิลลิเมตร ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าเกิดจากระหว่างการป้อนความลึก (t_1) และความยาว (l) จากการคำนวณ (ดังแสดงภาคผนวก ข) ต้องทำการป้อนกัณฑ์หลายรอบหลายรอบจึงเป็นสาเหตุทำให้ความคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานไป ดังตารางที่ 4.3



บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลโครงการงานวิจัย

5.1.1 จากการออกแบบฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้ม ได้ทำการจัดหาวัสดุและทำการสร้างฟิกซ์เจอร์ขึ้น พบว่า สามารถสร้างได้ตามที่ออกแบบและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ดังรูป ก.16 และหลังจากสร้างแล้ว พบว่า มีน้ำหนัก 26 กิโลกรัม โดยใช้เวลาในการสร้างทั้งหมด 12 ชั่วโมง โดยใช้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนรวมจำนวน 11,532 ซึ่งจะคุ้มทุนได้หลังจากก๊ัดชิ้นงาน 77 หน่วย

5.1.2 หลังจากสร้างฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้มเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการติดตั้งบนเครื่องกลึงสามารถทำและได้ทำการทดสอบ พบว่า สามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้ทำการวัดร่องลิ้ม จากนั้น นำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานพบว่าค่าของ b เกินกว่าค่ามาตรฐานแบบปลายเปิดอยู่ที่ +0.126 มิลลิเมตร และแบบปลายปิดอยู่ที่ +0.118 ค่าของ t_1 และ l จากตารางได้ว่าแบบปลายเปิดจะมีทั้งค่า t_1 ยอมรับได้แต่ l มีค่าที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยคลาดเคลื่อนจากมาตรฐาน +0.175 มิลลิเมตร แต่แบบปลายปิดจะมีค่า l ยอมรับได้แต่ t_1 มีค่าที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยคลาดเคลื่อนจากมาตรฐาน -0.056 มิลลิเมตร

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อจำกัดในการใช้งาน

5.2.1.1 สามารถวัดค่าที่ได้แสดงรายละเอียดได้ 0.01 มิลลิเมตร เท่านั้น เนื่องจากได้ใช้ Digital Caliper ที่มีความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร

5.2.1.2 ในการก๊ัดชิ้นงานนั้น สามารถก๊ัดชิ้นงานได้เฉพาะส่วนที่ยื่นออกมาจากด้านข้างของฟิกซ์เจอร์เท่านั้น ไม่สามารถก๊ัดส่วนที่อยู่ตรงกลางของฟิกซ์เจอร์ได้ เนื่องจากการปรับระยะการเคลื่อนในแนวแกน x ของตัวเครื่องกลึงเองไม่สามารถทำได้

5.2.1.3 ในการใช้ดอกก๊ัดขนาดเล็กสุด 7 มิลลิเมตร และดอกก๊ัดขนาดใหญ่สุด 20 มิลลิเมตร เนื่องข้อจำกัดในการปรับความเร็วรอบของเครื่องกลึงดังกล่าว (ภาคผนวก ข)

5.2.2 การติดตั้งและการใช้งาน

เพื่อความสะดวกและง่ายในการติดตั้ง และการใช้งานควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

5.2.2.1 การใช้งานฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้มนั้น ผู้ใช้งานควรปฏิบัติตาม Standard Work in Process เพื่อให้การทำงานสะดวก และเที่ยงตรงมากขึ้น

5.2.2.2 ก่อนติดตั้งฟิกซ์เจอร์บนเครื่องกลึง ควรตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ปรับระยะในแนวแกน x และแกน z ว่าสามารถใช้ และปรับระยะให้ตรงตามสเกลหรือไม่ ทุกครั้ง

5.2.2.3 ในการติดฟลักซ์เจอร์บนเครื่องกลึงควรต้องมีการติดตั้งให้ตั้งฉากกับดอกกัดโดยจับฉากบริเวณฐานของป้อมมีด ดังรูป ค.1

5.2.2.4 ในขณะที่ติดตั้งได้ทำการวัดความตรงแกน x ของฟลักซ์เจอร์ โดยใช้ High Gauge วัดทั้งสองข้างของฟลักซ์เจอร์ขณะจับชิ้นงาน



เอกสารอ้างอิง

มานพ ต้นตระกูลบัณฑิตย์ สำลี แสงห้าว และสุทิน จิตรเจริญ. (2540). **ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล.**

กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น).

บรรเลง ศรีนิล และรศ.ดร. สมนึก วัฒนศรียกุล. (2554). **ตารางคู่มืองานโลหะ.**

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

วชิระ มีทอง. (2554). **การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์.**

กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น).


ศ.ดร. วริทธิ์ อิงภากรณ์ และรศ.ชาญ ถนัดงาน. (2545). **การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1.**

กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน).




ภาคผนวก ก
Design and Drawing



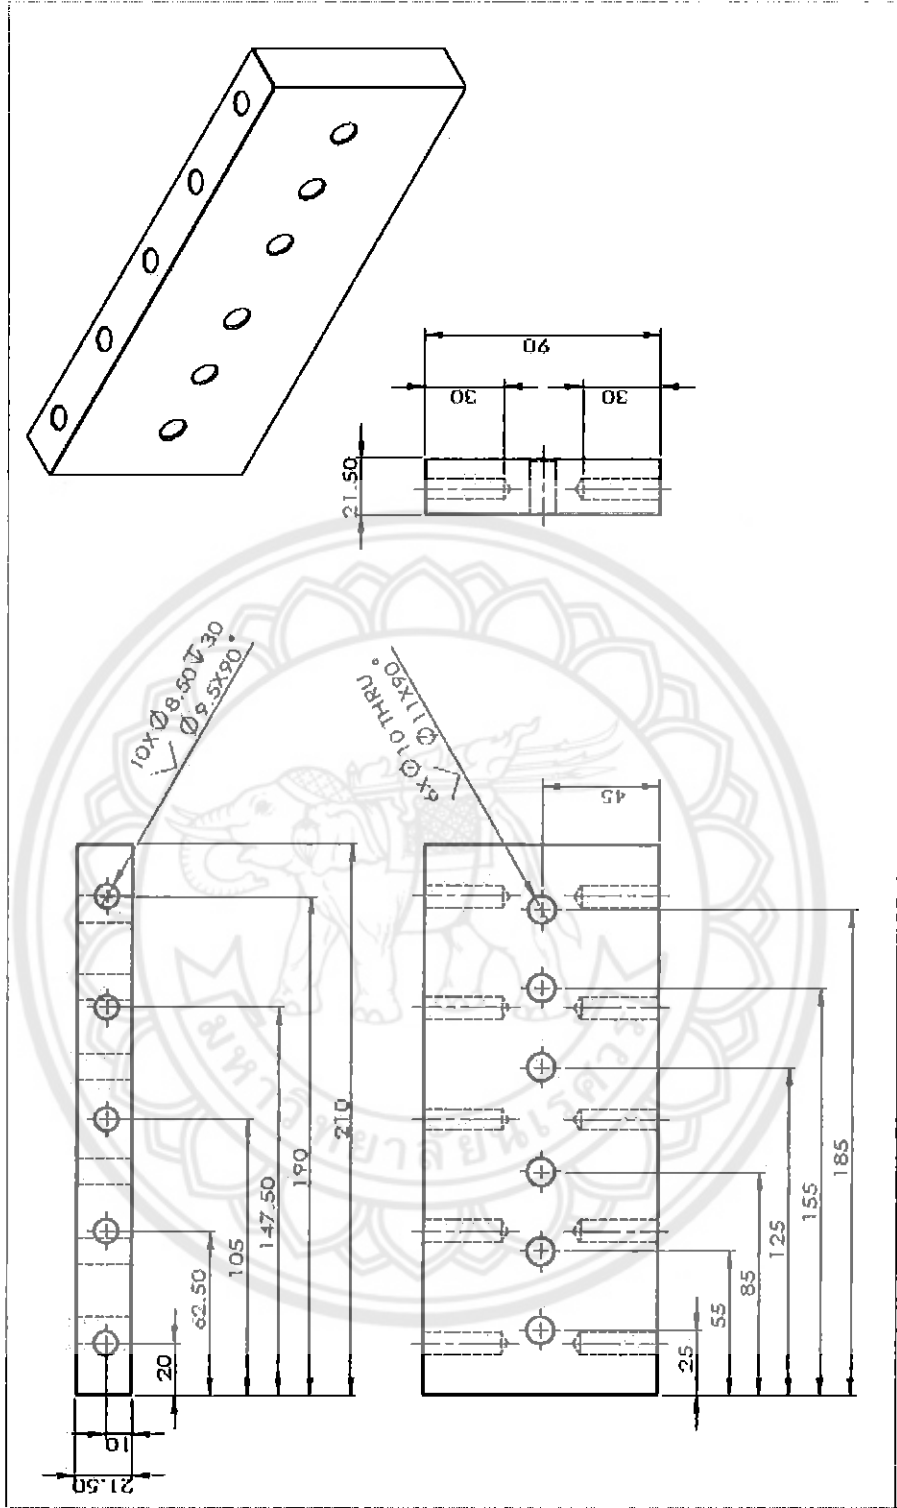


TITLE : Front Plate Vertical
 NOTE : DIMENSION IN MILLIMETER
 SCALE : 1:2
 DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, NARASUAN UNIVERSITY
 PROJECT NAME : FIXTURE OF LATHE MACHINE FOR KEYWAY MILLING
 PLATE : 1
 DN.RY MR.JIRAYUT, MR.PITTAYA

รูปที่ ก.1 ส่วนกลางของระบบการจับยึดชิ้นงาน

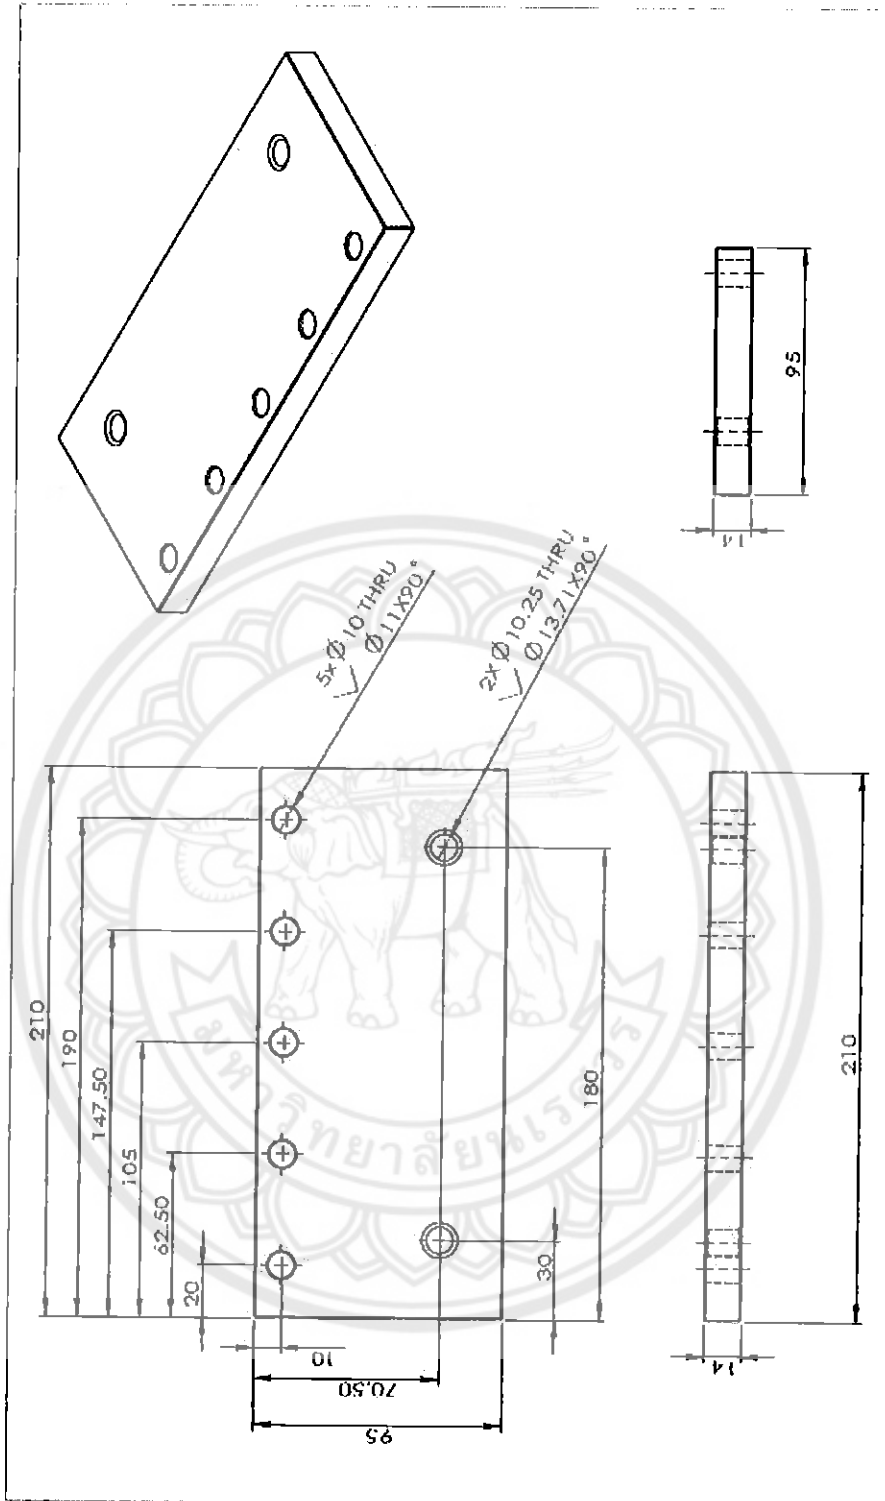


TITLE : Top of Front Frame Plate	DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, NARESUAN UNIVERSITY
NOTE : DIMENSION IN MILLIMETER SCALE : 1:2	PROJECT NAME : FIXTURE OF LATHE MACHINE FOR KEYWAY MILLING
	PLATE : 2
	DN.BY MR.JIRAYUT, MR.PITTAYA


รูปที่ ก.2 ส่วนบนของระบบการจับยึดชิ้นงาน

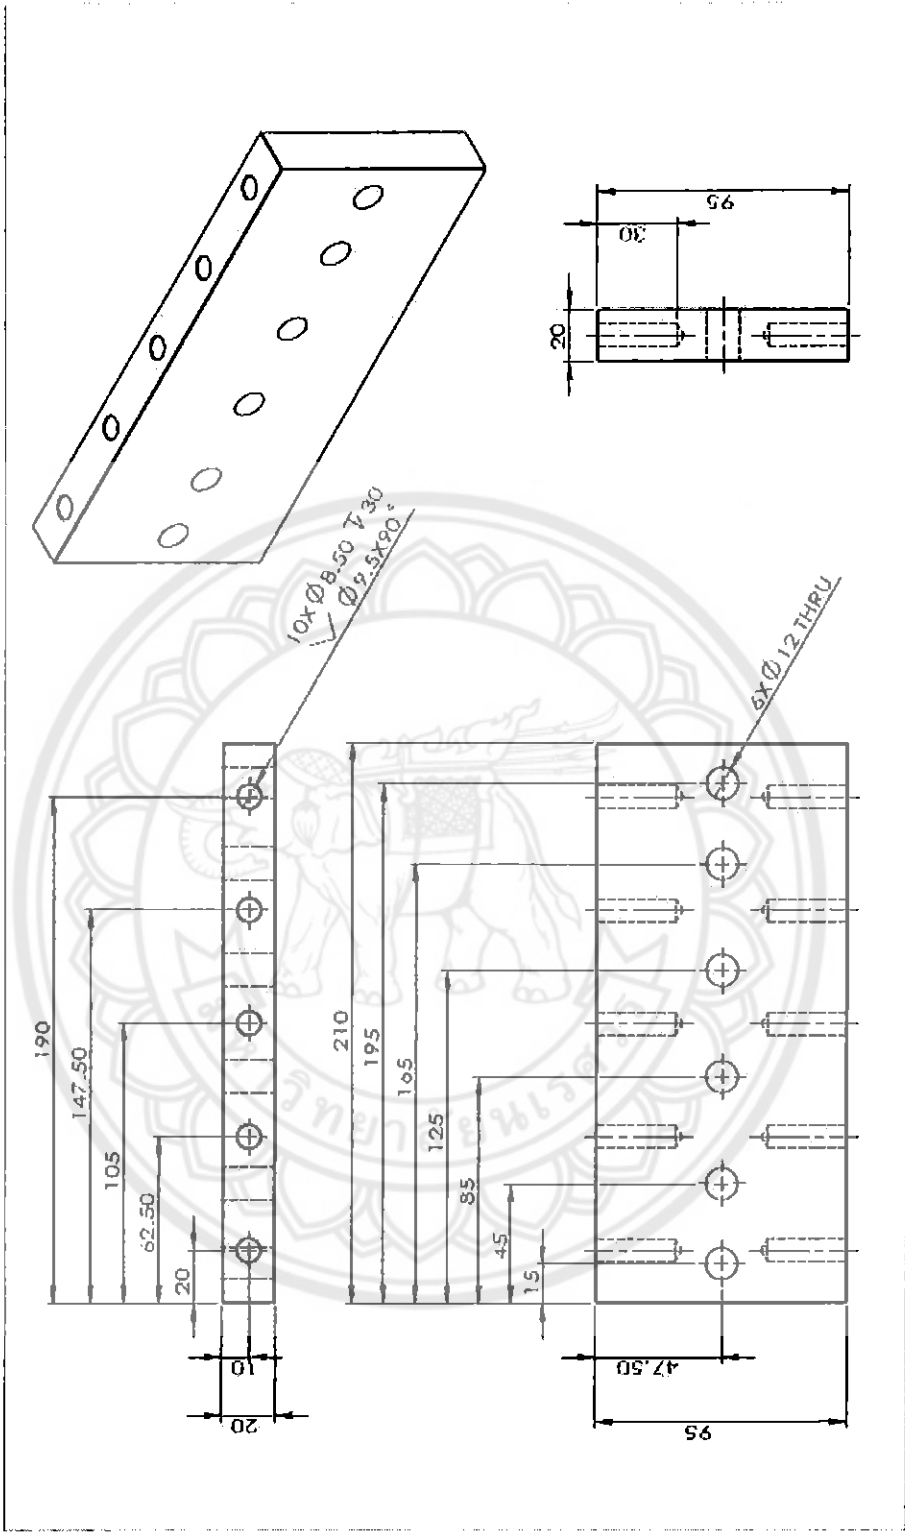

รูปที่ ก.4 ส่วนกลาง (อยู่กับที่) ของระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y

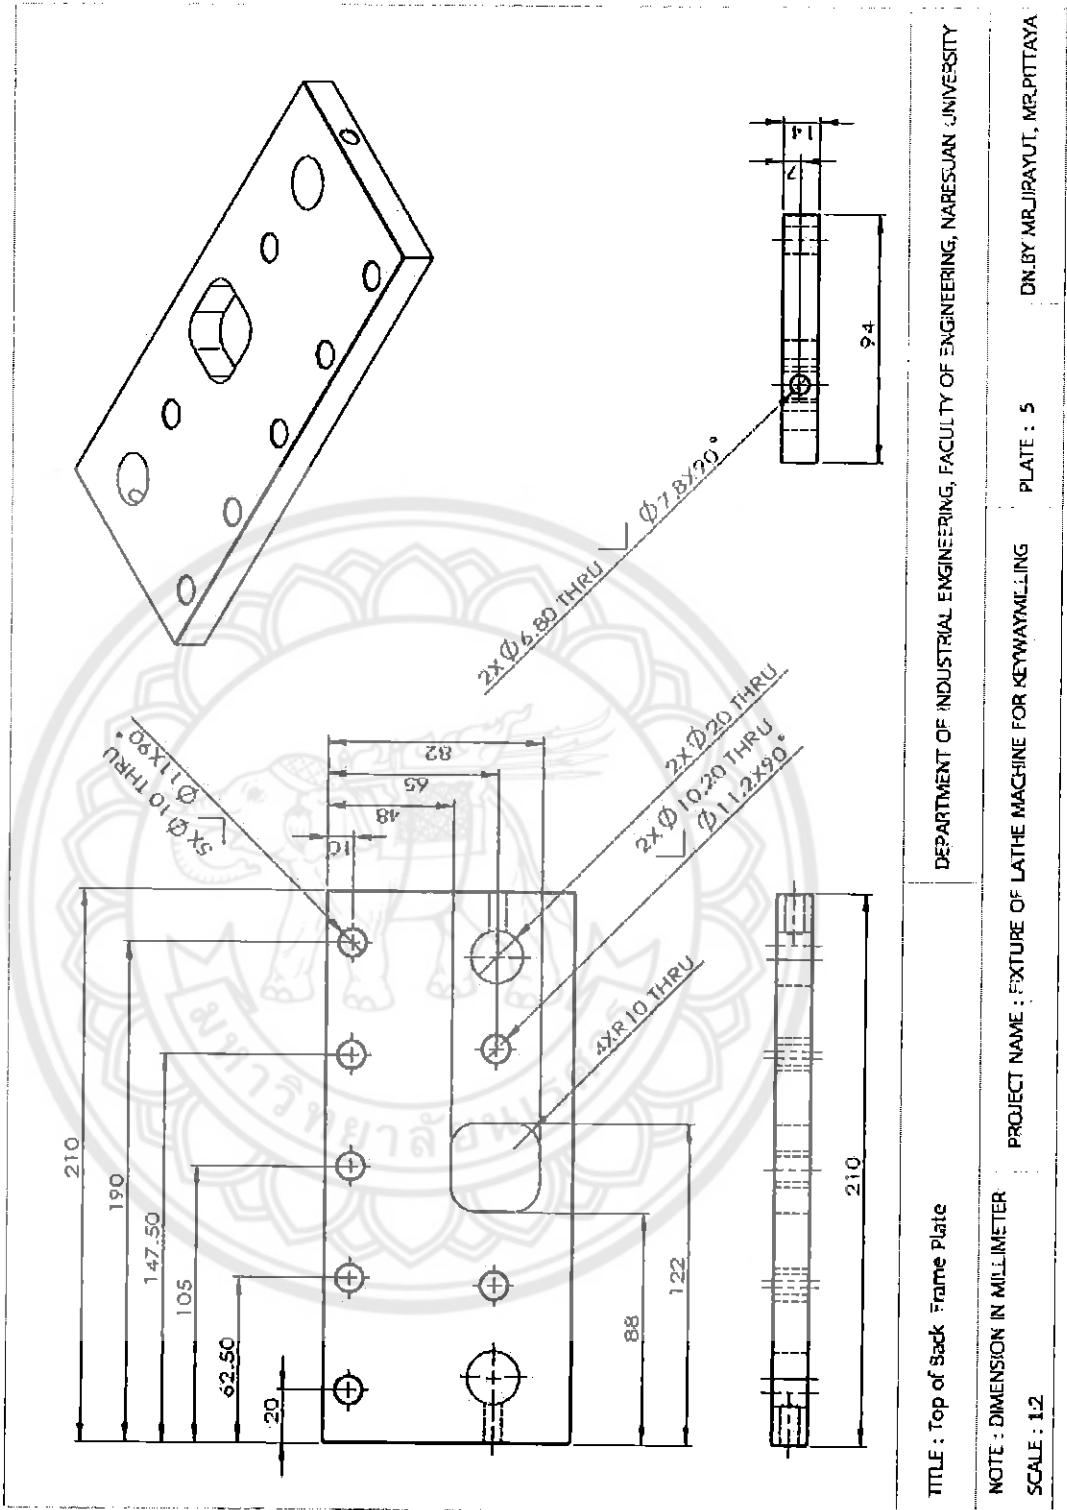

รูปที่ ก.5 ส่วนบนของระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y

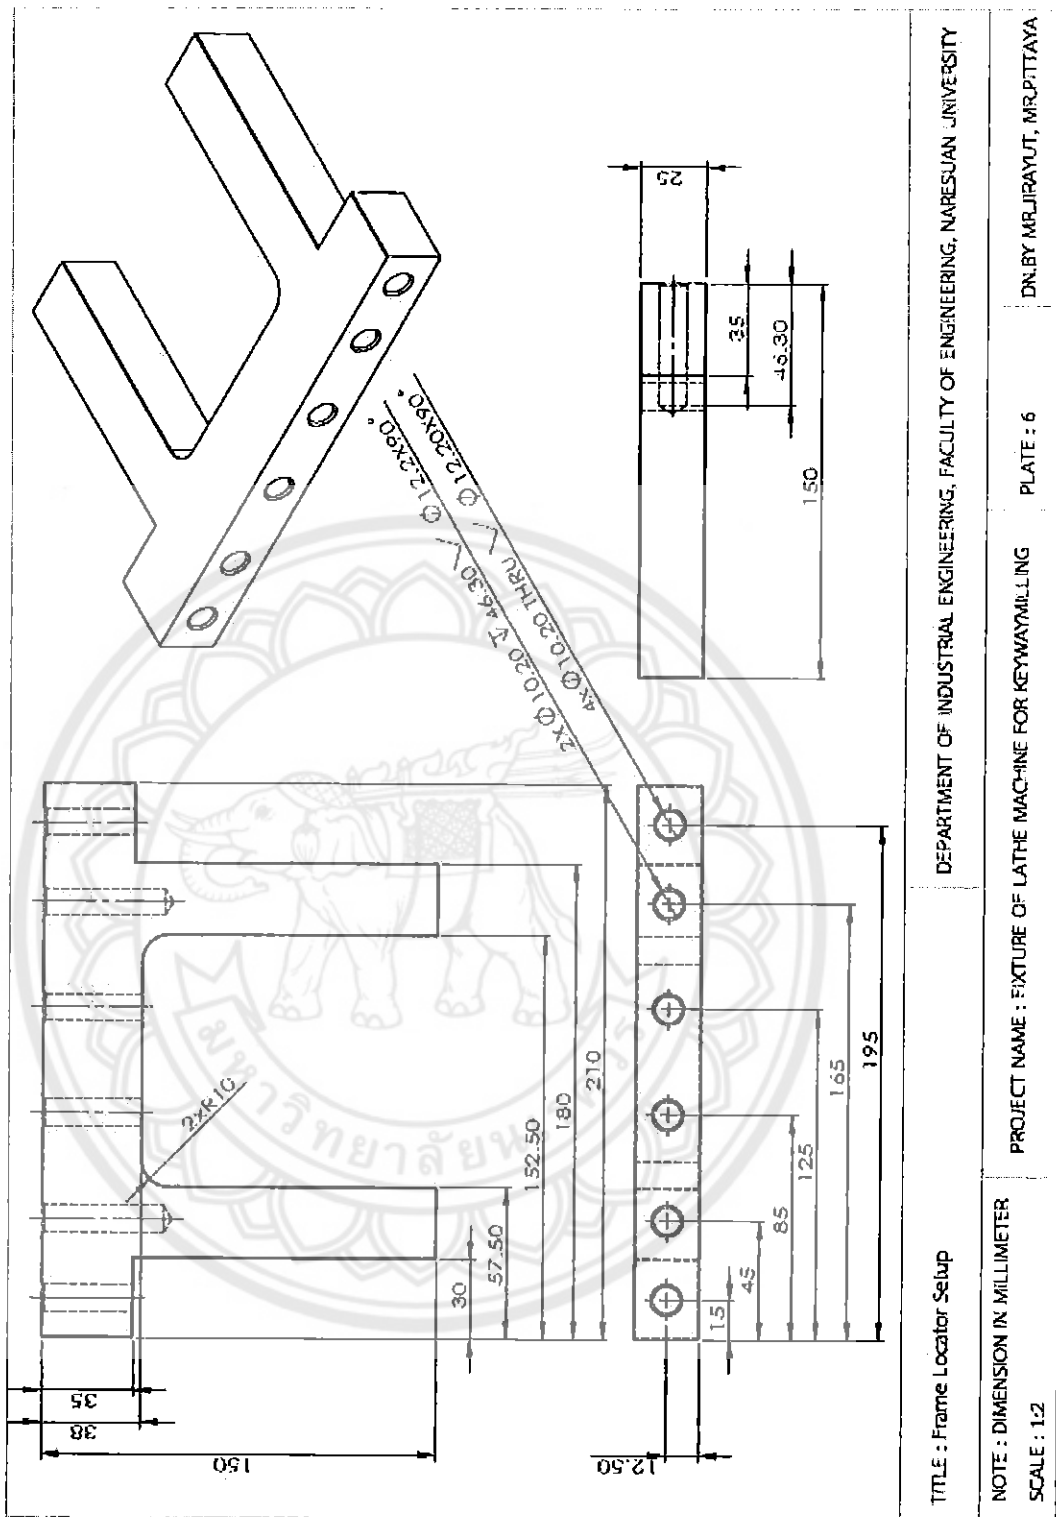

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, NARESUAN UNIVERSITY


TITLE : Frame Locator Setup

PROJECT NAME : FIXTURE OF LATHE MACHINE FOR KEYWAYMILLING PLATE : 6

NOTE : DIMENSION IN MILLIMETER
SCALE : 1:2

DN.BY MR.JIRAYUT, MR.PTTAYA

รูปที่ ก.6 ขาสำหรับติดตั้งฟิกซ์เจอร์บนเครื่องกลึง

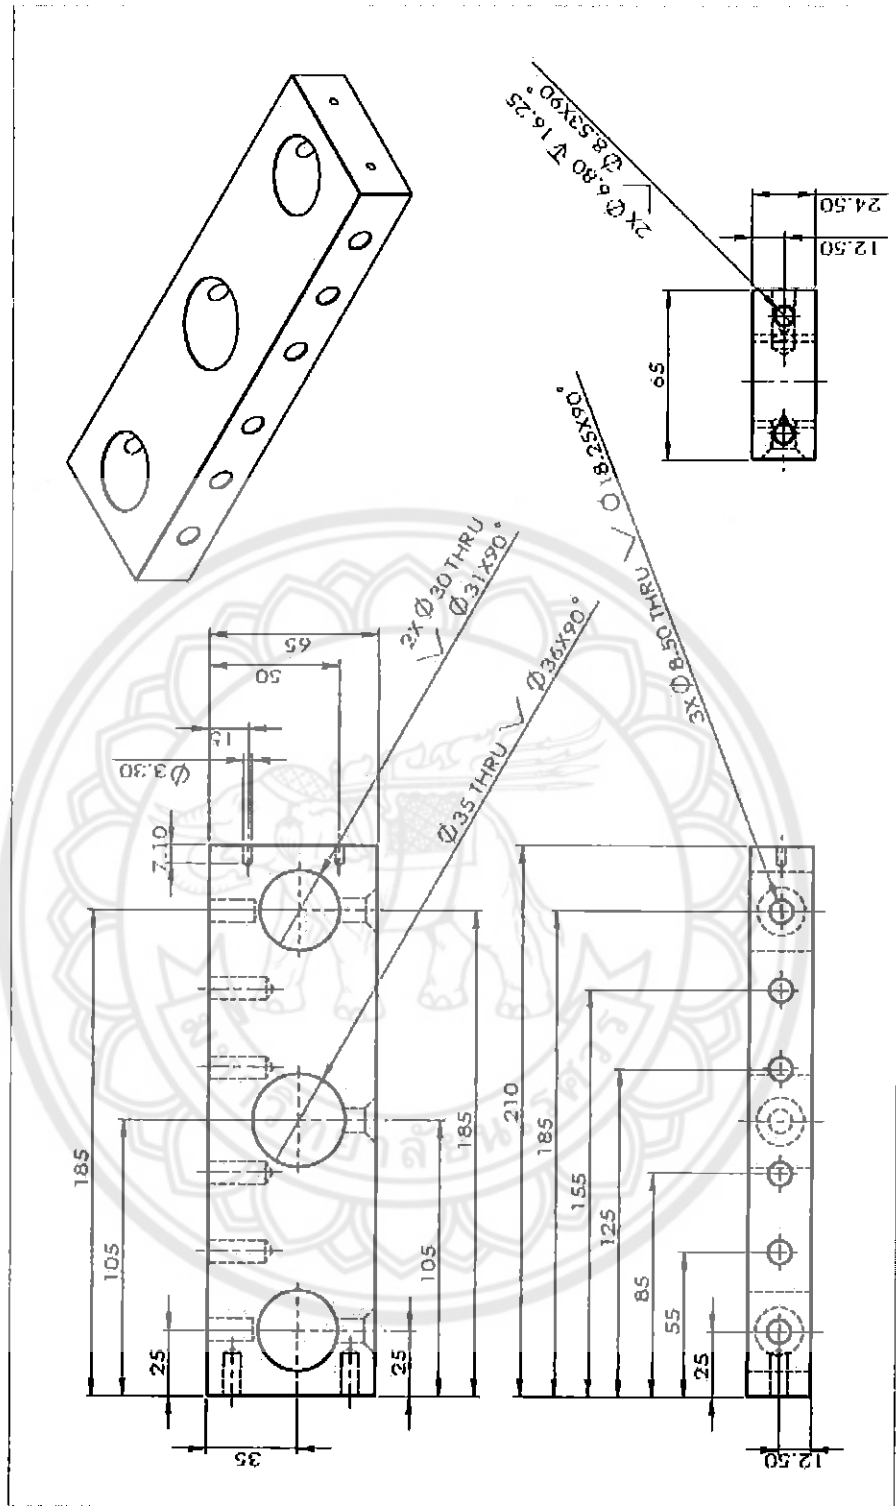

TITLE : Centre Frame

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, NARESUAN UNIVERSITY


NOTE : DIMENSION IN MILLIMETER
SCALE : 1:2

PROJECT NAME : FIXTURE OF LATHE MACHINE FOR KEYWAYMILLING


PLATE : 7

DN. BY MR.JIRAYUT, MR.PITTAYA

รูปที่ ก.7 ส่วนกลาง (เคลื่อนที่) ของระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y

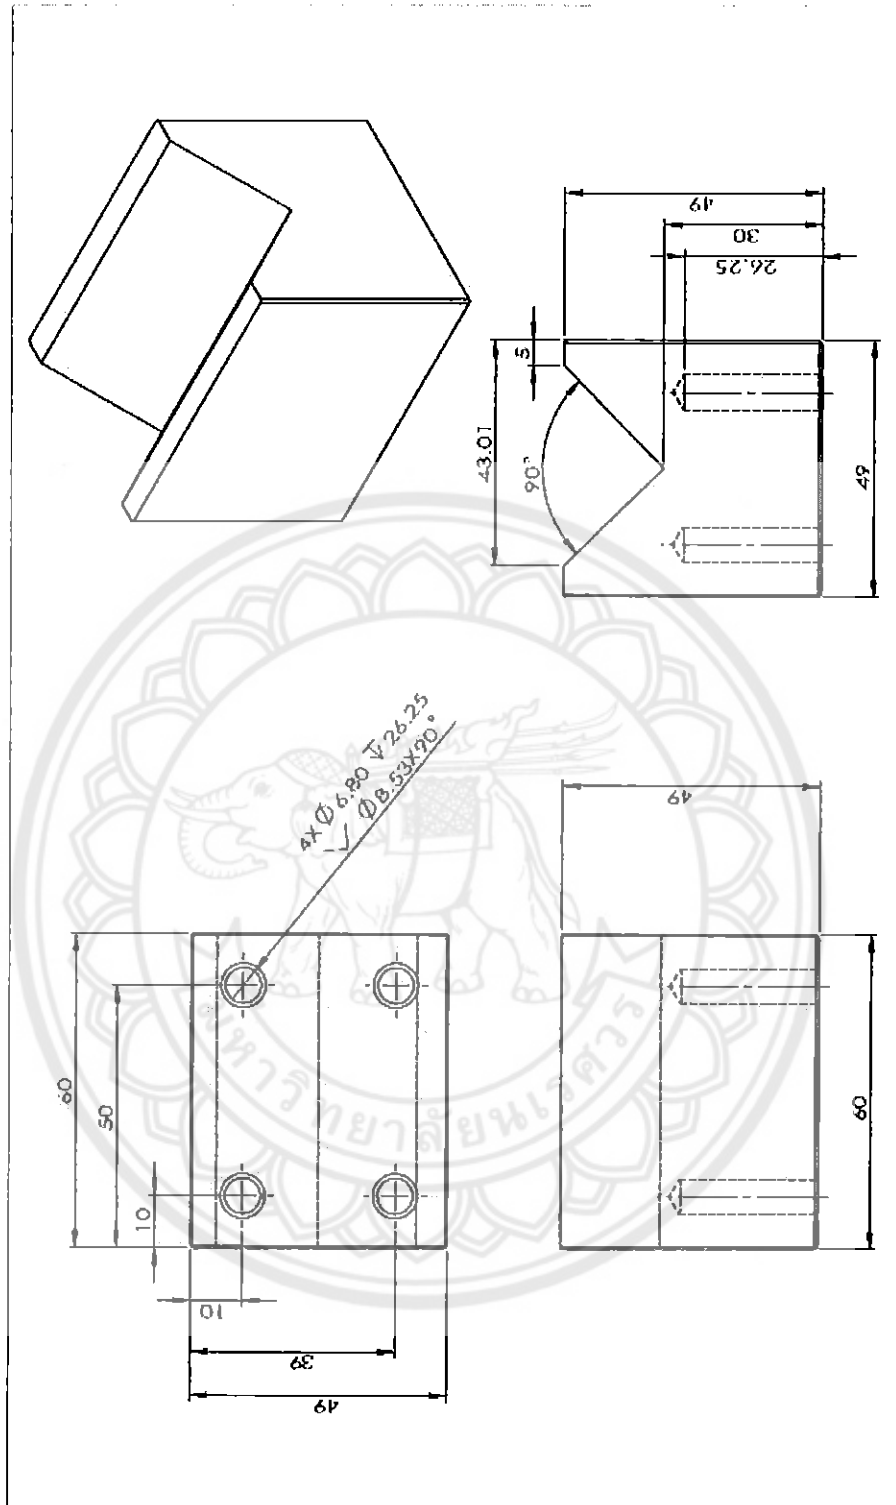

รูปที่ n.8 V-Block

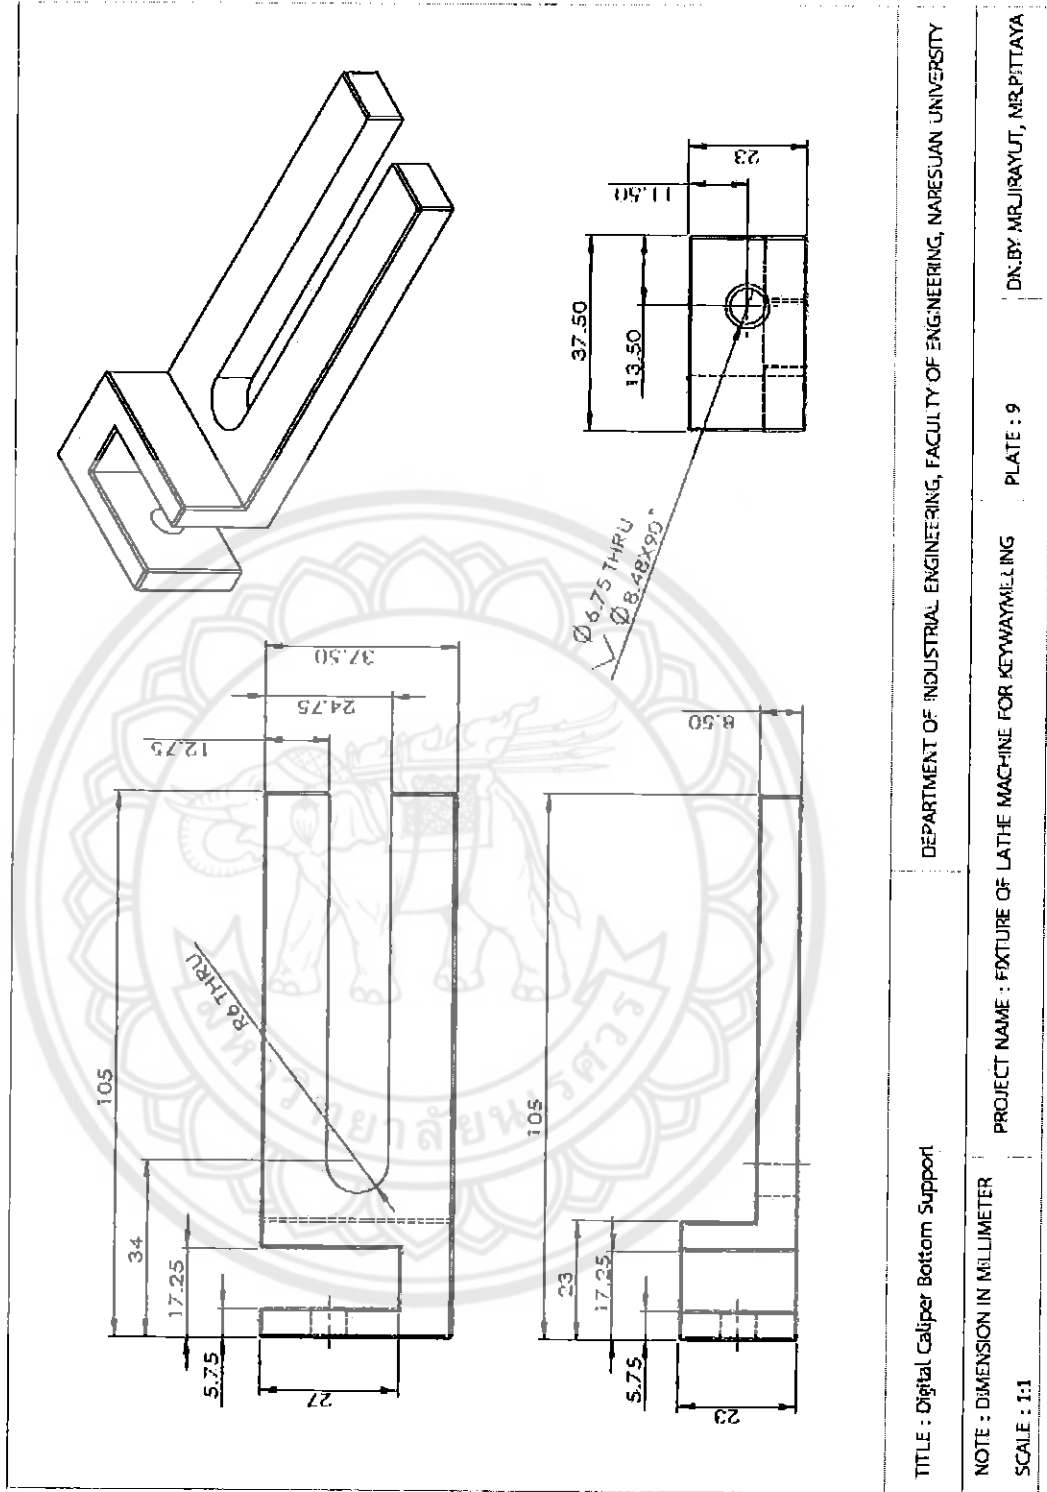

รูปที่ ก.9 ตัวล๊อค Digital Caliper ตัวล่าง

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, NARESUAN UNIVERSITY


TITLE : Digital Caliper Bottom Support

DN.BY: MR.JIRAYUT, MR.PITTAYA


PROJECT NAME : FIXTURE OF LATHE MACHINE FOR KEYWAYMILLING

NOTE : DIMENSION IN MILLIMETER
SCALE : 1:1


PLATE : 9

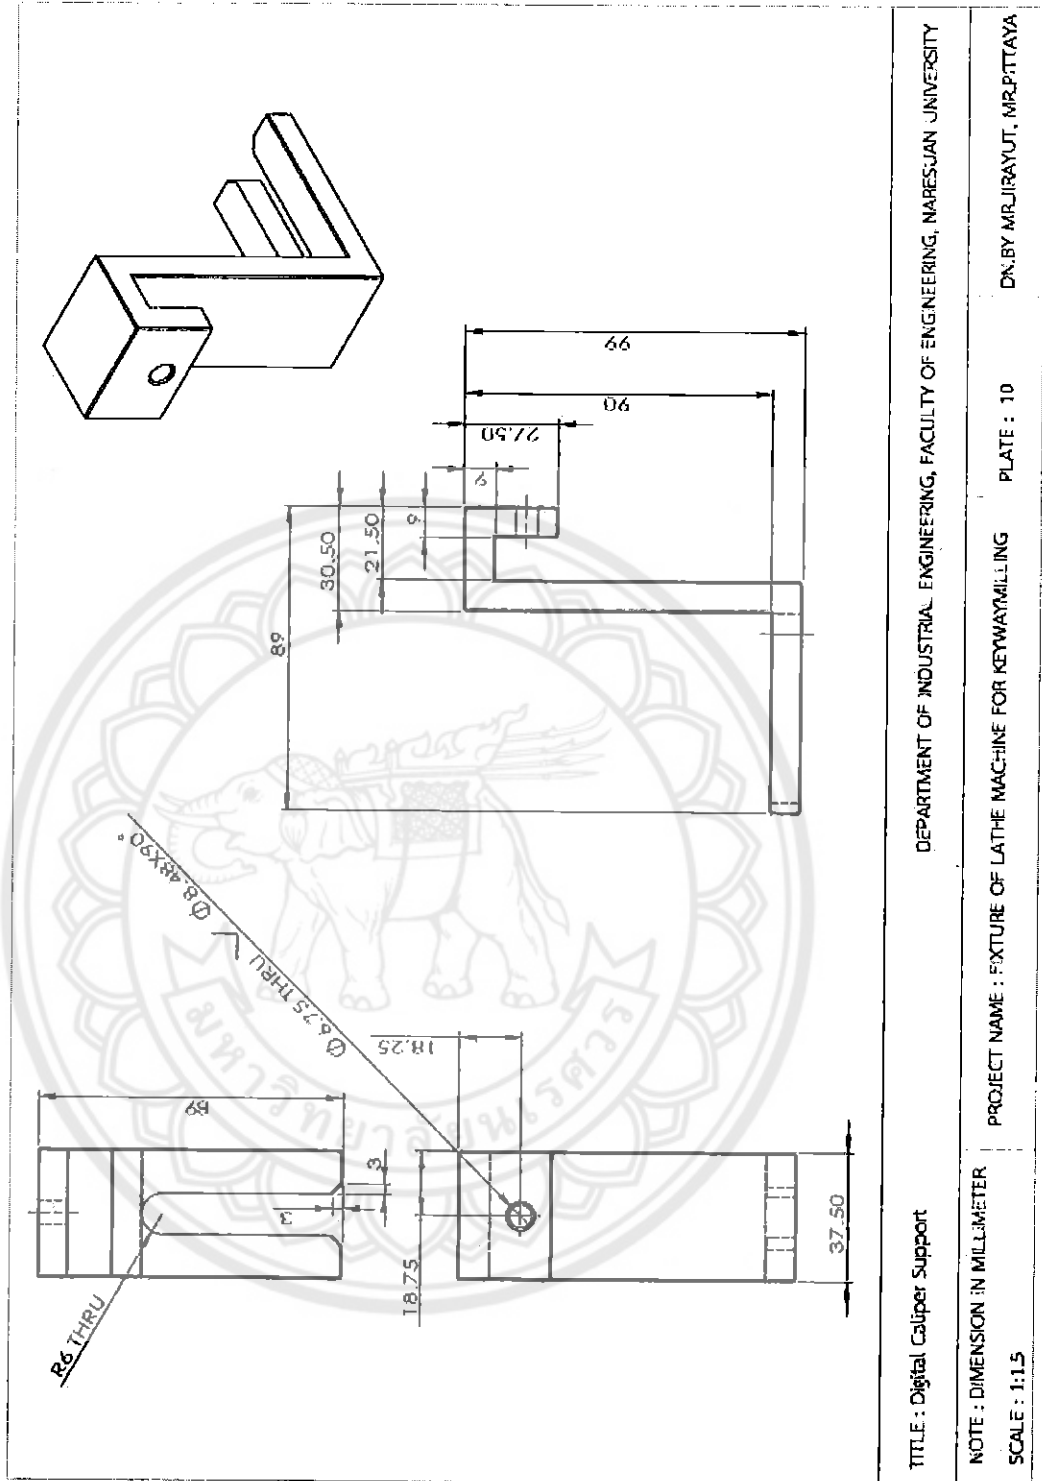

รูปที่ ก.10 ตัวล็อก Digital Caliper ตัวบน

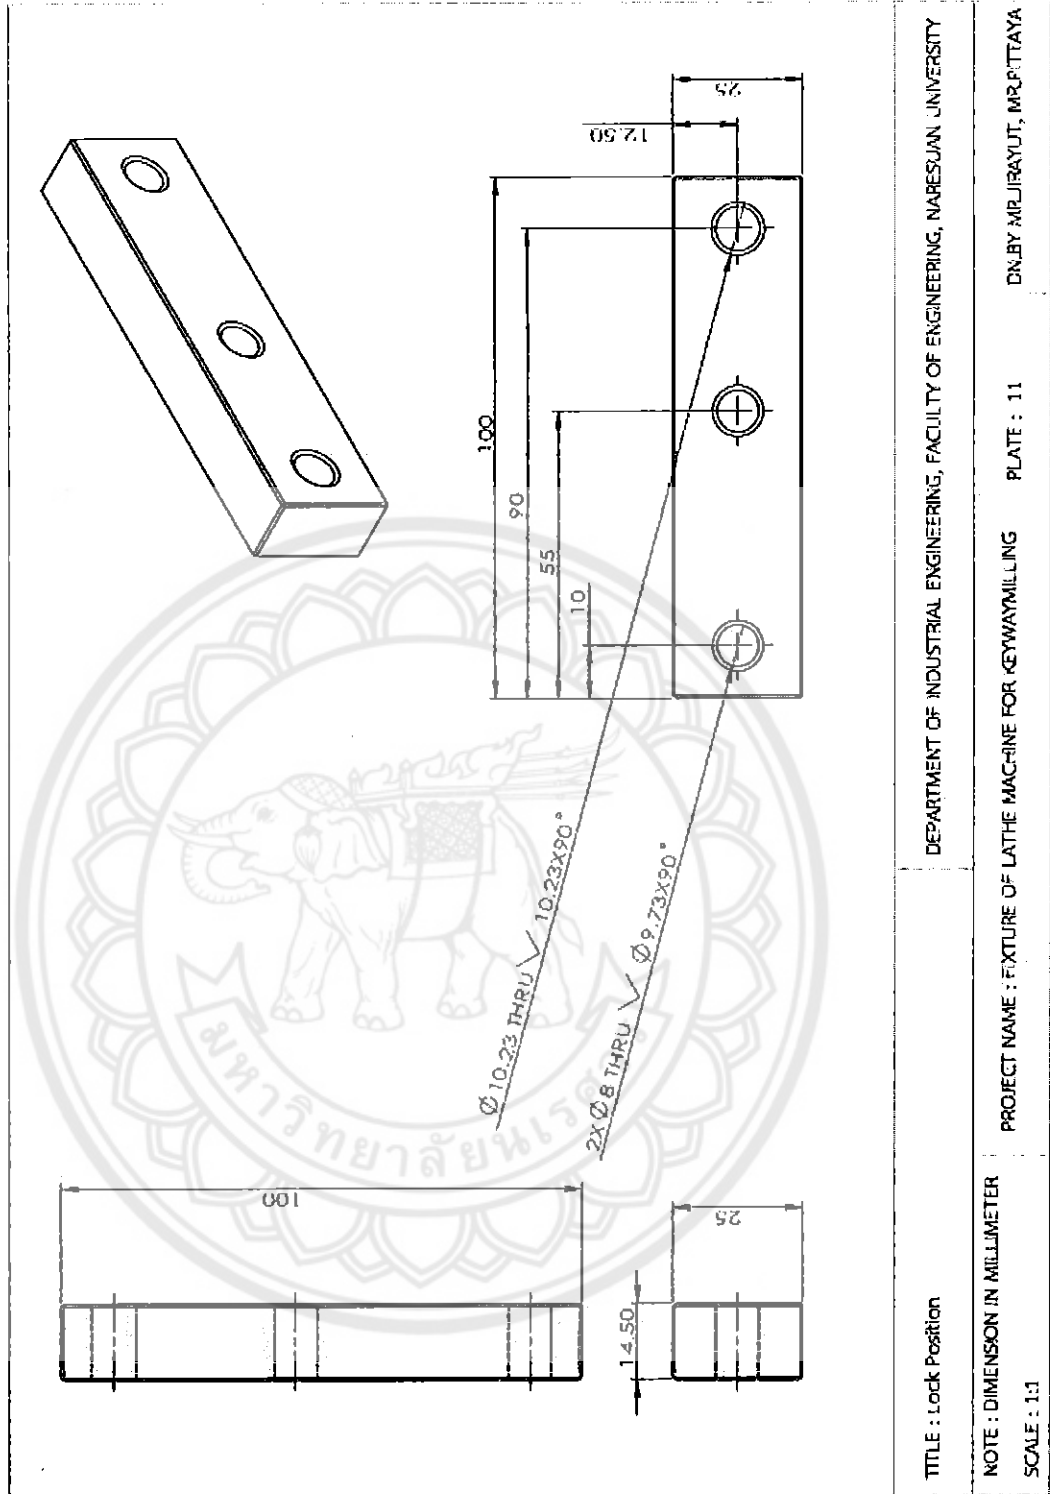

รูปที่ ก.11 ตัวถือระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y

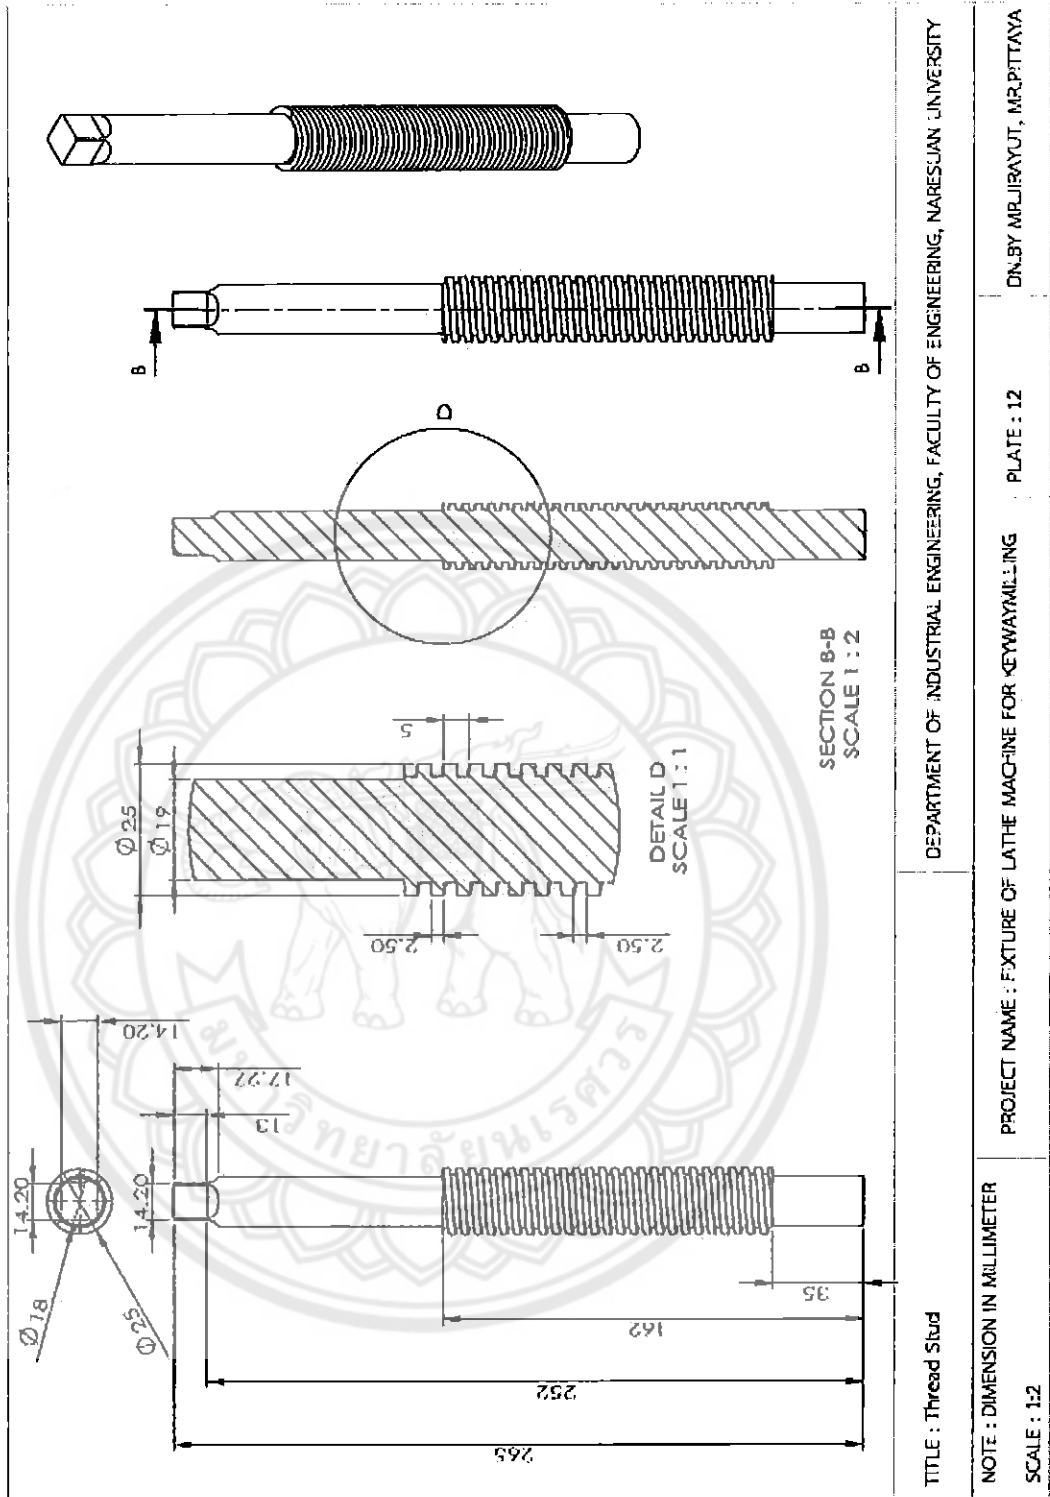

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, NARESUAN UNIVERSITY

DN-BY MR.JIRAYUT, MR.PITTAYA

PLATE : 12


PROJECT NAME : FIXTURE OF LATHE MACHINE FOR KEYWAYMILLING

TITLE : Thread Stud

NOTE : DIMENSION IN MILLIMETER

SCALE : 1:2

รูปที่ ก.12 เกลียวกลางสำหรับระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y

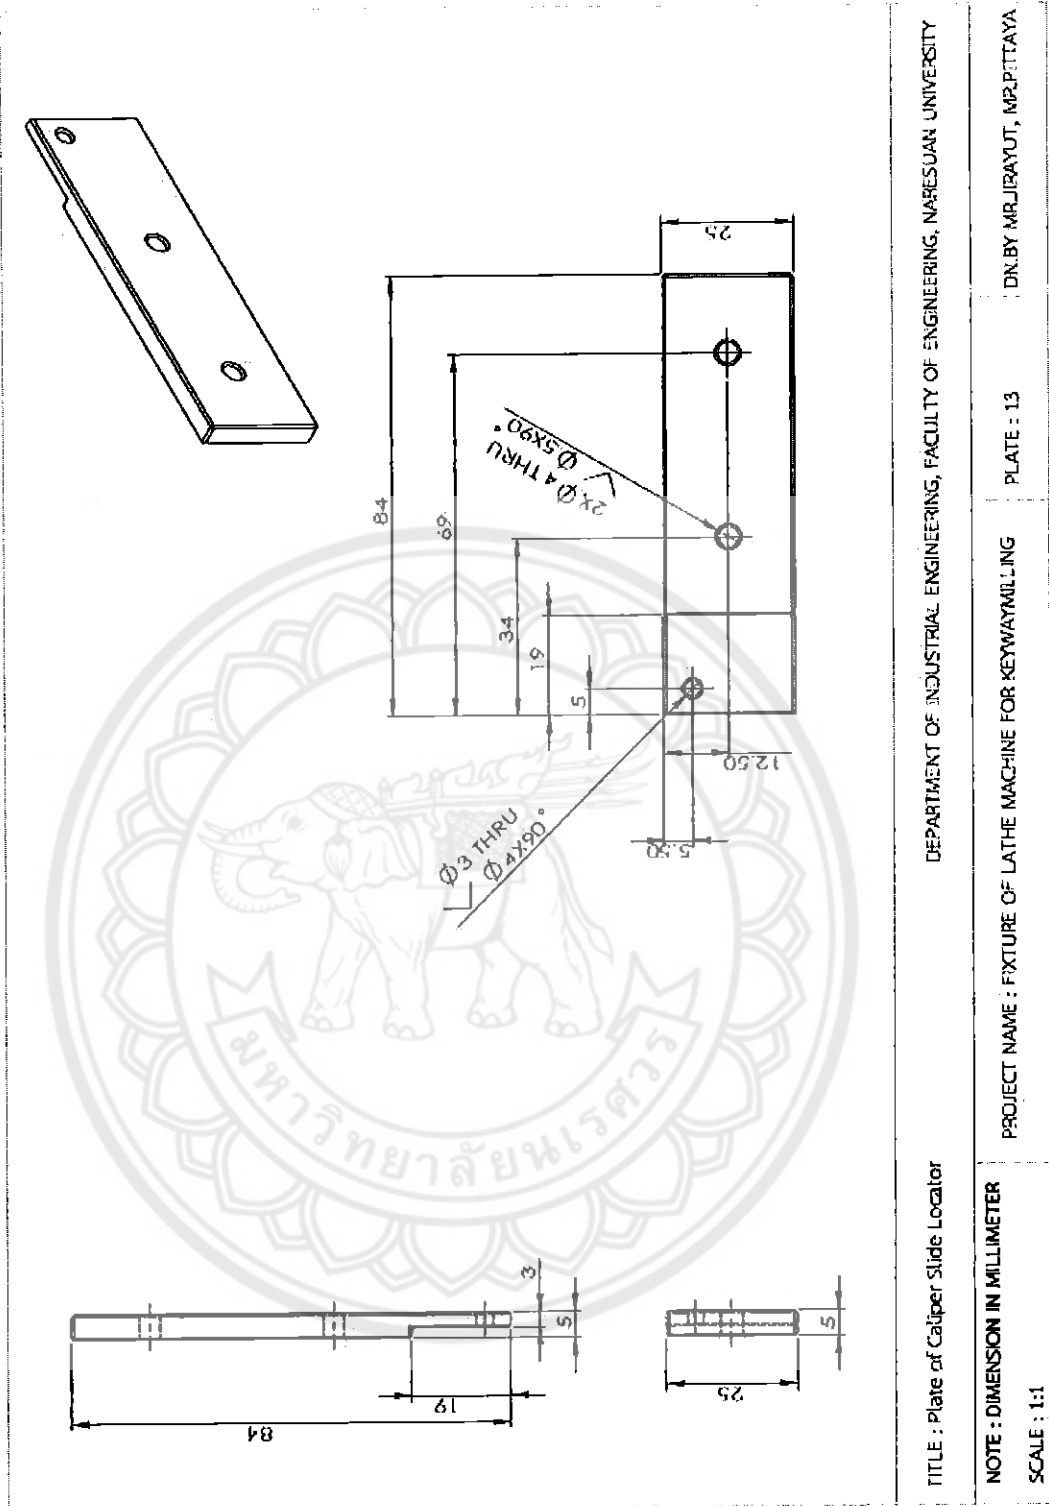

TITLE : Plate of Caliper Slide Locator

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, NARESUAN UNIVERSITY


NOTE : DIMENSION IN MILLIMETER
SCALE : 1:1

PROJECT NAME : FIXTURE OF LATHE MACHINE FOR KEYWAYMILLING


PLATE : 13

DN:BY MR.JIRAYUT, MR.PITTAYA


รูปที่ ก.13 ชิ้นส่วนที่ต่อกับตัวกลาง (เคลื่อนที่) สำหรับติดตั้งกับ Digital Caliper

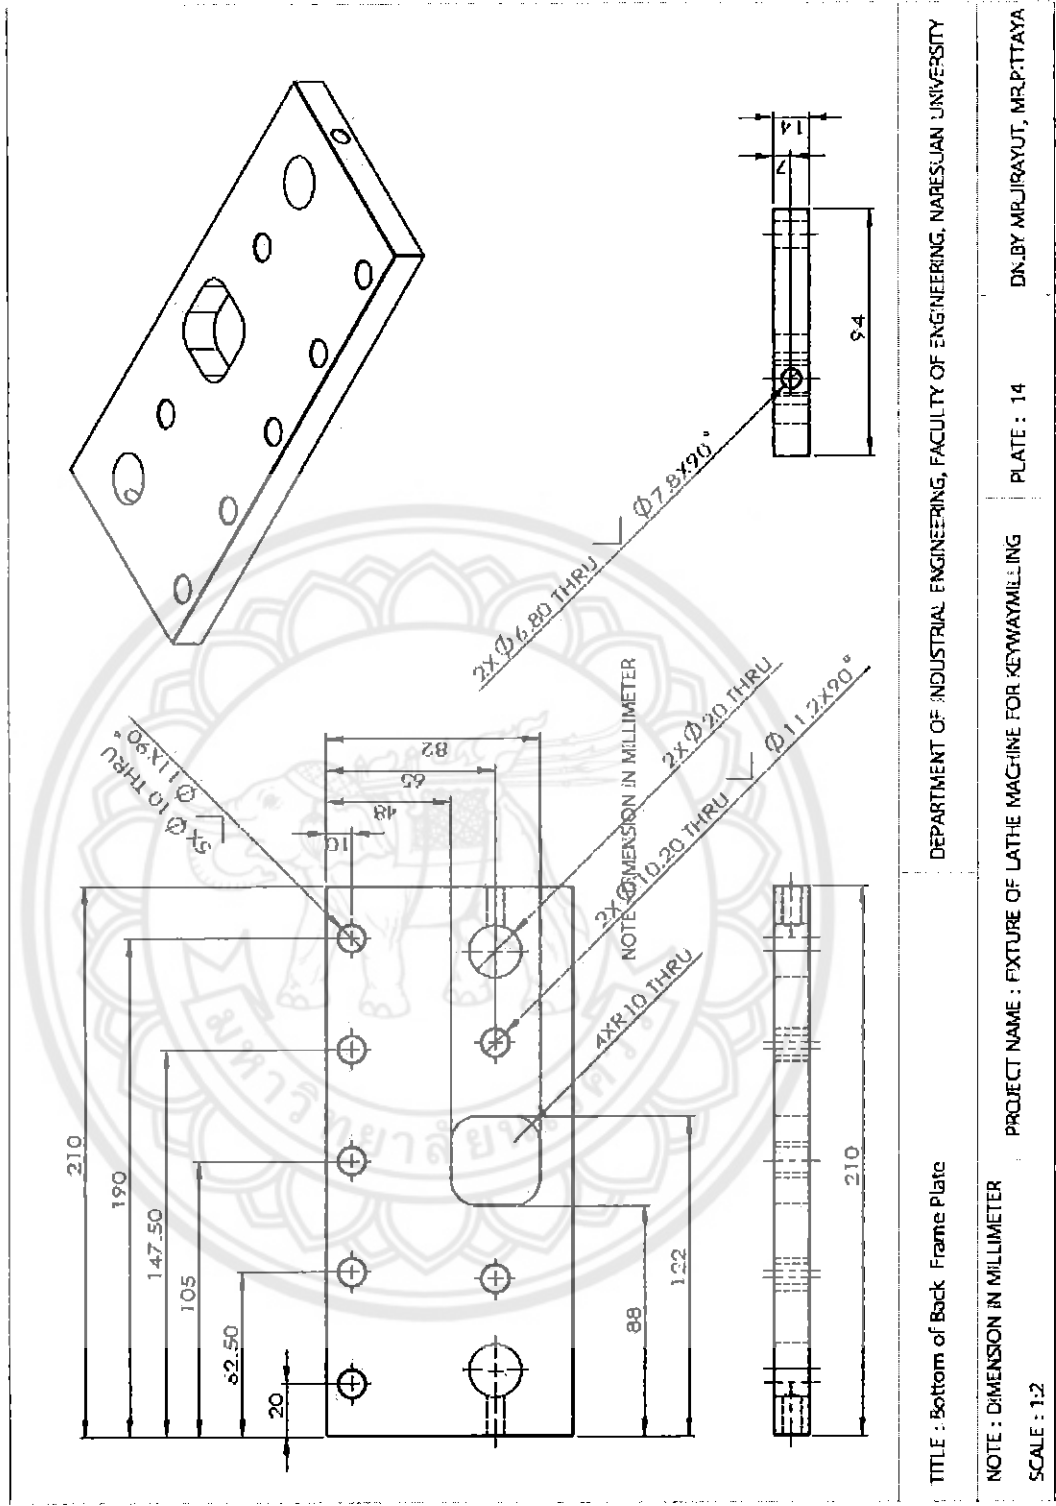


รูปที่ ก.14 ส่วนล่างของระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y

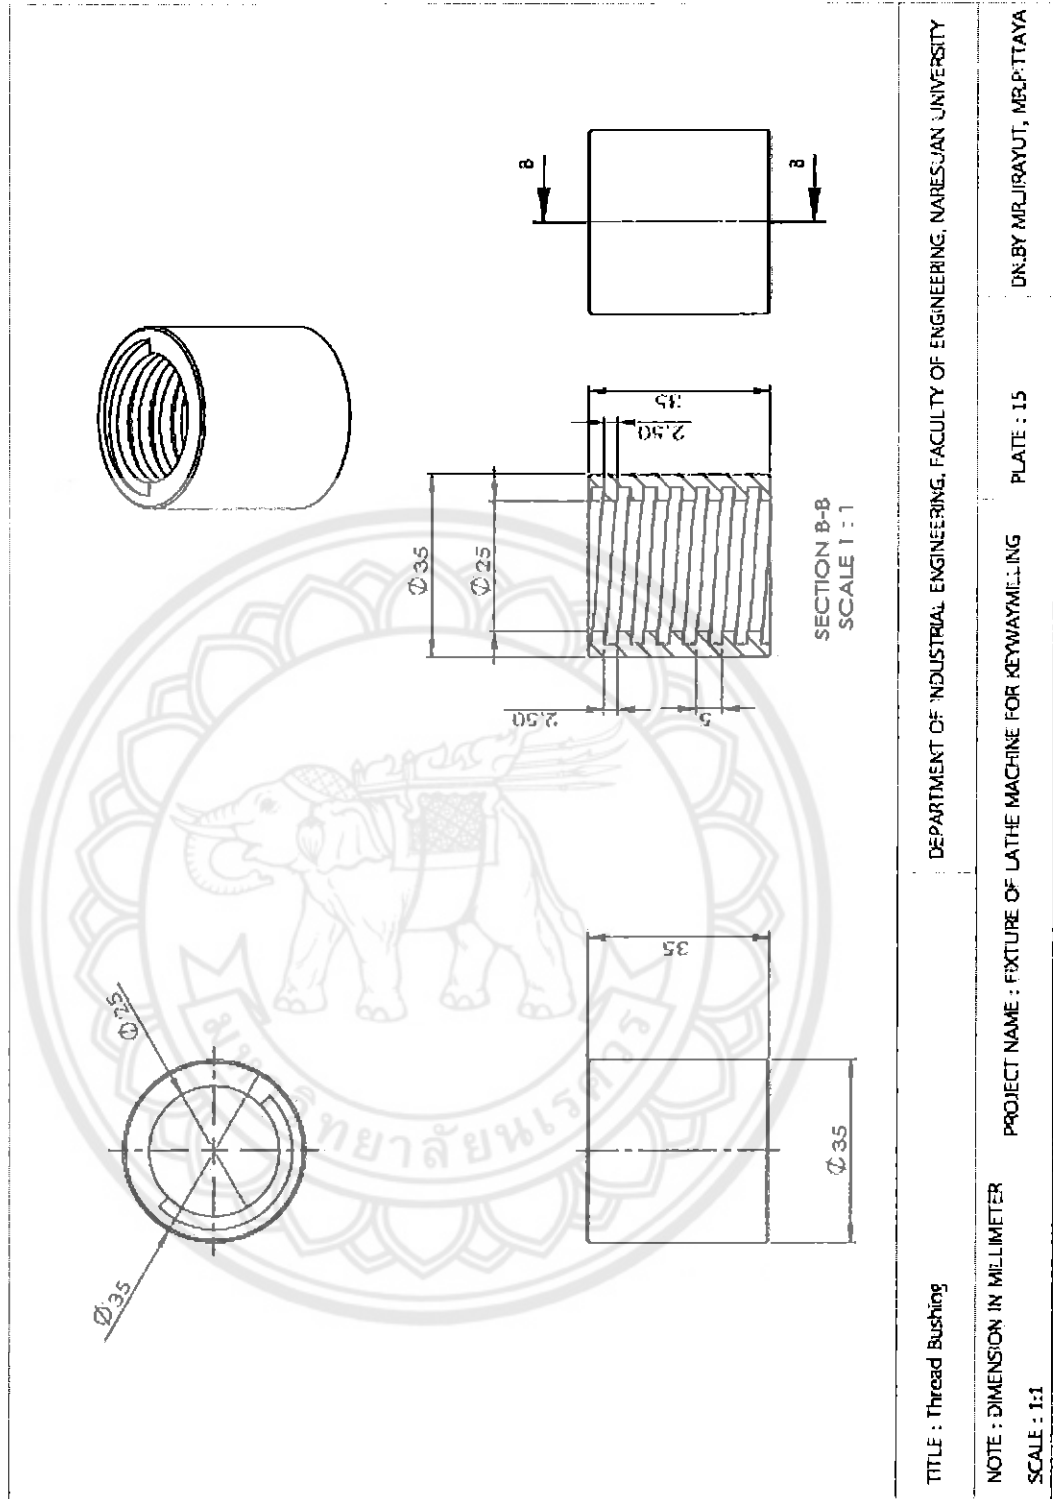


รูปที่ ก.15 Bushing ของเกลียว ในระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y

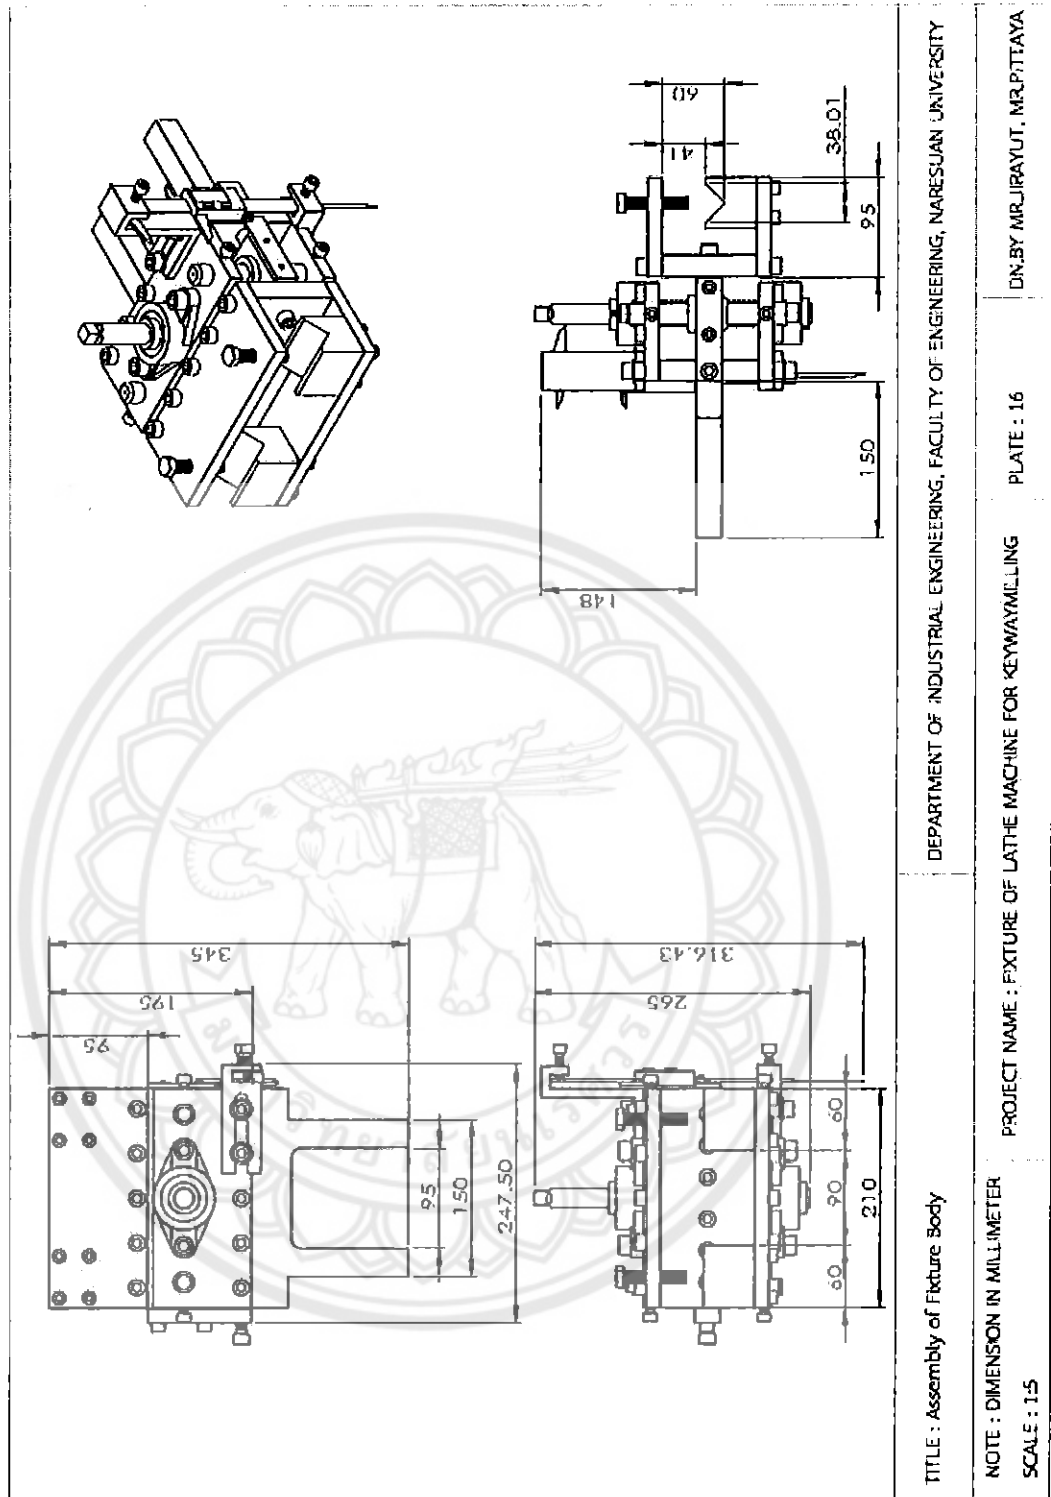

รูปที่ ก.16 แสดงการประกอบทุกชิ้นส่วนของฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้ม

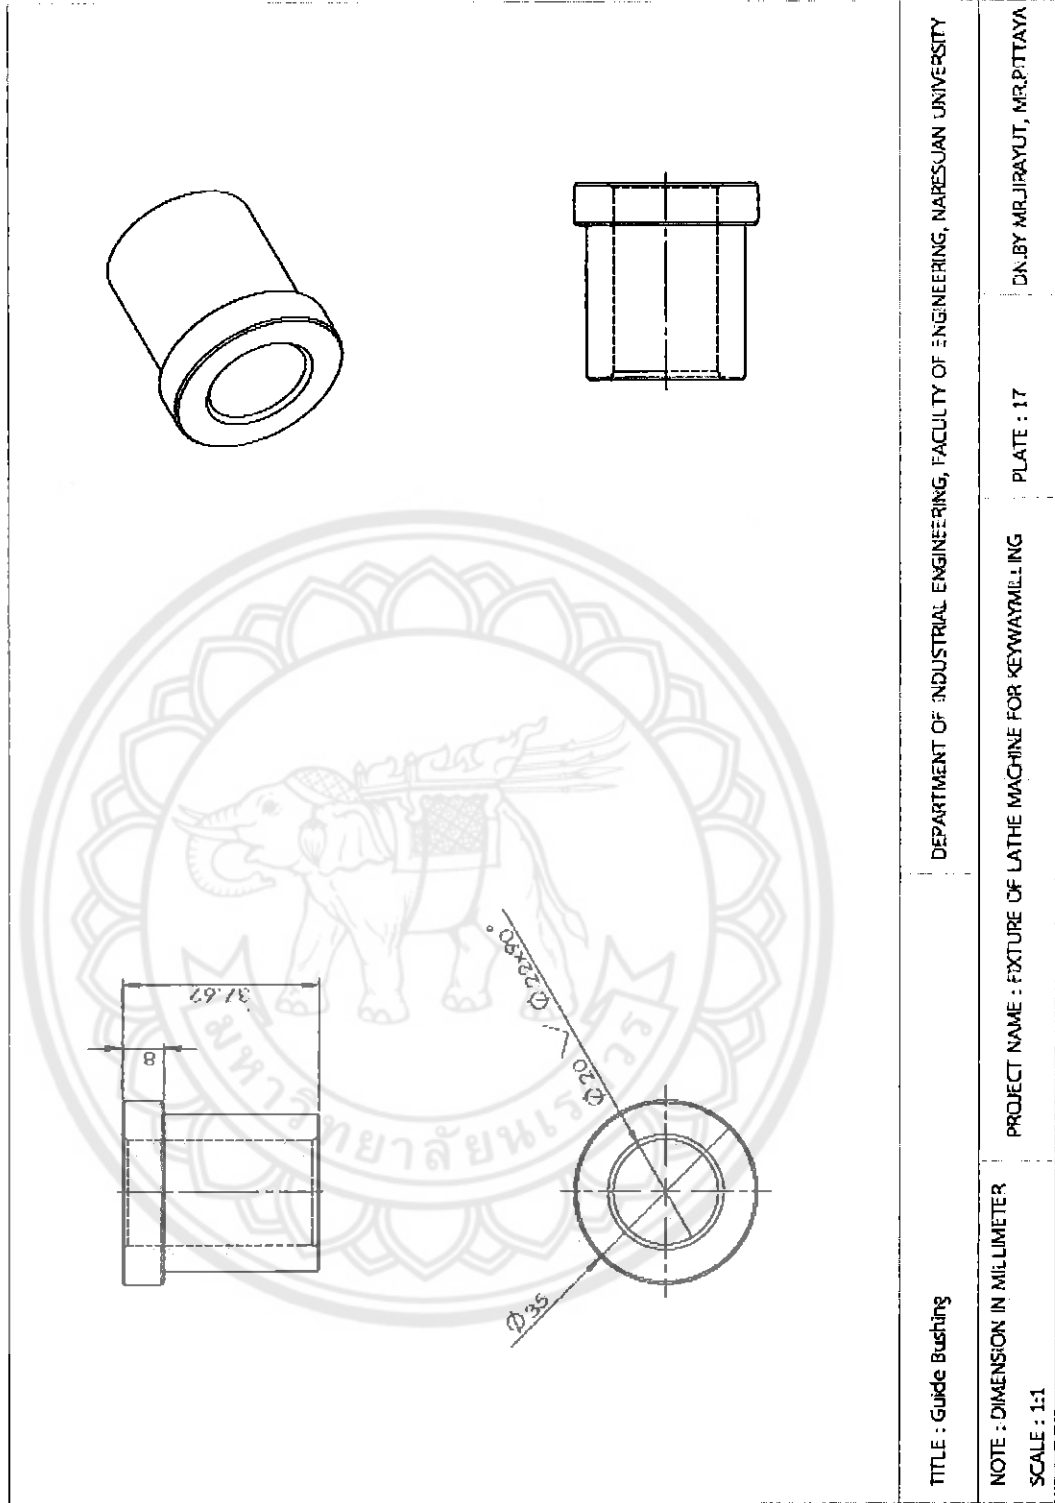

รูปที่ ก.17 Guide Bushing

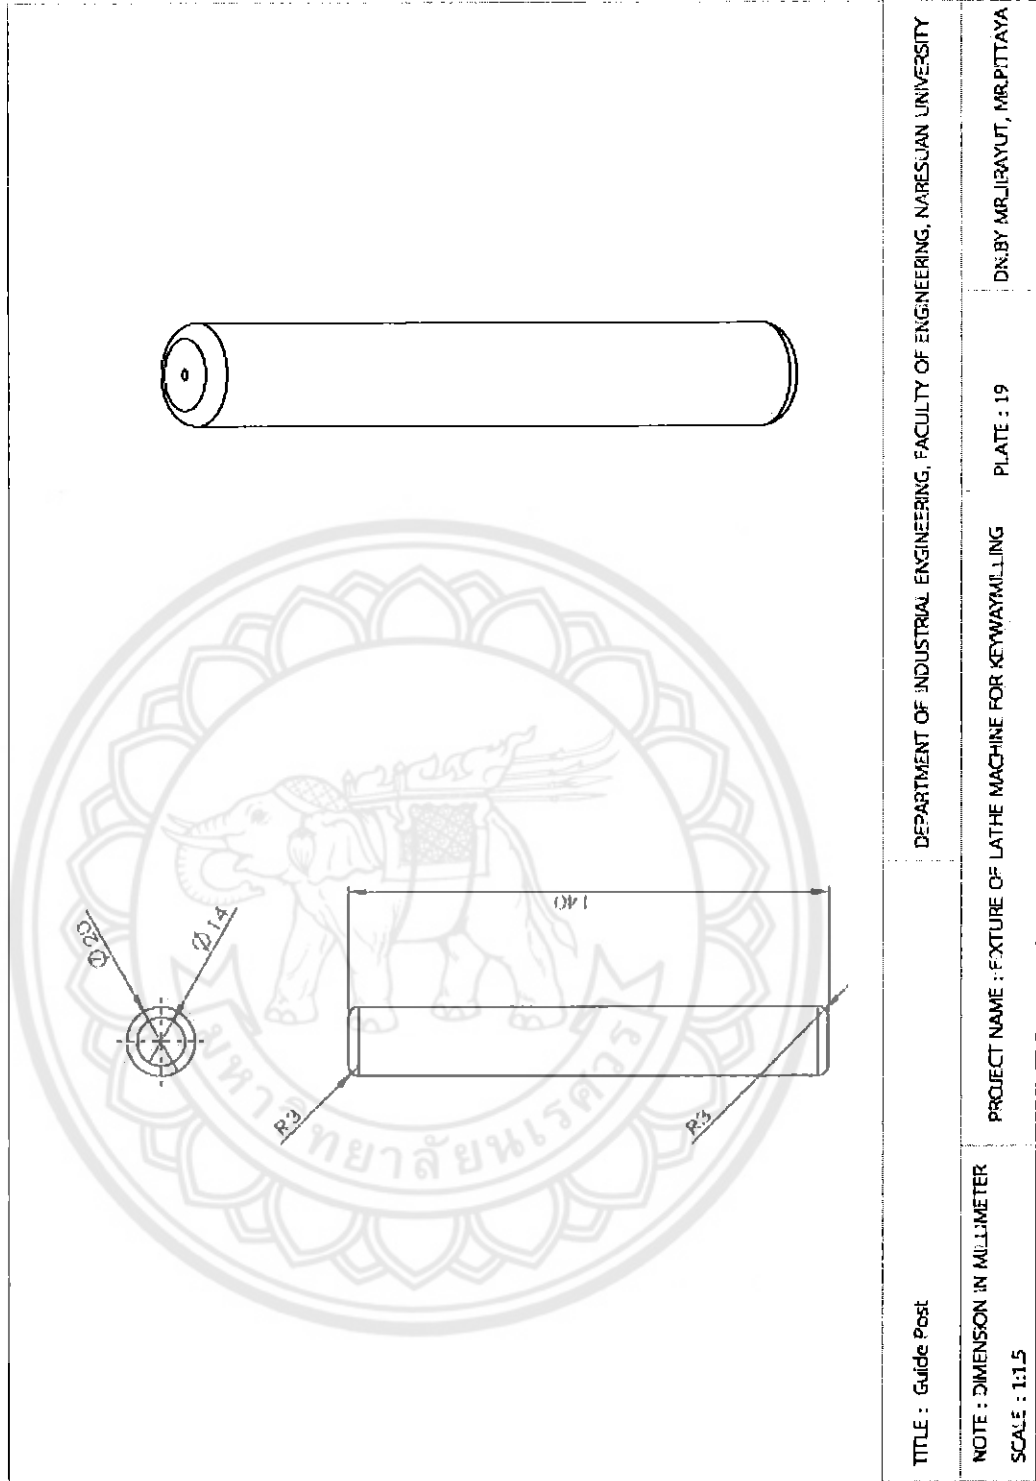

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, NARESUAN UNIVERSITY


TITLE : Guide Post

PROJECT NAME : FIXTURE OF LATHE MACHINE FOR KEYWAYMILLING PLATE : 19

NOTE : DIMENSION IN MILLIMETER
SCALE : 1:1.5


DN:BY MR.JIRAYUT, MR.PITTAYA

รูปที่ ก.19 Guide Post

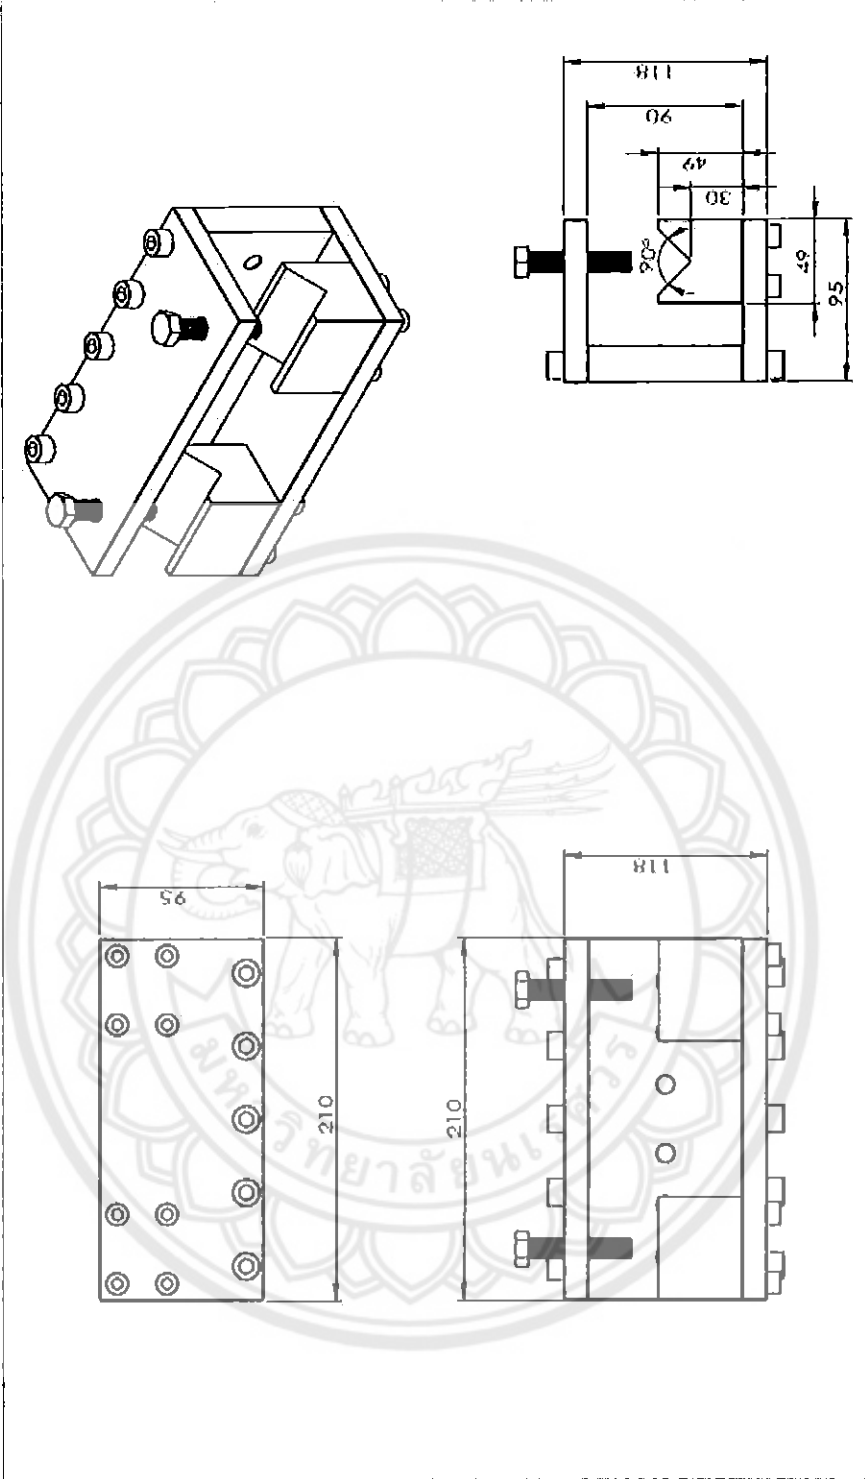


TITLE : Assembly of Clamp & Support System
 DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, NARESUAN UNIVERSITY
 PROJECT NAME : FIXTURE OF LATHE MACHINE FOR KEYWAY MILLING PLATE : 20
 DN.BY MR.JIRAYUT, MR.PITTAYA
 NOTE : DIMENSION IN MILLIMETER
 SCALE : 1:3


รูปที่ ก.20 ระบบการจับยึดชิ้นงาน

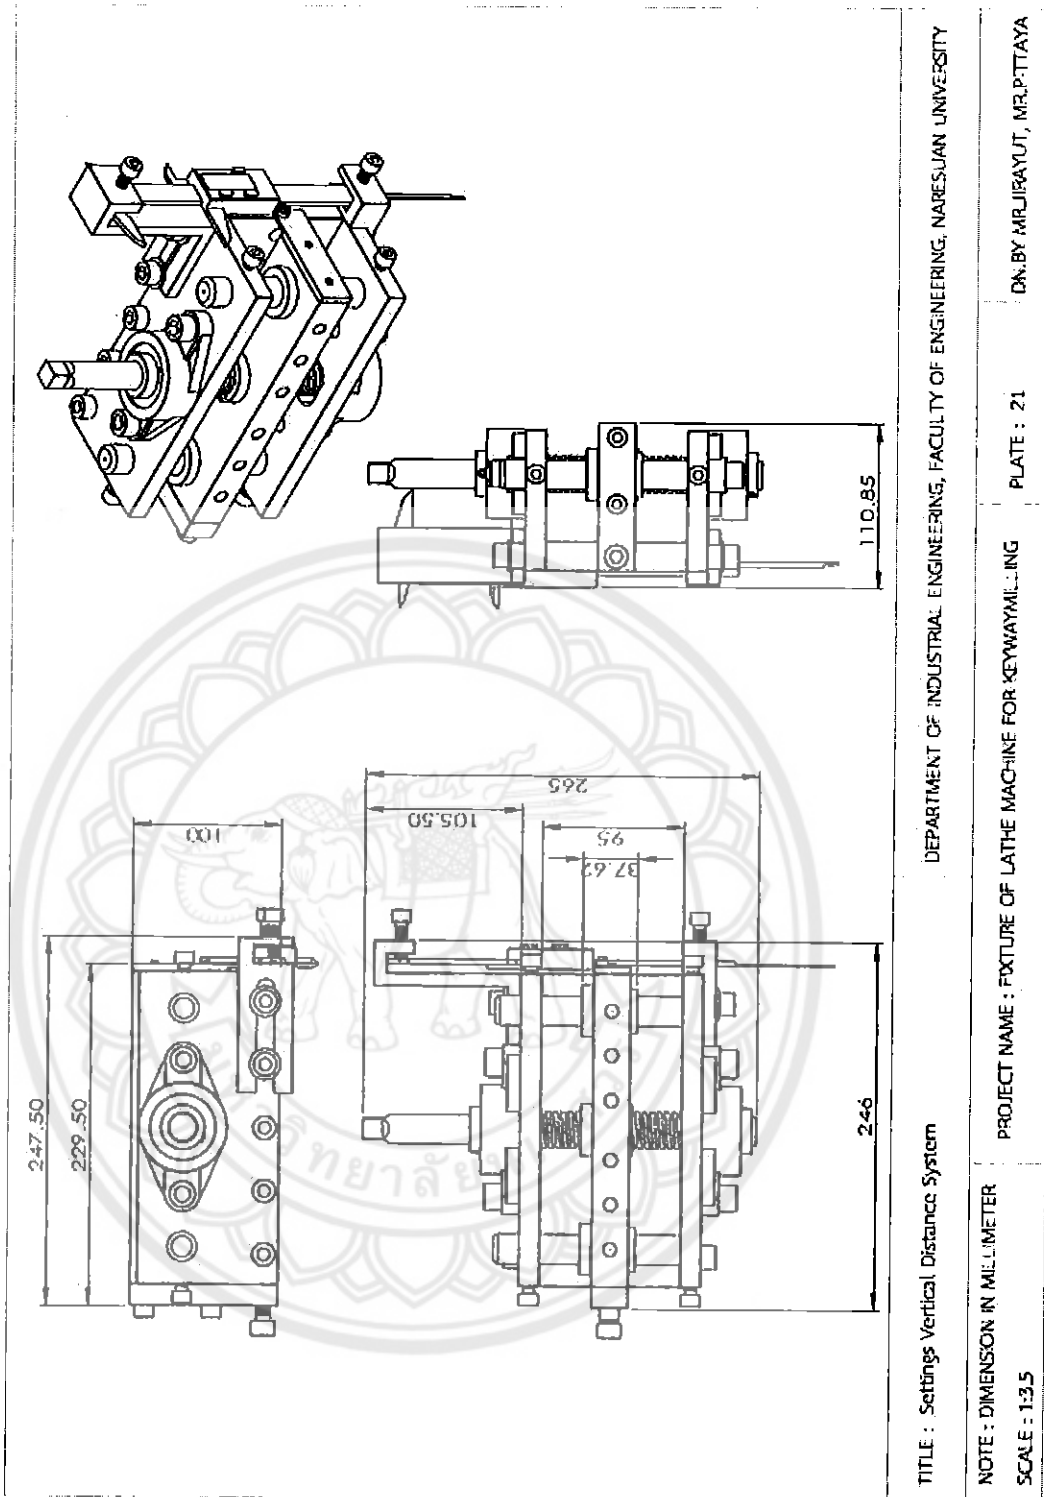


รูปที่ ก.21 ระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y

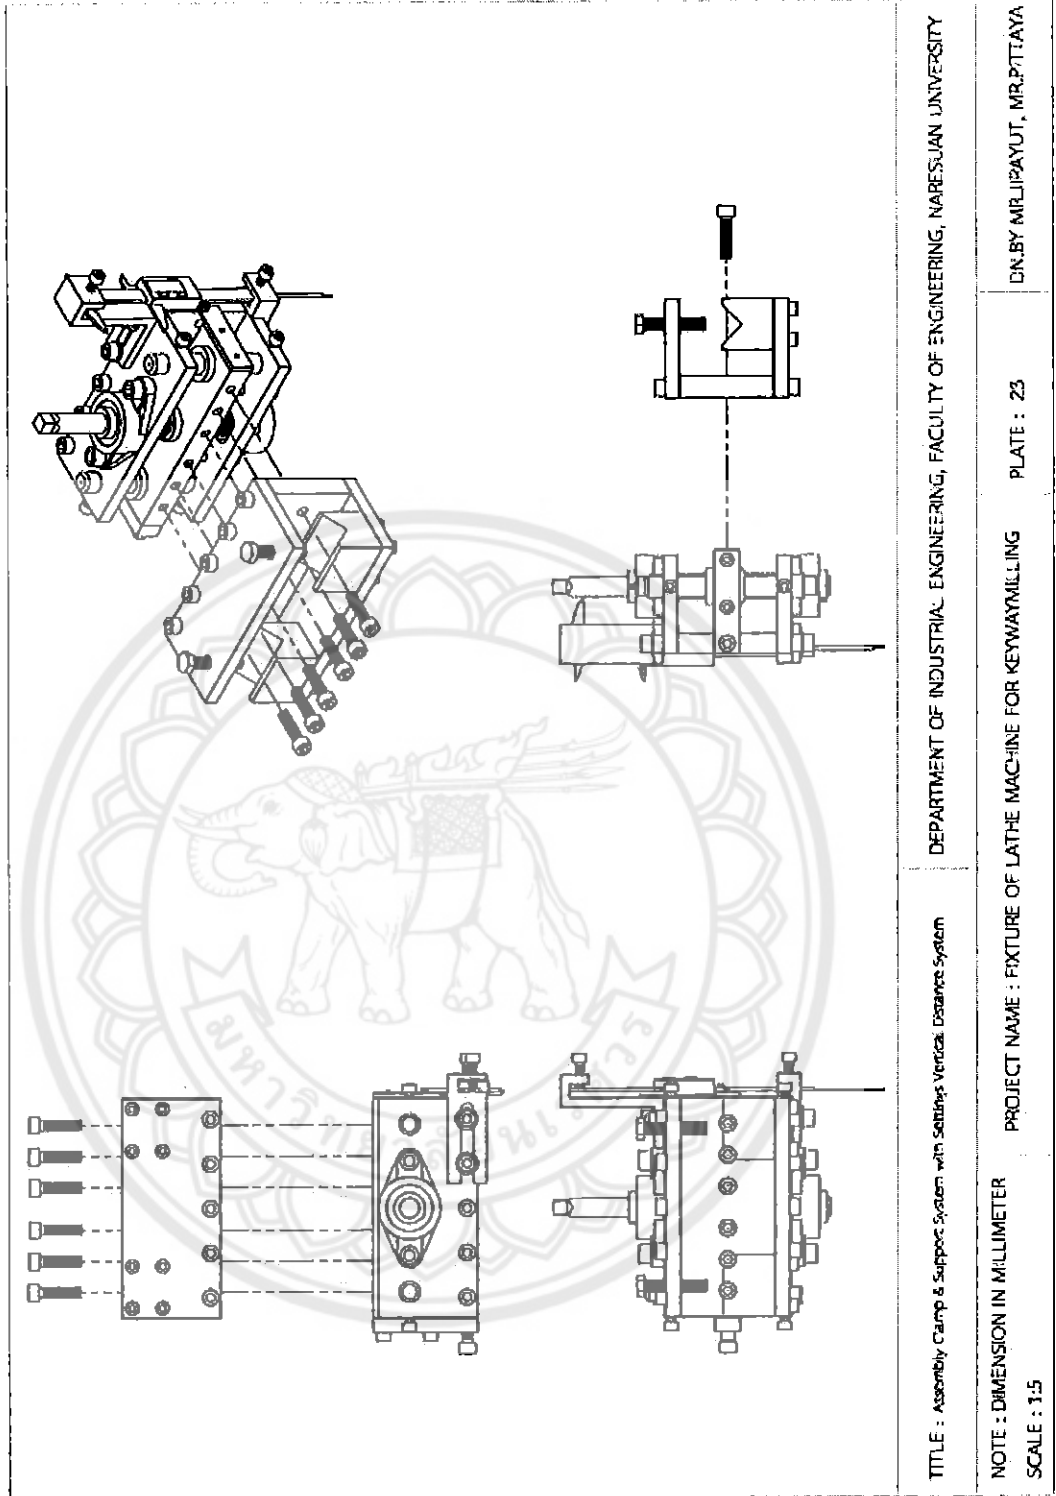


รูปที่ ก.22 แสดงการประกอบของระบบการจับยึดชิ้นงานกับระบบการปรับตั้งระยะแนวแกน Y

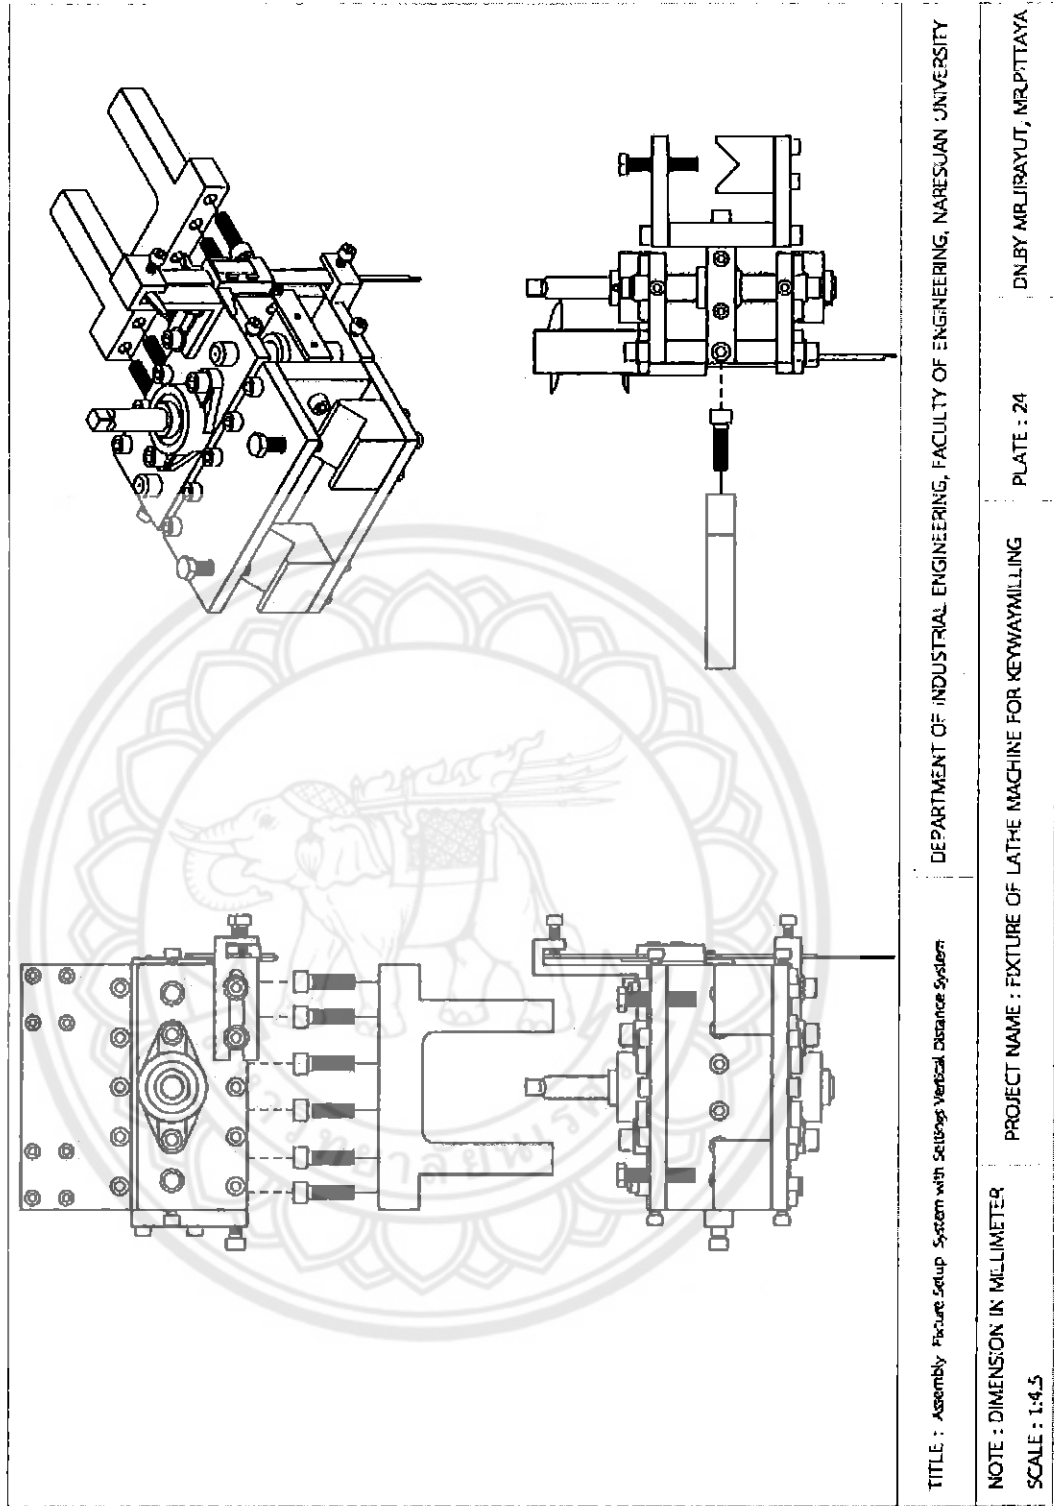

รูปที่ ก.23 แสดงการประกอบของชุดติดตั้งฟิกซ์เจอร์ (Fixture) สำหรับเครื่องกลึง

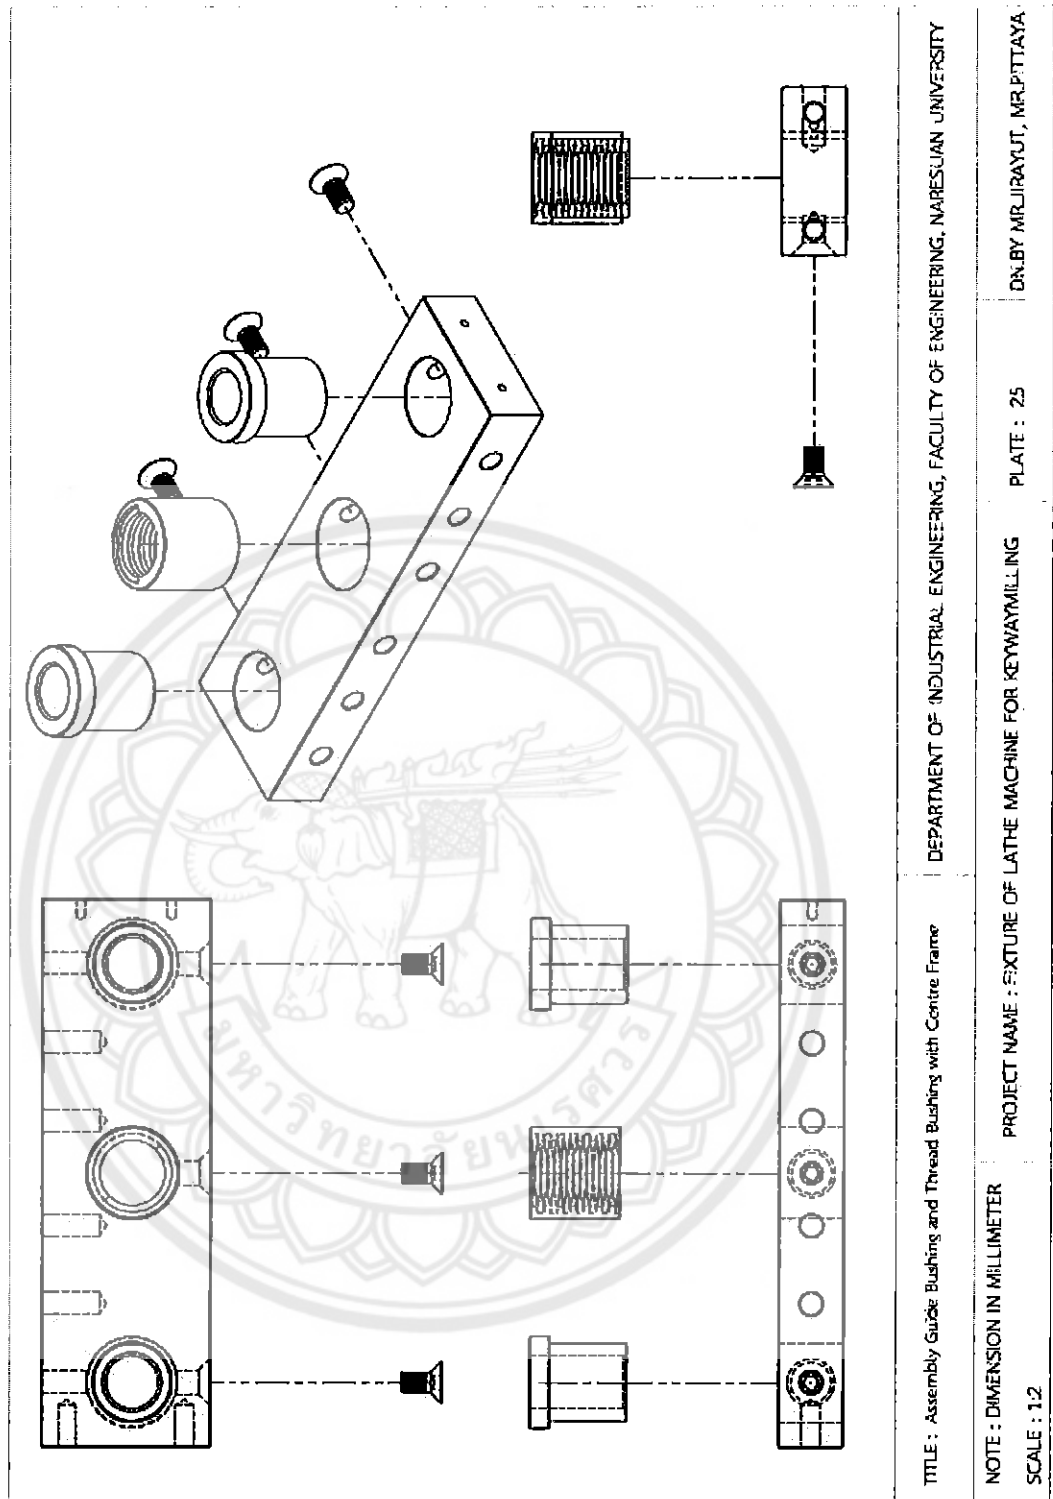

รูปที่ ก.24 แสดงการประกอบของ Guide Bushing, Bushing ของเกลียว กับส่วนกลาง (เคลื่อนที่) ของระยะการปรับตั้งระยะแนวแกน Y

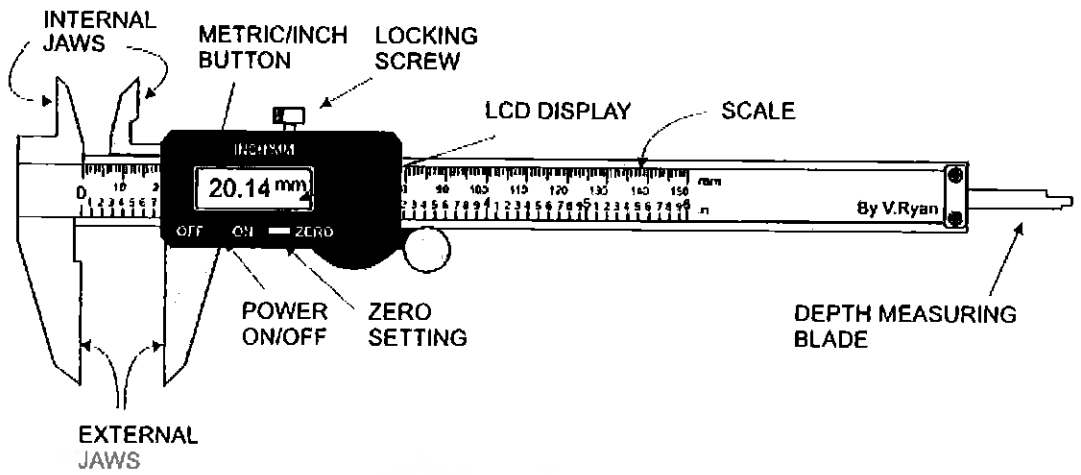

รูปที่ ก.25 Digital Caliper



ภาคผนวก ข
การคำนวณที่เกี่ยวข้อง



ข.1 การคำนวณหาจำนวนชิ้นที่ต้องทำการวัด

จากจำนวนประชากรทั้งหมด 10 ชิ้นและต้องการระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 หรือยอมให้คลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 สามารถหาจำนวนตัวอย่างที่ต้องวัดได้ดังนี้

จากสูตร

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = จำนวนของตัวอย่าง

N = จำนวนของประชากร

e = สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับพารามิเตอร์

แทนค่าต่างๆ ลงในสมการ

$$n = \frac{10}{1 + (10)(0.05)^2}$$

$n = 9.75$ หรือประมาณ 10 ชิ้น

ดังนั้น จำต้องทำการวัดจำนวน 10 ชิ้น โดยวัดค่าได้ดังตารางที่ ข.1

ข.2 การคำนวณหาช่วงมาตรฐานที่ยอมรับได้

1. ความกว้างของร่องลิ้ม 8 มิลลิเมตร (b)

ใช้เป็นงานสวมพอดี ดังตารางที่ ข.2 จะใช้ค่าความเผื่อ $N9$

จากตาราง ข.3 ขนาดความกว้างร่องลิ้ม 8 มิลลิเมตร อยู่ในช่วง 6 - 10 มิลลิเมตร คือ +0 และ -36

ดังนั้นพิสัยความเผื่อมาตรฐานของร่องลิ้มที่กว้าง 8 มิลลิเมตร คือตั้งแต่ 8 - 0.036 ถึง 8 + 0 หรือมีค่าอยู่ในช่วง 7.964 - 8.000

2. ความลึกของร่องลิ้ม 4 มิลลิเมตร (t_1)

ใช้เป็นงานสวมพอดี ดังตารางที่ ข.2 จะใช้ค่าความเผื่อ ≤ 22

จากตาราง ข.2 ขนาดความลึกร่องลิ้ม 4 มิลลิเมตร อยู่ในช่วง ≤ 22 คือ +0.1 และ -0

ดังนั้นพิสัยความเผื่อมาตรฐานของร่องลิ้มที่ลึก 4 มิลลิเมตร คือตั้งแต่ 4 - 0 ถึง 4 + 0.1 หรือมีค่าอยู่ในช่วง 4.000 - 4.100

3. ความยาวของร่องลิ้ม 40 มิลลิเมตร (l)

ใช้เป็นงานสวมพอดี ดังตารางที่ ข.2 จะใช้ค่าความเผื่อ 32 - 80

จากตาราง ข.2 ขนาดความยาวร่องลิ้ม 40 มิลลิเมตร อยู่ในช่วง 32 - 80 คือ +0.3 และ -0

ดังนั้นพิสัยความเผื่อมาตรฐานของร่องลิ้มที่ยาว 40 มิลลิเมตร คือตั้งแต่ 8 - 0 ถึง 8 + 0.3 หรือมีค่าอยู่ในช่วง 40.000 - 40.300

ลิมิตัดแบบแท่ง, ลิมิตัดแบบแผ่นโค้ง

แบบ A	แบบ B	แบบ C	แบบ D	แบบ E	แบบ F

ค่าที่กีดเค้อสำหรับร่องฉิมขี้คแบบแท่ง			
ความกว้างของร่องฉิมที่เหลา b	สวมกับสวมพอดี,	P9 N9	
ความกว้างของร่องฉิมที่ปลอก b	สวมกับสวมพอดี	P9 JS9	
ความคล้อเคลื่อนที่ในไขโคสำหรับ	≤ 22	≤ 130	> 130
ความลึกของร่องฉิมที่เหลา h_1	+0.1	+0.2	+0.3
ความลึกของร่องฉิมที่ปลอก h_2	+0.1	+0.2	+0.3
ความยาว	6...28	32...80	90...400
พิคัดเค้อ สำหรับ			
ด้นขี้ค	-0.2	-0.3	-0.5
ร่องฉิม	+0.2	+0.3	+0.5

d_1 มากกว่าถึง	6	8	10	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75	85	95	110	130
b	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36
h ₁	1.2	1.8	2.5	3	3.5	4	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	9	10	11	12
h ₂	1	1.4	1.8	2.3	2.8	3.3	3.3	3.3	3.8	4.3	4.4	4.9	5.4	6	6.4	7.4	8.4
จากถึง	6	6	8	10	14	18	20	28	36	45	50	56	63	70	80	90	90
ความยาวระบุ l	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320 mm																

ตารางที่ ข.2 ขนาดมาตรฐานของลิมิตัดแบบแท่งตาม DIN 6885

ที่มา: ตารางคู่มืองานโลหะ

เกินสวมคดระแบบ-ISO

ลิมิตัดคดระแบบ-ISO ของ DIN ISO 208 (1983-11)

ขนาด ความยาว mm.	คดระแบบ mm สำหรับคดระแบบ																
	สำหรับ								สำหรับคดระ								
	E8	F7	G6	K6	N6	N9	P8	d10	16	19	g5	g7	m5	p8	17		
1... 3	+20	+16	+8	0	-4	-4	-8	-20	-6	-6	-2	-2	+6	+12	+20		
3... 6	+28	+22	+12	+2	-2	0	-12	-30	-10	-10	-4	-4	+9	+20	+27		
6... 10	+34	+28	+14	+2	-2	0	-15	-40	-13	-13	-5	-5	+12	+24	+34		
10... 14	+43	+34	+17	+2	-3	0	-18	-50	-16	-16	-6	-6	+15	+29	+41		
14... 18	+52	+41	+20	+3	-4	0	-22	-60	-18	-18	-7	-7	+17	+35	+49		
18... 24	+63	+49	+24	+4	-5	0	-27	-75	-22	-22	-8	-8	+20	+42	+59		
24... 30	+76	+59	+29	+5	-6	0	-33	-90	-27	-27	-9	-9	+24	+51	+71		
30... 40	+92	+71	+35	+6	-7	0	-40	-110	-33	-33	-11	-11	+28	+61	+85		
40... 60	+110	+85	+42	+7	-8	0	-48	-130	-40	-40	-13	-13	+34	+76	+105		

ตารางที่ ข.3 แสดงพิคัดความเผื่อมาตรฐาน

ที่มา: ตารางคู่มืองานโลหะ

ข.3 การคำนวณหาการวิเคราะห์ขีดจำกัดของฟลักซ์เจอร์

1. ขีดจำกัดด้านเส้นผ่านศูนย์กลางมีดกัด (d) โดยค่าความเร็วรอบที่สามารถปรับตั้งได้บนเครื่องกลึงที่ทำการศึกษา ดังนี้

- ความเร็วรอบ ต่ำสุด (Minimum) เท่ากับ 16 รอบต่อนาที
- ความเร็วรอบ สูงสุด (Maximum) เท่ากับ 2000 รอบต่อนาที

โดยการหาขีดจำกัดด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมีดกัด (End Mill) สามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้

$$\text{จาก สมการที่ 2.1 สูตร } n = \frac{V_c \times 1000}{\pi d}$$

การคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีดกัด (d) ที่เล็กที่สุด (Minimum) ดังนี้

เมื่อ $n = 2000$ รอบต่อนาที

$$V_c = 43 \text{ เมตรต่อนาที}$$

d = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีดกัด (End Mill) ที่ต้องการหา (มม.)

$$\text{จะได้ } d = \frac{V_c \times 1000}{\pi n} = \frac{43 \times 1000}{\pi (2000)} = 6.84 \approx 7 \text{ มม.}$$

ดังนั้น ขีดจำกัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีดกัด (d) ที่เล็กที่สุด เท่ากับ 7 มม.

การคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีดกัด (d) ที่โตที่สุด (Maximum) ดังนี้

เมื่อ $n = 16$ รอบต่อนาที

$$V_c = 43 \text{ เมตรต่อนาที}$$

d = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีดกัดที่ต้องการหา (มม.)

$$\text{จะได้ } d = \frac{V_c \times 1000}{\pi n} = \frac{43 \times 1000}{\pi (16)} = 855.46 \approx 855 \text{ มม.}$$

ดังนั้น ขีดจำกัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีดกัด (d) ที่โตที่สุด เท่ากับ 855 มม. หรือสามารถใช้ได้กับมีดกัด (d) ที่มีขนาดโตสูงสุดเท่าที่มีใช้งาน คือ 20 มิลลิเมตร

ข.4 การคำนวณหาค่าความเร็รรอบและค่าความเร็วป้อน ที่ใช้สำหรับการทดลอง

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. พิจารณาคุณสมบัติของวัสดุชิ้นงานเพลากลม

เหล็กเพลากลม ชนิดวัสดุ Structural Steel ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตรมีคุณสมบัติทางกลดังนี้

- Density = 7860 kg/m³
- Young's Modulus = 190 - 210 GPa
- Tensile Strength = 400 - 510 MPa
- Yield Strength = 205 - 245 MPa
- Brinell Hardness = 160 HB

2. พิจารณาคุณสมบัติของมีดกัด (End Mill)

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมีดกัด (d) ที่ใช้ในการทดลองเท่ากับ 8 มิลลิเมตร
 - ชนิดวัสดุของมีดกัดคือ High Speed Steel (HSS)
 - จำนวนฟันคมตัดของมีดกัดเท่ากับ 4 คมตัด
- เพื่อใช้ในการกัดร่องลิ้นสำหรับลิ้นขัดแบบแท่งมาตรฐาน DIN 6885 A 8 x 7 x 40

3. การกำหนดค่าความเร็วตัด (V_c) และระยะป้อนต่อคมตัด (f_z)

จากตารางงานกัดด้วยคัตเตอร์ High Speed Steel (HSS) ของ

- วัสดุชิ้นงาน Structural Steel ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเหล็กสร้าง ที่มีค่า Tensile Strength น้อยกว่า 700 Pa/mm²

- มีค่าความแข็ง (Brinell Hardness) น้อยกว่า 200 HB
- จะต้องเลือกใช้ค่าพารามิเตอร์การใช้งานที่เหมาะสมต่างๆ ดังนี้
- ค่าความเร็วตัด (V_c) เท่ากับ 43 เมตรต่อนาที
 - ระยะป้อนต่อคมตัด (f_z) อยู่ในช่วง 0.013 - 0.11 มิลลิเมตร

4. คำนวณหาค่าความเร็รรอบ (n) และค่าความเร็วป้อน (V_f)

- ความเร็รรอบ สมการที่ 2.1 สูตร $n = \frac{V_c \times 1000}{\pi d}$

แทนค่า เมื่อ $V_c = 43$ เมตรต่อนาที

$$d = 8 \text{ มิลลิเมตร}$$

$$\text{ได้ } n = \frac{43 \times 1000}{\pi(8)} = 1710.92 \approx 1711 \text{ รอบต่อนาที}$$

- ความเร็วป้อน (V_f)

จากสมการที่ 2.2 สูตร $V_f = f_z \cdot z \cdot n$

แทนค่า เมื่อ $f_z = 0.013$ มิลลิเมตร

$z = 4$ คมตัด

$n = 1711$ รอบต่อนาที

ได้ $V_f = (0.013) \times (4) \times (1711) = 88.97$ มิลลิเมตรต่อนาที

ดังนั้น ค่าความเร็วป้อน (V_f) ที่ความเร็วรอบ (n) 1400 รอบต่อนาที เท่ากับ 88.97 มิลลิเมตรต่อนาที

5. ในทางปฏิบัติเครื่องกลึงที่ใช้ทำการศึกษาทดลองสามารถปรับค่าความเร็วรอบ (n) ที่ใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการได้ดังนี้ 1000, 1400 และ 2000 รอบต่อนาที

ดังนั้น จึงทำการเลือกใช้งานค่าความเร็วรอบที่ใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณได้ (1711 รอบต่อนาที) ที่สุดโดยสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยคือ 1400 รอบต่อนาที โดยสามารถคำนวณค่าความเร็วป้อน (V_f) ที่ใช้งานจริงได้ดังนี้

จาก จากสมการที่ 2.2 สูตร $V_f = f_z \cdot z \cdot n$

แทนค่า เมื่อ $f_z = 0.013$ มิลลิเมตร

$z = 4$ คมตัด

$n = 1400$ รอบต่อนาที

ได้ $V_f = (0.013) \times (4) \times (1400) = 72.8$ มิลลิเมตรต่อนาที

ดังนั้น ค่าความเร็วป้อน (V_f) ที่ใช้ในทางปฏิบัติที่ความเร็วรอบ (n) 1400 รอบต่อนาที เท่ากับ 72.8 มิลลิเมตรต่อนาที

ข.5 การคำนวณหาเป็นร้อยละ

นำค่าเฉลี่ยที่ได้จาก ตาราง ข.1 มาคำนวณหาความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 6885 แบบ ปลายปิดและปลายเปิด (แบบ A) ดังตารางที่ ข.2 โดยคำนวณได้ดังนี้

แบบปลายเปิด

ความกว้างของชิ้นงานทดลอง 8.126 มิลลิเมตร

ความกว้างของมาตรฐาน 8.000 มิลลิเมตร

$$\text{จากสูตร ร้อยละความคลาดเคลื่อน} = \frac{|\text{ค่าจริง} - \text{ค่าการทดลอง}|}{\text{ค่าจริง}} \times 100\%$$

$$\text{แทนสูตรได้} = \frac{|8.000 - 8.126|}{8.000} \times 100\%$$

ดังนั้น ร้อยละความคลาดเคลื่อนของความกว้างเท่ากับร้อยละ 1.58

ความยาวของชิ้นงานทดลอง	40.475 มิลลิเมตร
ความยาวของมาตรฐาน	40.000 มิลลิเมตร

$$\text{จากสูตร ร้อยละความคลาดเคลื่อน} = \frac{|\text{ค่าจริง} - \text{ค่าการทดลอง}|}{\text{ค่าจริง}} \times 100\%$$

$$\text{แทนสูตรได้} = \frac{|40.000 - 40.475|}{40.000} \times 100\%$$

ดังนั้น ร้อยละความคลาดเคลื่อนของความยาวเท่ากับร้อยละ 1.19

ความลึกของชิ้นงานทดลอง	4.038 มิลลิเมตร
ความลึกของมาตรฐาน	4.000 มิลลิเมตร

$$\text{จากสูตร ร้อยละความคลาดเคลื่อน} = \frac{|\text{ค่าจริง} - \text{ค่าการทดลอง}|}{\text{ค่าจริง}} \times 100\%$$

$$\text{แทนสูตรได้} = \frac{|4.000 - 4.038|}{4.000} \times 100\%$$

ดังนั้น ร้อยละความคลาดเคลื่อนของความลึกเท่ากับร้อยละ 0.95
แบบปลายปิด

ความกว้างของชิ้นงานทดลอง	8.118 มิลลิเมตร
ความกว้างของมาตรฐาน	8.000 มิลลิเมตร

$$\text{จากสูตร ร้อยละความคลาดเคลื่อน} = \frac{|\text{ค่าจริง} - \text{ค่าการทดลอง}|}{\text{ค่าจริง}} \times 100\%$$

$$\text{แทนสูตรได้} = \frac{|8.000 - 8.118|}{8.000} \times 100\%$$

ดังนั้น ร้อยละความคลาดเคลื่อนของความกว้างเท่ากับร้อยละ 1.48

ความยาวของชิ้นงานทดลอง	40.111 มิลลิเมตร
ความยาวของมาตรฐาน	40.000 มิลลิเมตร

$$\text{จากสูตร ร้อยละความคลาดเคลื่อน} = \frac{|\text{ค่าจริง} - \text{ค่าการทดลอง}|}{\text{ค่าจริง}} \times 100\%$$

$$\text{แทนสูตรได้} = \frac{|40.000 - 40.111|}{40.000} \times 100\%$$

ดังนั้น ร้อยละความคลาดเคลื่อนของความยาวเท่ากับร้อยละ 0.28

ความลึกของชิ้นงานทดลอง 3.944 มิลลิเมตร
ความลึกของมาตรฐาน 4.000 มิลลิเมตร

$$\text{จากสูตร ร้อยละความคลาดเคลื่อน} = \frac{|\text{ค่าจริง} - \text{ค่าการทดลอง}|}{\text{ค่าจริง}} \times 100\%$$

$$\text{แทนสูตรได้} = \frac{|4.000 - 3.944|}{4.000} \times 100\%$$

ดังนั้น ร้อยละความคลาดเคลื่อนของความลึกเท่ากับร้อยละ 1.4



ภาคผนวก ค
Standard Work in Process



ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้งาน

1. ก่อนติดตั้งฟิกซ์เจอร์บนเครื่องกลึงควรตรวจสอบการทำงานของการทำงานของเครื่องปรับระยะในแนวแกน x และแกน z ว่าสามารถใช้และปรับระยะให้ตรงตามสเกลหรือไม่ทุกครั้ง
2. ตรวจสอบสภาพเครื่องกลึงโดยต้องมีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
3. ตรวจสอบหัวจับของเครื่องต้องเป็นหัวสามจับ เท่านั้น


ขั้นตอนการทำงาน

1. นำดอกกัดจับที่หัวจับของเครื่องกลึงและทำการตั้งความเร็บริบรอบให้ใกล้เคียงกับการคำนวณมากที่สุดโดยความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับดอกกัด
2. นำฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ้นมาติดตั้งบนป้อมมีดของเครื่องกลึงติดตั้งฟิกซ์เจอร์บนป้อมมีดของเครื่องกลึงโดยฐานของป้อมมีดต้องตั้งฉากล็อกให้แน่น ดังรูปที่ ค.1



รูปที่ ค.1 การตั้งฟิกซ์เจอร์บนป้อมมีด


3. นำชิ้นงานใส่ในฟิกซ์เจอร์และทำการล็อกให้แน่น ดังรูปที่ ค.2
4. ทำการปรับตั้งศูนย์ในแนวแกน Y โดยนำดอกกัดสัมผัสที่ด้านบนของชิ้นงานดังรูปที่ ค.3 จากนั้นเลื่อนชิ้นงานออกทำการเซตศูนย์ที่ Digital Caliper ดังรูปที่ ค.4 แล้วเลื่อนชิ้นตามระยะที่คำนวณ (คำนวณได้จากการนำรัศมีของดอกกัดบวกกับรัศมีของชิ้นงาน) เพื่อให้กึ่งกลางของชิ้นงานตรงกับกึ่งกลางของดอกกัด

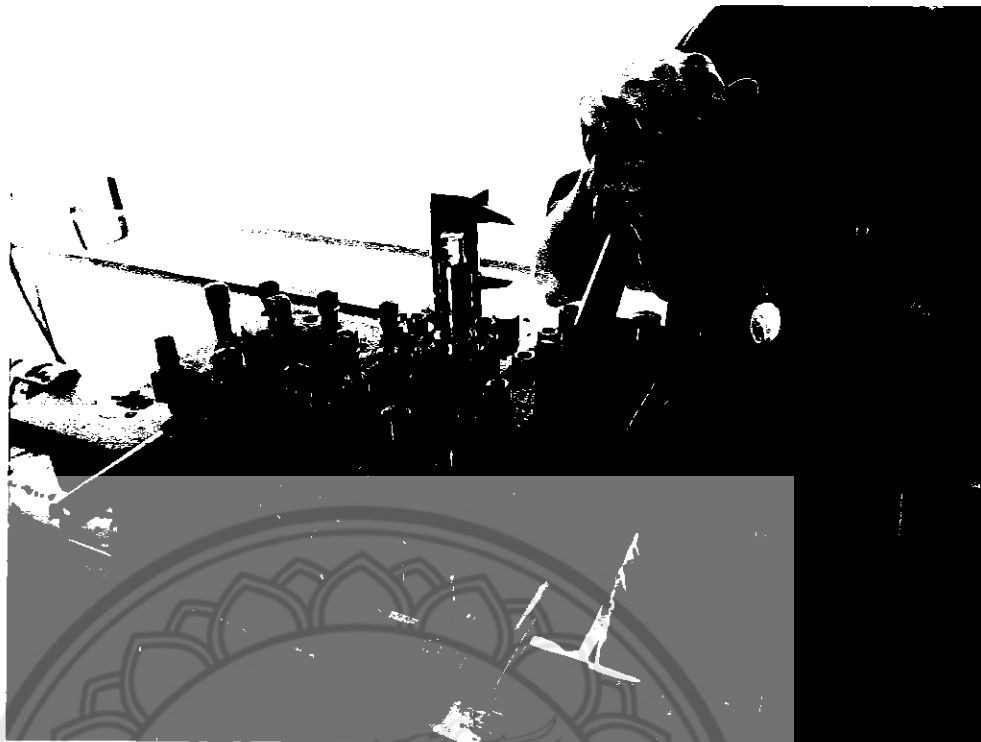

รูปที่ ค.2 แสดงการลื้อคั้งงาน




รูปที่ ค.3 แสดงการนำดอกกั๊ดส้มฝัสดที่ด้านบนของคั้งงาน

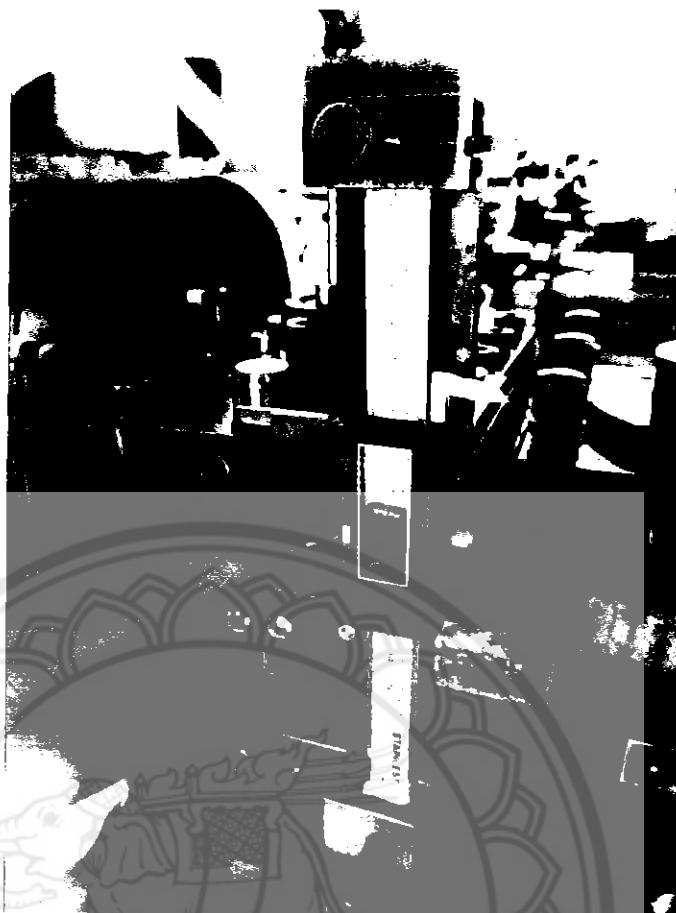


รูปที่ ค.4 แสดงการเชตศูนย์ที่ Digital Caliper


5. เปิดเครื่องและทำการกัดชิ้นงานดังรูปที่ ค.5 ให้ได้ขนาดที่ต้องการโดยสามารถปรับความลึกได้จากตัวปรับแนวแกน Z ของเครื่องกลึง ดังรูปที่ ค.6 และความยาวปรับได้จากตัวปรับแนวแกน X เครื่องกลึง ดังรูปที่ ค.7

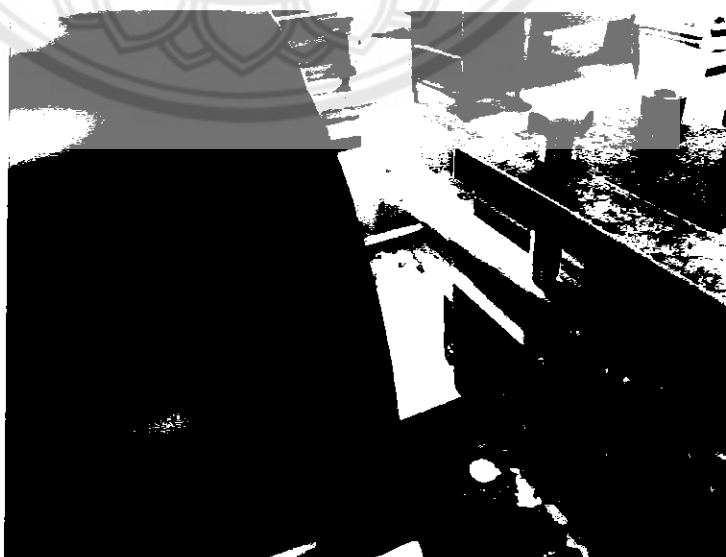

รูปที่ ค.5 การกัดชิ้นงาน

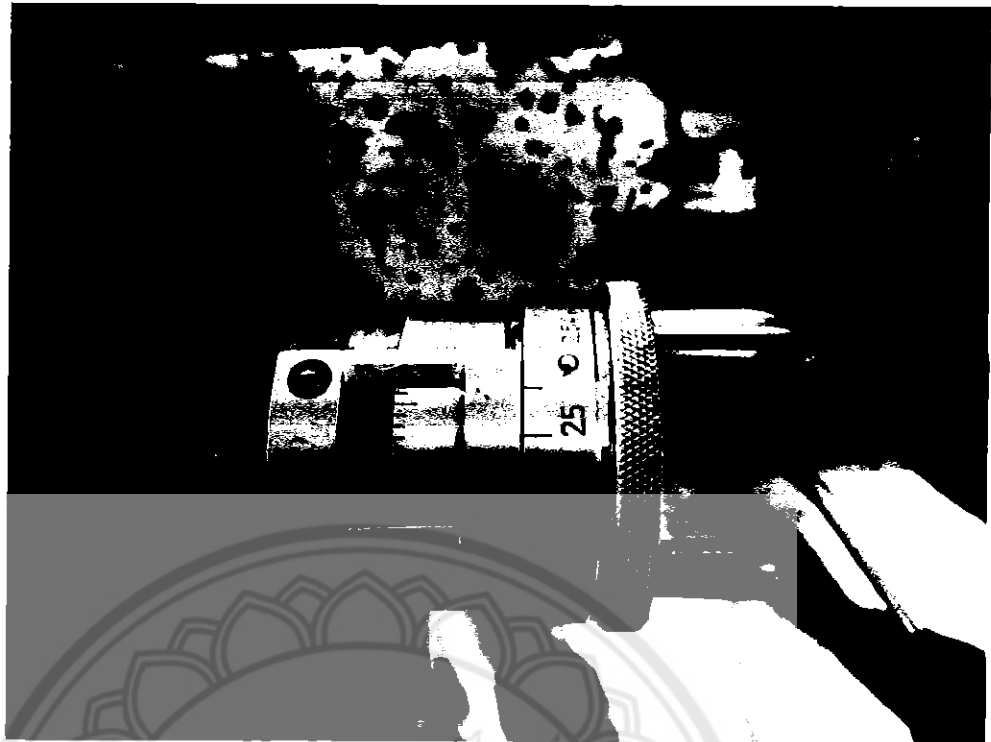

รูปที่ ค.6 ตัวปรับแนวแกน Z ของเครื่องกลึง

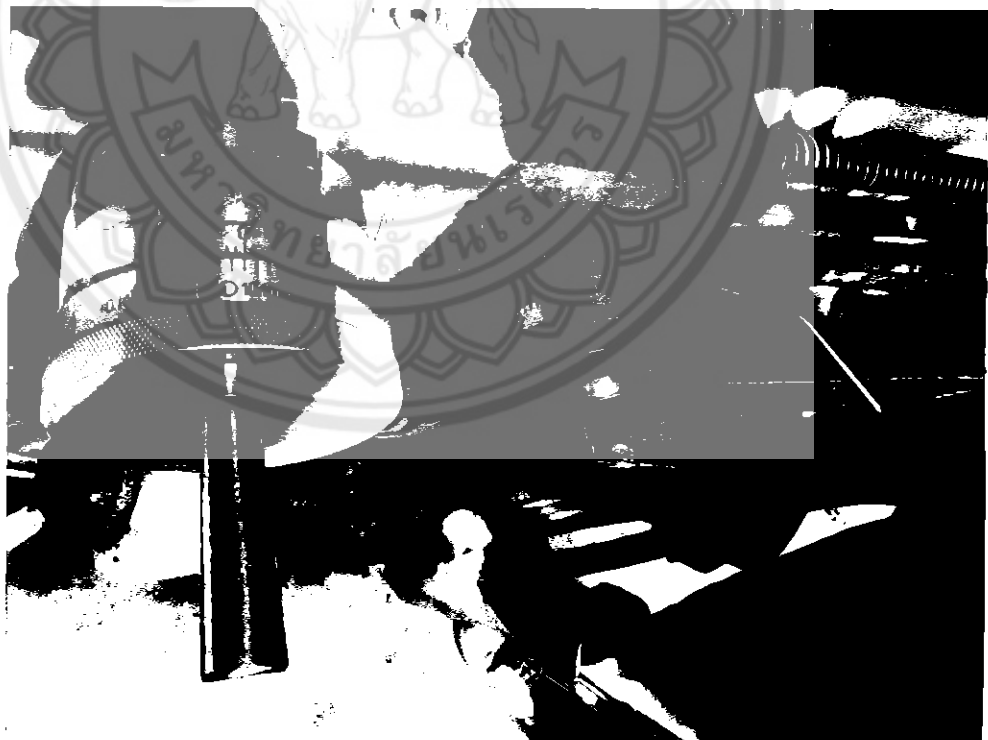

รูปที่ ค.7 ตัวปรับแนวแกน X เครื่องกลึง

6. เมื่อกััดเสร็จแล้วปิดเครื่องและนำชิ้นงานออก