



ภาคผนวก ก

D 638

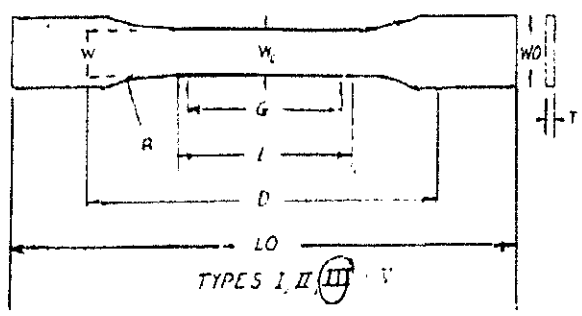

TYPES I, II, III, V

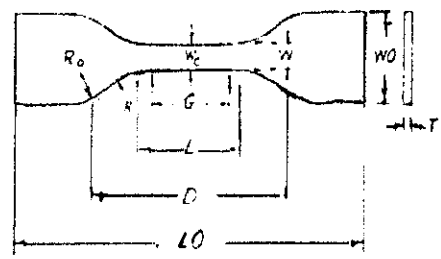

TYPE IV

Specimen Dimensions for Thickness, T , mm¹¹

Dimensions (see drawings)	7 or under		Over 7 to 14 incl.	4 or under		Tolerances
	Type I	Type II	Type III	Type IV ¹¹	Type V ¹	
W —Width of narrow section ^{A, B}	13	6	19	6	3.18	$\pm 0.5^{11, 1}$
L —Length of narrow section	57	57	57	33	9.53	$\pm 0.5^1$
WO —Width over-all, min ^F	19	19	29	19	9.53	± 6
LO —Length over-all, min ^F	165	183	246	115	63.5	no max
G —Gage length ^F	50	50	50	...	7.62	$\pm 0.25^1$
G —Gage length ^F	25	...	± 0.13
D —Distance between grips	115	135	115	64 ¹¹	25.4	± 5
R —Radius of fillet	76	76	76	14	12.7	$\pm 1^1$
RO —Outer radius (Type IV)	25	...	± 1

Specimen Dimensions for Thickness, T , in.¹¹

Dimensions (see drawings)	0.28 or under		Over 0.28 to 0.55 incl.	0.16 or under		Tolerances
	Type I	Type II	Type III	Type IV ¹¹	Type V ¹	
W —Width of narrow section ^{A, B}	0.50	0.25	0.75	0.25	0.125	$\pm 0.02^{11, 1}$
L —Length of narrow section	2.25	2.25	2.25	1.30	0.375	$\pm 0.02^1$
WO —Width over-all, min ^F	0.75	0.75	1.13	0.75	0.375	± 0.25
LO —Length over-all, min ^F	6.5	7.2	9.7	4.5	2.5	no max
G —Gage length ^F	2.00	2.00	2.00	...	0.300	$\pm 0.010^1$
G —Gage length ^F	1.00	...	± 0.005
D —Distance between grips	4.5	5.3	4.5	2.5 ¹¹	1.0	± 0.2
R —Radius of fillet	3.00	3.00	3.00	0.56	0.5	$\pm 0.04^1$
RO —Outer radius (Type IV)	1.00	...	± 0.04

รูปที่ ก.1 ขนาดของชิ้นงานทดสอบ

ภาคผนวก ข


วิธีการทดสอบแรงดึง

1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์การทดลอง

1. เตรียมชิ้นงานแต่ละชุดๆ ละ 10 ชิ้น วัดและบันทึกค่าความกว้างและความหนา ของชิ้นงานทั้ง 10 และระบุหมายเลขชิ้นงานขีดเส้นทำเครื่องหมายบนชิ้นงาน ณ ตำแหน่ง Grip section ทั้งสองด้านของชิ้นงานทุกชิ้นให้มีระยะห่างเท่ากัน แล้วบันทึกค่าระยะห่างระหว่างขีด ทั้งสอง

2. ติดตั้ง Load cell ขนาด 50 kN พร้อมหัวจับชิ้นงานเข้ากับ crosshead และฐานเครื่อง แล้วต่อสายสัญญาณ load cell เข้าที่ crosshead

3. เปิดสวิทช์เครื่องทดสอบ เครื่องจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ ข.1

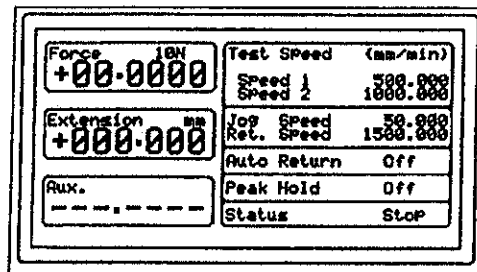

รูปที่ ข.1 หน้าจอแสดงผล

2. การป้อนข้อมูลตัวแปรการทดสอบ

4. เข้าสู่ Main Menu Screen ด้วยการกดปุ่ม [Enter]

5. เลือก(1)เพื่อตั้งค่าต่อไปนี้

Speed1=100mm/min; Speed2 = 500mm/min; Jog speed =100mm/min;

Return Speed = 500mm/min เสร็จแล้วกด [Enter]

6. เลือก(3) เพื่อตั้งค่า Auto Return=Stop เสร็จแล้วกด [Enter]


7. เลือก (4)เพื่อ Force Limit=90.000%, ค่าอื่นๆ ตั้งเป็น off เสร็จแล้วกด [Enter]

8. เลือก (6)เพื่อตั้งค่าให้เป็น Graph Display

9. เลือก(7)เพื่อตั้งค่าResult>Program>Result Unit=Stressเสร็จแล้วกด [Enter]

10. เลือก(8) เพื่อตั้งค่า Default>Force Unit = Newton; Extension unit =Millimeters

11. เลือก(9) เพื่อป้อนค่าความหนาและความกว้างของชิ้นงานตามที่วัดได้จริง

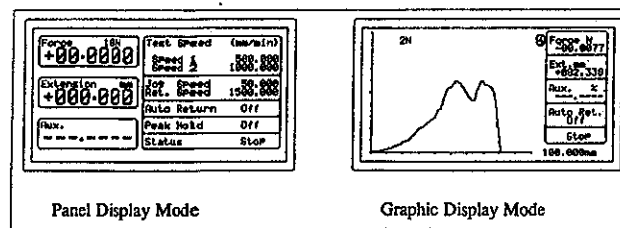

รูปที่ ข.2 Graph Display

3. การป้อนข้อมูลตัวแปรการพิมพ์

12. เลือก(5)เพื่อกำหนดค่า Identifier: Subject=ชื่อวิชา MEAB_I/ MEAB_{II}/ MEAB_{III} / IELAB_I; Group=ชื่อกลุ่ม 1,2,3,...; Date/Time =วันที่และเวลาเริ่มการทดลอง; Material =ชนิดวัสดุที่ทดสอบ-ST สำหรับเหล็กหรือ PP สำหรับพลาสติก โพลีโพรพิลีนเสร็จแล้วกด [Enter]

13. เลือก(8) เพื่อกำหนดค่า Printer Setup>Curves per page=5,>Curve offset=5%, > Print out = Result / Graph เสร็จแล้วกด [Enter]


4. การจับยึดชิ้นงาน

14. จับชิ้นงานพลาสติกชิ้นที่ 1 เข้ากับหัวจับตัวบน จับยึดให้แน่นส่วนตัวล่างเปิดปากกว้างเอาไว้

15. กดปุ่ม [Stop] บนแผงควบคุมเพื่อให้ LED กระพริบ แล้วตั้งตำแหน่งของชิ้นงานด้วยปุ่มลูกศร Δ [UP] และ ∇ [DOWN] (เรียกว่า jogging) จนชิ้นงานอยู่ในปากของหัวจับตัวล่างพอดี

16. กดปุ่ม [Stop] เพื่อให้ LED หยุดกระพริบ (สว่างนิ่ง)

17. ตั้ง Mechanical limit switch อันล่างให้อยู่ต่ำกว่าตำแหน่งของตัวพา (crosshead striker) ประมาณ 1 เซนติเมตร ดูภาพประกอบ

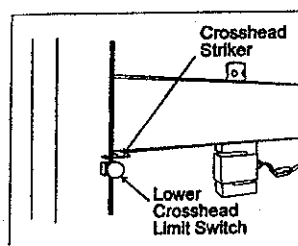


รูปที่ ข.3 การปรับตั้ง Mechanical limit switch

18. กดปุ่ม [F1] Zero Force เพื่อกำหนดค่าแรงเป็นศูนย์ และ [F2] Zero Extension เพื่อกำหนดค่าระยะยึดให้เป็นศูนย์

19. ชันหัวจับตัวล่างให้จับชิ้นงานจนแน่น
20. ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่า LED ที่ปุ่ม [TEST] สว่างนิ่งแล้วแสดงว่าพร้อมที่จะทดสอบถ้า LED ดับ ให้กดปุ่ม [TEST] อีกครั้งหนึ่ง LED จะสว่างนิ่ง

5. การทดสอบ

21. กดปุ่มลูกศร Δ [UP] เครื่องจะทำการทดสอบโดยการดึงจนขาดหรือถึง limit ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ตั้งความเร็วในการดึงไว้ต่ำกว่า 10 mm/min เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงเตือนขณะทำงาน เพื่อให้ทราบว่า crosshead กำลังเคลื่อนที่อยู่
22. เมื่อชิ้นงานขาดแล้วให้นำชิ้นงานเดิมทั้งสองส่วนมาต่อกันแล้ววัดความยาวรวม และความกว้างของชิ้นงาน ณ บริเวณรอยขาด ในกรณีที่ชิ้นงานถูกดึงจนเครื่องหยุดแต่ยังไม่ขาดให้กดปุ่มลูกศร Δ [UP] จนชิ้นงานขาดแล้วกดปุ่ม  [Stop] จากนั้นดึงไปตามปกติ
23. กดปุ่ม [F5] หัวจับบนจะเคลื่อนที่กลับลงมาที่ตำแหน่งศูนย์
24. เปลี่ยนชิ้นงานใหม่ใส่เข้าไปในปากของหัวจับบนแล้วทำตามขั้นตอนที่ 4
25. ทำการทดลองจนครบชิ้นงาน
26. กด[F4] เครื่องจะพิมพ์ผลการทดลองเป็นกราฟ 10 เส้น พร้อมผลการทดลองที่เป็นตัวเลข หลังจากพิมพ์แล้วกด [F1] เพื่อลบข้อมูลทั้ง 10 ชุดออกจากหน่วยความจำ
27. ป้อนข้อมูลวัสดุเป็น ST (ดูขั้นตอน 12)
28. ป้อนความกว้างและความหนาชิ้นงาน (ดูขั้นตอน 11)

6. การปิดเครื่อง

29. หลังจากทดลองเสร็จทุกอย่างแล้ว ให้ถอดชิ้นงานออกจากหัวจับ
30. ปิดสวิทช์เครื่องทดสอบ
31. ถอดหัวจับตัวบนออกจากเครื่องเพื่อมิให้เป็นนำหนักถ่วง Load cell
32. เก็บกวาดสถานที่ทดลองให้เรียบร้อย


ภาคผนวก ค

วิธีการทดสอบแรงกระแทก


1. นำชิ้นงานไปทำการบากให้เป็นรอย โดยให้รอยบากนั้นอยู่ที่กึ่งกลางของความยาวชิ้นงาน
2. ทำการวัดมิติ (Dimensions) ของชิ้นงานทั้งหมดแล้ววัดความลึกของรอยบากให้ละเอียดถึง 0.01 มม.
3. ยกค้อนน้ำหนักขึ้น โดยให้ไถกระเดื่องลือคกับค้อนน้ำหนักเสียก่อน
4. วางชิ้นงานซึ่งเป็นวัสดุทดสอบลงบนจุดวาง
5. ป้อนข้อมูล ความลึกของรอยบาก(b) และความสูง (h) ของชิ้นงานเข้าเครื่องทดสอบ
6. ปลดไถกระเดื่องให้ค้อนน้ำหนักตกลงไปกระทบวัสดุทดสอบจนเสียหาย ค้อนน้ำหนักจะวิ่งต่อไป
7. กดเบรกให้ค้อนน้ำหนักหยุด โดยกำหนดให้เบรกไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง (การเบรกแรงๆครั้งเดียวจะทำให้เบรกชำรุดได้)
8. อ่านค่าพลังงานที่ใช้ในการตกกระทบจากเครื่องทดสอบ พลังงานที่ถูกใช้ไปที่คำนวณออกมาได้ดังนี้ จะยังมีความผิดของแกนค้อนน้ำหนักพร้อมทั้งแรงต้านของอากาศติดมาด้วย เพื่อที่ขจัดความผิดเหล่านี้ออกจึงจะได้ค่าพลังงานกระทบที่แท้จริงออกมาให้ดำเนินการใหม่อีกครั้งตามลำดับขั้นต้น แต่ไม่ต้องวางวัสดุทดสอบ ดังนี้
9. ยกค้อนน้ำหนักขึ้น โดยให้กระเดื่องลือคกับค้อนน้ำหนัก
10. ปลดไถกระเดื่องให้ค้อนน้ำหนักตกลงไป
11. กดเบรกให้ค้อนน้ำหนักหยุด(โดยเบรกหลายๆครั้ง)
12. อ่านค่าพลังงานเนื่องจากความผิดจากเครื่องทดสอบ จากนั้นนำค่าพลังงานทั้งสองมาคำนวณหาพลังงานสมบูรณ์ที่ใช้ในการตกกระทบ

ภาคผนวก ง

รูปเครื่องจักร

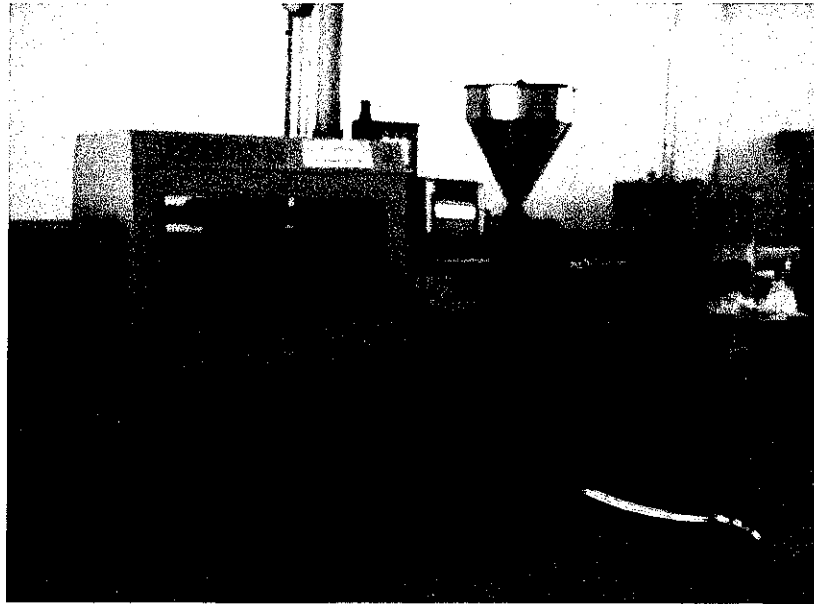


รูปที่ ง.1 เครื่องฉีดพลาสติก

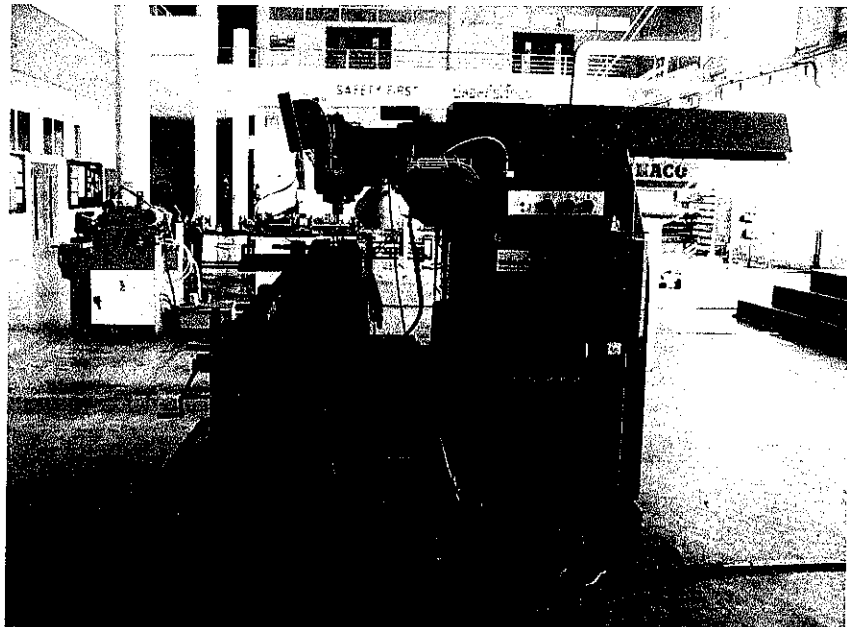


รูปที่ ง.2 เครื่องกีดใช้ในการเตรียมชิ้นงานทดสอบแรงกระแทก




รูปที่ ง.3 เครื่องตัดใช้ในการเตรียมชิ้นงานทดสอบแรงกระแทก

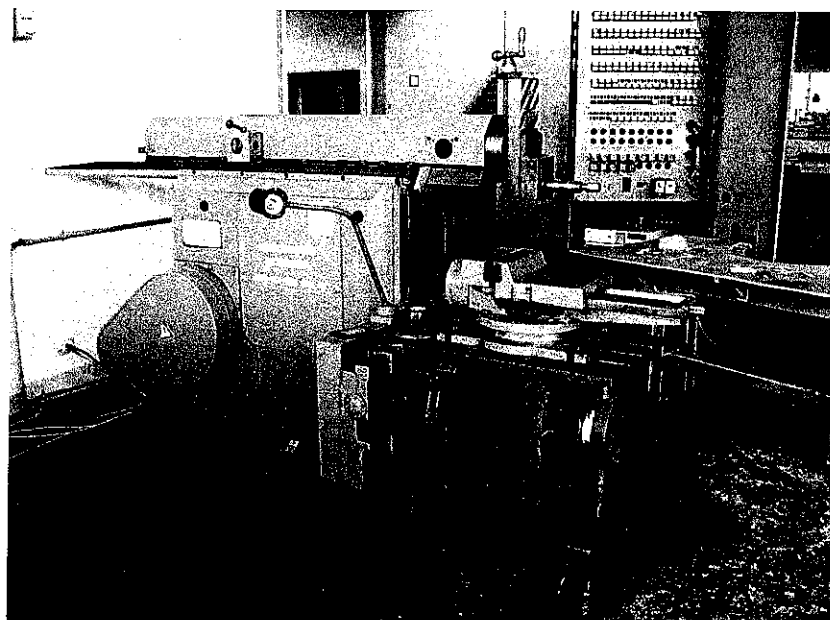


รูปที่ ง.4 เครื่องไสใช้ในการทำมุม 45° ของชิ้นงานทดสอบแรงกระแทก

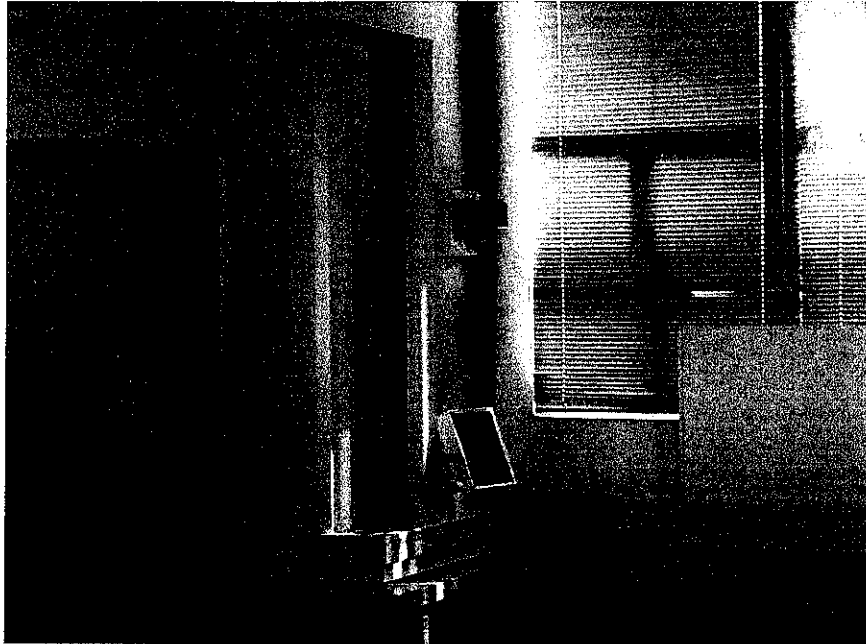


รูปที่ ง.5 เครื่องทดสอบแรงดึง

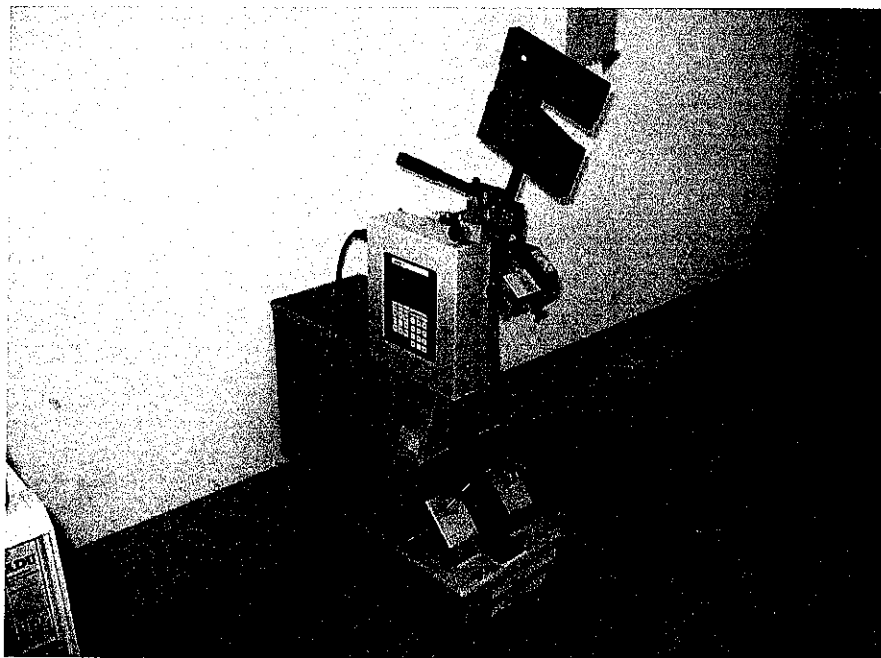


รูปที่ ง.6 เครื่องทดสอบแรงกระแทก

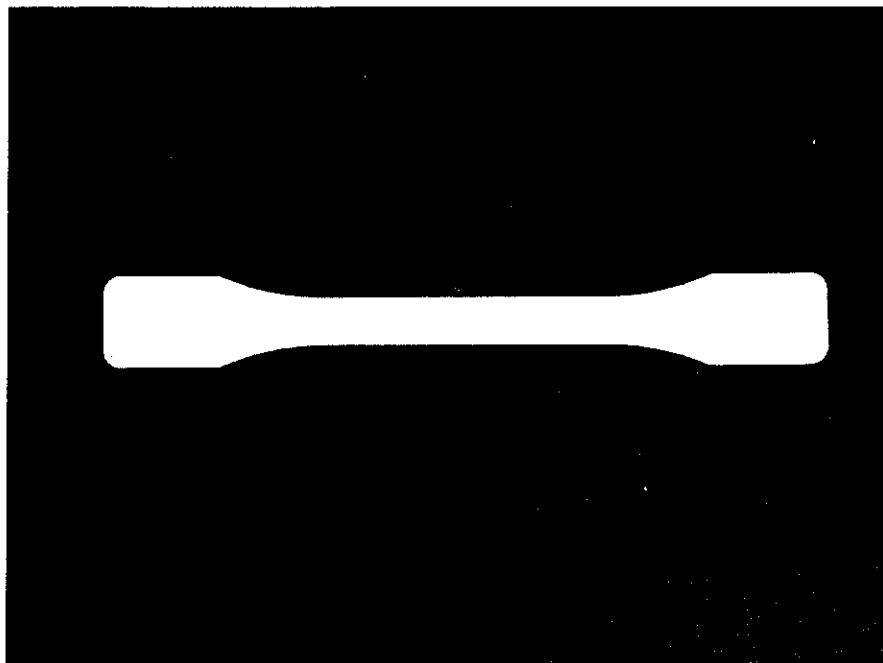


รูปที่ ๗.๗ ชิ้นงานก่อนทดสอบแรงดึง

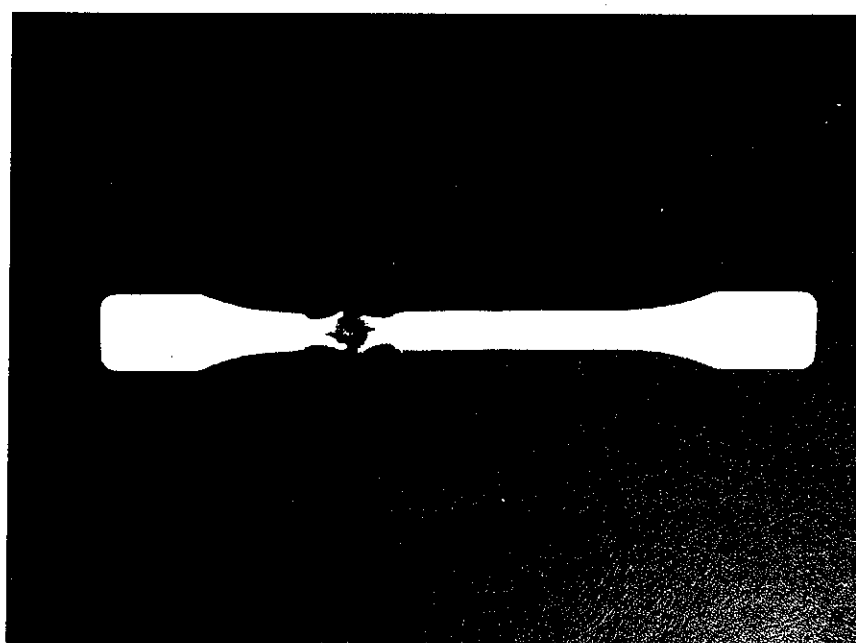

รูปที่ ๗.๘ ชิ้นงานหลังทดสอบแรงดึง

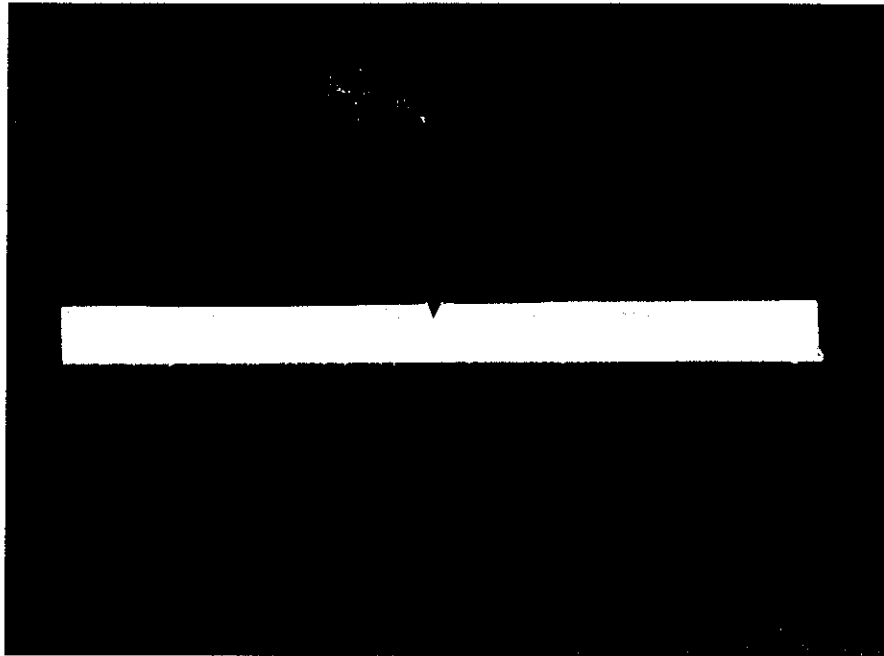

รูปที่ ๙.๙ ชิ้นงานก่อนทดสอบแรงกระแทก

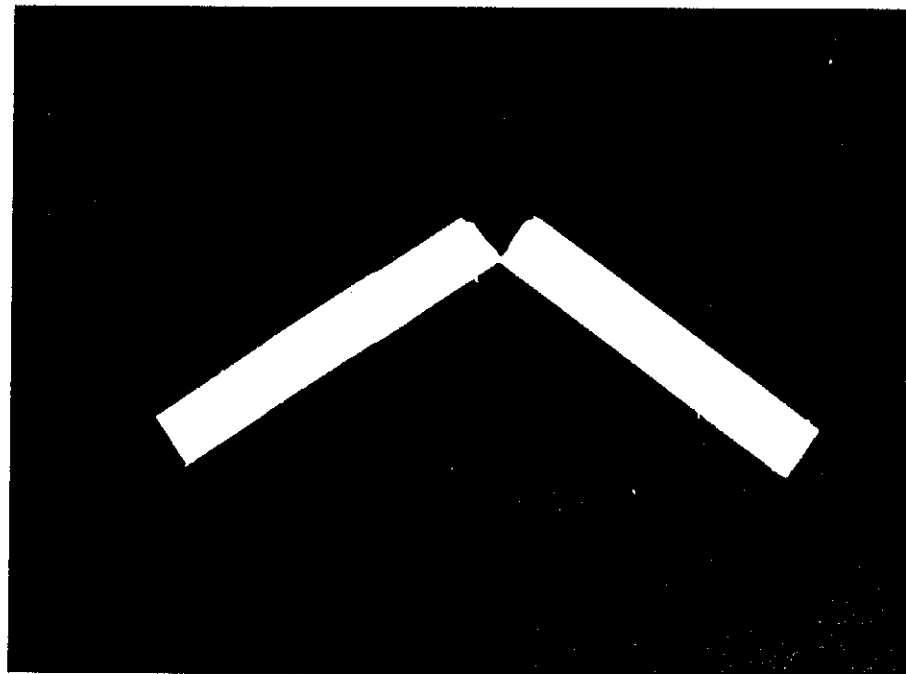

รูปที่ ๙.๑๐ ชิ้นงานหลังทดสอบแรงกระแทก

ภาคผนวก จ

การผสมความเข้ากันของส่วนผสม (HDPE: PP)

ลำดับที่	90:10	70:30	50:50	30:70	10:90
1	175:15	136:43	89:84	59:110	28:132
2	164:20	131:42	92:86	66:117	19:134
3	178:13	126:38	76:84	76:99	13:140
4	163:16	132:53	84:85	48:113	21:132
5	168:15	127:55	89:76	63:99	15:122
6	164:17	122:46	90:86	61:113	13:128
7	164:13	123:51	90:94	75:101	11:137
8	167:15	151:38	100:92	69:109	21:131
9	164:12	129:47	82:91	53:120	18:144
10	158:26	144:37	89:85	59:104	12:168

*** ปริมาณที่ใช้ในการผสมคือ 1 ฝาขวดพลาสติก