

## บทที่ 2

# ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สมาคมวิศวกรพลาสติก (SPE) และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก (SPI) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้จำกัดความของพลาสติกไว้ดังนี้

“พลาสติก คือ วัสดุที่ประกอบด้วยสารหลายอย่าง มีน้ำหนักโมเลกุลสูงลักษณะอ่อนตัวขณะทำการผลิต ซึ่งโดยมากใช้กรรมวิธีการผลิตด้วยความร้อน หรือแรงอัดหรือทั้งสองอย่าง”

พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ได้มาจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีของสารอินทรีย์ และจากสารประกอบของถ่านหิน น้ำ อากาศ น้ำมันปิโตรเลียม หินปูน เกลือและอื่นๆอีกมาก พลาสติกเป็นวัสดุที่มีการนำไปใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ วัสดุสำนักงาน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อุปกรณ์โทรทัศน์ วิทยุคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ในสวน ฯลฯ

จากความจริงทางวิทยาศาสตร์ของวัสดุสังเคราะห์ และเทคนิคใหม่ๆทำให้มีการค้นพบพลาสติกชนิดใหม่ๆเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆพลาสติกที่ถูกผลิตเป็นวัตถุดิบจะอยู่ในรูปของผงแป้งของเหลวเม็ดเล็กๆและกึ่งเหลวแบบแข็งเปื่อย

พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

1. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)
2. เทอร์โมเซตติง (Thermosetting)

พลาสติกทั้งสองประเภทยังมีอีกหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมี การยึดเกาะของอะตอมและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ในที่นี้ศึกษาในส่วนของเทอร์โมพลาสติก คือ โพลีโพรพิลีนและ โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง

### 2.1 คุณสมบัติของพลาสติก

พลาสติกนับว่าเป็นวัสดุที่มีบทบาทและสำคัญมากในยุคปัจจุบันนี้ และเป็นคู่แข่งของเหล็ก ซึ่งนับวันได้ถูกใช้อย่างมากมายจนเหลือน้อยทำให้พลาสติกได้ถูกนำมาใช้แทนอย่างมาก เพราะพลาสติกมีคุณสมบัติพิเศษดีเด่นกว่าวัสดุอื่นที่ใช้กันมาก่อนอย่างมาก เพราะสามารถใช้แทนวัสดุอื่นได้เกือบทั้งหมดเช่น

- |               |                 |                      |
|---------------|-----------------|----------------------|
| - แข็งแรง     | - ทนการสึกกร่อน | - ทึบแสง และเบา      |
| - อ่อนนุ่ม    | - ทนสารเคมี     | - ลอยน้ำได้          |
| - ยืดตัว      | - เป็นฉนวนไฟฟ้า | - หล่อลื่นในตัว      |
| - เหนียวทนทาน | - กันน้ำ        | - ทำเป็นสีต่าง ๆ ได้ |
| - โปร่งใส     | - ไม่ไฟติดง่าย  | - ทนความร้อน         |

พลาสติกมีคุณสมบัติทางโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า High Molecular Weight คือในหนึ่งโมเลกุลมีจำนวนอะตอมมากกว่าสารชนิดอื่นมากมายจึงทำให้มีคุณสมบัติหลายๆอย่างพร้อมกัน คือ

- คุณสมบัติทางกายภาพมีความแข็งแรง เหนียว ยืดหยุ่น ฯลฯ
- คุณสมบัติทางไฟฟ้า เป็นฉนวนไฟฟ้า
- คุณสมบัติทางเคมี ทนกรด ด่าง และสารเคมีอื่น ๆ

### 2.1.1 ชนิดของโพลีเมอร์ที่ใช้ในการทำการศึกษ

ในการวิจัยได้เลือกโพลีเมอร์ 2 ประเภทคือ

1. โพลีโพรพิลีน(Polypropylene: PP)
2. โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE)

#### 2.1.1.1 โพลีโพรพิลีน (Polypropylene: PP) [1]

**คุณสมบัติ** ทนต่อการแปรรูปด้วยความร้อน คงรูปดี เหนียว ทนต่อแรงดึง แรงกระแทก และการทรงตัวดี ผิวแข็ง ไม่มีแนวโน้มของการสึกกร่อน ความหนาแน่นค่อนข้างต่ำ ไม่ดูดซึมน้ำ ทนต่อสารเคมีและน้ำมัน จะเปราะที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C มีราคา 30 บาท/กิโลกรัม

**สีและลักษณะ** เป็นเม็ดและผสมสีโปร่งแสงจนถึงทึบแสง

**ตัวอย่างการใช้งาน** นิยมใช้ทำถุงร้อน ขวดน้ำ ถ้วยชามหรือโถกึ่งสำเร็จรูป กล่องบรรจุอาหาร และกระบอกสำหรับใส่น้ำแช่เย็น เป็นต้น พลาสติกนี้นำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยผลิตเป็นกล่องแบตเตอรี่รถยนต์ กันชนรถยนต์ และกรวยสำหรับเติมน้ำมัน

#### 2.1.2.2 โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE)

**คุณสมบัติ** มีความแข็งแรงสูง มีน้ำหนักเบา มีความหนาแน่นและมีความเป็นผลึกสูง ทนอุณหภูมิสูง และคงรูป ผิวแข็ง มีค่า Dielectricity ดีมาก ไม่มีรสและกลิ่น ต้มค่าเชื้อได้ มีราคา 120 บาท/กิโลกรัม

**สีและลักษณะ** ทำเป็นเม็ดสีทึบแสง (สีนม) อาจผสมสีอ่อน โปร่งแสงจนถึงเข้ม

**ตัวอย่างการใช้งาน** เครื่องใช้ในบ้าน เช่น กระจาด ถัง อ่าง ตะกร้า ของเด็กเล่น ถังขนส่งของเหลว ขวด ชิ้นส่วนใช้กับไฟแรงสูง เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนทางเทคนิค

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างพลาสติกทั้งสอง [3]

ลักษณะทางกายภาพ	PP (Impact Type)	HDPE
ความถ่วงจำเพาะ	0.91	0.941-0.965
ปริมาตร in <sup>3</sup> /lb	30.5	29.2
ทนแรงดึง	4400	3100-5500
ทนแรงอัด	6000	0.8
ทนแรงกระแทก	15	20.0
ทนความร้อน	210 °F	250 °F
ความใส	ทึบ	พอใช้
ทนแสงแดด	พอใช้	พอสมควร
ดูดซึมน้ำ (24 ชม. )	ไม่ดูดซึมน้ำ	0.01
ทนกรดอ่อน	ได้	ได้
ทนกรดแก่	ถูกทำลายอย่างช้าจาก oxidizing acids	ถูกทำลายอย่างช้าจาก oxidizing acids
ทนด่าง	ได้	ได้
ทนสารละลาย	ถูกทำลายโดย hydrocarbon	ได้ถ้าต่ำกว่า 170 °C
อุณหภูมิที่ใช้เวลานานๆ(max)	105°C	120-130 °C
สภาพและกลิ่นเมื่อไหม้ไฟ	เปลวจ้ามีแกนเปลวสีน้ำเงิน	เปลวจ้ามีแกนเปลวสีน้ำเงิน
กลิ่น	คล้ายพาราฟินหรือเทียนไข	คล้ายพาราฟินอ่อน ๆ
ส.ป.ส.การนำความร้อน( $\lambda$ )	1.38 kJ/mh°C	1.09 kJ/mh°C
ค่าความร้อนจำเพาะ(c)	1.88 kJ/kg°C	1.93 kJ/kg°C
ค่าความหนาแน่นที่ 20°C ( $\rho$ )	0.94-0.96g/cm <sup>3</sup>	0.91g/cm <sup>3</sup>
ระยะเวลาอบแห้ง (ก่อนฉีด)	1-15 ชม.ที่ 65°C	1-15 ชม.ที่ 75°C
อัตราการหดตัว	2.0-4.0%	1.2-2.5%
อุณหภูมิขึ้นรูป(°C)	220-280°C	180-200°C (ถ้าเป็นแบบไหลยาก)

## 2.2 การฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติกเป็นวิธีที่ใช้ในการผลิตซึ่งเหมาะสมกับพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก งานฉีดประเภทนี้สามารถทำงานผลิตจำนวนมากและทำการผลิตได้กว้างขวาง นอกจากทำการฉีดชิ้นงานต้นแล้วยังสามารถฉีดชิ้นงานที่ภายในโปร่งด้วยวิธีฉีดเป่าได้อีกด้วย

### 2.2.1 หลักการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก


2.2.1.1 หล่อแบบฉีดอัด (Injection moulding) เป็นชนิดที่ดัดแปลงแก้ไขจากกรรมวิธีการผลิตแบบเป่า (Blowing) ซึ่งเม็ดหรือผงพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกจะถูกเทลงปากกรวย (feed hopper) ลงสู่กระบอกสูบที่ทำให้ร้อน พลาสติกที่อ่อนตัวลงจะถูกอัดด้วยลูกสูบให้เข้าไปในแบบที่เย็น ทำให้พลาสติกเย็นลง สามารถคงรูปอยู่ได้เมื่อแกะออกจากแบบ ซึ่งกรรมวิธีการผลิตแบบเป่าจะผลิตชิ้นงานรูปขวดคือชิ้นงานกลวงแต่มีปัญหาเรื่องความหนาของส่วนต่าง ๆ ไม่เท่ากัน กรรมวิธีนี้จะผลิตชิ้นงานรูปขวดที่มีขนาดเล็กเท่านั้น

2.2.1.2 หัวฉีด มีหน้าที่ในการเชื่อมจุดฉีดกับแม่พิมพ์ในการส่งพลาสติกจากกระบอกสูบหลอมพลาสติกผ่านหัวฉีดเข้าไปยังแม่พิมพ์ การให้ความร้อนในเครื่องฉีดพลาสติกนั้นจะใช้ไฟฟ้าเกือบทั้งหมด ตัวให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า Heater ประกอบด้วยผิวด้านในบุด้วยฉนวน ถัดเข้าไปจะมีลวดความร้อนที่พันอยู่รอบฉนวนและที่ผิวนอกจะหุ้มไว้ด้วยแผ่นโลหะ

2.2.1.3 การตั้งอุณหภูมิในการฉีดพลาสติก ในการฉีดเทอร์โมพลาสติกนั้น เนื่องมาจากช่วงการหลอมตัวของพลาสติกค่อนข้างจะแคบ ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปพลาสติกจะสลายตัว ถ้าต่ำเกินไปพลาสติกจะมีความฝืดมาก ไหลเข้าแบบได้ไม่สะดวก การตั้งอุณหภูมิที่จุดต่าง ๆ ของเครื่อง จะทำได้โดยการตั้งที่ตัวควบคุมอุณหภูมิของ Heater แต่ละตัวที่หุ้มกระบอกสูบอยู่ สำหรับแม่พิมพ์นั้นก็จำเป็นจะต้องรักษาอุณหภูมิให้พอดีด้วย ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้ไม่สามารถเปิดตัวได้เร็ว ทำให้จังหวะการฉีดช้า แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปก็จะทำให้การเย็นตัวของพลาสติกต้องวิ่งไปเข้าแบบเป็นระยะทางไกล ๆ อาจทำให้พลาสติกเหลวเย็นตัวจนมีความหนืดสูงไม่สามารถวิ่งเข้าแบบท้ายได้เต็มแบบ

### 2.3 การทดสอบพลาสติกด้วยแรงดึง (Tension Test)

วิธีการทดสอบโดยนำตัวอย่างที่จะทดสอบมาดึงอย่างช้า ๆ แล้วบันทึกค่าของความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นไว้แล้วมา Plot เป็นเส้นโค้งความเค้น-ความเครียด (stress-strain curve) แบบมีจุดคราก (Yield Point) ตามรูปที่ 2.1 ขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบมีต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุนั้น ๆ มาตรฐานต่าง ๆ ของการทดสอบ เช่น มาตรฐานของ ASTM (American Society of Testing and Materials), BS (British Standards), JIS (Japanese Industrial Standards) หรือแม้แต่ มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย) ได้กำหนดขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลของการทดสอบเชื่อถือได้ พร้อมกับกำหนดความเร็วในการเพิ่มแรงกระทำเอาไว้ด้วย

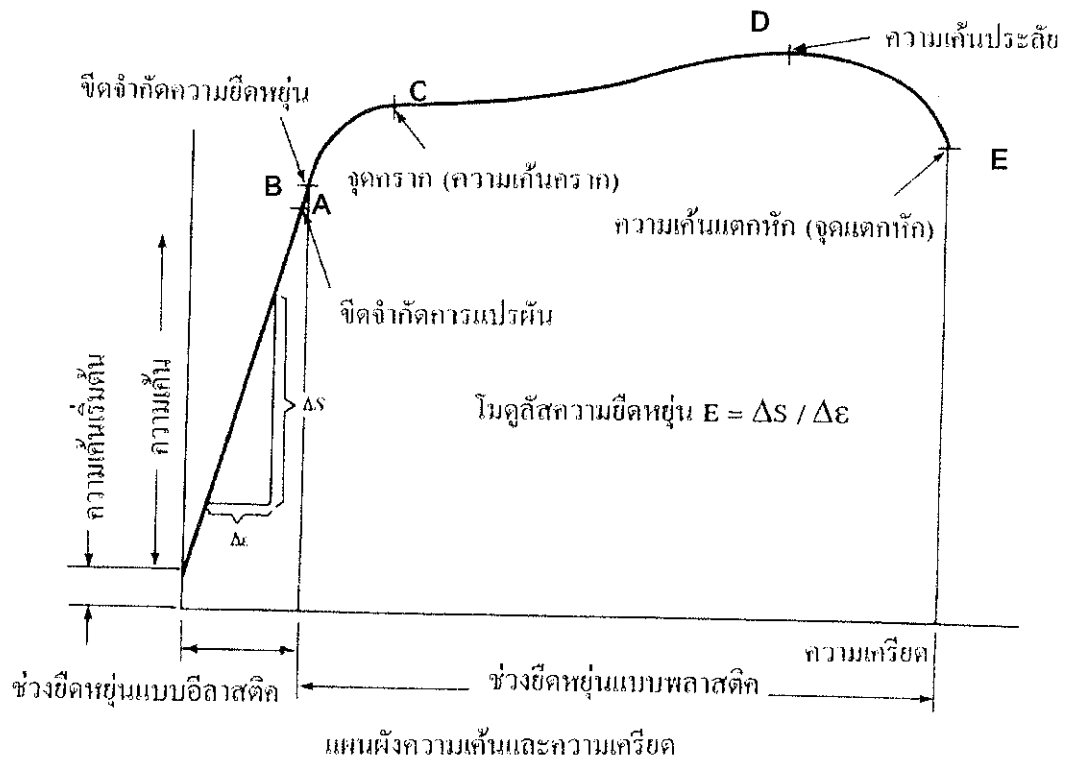

รูปที่ 2.1 เส้น โค้งความเค้น-ความเครียดแบบมีจุดคราก

จากการศึกษาเส้นโค้งความเค้น-ความเครียดพบว่าเมื่อเริ่มดึงขึ้นทดสอบอย่างช้าๆขึ้นทดสอบจะค่อยๆยืดออกจนถึงจุดจุดหนึ่ง (จุด A) ซึ่งในช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดจะเป็นสัดส่วนคงที่ ทำให้ได้กราฟเส้นตรงตามกฎของฮุก (Hook's law) ซึ่งกล่าวว่าความเค้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเครียด จุด A นี้ เรียกว่าพิคัดสัดส่วน (Proportional Limit) หรือขีดจำกัดการแปรผันและภายใต้พิคัดสัดส่วนนี้ วัสดุจะแสดงพฤติกรรมการคืนรูปแบบยืดหยุ่น (Elastic Behavior) นั่นคือเมื่อปล่อยแรงกระทำ ขึ้นทดสอบจะกลับไปมีขนาดเท่าเดิม

เมื่อเพิ่มแรงกระทำต่อไปจนเกินพิคัดสัดส่วน เส้นกราฟจะค่อย ๆ โค้งออกจากเส้นตรงวัสดุหลายชนิดจะยังคงแสดงพฤติกรรมการคืนรูปได้อีกเล็กน้อยจนถึงจุด ๆ หนึ่ง (จุด B) เรียกว่าขีดจำกัดความยืดหยุ่น (Elastic limit) ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดกำหนดว่าความเค้นสูงสุดที่จะไม่ทำให้เกิดการแปรรูปถาวร (Permanent Deformation or Offset) กับวัสดุนั้น เมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้ววัสดุจะมีการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร (Plastic Deformation) ลักษณะการเริ่มต้นของความเครียดแบบพลาสติกนี้เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของวัสดุ โลหะหลายชนิด เช่น พวกเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel) จะเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการเพิ่มความเค้น(บางครั้งอาจจะลดลงก็มี) ที่จุด C ซึ่งเป็นจุดที่เกิดการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก จุด C นี้เรียกว่า จุดคราก (Yield Point) และค่าของความเค้นที่จุดนี้เรียกว่า ความเค้นจุดคราก (Yield Stress) หรือ Yield Strength ค่า Yield Strength นี้มีประโยชน์กับวิศวกรมาก เพราะเป็นจุดแบ่งระหว่างพฤติกรรมการคืนรูปกับพฤติกรรมการคงรูป และในกรณีของโลหะจะเป็นค่าความแข็งแรงสูงสุด ที่เราคงใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เกิดการเสียหาย

หลังจากจุดครากแล้ว วัสดุจะเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกโดยความเค้นจะค่อย ๆ เพิ่มอย่างช้า ๆ หรืออาจจะคงที่จนถึงจุดสูงสุด (จุด D) ค่าความเค้นที่จุดนี้เรียกว่า ความเค้นประลัย (Ultimate Strength) หรือความเค้นแรงดึง (Tensile Strength) ซึ่งเป็นค่าความเค้นสูงสุดที่วัสดุจะทนได้ก่อนที่จะขาดหรือแตกออกจากกัน (Fracture) เนื่องจากวัสดุหลายชนิดสามารถเปลี่ยนรูปอย่างพลาสติกได้มากกว่าค่าความเค้นสูงสุดนี้สามารถนำมาคำนวณใช้งานได้ นอกจากนี้ค่านี้ยังใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุได้ด้วยว่า ค่าว่า ความแข็งแรง (Strength) ของวัสดุ หรือกำลังวัสดุนั้น โดยทั่วไปจะหมายถึงค่าความเค้นสูงสุดที่วัสดุทนได้นี้

ที่จุดสุดท้าย (จุด E) ของกราฟเป็นจุดที่วัสดุเกิดการแตกหรือขาดออกจากกัน (Fracture) สำหรับโลหะบางชนิด เช่น เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำหรือโลหะเหนียว ค่าความเค้นประลัย (Rupture Strength) นี้จะต่ำกว่าความเค้นสูงสุด เพราะเมื่อเลยจุด D ไป พื้นที่ภาคตัดขวางของตัวอย่างทดสอบลดลง ทำให้พื้นที่ที่จะต้านทานแรงดึงลดลงด้วย ในขณะที่เรายังคงคำนวณค่าของความเค้นจากพื้นที่หน้าตัดเดิมของวัสดุก่อนที่จะทำการทดสอบแรงดึง ดังนั้นค่าของความเค้นจึง

ลดลง ส่วนโลหะอื่น ๆ เช่น โลหะที่ผ่านการขึ้นรูปเย็น (Cold Work) มาแล้ว มันจะแตกหักที่จุดความเค้นสูงสุด โดยไม่มีการลดขนาดพื้นที่ภาคตัดขวาง ทำนองเดียวกับพวกวัสดุเปราะ (Brittle Materials) เช่น เซรามิก ที่มีการเปลี่ยนรูปร่างอย่างพลาสติกน้อยมากหรือไม่มีเลย ส่วนกรณีของวัสดุที่เป็นพลาสติกจะเกิดแตกหัก โดยที่ต้องการความเค้นสูงขึ้น

เส้นโค้งความเค้น-ความเครียดนี้ นอกจากจะใช้บอกค่าความแข็งแรง ณ จุดคราก (Yield Strength) ความเค้นสูงสุดและความเค้นประลัยแล้ว ยังจะใช้บอกค่าต่าง ๆ ได้อีกดังนี้ คือ

**2.3.1 ความเหนียว** ค่าที่ใช้วัดจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ การยืดตัว (Percentage Elongation) และการลดพื้นที่ภาคตัดขวาง (Reduction of Area) โดยที่ในทางปฏิบัติเรามักใช้ค่า %EI มากกว่า เพราะสะดวกในการวัด ความเหนียวของวัสดุนี้จะเป็นตัวบอกความสามารถในการขึ้นรูปของมัน คือถ้าวัสดุมีความเหนียวดี (%EI สูง) ก็สามารถนำไปขึ้นรูป เช่น รีด ตีขึ้นรูป ดึงเป็นลวด ฯลฯ ได้ง่าย แต่ถ้ามีความเหนียวต่ำ (เปราะ , Brittle) ก็จะนำไปขึ้นรูปยากหรือทำไม่ได้ เป็นต้น

**2.3.2 Modulus of Elasticity or Stiffness** ภายใต้อิทธิพลของแรงซึ่งวัสดุมีพฤติกรรมเป็นอีลาสติก อัตราส่วนระหว่างความเค้นต่อความเครียดจะเท่ากับค่าคงที่ ค่าคงที่นี้เรียกว่า Modulus of elasticity (E) หรือ Young's Modulus หรือ Stiffness มักมีหน่วยเป็น ksi (1 ksi=1000 psi) หรือ kgf/mm<sup>2</sup> หรือ GPa (สังเกตว่าเป็นหน่วยเดียวกับหน่วยของความเค้น ถ้าแรงที่มากกระทำเป็นแรงเฉือนเราเรียกค่าคงที่นี้ว่า Shear Modulus หรือ Modulus of Rigidity (G))

ค่า E และ G ของวัสดุแต่ละชนิดจะมีค่าเฉลี่ยคงที่ และเป็นตัวบอกความสามารถคงรูป (Stiffness, Rigidity) ของวัสดุ นั่นคือ ถ้า E และ G มีค่าสูง วัสดุจะเปลี่ยนรูปร่างอย่างอีลาสติกได้น้อย แต่ถ้า E และ G ต่ำ มันก็จะเปลี่ยนรูปร่างอย่างอีลาสติกได้มาก ค่า E และ G นี้มีประโยชน์มากสำหรับงานออกแบบวัสดุที่ต้องรับแรงต่าง ๆ ตารางที่ 2.2 จะแสดงตัวอย่างค่า E และ G ของวัสดุต่าง ๆ ไว้


ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างค่าคงที่และของวัสดุชนิดต่าง ๆ

วัสดุ	Modulus of elasticity 10 <sup>6</sup> psi	Shear Modulus 10 <sup>6</sup> psi
Aluminum alloy	10.5	4.0
Copper	16.0	6.0
Steel	29.0	11.0
Stainless Steel (18.8)	28.0	9.5
Titanium	17.0	6.5
Tungsten	58.0	22.8

## 2.4 การทดสอบแรงกระแทก

การทดสอบแรงกระแทกนี้เป็นการทดสอบแบบ Dynamic Test โดยการปล่อยให้ตุ้มน้ำหนักตกลงมากระแทกพลาสติกตัวอย่างที่ทดสอบจนเกิดการเสียหาย การปล่อยให้ตุ้มน้ำหนักตกลงมาเองจะก่อให้เกิดแรงกระแทกซึ่งสามารถคำนวณเป็นพลังงานออกมาได้

พลังงานของการกระแทกเพื่อให้พลาสติกเสียหายจะเท่ากับผลต่างของพลังงานที่ได้จากลูกตุ้มก่อนกระแทกและหลังกระแทกแล้ว พลังงานนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของการแกว่งของลูกตุ้ม และสามารถคำนวณได้จากน้ำหนัก ( $2.71J$ ) และมุมที่แขนของลูกตุ้มทำกับแนวดิ่ง มุมที่ลูกตุ้มทำกับแนวดิ่งในตอนแรกก่อนจะปล่อยให้ตก เรียกว่า มุมตก (Angle of Fall) ส่วนมุมที่ลูกตุ้มทำกับแนวดิ่งสูงสุดหลังจากกระแทกเหล็กตัวอย่างแล้ว เรียกว่า มุมยก (Angle of Rise)

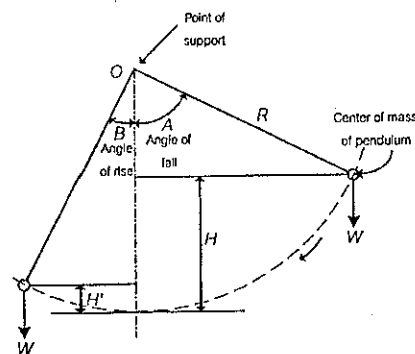

รูปที่ 2.2 การทดสอบแบบ Dynamic Test



$$\text{พลังงานเริ่มต้น(Initial Energy)} \quad WH = WR (1 - \cos A) \quad (2.1)$$

$$\text{พลังงานหลังกระแทก} \quad WH' = WR (1 - \cos A) \quad (2.2)$$

$$\begin{aligned} \text{พลังงานที่ถูกใช้ไปในการกระแทกพลาสติกโดยตรง} &= W (H - H') \\ &= WR (\cos A - \cos B) \end{aligned} \quad (2.3)$$

เมื่อ  $W$  = น้ำหนักของลูกตุ้ม

$H$  = ความสูงของจุดศูนย์กลางลูกตุ้มในตำแหน่งสูงสุดเมื่อตั้งมุมตก

$H'$  = ความสูงของจุดศูนย์กลางลูกตุ้มในตำแหน่งสูงสุดเมื่อตั้งมุมงย

$A$  = มุมตกเป็นองศา

$B$  = มุมงยเป็นองศา

$R$  = รัศมีของลูกตุ้มวัดจากระยะจุดศูนย์กลางจุดหมุนถึงคมมีด

ถ้ามุมตก (มุม  $A$ ) มีค่าเป็น  $90^\circ$  ก็จะทำให้การคำนวณง่ายขึ้นเพราะ  $\cos 90^\circ = 0$

หน่วยที่ได้จากการคำนวณมักจะมีหน่วยเป็น ฟุต-ปอนด์ (Foot- Pounds) หรือ กิโลกรัม-เมตร (Kilogram-meters) โดยไม่อ้างอิงถึงปริมาตรของชิ้นงาน

## 2.5 การคำนวณ ค่าตัวแปรต่างๆ [4]


$$\text{Engineering stress } (\sigma) = \frac{F}{A_0} \quad \frac{(\text{Ave.uniaxial tensile force})}{(\text{original cross - section area})} \quad (2.4)$$


$$\text{Engineering strain } (\epsilon) = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} \quad (2.5)$$

$$\% \text{ Elongation } (\epsilon) = \frac{l - l_0}{l_0} \times 100 \% = \frac{\Delta l}{l_0} \times 100 \% \quad (2.6)$$

$$\text{Modulus of Elasticity} = \frac{\sigma(\text{stress})}{\epsilon(\text{strain})} \quad (2.7)$$

## 2.6 โปรแกรม SPSS

โปรแกรม SPSS/FW [5] (ย่อมาจาก SPSS for Windows) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและสร้างกราฟ การใช้คำสั่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีคลิกเมาส์ (Mouse) คล้ายกับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) โดยทั่วไป (คำว่า คลิก หรือ คลิกเมาส์ หมายถึง การกดปุ่มเมาส์ข้างซ้าย 1 ครั้งอย่างรวดเร็วแล้วปล่อย) และ การใช้สัญลักษณ์ทางกราฟิก (graphic) ก็คล้ายกัน  สำหรับ โปรแกรม SPSS/PC+ บนระบบปฏิบัติการดอส คำสั่งที่เคยใช้มา ยังสามารถนำมาใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้เช่นกัน

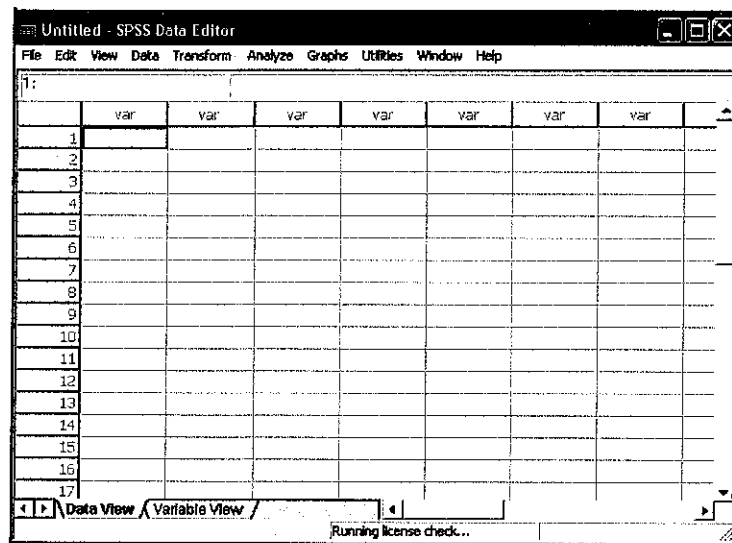

รูปที่ 2.3 หน้าต่างแรกเมื่อเข้าสู่โปรแกรม SPSS/FW

### 2.6.1 รายการเลือกหลักของโปรแกรม SPSS/FW

รายการเลือกหลัก (Main menu) ประกอบด้วยรายการย่อย 9 รายการ สามารถนำมากล่าวพอสังเขปได้ดังนี้

1. File ใช้สำหรับสร้างแฟ้มใหม่ เปิดแฟ้มเก่า หรืออ่านข้อมูลจากแหล่งอื่น
2. Edit ใช้สำหรับแก้ไขแฟ้มข้อความจากหน้าต่างผลลัพธ์หรือหน้าต่างคำสั่ง
3. Data ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล
4. Transform ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับตัวแปร
5. Statistics ใช้ในการคำนวณค่าสถิติหรือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
6. Graphs ใช้ในการสร้างหรือจัดการเกี่ยวกับกราฟหรือแผนภูมิต่างๆ
7. Utilities ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับคำสั่งหรือเปลี่ยนแบบตัวอักษร (font)

8. Window ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับหน้าต่างของ SPSS

9. Help ใช้ในการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานของ โปรแกรม SPSS/FW

### 2.6.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติ

1) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติเบื้องต้น เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าฐานนิยม ค่าแสดงตำแหน่งของข้อมูล การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ

2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทางสถิติเบื้องต้น ที่ใช้ในการสรุปผลข้อมูลต่อไปนี้ ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธีของ T-test  $\chi^2$ -test F- test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ทั้งแบบทางเดียว แบบหลายทาง การทดสอบแบบจับคู่ พหุคูณ การตรวจสอบ และการหาค่าความสัมพันธ์ด้วย  $\chi^2$ -test, Pearson Correlation, Spearman Rank ฯลฯ การวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรง (Linear Regression) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่ใช่เส้นตรง (Non-Linear Regression)

**การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)** เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการหาสมการเส้นตรงหรือเส้นโค้ง สมการเหล่านี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ประเภทคือตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ สมการที่ได้นี้จะแสดงตัวแปรตามว่ามีการผันแปรตามตัวแปรอิสระอย่างไร ซึ่งสมการที่ได้สามารถบอกความเหมาะสมของข้อมูลเชิงสถิติ แต่ไม่สามารถบอกว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นว่ามาจากสมการอะไร

ในการทดลองบางอย่างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ จะอยู่ในรูปแบบที่ง่าย สามารถหาความสัมพันธ์ในรูปแบบของสมการทางคณิตศาสตร์ แต่การทดลองส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงต้องมีการตั้งสมมติฐานว่าลักษณะของความสัมพันธ์ควรอยู่ในสมการแบบไหน แล้วใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยในการทดสอบว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

## 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ศรีสัจจา บุญฤทธิ, สมชาย พัวจินดานนตร ได้ศึกษาอัตราการไหลและการฉีดขึ้นรูปสำหรับโพลิเมอร์ผสม โพลีโพรพิลีนแล โพลีเอมีด-6 ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรฉีดขึ้นรูปที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกล และอัตราการฉีดขึ้นรูป ผลการทดลองในขั้นตอนแรกพบว่าควรฉีดขึ้นรูปโพลิเมอร์ผสม PP/PA-6/EPDM ที่อุณหภูมิระหว่าง 225-245 °C อัตราการไหลของโพลิเมอร์ผสมจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ PA-6 จะมีคุณสมบัติเชิงกลสูงกว่า PP คือการทนแรงดึงของ PA-6 และ PP เท่ากับ 47 นิวตัน/ตร.มม.และ 32 นิวตัน/ตร.มม. โมดูลัสของ PA-6 และ PP เท่ากับ 630 นิวตัน/ตร.มม. และ 490 นิวตัน/ตร.มม. เปอร์เซ็นต์ความยืดหยุ่นของ PA-6 และ PP เท่ากับ 25% และ 16% ความแข็ง เท่ากับ 74 ShoreD และ 68 ShoreD และการทนต่อแรงกระแทกเท่ากับ 5 กิโลจูล/ตร.ม. และ 0.8 กิโลจูล/ตร.ม. ตามลำดับและการขึ้นรูปโพลิเมอร์แต่ละชนิดนั้น ค่าตัวแปรที่ฉีดขึ้นรูปจะแตกต่างกัน อุณหภูมิหัวฉีดเหมาะสมที่ทำให้ค่าโมดูลัสสูงสุดสำหรับ PA-6 และ PP คือ 245°C และ 230°C ตามลำดับ อัตราเย็นตัวและเวลาที่รักษาให้ชิ้นงานอยู่ในแม่พิมพ์ที่มีระยะเวลานาน จะมีผลทำให้อัตราการฉีดขึ้นรูปช้าลง

สุมาลี ทิพยกุลและคณะ ได้ศึกษาคุณสมบัติของโพลิเมอร์ผสมระหว่างขยะพลาสติกชนิด PP และ PE พบว่าเมื่อ % PP เพิ่มขึ้น ทำให้ความทนต่อแรงกระแทกลดลง ความเครียดลดลง แต่ค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นของทุกโพลิเมอร์ผสมมีใกล้เคียงกัน ส่วนอัตราการไหลตัวแปรตามชนิดของพลาสติกชนิดที่มีอยู่มากกว่า

อภิรักษ์ อุดมศักดิ์กุล ได้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง กับโพลีโพรพิลีน โดลไมเอทิลีน โพรพิลีน ไดอินเทอร์โพลิเมอร์ เป็นตัวทำให้เข้ากัน ในการศึกษาพบว่า การฉีดขึ้นรูปโพลิเมอร์ผสม HDPE/PP/EPDM ที่ 210°C คุณสมบัติของโพลิเมอร์ผสมจะแปรไปตามโพลิเมอร์ที่มีปริมาณมากกว่า แต่เปอร์เซ็นต์ของความยืดหยุ่นโพลิเมอร์ผสม HDPE/PP (75/25) จะมีค่ามากที่สุดคือ 428.37% เมื่อเติม EPDM เข้าไปจะทำให้อัตราการไหล ความถ่วงจำเพาะ ความทนต่อแรงดึง 100% โมดูลัสของความยืดหยุ่นและความแข็งลดลงแต่จะทำให้ความทนต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น