

บทที่ 4

การเชื่อมประกอบท่อ

การเชื่อมถือเป็นลักษณะงานหลักในกระบวนการประกอบท่อ โดยเฉพาะการประกอบเส้นท่อที่โรงประกอบก่อนนำไปประกอบเป็นระบบท่อที่หน้างาน หรือในภาคสนาม เนื่องจากการเชื่อมเป็นลักษณะการประกอบท่อที่ถาวร จึงใช้กับการต่อท่อที่ไม่ต้องการการถอดประกอบออก แต่มีข้อเสียคือ การรั่วไหลเกิดขึ้นได้ยากมากหากมีกระบวนการเชื่อมที่ถูกต้องด้วยช่างเชื่อมที่มีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

4.1 การเชื่อมและกระบวนการเชื่อมที่สำคัญ

การเชื่อม หมายถึง การประสานโลหะสองชิ้นเข้าด้วยกัน โดยให้ความร้อนแก่ชิ้นงานจนถึงจุดหลอมตัว จากนั้นใช้ลวดเชื่อมเติมรอยประสานให้ติดเป็นเนื้อเดียวกัน หรือให้ความร้อนแก่ชิ้นงานจนใกล้ถึงจุดหลอมตัว ขณะเดียวกันใช้แรงอัดอัดชิ้นงานให้ประสานติดเป็นเนื้อเดียว

กระบวนการงานเชื่อมและอัดโลหะตามที่มาตรฐานสมาคมการเชื่อมแห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา จัดกลุ่มและแบ่งประเภทออกเป็น 98 ประเภท ดังแสดงในไดอะแกรม โดยแสดงในรูปแบบของคำย่อที่ถูกต้อง ความหมาย อุปกรณ์ และกระบวนการเชื่อม


4.1.1 กรรมวิธีการเชื่อมแบบโซลิดสเตต (SSW)

การเชื่อมโลหะด้วยกรรมวิธีโซลิดสเตต ตามไดอะแกรม มี 22 ประเภท ซึ่งทุกกรรมวิธีใช้หลักการว่า โลหะชิ้นงานหลอมเหลวไม่ละลายติดกัน รอยต่อประสานด้วยวิธีการแพร่กระจายของอะตอมซึ่งเร่งปฏิกิริยาให้เร็วขึ้นด้วยความร้อนและแรงอัดที่เพิ่มขึ้นไป เช่น แรงจากความดัน หรือแรงอัด เพื่อให้อะตอมสามารถกระโดดข้ามผิวหน้ารอยต่อที่สัมผัสกันได้อย่างรวดเร็ว


4.1.2 กรรมวิธีการเชื่อมแบบหลอมละลาย (Fusion Welding, FW)

หมายถึงการประสานโลหะสองชิ้นให้รอยต่อเกิดเป็นแนวเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกันตลอดแนวประสาน โดยใช้ความร้อนและลวดเชื่อมเติมเนื้อประสาน การเชื่อมอาจใช้ลวดเชื่อมเติมเนื้อประสานหรืออาจจะไม่ใช้ลวดเชื่อมเติมเนื้อประสานก็ได้ ดังรูปที่ 32 และ 33 นอกจากนี้ยังจำแนกชนิดการเชื่อม ได้ตามลักษณะของ

พลังงานความร้อนที่นำมาใช้เชื่อมและตามลักษณะของม่านแก๊สที่ปกคลุมบริเวณจุดที่ทำการเชื่อมขณะ โลหะหลอมเหลวไม่ให้ทำปฏิกิริยากับอากาศได้

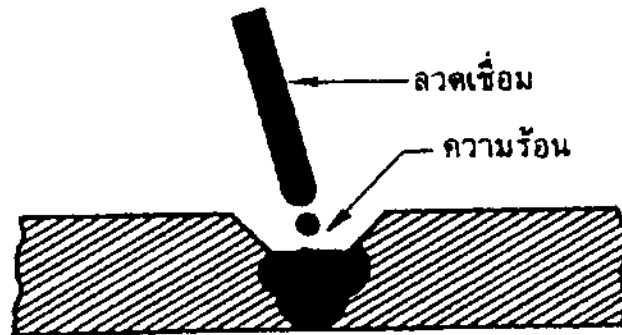

รูปที่ 32 การเชื่อมหลอมเหลวใช้ลวดเชื่อมเติมเนื้อประสาน

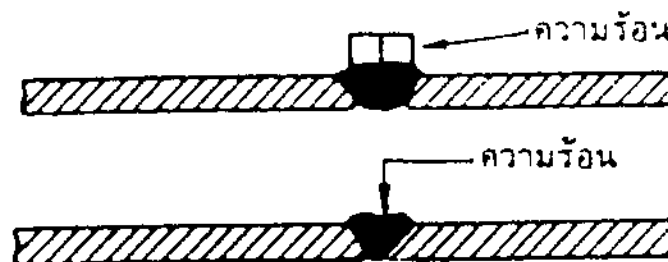

รูปที่ 33 การเชื่อมหลอมเหลวไม่ใช้ลวดเชื่อมเติมเนื้อประสาน

เราสามารถแบ่งกระบวนการเชื่อมออกเป็น 31 ประเภทโดยอาศัยหลักการความแตกต่างของแหล่งให้ความร้อนซึ่งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ออกเป็น 2 ประเภทคือ ไฟฟ้า และปฏิกิริยาเคมี

4.1.3 กรรมวิธีการบัดกรีอ่อนและบัดกรีแข็ง

เป็นการประสานเพื่อยึดให้วัสดุติดกัน โดยใช้วัสดุประสานที่มีจุดหลอมละลายต่ำกว่าจุดหลอมละลายของโลหะชิ้นงาน โดยวัสดุประสานยึดติดชิ้นงานด้วยคุณสมบัติทางโลหะวิทยา ซึ่งคล้ายกับการยึดติดด้วยกาว


ความแตกต่างระหว่างการบัดกรีอ่อนและบัดกรีแข็งคือ จุดหลอมละลายของวัสดุประสาน โดยกำหนดความแตกต่างดังนี้

- (1) ถ้าวัสดุประสานมีจุดหลอมละลายต่ำกว่า 450°C (840°F) เรียกว่า กรรมวิธีบัดกรีอ่อน


- (2.) ถ้าวัสดุประสานมีจุดหลอมละลายสูงกว่า 450°C (840°F) เรียกกรรมวิธีบัดกรีแข็ง

4.1.4 การเชื่อมอัด (non fusion welding หรือ press welding)

หมายถึง การประสานโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกัน โดยให้ความร้อนกับชิ้นงาน ในบริเวณที่จะทำการเชื่อม จากนั้นใช้แรงอัดส่วนที่หลอมละลายจนกระทั่งชิ้นงานติดกันเป็นจุดหรือเกิดเป็นแนว ความร้อนที่ใช้ได้จากความต้านทานไฟฟ้า เช่น การเชื่อมจุด (spot welding) ในรูปที่ 34 จากเปลวแก๊ส (gas press welding) ในรูปที่ 35 และจากน้ำยาเคมี พร้อมแรงอัด ไม่ใช้ความร้อน เช่น การเชื่อมอัดเย็น (cool press welding) ดังรูปที่ 36

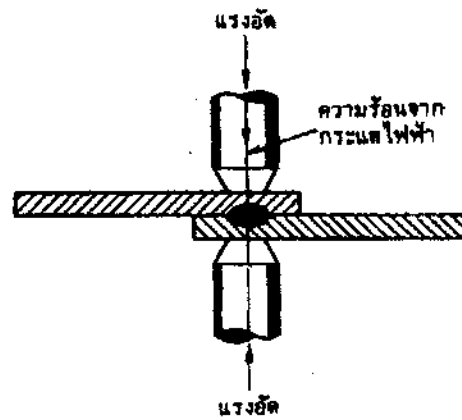

รูปที่ 34 การเชื่อมอัดแบบเชื่อมจุด

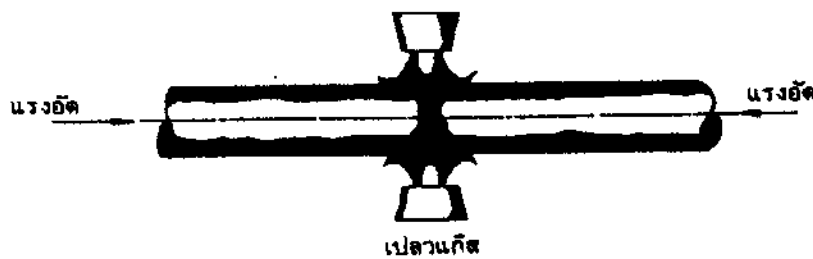


รูปที่ 35 การเชื่อมอัดด้วยเปลวแก๊ส



รูปที่ 36 การเชื่อมอัดเย็น

4.1.5 การเชื่อมแก๊ส


ความร้อนที่นำมาใช้เชื่อม ใช้เปลวแก๊สของแก๊สเชื้อเพลิงทำปฏิกิริยากับ ออกซิเจน (O_2) แก๊สเชื้อเพลิงใช้แก๊สอะเซทิลีน (C_2H_2) เปลวแก๊สเมื่อถูกไหม้จะเป็นม่านแก๊สป้องกันบ่อหลอมไม่ให้ทำปฏิกิริยากับอากาศ ลักษณะของเปลวแก๊สที่ใช้เชื่อมแสดงในรูปที่ 37

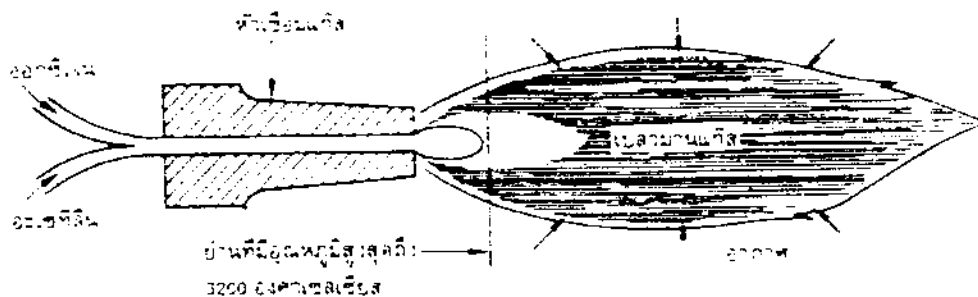

รูปที่ 37 เปลวแก๊สที่ใช้ในการเชื่อมออกซิ-อะเซทิลีน

4.1.6 การเชื่อมโลหะโดยวิธีเชื่อมอาร์กแบบเปิด


ความร้อนที่นำมาใช้เชื่อม ใช้ความร้อนจากประกายอาร์ก ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างขั้วงานและลวดเชื่อมซึ่งหลอมละลาย (รูปที่ 38) ลวดเชื่อมจะทำหน้าที่ป้อนเนื้อโลหะให้กับแนวเชื่อม ซึ่งเป็นรอยต่อของชิ้นงานขณะทำการเชื่อม การเชื่อมทำการเชื่อมด้วยมือ ลวดเชื่อมที่ใช้ปกติจะมีสารหุ้มพอกเคลือบแกนลวดเชื่อมไว้ สารพอกหุ้มจะหลอมละลายพร้อมกับลวดเชื่อมกลายเป็นชีตะกรันเหลวปกคลุมบ่อหลอมไว้จนกระทั่งแนวเชื่อมเย็นตัวลง

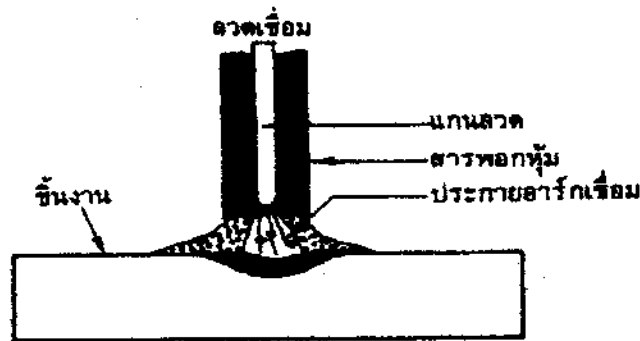

รูปที่ 38 การเชื่อมภายใต้มันแก๊สเฉื่อยใช้ลวดเชื่อมโลหะ

4.1.7 การเชื่อมโลหะภายใต้ผงเคมี (submerge arc welding)


คือการเชื่อมอาร์กที่เกิดประกายอาร์กภายใต้ผงเคมีที่ปกคลุมบ่อหลอมไว้ ประกายอาร์กเกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมเปลือยที่หลอมละลายกับชิ้นงาน ลวดเชื่อมเปลือยอาจจะเป็นลวดเส้นกลมหรือโลหะแบนม้วนเป็นขด ป้อนให้แก่บ่อหลอมอย่างต่อเนื่อง การเชื่อมภายใต้ผงเคมีเป็นการเชื่อมอัตโนมัติ ใช้เครื่องจักรช่วยทำการเชื่อม ดังรูปที่ 39

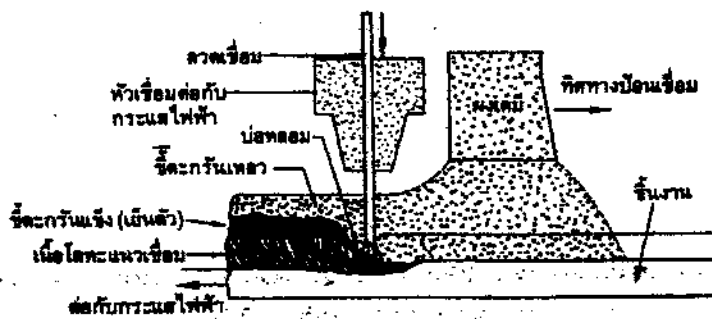

รูปที่ 39 การเชื่อมอาร์กภายใต้ผงเคมี

4.1.8 การเชื่อมภายใต้มันแก๊สเฉื่อยใช้ลวดเชื่อมทังสเตน หรือ WIG (tungsten inert-gas welding) หรือ GTAW

บางครั้งก็เรียกการเชื่อมแบบ TIG ซึ่งย่อมาจาก tungsten inert-gas welding) การเชื่อมลักษณะนี้ (รูปที่ 40) เกิดประกายอาร์กเชื่อมระหว่างลวดเชื่อมทังสเตนและชิ้นงาน ลวดเชื่อมทังสเตนจะไม่หลอมละลาย เป็นแค่เพียงตัวที่ทำให้เกิดการอาร์กและความร้อนเท่านั้น ลวดเชื่อมและประกายอาร์กจะถูกปกคลุมด้วยแก๊ส ซึ่งเป็นแก๊สอาร์กอนหรือฮีเลียม แก๊สทั้งสองเป็นแก๊สป้องกันมีคุณภาพสูง

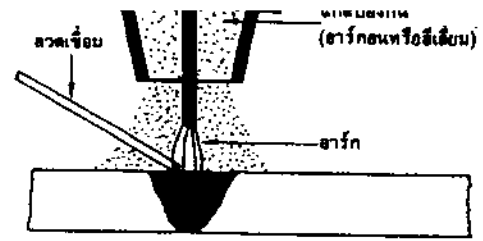


รูปที่ 40 การเชื่อมภายใต้มันแก๊สเฉื่อยใช้สว่านเชื่อมทั้งสอง

แก๊สเฉื่อย หมายถึง แก๊สที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ เป็นแก๊สที่ปกคลุมและป้องกันบ่อหลอมไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเมื่อมีอากาศจากภายนอกมาทำปฏิกิริยากับแนวเชื่อม ในที่นี้หมายถึงแก๊สป้องกันมีคุณภาพสูงนั่นเอง การเชื่อมแบบนี้จะต้องใช้สว่านเชื่อมโลหะเดิมให้แก่บ่อหลอมพร้อมกับสว่านเชื่อม ทั้งสแตนมีลักษณะเช่นเดียวกับสว่านเชื่อมแก๊ส แต่สว่านเชื่อมทั้งสแตนไม่หลอมละลาย

4.1.9 การเชื่อมภายใต้มันแก๊สเฉื่อยใช้สว่านเชื่อมโลหะหรือ MIG (metal inert gas-welding) หรือ GMAW

การเชื่อมลักษณะนี้ (รูปที่ 41) เกิดประกายอาร์กเชื่อมระหว่างสว่านเชื่อมเคลื่อนที่ที่หลอมละลายและชิ้นงานสว่านเชื่อมเปลี่ยนเป็นสว่านเส้นกลมหรือเส้นแบน มีวนเป็นขด ป้อนอัตโนมัติให้แก่บ่อหลอม สว่านเชื่อมที่หลอมละลายและประกายอาร์กจะมีแก๊สเฉื่อยปกคลุมหรือปกคลุมบ่อหลอมในขณะเดียวกัน แก๊สป้องกันซึ่งเป็นแก๊สเฉื่อยที่จะนำมาใช้จะเรียกชื่อแตกต่างกันตามชนิดของแก๊สที่ใช้ คือ ถ้าใช้แก๊สอาร์กอนก็จะเรียกว่า MIG และถ้าใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเรียกว่า MAG

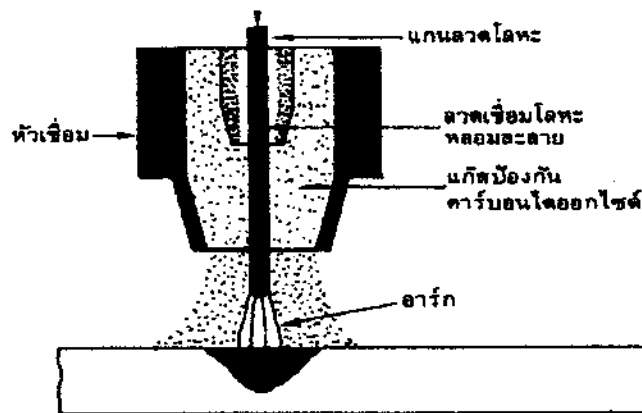

รูปที่ 41 การเชื่อมภายใต้มันแก๊สเฉื่อยใช้ลวดเชื่อมโลหะ

4.2 บุคลากรด้านงานการเชื่อม

การรับรองคุณภาพของผู้ปฏิบัติการเชื่อมและผู้ควบคุมงานเชื่อม การรับรองคุณภาพของบุคลากรด้านงานการเชื่อม มีด้วยกันหลายมาตรฐาน ซึ่งจะยกตัวอย่างไว้พอสังเขปดังนี้

4.2.1 มาตรฐานของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

มาตรฐานเกี่ยวกับการรับรองบุคลากรด้านงานการเชื่อมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ได้แก่ หมายเลขรหัสที่ DIN 8560 ว่าด้วย Qualification Testing of Welding Steel การทดสอบนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบฝีมือในการเชื่อมของผู้ทดสอบ และทดสอบความรู้ทางทฤษฎีช่างเชื่อม

ตาม DIN 8560 ระบุว่า มาตรฐานนี้ใช้สำหรับรับรองคุณภาพ ทักษะฝีมือการเชื่อม และความรู้ทางเทคนิคของบุคลากรการเชื่อม โดยใช้เครื่องเชื่อม (ตัวอย่างเช่น แก๊ส ไฟฟ้า หรือแก๊สปกคลุม ได้แก่ TIG, MIG, MAG) สำหรับวัสดุเหล็กกล้าเพื่องานสร้าง เช่น หม้อน้ำ ถังความดัน งานท่ออุตสาหกรรม งานโครงสร้าง งานทางรถไฟ งานต่อเรือสำหรับจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหรือซ่อมแซมตามเงื่อนไขกำหนด

มาตรฐานนี้แบ่งระดับฝีมือช่างเชื่อมตามระดับผลงานแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ช่างเชื่อมโลหะแผ่น และช่างเชื่อมท่อ ดังตารางที่ 10 และ 11

สำหรับผู้สอบผ่านในกลุ่มวัสดุที่ III ให้ถือว่าสอบผ่านในกลุ่มวัสดุที่ II ละ I ด้วย โดยนัยเดียวกัน ผู้ที่สอบผ่านในกลุ่มวัสดุที่ II ถือว่าสอบผ่านในกลุ่มวัสดุที่ I ด้วย แต่โดยนัยกลับกันไม่ได้ เช่น เมื่อสอบผ่านกลุ่ม BIII โดยใช้วัสดุที่กำหนดในกลุ่มนั้น ไม่ต้องสอบกลุ่ม BI หรือ BII เนื่องจากการสอบผ่านกลุ่ม BIII เป็นการทดสอบในระดับที่สูงกว่ากลุ่ม BI และ BII

| | | B IV | |
|--------------|---|---|---|
| | | A | B |
| ชนิดของวัสดุ | เหล็กโครงสร้าง เช่น S33, S37-2 หรือ S37-3, S142-2 หรือ S142-3 | เหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งมีคาร์บอนประสมสูง เช่น S150, S160, S170 | เหล็กกล้าออกสเตนนิติก สำหรับงานเชื่อม ซึ่งมีเพอร์ริโตนในโลหะเชื่อมไม่เกิน 3% โดยน้ำหนัก เช่น X5 CrNi1813 X10 CrNi2520 X2 CrNi1812 |
| | เหล็กกล้าเชื่อม | เหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งมีคาร์บอนประสมสูง เช่น S150, S160, S170 | เหล็กกล้าออกสเตนนิติก สำหรับงานเชื่อม ซึ่งมีเพอร์ริโตนในโลหะเชื่อม > 3% โดยน้ำหนัก เช่น ตาม DIN 17 440 |
| | เหล็กกล้าความเค้นดึง ความต้านแรงดึงต่ำกว่า $< 355 \text{ N/mm}^2$ | เหล็กกล้าความเค้นดึง ความต้านแรงดึงต่ำกว่า $> 355 \text{ N/mm}^2$ | |
| | เหล็กแผ่นทำหมอน้ำตาม DIN 17 155 Part 1 (HIV) 13 CrMo 44 เป็นต้น | เหล็กแผ่นทำหมอน้ำตาม DIN 17 155 Part 1 (HIV) 13 CrMo 44 เป็นต้น | |
| | เหล็กกล้าต่อเรือ ชั้นธรรมดา และความเค้นสูงคุณสมบัติ A ถึง E36 เป็นต้น | | |

ตารางที่ 10 การแบ่งระดับการสอบ (DIN 8560)

| | R I | R II | R III | R IV | |
|--------------|--|---|---|--|---|
| | | | | A | B |
| ชนิดของวัสดุ | - ท่อเหล็กกล้า เช่น S145-2, S135, S137 S145, S152 | - ท่อเหล็กกล้า ตาม DIN 17 175 (S135, S145, S152) และ 15 Mo 3) เทียบเคียงได้กับท่อเหล็ก กล้า ตาม DIN 17 172 เป็นต้น | - เหล็กกล้าคาร์บอน ชีมี คาร์บอนประสมสูง เช่น S155 และเหล็กกล้า ประสม เช่น ท่อเหล็กกล้า ตาม DIN 17 175 (13CrMo44, 10CrMo910) เทียบเคียงได้กับท่อเหล็ก กล้าตาม DIN 17 172 เป็นต้น | - เหล็กกล้าออสเทนนิติก สำหรับการเชื่อมที่มี เพื่อวิวิธสมในโลหะ เชื่อมมากกว่า 3% โดย น้ำหนัก เช่น ตาม DIN 17 440 | - เหล็กกล้าออสเทนนิติก สำหรับการเชื่อม เพื่อวิวิธสมในโลหะ เชื่อมมากกว่า 3% โดย น้ำหนัก เช่น X 5 CrNi 1613 X 10 CrNi 2520 X 2 CrNi 1812 |

ตารางที่ 10 (ต่อ) การแบ่งระดับการสอบ (DIN 8560)

| กลุ่มย่อย | f (mm) | m (mm) | g (mm) |
|--------------------|--|--|----------|
| ความหนาของงานจำลอง | 1.5 ถึง 2 | 4 ถึง 5 | 7 ถึง 12 |
| ความหนาของชิ้นงาน | < 3 | 2.5 ถึง 6.5 | > 6 |
| หมายเหตุ | - | <ul style="list-style-type: none"> - การทดสอบของกลุ่มย่อย m ด้วยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า (E) โดยครอบคลุมถึงกลุ่มย่อย g - การทดสอบของกลุ่มย่อย g ด้วยวิธีการเชื่อม G, MIG/MAG หรือ TIG โดยครอบคลุมถึงกลุ่มย่อย m สำหรับวิธีการเชื่อมที่ตรงกัน - การทดสอบด้วยวิธีการเชื่อมที่ผสมกันกับ TIG/E ในกลุ่มย่อย m และ g รวมทั้งวิธีอื่นๆ | |
| | - การทดสอบในกลุ่มย่อย m ด้วยวิธีการเชื่อม TIG หรือ ผสมระหว่างวิธีการเชื่อม TIG/E และครอบคลุมถึง การทดสอบช่างเชื่อม TIG ในกลุ่มย่อย f | | |

ตารางที่ 11 การแบ่งกลุ่มย่อย

4.2.2 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ช่างเชื่อมไฟฟ้า

มาตรฐานฝีมือฉบับนี้ กำหนดชั้นระดับฝีมือช่างเชื่อมไฟฟ้าเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

1. มาตรฐานช่างเชื่อมเหล็กแผ่นด้วยไฟฟ้า
2. มาตรฐานช่างเชื่อมท่อด้วยไฟฟ้า

หลักการทั่วไป

- (1) กำหนดการแบ่งระดับชั้นฝีมือ 3 ระดับ โดยกำหนดให้ ช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้น 3 เป็นชั้นต่ำที่สุด ช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้น 2 เป็นชั้นกลาง และช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้น 1 เป็นชั้นสูงสุด และแบ่งเป็นสาขาแผ่นเหล็กและสาขาท่อ

- (2.) ผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นช่างเชื่อมฝีมือมาตรฐาน ต้องเข้ารับการสอบปากเปล่าข้อเขียนและภาคปฏิบัติเพื่อแสดงว่ามีความรู้และมีมือได้ตามมาตรฐาน
- (3.) ผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้นที่ 2 ไม่ว่าจะสาขาใด ต้องผ่านการทดสอบในสาขานั้นสำหรับชั้นที่ต่ำกว่าก่อน
- (4.) ลักษณะของข้อสอบแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี คะแนน 20 เปอร์เซ็นต์ และภาคปฏิบัติคะแนน 80 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็ม ยกเว้นช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้น 1 ภาคทฤษฎีคะแนน 30 เปอร์เซ็นต์ และภาคปฏิบัติคะแนน 70 เปอร์เซ็นต์
- (5.) การทดสอบภาคทฤษฎีช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้น 3 ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง ช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้น 2 และชั้น 1 ใช้เวลา 1 ½ ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ ช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้น 3 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้น 2 (เหล็กแผ่น) ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ช่างเชื่อมไฟฟ้า ชั้น 1 (เหล็กแผ่น) ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้น 2 (ท่อ) ชุดที่ 1, 2 ใช้เวลา 3 ½ ชั่วโมง และชุดที่ 3 ใช้เวลา 2 ½ ชั่วโมง ช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้น 1 (ท่อ) ชุดที่ 1, 2 ใช้เวลา 6 ชั่วโมงและชุดที่ 3 ใช้เวลา 4 ชั่วโมง
- (6.) พิจารณาจุดในการทดสอบคือ ระยะเวลา วิธีปฏิบัติงาน ผลงานสำเร็จ การใช้วัสดุอย่างประหยัดและการระวังรักษาเครื่องมือรวมทั้งความสามารถในการทำงานอย่างปลอดภัย

หมายเหตุ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมท่อไฟฟ้าชั้น 2 จะได้รับการรับรองว่ามีความสามารถเป็นช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้น 2 ด้วย และผู้ผ่านการทดสอบเป็นช่างเชื่อมท่อไฟฟ้าชั้น 1 จะได้รับการรับรองว่ามีความสามารถเป็นช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้น 1 ด้วย (แต่โดยนัยไม่กลับกัน)

4.2.2.1 การทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมไฟฟ้าชั้น 3

ประสบการณ์ ผู้สมัครต้องมีความชำนาญงานในสาขาอาชีพของตนไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ความรู้ ลักษณะการทำงานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบต่างๆ ขนาดของลวดเชื่อม และการกำหนดกระแสไฟเชื่อมสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสมต่ำ ลักษณะการขยายตัวและหดตัวของโลหะเนื่องจากการเชื่อมไฟฟ้าและการเตรียมวัสดุ เพื่อทำการเชื่อมสำหรับรอยต่อรูปวี คอเกย ค่อฉาก และค่อมุมทั้งในแนวราบและแนวนอน

ทำเชื่อม กำหนดให้ทดสอบทั้งหมด 4 ชั้นดังนี้ ชั้นที่ 1 เชื่อมมุม(ทำเชื่อม 1F)ชั้นที่ 2 เชื่อมเกย (ทำเชื่อม) , ชั้นที่ 2 เชื่อมเกย (ทำเชื่อม 2F) ชั้นที่ 3 เชื่อมฉาก (ทำเชื่อม 3F) ชั้นที่ 4 เชื่อมฉาก (ทำเชื่อม F4) โดยใช้วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า ความหนา 9 มิลลิเมตร ความยาว 150 มิลลิเมตรและลวดเชื่อมไฟฟ้า E 6013 (เทียบเท่า) ขนาด ϕ 2.6 มิลลิเมตร

4.2.2.2 การทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมเหล็กแผ่นด้วยไฟฟ้าชั้น 2

ประสบการณ์ ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิบัณฑิตช่างมาตรฐานฝีมือชั้น 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ คุณสมบัติของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม สัญลักษณ์และการอ่านแบบงานเชื่อม การเตรียมงาน และการเชื่อมต่อชนท่อนเหล็กกล้าผสมต่างขนาด ϕ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) การเชื่อมขึ้นรูปลักษณะต่างๆและการเลือกขนาดและชนิดของลวดเชื่อม

ทำเชื่อม กำหนดให้ทดสอบด้วยการเชื่อมแผ่นกล้าต่อชนบากร่อง รอยต่อมี 2 ประเภทคือ ประเภทแรก ไม่มีแผ่นรองหลังจำนวน 2 ชั้น ได้แก่ทำราบ (1G) และทำแนวระดับ (2G) ประเภทที่ 2 มีแผ่นรองหลัง จำนวน 2 ชั้น ได้แก่ ทำตั้ง (3G) และทำเหนือศีรษะ (4G) ด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า E 6013 (เทียบเท่า) ขนาด ϕ 3.2 และ 4 มิลลิเมตร สำหรับชิ้นงานความหนา 9 มิลลิเมตร ความยาวแนวเชื่อม 150 มิลลิเมตร

4.2.2.3 การทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมเหล็กแผ่นด้วยไฟฟ้า ชั้น 1

ประสบการณ์ ผู้ที่สมัครต้องได้รับวุฒิบัณฑิตช่างมาตรฐานฝีมือชั้น 2 ในแขนงอาชีพนั้นๆไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

ความรู้ การตรวจสอบงานเชื่อม การทดสอบ อ่านแบบ ร่างแบบ และเขียนแบบชิ้นงานเชื่อม เทคนิคการเชื่อมเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสมสูง

ทักษะ การเชื่อมต่อชนและปลอกสวมในขนาดต่างๆ ทั้งในแนวระดับและแนวตั้ง เชื่อมต่อขนาดต่างๆตามมุมที่กำหนดให้โดยไม่เคลื่อนที่ และเชื่อมพอกผิว

ทำเชื่อม กำหนดให้ทดสอบด้วยการเชื่อมเหล็กกล้าต่อชนบากร่อง โดยกำหนดทำเชื่อมเหมือนกับช่างเชื่อมเหล็กแผ่นด้วยไฟฟ้าชั้น 2 ด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าขนาด 4 มิลลิเมตร

4.2.2.4 การทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมท่อด้วยไฟฟ้าชั้น 2

กำหนดให้ทดสอบด้วยงานเชื่อมต่อเหล็กกล้าต่อชนบากร่อง ด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า E6013 (เทียบเท่า) ขนาด ϕ 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตร ในท่าเชื่อม 2G และ 5G หรือ 6G วัสดุท่อเหล็กเหนียว (SA106 Grade 6:เทียบเท่า) ขนาด ϕ 203 มิลลิเมตร Schedule No.40 (ความหนา 8.2 มิลลิเมตร) กำหนดชิ้นงานเชื่อมเป็น 3 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 : 1.1 เชื่อมต่อชนแนวระดับ ท่าเชื่อม 2G (ยึดท่ออยู่กับที่)

1.2 เชื่อมต่อชน ท่าเชื่อม (ยึดท่ออยู่กับที่)

ชุดที่ 2 : ทำรวม 2G และ 5G ในรอยต่อเดียวกันโดยกำหนดท่าเชื่อม 2G เป็นมุม 100 องศา และท่าเชื่อม 5G เป็นมุม 260 องศา

ชุดที่ 3 : ทำเชื่อมต่อชน 6G แขนงต่อเอียงเป็นมุม 45 +/-5 องศา(ยึดท่ออยู่กับที่)

4.2.2.5 การทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมท่อด้วยไฟฟ้าชั้น 1

กำหนดให้ทดสอบด้วยงานเชื่อมต่อเหล็กกล้าต่อชน บากร่อง ด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า E6013 (เทียบเท่า) ขนาด ϕ 4-6 มิลลิเมตร ในท่าเชื่อม 2G และ 5G หรือ 6G (มีแหวนรองหลังหรือไม่มีก็ได้) สำหรับวัสดุท่อเหล็กกล้า (SA 106 Grade B :เทียบเท่า)ขนาด ϕ 203 มิลลิเมตร Sch No.160 (ความหนา 23 มิลลิเมตร) กำหนดชิ้นงานเชื่อมเป็น 3ชุดเหมือนกับมาตรฐานช่างเชื่อมท่อด้วยไฟฟ้า ชั้น 2

4.2.3 มาตรฐานของสมาคมการเชื่อมแห่งประเทศไทย

การทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานของสมาคมการเชื่อมแห่งประเทศไทย หมายเลขรหัส AWS D10.9 ว่าด้วย Standard for Qualification of Welding Procedures and Welders for Piping and Tubing ตามมาตรฐานหมายเลขรหัส AWS D10.9 กำหนดแบ่งระดับความสามารถของช่างเชื่อมท่อออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

AR-1 : Acceptance Requirement 1

AR-2 : Acceptance Requirement 2

AR-3 : Acceptance Requirement 3

4.2.3.1 ลักษณะการใช้งานของแต่ละระดับ

AR-1 ระดับความสามารถสูงสุดที่ใช้กับงานที่ต้องการงานเชื่อมที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งเป็นงานระบบท่อที่ต้องการความมั่นใจและความปลอดภัยสูง ตัวอย่างเช่น งานเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ ยานอวกาศ งานเกี่ยวกับความดันสูง อุณหภูมิสูง เคมี และแก๊สเชื้อเพลิง บางครั้งข้อกำหนดในสัญญาการจ้างอาจระบุระดับความต้องการสูงกว่าระดับคุณภาพ AR-1 เสียอีก ดังนั้นในกรณีเช่นนี้จึงต้องทำการทดสอบในระดับ AR-1 รวมกับการทดสอบตรวจสอบและการยอมรับตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในเงื่อนไข

AR-2 ระดับความสามารถสูงเหมาะสมกับงานที่ต้องการแนวเชื่อมที่มีคุณภาพสูง โดยกำหนดระดับความไว้วางใจเท่าที่จำเป็น เช่น งานที่เกี่ยวกับท่อพลังงานนิวเคลียร์ ท่อไอน้ำ ท่อน้ำ ท่อน้ำมันปิโตรเลียม ท่อแก๊สเชื้อเพลิง และท่อเคมี

AR-3 ระดับความสามารถสูงเหมาะสมกับงานที่ต้องการคุณภาพโดยต้องการระดับความไว้วางใจอย่างเพียงพอสำหรับระบบท่อความดันต่ำ เช่น ระบบท่อทำความร้อน ระบบท่อทำความเย็น ระบบท่อน้ำเป็นต้น


4.3 ทำที่ใช้ในการประกอบท่อ

การทดสอบข้างเชื่อมตามมาตรฐานของสมาคมการเชื่อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หมายเลขรหัส AWS D1.1 ว่าด้วย Structural Welding Code : Steel กำหนดลักษณะการเชื่อมแบ่งเป็น 4 ทำเชื่อมได้แก่ ทำราบ ทำขนาน ทำตั้ง และทำเหนือศีรษะ โดยใช้ประกอบลักษณะการต่องานท่อดังนี้

4.3.1 การเชื่อมโลหะแผ่นรอยต่อชนบากงาน

4.3.1.1 การเชื่อมโลหะแผ่น (รูปที่ 42) โดยใช้รอยต่อชนบากงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

- (1) ตำแหน่ง 1G (ทำราบ)
- (2) ตำแหน่ง 2G (ทำขนาน)
- (3) ตำแหน่ง 3G (ทำตั้ง)
- (4) ตำแหน่ง 4G (ทำเหนือศีรษะ)

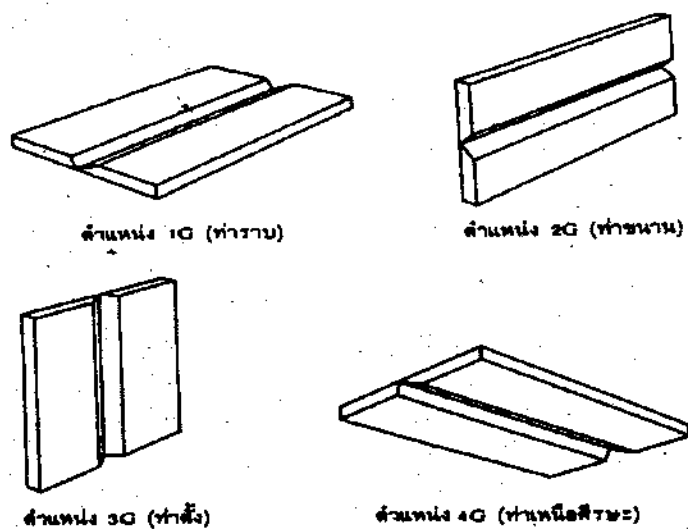


รูปที่ 42 ตำแหน่งทำเชื่อมโลหะแผ่นสำหรับรอยต่อชน

4.3.1.2 การเชื่อมท่อรอยต่อชนปากงาน

การเชื่อมต่อโดยใช้รอยต่อชนปากงาน (รูปที่ 43) แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ

- (1) ตำแหน่ง 1G ตำแหน่งของท่ออยู่ในแนวขนาน การเชื่อมการทำเฉพาะด้านบน โดยกำหนดให้หมุนท่อในการเชื่อม
- (2) ตำแหน่ง 2G ตำแหน่งของท่ออยู่ในแนวตั้ง การเชื่อมอยู่ในแนวขนาน โดยกำหนดไม่ให้สามารถหมุนท่อในการเชื่อม
- (3) ตำแหน่ง 5G ตำแหน่งของท่ออยู่ในแนวขนาน การเชื่อมการทำในแนวเส้นรอบวงของท่อ โดยกำหนดให้จับยึดท่ออยู่กับที่
- (4) ตำแหน่ง 6G ตำแหน่งของท่ออยู่ในแนวเอียง (มุม $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$) การเชื่อมอยู่ในแนวเส้นรอบวงของท่อ โดยกำหนดให้จับยึดท่ออยู่กับที่
- (5) ตำแหน่ง 6GR ตำแหน่งของท่ออยู่ในแนวเอียง (มุม $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$) การเชื่อมกระทำในแนวเส้นรอบวงของท่อ สำหรับรอยต่อรูปตัวที (T) รูปตัวเค (K) หรือรูปตัววาย (Y) โดยกำหนดให้จับยึดท่ออยู่กับที่และมีแผ่นวงแหวน สำหรับจำกัดขอบเขตการเชื่อม

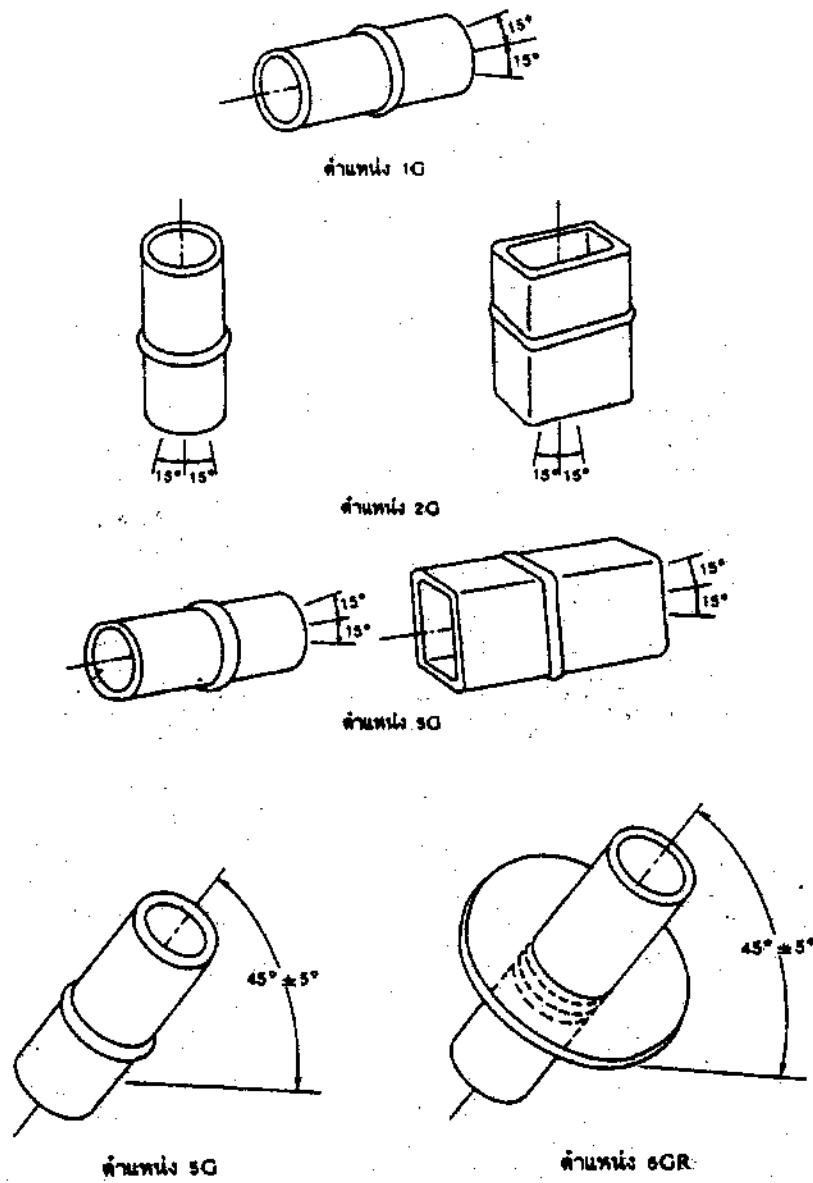


รูปที่ 43 ตำแหน่งของท่าเชื่อมต่อต่อบากงาน

4.3.1.3 การเชื่อมรอยต่อฉาก

การเชื่อมโลหะแผ่น โดยใช้รอยต่อฉาก (รูปที่ 44) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

- (1) ตำแหน่ง 1F (ท่าราบ)
- (2) ตำแหน่ง 2F (ท่าขนาน)
- (3) ตำแหน่ง 3F (ท่าตั้ง)

(4) ตำแหน่ง 4F (ทำเหนือศีรษะ)

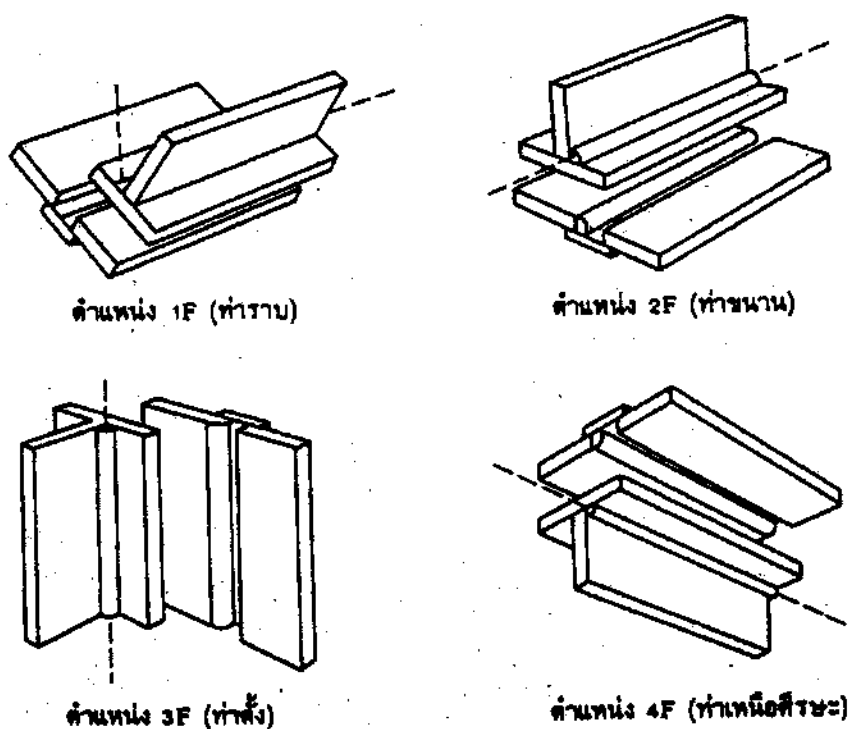

รูปที่ 44 ตำแหน่งทำเชื่อมโลหะแผ่นสำหรับรอยต่อฉาก

4.4 สรุป

การทดสอบช่างเชื่อมภายในคลังปิโตรเลียมช่างเชื่อมนั้นจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานตาม ASME ด้วยทำเชื่อม 6G สำหรับงานท่อและ 2G, 3G สำหรับงานถังบรรจุน้ำมัน โดยช่างเชื่อมอาจต้องทำการทดสอบใหม่เมื่อตรวจพบว่าการเชื่อมไม่ถูกต้อง, เปลี่ยนกรรมวิธีเชื่อมใหม่ เปลี่ยนประเภทของโลหะหรือลวดเชื่อมต่างชนิดไปที่เคยทดสอบ

การเชื่อมท่อในคลังปิโตรเลียมจะกระทำโดยการนำท่อทั้งสองที่ทำการบากหน้าแล้วมาวางติดกันโดยให้ระดับของท่อทั้งสองนั้นอยู่ในแนวเดียวกันแล้วจึงทำการเชื่อมยาแนว โดยเชื่อมเป็นจุดเล็ก ๆ 3 จุดรอบท่อแล้วจึงทำการวัดดูระดับว่าตรงกับที่วางไว้แต่ต้นหรือไม่ถ้าตรงดีแล้ว จะทำการเชื่อมประกอบท่อโดยจะทำการเชื่อม 3 ครั้งต่อรอยต่อท่อ 1 รอย การเชื่อมท่อรอบแรกหรือที่เรียกกันว่า การยึดได้ จะใช้การเชื่อมแบบ TIG ซึ่งใช้แก๊สอาร์กอนเป็นตัวปกคลุมลวดเชื่อมและประกายอาร์กส่วนรอบที่สองเรียกว่าการ part กับรอบที่สามเรียกว่า cover หรือการราดหน้า จะใช้การเชื่อมแบบเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งการเชื่อมสองวิธีนี้จะใช้กับ ท่อน้ำมันและท่อก๊าซ แต่ท่อน้ำดับเพลิงยังสามารถใช้การเชื่อมแบบเชื่อมไฟฟ้าทั้งสามชั้นหมดได้