

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

2.1 โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันเหล็กมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่องานด้านวิศวกรรม และงานด้านอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นความสำคัญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการพื้นที่กว้างๆ และความยาวมาก ๆ ได้แก่ สะพานข้ามทาง โครงสร้างตึก โรงงานอุตสาหกรรม สนามกีฬา รถยนต์ เป็นต้น

ดังนั้นจึงควรที่จะมีการคิดค้นและการปรับปรุงวิธีการใช้เหล็กโดยเอาจุดแข็งมาใช้ และนำเอาจุดอ่อนมาปรับปรุงผสมกับวัสดุชนิดอื่นเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ และเหมาะสมกับสภาพที่จะเอาไปใช้งานนอกจากนี้ควรจะมีการปรับปรุงเหล็กเพื่อเพิ่มความสามารถในการทนทานต่อแรงกระแทก ในขณะที่เหล็กมีน้ำหนักเท่าเดิมหรือเบากว่าเดิม และเพิ่มความสามารถในการยืดหยุ่นของเหล็กเพื่อรับการสั่นสะเทือนมากขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างเหล็กให้เหมาะสมในการนำไปใช้งาน

2.1.1 อิทธิพลของอุณหภูมิอบชุบที่มีผลต่อโครงสร้างและคุณสมบัติทางกลของเหล็ก

AISI 4140

ดำเนินงานวิจัยโดย นายวาทัญญู อรรถาเวช , นาย สมศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ และ นางสาว สุภัค จำรัสทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา อุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของอุณหภูมิอบชุบ ที่มีผลต่อโครงสร้างและคุณสมบัติทางกลของเหล็ก AISI 4140 โดยทำการทดสอบวัสดุ และวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยวิธีทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอบชุบ และอัตราการเย็นตัวของสารชุบที่มีผลต่อความแข็ง ความทนต่อแรงกระแทก ความทนต่อแรงดึง โมดูลัสความยืดหยุ่น เปอร์เซ็นต์ความยืดหยุ่น รวมทั้งศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ

ผลลัพธ์ของการศึกษาพบว่าความแข็งจะแปรผันตรงกับอัตราการเย็นตัว และแปรผกผันกับอุณหภูมิอบชุบ และอุณหภูมิการอบคืนไฟ ความทนต่อแรงกระแทกจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิอบชุบ อุณหภูมิการอบคืนไฟ และอัตราเย็นตัวของสารอบชุบ ความทนต่อแรงดึงจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิอบชุบ อุณหภูมิการอบคืนไฟ และอัตราเย็นตัวของสารอบชุบ ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิอบชุบ อุณหภูมิการอบคืนไฟ และอัตราเย็นตัวของสารอบชุบ เปอร์เซ็นต์ความยืดหยุ่นจะไม่มีผลต่ออุณหภูมิการอบชุบ แต่จะแปรผันตรงกับอุณหภูมิการอบคืนไฟและแปรผกผันกับอัตราการเย็นตัวของสารชุบ โครงสร้างจุลภาคจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิอบชุบ อุณหภูมิการอบคืนไฟ และอัตราเย็นตัวของสารอบชุบ

2.1.2 การศึกษาตัวแปรในการอบชุบที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาค

ดำเนินงานวิจัยโดย นางสาวทิพวรรณ แม่นเจริญ และนายศักดิ์ชัย เตนนิตรัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา อุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้ศึกษาตัวแปรในการชุบแข็งที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาค โดยทำการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธีการคำนวณทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็ง และความทนต่อแรงกระแทก กับตัวกลางที่ใช้ในการชุบแข็ง และอุณหภูมิที่ใช้ในการอบชุบ รวมทั้งศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กที่ผ่านการชุบแข็งในสภาวะต่าง ๆ

ผลลัพธ์ของการศึกษาพบว่า อุณหภูมิและการเย็นตัวมีผลกระทบต่อความแข็ง ความทนต่อแรงกระแทก และโครงสร้างจุลภาค โดยอุณหภูมิที่ใช้ในการอบชุบแปรผกผันกับความแข็ง แต่แปรผกผันกับความทนต่อแรงกระแทก และขนาดของเม็ดเกรน ยกเว้นการชุบแข็งในน้ำมัน อุณหภูมิไม่มีผลต่อความทนต่อแรงกระแทก โดยความทนต่อแรงกระแทกที่ได้จากการชุบแข็งในน้ำมันจะใกล้เคียงกับความทนต่อแรงกระแทกก่อนการชุบแข็ง

2.2 การอบชุบ (Heat Treatment)

2.2.1 การชุบแข็ง (Hardening)

คือ การอบชุบความร้อนเพื่อต้องการให้เหล็กภายหลังการชุบมีความแข็งเพิ่มขึ้น เพื่อทนต่อการเสียดสีในขณะทำงาน การชุบแข็งเป็นวิธีที่จะให้ได้โครงสร้างของเหล็กสุดท้ายเป็นมาร์เทนไซต์ หรือเบนไนท์ ขึ้นอยู่กับความแข็งสุดท้ายที่ต้องการ

การชุบแข็งเป็นกระบวนการให้ความร้อนกับเหล็กจนมีอุณหภูมิเท่ากับ หรือสูงกว่า อุณหภูมิวิกฤติ แล้วทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ภายหลังการอบชุบจะทำให้คุณสมบัติของเหล็กเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะทำให้เหล็กมีคุณสมบัติตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เช่น มีความแข็งมากขึ้น หรือทนต่อการเสียดสีขณะใช้งาน

ในการให้ความร้อนแก่เหล็กจะเพิ่มความร้อนขึ้นอย่างช้าๆ เพื่อให้โครงสร้างของเหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่อุณหภูมิเปลี่ยนไป ถ้าหากให้ความร้อนแก่เหล็กอย่างรวดเร็วเกินไป จะทำให้เหล็กเกิดการแตกร้าว โค้งหรือบิดงอในช่วงการให้ความร้อนแก่เหล็ก ก่อนที่จะขึ้นไปถึงช่วงอุณหภูมิที่ต้องการ ดังนั้นจึงควรจะมีการคงอุณหภูมิไว้เป็นช่วงๆ เพื่อให้เหล็กมีอุณหภูมิเท่ากันทั่วทั้งหน้าตัด และตลอดทั้งชิ้นงาน

ความแข็งของเหล็กหลังจากที่ได้จากการชุบแข็ง จะขึ้นอยู่กับอัตราการถ่ายเทความร้อนของสารชุบ ปริมาณของคาร์บอน และขนาดของชิ้นงาน ในเหล็กกล้าผสมนั้นจะมีธาตุต่างๆ เป็นส่วนผสมอยู่ ธาตุเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มคุณสมบัติของเหล็ก เช่น ทำให้สามารถชุบแข็งได้ลึกมาก และในการทำให้เหล็กเย็นตัวอย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ สารชุบซึ่งมีอัตราการ

เย็นตัวที่แตกต่างกัน เช่น น้ำจะให้อัตราการเย็นตัวที่ดีกว่าน้ำมัน สารชุบมีหลายชนิด เช่น น้ำ น้ำมัน โดยปกติแล้วเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ และปานกลางจะชุบแข็งในน้ำเพื่อให้มีอัตราการเย็นตัวที่รวดเร็ว แต่ในเหล็กกล้าคาร์บอนสูง และเหล็กกล้าโลหะผสมจะชุบแข็งในน้ำมัน เพราะว่าการเย็นตัวไม่รวดเร็วเท่ากับน้ำ ถ้าทำให้การเย็นตัวเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยการจุ่มน้ำอาจจะทำให้เหล็กกล้าคาร์บอนสูง และเหล็กกล้าโลหะผสมเกิดการแตกร้าวได้ เนื่องจากอิทธิพลของธาตุคาร์บอน และธาตุอื่น ๆ อยู่ในปริมาณที่สูงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ และปานกลาง

เหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำกว่า 0.3 % จะไม่สามารถทำการชุบแข็งได้ หรือเมื่อทำการชุบแล้วจะไม่แข็งนั่นเอง ถ้าจะทำให้แข็งได้ต้องทำการชุบ โดยการชุบผิวแข็งเท่านั้น ความสามารถในการชุบแข็งของเหล็กจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถสรุปองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้สามารถชุบแข็งได้คือ

1. เหล็กที่ต้องการชุบแข็งต้องมีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 0.3%
2. เหล็กจะต้องได้รับความร้อนเหนือเส้นอุณหภูมิวิกฤติ จนโครงสร้างเปลี่ยนไปเป็นออสเทนไนต์ทั้งหมด
3. สารชุบต้องมีอัตราการเย็นตัวที่สูงพอเหมาะ

การชุบแข็งแบบมาร์เทมเปอริง (Martempering) เป็นกระบวนการชุบแข็งที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน หรือมีความหนาบางแตกต่างกันมากๆ เพราะว่าการขึ้นงานดังกล่าวถ้าชุบแข็งด้วยวิธีธรรมดา จะทำให้เกิดการบิดงอหรือแตกร้าวได้ง่าย วิธีการนี้จะทำโดยการเผาเหล็กจนโครงสร้างเดิมเปลี่ยนไปเป็นออสเทนไนต์ แล้วทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยการจุ่มลงในสารชุบที่มีการถ่ายเทความร้อนได้รวดเร็วก่อน จากนั้นต้องจุ่มแช่ในอ่างเกลือหลอมละลาย ที่อุณหภูมิประมาณ 400°C ในช่วงเวลาหนึ่งก่อน แล้วจึงจุ่มลงในน้ำ หรือเป่าด้วยอากาศเย็นทันที

การชุบแข็งแบบออสเทมเปอริง (Austempering) เป็นกระบวนการชุบแข็งที่มีขั้นตอนคล้ายคลึงกับวิธีมาร์เทมเปอริง แต่แตกต่างกันตรงที่เวลาที่ใช้ในการชุบลงในอ่างเกลือ ต้องใช้เวลานานจนแน่ใจว่า โครงสร้างได้เปลี่ยนจากออสเทนไนต์ไปเป็นเบไนต์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งระยะเวลานั้นต้องดูว่าเป็นเหล็กที่มีส่วนผสมของธาตุอื่น และมีโครงสร้างเป็นแบบใดจาก TTT Curve จากนั้นก็นำชิ้นงานออกจากอ่างเกลือ แล้วปล่อยให้เย็นในน้ำ หรือในอากาศ อุณหภูมิของน้ำเกลือจะอยู่ประมาณ $400-600^{\circ}\text{C}$ โครงสร้างสุดท้ายที่ได้คือ เบไนต์

2.1.2 การอบคืนตัว (Tempering)

เหล็กภายหลังการชุบแข็งจะมีโครงสร้างส่วนใหญ่ประกอบด้วยมาร์เทนไซต์ และออสเทนไนต์เหลือค้าง (Residual austenite) ถ้าเป็นเหล็กคาร์บอนสูง จะมีโปรยูเทคตอยด์ซีเมนไตต์จัดกระจายอยู่ทั่วไป นอกจากนี้เหล็กที่ผ่านการชุบแข็งจะเกิดความเครียดภายใน อันเนื่องมาจากอัตราการเย็นตัวที่เร็วจากอุณหภูมิสูง คุณสมบัติของเหล็กตามลักษณะที่กล่าวจะมีความแข็งแรงสูง แต่จะขาดคุณสมบัติด้านความเหนียวไม่ทนต่อแรงกระแทก (Poor impact strength) และความเครียดภายในที่เกิดขึ้นจะมีส่วนทำให้ชิ้นงานบิดงอ หรืออาจเกิดการแตกร้าวในขณะใช้งาน ดังนั้นเหล็กที่ผ่านการชุบแข็งก่อนนำไปใช้งานควรนำมาทำการอบคืนตัว เพื่อคลายความเครียดภายในให้หมดไป หรือเหลืออยู่น้อยที่สุด และในขณะเดียวกันจะทำให้มาร์เทนไซต์แตกตัวให้โครงสร้างกึ่งสมดุล (Tempered Martensite) ซึ่งจะมีผลอย่างกว้างขวางต่อคุณสมบัติของเหล็ก ดังเช่น ความแข็งแรงจะลดลง แต่ความเหนียวจะกลับสูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงอุณหภูมิของการอบคืนตัวและเวลาที่ใช้

การอบคืนตัวเป็นวิธีการเผาเหล็กที่ผ่านการชุบแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าเส้น A_1 ภายหลังเมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานานพอสมควรแล้ว จะปล่อยให้เย็นตัวช้าๆ ภายในเตา การเปลี่ยนแปลงของมาร์เทนไซต์และออสเทนไนต์เหลือค้างไปสู่โครงสร้างกึ่งสมดุลจะเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิต่างๆ กัน ดังนี้

อุณหภูมิช่วงแรก ($80-200^{\circ}\text{C}$) โครงสร้างมาร์เทนไซต์จะแตกตัวให้โครงสร้างเฟอร์ไรต์ชนิดที่ใกล้จะเป็นระบบลูกบาศก์ (Pseudo cubic) ซึ่งมีคาร์บอนละลายอยู่ 0.25% กับคาร์ไบด์ชนิดเอฟซีลอน มีสูตร Fe_2C หรือ Fe_2C_4 และมีคาร์บอนประมาณ 8.2% ทั้งคาร์ไบด์ และเฟอร์ไรต์ ($0.25\% \text{ C}$) จะตกผลึกชนิดละเอียด และจัดกระจายอยู่ทั่วไปในโครงสร้าง สามารถศึกษาได้โดยกล้องขยายอิเล็กตรอนเท่านั้น การอบคืนตัวในช่วงอุณหภูมินี้ความแข็งแรงจะลดลงเล็กน้อย แต่ความเครียดภายในจะถูกทำลายไปเกือบหมด

อุณหภูมิช่วงที่สอง ($200-280^{\circ}\text{C}$) โครงสร้างออสเทนไนต์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นมาร์เทนไซต์ได้ทันในขณะชุบแข็ง (retained austenite) จะแตกตัวให้โครงสร้างเฟอร์ไรต์ ($0.25\% \text{ C}$) และซีเมนไตต์ (Fe_3C) ที่มีความละเอียดและจัดกระจายโครงสร้างที่ปรากฏจะคล้ายคลึงกับเบนไนต์ความแข็งแรงจะลดลงมาก แต่ความเหนียวจะเพิ่มขึ้น

อุณหภูมิช่วงที่สาม ($300-500^{\circ}\text{C}$) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฟอร์ไรต์จะแตกตัวให้เฟอร์ไรต์ที่มีคาร์บอน 0.025% และซีเมนไตต์ ส่วนเอฟซีลอนคาร์ไบด์ จะเปลี่ยนเป็นซีเมนไตต์ (Fe_3C) โครงสร้างที่ได้จะคงยังอยู่ในลักษณะละเอียด และจัดกระจายมีลักษณะคล้ายซอร์ไบท์

อุณหภูมิช่วงที่สี่ (สูงกว่า 500°C ขึ้นไปจนถึง A_1) โครงสร้างที่เกิดขึ้นจะปรับตัวเข้าสู่สภาพสมดุลย์และมีการขยายตัวของเฟอไรท์และซีเมนต์ไต้โตขึ้น ความแข็งแรงจะลดลงมาก โดยความเหนียวจะเพิ่มขึ้นในลักษณะคล้ายคลึงกับเหล็กที่ผ่านการทำสเฟอไรไรต์ไดซ์ซิง (Incomplete annealing)

ในทางปฏิบัติแบ่งช่วงอุณหภูมิสำหรับการอบคืนตัวออกเป็น 3 ช่วง คือ

การอบคืนตัวที่อุณหภูมิต่ำ ($150-250^{\circ}\text{C}$) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเครียดภายใน และปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านความเหนียว โดยพยายามรักษาความแข็งแรงในระดับใกล้เคียงกับความแข็งแรงที่ได้ภายหลังการชุบแข็ง เวลาที่ใช้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง โครงสร้างของเหล็กจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

การอบคืนตัวที่อุณหภูมิปานกลาง ($350-450^{\circ}\text{C}$) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหล็กมีความเหนียวสูง และมีคุณสมบัติทางด้านความยืดหยุ่นสูง ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเหล็กทำหมอบสปริง โครงสร้างของเหล็กจะใกล้เคียงกับเบนไนท์

การอบคืนตัวที่อุณหภูมิสูง ($500-650^{\circ}\text{C}$) จะกระทำเมื่อต้องการทำลายความเครียดภายในให้หมดไป และเพื่อให้ได้เหล็กที่มีคุณสมบัติด้านความเหนียวสูง โดยมีความอยู่ในเกณฑ์สูงด้วย โครงสร้างของเหล็กจะมีลักษณะเป็นเฟอไรท์ละเอียดใกล้เคียงกับโครงสร้างของรีไบท์

2.3 สารชุบ (Quenching Medium)

สารชุบหมายถึง ตัวกลางที่ทำให้ชิ้นงานเย็นตัวด้วยอัตราที่เหมาะสม เพื่อสามารถควบคุมให้ชิ้นงานมีโครงสร้างตามความต้องการตามสภาวะ และประเภทของการใช้งาน ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างอัตราการเย็นตัว (Cooling Rate) เวลา (Time) และอุณหภูมิ (Temperature) สารชุบชนิดต่างๆ จะให้ความสามารถในการลดอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นในการเลือกสารชุบจึงควรพิจารณาถึงองค์ประกอบ ดังนี้

- ก. อัตราการถ่ายเทความร้อนของสารชุบ
- ข. ขนาดและรูปร่างของชิ้นงาน
- ค. ลักษณะโครงสร้างที่ต้องการภายหลังการอบชุบ

ชนิดของสารชุบ

2.3.1 น้ำ (Water)

เป็นสารชุบที่หาได้ง่าย ราคาถูก และสามารถระบายความร้อนได้ดี มีอัตราการเย็นตัวที่สม่ำเสมอ ไม่เกิดมลพิษ และไม่อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน แต่มีข้อเสียคือ ชิ้นงานมักเกิดการบิดงอ หรือเกิดการแตกร้าวได้ง่าย ความแข็งแรงไม่ค่อยสม่ำเสมอ และชิ้นงานเป็นสนิมภายหลังการอบชุบ เพราะน้ำให้อัตราการเย็นตัวที่ค่อนข้างต่ำในตอนแรก แต่อัตราการเย็นตัวจะสูงขึ้นมากในช่วงอุณหภูมิ 200-400 °C อันเป็นคุณสมบัติที่ไม่ดี เพราะว่าเป็นช่วงที่ออสเตนไนต์เปลี่ยนไปเป็นมาร์เทนไซต์ จะทำให้เกิดความเครียดมากโดยเฉพาะเหล็กที่มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนสูง

2.3.2 น้ำเกลือ (Brine)

เป็นสารละลายที่มีเกลือละลายอยู่ในน้ำ ที่มีความเข้มข้นต่างๆ กันแต่ที่นิยมใช้กันประมาณ 10% น้ำเกลือมีคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนที่ดีมาก มีอัตราการเย็นตัวประมาณ 2,300 °C ต่อวินาที ช่วงที่ให้อัตราการเย็นตัวสูงสุดคือ 400-600 °C ซึ่งไม่อยู่ในช่วงที่ออสเตนไนต์เปลี่ยนไปเป็นมาร์เทนไซต์ ดังนั้นความเครียดภายในจึงมีน้อยลง เกิดการบิดงอน้อยกว่าการชุบด้วยน้ำ ข้อเสียที่พบบ่อยๆ คือ น้ำเกลือจะทำปฏิกิริยากับถังชุบ และอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้เกิดการผุกร่อนอย่างรุนแรง

2.3.3 น้ำมัน (Oil)

เป็นสารชุบที่มีอัตราการถ่ายเทความร้อนต่ำประมาณ 200 °C ต่อวินาที ซึ่งไม่สูงพอสำหรับการชุบเพื่อให้ได้มาร์เทนไซต์ โดยเฉพาะเหล็กผสมต่ำหรืองานขนาดใหญ่ เหมาะกับงานที่เหล็กมีส่วนผสมสูงที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมาก น้ำมันมีข้อดีตรงที่ให้อัตราการเย็นตัวที่สม่ำเสมอ ไม่เกิดความเครียดกับชิ้นงานมาก แต่ถ้าต้องการเพิ่มอัตราการเย็นตัวให้น้ำมันดีขึ้น ก่อนการชุบควรอุ่นน้ำมันให้มีความร้อนประมาณ 50-80 °C จะทำให้น้ำมันมีความใสขึ้น

2.3.4 อากาศ (Air)

ส่วนมากใช้กับงานที่เป็นเหล็กที่มีส่วนผสมสูง หรือเหล็กที่มีส่วนผสมต่ำแต่มีขนาดเล็ก และบาง มีข้อดีตรงที่ขนาดของชิ้นงานคงที่ แต่มักเกิดสนิมได้ง่าย อันเนื่องมาจากการรวมตัวกันของออกซิเจน

2.4 ความแข็ง (Hardness)

การวัดหาความแข็งเป็นการทดสอบที่ง่าย และผู้ทดสอบไม่ต้องมีความชำนาญมากนัก เพราะเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความแข็งจะช่วยให้ได้มากและจะทราบผลได้อย่างรวดเร็ว

การวัดค่าความแข็งมีหลายวิธี ได้แก่ เครื่องทดสอบแบบบริเนลล์ (Brinell tester), แบบร็อกเวลล์ (Rockwell), แบบวิกเกอร์ (Vicker) และแบบชอร์ (Shore) แต่ในที่นี้จะขอกล่าวโดยละเอียดเฉพาะเครื่องทดสอบแบบบริเนลล์

2.4.1 ชนิดของการทดสอบความแข็ง

ชนิดของการทดสอบความแข็งจะมีความหมายในทางวิศวกรรมคือ เป็นความแข็งของวัสดุต่างๆ ที่จะนำมาวัดหาความแข็งได้โดยความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือความต้านทานต่อการขีดข่วน ความต้านทานต่อการเกิดการเสียดสี

หลักในการปฏิบัติ เราสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1. ชนิดที่ใช้น้ำหนักกดลงที่และใช้หัวกด (indenter) เป็นตัวกดเพื่อหาความแข็ง ได้แก่ แบบบริเนลล์, แบบร็อกเวลล์, และแบบวิกเตอร์ ซึ่งเป็นวิธีการวัดเพื่อหารอยบุ่ม หาความลึกบนผิวหน้าของชิ้นงาน

2. ชนิดที่ใช้น้ำหนักกดลงที่ไม่คงที่ เช่น เครื่องทดสอบความแข็งแบบมาร์เทนส์ (Martens hardness)

3. ชนิดที่ใช้แรงเคลื่อนที่โดยใช้แรงกระทำกับชิ้นงานทดสอบ เช่นแบบชอร์

3.1 การทดสอบโดยการใส่ลูกตุ้มแกว่ง เมื่อไปกระทบชิ้นงานให้แตกหักแล้วสะท้อนกลับมา และวัดเป็นมุม (องศา) ได้แก่ การทดสอบแบบเจอโรสโคป (Juro scope-hardness), แบบชาร์ปี และแบบไอซอด

3.2 ชนิดที่ใช้วิธีขีดข่วนลงบนชิ้นงานคือ แบบสแครตช์ (Scratch hardness) แบบมาร์เทนส์สแครตช์ (Martens Scratch hardness)

2.4.2 การทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์

เมื่อปี พ.ศ. 2443 เจ. เอ. บริเนลล์ (J.A. Brinell) ได้กำหนดวิธีการทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์ขึ้น และเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

2.4.2.1 หลักการหาค่าความแข็ง และการวัดความแข็งแบบบริเนลล์

การหาค่าความแข็งแบบบริเนลล์โดยการคำนวณ จะใช้สูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 HB &= \frac{\text{น้ำหนักที่ใช้ทดสอบ (kg)}}{\text{พื้นที่ผิวหน้ารอยบุ่ม}} \\
 &= \frac{P}{\pi(D/2)[D - (D^2 - d^2)]} \\
 &= \frac{2P}{\pi(D - d^2)} \quad (2.1)
 \end{aligned}$$

$$\pi D [D - (D^2 - d^2)]$$

กำหนดให้ $\pi = 22/7$ (หรือ 3.1416)

D = เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกด (mm)

P = น้ำหนักกดที่กระทำต่อวัตถุ (kg)

d = ความโตของรอยบุ๋ม (mm)

ในการคำนวณค่าความแข็งแรงแบบบริเนลล์ ถ้าค่าที่ได้ออกมามีจุดทศนิยมให้ตัดจุดทศนิยมนั้นออก เช่น ค่าความแข็งแรงบริเนลล์ 53.5 ให้เขียนเป็น ค่าความแข็งแรงบริเนลล์ 53 เท่านั้น

และถ้าค่าความแข็งแรงที่ได้ออกมามีจุดทศนิยมมากกว่า 2 ตัว ให้ตัดออก 1 ตัวคงไว้เพียง 1 ตัวเท่านั้น เช่น ได้ค่าความแข็งแรง 35.645 ให้ตอบเป็นค่าความแข็งแรงแบบบริเนลล์ 35.6 เท่านั้น

2.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวกดกับน้ำหนัก และความโตของ เส้นผ่านศูนย์กลางตัวกด ตารางที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหัวกดกับน้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบ (load) และความโตของเส้นผ่านศูนย์กลางหัวกด

เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกด (mm)	น้ำหนักที่ใช้ (kg)	โลหะที่ใช้	สัญลักษณ์
5	750	วัสดุทดสอบแข็งมาก	(5/750)
10	500	อลูมิเนียม แมกนีเซียม	(10/500)
10	1000	โลหะผสมทองแดงผสม	(10/1000)
10	3000	เหล็กกล้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม	(10/3000)

2.4.4 ข้อควรระวังในการทดสอบ

- ผิวหน้าของชิ้นงานทดสอบต้องเรียบสม่ำเสมอ
- หลังจากที่กดชิ้นงานให้เป็นรอยบุ๋มแล้ว เวลาที่จะวัดความโตของรอยบุ๋มจะต้องใช้กล้องขยายส่องดู ด้านในของกล้องจะมีสเกล เอาสเกลด้านใดด้านหนึ่งให้อยู่ที่ 0 แล้วทำการวัดหาความโตทั้งทางด้านแนวนอนและแนวตั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย
- ความหนาของชิ้นงานที่จะนำมาทดสอบ ต้องมีพื้นที่มากกว่าความลึกรอยกดประมาณ 10 เท่า

4. พื้นที่ความกว้างและความยาวของชิ้นงานทดสอบจะต้องโตและยาวประมาณ 2 เท่าของความโตของหัวกด

5. เมื่อทำการกดหาความแข็งเป็นรอยบุ๋มแล้วและต้องการทดสอบอีกครั้งใกล้ๆ จุดเดิม ต้องให้ห่างกว่าจุดแรกมากกว่า 4 เท่า ของความโตหัวกด และต้องห่างจากจุดแรกมากกว่า 2.5 เท่าของความโตหัวกด


2.5 ความทนต่อแรงกระแทก (Impact Strength)

ค่าความเหนียว (toughness) ของวัสดุสามารถหาได้จากการทดสอบแรงกระแทก และการทดสอบแรงกระแทกนี้ เป็นการทดสอบแบบ Dynamic Test ซึ่งทดสอบโดยการปล่อยให้ตุ้มน้ำหนักตกลงมากระทบเหล็กตัวอย่างที่ทดสอบจนเกิดการบิดงอเสียหาย การปล่อยให้ตุ้มน้ำหนักตกลงมาเองจะก่อให้เกิดแรงกระทบซึ่งสามารถคำนวณเป็นพลังงานออกมาได้


ค่าพลังงานของการกระทบจะทำให้เหล็กตัวอย่างเสียหายจะมีค่าเท่ากับผลต่างของพลังงานที่ได้จากลูกตุ้มก่อนการกระทบและหลังการกระทบ และค่าพลังงานนี้จะขึ้นอยู่กับค่าความเร็วของการแกว่งของลูกตุ้ม

2.5.1 การทดสอบด้วยการตีหักแบบชาร์ปี (Charpy Impact Test) ตาม DIN 50115

เป็นการทดสอบเพื่อต้องการทราบว่าเหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ มีความเหนียวและการเปลี่ยนรูป โดยใช้หัวค้อนตามรูปที่ 2.1 ปล่อยลงมาให้กระทบกับชิ้นงานทดสอบ (specimen) ที่มีขนาดมาตรฐานต่างกันด้วยความเร็วหัวค้อนประมาณ 5-5.5 m/s เครื่องทดสอบนี้มีขนาดมาตรฐานตั้งแต่ 50-300 J สำหรับชิ้นทดสอบขนาดเล็กจะใช้กับเครื่องทดสอบขนาด 7.5-50 J โดยใช้ความเร็วหัวค้อน 3.6-4 m/s

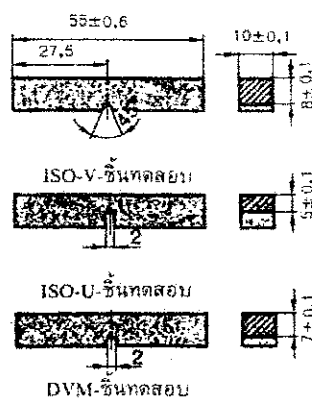

รูปที่ 2.1 ลักษณะรูปร่างของชิ้นงานทดสอบ
(ที่มา :งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ,มานพ, 2537)

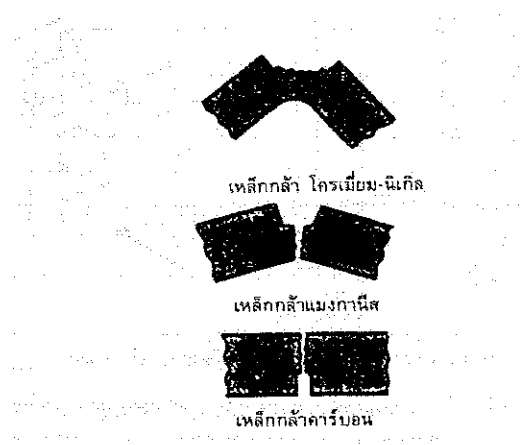

รูปที่ 2.2 ตัวอย่างประเภทของรอยแตกหักของชิ้นงานทดสอบเหล็กกล้าชนิดต่างๆ

(ที่มา :งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ,มานพ, 2537)

2.5.1.1 การจะประเมินค่าหรือเปรียบเทียบค่าจากการทดสอบ จะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

- ก) งานที่ใช้ในการตี
- ข) ลักษณะรูปร่างของชิ้นงานทดสอบ
- ค) อุณหภูมิที่ใช้ทดสอบ (กรณีที่ไม่ได้บอกมาให้ทดสอบที่ $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)
- ง) ทิศทางการตีชิ้นงานทดสอบที่ถูกวัดตามแนวขวางหรือตามแนวยาว

จ) งานทั้งหมดที่หัวค้อนใช้ทั้งหมดในการทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างวัสดุที่เหนียว คือ เหล็กกล้าโครเมียม-นิกเกิล กับวัสดุที่เปราะ คือ เหล็กกล้าคาร์บอน จะเห็นได้ตามรูปตัวอย่างของรอยแตกหักของชิ้นงานทดสอบ ซึ่งการทดสอบด้วยวิธีนี้เป็นการทดสอบแบบไดนามิกส์


2.5.1.2 องค์ประกอบที่มีผลต่อแรงกระแทก คือ

ก) รอยบาก (notch) รูปตัว V จะแตกหักได้ง่ายกว่ารอยบากรูปตัว U

ข) ถ้าอุณหภูมิของวัสดุยิ่งต่ำจะเกิดการแตกหักแบบเปราะได้ง่าย

ในการทดสอบแบบตีกระแทกนี้กับการหาความเหนียวของเหล็กกล้า เหล็กเหนียวหล่อ การบ่ม (ageing) ความเปราะจากความร้อน ความเปราะจากความเย็น และการตรวจสอบวัสดุที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment)

ดังนั้น จึงมีการทดสอบชิ้นงานทดสอบหลายชิ้นที่เป็นวัสดุชนิดเดียวกันที่อุณหภูมิต่างๆ กัน ตามรูปที่ 2.3 แสดงความแตกต่างกันของวัสดุเหล็ก ระหว่าง face centered cubic (fcc) และ body centered cubic (bcc)

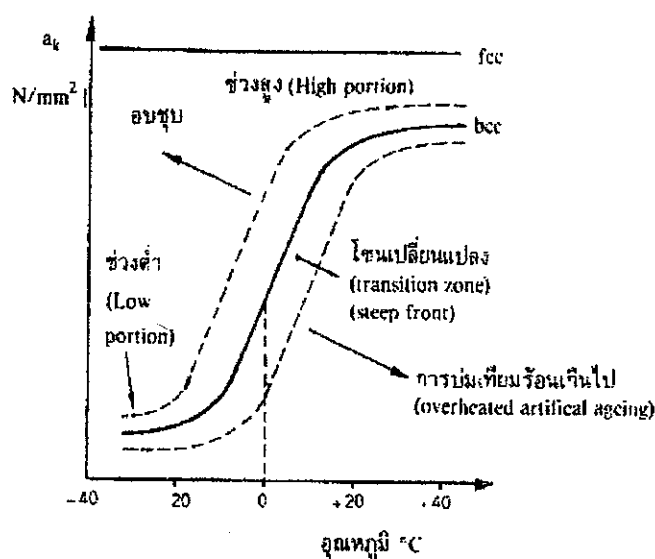

รูปที่ 2.3 แผนภาพความต้านแรงกระแทก


(ที่มา : โลหะวิทยา , มนัส, 2543)

วัสดุโครงสร้าง bcc เป็นวัสดุเนื้อเดียวกัน (homogeneous) จะมีค่าคงที่ตลอด (ระหว่าง -40°C - $+40^{\circ}\text{C}$) และคงความเหนียว ซึ่งได้แก่วัสดุเหล็กกล้าออสเทนไนต์ นิกเกิล ทองแดง อะลูมิเนียม

วัสดุโครงสร้าง bcc เช่น เหล็กกล้าไม่เจือหรือเจือต่ำทุกชนิด จะมีค่าความเหนียวดี ที่อุณหภูมิสูง (high portion) แต่จะเปราะ (ค่าความเหนียวต่ำ) ที่อุณหภูมิต่ำ ค่าความเหนียวที่อยู่ระหว่างโซนของการเปลี่ยนแปลง (transition zone) (ประมาณ $-10^{\circ}\text{C} - +10^{\circ}\text{C}$) ค่าความเหนียวจะไม่คงที่ (เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน ค่าความเหนียวเปลี่ยน) วัสดุที่มีเส้นโค้งในช่วงนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุซึ่งได้แก่ เหล็กกล้าเฟอร์ไรต์


วัสดุที่มีเกรนละเอียด จะมีความเหนียวในช่วงต่ำ (low portion) มากกว่าวัสดุที่มีเกรนหยาบ

ความเหนียว ความเปราะของวัสดุสามารถดูได้จากรูปร่างรอยแตกดังต่อไปนี้ (พิจารณา รูปที่ 2.5 ประกอบ)

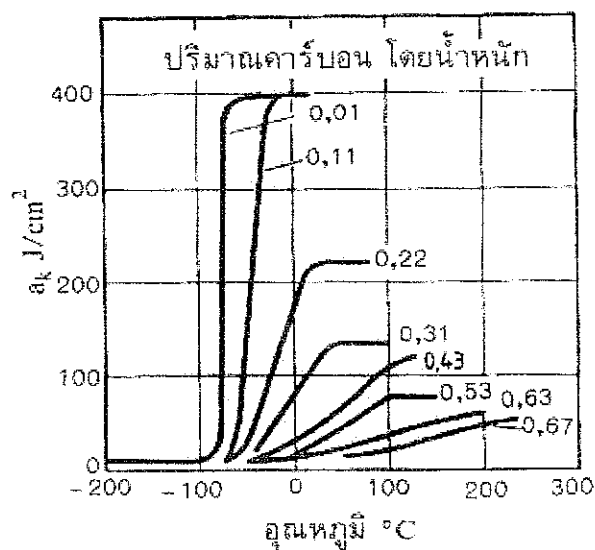

รูปที่ 2.4 เส้นโค้ง a_k -T ของเหล็กกล้าไม่เจือ

(ที่มา: วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก, มนัส, 2537)

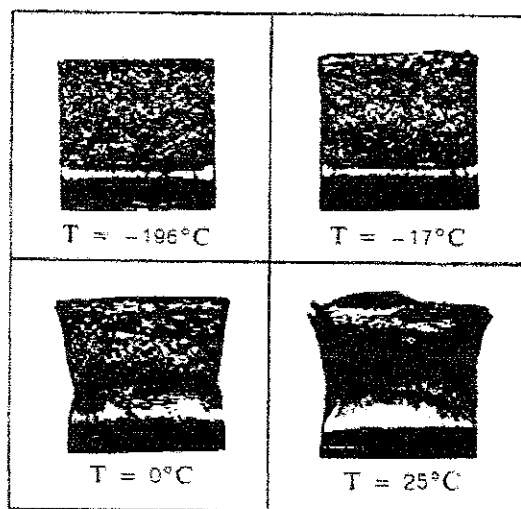

รูปที่ 2.5 รอยแตกจากการตีกระแทกที่อุณหภูมิต่างกัน วัสดุ St 37

(ที่มา :งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ,มานพ, 2537)

ในการทำให้ชิ้นงานทดสอบมีอุณหภูมิต่างๆ ในการทดสอบจึงต้องใช้วิธีการต่างๆ เข้าช่วยดังต่อไปนี้ สำหรับ

- 184 °C ใช้อากาศเหลว
- 72 °C ใช้ส่วนผสมความเย็นของกรดคาร์บอนิกรูปหิมะ + แอลกอฮอล์
- 21 °C ใช้ส่วนผสมความเย็น เกลือแกง + น้ำแข็ง
- 0 °C น้ำแข็ง
- 20 °C อุณหภูมิห้องปรับอากาศ
- 100 °C น้ำเดือด
- 200 °C อ่างเกลือ

2.5.1.3 การกำหนดสัญลักษณ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย

เนื่องจากพลังงานที่ใช้มีขนาดต่างกัน ชิ้นงานทดสอบมีลักษณะรอยบากและขนาดต่างกัน ดังนั้น ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย จึงควรใช้ชิ้นงานทดสอบที่มีลักษณะรอยบากเป็นตัว U ลึก 5mm ขนาด 10 x 10 x 55 mm แต่ถ้าความลึกของรอยบากรูปตัว U เป็นขนาดอื่น ก็เขียนสัญลักษณ์ได้ดังนี้ เช่น

KCU 15/3 แสดงถึงการใช้พลังงานในการกระแทก 15 kgm และใช้ชิ้นงานทดสอบที่มีรอยบากลึก 3 mm

KCU 30/3 แสดงถึงการใช้พลังงานในการกระแทกตามปกติคือ 30 kgm และใช้ชิ้นงานทดสอบที่มีรอยบากลึก 3 mm

2.5.1.4 วิธีการทดสอบ


- ก) ประกอบเครื่องทดสอบเพื่อทำการทดสอบแบบชาร์ปี
- ข) ตรวจสอบขนาดของชิ้นงานทดสอบและวัดพื้นที่หน้าตัดด้วย
- ค) ยกค้อนตีขึ้นเล็กน้อยเพื่อที่จะวางชิ้นงานทดสอบให้ตั้งฉากกับฐานรองรับ โดยให้รอยบากอยู่ตรงที่จุดกึ่งกลางระหว่างฐานรองรับ และอยู่ตรงกันข้ามกับค้อนที่ตี
- ง) ยกค้อนขึ้นจนกระทั่งเข็ม main pointer อยู่ตรงขีดตำแหน่งตี ซึ่งค้อนจะอยู่สูงโดยทำมุม $160^{\circ} \pm 22''$
- จ) ตั้งเข็ม idle pointer ให้อยู่ตรงขีดตำแหน่งตีด้วย
- ฉ) ดึงสล็อกปลดอยต์อนลงตี
- ช) เบรคค้อนที่ตีซึ่งแกว่งเลยไปทางด้านหลัง
- ซ) บันทึกอุณหภูมิทดสอบขณะนั้นด้วย
- ณ) ถ้าชิ้นทดสอบไม่หักขาดออกจากกัน ค่าของการกระแทกจะไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงควรบันทึกไว้ว่า ชิ้นงานทดสอบไม่หักขาดออกจากกันด้วยค่ากระแทกเท่าใด

2.6 การทดสอบความต้านแรงดึง (Tensile test)

การทดสอบความต้านแรงดึง (Tensile test) ซึ่งมีความสำคัญที่สุดในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเหล็กที่มีพื้นที่หน้าตัดมากกว่าชนิดเดียวกันว่าสามารถรับภาระได้สูงกว่าแท่งเหล็กที่มีพื้นที่หน้าตัดน้อยกว่าได้เท่าไร ในการหาความเค้นจึงจำเป็นต้องมีแท่งทดสอบ (specimen) ที่มีสัดส่วนที่มาตรฐานจะมีความยาวก่อนการดึง L_0 ที่มีขนาดมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นทดสอบ (d_0) เอง 5 ถึง 10 เท่า และความยาวที่ใช้ทดสอบ $L_c = L_0 + d_0$ ชิ้นทดสอบที่มีสัดส่วนที่เท่ากัน จะมาเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการทดสอบได้ พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้

จุดประสงค์การทดสอบด้วยแรงดึง

- เพื่อหาความต้านทานแรงดึง (Tensile test)
- เพื่อหาความเค้นคราก (yield stress)
- เพื่อหาขีดจำกัดความยืดหยุ่น (elastic limit)
- เพื่อหาความยืด (elongation)

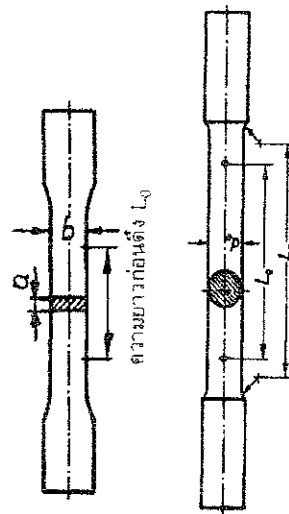

รูปที่ 2.9 ชิ้นทดสอบความต้านแรงดึง
(ที่มา :งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ,มานพ, 2537)

2.6.1 กฎของฮุก (Hook's law)

ค่าความต้านแรงดึงจะเป็นสัดส่วนกับความเครียดจะได้

$$\frac{\text{ความต้านแรงดึง}}{\text{ความเครียด}} = \text{ค่าคงที่}$$

ค่าโมดูลัสของยัง (Young's modulus) เมื่อความต้านแรงดึงอยู่ ณ จุดใดจะใช้สูตร
ความต้านแรงดึง (N/mm^2)

$$\sigma = F/S_0 \quad (2.2)$$

$$A = (L - L_0) \times 100/L_0 \quad (2.3)$$

$$E = (\sigma \times 100)/\epsilon \quad (2.4)$$

เมื่อ F = แรงดึง
 S_0 = พื้นที่หน้าตัดก่อนดึง
 L_0 = ความยาวก่อนดึง
 L = ความยาวหลังดึง
 A = ความยืด...%
 ϵ = ระยะเวลายืด %
 E = โมดูลัสยืดหยุ่น (N/mm^2)


2.6.2 การหาค่าอัตราการยืดตัว (ϵ) 0.2 %

อัตราการยืดตัว (ϵ) 0.2 % หมายถึง ความเค้นที่ทำให้เกิดการยืดตัวของชิ้นทดสอบมีค่า 0.2 % (เมื่อลดแรงดึงลงเหลือศูนย์) เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$R_{p0.2} = F_{0.2} / S_0 \quad (2.5)$$

เมื่อ $R_{p0.2}$ = ค่าความเค้นที่ทำให้เกิดอัตรายืดตัว 0.2 % (N/mm^2)
 $F_{0.2}$ = แรงที่ใช้ดึงให้ชิ้นทดสอบยืดตัว 0.2 % (N) (เมื่อลดแรงลงหมด)
 S_0 = พื้นที่หน้าตัดก่อนดึง (mm^2)

ในการที่จะใช้ดึงให้ได้ค่า $R_{p0.2}$ เพื่อให้เกิดอัตราการยืดตัว (ϵ) 0.2 % พอดีเท่านั้นจะต้องใช้เครื่องมือวัดละเอียด จะวัดค่าอัตราการยืดตัวได้ถึง 0.05% ในการดึงชิ้นทดสอบดังรูปด้วยการแรงดึงจากจุด A ถึงค่า $F_{0.2}$ ถึงจุด B ด้วยความเร็วไม่เกิน 10 N/mm^2 ในแต่ละวินาที ในขณะที่ชิ้นทดสอบจะมีค่าอัตราการยืดตัว = ระยะเวลา AD)

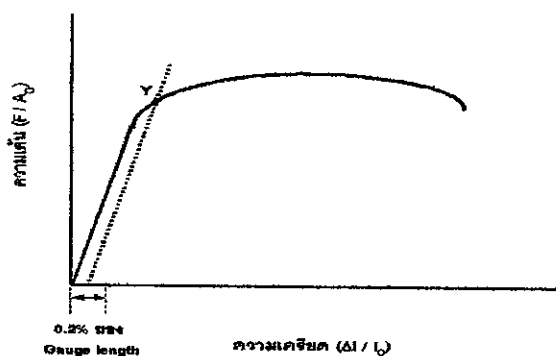

รูปที่ 2.10 เส้นโค้งของแรงดึงอัตราการยืดตัวในช่วง 0.2

เมื่อลดแรงดึงลงเหลือศูนย์(สังเกตเส้นลดแรงดึงลูกศรลงเฉียงซ้าย)ขึ้นทดสอบจะหาค่าระยะจาก AD มาเหลือระยะ AC ที่มีค่าอัตรายืดตัว = 0.2% พอดี

ค่า $R_{p0.2}$ จะมีค่าเท่ากับความเค้นจุดคราก(R_e) ในการหาค่า $R_{p0.2}$ ก็เพื่อต้องการทราบค่าความเค้นจุดครากของวัสดุที่ไม่มีความเค้นจุดคราก ให้เห็นอย่างเด่นชัด(เหมือนเหล็กกล้าละมุน St 34)

ค่า R_e หรือ $R_{p0.2}$ นี้ จะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการหาค่าความเค้นอนุญาตได้ดังนี้

$$\sigma_{all} = R_{p0.2} / v \text{ หรือ } \sigma_{all} = R_e / v \quad (2.6)$$

เมื่อ σ_{all} = ความเค้นอนุญาต (allowance stress)

v = ค่าความปลอดภัย (safety factor)


ค่าการลดทอนพื้นที่ชิ้นส่วนที่ถูกดึงจนขาด จะมีการคิดหาเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่บริเวณรอยขาด ต่อพื้นที่เดิมก่อนการดึง

$$Z = (S_0 - S_1) \times 100 / S_0 \quad (2.7)$$

เมื่อ Z = การลดทอนพื้นที่หลังการขาด (%)

S_0 = พื้นที่หน้าตัดก่อนดึง (mm^2)

S_1 = พื้นที่หน้าตัดหลังดึง (mm^2)

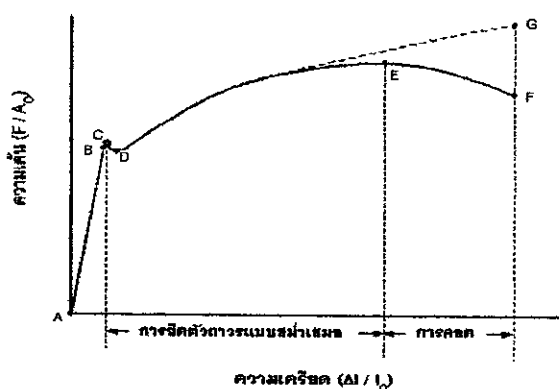

รูปที่ 2.11 แผนภาพความต้านแรงดึง – ความยืด

2.6.3 ช่วงต่างๆ ของกราฟความเค้น-ความเครียดที่น่าสนใจได้แก่

ช่วง AB เป็นช่วงที่วัสดุเริ่มยืดตัว โดยที่ระยะยืดตัวจะมีความสัมพันธ์กับแรงที่มาดึงเป็นแนวเส้นตรง เราเรียกช่วงนี้ของกราฟว่า Proportional limit หรือ Limit of Proportionality โดยความชันของเส้นตรงดังกล่าวจะเรียกว่า Young's Modulus of Elasticity เมื่อวัสดุยืดตัวอีกเล็กน้อยจะถึงจุด C ซึ่งเป็นจุดที่เริ่มที่จะมีการแปรรูปแบบถาวร (Plastic deformation) โดยวัสดุที่ได้รับแรงดึงในช่วง AC เมื่อทำการหยุดดึงชิ้นงานจะหดกลับไปยังความยาวเริ่มแรกของวัสดุนั้น เราเรียกการแปรรูปในช่วง AC ว่า Elastic deformation ในทางปฏิบัติ จุด B และ C จะอยู่ใกล้กันมากจนสามารถถือได้ว่าเป็นจุดเดียวกัน สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนเมื่อทำการแปรรูปต่อจากจุด C ความเค้นจะลดลง และคงที่โดยวัสดุสามารถยืดตัวออกไปได้เองโดยไม่ต้องเพิ่มความเค้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เราเรียกค่าความเค้นที่จุด D ว่าความต้านทานแรงดึงที่จุดคราก (Yield strength) เมื่อดึงวัสดุต่อจากจุด D ไปเรื่อย ค่าความเค้นจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อระยะยืดเพิ่มขึ้นจนถึงจุด E ซึ่งเป็นจุดที่ความเค้นสูงสุดของกราฟที่เป็นเส้นเต็ม เราเรียกค่าความเค้นสูงสุดนี้ว่า ความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) ซึ่งถ้าวัสดุถูกดึงออกจากจุด D พื้นที่หน้าตัดบางส่วน of ชิ้นงานจะเริ่มเกิดการคอด (Non-uniform deformation) และทำให้รับแรงได้น้อยลงอย่างมาก เมื่อดึงวัสดุต่อจนถึงจุด F วัสดุจะขาดในที่สุด ซึ่งเราสามารถหาค่าความยาวที่วัสดุยืดตัวออกโดยการนำเอาชิ้นงานที่ขาดมาต่อกัน แล้วหาความยาวของวัสดุหลังการดึง (Initial gauge length) หารด้วยความยาวของวัสดุก่อนดึง (Initial gauge length) และทำการคำนวณหาค่าความยืดตัวร้อยละ (Percentage elongation) ได้ (ความยืดร้อยละ (%Elongation) = (Gauge length หลังดึง - Gauge length ก่อนดึง) X 100)

2.7 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค (Microscope)

การศึกษาโครงสร้างจุลภาค (Microscope) โดยการทำให้ชิ้นงานทดสอบไปขัดกับกระดาษทราย และสารขัดละเอียดจนให้ผิวเป็นมัน จากนั้นจะมีการกัดด้วยสารเคมีทำให้เกิดโครงสร้างที่ขอบเม็ดเกรนขึ้น หรือกัดให้ผิวของแต่ละผลึกให้สามารถมองเห็นด้วยกล้องโดยการส่องแสงไฟฟ้าไปกระทบผิวชิ้นงานทดสอบ และสะท้อนออกมาแตกต่างกัน การมองตรวจสอบนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงสร้างของเม็ดเกรน เช่น เกรนหยาก หรือละเอียด การเกิดระนาบคู่ รูปเข็ม กาแผ่กระจาย และการเรียงตัวของเม็ดเกรน เป็นต้น

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นทดสอบเพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาค

1. การเลือก และตัดชิ้นทดสอบ เป็นการเลือกชิ้นงานทดสอบที่เหมาะสม และตัดเตรียมตามจำนวนที่ต้องการ แต่ถ้าชิ้นงานทดสอบมีขนาดเล็กมากก็ควรหุ้มชิ้นงานทดสอบด้วยเรซินโดยที่หน้าตัดของชิ้นงานทดสอบอยู่ภายนอกของเรซิน และขนาดของเรซินควรมีขนาดใกล้เคียงกับชิ้นทดสอบ

2. การฉีกชิ้นงานทดสอบ ควรตัดด้วยกระดาษทรายตั้งแต่เบอร์ 180 240 320 400 600 1,000 ตามลำดับ ควรขัดด้วยการวางกระดาษทรายลงบนกระจกหนาเรียบขัดด้วยมือ หรือใช้เครื่องขัดแบบจานหมุนแล้วจับชิ้นงานทดสอบด้วยมือ หรือขัดอัตโนมัติ ในขณะที่ขัดนั้นจะต้องเปิดน้ำอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้น้ำชำระสิ่งสกปรก ซึ่งได้แก่ ผงโลหะ และเมื่อต้องการเปลี่ยนกระดาษทรายแผ่นต่อไปควรขัดชิ้นงานทดสอบไปอีกแนวทางหนึ่งสลับกันเป็นตารางกับแนวเดิม ทำเช่นนี้ถึงกระดาษแผ่นสุดท้าย

การขัดผิวชิ้นงานทดสอบควรใช้แรงพอประมาณไม่ควรออกแรงมากเกินไป ทั้งนี้จะส่งผลให้โครงสร้างของชิ้นงานทดสอบเกิดความบกพร่องจนทำให้เกิดการตรวจสอบโครงสร้างเกิดการผิดพลาดได้

3. การขัดด้วยผงขัด (Polishing)

การขัดผิวในขั้นตอนนี้เป็นการขัดผิวมันของชิ้นงานทดสอบด้วยผงขัดที่ทำจากผงอลูมินา (Alumina Oxide) และแมกนีเซียม (Magnesium Oxide) หรืออาจจะใช้กากเพชรขัดผิวของชิ้นงานทดสอบที่มีความแข็งสูงมาก โดยผงขัดเหล่านี้จะมีขนาดตั้งแต่ 0.05-0.3 ไมครอน

การขัดด้วยผงขัดนี้ จะต้องขัดบนจานหมุนที่ห่อหุ้มด้วยผ้าสักหลาดโดยขัดผงขัดผสมกับน้ำเทลงบนสักหลาด แล้วขัดผิวจนเป็นมัน

4. การกัดด้วยน้ำยา (Etching)

ชิ้นงานทดสอบที่ถูกขัดจนเป็นมันแล้วนั้นจะต้องล้างด้วยแอลกอฮอล์จากนั้นจะถูกนำไปกัดด้วยน้ำยา จะเป็นน้ำยาอะไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ถ้าเป็นเหล็กก็จะใช้กรดไนตริกร้อยละ 2-4 ผสมกับแอลกอฮอล์



ตารางที่ 2.2 แสดงวิธีการกัดผิวงาน (ที่มา : กระบวนการผลิต , ชลิตต์ , 2544)

วิธีการ	คำบรรยาย
Immersion etching	จุ่มผิวงานที่จะตรวจสอบลงในน้ำยา
Drop etching	หยดน้ำยาลงบนผิวงาน(หมายถึงผิวงานชิ้น)
Wash etching	ใช้น้ำยาเทลาดลงบนผิวงาน ให้กับงานขนาดใหญ่ หรือน้ำยาที่เกิดขึ้นแก๊สได้ง่าย
Alternative immersing etching	จุ่มงานลงในน้ำยา 2 ชนิดแรกโดยชนิดที่สองใช้ละลายที่เกิดขึ้นจากน้ำยาชนิดแรก
Swab etching	ใช้ผ้า สำลีหรือแปรงขนสัตว์จุ่มน้ำยาแล้วทาบนผิวงานช่วยขจัดเยื่อที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา
Etch polishing	กรรมวิธีคล้ายกับการขัดมัน แต่ใช้น้ำยาแทนผงซักฟอกป้องกันไม่ให้เกิดเยื่อบนชิ้นงาน
Tempering-etching	เผางานในอากาศ และสังเกตดูสีที่ปรากฏขึ้นบนผิวงาน เพราะโครงสร้างแต่ละชนิดจะให้สีไม่เหมือนกัน
Warm-etching	ใช้น้ำยาอุณหภูมิสูง อาจทำคล้ายกับกรณี Tempering etching (แต่น้ำยา หรือสารตัวกลางต่างกัน) หรือใช้วิธีจุ่มลงในน้ำยาร้อน
Double multi-etching	ให้น้ำยาสองชนิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าต้องการตรวจสอบเฟสอะไร
Identification etching	ใช้น้ำยาเฉพาะอย่าง ละกัดเฉพาะเฟสที่ต้องการตรวจสอบ
Eletrolytic (anodic) etching	กัดในอิเล็กโตรไลต์ โดยใช้ชิ้นงานเป็นขั้วบวก
Potentiostatic etching	เป็นวิธี anodic etching โดยใช้ความต่างศักย์คงที่
Quantitative etching	เป็นวิธี anodic etching โดยการละลายขั้วบวก (งาน) ตามจำนวนที่ต้องการ เมื่อใช้กระแสความหนาแน่นของกระแสและเวลาตามกำหนด

ตารางที่ 2.3 รายละเอียดของน้ำยากัดขึ้นทดสอบที่เป็นหลัก

(ที่มา : กระบวนการผลิต , ชลิตต์ , 2544)

น้ำยากัดผิวทดสอบ	ส่วนผสม	โลหะที่ตรวจสอบ	การใช้งาน
กรดไนตริกและไฮโดรคลอริก	กรดไนตริก 3 มิลลิลิตร ไฮโดรคลอริก 10 มิลลิลิตร และเมทิลแอลกอฮอล์ 100 มิลลิลิตร	เหล็กเครื่องมือ เหล็กกล้าคาร์บอน	จุ่มขึ้นทดสอบ นาน 10-30 วินาที
เฟอร์ริกคลอไรด์และ กรดไนตริก	ผสมเฟอร์ริกคลอไรด์ใน กรดไฮโดรคลอริกและใส่ กรดไนตริกเล็กน้อย	เหล็กกล้าไร้สนิม	จุ่มแช่หรือเช็ด ด้วยสำลี นาน 5- 120 วินาที
ผสมกรดใน เอทิลแอลกอฮอล์	เฟอร์ริกคลอไรด์ 2.5 มิลลิลิตร, กรดพิคริก 5 มิลลิลิตร, กรดไฮโดรคลอ ริก 2 มิลลิลิตร, เอทิลแอลกอฮอล์ 90 มิลลิลิตร	เหล็กหล่อ เหล็กกล้าคาร์บอนสูง	จุ่มแช่นาน ประมาณ 5-20 วินาที
ไนตริกและอะเซติก	ไนตริกแอซิด 30 มิลลิลิตร ผสมกรดน้ำส้ม อะเซติกซิด 20 มิลลิลิตร	เหล็กกล้าไร้สนิมที่มี ส่วนของนิกเกิลและ โคบอลต์เป็นจำนวน มาก	เช็ดด้วยสำลีชุบ กรด นาน 10-30 วินาที
โซเดียมเมตาบิส- ซัลไฟด์	โซเดียมเมตาบิสซัลไฟด์ 15 มิลลิลิตร ผสมน้ำกลั่น 20 มิลลิลิตร	เหล็กเครื่องมือรอบสูง	กัดด้วยกรดใน เวลา 10-60 วินาที
ไนตริก	ไนตริกแอซิด 1 มิลลิลิตร ผสมเอทิลแอลกอฮอล์ 100 มิลลิลิตร	เหล็กชุบแข็งผิวและ เหล็กทั่วไป	กัดด้วยกรดนาน 10-15 วินาที
กรดไฮโดรคลอริก	กรดไฮโดรคลอริก 50 มิลลิลิตร ผสมเอทิล แอลกอฮอล์ 50 มิลลิลิตร	เหล็กกล้าที่ผสมของ โครเมียมและนิกเกิล	กัดด้วยกรดนาน 10-30 วินาที

จุลโครงสร้างของโลหะ (Micro structure)

โลหะโดยทั่วไปหลังการเย็นตัวจะประกอบด้วยเกรน หรือผลึกจำนวนมากซึ่งเกิดจากเกรนของโลหะจำนวนมากจะเกิดขณะมีการเปลี่ยนแปลงจากการหลอมละลายมาเป็นโลหะแข็ง การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิแข็งตัว โดยการให้กำเนิดนิวเคลียส อะตอมที่ถ่ายเทพลังงานอิสระไปสู่บรรยากาศรอบ ๆ ทำให้การเคลื่อนที่น้อยลง เมื่อมารวมกันเป็นจุดของโลหะเล็ก ๆ ที่เรียกว่า นิวเคลียส เมื่ออุณหภูมิลดลงนิวเคลียสมีการขยายตัวกลายเป็นผลึก ซึ่งเรียกว่า เกรน การขยายตัวจะสิ้นสุดเมื่อปริมาณของโลหะหลอมเหลวหมดไป หรือไม่ก็เกรนที่ขยายตัว ไปชนกับเกรนข้างเคียง เราเรียกว่า โครงสร้างนี้ว่า Dendrite

ขนาดของผลึก หรือเกรนที่เกิดขึ้นจะเป็นปฏิกิริยสัมพันธ์กับการเย็นตัวของโลหะหลอมเหลวโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการแข็งตัว จะพบว่าอัตราเย็นตัวมีอัตราสูงจะปรากฏนิวเคลียสเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และการขยายตัวของแต่ละเกรนจะมีอัตราต่ำ เพราะแต่ละเกรนจะแย่งอะตอมของโลหะให้มาจับรวมตัวกับนิวเคลียสซึ่งมีจำนวนมากทำให้ได้โลหะที่มีเกรนขนาดเล็กละเอียด

ในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราการเย็นตัวช้า ปริมาณนิวเคลียสที่เกิดขึ้นจะน้อย การขยายตัวของนิวเคลียสจะมีมากทำให้ได้โลหะที่มีเกรนใหญ่

ขนาดความโตของเม็ดเกรนมีผลต่อคุณสมบัติทางกลของวัสดุโลหะ เช่นความแข็ง ความเค้นจุดครากตัว และความต้านแรงดึง ด้วยเหตุนี้ความรู้เกี่ยวกับขนาด และการกระจายของเม็ดเกรนจะสามารถบ่งบอกคุณสมบัติของวัสดุในทางปฏิบัติได้เป็นอย่างมาก

การประมาณขนาดของเม็ดเกรนทำได้โดยการตรวจสอบทางกล้องไมโครสโคป (microscopic examination) หรืออาจประมาณอย่างหยาบ ๆ โดยการทดสอบการหัก เฟอไรท์จะแยกตัวจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเมื่อทำให้มีการเย็นตัวอย่างช้า ๆ ขอบของเกรนเหล่านี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนโดยการขัด และการกัดผิวงาน เพราะการเย็นตัวอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดเฟอไรท์ชั้นแรก ซึ่งจะช่วยให้หาขนาดของเกรนได้ ดังนั้นการเย็นตัวของโลหะมีผลต่อการหาขนาดของเกรนด้วย

2.8 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)

2.8.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-way analysis of variance)

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยที่ทดลองที่ได้จากการทดลองโดยใช้เพียงปัจจัยเดียว แต่แยกเป็นหลายระดับหรือหลายชนิด ซึ่งระดับหรือชนิดของปัจจัยดังกล่าวจะเรียกว่า สิ่งทดลอง (Treatment)

ทั้งนี้ มีข้อสมมุติเกี่ยวกับตัวแปรสุ่ม ϵ_{ij} ในแต่ละสิ่งทดลอง ดังนี้

- ϵ_{ij} มีการแจกแจงปกติ
- ค่าเฉลี่ยของ $\epsilon_{ij} = E(\epsilon_{ij}) = 0$
- ความแปรปรวนของ ϵ_{ij} มีค่าเท่ากันทุกสิ่งทดลอง
- ϵ_{ij} เป็นอิสระต่อกัน

นั่นคือ กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับข้อสมมุติของตัวแปรสุ่ม ϵ_{ij} ได้ว่า ในแต่ละสิ่งทดลองมีการแจกแจงแบบปกติ เป็นอิสระต่อกันโดยมีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวนที่ไม่ทราบค่า

ตารางที่ 2.4 แสดงการทดลองประเภทวิเคราะห์ปัจจัยเดียว (experiments with single factor)

Treatment	observations				total
average					
1	y_{11}	y_{12}	...	y_{1n}	$y_{1.}$
2	y_{21}	y_{22}	...	y_{2n}	$y_{2.}$
.					
.					
k	y_{k1}	y_{k2}	...	y_{kn}	$y_{k.}$
				$y_{..}$	$y_{..}$

จากตารางที่ 2.4 เป็นการทดลอง 1 ปัจจัย ประกอบด้วย k treatments แต่ละ treatments

ประกอบด้วย n observations

- y_{ij} = ค่าสังเกต (observations) จากวิธีปฏิบัติที่ i ตัวอย่างที่ j
- $y_{i.}$ = ผลรวมของค่าสังเกต (observations) ทุกค่าในวิธีปฏิบัติที่ i
- $y_{.i}$ = ค่าเฉลี่ยของค่าสังเกต (observations) ในวิธีปฏิบัติที่ i
- $y_{..}$ = ผลรวมของค่าสังเกต (observations) ทั้งหมดในการทดลอง

การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับหนึ่งปัจจัย

1. ตั้งสมมุติฐาน

$$H_0 = \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

$$H_1 = \mu_i \neq \mu_j \text{ อย่างน้อย 1 คู่}$$

2. ความแปรปรวนรวมจะเกิดมาจาก 2 แหล่ง

2.1 ความแปรปรวนที่เกิดวิธีปฏิบัติ (Treatment Sum of Squares : SS_{treat})

2.2 ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในกลุ่ม (Error Sum of Squares : SS_E)

$$\text{ดังนั้น } SS_T = SS_{\text{treat}} + SS_E \quad (2.8)$$

$$SS_T = \sum \sum y_{ij}^2 - y^2.. / N \quad (2.9)$$

$$SS_{\text{treat}} = \sum y_i^2 / n_i - y^2.. / N \quad (2.10)$$

$$SS_E = SS_T - SS_{\text{treat}} \quad (2.11)$$

เมื่อ N คือ จำนวนค่าสังเกตทั้งหมด และ n_i คือ จำนวนค่าสังเกตในวิธีปฏิบัติที่ i

3. ตาราง ANOVA

ตารางที่ 2.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว

แหล่งของความแปรปรวน(SOV)	ระดับแห่งความสำเร็จ(df)	ผลบวกกำลังสอง (SS)	ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (MS)	F
สิ่งที่ทดลอง	k-1	SS_{treat}	$SS_{\text{treat}} / k-1$	MS_{treat} / MS_E
ความคลาดเคลื่อน	N-k	SS_E	$SS_E / N-k$	
รวม	N-1	SS_T		

$F > F_{\alpha, k-1, n-k}$ (ได้จากเปิดตารางสถิติ F ที่ระดับนัยสำคัญ α องศาเสรี k-1, N-k)

4. วิเคราะห์ผล

- ถ้า $F > F_{\alpha, k-1, n-k}$ ให้ปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1

- ถ้า $F < F_{\alpha, k-1, n-k}$ ให้ยอมรับ H_0 ปฏิเสธ H_1

5. สรุปผลการทดสอบ

การวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง (Two-way ANOVA)

เป็นการทดสอบโดยการพิจารณาเลือกปัจจัย 2 ปัจจัยพร้อมกัน จากหลายปัจจัยที่มีผลต่อการทดลองมากที่สุด แล้วนำมาทดสอบที่วิธีการทดสอบที่แตกต่างกัน แล้วพิจารณาว่ามีผลกระทบหรือไม่

ตารางที่ 2.6 แสดงการทดลองการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง

Factor A	Factor B						total	
	1		2		i			
1	y_{111}	y_{112}	Y_{121}		y_{1i1}	y_{1i2}	$y_{1..}$	
	...	y_{11n}	y_{122}		...	y_{1in}		
			...					
			y_{11n}					
2	Y_{211}	y_{212}	Y_{221}		Y_{2i1}	y_{2i2}	$Y_{2..}$	
	...	y_{21n}	y_{222}		...	y_{2in}		
			...					
			y_{22n}					
..	..		..	..	..		..	
k	Y_{k11}	y_{k12}	Y_{k21}	y_{k22}		Y_{ki1}	y_{ki2}	$Y_{k..}$
	$y_{.1.}$		$y_{.2.}$			$y_{.i.}$		$y_{...}$

จากตารางเป็นการทดลอง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัย A ซึ่งประกอบด้วย k treatments ; ปัจจัย B ซึ่งประกอบด้วย l treatments แต่ละ treatments มี observations และมีจำนวนข้อมูลทั้งหมด $N=kl n$

y_{ijn} = ค่าสังเกตที่ n วิธีปฏิบัติที่ i ปัจจัย A จากวิธีปฏิบัติที่ j ปัจจัย B

$y_{i..}$ = ผลรวมของค่าสังเกต ln ค่าในวิธีปฏิบัติที่ i ปัจจัย A

$y_{.j.}$ = ผลรวมของค่าสังเกต kn ค่าในวิธีปฏิบัติที่ j ปัจจัย B

$y_{ij.}$ = ผลรวมของค่าสังเกต n ค่าในวิธีปฏิบัติที่ i ปัจจัย A วิธีปฏิบัติที่ j ปัจจัย B

$y_{...}$ = ผลรวมของค่าสังเกตทุกค่า ($N=kl n$) ในการทดลอง

2.8.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง

1. ตั้งสมมุติฐาน

$$H_0 : (\beta)_{ij} = 0_k$$

$$H_1 : (\beta)_{ij} \neq 0_k \text{ อย่างน้อย 1 ค่า}$$

2. ความแปรปรวนรวม (Total Sum of Squares : SS_T)

$$SS_T = SS_T + SS_B + SS_{AB} + SS_E$$

โดย $SS_T = y_{\cdot\cdot}^2 / n - y_{\cdot\cdot}^2 / N$

$$SS_A = \sum \sum y_{i\cdot}^2 / n - y_{\cdot\cdot}^2 / N$$

$$SS_B = \sum \sum y_{\cdot j}^2 / kn - y_{\cdot\cdot}^2 / N$$

$$SS_{\text{subtotal}} = \sum \sum y_{ij}^2 / n - y_{\cdot\cdot}^2 / N$$

$$SS_{AB} = SS_{\text{subtotal}} - SS_A - SS_B$$

$$SS_E = SS_T - SS_A - SS_B - SS_{AB}$$

3. นำค่า SS_A SS_B SS_{AB} SS_E SS_T จากข้อ 2. มาสร้างตาราง ANOVA

ตารางที่ 2.7 ตาราง ANOVA

Source	SS	df	MS	F_c
A	SS_A	$k-1$	$SS_A / (k-1)$	MS_A / MS_E^*
B	SS_B	$l-1$	$SS_B / (l-1)$	MS_B / MS_E^{**}
Interaction-AB	SS_{AB}	$(k-1)(l-1)$	$SS_{AB} / (k-1)(l-1)$	MS_{AB} / MS_E^{***}
Error	SS_E	$(kl)/(n-1)$	$SS_E / (kl)(n-1)$	
Total	SS_T	$N-1$		

$$F_{\text{ตาราง}}^* = F_{\alpha, k-1, (kl)(n-1)}; F_{\text{ตาราง}}^{**} = F_{\alpha, l-1, (kl)(n-1)}; F_{\text{ตาราง}}^{***} = F_{\alpha, (k-1)(l-1), (kl)(n-1)}$$

4. วิเคราะห์ผลโดย

4.1 ถ้า $F_c^* > F_{\alpha, k-1, (kl)(n-1)}$ ให้ปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 ปัจจัย A มีผล

กระทบ

4.2 ถ้า $F_c^{**} > F_{\alpha, l-1, (kl)(n-1)}$ ให้ปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 ปัจจัย B มีผล

กระทบ

4.3 ถ้า $F_c^{***} > F_{\alpha, (k-1)(l-1), (kl)(n-1)}$ ให้ปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 ปัจจัย AB มีผล

กระทบ

5. สรุปผลทดสอบ

2.9 การถดถอยเชิงเส้นและสหพันธ์ (Linear Regression and Correlation)

2.9.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis)

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างง่ายมีอยู่ว่า ค่าของตัวแปรตามขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว โดยที่ตัวแปรทั้งสองชนิดนี้จะเป็นความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรง

ดังนั้นสมการเส้นตรงที่เป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองจึงเป็น

$$Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon \quad (2.12)$$

เมื่อ α คือ ค่าคงที่เมื่อ x มีค่าเป็นศูนย์

β คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient) ของตัวแปรอิสระ $x; i=1, \dots, n$,

ε คือ ค่าความคาดเคลื่อน

x คือ ตัวแปรอิสระ

y คือ ตัวแปรตาม

ขั้นตอนการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

ขั้นที่ 1 คำนวณ

$$S_{xx} \quad S_{yy} \quad S_{xy}$$

$$S_{xx} = \sum x^2 - (\sum x)^2 / n$$

$$S_{yy} = \sum y^2 - (\sum y)^2 / n$$

$$S_{xy} = \sum xy - (\sum x)(\sum y) / n$$

ขั้นที่ 2 คำนวณหา β_0 และ β_1

$$\beta_1 = S_{xy} / S_{xx}$$

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$$

ขั้นที่ 3 เขียนสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

ขั้นที่ 4 ทดสอบสมมุติฐาน

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

$$\text{ค่าสถิติ } t \quad t = \frac{\beta_1}{\sigma / s_{xx}} \quad (2.13)$$

$$\text{โดยที่} \quad \sigma = \frac{s_{yy} - (\beta_1)(s_{xy})}{n-2} \quad (2.14)$$

ถ้า $t_{\text{คำนวณ}} > t_{\alpha/2, n-2}$ ปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 แสดงว่า x และ y สัมพันธ์กัน

ขั้นที่ 5 ทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (sample correlation coefficient ; r)

$$r = \frac{s_{xy}}{s_{xx} s_{yy}} \quad (2.15)$$

ถ้า $r=0$ แสดงว่ามีความสัมพันธ์กัน $r < 0.30$ แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันต่ำ

$0.50 < r < 0.80 = 0$ แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันปานกลาง (สามารถนำไปใช้งานได้)

$r > 0.8$ แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันสูง (สมการนำไปใช้งานได้)

2.9.2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ เป็นการศึกษาคือความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัว กับตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามจะอยู่ในรูปฟังก์ชันของตัวแปรอิสระ นั่นคือ

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, \dots, X_k) \quad (2.16)$$

สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x + \beta_3 x + \dots + \beta_k x \quad (2.17)$$

การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ

$$Y = \begin{vmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{vmatrix} \quad X = \begin{vmatrix} X_{11} & X_{21} & \dots & X_{k1} \\ 1 & X_{12} & \dots & X_{k2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_{1n} & \dots & X_{kn} \end{vmatrix} \quad N \times (k+1)$$

$$\beta = \begin{vmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_k \end{vmatrix} \quad \varepsilon = \begin{vmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{vmatrix} \quad n \times 1$$

$$X'Y = \begin{vmatrix} \sum Y_i \\ \sum X_{1i} Y_i \\ \vdots \\ \sum X_{ki} Y_i \end{vmatrix} \quad X = \begin{vmatrix} n & \sum X_{1i} & \sum X_{2i} & \sum X_{ki} \\ \sum X_{1i} & \sum X_{1i}^2 & \sum X_{1i} X_{2i} & \sum X_{1i} X_{ki} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum X_{ki} & \sum X_{1i} X_{ki} & \sum X_{2i} X_{ki} & \sum X_{ki}^2 \end{vmatrix} \quad N \times (k+1)$$

$$\beta = (X'X)^{-1} X'Y$$

ตารางที่ 2.8 การประมาณค่าความแปรปรวนของ β

Source	SS	df	MS	F
สมการถดถอย R	$\beta X'Y - nY^2$	k	SS_R/k	MSR/MSE
Error	$Y'Y - \beta X'Y$	n-k-1	$SSE/n-k-1$	
Total		n-1		

ความแปรปรวน $\sigma^2 = MSE = [Y'Y - \beta X'Y] / (n-k-1)$