


บทที่ 4

ผลการดำเนินงานวิจัย

4.1 การทดสอบ NC Post-processor สำหรับการเคลื่อนที่ 3 แกน (X, Y, Z)

4.1.1 ขั้นตอนการ CAD

ทำการสร้างรูปทรงของชิ้นงานโปรแกรม CAD Pro/Engineer 2000i² (ดังรูปที่ 4.1)
(รายละเอียดสำหรับขั้นตอนในการวาดแบบ 3 มิติดูได้จาก ผนวก ก)

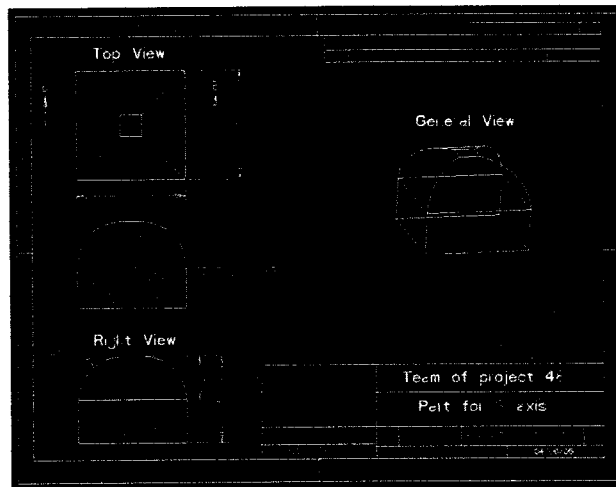


รูปที่ 4.1 ชิ้นงานสำหรับการทดสอบการหมุนเคลื่อนที่ 3 แกน

4.2.1 ขั้นตอนการ CAM

ทำการคำนวณหาทางเดินของคมมีดตัดเฉือน (CL data-file) ของชิ้นงานที่ออกแบบไว้ โดยโปรแกรม CAM Pro/Engineer 2000i² ทางเดินของมีดตัดเฉือนจะถูกเก็บอยู่ในรูปของ CL data-file โดยขั้นตอนในการ manufacturing มีดังนี้


4.1.2.1. สร้างชิ้นงานดิบ (ดูรูปที่ 4.2 ชิ้นงานดิบ คือ กรอบสี่เหลี่ยม) ห่อหุ้มชิ้นงาน (Part) ทั้งหมด เพื่อให้โปรแกรมรู้ขอบเขตการทำงาน

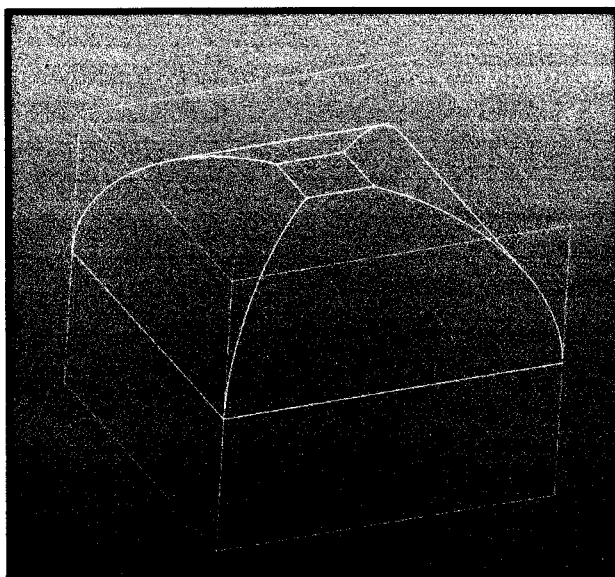

รูปที่ 4.2 รูปทรงของ Work piece ของชิ้นงานทดสอบการเคลื่อนที่ 3 แกน

4.1.2.2 การเซตอัพการทำงาน (Setup operation) และ ลำดับการทำแมชชีน (Machining sequences) มีส่วนสำคัญที่ต้องกำหนด (ดังรูปที่ 4.3) คือ

- เลือกการกัดชิ้นงานแบบ 3 แกน
- สร้างจุดศูนย์ชิ้นงานไว้ตรงกลาง
- กำหนดระยะนาบที่ Tool เคลื่อนที่แบบ G00 มาหยุด และรอที่จะเคลื่อนที่แบบ G01 สูงจากผิวชิ้นงานดิบขึ้นมา 5 ม.ม.

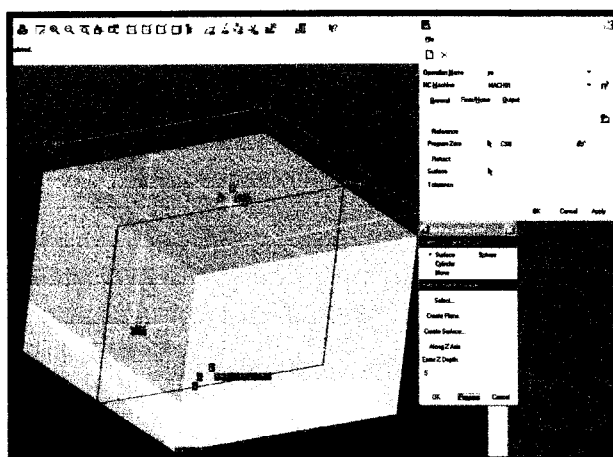

รูปที่ 4.3 การกำหนดค่าในโหมด Mfg setup ของชิ้นงานทดสอบ 3 แกน

4.1.2.3. เลือกการกัดชิ้นงานแบบ Volume เพื่อทำการกัดหยาบก่อน ขั้นตอนนี้ต้องสร้าง Volume ขึ้นมาให้โปรแกรมรู้ปริมาตรเนื้อชิ้นงานดิบที่ต้องกัดออกไป

4.1.2.4. ทำการ Set tool โดยกำหนด Tool number 3 Cutter Diameter = 10 mm. และ Tool length = 40 mm.

4.1.2.5. ทำการ Set Parameter ต่างๆ ที่จำเป็น คือ

ก. ความเร็วในการกัด (Cutting feed) = 1000 mm./min.

ข. ความลึกในการกัด (Step dept) = 1 mm.


ค. ระยะเลื้อนของ Tool ในการกัดชิ้นงาน (Step Over) = 2 mm.

ง. ความเร็วของ Spindle (Spindle speed) = 1000 rpm./min.

ช. ระยะยกของ Tool (Cleardist) = 5 mm.

4.1.2.6. เลือกการกัดชิ้นงานแบบ Surface Milling เพื่อทำการกัดละเอียด

4.1.2.7 การจำลองทางเดินของดอกกัด (Cutter location simulation) และจำลองการกัดเนื้อวัสดุ (Shaded material removal simulation) (ดังรูปที่ 4.4)

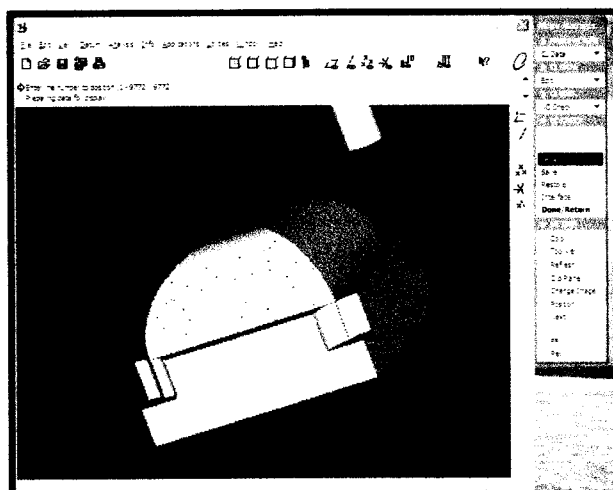

รูปที่ 4.4 จำลองการกัดเนื้อวัสดุออก

4.1.2.8 CL Data ที่ได้จากการ Generate Model (ดังรูปที่ 4.5)


```

1 SS* Pro/CLfile Version 2000i2 - 2000060
2 SS-> MFGNO / MFG0002
3 PARTNO / WP
4 SS-> PRATNO / 38
5 MACHIN / UNCX01, 1
6 SS-> CUTCOM_GEOMETRY_TYPE / OUTPUT_ON_CENTER
7 UNITS / MM
8 LOADTL / 3
9 SS-> CUTTER / 10.000000
10 SS-> CSYS / 1.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000, $
11 0.000000000, 1.000000000, 0.000000000, 0.000000000, $
12 0.000000000, 0.000000000, 1.000000000, 0.000000000
13 SPINDL / RPM, 1000.000000, CLM
14 RAPID
15 GOTO / -5.000000000, -5.000000000, 5.000000000
16 FEDRAT / 1000.000000, MPM
17 GOTO / -5.000000000, -5.000000000, 0.000000000
18 GOTO / -5.000000000, 5.000000000, 0.000000000
19 GOTO / -3.000000000, 5.000000000, 0.000000000
20 GOTO / -3.000000000, -5.000000000, 0.000000000
21 GOTO / -1.000000000, -5.000000000, 0.000000000
22 GOTO / -1.000000000, 5.000000000, 0.000000000
23 GOTO / 1.000000000, 5.000000000, 0.000000000
24 GOTO / 1.000000000, -5.000000000, 0.000000000
25 GOTO / 3.000000000, -5.000000000, 0.000000000
26 GOTO / 3.000000000, 5.000000000, 0.000000000
27 GOTO / 5.000000000, 5.000000000, 0.000000000
28 GOTO / 5.000000000, -5.000000000, 0.000000000
29 GOTO / 5.000000000, -5.000000000, 5.000000000
30 RAPID
  
```


รูปที่ 4.5 CL Data ที่ได้จากการ Generate Model

4.1.3 ขั้นตอนการ Post-Processor

ใช้ Post-process แปลง CL Data ที่ได้จากการ Generate Model เป็น G-Code ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการทำงานของโหมด Post-process และในกระบวนการนี้ นำ Post-process ของ HASS VF-8 มาอ้างอิงในการเซตอัพ โดยในการใช้โปรแกรม Pro/Engineer 2000i² ในส่วนของโหมด Post-process ให้เลือก [VF-8] (หรือ UNCX01.P11) จากลิสต์ PP List (ดังรูปที่ 4.6 และรูปที่ 4.7)

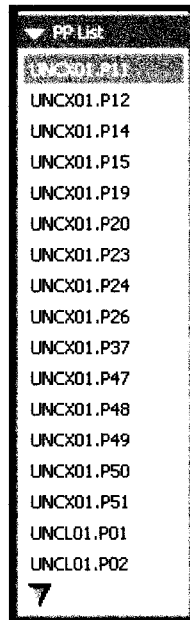


รูปที่ 4.6 รายการ Post Process

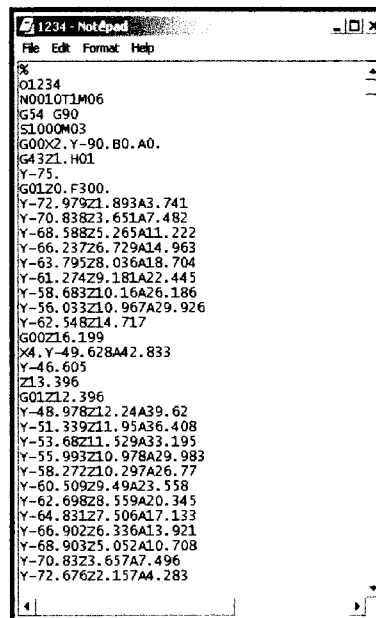

รูปที่ 4.7 ค่า G-Code ที่ได้จากการแปลงค่า

4.1.4. ขั้นตอนการทดสอบ Post-Processor

ทดสอบค่า G-Code สำหรับการเคลื่อนที่ 3 แกนแกน (X, Y, Z) โดยนำไปส่งเครื่อง CNC ทำงาน แล้วสังเกตดูการเคลื่อนที่ และการทำงาน

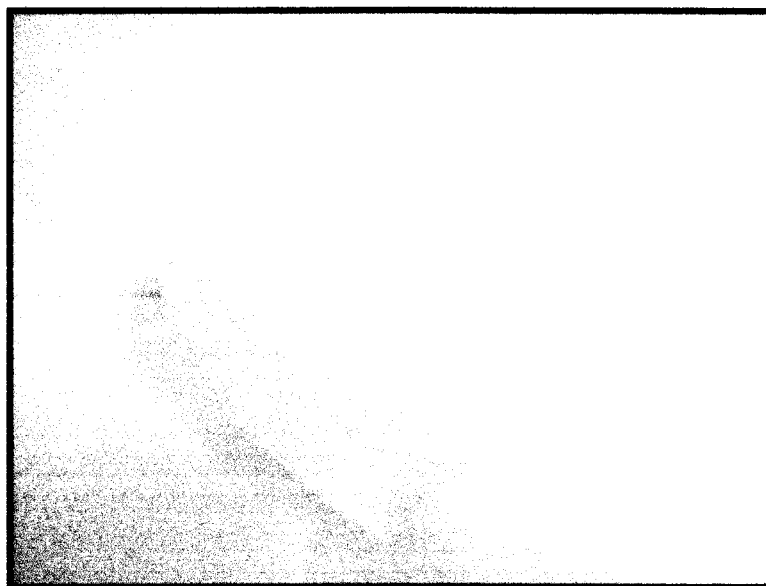

รูปที่ 4.8 การกัดชิ้นงานแบบ 3 แกน


4.1.5. สรุปผลการทดสอบ

จากการทดสอบ Post-Processor สำหรับการเคลื่อนที่ 3 แกน พบว่า ลักษณะการเคลื่อนที่ของทั้ง 3 แกน (X, Y, Z) ถูกต้อง และสามารถกัดชิ้นงานได้ Geometry และขนาดถูกต้องตรงตามแบบ (ดังรูปที่ 4.8)

4.2 การทดสอบ NC Post-processor สำหรับการเคลื่อนที่ 5 แกน (X, Y, Z, A, B)

4.2.1 ขั้นตอนการ CAD

ทำการสร้างรูปทรงของชิ้นงาน 3 มิติ โดยโปรแกรม CAD Pro/Engineer 2000² เพื่อให้เป็นชิ้นงานทดสอบ NC Post-processor สำหรับการเคลื่อนที่ 5 แกนแกน (X, Y, Z, A, B) (ดังรูปที่ 4.9) (รายละเอียดสำหรับขั้นตอนในการวาดแบบ 3 มิติดูได้จาก ผนวก ก)

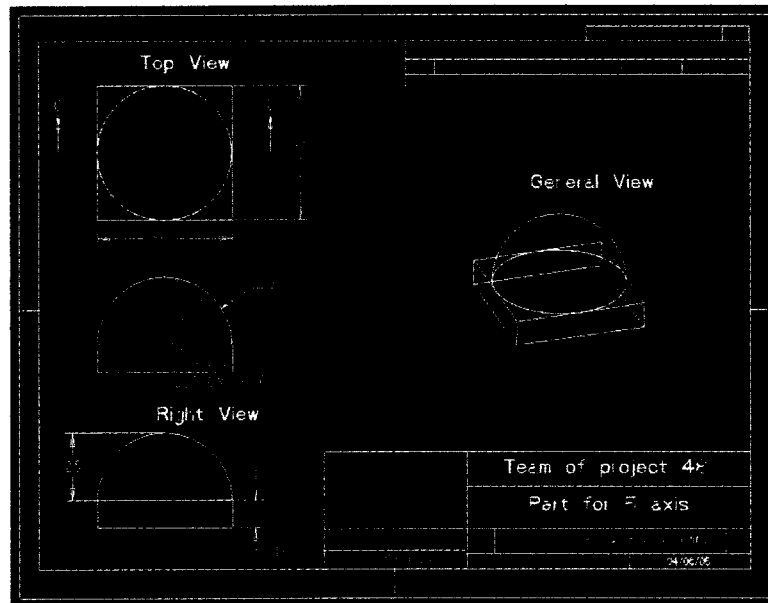


รูปที่ 4.9 ชิ้นงานสำหรับการทดสอบการหมุนเคลื่อนที่ 5 แนวแกน

4.2.2 ขั้นตอนการ CAM

ขั้นตอน การสร้าง Manufacturing model มีดังนี้


4.2.2.1. สร้างชิ้นงานดิบ (ดูรูปที่ 4.10 ชิ้นงานดิบ คือ กรอบสี่เหลี่ยม) ห่อหุ้มชิ้นงาน (Part) ทั้งหมด เพื่อให้โปรแกรมรู้ขอบเขตการทำงาน

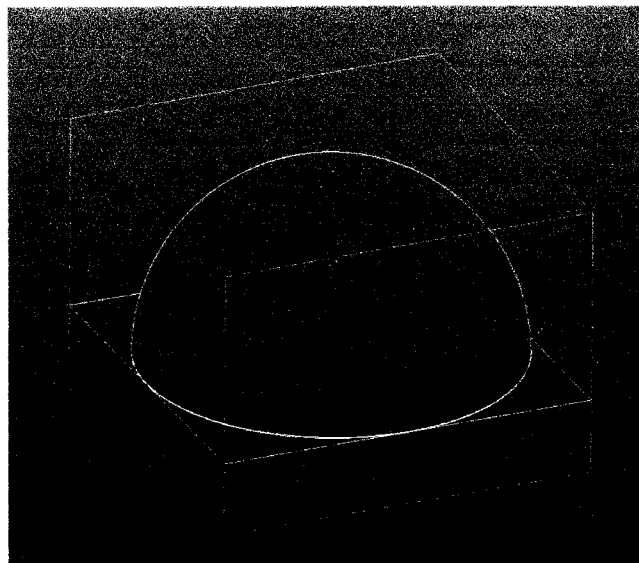

รูปที่ 4.10 รูปทรง Work piece ของชิ้นงานทดสอบ 5 แกน

4.2.2.2. การเซตอัพการทำงาน (Setup operation) และ ลำดับการทำแมชชีน (Machining sequences) มีส่วนสำคัญที่ต้องกำหนด (ดังรูปที่ 4.11) คือ

- เลือกการกัดชิ้นงานแบบ 5 แกน
- สร้างจุดศูนย์ชิ้นงานไว้ตรงกลางข้างล่างของชิ้นงานดิบ
- กำหนดระยะนาบที่ Tool เคลื่อนที่แบบ G00 มาหยุด และรอที่จะเคลื่อนที่แบบ G01 สูงจากผิวระนาบล่างของชิ้นงานดิบขึ้นมา 41 มม.

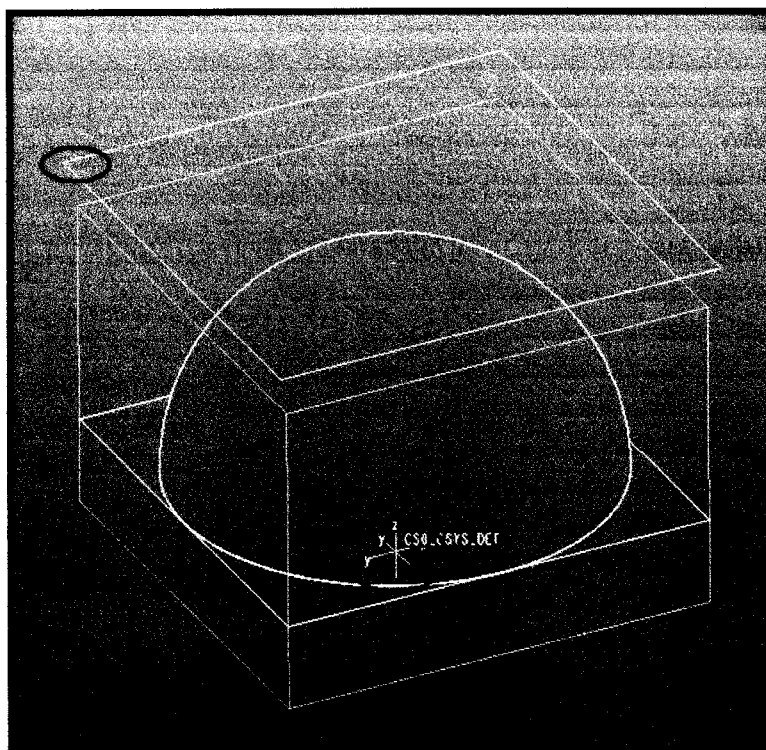

รูปที่ 4.11 การกำหนดค่าในโหมด Mfg

4.2.2.3. เลือกการกัดชิ้นงานแบบ Volume เพื่อทำการกัดหยาบก่อน ขั้นตอนนี้ต้องสร้าง Volume ขึ้นมาให้โปรแกรมรู้ปริมาตรเนื้อชิ้นงานดิบที่ต้องกัดออกไป

4.2.2.4. ทำการ Set tool โดยกำหนด Tool number 3 Cutter Diameter = 10 mm. และ Tool length = 50 mm.

4.2.2.5. ทำการ Set Parameter ต่างๆ ที่จำเป็น คือ

ก. ความเร็วในการกัด (Cutting feed) = 1000 mm./min.

ข. ความลึกในการกัด (Step dept) = 1 mm.


ค. ระยะเลื่อนของ Tool ในการกัดชิ้นงาน (Step Over) = 2 mm.

ง. ความเร็วของ Spindle (Spindle speed) = 1000 rpm. /min.

ช. ระยะยกของ Tool (Cleardist) = 5 mm.

4.2.2.6. เลือกการกัดชิ้นงานแบบ Surface Milling เพื่อทำการกัดแบบละเอียด

4.2.2.7 การจำลองตำแหน่งของคัตเตอร์ และการกัดเนื้อวัสดุออก ชั้นตอนนี้ จะได้ CL-Data ออกมา (ดังรูปที่ 4.12)

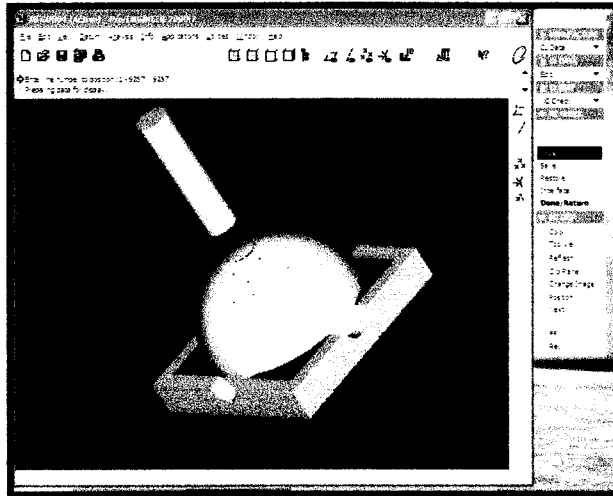

รูปที่ 4.12 จำลองการกัดเนื้อวัสดุออก

```

1 ##* Exp Delete Version 00110 - 00006
2 ##-> MFRNO . MFR0011
3 PARTNO . 0F
4 ##-> FEATNO . 42
5 MACHIN . UNDX11, 1
6 ##-> SYSDM_GEOMETRY_TYPE . OUTPUT_ON_CENTER
7 UNITS . MM
8 LOCATE . 1
9 ##-> QUOTER . 11.000000
10 ##-> G000 1.000000000, 1.000000000, 1.000000000, 1.000000000, #
11          1.000000000, 1.000000000, 1.000000000, 1.000000000, #
12          1.000000000, 1.000000000, 1.000000000, 1.000000000
13 MILEAK . 0F
14 SPINDL . RPM, 1000.000000, 00F
15 RAPID
16 G00 1.000000000, 66.000000000, 61.000000000, #
17 1.000000000, 1.000000000, 1.000000000
18 RAPID
19 G00 1.000000000, 66.000000000, 10.000000000, #
20 1.000000000, 1.000000000, 1.000000000
21 FEEDRAT 1000.000000, MMFM
22 G00 1.000000000, 25.000000000, 10.000000000, #
23 1.000000000, 1.000000000, 1.000000000
24 G00 1.000000000, 28.1698864051, 11.3066818861, #
25 1.000000000, 1.9997954562, 1.1491676748
26 G00 1.000000000, 24.9796121669, 12.5514088161, #

```

รูปที่ 4.13 CL Data ที่ได้จากการ Generate Model ของชิ้นงานทดสอบ 5 แกน

4.2.3 ขั้นตอนการ Post-Processor

นำค่า CL-Data ที่ได้จากการ Generate Model มาทำการแปลงให้เป็นค่า G-Code ในกระบวนการนี้ ได้นำ Post-process ของ HASS VF-1 ที่ได้จากการทดสอบ NC Post-processor สำหรับการเคลื่อนที่ 3 แกน (X, Y, Z) มาอ้างอิงในการเซตอัพ โดยเลือก UNCX01.P01 จาก PP-List

```

UNCX01.P11
UNCX01.P12
UNCX01.P14
UNCX01.P15
UNCX01.P19
UNCX01.P20
UNCX01.P23
UNCX01.P24
UNCX01.P26
UNCX01.P37
UNCX01.P47
UNCX01.P48
UNCX01.P49
UNCX01.P50
UNCX01.P51
UNCL01.P01
7

```

รูปที่ 4.14 รายการในโหมด Post Process ของชิ้นงานทดสอบ 5 แกน

```

%
O6789
N10T3M6
N20S1000M3
N30G0X.1Y-125.5B0.A-90.
N40G43Z-54.4H3
N50Y-94.6
N60G1Z-59.4F1000.
N70Y-94.481Z-54.758A-87.187
N80Y-94.135Z-50.128A-84.375
N90Y-93.561Z-45.52A-81.562
N100Y-92.763Z-40.946A-78.75
N110Y-91.741Z-36.417A-75.937
N120Y-90.498Z-31.943A-73.125
N130Y-89.036Z-27.536A-70.312
N140Y-87.361Z-23.206A-67.5
N150Y-85.475Z-18.963A-64.687
N160Y-83.383Z-14.818A-61.875
N170Y-81.09Z-10.78A-59.063
N180Y-78.602Z-6.86A-56.25
N190Y-75.924Z-3.067A-53.438
N200Y-73.063Z.591A-50.625
N210Y-70.027Z4.104A-47.812
N220Y-66.822Z7.463A-45.
N230Y-63.455Z10.661A-42.188

```

รูปที่ 4.15 ค่า G-Code ของชิ้นงานทดสอบ 5 แกน

4.2.4. ขั้นตอนการทดสอบ Post-Processor

นำค่า G-Code ที่ได้ไปสั่งเครื่อง CNC ทำงาน สังเกตดูการเคลื่อนที่ และการหมุน โดยวิธีการทดลองและพัฒนา Post-Processor ให้สามารถใช้งานได้จริง มีขั้นตอนการทดสอบดังนี้ (ดูตารางที่ 1.)

4.2.4.1. ใช้ Offset แกน Z เท่ากับ 45 mm. (ค่าที่รุ่นที่ทำการทดสอบไว้แล้ว) เมื่อนำ NC-Program ที่ได้จาก Post-Processor ตัวนี้ ไปสั่งเครื่อง CNC ทำงาน ผลปรากฏว่า tool เคลื่อนที่ไม่ถูกต้อง คือ ลงมาชนแกน A ไม่ได้เคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งชิ้นงาน


4.2.4.2. ทำการทดลองใหม่ โดยเปลี่ยนค่า Offset แกน Z เป็น 0 mm. เมื่อนำ NC-Program ไปสั่งเครื่อง CNC ทำงาน ผลปรากฏว่า tool ก็ยังเคลื่อนที่ลงมาชนแกน A เหมือนเดิม จึงทำการทดลองโดยเพิ่มค่า Offset แกน Z ขึ้นทีละ 45 mm. เพื่อดูแนวโน้มการเคลื่อนที่ของ Tool

4.2.4.3. จากตารางแสดงผลการทดลอง เมื่อเพิ่ม Offset แกน Z จนถึง 135 mm. ปรากฏว่า Tool เคลื่อนที่ได้เหมาะสมแล้วแต่ลงลึกเกินตำแหน่งที่ต้องการ จึงลดค่า Offset แกน Z ลงมาทีละ 1 mm. เมื่อ Offset แกน Z เท่ากับ 133 mm. ผลคือ Tool เคลื่อนที่ได้ถูกต้อง สามารถกัดชิ้นงานได้ขนาดรัศมี = 37.70 mm. และ Geometry ถูกต้อง แต่ขนาดยังไม่ตรงตามแบบ เมื่อทำการลด Offset แกน Z ลงเรื่อยๆ พบว่าค่า Offset แกน Z ที่เหมาะสม คือ 126.75 mm. ซึ่งตัว NC-Program ที่ได้จาก Post-Processor ตัวนี้ สามารถนำไปสั่งเครื่อง CNC ทำงานได้ถูกต้อง และสามารถกัดชิ้นงานได้ Geometry และขนาดถูกต้องตามแบบ แต่ใช้ได้ในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้น

ตารางที่ 4.1. ผลการทดลองหาค่า Offset แกน Z ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงกับเครื่อง CNC 5 แกน รุ่น HAAS VF-1

ลำดับที่	ค่า Offset แกน Z	ผลการทดสอบ
1.	0	tool เคลื่อนที่ไม่ถูกต้อง คือ ลงมาชนแกน A
2.	45	tool เคลื่อนที่ไม่ถูกต้อง คือ ลงมาชนแกน A
3.	90	tool ไม่ชนแกน A แล้ว แต่ว่าเคลื่อนที่ลงมาไม่ถึงชิ้นงาน
4.	135	tool เคลื่อนที่ได้เหมาะสมแล้วแต่ลงลึกเกินตำแหน่งที่ต้องการ
5.	134	tool เคลื่อนที่ได้เหมาะสมแล้วแต่ลงลึกเกินตำแหน่งที่ต้องการ
6.	133	37.70 mm.(Geometry ถูกต้อง แต่ขนาดยังไม่ตรงตามแบบ)
7.	132	40.00 mm.
8.	131	41.95 mm.
9.	130	44.80 mm.
10.	129	46.00 mm.
11.	128	47.00 mm.
12.	127	49.75 mm.
13.	126.75	50.00 mm. (Geometry และขนาดถูกต้องตรงตามแบบ)
14.	126.50	50.80 mm.
15.	126.00	51.60 mm.

4.2.4.4. ทำการทดลองใหม่โดยกำหนดจุดศูนย์ชิ้นงานไว้ที่ผิวข้างล่างของชิ้นงานดิบ แล้วให้ค่า Offset แกน = 8.45 cm. โดยค่านี้ได้จากการวัดระยะเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนหมุน A ขึ้นมาถึงผิวหน้าของแกนหมุน B = 4.85 cm. และเผื่อค่าความปลอดภัยอีก 3.6 cm.

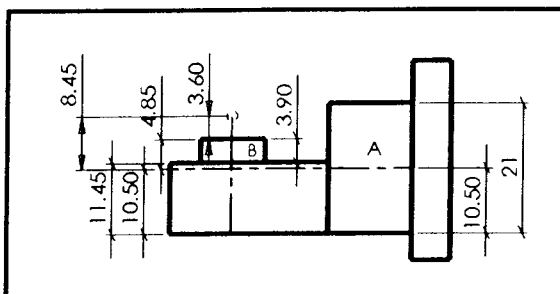

รูปที่ 4.16 วิธีการวัดค่า Offset แกน Z



รูปที่ 4.17 การกัดชิ้นงานแบบ 5 แกน

4.2.5. การกำหนดค่าค่าใน Post-Processor

Post Processor ที่พัฒนาได้สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องกัด CNC 5 แกน รุ่น HAAS VF-1 ได้ คือ ลักษณะการเคลื่อนที่และการหมุนถูกต้อง และสามารถกัดชิ้นงานตัวอย่างครึ่งวงกลมได้ ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 50 mm. ซึ่งค่าตัวแปรสำคัญใน Post Processor ที่ต้องกำหนดเรียงตามลำดับความสำคัญมีดังนี้

5.1.3.1. ค่า Offset ของแกน Z ที่ได้จากการทดลองเท่ากับ 8.45 cm.

5.1.3.2. การชดเชยความยาวของ Tool ในทิศทางบวกเป็น G43

5.1.3.3. การกำหนดค่าในแกนหมุนที่ 1 มีดังนี้

ก. ให้แกนหมุนที่หนึ่งเป็นแกน B หมุนรอบแกน Z

ข. เลือก Face + Direction เพื่อให้ผิวหน้าของชิ้นงานหันขึ้นตามทิศ Z

ค. เลือก $-n + n$ ($n = \text{maximum departure of rotary}$) ให้มุมการหมุนของแกน

B อยู่ระหว่างค่าที่น้อยที่สุดและมากที่สุด

5.1.3.4. การกำหนดค่าในแกนหมุนที่ 2 มีดังนี้

ก. ให้แกนหมุนที่ 2 เป็นแกน A หมุนรอบแกน X

ข. เลือก $-n + n$ ($n = \text{maximum departure of rotary}$)

5.1.3.5. การกำหนดระบบหน่วยของ Post Processor มีดังนี้ เลือก Star up/End off

Program> ช่อง Inchor Metric Post ให้เลือก Metric ทั้งหมด

5.1.3.6. การกำหนดตัวโปรแกรมให้มีหัวโปรแกรม มีดังนี้ เลือก Star up/End off Program> คลิกเลือกที่ Program number (see Program # tab)> ไปที่ Tap> เลือก Prompt for the program number> alpha-numeric> ในช่อง Prefix (10 char max) พิมพ์ O (ตัวโอ)> ช่อง Prompt String พิมพ์ Enter Programming Number

4.2.5. สรุปผลการทดสอบ


จากผลการทดลองเปลี่ยนค่า Offset แกน Z พบว่า ค่า Offset แกน Z มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแบบผกผันกับขนาดของชิ้นงาน คือ ถ้าค่อยๆ ลดค่า Offset แกน Z ลงจาก 133 mm. จนถึง 126 mm. ขนาดของชิ้นงานที่กัดได้จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง = 37.70 mm. จนถึง 51.60 mm. ซึ่งพบว่า ค่า Offset แกน Z = 84.5 mm. เป็นค่าที่ใกล้เคียงมากที่สุด โดยใช้วิธีการกัดแบบ Surface mill และสามารถนำไปสั่งเครื่อง CNC กัดชิ้นงานได้ Geometry และ ขนาดถูกต้องตรงตามแบบ คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงาน = 51.28mm.

ผลการศึกษาพบว่าชิ้นงานทดสอบที่ได้มีรูปทรง และขนาดตามที่ออกแบบไว้ โดยมีขนาดผิดพลาดจากที่ออกแบบไว้ 2.56% (ดังรูปที่ 4.17)

4.3.การทดสอบ NC Post-processor สำหรับการเคลื่อนที่ 4 แกน (X, Y, Z, A)

4.3.1. ขั้นตอนการ CAD

ทำการสร้างรูปทรงของชิ้นงานโปรแกรม CAD Pro/Engineer 2000i² เพื่อใช้เป็นชิ้นงานทดสอบ NC Post-processor สำหรับการเคลื่อนที่ 4 แกน (X, Y, Z, A) (ดังรูปที่ 4.18) (รายละเอียดสำหรับขั้นตอนในการวาดแบบ 3 มิติดูได้จาก ผนวก ก)

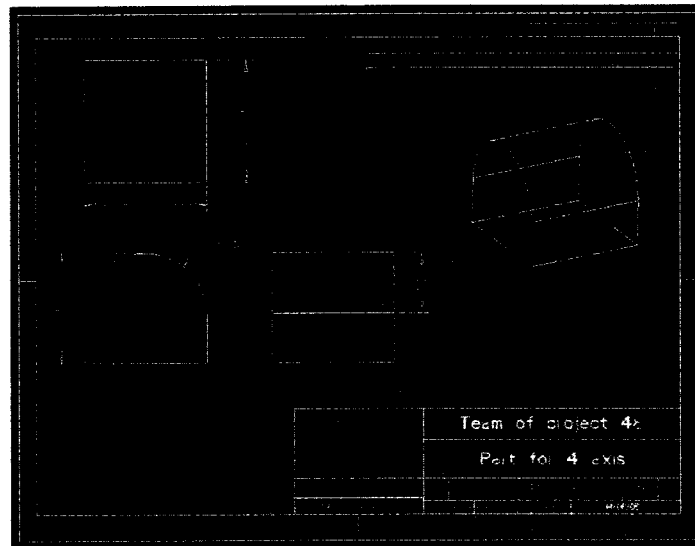


รูปที่ 4.18 ชิ้นงานสำหรับการทดสอบการหมุนเคลื่อนที่ 4 แนวแกน

4.3.2. ขั้นตอนการ CAM

ทำการคำนวณหาทางเดินของคมมีดตัดเฉือน (CL data-file) ของชิ้นงาน ที่ออกแบบไว้ แล้วข้างต้น โดยโปรแกรม CAM Pro/Engineer 2000² ทางเดินของมีดตัดเฉือนจะถูกเก็บอยู่ในรูปของ CL data-file ขั้นตอนการสร้าง manufacturing model มีดังนี้


4.3.2.1. สร้างชิ้นงานดิบ (จากรูปที่ 4.18 Work piece คือ กรอบสี่เหลี่ยม) ห่อหุ้มชิ้นงาน (Part) ทั้งหมด เพื่อให้โปรแกรมรู้ขอบเขตการทำงาน

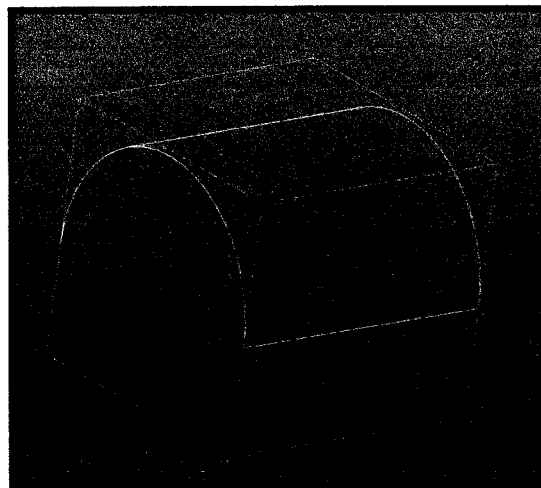

รูปที่ 4.19 แสดงรูปทรงของ Work piece ของชิ้นงานทดสอบ 4 แกน

4.3.2.2. การเซตอัพการทำงาน (Setup operation) และ ลำดับการทำแมชชีน (Machining sequences) มีส่วนสำคัญที่ต้องกำหนด (ดังรูปที่ 4.20) คือ

- เลือกการกัดชิ้นงานแบบ 4 แกน
- สร้างจุดศูนย์ชิ้นงานไว้ตรงกลางข้างล่างของชิ้นงานดิบ
- กำหนดระยะนาบที่ Tool เคลื่อนที่แบบ G00 มาหยุด (DTM1) และรอที่จะเคลื่อนที่แบบ G01 สูงจากผิวระนาบล่างของชิ้นงานดิบขึ้นมา 51 มม.

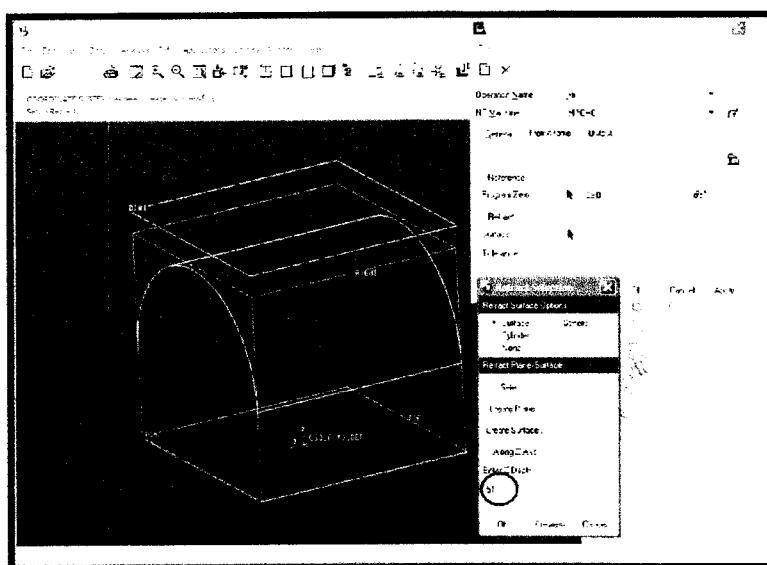

รูปที่ 4.20 การกำหนดค่าใน Operation Setup ของชิ้นงานทดสอบ 4 แกน

4.3.2.3. เลือกการกัดชิ้นงานแบบ Volume เพื่อทำการกัดหยาบก่อน ขั้นตอนนี้ต้องสร้าง Volume ขึ้นมาให้โปรแกรมรู้ปริมาตรเนื้อชิ้นงานดิบที่ต้องกัดออกไป

4.3.2.4. ทำการ Set tool โดยกำหนด Tool number 3 Cutter Diameter = 10 mm. และ Tool length = 50 mm.


4.3.2.5. ทำการ Set Parameter ต่างๆ ที่จำเป็น คือ

- ก. ความเร็วในการกัด (Cutting feed) = 1000 mm./min.
- ข. ความลึกในการกัด (Step dept) = 1 mm.
- ค. ระยะเลื้อนของ Tool ในการกัดชิ้นงาน (Step Over) = 2 mm.
- ง. ความเร็วของ Spindle (Spindle speed) = 1000 rpm./min.
- ช. ระยะยกของ Tool (Cleardist) = 5 mm.


4.3.3 ขั้นตอนการ Post-Processor

นำค่า CL Data ที่ได้จากการ Generate Model มาทำการแปลงเป็นค่า

G-Code ในกระบวนการนี้ ได้นำ Post-process ของการทดสอบการเคลื่อน 5 แกน มาใช้ทำการทดสอบการเคลื่อนที่ 4 แกน โดยเลือก UNCX01.P01 จาก PP-List (ดังรูปที่ 4.23 และรูปที่ 4.24)

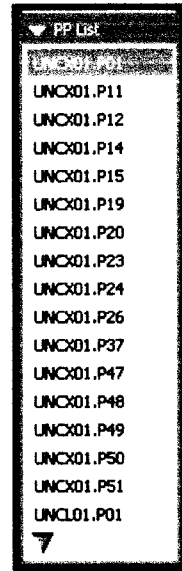


รูปที่ 4.23 รายการในโหมด Post Process ของชิ้นงานทดสอบ 4 แกน

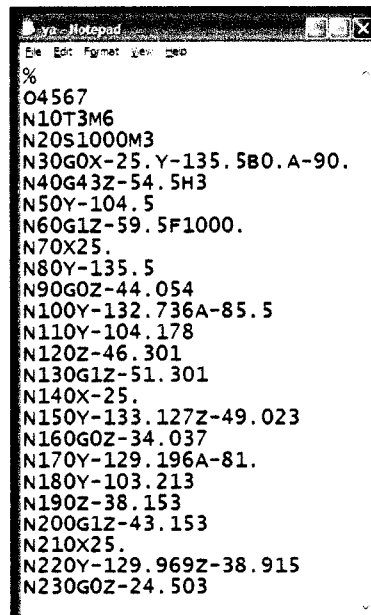

รูปที่ 4.24 ค่า G-Code ของชิ้นงานทดสอบ 4 แกน

4.3.4. ขั้นตอนการทดสอบ Post-Processor

ทดสอบค่า G-Code สำหรับการเคลื่อนที่ 4 แกนแกน (X, Y, Z, A) โดยนำไปสั่งเครื่อง CNC ทำงาน แล้วสังเกตดูการเคลื่อนที่ และการทำงาน

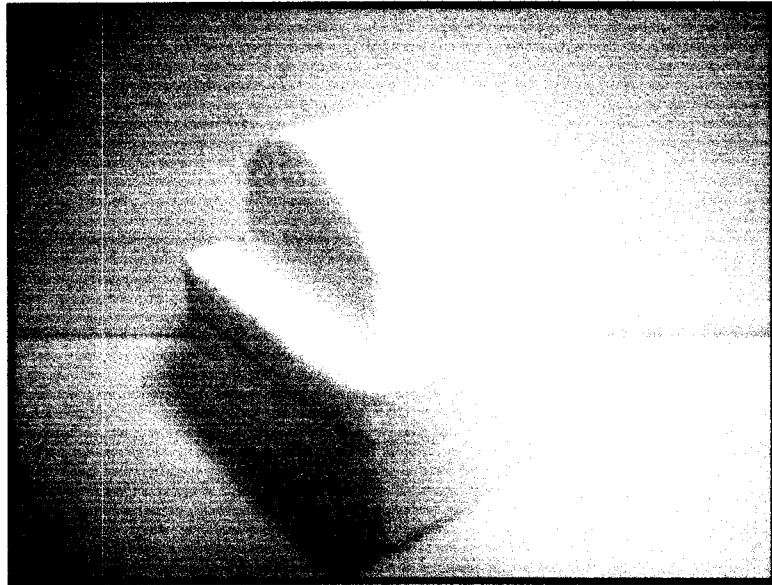

รูปที่ 4.25 ชิ้นงานแบบ 4 แกน ที่กัดได้

4.2.5. สรุปผลการทดสอบ

จากการทดสอบพบว่า Post-Processor 5 แกนที่พัฒนาได้ เมื่อนำมาทดสอบการเคลื่อนที่ 4 แกน สามารถเคลื่อนที่ได้ถูกต้อง และสามารถกัดชิ้นงานได้ Geometry และขนาดตรงตามแบบ (ดังรูปที่ 4.25)