

บทที่ 3

ความสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

โดยปกติแล้ว เครื่องจักรกลไฟฟ้าจะประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่างๆ ขึ้นได้ และความสูญเสียต่างๆ เหล่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ หลายปัจจัย ทั้งจากโครงสร้างทางไฟฟ้า ทางกล และการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้า

3.1 ประเภทของความสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

(Type of Losses in Induction Motor)

ความสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ความสูญเสียในขดลวดทองแดงที่สเตเตอร์และโรเตอร์

(Stator and Rotor copper losses)

2. ความสูญเสียในแกนเหล็ก (Core loss)

3. ความสูญเสียที่เกิดจากความเสียดทานและแรงลมต้าน (Friction and Windage losses)

4. ความสูญเสียปลิกย่อยเนื่องจากโหลด (Stray load loss)

ถ้าแบ่งตามสภาวะการรับภาระการทำงานหรือโหลดของมอเตอร์ ความสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ จะแบ่งได้ดังนี้

1. ความสูญเสียในสภาวะที่มอเตอร์ไม่ต้องรับภาระการทำงานหรือไม่มีโหลด (No-load losses) โดยจะมีค่าคงที่ที่เกิดขึ้นเมื่อเราป้อนพลังงานให้กับมอเตอร์ หรืออาจเรียกว่า ความสูญเสียคงที่ (Fixed losses) ซึ่งมีค่าประมาณ 30% ของค่าความสูญเสียรวมในมอเตอร์ตัวหนึ่งๆ และเกิดขึ้นไม่ว่ามอเตอร์จะหมุนตัวเปล่า หรือใช้งานอยู่ก็ตาม ประกอบไปด้วย

1.1 ความสูญเสียในแกนเหล็ก (Core loss)

1.2 ความสูญเสียที่เกิดจากความเสียดทานและแรงลมต้าน

(Friction and Windage losses)

2. ความสูญเสียในสภาวะที่มอเตอร์ต้องรับภาระหรือโหลดที่เกิดขึ้น (Load losses) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับโหลดของมอเตอร์ ซึ่งเป็นค่าของส่วนที่เหลือ 70% ของค่าความสูญเสียทั้งหมด ประกอบไปด้วย

2.1 ความสูญเสียในขดลวดทองแดงที่สเตเตอร์และโรเตอร์

(Stator and Rotor copper losses)

2.2 ความสูญเสียปลิกย่อยเนื่องจากโหลด (Stray load loss)

3.1.1 ความสูญเสียในขดลวดทองแดง (Copper Losses)

เป็นความสูญเสียกำลังไฟฟ้าที่ถือว่ามีความมากที่สุด และอยู่ในรูปของความร้อน เป็นความสูญเสียในขดลวดทองแดงที่ส่วนของสเตเตอร์และโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ก็คือเป็นผลของความต้านทานของวัสดุที่ใช้ทำตัวนำที่สเตเตอร์ ตัวนำที่โรเตอร์ และวงจรแม่เหล็กของมอเตอร์ ซึ่งในมอเตอร์ซิงโครนัส ค่าความสูญเสียในส่วนนี้จะคงที่ เพราะวามอเตอร์ทำงานในสภาวะปกติที่กระแสสนาม (Field current) ในขดลวดโรเตอร์คงที่ ส่วนในมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ค่าความสูญเสียในส่วนนี้ ทั้งที่สเตเตอร์และโรเตอร์ จะเปลี่ยนตามค่ากระแสไฟฟ้าไลน์กำลังสอง (I_{Line}^2)

โดยปกติแล้ว ความสูญเสียในขดลวดทองแดง จะคำนวณจากความต้านทานกระแสตรงของขดลวดที่อุณหภูมิ 75°C

3.1.2 ความสูญเสียในแกนเหล็ก (Core Loss)


เป็นความสูญเสียกำลังไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากโลหะของเครื่องจักรกล สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ก็คือความสูญเสียในแกนเหล็ก ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารแม่เหล็ก ทำให้เกิดกำลังสูญเสียเมื่อมีการใช้งาน โดยความสูญเสียในแกนเหล็ก จะประกอบไปด้วย ความสูญเสียจากกระแสไหลวน (Eddy-current loss) และความสูญเสียฮิสเทอรีซิส (Hysteresis loss) ในวงจรแม่เหล็กของมอเตอร์

ค่าความสูญเสียในแกนเหล็กที่สเตเตอร์ ในทางปฏิบัติแล้ว ความสูญเสียนี้ถือว่ามีความที่

แต่ในส่วนของค่าความสูญเสียในแกนเหล็กที่โรเตอร์ จะไม่นำมาพิจารณา (ไม่คำนึงถึง) เพราะว่า ความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่โรเตอร์ขณะที่มอเตอร์ทำงานในสภาวะปกตินั้น จะมีค่าน้อยมาก

ความสูญเสียจากกระแสไหลวน (Eddy-Current Loss)

เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีเส้นแรงแม่เหล็กตัดกับแกนเหล็ก ก็คือเกิดจากการเหนี่ยวนำในตัวแกนเหล็กที่สเตเตอร์ และเนื่องจากแกนเหล็กมีความต้านทานต่ำ หรือถ้าเราพิจารณาเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับที่ไหลผ่านแผ่นโลหะทึบ จะมีสภาพเหมือนกับมีขดลวดตัวนำวนเป็นรอบๆ บนแผ่นโลหะ เกิดเป็นกระแสไหลวนบนลวดตัวนำสมมติ หรือแผ่นโลหะดังกล่าว โดยกระแสนอกสุดจะมีขนาดมากกว่าวงใน และหากแผ่นโลหะนี้มีค่าความต้านทานต่ำ ก็จะทำให้กระแสไหลวนมีค่ามากยิ่งขึ้น

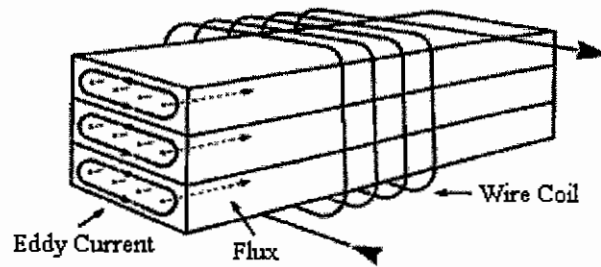


รูปที่ 3.1 ความสูญเสียจากกระแสไหลวน

กรณีของสนามแม่เหล็กในมอเตอร์ ทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กที่เหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไหลวนในโรเตอร์ พิจารณาจากโรเตอร์ ซึ่งเป็นแกนโลหะทรงกระบอกทึบที่หมุนในขั้วแม่เหล็ก ทำให้โลหะทรงกระบอกตัดเส้นแรงแม่เหล็ก และแรงดันไฟฟ้าจะถูกเหนี่ยวนำขึ้นจากกฎของฟาราเดย์ตามความยาวของโรเตอร์ แล้วทำให้เกิดกระแสไหลวนขึ้นในโรเตอร์ เนื่องจากความต้านทานของโรเตอร์มีค่าต่ำมาก ซึ่งเมื่อคิดค่าความสูญเสียเป็นความสูญเสียที่ขดลวดทองแดง (I^2R) แล้วจะเกิดความร้อนขึ้น


กำลังสูญเสียจากกระแสไหลวน จะขึ้นอยู่กับ กำลังสองของความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (Flux), ความถี่ทางไฟฟ้าของแหล่งจ่าย และความหนาแน่นของแผ่นโลหะ

ความสูญเสียฮิสเทอรีซิส (Hysteresis Loss)

เป็นความสูญเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหล็กตามความถี่ไฟฟ้าที่ 50 Hz หรือ 50 ไซเคิล/วินาที ทำให้เกิดการสูญเสียเปลว ซึ่งก็คือการที่โลหะหมุนในสนามแม่เหล็กคงที่ เมื่อโลหะมีการหมุนในสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดสภาพแม่เหล็กขึ้นในตัวโลหะนั้น โดยสภาพแม่เหล็กในโลหะจะกลับไปกลับมาเป็นช่วงๆ แม้ว่าจะมีสนามแม่เหล็กคงที่ หรือเป็นความสูญเสียที่เกิดจากการกลับตัวไป-มาของเส้นแรงแม่เหล็ก (Magnetic reversal) ที่เกิดขึ้นในแกนเหล็กอาร์เมเจอร์ หรือแกนเหล็กที่สเตเตอร์ รวมทั้งยังเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของขั้วแม่เหล็ก (N,S)

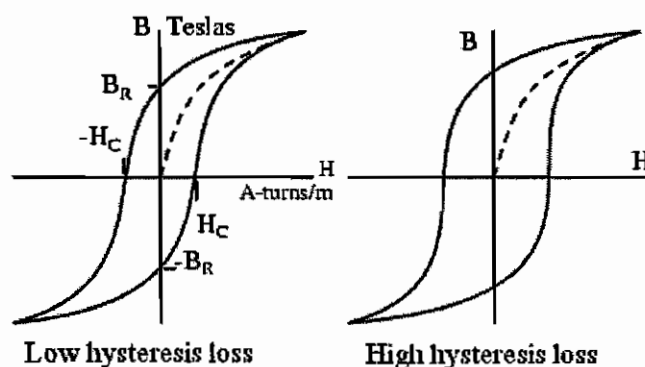

รูปที่ 3.2 เส้นโค้งฮิสเทอรีซิสสำหรับความสูญเสียฮิสเทอรีซิส

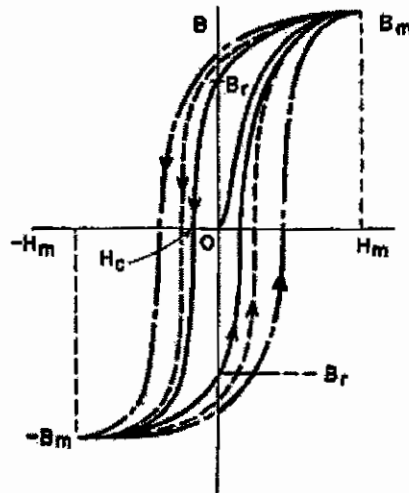

รูปที่ 3.3 วงเส้นโค้งฮิสเตอร์ซิสตรงและกระแสลับ


3.1.3 ความสูญเสียที่เกิดจากความเสียดทานและแรงลมต้าน (Friction and Windage Losses)

เป็นความสูญเสียกำลังไฟฟ้าที่เกิดจากความเสียดทานซึ่งจะเกิดขึ้นจากความฝืดของแบร์ริง (Bearing) และแปรงถ่าน (Brushes) ของมอเตอร์ และความสูญเสียที่เกิดจากแรงลมต้านซึ่งจะเกิดขึ้นจากพัดลมระบายความร้อนของมอเตอร์ และแรงดูดของลมที่โรเตอร์ (สำหรับมอเตอร์แบบเปิด, IP23) รวมไปถึงกำลังไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในการระบายอากาศภายในเครื่องจักรกล ในบางครั้งอาจเรียกความสูญเสียเหล่านี้ว่า ความสูญเสียทางกล (Mechanical loss) ความสูญเสียนี้จะคงที่เมื่อมีความเร็วคงที่ และเมื่อนำความสูญเสียเหล่านี้ไปรวมกับความสูญเสียในแกนเหล็ก จะเรียกรวมกันว่า เป็น ความสูญเสียจากการหมุน (Rotational loss)


3.1.4 ความสูญเสียปลิกย่อยเนื่องจากโหลด (Stray Load Loss)

เป็นความสูญเสียกำลังไฟฟ้าที่นอกเหนือจากความสูญเสียโดยทั่วไป ก็คือความสูญเสียที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด แต่ความสูญเสียนี้อีกเป็นส่วนหนึ่งของความสูญเสียรวมทั้งหมด ซึ่งความสูญเสียปลิกย่อยเนื่องจากโหลดเป็นความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นในกำลังสูญเสียฮิสเตอร์ซิส กำลังสูญเสียจากกระแสไหลวน เป็นผลที่เกิดจากความถี่ในแกนเหล็กที่โรเตอร์ ค่ากระแสฮาร์โมนิกในตัวของโรเตอร์ขณะที่มีโหลด และจากเส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหล (Leakage flux) ที่เกิดจากกระแสของโหลด เนื่องจากกระแสไฟฟ้าของโหลดนั้นจะมีผลทำให้เกิดความผิดเพี้ยนของเส้นแรงแม่เหล็กไปได้บ้าง ความสูญเสียปลิกย่อยเนื่องจากโหลดประกอบไปด้วยกำลัง 2 ส่วน คือ กำลังสูญเสียที่เกิดในสถานะความถี่ไฟฟ้าหลักมูล (Fundamental frequency) และกำลังสูญเสียที่เกิดในสถานะความถี่ไฟฟ้ามีค่าสูง (High frequency) แต่ความสูญเสียในส่วนนี้จะยุ่งยากมากในการวัด ดังนั้นโดยปกติแล้วจึงถือว่าความสูญเสียในส่วนนี้มีค่าประมาณ 1 % ของกำลังไฟฟ้าด้านออกของเครื่องจักรกล

3.2 ความสูญเสียในส่วนต่างๆ และแผนภาพแสดงทิศทางการไหลของกำลังไฟฟ้า (Losses and the Power-Flow Diagram)

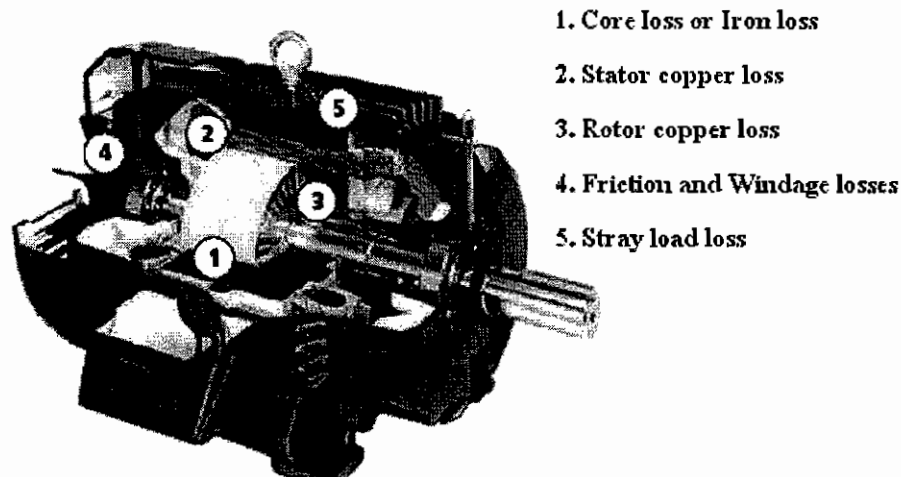

รูปที่ 3.4 ความสูญเสียในส่วนต่างๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

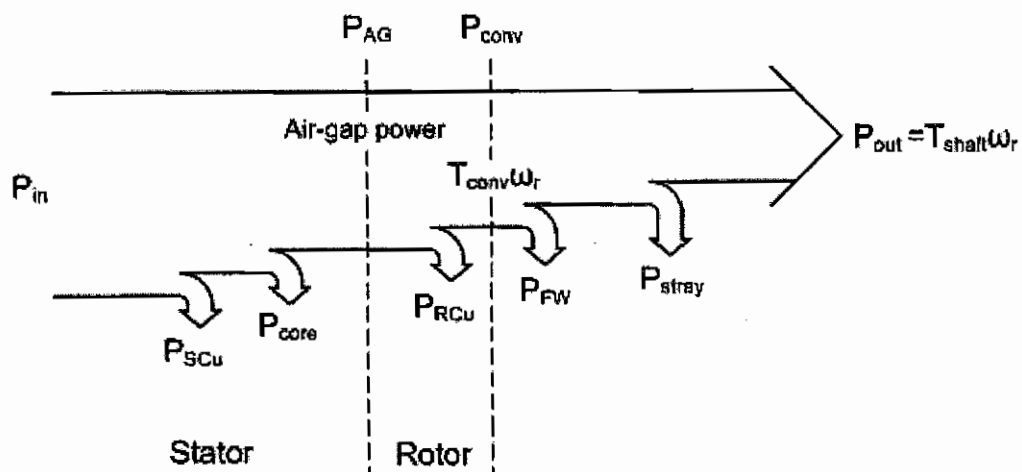

รูปที่ 3.5 แผนภาพแสดงทิศทางการไหลของกำลังไฟฟ้า

เมื่อมีการจ่ายกำลังไฟฟ้า (Input power : P_{in}) ให้กับขดลวดสเตเตอร์ จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำรวมทั้งเกิดความสูญเสียในขดลวดทองแดงที่สเตเตอร์ (Stator copper loss : P_{SCu}) และความสูญเสียในแกนเหล็ก (Core loss : P_{core}) ที่สเตเตอร์ และเมื่อสนามแม่เหล็กหมุนที่อยู่ในช่องว่างอากาศ (Air-gap) ระหว่างสเตเตอร์กับโรเตอร์ ตัดผ่านตัวนำในโรเตอร์ จะทำให้เกิดความสูญเสียในขดลวดทองแดงที่โรเตอร์ (Rotor copper loss : P_{RCu}) โดยกำลังไฟฟ้าที่เกิดจาก

สนามแม่เหล็กหมุนในช่องว่างอากาศ เรียกว่า กำลังไฟฟ้าในช่องว่างอากาศ (Air-gap power : P_{AG}) ซึ่งก็คือกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโรเตอร์

เมื่อดูจากแผนภาพแสดงทิศทางการไหลของกำลังไฟฟ้า เมื่อนำค่าความสูญเสียในขดลวดทองแดงที่โรเตอร์ลบออกจากกำลังไฟฟ้าในช่องว่างอากาศ ก็จะได้กำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่โรเตอร์ หรือกำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล (Power is converted from electrical to mechanical form or Developed mechanical power : P_{conv}) และเมื่อโรเตอร์มีการหมุนจะเกิดความสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานและแรงลมต้าน (Friction and Windage losses : P_{FW}) ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความสูญเสียทางกล (Mechanical loss) และยังมีการเกิดความสูญเสียปลักย่อยเนื่องจากโหลด (Stray load loss : P_{stray})

โดยกำลังไฟฟ้าด้านออกจากรวมอเตอร์ (Output power : P_{out}) จะเป็นพลังงานกลที่อยู่ในรูปของแรงบิดที่จ่ายออกมา หรือแรงบิดที่แกนเพลลาของโรเตอร์ (T_{shaft}) คูณอยู่กับความเร็วเชิงมุมของโรเตอร์ (ω_r)

และจากแผนภาพแสดงทิศทางการไหลของกำลังไฟฟ้าจะไม่ปรากฏความสูญเสียในแกนเหล็กที่โรเตอร์เพราะความสูญเสียในแกนเหล็กของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นเพียงบางส่วนของวงจรสเตเตอร์และโรเตอร์เท่านั้น เมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำหมุนที่ความเร็วเข้าใกล้ความเร็วซิงโครนัส สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหน้าของโรเตอร์จะมีค่าน้อยมาก และความสูญเสียในแกนเหล็กของโรเตอร์จึงมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความสูญเสียในแกนเหล็กที่เกิดขึ้นที่สเตเตอร์ ดังนั้นจึงมีความสูญเสียในแกนเหล็กเฉพาะที่สเตเตอร์เท่านั้น ซึ่งความสูญเสียนี้อยู่ในรูปของความต้านทาน R_C ในวงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

3.3 ค่าความสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ แยกเป็นส่วนต่างๆ ที่สภาวะการทำงานเต็มพิกัด

หากจะสรุปค่าความสูญเสียเป็นร้อยละที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ และองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดความสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ พอสรุปได้ว่า ค่าความสูญเสียในมอเตอร์เมื่อทำงานเต็มพิกัด (Full load losses) จากค่าความสูญเสียทั้งหมด (100 %) สามารถแยกออกเป็นความสูญเสียในส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้

- ความสูญเสียในขดลวดทองแดงที่สเตเตอร์ 40 %
- ความสูญเสียในแกนเหล็ก 20 %
- ความสูญเสียในขดลวดทองแดงโรเตอร์ 25 %
- ความสูญเสียที่เกิดจากความเสียดทานและแรงลมต้าน 5 %
- ความสูญเสียปลิกย่อยเนื่องจากโหลด 10 %

ตารางที่ 3.1 แสดงค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นและองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความสูญเสียภายในมอเตอร์ไฟฟ้า 4 ขั้ว

ความสูญเสียในมอเตอร์	ค่าประมาณ	องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความสูญเสีย
1. ความสูญเสียในขดลวดทองแดงที่สเตเตอร์	35-40 %	ขนาดตัวนำของสเตเตอร์
2. ความสูญเสียในขดลวดทองแดงที่โรเตอร์	15-25 %	ขนาดตัวนำของโรเตอร์
3. ความสูญเสียในแกนเหล็ก	15-25 %	ชนิดและปริมาณวัสดุที่เป็นสารแม่เหล็ก
4. ความสูญเสียที่เกิดจากความเสียดทานและแรงลมต้าน	5-10 %	พัดลมและเบร้ง
5. ความสูญเสียปลิกย่อยเนื่องจากโหลด	5-10 %	การออกแบบจากโรงงาน

3.4 วิธีห่วยลดค่าความสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์

ในการจะเลือกซื้อ หรือเลือกใช้มอเตอร์นั้น คนส่วนใหญ่ก็ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของมอเตอร์เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิภาพของมอเตอร์ ถูกกำหนดค่าโดย กำลังไฟฟ้าด้านออกของมอเตอร์ (Watt output) หาคด้วยกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ (Watt input) หรือกำลังไฟฟ้าด้านออกของมอเตอร์ หาคด้วยกำลังไฟฟ้าด้านออกของมอเตอร์รวมกับกำลังที่สูญเสียไป (Watt losses)

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$$

หรือ

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{Losses}} \times 100\%$$

โดยกำหนดให้ค่ากำลัง 1 แรงม้าทางกลมีค่าเท่ากับ 746 วัตต์ ของกำลังทางไฟฟ้า

ตารางที่ 3.2 แสดงประสิทธิภาพของมอเตอร์ตามมาตรฐานต่าง ๆ

มาตรฐาน	ประสิทธิภาพที่โหลดเต็มที่ (%)	
	7.5 hp	20 hp
CSA C390	80.3	86.9
NEMA MG-1	80.3	86.9
IEC-34.2	82.3	89.4
JEC-37	85.0	90.4

- มาตรฐาน CSA (ประเทศแคนาดา) : ได้รวมค่าความสูญเสียปลักย่อยเนื่องจากโหลดไว้ด้วย และวัดค่าเหล่านี้โดยวิธีการทางอ้อมตามมาตรฐาน IEEE 112

- มาตรฐาน NEMA (ประเทศสหรัฐอเมริกา) : คำนวณหาค่าความสูญเสียปลักย่อยเนื่องจากโหลดโดยวิธีการทางอ้อมตามมาตรฐาน IEEE 112

- มาตรฐาน IEC (กลุ่มประเทศยุโรป) : สมมติค่าความสูญเสียปลักย่อยเนื่องจากโหลด โดยกำหนดให้มีค่าคงที่เท่ากับ 0.5 % ของกำลังที่ป้อนเข้า และยอมให้มีการกำหนดค่าเคลื่อนของประสิทธิภาพได้

- มาตรฐาน JEC (ประเทศญี่ปุ่น) : สมมติว่าไม่มีความสูญเสียปลักย่อยเนื่องจากโหลด

หมายเหตุ : ความแตกต่างของมาตรฐานอยู่ที่การวัดค่าความสูญเสียปลักย่อยเนื่องจากโหลด

ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์จำเป็นต้องลดค่าความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมอเตอร์ ซึ่งค่าความสูญเสียต่าง ๆ ในมอเตอร์นั้น บริษัทผู้ผลิตมอเตอร์สามารถออกแบบและพัฒนาให้มีค่าลดลงได้ โดยการปรับปรุงส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

การลดค่าความสูญเสียที่ขดลวดสเตเตอร์

- เพิ่มขนาดของช่องใส่ขดลวดที่สเตเตอร์
- เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
- ใช้ลวดตัวนำที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น

การลดค่าความสูญเสียที่ขดลวดโรเตอร์

- เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
- เพิ่มขนาดของแท่งโรเตอร์ หรือลวดตัวนำ และตัว End Rings

การลดค่าความสูญเสียในแกนเหล็ก

- ใช้แกนเหล็กที่บางลง ฉาบด้วยสารที่เป็นฉนวนไฟฟ้า มาอัดซ้อนกันหลายๆแผ่น หรือที่เรียกกันว่า แกนเหล็กลามิเนต (Laminated core)
(ช่วยลดค่าความสูญเสียจากกระแสไหลวน)
- ใช้เหล็กที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม เหล็กที่มีค่าสัมประสิทธิ์ฮิสเตอร์รีซิสต่ำ โดยทั่วไปจะใช้เหล็กที่มีส่วนผสมของซิลิกอนพิเศษที่มีคุณภาพสูง
(ช่วยลดค่าความสูญเสียฮิสเตอร์รีซิส)
- เพิ่มความยาวของแกนเหล็กเพื่อลดความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กที่ต้องการ

การลดค่าความสูญเสียจากความเสียดทานและลมระบายความร้อน

- ปรับปรุงรูปแบบของเบร็ง พัดลม และช่องระบายอากาศ เพื่อช่วยลดแรงเสียดทานขณะมอเตอร์หมุน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มอัตราการไหลวนของอากาศ

การลดค่าความสูญเสียปลั๊กย่อยเนื่องจากโหลด

- ออกแบบให้เหมาะสมที่สุด และควบคุมเอาใจใส่ดูแลในกรรมวิธีการผลิต เนื่องจากถ้าคุณภาพของเหล็กดีขึ้น ปริมาณเส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหล ก็จะลดลง (การวัดค่าหรือลดความสูญเสียชนิดนี้ จะทำได้ยากมาก)