

บทที่ 4

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาลูกสูบค้อน โดยระบบ RCM

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ค้อนค้อน มีอยู่ด้วยกันหลายประเภทความเสียหาย แต่สิ่งที่มีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ค้อนค้อนมากที่สุด ส่วนมากเป็นปัญหาจากค้อนค้อน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหา และการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น ด้วยแผนผังก้างปลา และได้ทำการศึกษาและติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ เพื่อลดการเกิดความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว

4.1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ค้อนค้อน

ในการลำเลียงเข้าไปที่ หากก้อนค้อนค้อนที่มีขนาดใหญ่มากๆ จะส่งผลเสียหายต่อสายพานลำเลียง เนื่องจากความร้อนที่สะสมในก้อนค้อนค้อนมีอุณหภูมิสูง จากสาเหตุนี้จึงมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า อุปกรณ์ค้อนค้อน (Clinker Grinder) ซึ่งอุปกรณ์ค้อนค้อนนี้จะมีความสามารถในการบดค้อนให้เล็กลง จนมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 10 เซนติเมตร และบดค้อนได้ในปริมาณไม่ต่ำกว่า 75 ตันต่อชั่วโมง และอุปกรณ์ค้อนค้อนนี้จะต้องเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้เกิดความเสียหาย และยากต่อการดูแลรักษา รวมไปถึงเสียเวลาในการซ่อมบำรุงรักษา

4.1.1 ประวัติความเสียหายของอุปกรณ์ค้อนค้อน (Clinker Grinder)


จากการเก็บข้อมูลประวัติความเสียหายของอุปกรณ์ค้อนค้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2548 เป็นเวลารวม 5 ปี พบสาเหตุความเสียหาย และงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษาที่เกิดขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4.1

จากความเสียหายที่เกิดขึ้น ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13 พบว่าสาเหตุที่เกิดความเสียหายมากที่สุด และจำนวนครั้งที่เกิดมากที่สุด รวมไปถึงงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา คือสายพาน, Flange Coupling, ค้อนค้อน และชุดเกียร์ส่งกำลัง ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.1-4.4

ตารางที่ 4.1 แสดงประวัติความเสียหายของอุปกรณ์บดเจ้าหนัก (Clinker Grinder)
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13 ย้อนหลัง 5 ปี


No	Description	Unit 8	Unit 9	Unit 10	Unit 11	Unit 12	Unit 13	Total (Time)	Cost/Unit (Bath)	Total Cost (Bath)
1	สายพาน ชำรุด, ขาด	4	5	4	4	5	6	28	4,200	117,600
2	คลัมลูกปืน เสียหาย, ไหม้	2	0	2	2	3	0	9	34,304	308,736
3	ชุดเกียร์ส่ง กำลัง ตีก,เสียหาย	1	0	2	2	1	0	6	31,100	186,600
4	Flange Coupling ตีก,เสียหาย	2	0	1	3	3	0	9	50,700	456,300
5	Grinder Segment ตีก,ชำรุด	0	0	0	0	1	0	1	68,166	68,166
6	Pulley ตีก,หลวม	0	0	0	0	0	1	1	16,100	16,100
7	Motor เสียหาย, ไหม้	0	0	0	0	0	0	0	-	-
8	สายอัด จาระบีชำรุด	0	0	0	0	0	1	1	1,380	1,380
Time (รวมต่อ Unit)		9	5	9	11	13	8			
Total Cost (ต่อ Unit)		217,90 8	21,000	198,30 8	299,70 8	375,27 8	42,680			

จำนวนครั้ง (Time)

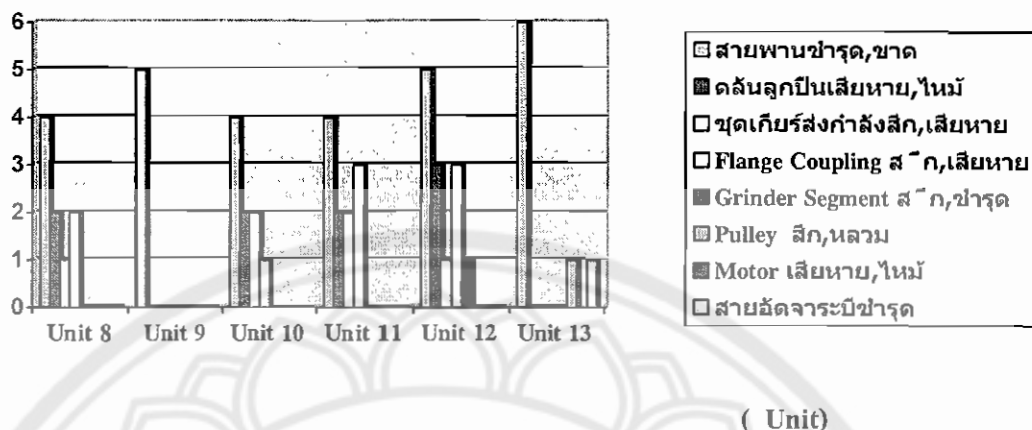


รูปที่ 4.1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบ จำนวนครั้งที่เกิดความเสียหาย ต่อ หน่วย ของอุปกรณ์บดเถ้านัก (Clinker Grinder) ย้อนหลัง 5 ปี ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13

จำนวนครั้ง (Time)

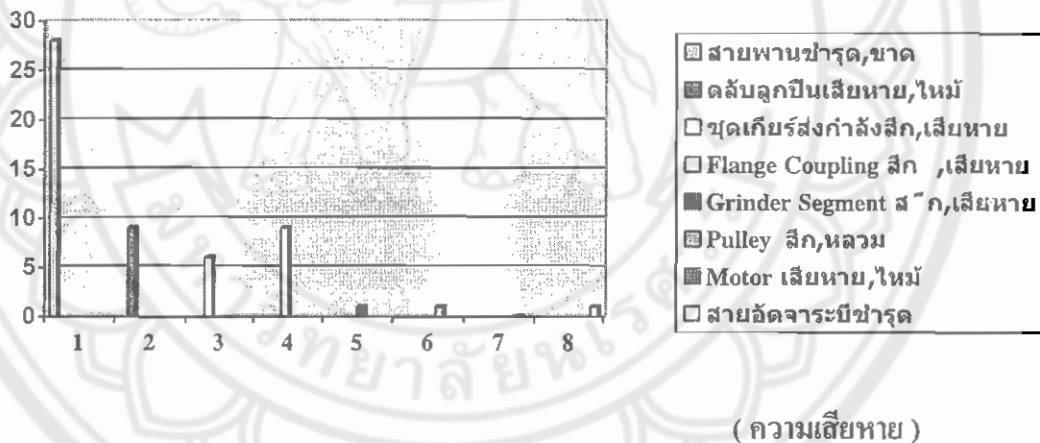

รูปที่ 4.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบ จำนวนครั้ง ต่อ ชนิดความเสียหาย ของอุปกรณ์บดเถ้านัก (Clinker Grinder) ย้อนหลัง 5 ปี ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13


Total Cost (Bath)

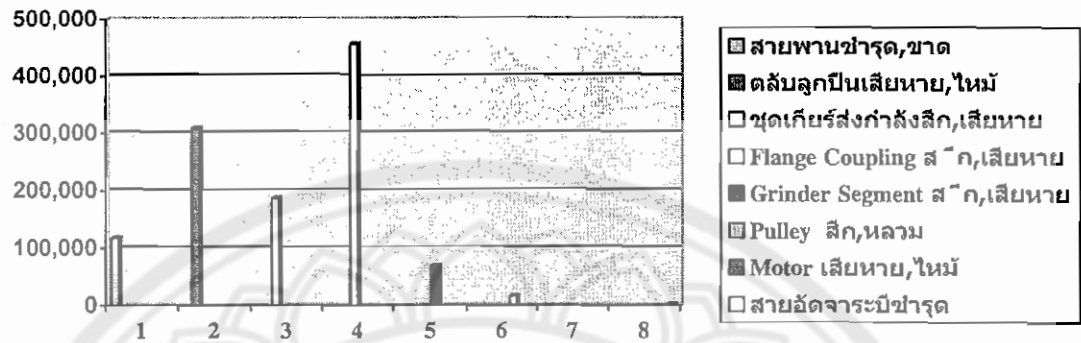

(ความเสียหาย)

รูปที่ 4.3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบ ราคาในการซ่อมบำรุง ต่อ ชนิดความเสียหาย ของอุปกรณ์บดเด้าหนัก (Clinker Grinder) ย้อนหลัง 5 ปี ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13

Total Cost / Unit (Bath)

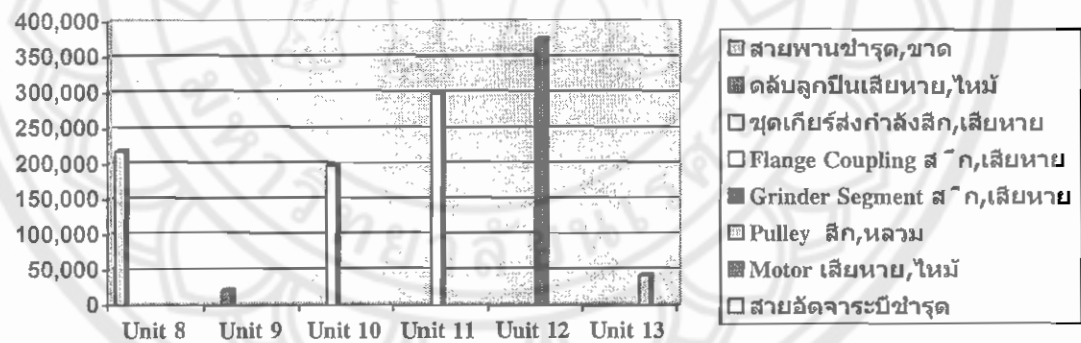

(Unit)

รูปที่ 4.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบ ราคาในการซ่อมบำรุงแต่ละหน่วย ต่อ ชนิดความเสียหายของอุปกรณ์บดเด้าหนัก (Clinker Grinder) ย้อนหลัง 5 ปี ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13

จากความเสียหายแต่ละประเภท ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13 จะพบว่าสาเหตุใหญ่ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายคือ อุปกรณ์บดเถ้าหนัก (Clinker Grinder) คือ สายพาน, ดับลูกปืน, ชุดเกียร์ส่งกำลัง และ Flange Coupling เสียหาย ซึ่งความเสียหายทั้ง 4 ประเภทนี้ สาเหตุสำคัญส่วนใหญ่มาจาก ปริมาณจาระบีที่ใช้ในการหล่อลื่น มีปริมาณน้อย และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ขาดการหล่อลื่นชุดอุปกรณ์เหล่านี้ และอีกสาเหตุ คือ อาจมีผงเถ้าเข้าไปก่อความเสียหายอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด จึงได้ทำการวิเคราะห์หาค่าความเสียหาย โดยใช้ระบบ RCM มาวิเคราะห์หาค่าความเสียหายแต่ละประเภท

4.1.2 Function & Performance

หน้าที่หลัก : อุปกรณ์บดเถ้าหนัก (Clinker Grinder) ทำหน้าที่บดเถ้าหนัก (Slag) จาก Boiler ที่ลำเลียงมาจาก Submerged Scraper Conveyor (SSC) ด้วยความสามารถบดเถ้าได้มีขนาดไม่เกิน 10 เซนติเมตร หรือบดเถ้าได้ในปริมาณไม่ต่ำกว่า 75 ตันต่อชั่วโมง

4.1.3 Functional Failure

4.1.3.1 อุปกรณ์บดเถ้าหนัก (Clinker Grinder) ไม่สามารถบดเถ้าได้

4.1.3.2 ขนาดของเถ้าก่อนลงสายพานลำเลียงใหญ่เกิน 10 เซนติเมตร หรือบดเถ้าได้ในปริมาณต่ำกว่า 75 ตันต่อชั่วโมง

ในการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์บดเถ้าหนัก (Clinker Grinder) อาทิเช่น อุปกรณ์บดเถ้าหนัก ไม่สามารถบดเถ้าได้ และขนาดของเถ้าก่อนลงสายพานลำเลียง (SSC) มีขนาดใหญ่เกิน 10 เซนติเมตร หรือบดเถ้าได้ปริมาณต่ำกว่า 75 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งมีสาเหตุจากอุปกรณ์บดเถ้าหนัก ไม่สามารถบดเถ้าได้ และขนาดของเถ้าก่อนลงสายพานลำเลียงมีขนาดใหญ่เกิน 10 เซนติเมตร หรือบดเถ้าได้ในปริมาณต่ำกว่า 75 ตันต่อชั่วโมง เนื่องจากสายพานชำรุด, ดับลูกปืนเสียหาย ใหม่, ชุดเกียร์ส่งกำลังสึก เสียหาย, Flange Coupling สึก เสียหาย, มอเตอร์เสียหาย ใหม่, Grinder Segment สึก ชำรุด และพูลเลย์สึก หลวม เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 4.2

RCM information worksheet Mae Moh Power Plant		System Wet Ash Handling System	System Code BL04	Faciliator	Date	Sheet No. 1 / 1
		Equipment Clinker Grinder	Equipment Code BL0301A11	Auditor	Date	MM. Unit 8 - 13
Function	Functional Failure		Failure Mode			
1 บดเถ้าหนัก (Slag) จาก Boiler ที่ลำเลียงมาทาง SSC ด้วยความสามารถบดเถ้าได้มีขนาดไม่เกิน 10 เซนติเมตร หรือบดเถ้าได้ในปริมาณไม่ต่ำกว่า 75 ตันต่อชั่วโมง	a	Clinker Grinder ไม่สามารถบดเถ้าได้	1	สายพานชำรุด, ขาด	2	คัตเตอร์ป้อนเสียหาย, โหม้
	b	ขนาดของเถ้าก่อนลงสายพานลำเลียง (SSC) มีขนาดใหญ่เกิน 10 เซนติเมตร หรือ บดเถ้าได้ในปริมาณต่ำกว่า 75 ตันต่อชั่วโมง	1	Grinder Segment สึก, ชำรุด	2	Pulley สึก, หลวม




4.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)

ผลผลิตหรือผลงานของกระบวนการผลิตแต่ละหน่วยย่อมประกอบขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆ องค์ประกอบหรือสาเหตุหลักโดยทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานราชการผลิต หรืองานสำนักงาน มักจะใช้ 4 M เหมือนกัน คือ


Man	=	คน
Machine	=	เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์
Material	=	วัตถุดิบ หรือ วัสดุ
Method	=	วิธีการทำงาน

4.2.1 แผนผังก้างปลา


แสดงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์บดเจ้าหนัก ทั้งความเสียหายจากสายพาน, ดับลูกปืน, ชุดเกียร์ส่งกำลัง, Flange Coupling, มอเตอร์ รวมไปถึงความสามารถที่บดต่ำกว่าก่อนลงสายพานลำเลียงใหญ่มากเกิน 10 เซนติเมตร หรือบดได้ได้ในปริมาณต่ำกว่า 75 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งทั้งหมดของสาเหตุอาจเกิดจากความบกพร่องของ คน, เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์, วัตถุดิบ หรือวัสดุ รวมไปถึงวิธีการทำงาน จากสาเหตุนี้จึงได้รวมการเกิดความเสียหายแต่ละความบกพร่องเพื่อทำการวิเคราะห์ถึงความเสียหาย และการรวบรวมองค์ประกอบ หรือสาเหตุต่างๆ ให้เป็นระบบในรูปแบบของ สาเหตุและผล จะช่วยให้สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นว่า องค์ประกอบใด หรือสาเหตุใดที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผลผลิต เพื่อจะได้ควบคุมปรับปรุงสาเหตุ หรือองค์ประกอบนั้นๆ ต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 4.5-4.13

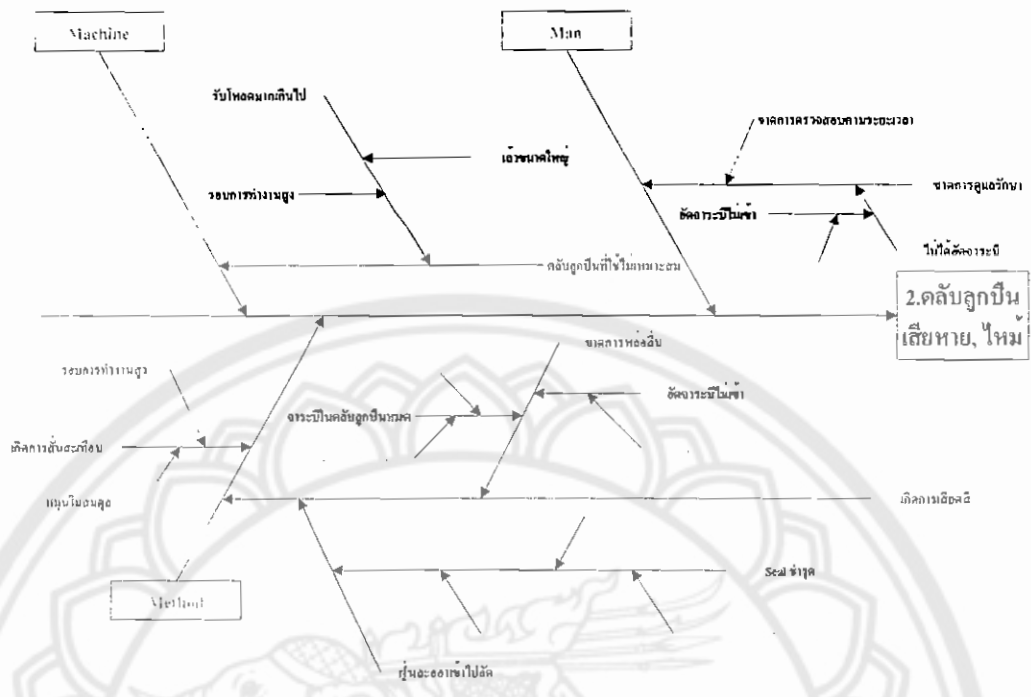


รูปที่ 4.7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากคลับลูกปืนเสียหาย, ใหม่

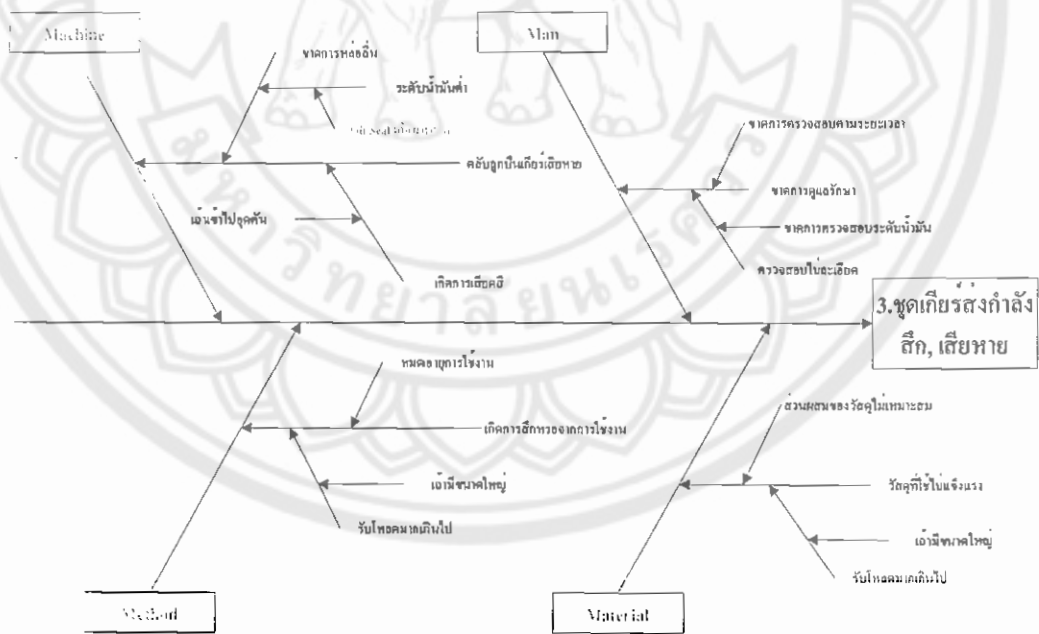

รูปที่ 4.8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากชุดเกียร์ส่งกำลังสึก, เสียหาย

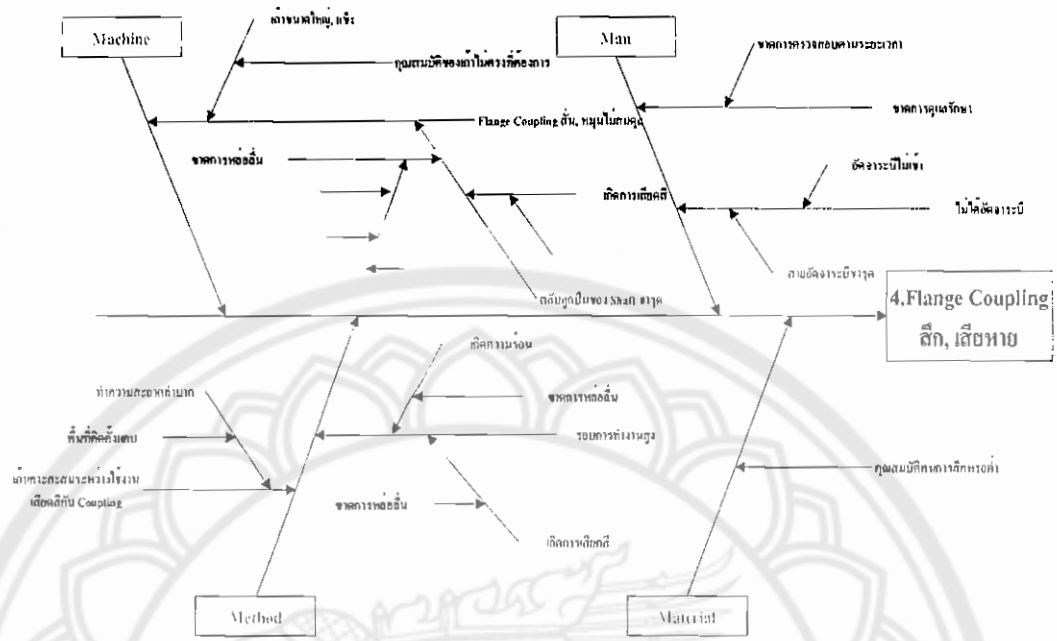

รูปที่ 4.9 การวิเคราะห์ความเสียหายจาก Flange Coupling สึก, เสียหาย

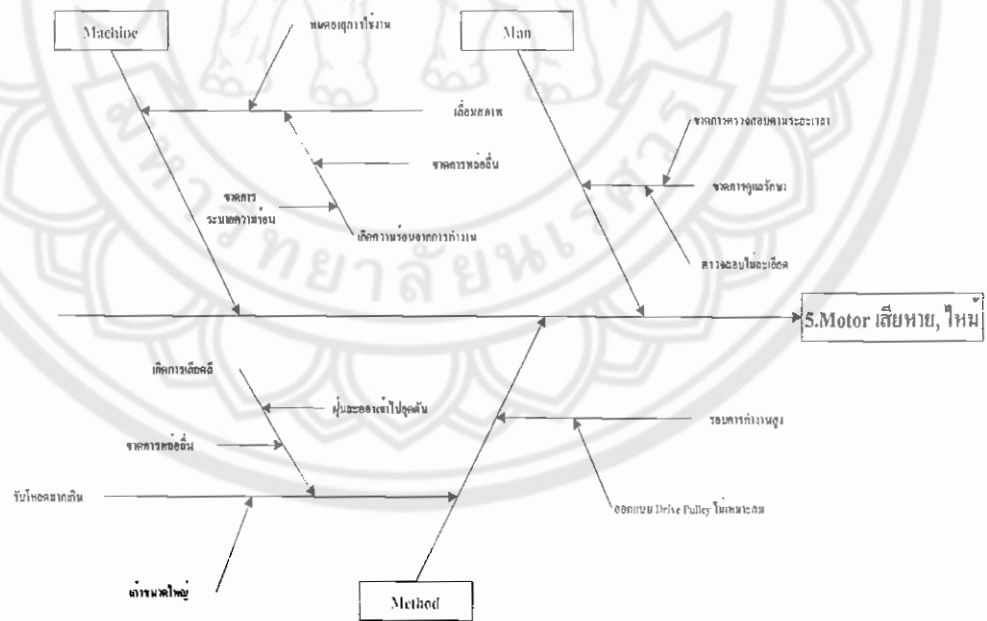

รูปที่ 4.10 การวิเคราะห์ความเสียหายจากมอเตอร์เสียหาย, ไหม



รูปที่ 4.11 สาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์บดแตก่อนหนักบดแตก่อนลงสายพานลำเลียงใหญ่
มากเกิน 10 เซนติเมตร หรือบดแตก่อนได้ในปริมาณต่ำกว่า 75 ตันต่อชั่วโมง

4.2.2 การวิเคราะห์หาสาเหตุแต่ละชนิดความเสียหาย (Failure Mode Worksheet)

จากแผนผังก้างปลา จะพบสาเหตุความเสียหายต่างๆ ของอุปกรณ์บดเจ้าหน้าที่ว่า เกิดจากสาเหตุใดบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของการทำงาน เพื่อที่จะได้ควบคุมและปรับปรุง หาสาเหตุในการบำรุงรักษาต่อไป เช่น สายพานขาด, ชำรุด สิ่งทีวิเคราะห์ความเสียหายก่อนก็คือ เกิดเจ้าหน้าที่ขนาดใหญ่ หรือความตึงของสายพานไม่เหมาะสม นี่คือนี่ที่เราวิเคราะห์เป็นอันดับแรก หากสิ่งดังกล่าวไม่ใช่ ก็ต้องมาวิเคราะห์ความเสียหายต่อไปว่าเมื่อเกิดเจ้าหน้าที่ใหญ่ ก็จะรับโหลดมากเกินไป และส่งผลทำให้สภาพการใช้งานไม่ปกติ อาจจะสายพานเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน ก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ สิ่งที่ทำให้ตลับลูกปืนเสียหาย, ไหม้ ก็อาจจะเกิดจากสายอัดจาระบีเกิดการชำรุดเสียหาย พอสายอัดจาระบีเสียหาย ก็จะส่งผลทำให้อัดจาระบีไม่เข้า จึงไม่ได้อัดจาระบีเข้าไปในตลับลูกปืน เนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เราต้องมาวิเคราะห์ความเสียหายตั้งแต่ปลายเหตุก่อน แล้วค่อยไล่มาจนถึงจุดที่เกิดความเสียหายต้นเหตุ ดังแสดงในตารางที่ 4.3



RCM Failure Mode Worksheet		System	System Code	Facilitator	Date	Sheet No.
Mae Moh Power Plant		Wet Ash Handling System	BL04			1 / 5
RCM Failure Mode Worksheet		Equipment	Equipment Code	Auditor	Date	MM. Unit
Mae Moh Power Plant		Clinker Grinder	BL0401A11			8 - 13
F	FF	Failure Level 1	Failure Level 2	Failure Level 3	Failure Level 4	Failure Level 5
1	a	1 สายพานขาด, ชำรุด	1 ขาดการดูแลรักษา 2 สายพานเสื่อมสภาพ 3 วัสดุที่ใช้ทำสายพานไม่แข็งแรง 4 สายพานเกิดการลื่นไถล 5 สายพานบิดตัว 6 สายพานหลุด	1 ขาดการตรวจสอบตามระยะเวลา 2 ตรวจสอบไม่ละเอียด 1 สภาพการใช้งานไม่ปกติ 1 ลักษณะของสายพานไม่เหมาะสม 1 สายพานเกิดความร้อน 1 สายพานเกิดการหย่อน 1 สายพานเกิดการหย่อน	1 รับโหลดมากเกินไป 2 เกิดความร้อน 1 ความยืดหยุ่นของสายพานไม่ดี 2 การระบายความร้อนไม่ดี 1 สายพานเกิดการหย่อน 1 ปรับตั้งสายพานไม่เหมาะสม 1 ปรับตั้งสายพานไม่เหมาะสม	1 ใช้น้ำขนาดใหญ่ 1 ความตึงไม่เหมาะสม
1	a	2 คลับลูกปิ่นเสียหาย, โหน้ม	1 ขาดการดูแลรักษา 2 คลับลูกปิ่นที่ใช้ไม่เหมาะสม 3 เกิดการสันลະเทือน	1 ขาดการตรวจสอบตามระยะเวลา 2 ไม่ได้จัดจาระบี 1 รับโหลดมากเกินไป 1 หมุนไม่สมดุล 2 รอบการทำงานสูง	1 จัดจาระบีไม่เข้า 1 ใช้น้ำขนาดใหญ่ 2 รอบการทำงานสูง	1 สายจระบีชำรุด

RCM Failure Mode Worksheet		System	System Code	Facilitator	Date	Sheet No.
Mae Moh Power Plant		Wet Ash Handling System	BL04			2 / 5
RCM Failure Mode Worksheet		Equipment	Equipment Code	Auditor	Date	MM. Unit
Mae Moh Power Plant		Clinker Grinder	BL0401A11			8 - 13
F	FF	Failure Level 1	Failure Level 2	Failure Level 3	Failure Level 4	Failure Level 5
1	a	3 ชุดเกียร์ส่งกำลังสึก, เสียหาย	4 เกิดการเสียดสี 1 ขาดการดูแลรักษา 2 คลับลูกปิ่นเกียร์เสียหาย 3 วัสดุที่ใช้ไม่แข็งแรง 4 เกิดการสึกนรจากการใช้งาน	1 ขาดการหล่อลื่น 2 ฝุ่นละอองเข้าไปอุดตัน 1 ขาดการตรวจสอบตามระยะเวลา 2 ตรวจสอบไม่ละเอียด 1 เกิดการเสียดสี 2 ขาดการหล่อลื่น 1 รับโหลดมากเกินไป 2 ส่วนผสมของวัสดุไม่เหมาะสม 1 หมดยอายุการใช้งาน 2 รับโหลดมากเกินไป	1 จัดจาระบีไม่เข้า 2 จาระบีในคลับลูกปิ่นหมด 1 Seal ชำรุด 1 ขาดการตรวจสอบระดับน้ำมัน 1 ฝุ่นเข้าไปอุดตัน 1 ระดับน้ำมันต่ำ 1 ใช้น้ำขนาดใหญ่ 1 ใช้น้ำขนาดใหญ่	1 สายจระบีชำรุด 1 ไม่รู้ระดับจาระบี 2 ขาดการดูแล 1 รอบการทำงานสูง 2 เสื่อมสภาพ 3 ขาดการดูแล 1 Oil Seal เสื่อมสภาพ

RCM Failure Mode Worksheet		System	System Code	Facilitator	Date	Sheet No.
Mae Moh Power Plant		Wet Ash Handling System	BL04			3 / 5
RCM Failure Mode Worksheet		Equipment	Equipment Code	Auditor	Date	MM. Unit
Mae Moh Power Plant		Clinker Grinder	BL0401A11			8 - 13
F	FF	Failure Level 1	Failure Level 2	Failure Level 3	Failure Level 4	Failure Level 5
1	a	4 Flange Coupling ลึก, เสียหาย	1 ขาดการดูแลรักษา 2 ไม่ได้จัดจาระบี 3 Flange Coupling ล้น, หมุนไม่สมดุล 4 คุณสมบัติทนการสึกหรอต่ำ 5 รอบการทำงานสูง 5 เก้าเกาะสะสมระหว่างการใช้งาน เลียดลึกับ Coupling	1 ขาดการตรวจสอบตามระยะเวลา 1 จัดจาระบีไม่เข้า 2 สายจัดจาระบีชำรุด 1 เก้าขนาดใหญ่, แข็ง 2 ตลับลูกปืนของ Shaft ชำรุด 1 เกิดการเสียดสี 2 เกิดความร้อน 1 ทำความสะอาดลำบาก	1 คุณสมบัติของเก้าไม่ตรงตามที่ต้องการ 1 เกิดการเสียดสี 2 ขาดการหล่อลื่น 1 ขาดการหล่อลื่น 1 ฟันที่ติดตั้งแคบ	1 เก้าเข้าไปอัด 1 ไม่มีจาระบีในตลับลูกปืน 1.1 จัดจาระบีไม่เข้า 1.2 ไม่รู้ปริมาณจาระบีในตลับลูกปืน 1.3 สายจัดจาระบีชำรุด

RCM Failure Mode Worksheet		System	System Code	Facilitator	Date	Sheet No.
Mae Moh Power Plant		Wet Ash Handling System	BL04			4 / 5
RCM Failure Mode Worksheet		Equipment	Equipment Code	Auditor	Date	MM. Unit
Mae Moh Power Plant		Clinker Grinder	BL0401A11			8 - 13
F	FF	Failure Level 1	Failure Level 2	Failure Level 3	Failure Level 4	Failure Level 5
1	a	5 Motor เสียหาย, โหม้	1 ขาดการดูแลรักษา 2 เกิดการเสื่อมสภาพ 3 รอบการทำงานสูง 4 รับโหลดมากเกินไป	1 ขาดการตรวจสอบตามระยะเวลา 2 ตรวจสอบไม่ละเอียด 1 เกิดความร้อนจากการทำงาน 2 หมดยุการใช้งาน 1 ออกแบบ Drive Pulley ไม่เหมาะสม 1 เก้าขนาดใหญ่ 2 เกิดการเสียดสี	1 ขาดการระบายความร้อน 2 ขาดการหล่อลื่น 1 ฟันระอองเข้าไปจุดตัน 2 ขาดการหล่อลื่น	
1	b	1 Grinder Segment ลึก, ชำรุด	1 ขาดการดูแลรักษา 2 วัสดุที่ใช้ไม่เหมาะสม 3 เกิดการสึกหรอมาก	1 ขาดการตรวจสอบตามระยะเวลา 2 ตรวจสอบไม่ละเอียด 1 ขาดความชำนาญ 2 กรรมวิธีการผลิตไม่ดี 1 รับโหลดมากเกินไป	1 รอบการทำงานสูง	

RCM Failure Mode Worksheet		System	System Code	Facilitator	Date	Sheet No.
Mae Moh Power Plant		Wet Ash Handling System	BL04			5 - 5
		Equipment	Equipment Code	Auditor	Date	MM. Unit
		Clinker Grinder	BL0401A11			8 - 13
F	FF	Failure Level 1	Failure Level 2	Failure Level 3	Failure Level 4	Failure Level 5
1	b	2 Pulley ลึก, นลวน	1 ขาดการดูแลรักษา 2 Pulley รับโหลดมาก 3 Pulley ชัดสีกับฝาครอบ	1 ขาดการตรวจสอบตามระยะเวลา 2 ตรวจสอบไม่ละเอียด 1 หมุนไม่สมดุล 2 ความตึงของสายพานไม่เหมาะสม 3 Pulley เกิดการแกว่ง	1 การถอดประกอบไม่ดี 2 คลับลูกปืนเสียหาย 1 การปรับตั้งไม่เหมาะสม 2 สภาหลายพบบชำรุด, ยึด 1 คลับลูกปืนเสียหาย 2 Coupling เสียหาย	1 ขาดการหล่อลื่น 2 ถ้ำเข้าไปจุดตัน 1 เสียดสีกับก้อนถ้ำ



4.2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย (Consequence Worksheet)

จากความเสียหายของอุปกรณ์บดเถ้าหนัก (Clinker Grinder) ที่เกิดจากหลายๆสาเหตุ จะส่งผลกระทบต่อหลายๆด้าน คือทั้งทางด้านความเสียหายที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ความปลอดภัย สิวแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ซึ่งสาเหตุทั้งหมดนี้มีผลต่อความเสียหายอื่นๆต่อไป จึงได้ทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มีผลกระทบจากความเสียหายสิ่งอื่นๆต่อไป และควรป้องกันการเกิดความเสียหายเหล่านั้นอย่างไรบ้าง เช่น เมื่อสายพานขาด ชำรุด, ตลับลูกปืนเสียหาย ใหม้, ชุดเกียร์ส่งกำลังสึก เสียหาย, Flange Couplingสึก เสียหาย และมอเตอร์เสียหาย สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้น ทั้งทางด้านเวลาและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา งบประมาณในการจ้างแรงงานในการนำเถ้าไปทิ้งยังที่ทิ้งเถ้า เป็นต้น



RCM Consequence Worksheet Mae Moh Power Plant		System Wet Ash Handling System	System Code BL04	Facilitator	Date	Sheet No. 1 / 1					
		Equipment Clinker Grinder	Equipment Code BL0401A11	Auditor	Date	MM. Unit 8 - 13					
F	FF	FM	Failure Mode				H	S	E	O	Failure Consequence Description
1	a		1 : สายพานขาด, ชำรุด							/	ถ้า Clinker Grinder ไม่สามารถทดแทนกันได้ จะมีผลกระทบต่อการทำงาน
			2 : คลับถูกปืนเสียหาย, โหม้							/	ลำเลียงเข้า คือ เสียเวลาและแรงงานในการนำเข้าไปทิ้ง และ
			3 : ชุดเกียร์ส่งกำลังสึก, เสียหาย							/	ทำให้เกิดความเสียหายต่อสายพานลำเลียง เนื่องจากความร้อน
			4 : Flange Coupling สึก, เสียหาย							/	
			5 : Motor เสียหาย, โหม้							/	
1	b		1 : Grinder Segment สึก, ชำรุด							/	ถ้า Grinder Segment สึกมาก จะมีผลต่อการลำเลียงเข้า คือ
			2 : Pulley สึก, เบลวม							/	ทดแทนกันได้ขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร ทำให้เกิดความเสียหายต่อสายพานลำเลียง เนื่องจากความร้อน และเสียแรงงานในการนำเข้าไปทิ้ง

*หมายเหตุ H = ความเสียหายแอบแฝง
 S = ความปลอดภัย
 E = สิ่งแวดล้อม
 O = ค่ากำลังการผลิต และการบำรุงรักษา


4.2.4 การวิเคราะห์หาระยะเวลาในการซ่อมบำรุง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหา (Decision Worksheet)


จากแต่ละประเภทความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์บดเก้านัก จะต้องทราบถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงรักษา และวิธีการแก้ไขปัญหา เช่น สายพานขาด ชำรุด เนื่องจากขาดการตรวจสอบตามระยะเวลา เป็นหน้าที่ของ แผนกบำรุงรักษาหม้อน้ำ 3 และจะใช้เวลาในการซ่อมบำรุงรักษาประมาณ 1 เดือน เริ่มจากการตรวจพบความเสียหาย หน่วยงานที่รับผิดชอบมีทั้ง แผนกบำรุงรักษาหม้อน้ำ 3, แผนกไฟฟ้า,แผนกเดินเครื่อง เป็นต้น และแต่ละชนิดความเสียหายนั้นจะมีระยะเวลาในการซ่อมบำรุงตั้งแต่ 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 1 กะ (8 ชั่วโมง) จนไปถึงการหยุดการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้านั้นๆ ส่วนการป้องกันการเกิดความเสียหาย จะมีทั้งการตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ หากชิ้นส่วนใดที่ไม่สามารถซ่อมบำรุงและแก้ไขได้ ก็จำเป็นต้องปล่อยให้ทำงานจนเกิดการเสื่อมสภาพไปเอง และพบว่าอุปกรณ์ไหนไม่เหมาะสมกับการทำงาน ก็ต้องทำการออกแบบใหม่ ให้ได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานในครั้งต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 การเลือกวิธีการบำรุงรักษา (RCM Decision Diagram)

RCM Decision Worksheet Mae Moh Power Plant		System	System Code	Facilitator	Date	Sheet No.					
		Wet Ash Handling System	BL04			1 / 11					
		Equipment	Equipment Code	Auditor	Date	MM. Unit					
		Clinker Grinder	BL0401A11			8 - 13					
F	FF	FM	Failure Mode	Activity	CBM	PM	FFD	RDS	RTF	Interval	Action By
1	a	1	สายพานขาด, ชำรุด								
		1.1	ขาดการตรวจสอบตามระยะเวลา ระยะเวลา	1 ตรวจสอบความตึงสายพาน ตามระยะเวลา		/				1M	B3
		2.1.1	เด้าขนาดใหญ่	1 ปรับปรุงการผสมถ่านหิน เลือกถ่านหินคุณภาพดีมาผสม			/				Op
		3.1.1	ความยืดหยุ่น ของสายพานไม่ดี	1 เปลี่ยนชนิดสายพาน				/			B3
		4.1.1	สายพานเกิดการหย่อน	1 ตรวจสอบและปรับตั้งสายพาน		/				1M	B3
		5.1.1	ปรับตั้งสายพานไม่เหมาะสม	1 ตรวจสอบและปรับตั้งสายพาน 2 จัดการอบรมพนักงานให้มีความรู้ที่ต้องการในการ ตรวจสอบและปรับตั้งสายพาน				/		1M	B3 B3
		6.1.1	ปรับตั้งสายพานไม่เหมาะสม	3 ใช้อุปกรณ์วัดความตึงสายพาน 1 ตรวจสอบและปรับตั้งสายพาน 2 จัดการอบรมพนักงานให้มีความรู้ที่ต้องการในการ ตรวจสอบและปรับตั้งสายพาน 3 ใช้อุปกรณ์วัดความตึงสายพาน		/		/		1M	B3 B3 B3

RCM Decision Worksheet Mae Moh Power Plant		System	System Code	Facilitator	Date	Sheet No.					
		Wet Ash Handling System	BL04			2 / 11					
		Equipment	Equipment Code	Auditor	Date	MM. Unit					
		Clinker Grinder	BL0401A11			8 - 13					
F	FF	FM	Failure Mode	Activity	CBM	PM	FFD	RDS	RTF	Interval	Action By
1	a	2	ตลับลูกปืนเสียหาย, ไหม								
		1.1	ขาดการตรวจสอบตาม ระยะเวลา	1 ตรวจสอบตลับลูกปืนตามระยะเวลาที่วางไว้		/				1W	B3
		1.2.1	สายอัดจาระบีชำรุด	1 ทำการซ่อม หัวอัดจาระบี หรือ เปลี่ยนสายอัดจาระบีใหม่ 2 ทำความสะอาดข้างในสายอัด		/				1M 6M	B3 B3
		2.1.1	เด้าขนาดใหญ่	1 ปรับปรุงการผสมถ่านหิน เลือกถ่านหินคุณภาพดีมาผสม			/				Op
		2.1.2	รอบการทำงานสูง	1 เปลี่ยนอัตราทด Pulley ใหม่ 2 เปลี่ยน Motor ใหม่				/			B3 B3
		3.1	หมุนไม่สมดุล	1 ทำการวัดแรงสั่นสะเทือนจากทรานก่ง 2 ทำการถ่วงสมดุลเพลา		/				1M 1M	B3 B3
		3.2	รอบการทำงานสูง	1 เปลี่ยนอัตราทด Pulley ใหม่ 2 เปลี่ยน Motor ใหม่				/			B3 B3

 RCM Decision Worksheet Mae Moh Power Plant		System		Facilitator		Date		Sheet No.					
		Wet Ash Handling System		BL04				3 / 11					
		Equipment		Equipment Code		Auditor		Date		MM. Unit			
		Clinker Grinder		BL0401A11						8 - 13			
F	FF	FM	Failure Mode		Activity		CBM	PM	FFD	RDS	RTF	Interval	Action By
			4.1.1-1. สายอัดจากระบบชำรุด		1	ทำการซ่อม หัวอัดจากระบบ หรือ เปลี่ยนสายอัดจากระบบใหม่		/				1MI	B3
			4.1.2 1. ไม่รู้ระดับจากระบบ		2	ทำความสะอาดข้างในสายอัด		/				6M	B3
			4.2.1 1. รอบการทำงานสูง		1	ติดตั้งอุปกรณ์อัดจากระบบอัตโนมัติ เพื่อที่จะได้ทราบปริมาณจากระบบ ใน ตลับลูกปืน				/			B3
			4.2.1 1. รอบการทำงานสูง		1	เปลี่ยนอัตราทด Pulley ใหม่				/			B3
			4.2.1 2. เสื่อมสภาพ		2	เปลี่ยน Motor ใหม่				/			B3
			4.2.1 2. เสื่อมสภาพ		1	เปลี่ยนตลับลูกปืนใหม่		/				1MI	B3
			4.2.1 3. ขนาดการดูแล		1	ตรวจสอบตามระยะเวลาที่วางไว้		/					B3
			4.2.1 3. ขนาดการดูแล		2	อัดจากระบบ		/				1W	B3

 RCM Decision Worksheet Mae Moh Power Plant		System		Facilitator		Date		Sheet No.					
		Wet Ash Handling System		BL04				4 / 11					
		Equipment		Equipment Code		Auditor		Date		MM. Unit			
		Clinker Grinder		BL0401A11						8 - 13			
F	FF	FM	Failure Mode		Activity		CBM	PM	FFD	RDS	RTF	Interval	Action By
1	a	3	ชุดเกียร์ส่งกำลังเล็ก, เสียหาย										
			1.1 ขนาดการตรวจสอบตามระยะเวลา		1	ตรวจสอบชุดเกียร์ ตามระยะเวลาที่วางไว้		/				1 w	B3
			1.2.1 ขนาดการตรวจสอบระดับน้ำมัน		1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน ตามระยะเวลาที่วางไว้		/				1 w	B3
			2.1.1 ฝุ่นเข้าไปชุดคัน		2	เปลี่ยนน้ำมันเกียร์		/				6M	B3
			2.1.1 ฝุ่นเข้าไปชุดคัน		1	ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าอัดล้าง		/				1 กะ	Op2
			2.2.1 1. Oil Seal เสื่อมสภาพ		1	ทำการตรวจสอบสภาพการใช้งาน		/				1M	B3
			2.2.1 1. Oil Seal เสื่อมสภาพ		2	เปลี่ยน Oil Seal ใหม่		/				1MI	B3
			3.1.1 ด้ำมีขนาดใหญ		1	ปรับปรุงการหลุมด้านหิน เลือกด้านหินคุณภาพดีมาผสม				/			Op
			3.2 ส่วนผสมของวัสดุไม่เหมาะสม		1	ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุก่อนใช้งาน				/			B3
			3.2 ส่วนผสมของวัสดุไม่เหมาะสม		2	เลือกวัสดุใหม่ให้เหมาะสม				/			B3

RCM Decision Worksheet Mae Moh Power Plant		System	System Code	Facilitator	Date	Sheet No.					
		Wet Ash Handling System	BL04			5 / 11					
		Equipment	Equipment Code	Auditor	Date	MM. Unit					
Clinker Grinder	BL0401A11				8 - 13						
F	FF	FM	Failure Mode	Activity	CBM	PM	FFD	RDS	RTF	Interval	Action By
			4.1 หมตอายุการใช้งาน	1 ทำการเปลี่ยนชุดเกียร์ส่งกำลังใหม่ หรือoverhall		/				1M	B3
			4.2.1 แก้วมีขนาดใหญ	1 ปรับปรุงการผสมถ่านหิน 2 เลือกถ่านหินคุณภาพดีมาผสม				/			Op
1	a	4	Flange Coupling สึก, เสียหาย								
			1.1 ขาดการตรวจสอบตามระยะเวลา	1 ตรวจสอบ Flange Coupling ตามระยะเวลาที่วางไว้		/				1 w	B3
			2.1 อัดจาระบีไม่เข้า	1 ทำการตรวจสอบสายอัดจาระบี 2 ทำการตรวจสอบหัวอัดจาระบี 3 ทำความสะอาดภายในสายอัด		/				1M	B3
			2.2 สายอัดจาระบีชำรุด	1 ทำการซ่อม หัวอัดจาระบี หรือ เปลี่ยนสายอัดจาระบีใหม่		/				1M	B3

RCM Decision Worksheet Mae Moh Power Plant		System	System Code	Facilitator	Date	Sheet No.					
		Wet Ash Handling System	BL04			6 / 11					
		Equipment	Equipment Code	Auditor	Date	MM. Unit					
Clinker Grinder	BL0401A11				8 - 13						
F	FF	FM	Failure Mode	Activity	CBM	PM	FFD	RDS	RTF	Interval	Action By
			3.1.1 คุณสมบัติน้ำของแก้ว	1 ปรับปรุงการผสมถ่านหิน เลือกถ่านหินคุณภาพดีมาผสม				/			Op
			3.2.1 1. แก้วเข้าไม่อัด	1 ทำความสะอาดโดยใช้น้ำอัดล้าง		/				1 ชม	Op2
			3.2.2 1.1 อัดจาระบีไม่เข้า	1 ทำการตรวจสอบสายอัดจาระบี 2 ทำการตรวจสอบหัวอัดจาระบี		/				1M	B3
			3.2.2 1.2 ไม่รู้ปริมาณจาระบีในตลับลูกปืน	1 ติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ เพื่อที่จะได้ทราบปริมาณจาระบี ใน ตลับลูกปืน				/			B3
			3.2.2 1.3 สายอัดจาระบีชำรุด	1 ทำการซ่อม หัวอัดจาระบี หรือ เปลี่ยนสายอัดจาระบีใหม่		/				6M	B3
			4 คุณสมบัติน้ำในการสีกหรือตัว	1 ทดสอบวัสดุที่ใช้ก่อนใช้งาน 2 นำวัสดุใหม่ที่มีความแข็งแรงกว่ามาใช้				/			B3
								/			B3

ตารางที่ 4.5 การเลือกวิธีการบำรุงรักษา (RCI (ต่อ))

RCM Decision Worksheet Mae Moh Power Plant		System	System Code	Facilitator	Date	Sheet No.					
		Wet Ash Handling System	BL04			7 / 11					
F FF FM		Equipment	Equipment Code	Auditor	Date	MM. Unit					
		Clinker Grinder	BL0401A11			8 - 13					
F	FF	FM	Failure Mode	Activity	CBM	PM	FFD	RDS	RTF	Interval	Action By
			5.1.1 ขาดการหล่อลื่น	1 ทำการตรวจสอบจารบี และ อัดจารบีตามเวลาที่วางไว้		/				1 w	B3
			5.2.1 ขาดการหล่อลื่น	1 ทำการตรวจสอบจารบี และ อัดจารบีตามเวลาที่วางไว้		/				1 w	B3
			6.1.1 พื้นที่ติดตั้งแบริด	1 ปรับพื้นที่ติดตั้งใหม่				/			B3
1	a	5	Motor เสียหาย, ใหม่								
			1.1 ขาดการตรวจสอบตามระยะเวลา	1 ตรวจสอบ Motor ตามระยะเวลาที่วางไว้		/				1 M	E 3
			1.2 ตรวจสอบไม่ละเอียด	1 จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ และ เข้าใจในการตรวจสอบ และ รู้จักใช้เครื่องมือวัดความเสียหาย				/			E 3


RCM Decision Worksheet Mae Moh Power Plant		System	System Code	Facilitator	Date	Sheet No.					
		Wet Ash Handling System	BL04			8 / 11					
F FF FM		Equipment	Equipment Code	Auditor	Date	MM. Unit					
		Clinker Grinder	BL0401A11			8 - 13					
F	FF	FM	Failure Mode	Activity	CBM	PM	FFD	RDS	RTF	Interval	Action By
			2.1.1 ขาดการระบายความร้อน	1 ปรับปรุงพื้นที่ติดตั้ง ให้มี การระบายความร้อนได้ดี				/			B3
			2.1.2 ขาดการหล่อลื่น	1 ทำการตรวจสอบจารบี และ อัดจารบีตามเวลาที่วางไว้		/				1 M	E 3
			2.2 หมุดอายุการใช้งาน	1 ทำการเปลี่ยน Motor ใหม่				/			E 3
			3.1 ออกแบบ Drive Pulley ไม่เหมาะสม	1 ออกแบบ Drive Pulley ใหม่				/			B3
			4.1 เก้าขนาดใหญ่	1 ปรับปรุงการผสมถ่านหิน เลือกถ่านหินคุณภาพดีมาผสม				/			Op
			4.2.1 ฝุ่นละอองเข้าไปอุดตัน	1 ทำความสะอาด		/				1 ๓๕	Op2


ตารางที่ 4.5 การเลือกวิธีการบำรุงรักษา (RC) (ต่อ)

RCM Decision Worksheet		System	System Code	Facilitator	Date	Sheet No.					
Mae Moh Power Plant		Wet Ash Handling System	BL04			9 / 11					
		Equipment	Equipment Code	Auditor	Date	MM. Unit					
		Clinker Grinder	BL0401A11			8 - 13					
F	FF	FM	Failure Mode	Activity	CBM	PM	FFD	RDS	RTF	Interval	Action By
1	b	1	4.2.2:ขาดการหล่อลื่น Grinder Segment ลึก, ข้ำรุค	1 ทำการตรวจสอบจาระบี และ จัดจาระบีตามระยะเวลาที่วางไว้		/				1 w	B3
			1.1 ขาดการตรวจสอบตามระยะเวลา	1 ตรวจสอบ Grinder Segment ตามระยะเวลาที่วางไว้		/				1 w	B3
			1.2 ตรวจสอบไม่ละเอียด	1 จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ และ เข้าใจในการตรวจสอบ และ รู้จักใช้เครื่องมือวัดความเสียหาย				/			B3
			2.1 ขาดความชำนาญ	1 จัดอบรมพนักงานให้มีความชำนาญในการซ่อมบำรุง				/			B3
			2.2 กรรมวิธีการผลิตไม่ดี	1 เปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตใหม่ 2 เปลี่ยนวัสดุใหม่				/			B3 B3
			3.1.1: เรบการทำงานสูง	1 เปลี่ยนอัตราทด Pulley ใหม่ 2 เปลี่ยน Motor ใหม่				/			B3 B3

RCM Decision Worksheet		System	System Code	Facilitator	Date	Sheet No.					
Mae Moh Power Plant		Wet Ash Handling System	BL04			10 / 11					
		Equipment	Equipment Code	Auditor	Date	MM. Unit					
		Clinker Grinder	BL0401A11			8 - 13					
F	FF	FM	Failure Mode	Activity	CBM	PM	FFD	RDS	RTF	Interval	Action By
1	b	2	Pulley ลึก, หลวม								
			1.1 ขาดการตรวจสอบตามระยะเวลา	1 ตรวจสอบ Pulley ตามระยะเวลาที่วางไว้		/				1 w	B3
			1.2 ตรวจสอบไม่ละเอียด	1 จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ และ เข้าใจในการตรวจสอบ และ รู้จักใช้เครื่องมือวัดความเสียหาย				/			B3
			2.1.1 การถอดประกอบไม่ดี	1 ให้ผู้ชำนาญ ตรวจสอบ การประกอบก่อนนำไปใช้งาน		/					B3
			2.1.2 ตลับลูกปืนเสียหาย	1 ตรวจสอบตลับลูกปืนตามระยะเวลาที่วางไว้ 2 ทำการเปลี่ยนตลับลูกปืนใหม่		/				1 w 1M	B3 B3
			2.2.1 การปรับตั้งไม่เหมาะสม	1 ตรวจสอบและปรับตั้งให้เหมาะสม 2 ออกแบบอุปกรณ์ปรับตั้ง		/				6M	B3 B3
			2.2.2 สภาพหลายพลาหน้า ข้ำรุค, บิด	1 ตรวจสอบสภาพหลายพลาหน้า และ ทำการปรับตั้งใหม่ 2 ทำการเปลี่ยนหลายพลาหน้าใหม่		/				1M	B3 B3

ตารางที่ 4.5 การเลือกวิธีการบำรุงรักษา (RCI) (ต่อ)

 RCM Decision Worksheet Mae Moh Power Plant		System	System Code	Facilitator				Date	Sheet No.		
		Wet Ash Handling System	BL04						11 / 11		
		Equipment	Equipment Code	Auditor				Date	MM. Unit		
		Clinker Grinder	BL0401A11						8 - 13		
F	FF	FM	Failure Mode	Activity	CBM	PM	FFD	RDS	RTF	Interval	Action By
			3.1.1.1. ขาดการหล่อลื่น	1 ทำการตรวจสอบจาระบี และ ichtจาระบีตามระยะเวลาที่ทางไว้		/				1w	B3
			3.1.1.2 แก้วเข้าไปอุดคืบ	1 ทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดล้าง		/				1กะ	Op2
			3.1.2 1. เสียดสีกับก้อนแก้ว	1 ทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดล้าง		/				1กะ	Op2

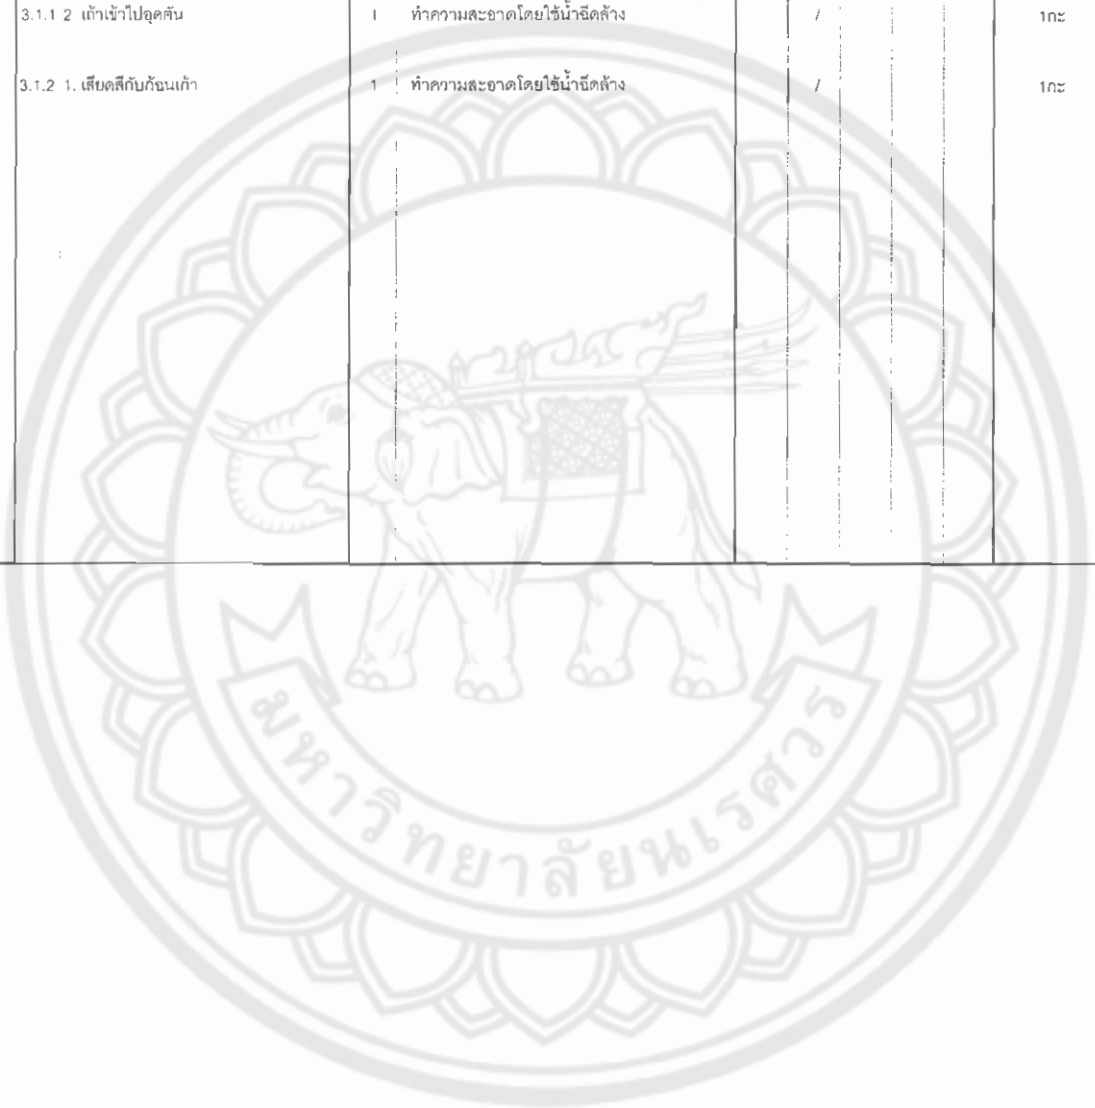

* หมายเหตุ

CBM	=	Condition Based Maintenance
PM	=	Preventive Maintenance
FFD	=	Failure Finding
RDS	=	Redesign
RTF	=	Return to Failure

1M	=	ระยะเวลา 1 เดือน
1MI	=	ระยะเวลา 1 Shutdown
1W	=	ระยะเวลา 1 สัปดาห์
1กะ	=	ระยะเวลา 1 กะ (8 ชั่วโมง)

B3	=	แผนกบำรุงรักษาหม้อน้ำ 3
E3	=	แผนกไฟฟ้า 3
Op	=	แผนกเดินเครื่อง

4.2.5 การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์บดเถ้านัก (Clinker Grinder) โดย Proactive Task

4.2.5.1 การกำหนดรูปแบบและระยะเวลาในการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

(PM & CBM MASTER PLAN) ในการซ่อมบำรุงรักษาแต่ละชนิดของอุปกรณ์ที่เสียหาย หรือชำรุดนั้น เราต้องรู้ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงรักษา รู้ชนิดในการซ่อมบำรุงรักษา และรู้หน่วยงานที่ทำการดูแล และรับผิดชอบ ดังแสดงในตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 การกำหนดรูปแบบและระยะเวลาในการบำรุงรักษาที่เหมาะสม
(PM & CBM MASTER PLAN)

Item No.	Component Code	Component Name	Work Description	Type	Int.	Action By
1	MM12BL0401A11	สายพาน	1.ตรวจสอบความตึงสายพานตามระยะเวลาที่วางไว้	PM	1M	B3
			2. ตรวจสอบและปรับตั้งสายพาน	PM	1M	B3
2	MM12BL0401A11	ตลับลูกปืน	1.ตรวจสอบตลับลูกปืนตามระยะเวลาที่วางไว้	PM	1W	B3
			2.ทำการซ่อม หัวอัดจาระบีหรือเปลี่ยนสายอัดจาระบีใหม่	PM	1MI	B3
			3.ทำความสะอาดข้างในสายอัดจาระบี	PM	6M	B3
			4.ทำการวัดแรงสั่นสะเทือนจากการแกว่ง	CBM	1M	B3
			5.ทำการถ่วงสมดุลเพลลา	PM	1MI	B3
			6.เปลี่ยนตลับลูกปืนใหม่	PM	1MI	B3
			7.อัดจาระบี	PM	1W	B3
3	MM12BL0401A11	ชุดเกียร์ส่งกำลัง	1.ตรวจสอบชุดเกียร์ตามระยะเวลาที่วางไว้	PM	1W	B3
			2.ตรวจสอบระดับน้ำมันตามระยะเวลาที่วางไว้	PM	1W	B3
			3.เปลี่ยนน้ำมันเกียร์	PM	6M	B3
			4.ทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดล้าง	PM	1กะ	Op2

			5.ทำการตรวจสอบการใช้งาน	PM	1W	B3
			6.เปลี่ยน Oil Seal ใหม่	PM	1M	B3
			7.ทำการเปลี่ยนชุดเกียร์ใหม่ หรือทำการ Overhall	PM	1MI	B3
4	MM12BL0401A11	Flange Coupling	1.ตรวจสอบ Flange Coupling ตามระยะเวลาที่วางไว้	PM	1W	B3
			2.ทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด ล้าง	PM	1กะ	Op2
5	MM12BL0401A11	Motor	1.ตรวจสอบ Motor ตามระยะเวลาที่วางไว้	PM	1M	E3
			2.ทำการตรวจสอบจาระบี และอัดจาระบีตามระยะเวลาที่ วางไว้	PM	1M	E3
			3.ทำความสะอาด	PM	1กะ	Op2
6	MM12BL0401A11	Grinder Segment	1.ตรวจสอบ Grinder Segment ตามระยะเวลาที่วางไว้	PM	1W	B3
7	MM12BL0401A11	Pulley	1.ตรวจสอบ Pulley ตามระยะเวลาที่วางไว้	PM	1W	B3
			2.ให้ผู้ชำนาญตรวจสอบ การประกอบก่อนนำไปใช้งาน	PM		B3
			3.ตรวจสอบและปรับตั้งให้ เหมาะสม	PM	6M	B3

4.2.6 การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์บดເ່ຳເຳ (Clinker Grinder) โดย Default Action

กรณี Failure Mode ใดที่ไม่สามารถกำหนด Proactive Task ตามข้อ 2.2.3.11 ได้ จำเป็นต้องกำหนด Default Action ขึ้นมา ซึ่งได้แก่ Failure Finding, Redesign หรือ Run to Failure

ตารางที่ 4.7 การกำหนด Default Actions (Redesign for Clinker Grinder)

Item No.	Component Name	Work Description	Action By	Remark
1.	สายพาน	1.ปรับปรุงการผสมถ่านหิน เลือกถ่านหินคุณภาพดีมาผสม	Op	-
		2.เปลี่ยนชนิดสายพาน	B3	-
		3.จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ที่ถูกต้อง ในการตรวจสอบและปรับตั้งสายพาน	B3	-
		4.ใช้อุปกรณ์วัดความค้ำสายพาน	B3	-
2.	ตลับลูกปืน	1.ปรับปรุงการผสมถ่านหิน เลือกถ่านหินคุณภาพดีมาผสม	Op	-
		2.เปลี่ยนอัตราทด Pulley ใหม่	B3	-
		3.เปลี่ยน Motor ใหม่	B3	-
		4.ติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ เพื่อที่จะได้ทราบปริมาณจาระบีในตลับ ลูกปืน	B3	-
3.	ชุดเกียร์ส่งกำลัง	1.ปรับปรุงการผสมถ่านหิน เลือกถ่านหินคุณภาพดีมาผสม	Op	-
		2.ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ ก่อนใช้งาน	B3	-
		3.เลือกวัสดุใหม่ให้เหมาะสม	B3	-
4.	Flange Coupling	1.ปรับปรุงการผสมถ่านหิน เลือกถ่านหินคุณภาพดีมาผสม	Op	-
		2.ติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ เพื่อที่จะได้ทราบปริมาณจาระบีในตลับ	B3	-

		ลูกปืน		
		3. ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ ก่อนใช้งาน	B3	-
		4. นำวัสดุใหม่ที่มีความแข็งแรงกว่ามาใช้	B3	-
		5. ปรับพื้นที่ติดตั้งใหม่	B3	-
5.	Motor	1. จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้และ เข้าใจในการตรวจสอบและรู้จักใช้ เครื่องมือวัดความเสียหาย	E3	-
		2. ปรับปรุงพื้นที่ตั้ง ให้มีการระบายความ ร้อนได้ดี	B3	-
		3. ทำการเปลี่ยน Motor ใหม่	E3	-
		4. ออกแบบ Drive Pulley ใหม่	B3	-
		5. ปรับปรุงการผสมถ่านหิน เลือกถ่านหินคุณภาพดีมาผสม	Op	-
6.	Grinder Segment	1. จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ที่ถูกต้อง ในการตรวจสอบ	B3	-
		2. จัดอบรมพนักงานให้มีความชำนาญ ในการซ่อมบำรุง	B3	-
		3. เปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตใหม่	B3	-
		4. เปลี่ยนวัสดุใหม่	B3	-
		5. เปลี่ยนอัตราทด Pulley ใหม่	B3	-
		6. เปลี่ยน Motor ใหม่	B3	-
7.	Pulley	1. จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้และ เข้าใจในการตรวจสอบและรู้จักใช้ เครื่องมือวัดความเสียหาย	B3	-
		2. ออกแบบอุปกรณ์ปรับแต่ง	B3	-
		3. ทำการเปลี่ยนสายพานใหม่	B3	-

4.2.7 ผลการวิเคราะห์ โดยระบบ RCM

อุปกรณ์บดถ่านหิน เป็นอุปกรณ์ในระบบลำเลียงถ่าน โดยจะทำหน้าที่บดถ่านหิน (Slag) จากการเผาไหม้จากเตา ที่ลำเลียงมาทางสายพานลำเลียง (SSC) เพื่อทำการบดถ่านหิน อุปกรณ์บดถ่านหิน ปัญหาอันเกิดจากสาเหตุความเสียหายต่างๆซึ่งได้แก่ อุปกรณ์บดถ่านหิน บดถ่านใหญ่เกิน 10 เซนติเมตร และบดถ่านหนักได้ในปริมาณต่ำกว่า 75 คันต่อชั่วโมง ก็จะส่งผลกระทบต่อ การลำเลียงถ่านหินไปทิ้ง และเสียเวลา และแรงงานให้การปฏิบัติงาน ชิ้นส่วนของอุปกรณ์บดถ่าน หิน ประกอบด้วย Grinder Segment , Center Segment, Flange Segment, กล้องครอบเกียร์, เกียร์, Roll Assembly, พูลเลย์ตัวขับ, สายพาน, พูลเลย์ตัวตาม, ตลับลูกปืน, เสื้อตลับลูกปืน เป็นต้น การแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ตั้งแต่ปัญหาทำให้เราสามารถทำ PM เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์ และทำ CBM เพื่อให้เห็นแนวโน้มของความเสียหาย ที่เกิดขึ้นสามารถทำนาย ช่วงเวลาความเสียหายและเตรียมรับปัญหาได้ทันที ทำให้วางแผนการตรวจสอบได้เหมาะสมกับอายุ ของอุปกรณ์นั้นๆ ดังนั้นจึงถือได้ว่าการนำเอาระบบ MRCM มาใช้ มีประโยชน์มากต่องาน บำรุงรักษาและการเดินเครื่อง ในการนำไปใช้งานให้ดูรายละเอียดตามความพร้อม ใน RCM Decision Worksheet ซึ่งจะบอกถึงสาเหตุความเสียหายและวิธีการแก้ไขป้องกัน ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบงาน

4.3 กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหาตลับลูกปืน ของอุปกรณ์บดถ้ำหนัก

4.3.1 วัตถุประสงค์

แก้ไขความเสียหายจากตลับลูกปืน ของอุปกรณ์บดถ้ำหนัก หลังจากวิเคราะห์ โดยใช้ระบบ RCM (Reliability Centered Maintenance)

4.3.2 วิธีการดำเนินการ

4.3.2.1 ทำการซ่อมและปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนของ อุปกรณ์บดถ้ำหนัก ใหม่ ทุกชิ้นส่วน , ทูกระบบ และปรับค่าตามความสามารถของอุปกรณ์ และเปลี่ยนตลับลูกปืนใหม่, เปลี่ยนสายพานใหม่, และเปลี่ยนอะไหล่ อื่นๆ ทั้งหมด

4.3.2.2 ติดตั้งชุดอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ ที่ตลับลูกปืน


4.3.2.3 ปรับแต่งปริมาณจาระบีที่เข้าตลับลูกปืนแต่ละตัว

4.3.2.4 ติดตามผล โดยการวัดแรงสั่นสะเทือนและอุณหภูมิที่ตลับลูกปืน ทุกตัว

4.3.2.5 สรุป และประเมินผล

4.3.3 การติดตั้งอุปกรณ์


จากปัญหาที่พบกับอุปกรณ์บดถ้ำหนัก ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อมากที่สุดก็คือ ปัญหาตลับลูกปืนเสียหาย อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุหลักนั้นเกิดจากจาระบีใน Bearing Housing แห้งและ ถ้ำถ้ำหนักเข้าไปอัดสะสมภายในลูกปืน จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยการติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติเข้าไป เพื่อจะทำให้จาระบีที่หล่อลื่นลูกปืนไม่เกิดการแห้งหมด โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้อาศัยแรงกดของสปริงเป็นตัวดันให้จาระบีไหลเข้าไปแทนที่ จาระบีใน Bearing Housing ซึ่งหายไป

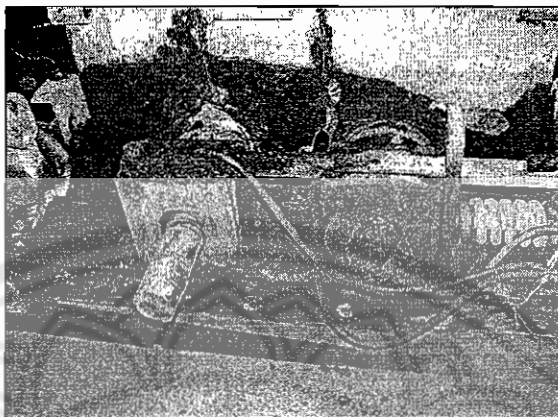

รูปที่ 4.14 อุปกรณ์บดเข้าหนัก ที่เกิดความเสียหาย

4.3.3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

อุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ 4 ชุด รุ่น MD 501, น้ำหนักจาระบีที่บรรจุ 350 กรัม, ใช้ในอุณหภูมิ - 23 องศาเซลเซียส ถึง 180 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 4.15

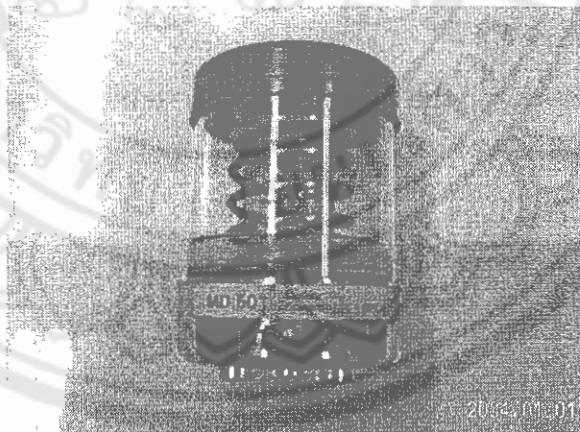


รูปที่ 4.15 เครื่องอัดจาระบีอัตโนมัติ

4.3.3.2 ขายึดอุปกรณ์อัดจาระบี 4 ชุด ดังแสดงในรูปที่ 4.16



รูปที่ 4.16 ขายึดอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ

4.3.3.3 เข็มขัดรัดท่อ 4 เส้น ดังแสดงในรูปที่ 4.17

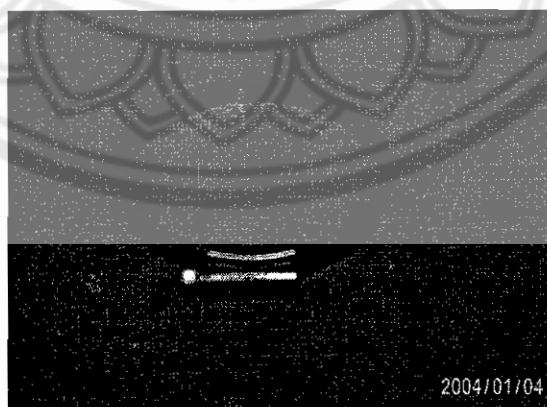

รูปที่ 4.17 เข็มขัดรัดท่อ

4.3.3.4 เครื่องอัดจาระบี และอุปกรณ์อื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 4.18




รูปที่ 4.18 อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ

4.3.5 ผลการทดลองหลังจากติดตั้ง

จากการติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติครั้งแรกจะปรับตั้งอัตราการไหลของจาระบีไว้ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ และสังเกตว่าปริมาณจาระบีในเสื้อตั้บลูกปืนมีปริมาณมากเกินความต้องการจึงได้ทำการลดอัตราการไหลลงจนกว่าจะพอกับความต้องการและได้ทำการวัดแรงดันสะท้อนและอุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์บดเข้าหมักมาวิเคราะห์ ได้ว่าค่าแรงดันสะท้อน และอุณหภูมิของตั้บลูกปืนที่ได้ติดตั้ง ณ. โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 12 เทียบกับโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 13 ที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ ปรากฏว่าค่าแรงดันสะท้อนเฉลี่ยของตั้บลูกปืน หน่วยที่ 12 มีค่าต่ำกว่า หน่วยที่ 13 ที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ 69.5 เปอร์เซ็นต์ และค่าอุณหภูมิเฉลี่ย หน่วยที่ 12 มีค่าสูงกว่า หน่วยที่ 13 ที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ 15.3 เปอร์เซ็นต์ จากตารางภาคผนวก ง สามารถเขียนกราฟแสดงตัวอย่างกราฟเปรียบเทียบแรงดันสะท้อนของตั้บลูกปืนตัวที่ 1 และกราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิของตั้บลูกปืนตัวที่ 1 ซึ่งผลของแรงดันสะท้อนและอุณหภูมิของตั้บลูกปืน ตัวที่ 2,3,4 มีลักษณะเป็นไปตามกราฟตั้บลูกปืนตัวที่ 1 ดังแสดงในรูปที่ 4.19 และ 4.20


ค่าแรงสั่นสะเทือน(mm/s)

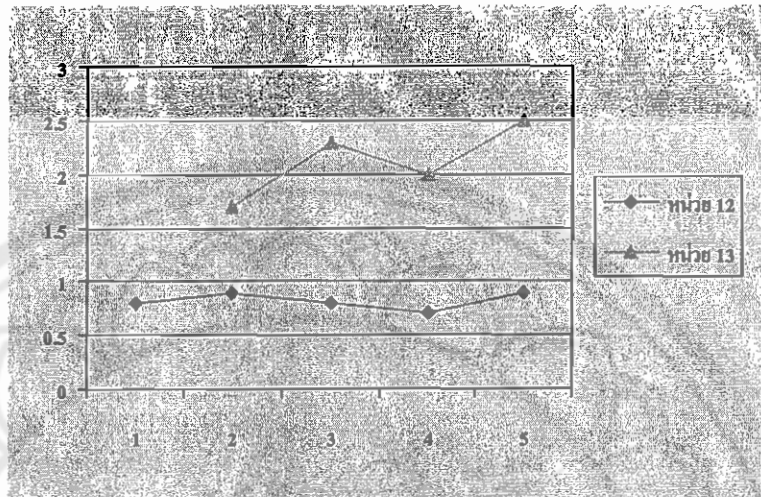

จำนวนครั้ง

รูปที่ 4.19 เปรียบเทียบแรงสั่นสะเทือนของตลับลูกปืนตัวที่ 1 ของโรงไฟฟ้าหน่วย 12 และ 13

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

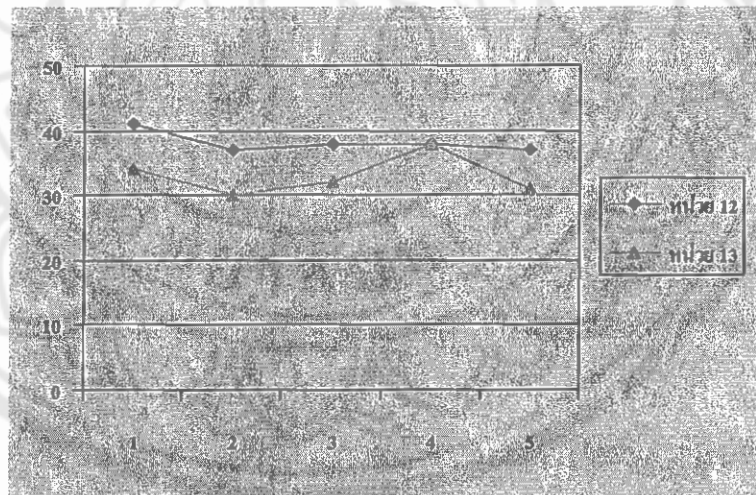

จำนวนครั้ง

รูปที่ 4.20 เปรียบเทียบอุณหภูมิของตลับลูกปืนตัวที่ 1 ของโรงไฟฟ้าหน่วย 12 และ 13

ตารางที่ 4.8 การดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ

วัน / เดือน / ปี	ผลการปฏิบัติงาน
17 ธันวาคม 2548	ได้ติดตั้งเครื่องอัดจาระบีอัตโนมัติ โดยปรับอัตราการไหลของจาระบีไว้ 100 เปอร์เซ็นต์ และสังเกตผล
21 ธันวาคม 2548	ระดับจาระบีในอุปกรณ์ลดลงเหลือ 1/2 ของทั้งหมด และยังคงพบจาระบีล้นออกมาอีก จึงได้ทำความสะอาด และปรับลดอัตราการไหลลงเหลือ 50 เปอร์เซ็นต์
27 ธันวาคม 2548	ระดับจาระบีในอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติลดลงเหลือ 1/4 ของทั้งหมด แต่ไม่พบว่ามีจาระบีล้นออกมาแต่อย่างใด และจึงได้พบว่ามีการอัดจาระบีอัตโนมัติตัวที่ 4 ที่สังเกตเห็นว่าระดับจาระบีลดลงไม่มากเท่าที่ควร ไม่เหมือนตัวอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีการอุดตันภายในสายอัดจาระบี
4 มกราคม 2549	ระดับจาระบีในอุปกรณ์ตัวอื่นๆที่ไหลเป็นที่น่าพอใจ แต่ในอุปกรณ์อัดจาระบีตัวที่ 4 นั้นปริมาณจาระบียังไม่ลดลง จึงได้มีการปรับอัตราการไหลไว้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อรอสังเกตผล
6 มกราคม 2549	ได้ไปตรวจดูระดับจาระบีในอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติตัวที่ 4 ยังพบว่าปริมาณจาระบียังไม่ลดลง จึงได้มีการถอดสายท่อมาทำการตรวจสอบว่าเกิดการอุดตันหรือไม่ โดยใช้ลมฉีดอัดเข้าไปในสายท่อ แล้วจึงนำมาติดตั้งที่อุปกรณ์บดถ้ำหนัก อีกที และได้ทำการ บรรจุจาระบีในอุปกรณ์อัดจาระบีทั้ง 4 ตัวให้เต็ม และสังเกตผล
11 มกราคม 2549	ได้ไปทำการวัดแรงดันสะท้อนและอุณหภูมิ ของอุปกรณ์แต่ละตัว และได้ทำการอัดจาระบีเข้าไปในอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ

4.3.7 วิเคราะห์ผลจากการติดตั้ง

จากที่ได้ทำการศึกษาและทดลองติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ เข้ากับอุปกรณ์บดถ่านหิน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12 แล้วทำการทดสอบใช้งาน พร้อมกับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นที่เสื้อคลัมปลูกปืน ขณะอุปกรณ์บดถ่านหินทำงาน และอุณหภูมิของเสื้อคลัมปลูกปืน ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 12 เทียบกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 13 ซึ่งไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติ โดยจากการเก็บข้อมูลที่เก็บได้นั้นจะเห็นว่า ค่าของแรงสั่นสะเทือนเฉลี่ย ที่วัดบริเวณเสื้อคลัมปลูกปืน ของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 12 มีค่าน้อยกว่า โรงไฟฟ้าหน่วยที่ 13 โดยเฉลี่ย 69.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อติดตั้งอุปกรณ์อัดจาระบีอัตโนมัติเข้าไปแล้วทำให้การหมุนของเพลลา และคลัมปลูกปืนคล่องตัวขึ้น เนื่องจากมีจาระบีเข้าไปหล่อลื่นตลอดเวลา และจะไหลเข้าไปแทนที่ทันทีเมื่อระดับจาระบีในเสื้อคลัมปลูกปืน ลดปริมาณลง ซึ่งจะลดการเสียหายของคลัมปลูกปืน, เสื้อคลัมปลูกปืน, และ Flange Coupling ลงได้ และในด้านอุณหภูมิที่วัดได้นั้นพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของเสื้อคลัมปลูกปืน ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12 นั้นมีอุณหภูมิที่สูงกว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 13 โดยเฉลี่ย 15.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสันนิษฐานว่า เกิดจากปริมาณจาระบีที่อยู่ภายในเสื้อคลัมปลูกปืนมีมากเกินไปจึงทำให้การระบายความร้อนไม่ดี จึงต้องนำมาศึกษาและทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคต ซึ่งทางผู้จัดทำโครงการมีเวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอสำหรับนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข