

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติงาน

5.1 สรุปผลโครงการ

การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์บดถ่านหักด้วยระบบ RCM สรุปผลโครงการ ดังต่อไปนี้

5.1.1 จากการศึกษาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์บดถ่านหักพบว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้น บ่อยครั้งกับอุปกรณ์บดถ่านหัก คือ คลับลูกปืน และเสื้อคลับลูกปืน เสียหาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุ ที่สำคัญคือ แรงกระแทกที่มาจากการใช้งาน ไม่ได้ และเสียหายใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงมาก จึงได้ทำการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจะทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสาเหตุที่ทำให้คลับลูกปืน และเสื้อคลับลูกปืน เสียหาย คือ มีเศษถ่านเข้าไปอัดในคลับลูกปืน ทำให้เกิดการเสียดสี และขาดการหล่อเลี้ยงคลับลูกปืน เป็นสาเหตุหลักของการอัดชำรุดชำรุด ไม่สามารถนำเข้าไปอัดในคลับลูกปืน

5.1.2 เมื่อทราบถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์อัดจากระบบอัตโนมัติ เข้าไปเพื่อทดลองประสิทธิภาพในการใช้งาน พบว่าเมื่อนำอุปกรณ์อัดจากระบบอัตโนมัติติดตั้งเข้าไปแล้ว ทดสอบใช้งานกับอุปกรณ์บดถ่านหัก ณ โรงไฟฟ้านวayerที่ 12 พบว่า ค่าแรงสั่นสะเทือน (Vibration) ที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้านวayerที่ 13 นั้นมีค่าลดลงเหลือที่ 69.5 เปอร์เซ็นต์ และยังทราบถึงระดับจากระบบในคลับลูกปืน จึงง่ายต่อการบำรุงรักษา และค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโรงไฟฟ้านวayerที่ 12 เทียบกับโรงไฟฟ้านวayerที่ 13 เพิ่มขึ้น 15.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากปริมาณจากระบบในคลับลูกปืนขึ้น ไม่เหมาะสม

5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินโครงการต่อไปในอนาคต

5.2.1 ศึกษาถึงความเหมาะสมของความเร็วของการหมุนของอุปกรณ์บดถ่านหัก เพราะอาจ จะ เป็นอีกสาเหตุซึ่งทำให้อุปกรณ์นั้นเสียหาย

5.2.2 ติดตามผลการใช้งานอุปกรณ์อัดจากระบบอัตโนมัติ ซึ่งติดตั้ง ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12 ในระยะเวลาที่นานขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์บดถ่านหัก ณ โรงไฟฟ้านวayerอีกครั้งหนึ่ง

5.2.3 ศึกษาผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ และปรับลดปริมาณจากระบบให้เหมาะสม