

บทที่ 2

งานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันการกัดกร่อน [1]

การกัดกร่อนของโลหะที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันได้แก่ เหล็กเป็นสนิม สนิมเหล็กเป็นออกไซด์ของเหล็ก ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ ตัวอย่างเช่น การที่อะtomของโลหะที่ถูกออกซิเดช์แล้วรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นออกไซด์ของโลหะนั้น เช่น สนิมเหล็ก (Fe_2O_3) สนิมทองแดง (CuO) หรือสนิมอลูมิเนียม (Al_2O_3) การเกิดสนิมมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากและมีลักษณะเฉพาะตัวดังนี้

2.1.1 การกัดกร่อนของโลหะ คือ ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดระหว่างโลหะกับภาวะแวดล้อม โดยภาวะแวดล้อมที่ทำให้กัดกร่อน คือ ออกซิเจน (O_2) และความชื้นในอากาศ (H_2O)

2.1.2 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในการกัดกร่อน ปฏิกิริยาเริดออกซ์ โดยปฏิกิริยาเริดออกซ์แบ่งออกได้เป็น

1. โลหะที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ให้ออกซิเจน
2. ภาวะแวดล้อมเป็นผู้รับอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยาเริดตักชัน (Reduction) มีสมการแสดงปฏิกิริยาการกัดกร่อน (เกิดจากการทดลอง)



Fe^{2+} ทดสอบโดยใช้สารละลาย $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ จะได้สีน้ำเงิน ถ้าสีน้ำเงินเข้ม แสดงว่ามี Fe^{2+} มาก ถ้า沒有 Fe^{2+} น้อย

เบส (OH^-) ทดสอบโดยสารละลายพีโนอลฟ์ทาลีน ให้สีเข้มมู

2.1.3 การป้องกันการกัดกร่อนและการเคลือบผิวของชิ้นงาน

การป้องกันการกัดกร่อน สามารถทำได้โดยการนำวัสดุที่มีสมบัติทนต่อการกัดกร่อนมา เคลือบบนผิวชิ้นงาน เพื่อป้องกันการทำปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจนและความชื้นในอากาศ หรือ ลดการเสียดสีและการสัมผัสก์ของโลหะ โดยที่เราสามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ด้วยการเคลือบผิวโลหะนั้นด้วยสารหรือวัสดุต่างๆ

2.1.3.1 เหล็กชุบสังกะสี

การสีกกร่อนระหว่างเหล็กและสังกะสีอาจเกิดการสีกกร่อนได้ที่สังกะสี เพราะสังกะสีมีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าเหล็ก (สังกะสีทำหน้าที่เป็นแอดมิศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ -0.76

ส่วนเหล็กทำน้ำที่เป็นแค่โลหะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ - 0.44) แสดงดังตารางที่ 2.1

การเคลือบผิวด้วยสังกะสี เป็นกระบวนการที่ใช้กับเหล็กcarbonต่ำ เพื่อป้องกันการสึกกร่อนจากบริเวณอากาศ ซึ่งทำให้ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการนี้ มีผิวสวยและทนต่อ การสึกหรอได้ดี อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายต่ำด้วย กระบวนการเคลือบผิวโลหะด้วยสังกะสีมีทั้งหมด 4 วิธีด้วยกัน

1. กระบวนการเคลือบผิวด้วยการพ่นโลหะสังกะสีหลอมละลายไปบนโลหะ ชิ้นงานด้วยหัวพ่นพิเศษ โดยที่สังกะสีที่ป้อนเข้าสู่หัวพ่นอาจจะเป็นผงหรือเส้น觴ก์ได้

2. กระบวนการเคลือบผิวด้วยการใช้กระแทไฟฟ้า (Zinc Plating) โดยการ รุ่มโลหะชิ้นงานที่ต้องการเคลือบผิวลงในสารละลายสังกะสี (สารละลายอิเล็กโทรไลต์) และปั๊ปอย ไฟฟ้ากระแทดลงแรงจนเคลื่อนไฟฟ้าต่ำ ก็จะเกิดการเคลือบผิวขึ้นที่ผิวของโลหะชิ้นงาน

3. การชุบเคลือบสังกะสีแบบรุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing) เป็น กระบวนการการเคลือบผิวโลหะโดยการรุ่มโลหะชิ้นงานที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว ลงในถัง สังกะสีหลอมละลายซึ่งในขณะที่โลหะชิ้นงานจุ่มอยู่ในอ่างสังกะสีหลอมละลายก็จะเกิดปฏิกิริยา ทางเคมี ทำให้สังกะสีเกาะจับโลหะชิ้นงานเกิดการเคลือบผิวขึ้น

4. เชอร์ราไดซิ่ง (Sheradizing) เป็นกระบวนการการเคลือบผิวโลหะโดยการ เข้าโลหะชิ้นงาน ใส่ลงในถังหมุนรวมกับผงสังกะสี และป้าด้วยลมร้อน จนกระทั่งสังกะสีหลอม ละลายและเกาะเคลือบผิวโลหะชิ้นงาน

2.1.3.2 เหล็กชุบดีบุก

อาจเกิดการสึกกร่อนได้ที่เหล็ก เพราะเหล็กมีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าดีบุก (เหล็ก ทำน้ำที่เป็นแค่โลหะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ - 0.44 ส่วนดีบุกทำน้ำที่เป็นแค่โลหะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ - 0.14) แสดงดังตารางที่ 2.1

การเคลือบผิวด้วยดีบุก ส่วนใหญ่จะใช้กับงานผลิตภาชนะบรรจุอาหารนิด ต่าง ๆ เพราะดีบุกไม่เป็นพิษและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีส่วนเหล็กเมื่อถูกกัดกร่อนแล้วเหล็กจะ ทะลุทำให้ภาระร้าว ซึ่งกระบวนการเคลือบผิวด้วยดีบุกสามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. วิธีการชุบลงในดีบุกหลอมละลายโดยการนำเหล็กแผ่นที่จะเคลือบผิวจุ่ม ลง ในดีบุกหลอมละลายที่อุณหภูมิประมาณ 316 องศาเซลเซียส ซึ่งกระบวนการนี้จะให้ผิวที่ เคลือบได้หนาประมาณ 0.00254 มิลลิเมตร หรือ 2.54 ไมโครเมตร

2. วิธีอิเล็กโทรทินนิ่ง (Electroplating) ทำได้โดยการจุ่มชิ้นงานลงใน น้ำยาอิเล็กโทรไลต์ ผ่านกระแทไฟฟ้าจากแท่งอิเล็กโทรด ไปยังชิ้นงานโลหะที่ต้องการเคลือบผิว ซึ่ง กระบวนการนี้จะให้ผิวที่เคลือบได้หนาประมาณ 0.00762 มิลลิเมตร หรือ 7.62 ไมโครเมตร

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบศักย์ไฟฟ้าเคมีของโลหะ (หน่วยเป็นโวลต์ที่ 25 องศาเซลเซียส) [1]

	Reaction	Standard Potential, e° (volts vs. SHE)
Noble	$\text{Au}^{3+} + 3\text{e}^- = \text{Au}$	+1.498
	$\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- = 2\text{Cl}^-$	+1.358
	$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- = 2\text{H}_2\text{O}$ (pH 0)	+1.229
	$\text{Pt}^{3+} + 3\text{e}^- = \text{Pt}$	+1.2
	$\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$ (pH 7) ^a	+0.82
	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- = \text{Ag}$	+0.799
	$\text{Hg}_{2}^{2+} + 2\text{e}^- = 2\text{Hg}$	+0.788
	$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$	+0.771
	$\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$ (pH 14)	+0.401
	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$	+0.337
Active	$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^- = \text{Sn}^{2+}$	+0.15
	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2$	0.000
	$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Pb}$	-0.126
	$\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Sn}$	-0.136
	$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Ni}$	-0.250
	$\text{Co}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Co}$	-0.277
	$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cd}$	-0.403
	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Fe}$	-0.440
	$\text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^- = \text{Cr}$	-0.744
	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Zn}$	-0.763
	$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$	-0.828
	$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- = \text{Al}$	-1.662
	$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Mg}$	-2.363
	$\text{Na}^+ + \text{e}^- = \text{Na}$	-2.714
	$\text{K}^+ + \text{e}^- = \text{K}$	-2.925


2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการชุบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อน (Intro Hot Dip Galvanizing)

2.2.1 การป้องกันสนิม โดยการชุบด้วยสังกะสี [1]

เหล็กและเหล็กกล้าเกิดสนิมได้ง่ายหากวางทิ้งไว้ในบรรยากาศ สนิมเป็นออกไซเด茨ของเหล็กที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนกับเนื้อเหล็กแสดงดังรูปที่ 2.1 ดังนั้นวิธีหนึ่งที่ใช้ป้องกันเหล็กไม่ให้เกิดสนิม คือ การเคลือบสารปิดทับผิวเหล็กไว้ สารเคลือบที่ใช้มีด้วยกันหลายชนิด สังกะสีก็เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาเคลือบเหล็กที่ได้จากการชุบเคลือบสังกะสีเรียกว่า เหล็กกล้าชุบเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel)


การชุบเคลือบสังกะสีมีด้วยกันหลายวิธี เช่น การชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing) การเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanizing) การเคลือบด้วยวิธีทางก่อ (Mechanical Coatings) การพ่นเคลือบด้วยเนื้อความร้อน (Zinc Spraying) การทาด้วยสีผุนสังกะสี (Zinc-Rich Paints) การชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนด้วยกระบวนการต่อเนื่อง (Continuous Hot Dip Galvanizing) การเคลือบด้วยเทคนิคเชอร์ราร์ไดซิ่ง (Sherardizing) แต่เนื้อหานี้ขอเน้นเฉพาะเรื่องการชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

การชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน เป็นการเคลือบผิวเหล็กด้วยสังกะสีโดยการจุ่มเหล็กลงในอ่างสังกะสีเหลวแล้วยกขึ้น วิธีนี้ถูกนำออกเผยแพร่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1742 โดยนักเคมีชาวฝรั่งเศส P.J. Malouin

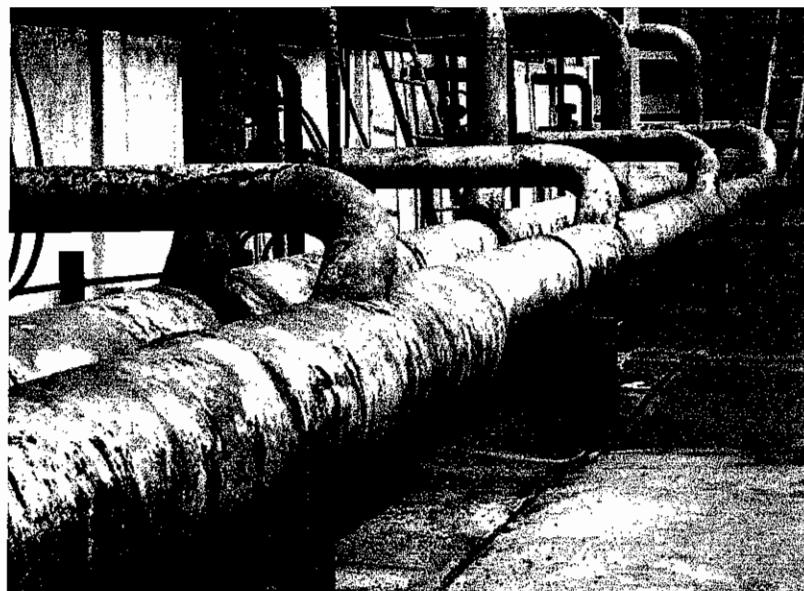

รูปที่ 2.1 แสดงการถูกกัดกร่อน [1]

การชุบเคลือบสังกะสีปิดผิวเหล็กทำให้ออกซิเจน ไอน้ำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลอไรด์ (Chloride) ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนเหล็กได้ดี ไม่สามารถสมดับและทำปฏิกิริยา กับเหล็กได้ดี เป็นการป้องกันระดับหนึ่ง นอกจากรูปที่ผิวเคลือบสังกะสีถูกแรงกระทำจนเกิดรอยลึกถึงเนื้อเหล็กแล้ว สังกะสีก็ยังคงสามารถป้องกันเหล็กจากการกัดกร่อนได้ เนื่องจากสังกะสีเป็นโลหะที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าเหล็ก จึงเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ง่ายกว่าเหล็ก ลักษณะการใช้โลหะที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าต่ำร่วมกับโลหะที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าเพื่อให้โลหะที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าเกิดปฏิกิริยา กัดกร่อนก่อน โลหะที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าสูงเรียกว่า การป้องกันแบบแคโทดิก (Cathodic Protection)

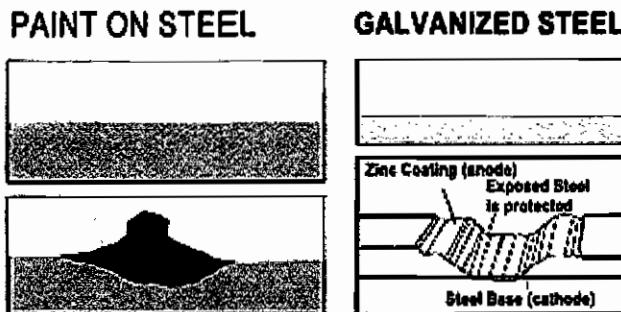

รูปที่ 2.2 ชิ้นงานที่เคลือบสี (ซ้าย) เมื่อสีเคลือบหลุดรั้นเหล็กจะถูกกัดกร่อนได้ง่ายกว่าชิ้นงานเคลือบสังกะสี (ขวา) เพราะสังกะสีรอบข้างจะเกิดปฏิกิริยาก่อนเหล็ก [1]

การนำชิ้นงานที่ชุบเคลือบสังกะสีไปใช้ ผลิตภัณฑ์เหล็กชุบเคลือบสังกะสีสามารถนำไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่ง คือ ชิ้นงานที่เคลือบสังกะสีเป็นชั้นบางจะไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร อย่างเช่น ชิ้นงานที่เคลือบสังกะสีด้วยวิธีเคลือบด้วยไฟฟ้ามีชั้นเคลือบหนาประมาณ $5 - 10 \text{ } \mu\text{m}$ (ไมครอน = 10^{-6} m) ซึ่งไม่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร ขณะที่ชิ้นงานเหล็กที่ชุบเคลือบสังกะสีจะมีชั้นเคลือบสังกะสีหนาตั้งแต่ $65 - 300 \text{ } \mu\text{m}$ ไมครอน ทำให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมมากกว่าจึงเหมาะสมกับการใช้งานภายนอกอาคารมากกว่า

การชุบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อนบนชิ้นงานที่เป็นเหล็กกล้า เป็นกระบวนการที่รู้จักกันดีมานานดังกล่าวมาแล้วในตอนต้น ตัวอย่างงานที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือ สังกะสีมุงหลังคาบ้านนั่นเอง แท้จริงแล้วแผ่นสังกะสีนั้นเป็นแผ่นเหล็กกล้าซึ่งมีขนาดบางๆ ที่ถูกนำไปจุ่มลงในอ่างน้ำโลหะสังกะสี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดสนิม ทั้งนี้ เพราะเหล็กเมื่อสัมผัสถกับอากาศซึ่งมีความชื้นจะเกิดเป็นเหล็กออกไซด์ ทำให้เกิดการกัดกร่อนและเนื้อเหล็กก็จะค่อยๆ หมวดไป หรือเสียหายอย่างรวดเร็ว


ผิวของสังกะสีจะช่วยเคลือบป้องกันผิวน้ำของเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า การทาด้วยน้ำมันหรือทาสี ถือทั้งการทาสีมีขีดจำกัดในบริเวณที่เข้าถึงยากแต่ถ้าเป็นการชุบสังกะสีแล้วน้ำสังกะสีจะไหลไปยังทุกซอกทุกมุมได้ดีกว่า จึงทำให้เหล็กกล้าสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพภายนอกได้ดีกว่า การชุบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing เรียกว่า HDG)

การชุบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อนหมายถึง การนำชิ้นงานที่ผ่านการทำความสะอาดผิวน้ำมาดีแล้ว และต้องการชุบผิวด้วยสังกะสีไปจุ่มลงในอ่างชุบ (Molten Zinc Bath) ซึ่งบรรจุน้ำ

สังกะสีอยู่ในสภาพของเหลวร้อนจัดมีอุณหภูมิขณะเริ่งงานอยู่ในช่วง 445 – 465 องศาเซลเซียส สังกะสีจะทำปฏิกิริยากับเหล็กเกิดขึ้นของโลหะผสมเคลือบผิวชั้นงาน (Zinc-Iron Alloy Layers) และเมื่อนำชิ้นงานขึ้นจากอ่างชุบสังกะสีและท้าให้เย็นตัวลง น้ำสังกะสีก็จะแห้งกลายเป็นผิวเคลือบที่มีชั้นงานเอาไว้ แต่ถ้าหากไม่มีการควบคุมอุณหภูมิของน้ำสังกะสีเหลวในอ่างชุบจนสูงขึ้นไปถึง 480 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิวิกฤติของปฏิกิริยาระหว่างเหล็กและสังกะสีเหลวจะเป็นผลทำให้ชิ้นของโลหะเกิดแตกตัวเป็นผลึกอิสระที่ไม่ยึดเกาะ เปิดโอกาสให้น้ำสังกะสีสัมผัสถกับเหล็กโดยตรงจะเกิดครอส (Dross) มาการทำให้ได้ชิ้นงานที่ไม่มีคุณภาพและสิ้นเปลืองทั้งสังกะสีและพลังงานเพื่อผลิต หลักการเข่นนี้ยังคงใช้อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 150 ปีแล้ว และด้วยการค้นคว้าวิจัยในหลาย ๆ แง่มุมของกระบวนการผลิตที่มีมาอย่างต่อเนื่องผ่านมาเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การชุบสังกะสีเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาและควบคุมได้ในทางเทคนิค

โดยทั่วไปสังกะสีเป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้เป็นผิวเคลือบเหล็กมากที่สุด นอกจากนี้ก็มีอะลูมิเนียม แคมเบรียม ดีบุก ตะกั่ว นิกเกิล ทองเหลือง และทองแดง เป็นต้น ผิวเคลือบจะช่วยป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion) เช่น กรณีผิวเคลือบแสดงสมบัติเป็นขั้นวนทางไฟฟ้าในสภาวะของการกัดกร่อน หากชิ้นงาน (เหล็กหรือโลหะ) และผิวเคลือบสัมผัสถกับกรดผิวเคลือบก็จะถูกกัดกร่อนออกไปก่อนถึงเนื้อชิ้นงานเป็นการป้องกันชิ้นงานเอาไว้ แต่ถ้าผิวเคลือบแสดงสมบัติเป็นขั้นวน ก็จะไม่ถูกกัดกร่อน และป้องกันชิ้นงานที่ห่อหุ้มไว้ด้วยเช่นกัน จากการศึกษาพบว่าหากชิ้นงานเป็นเหล็กกล้าและผิวเคลือบเป็นสังกะสีหรืออะลูมิเนียม ผิวเคลือบจะมีคุณสมบัติเป็นขั้นวน (Anodic) แต่ถ้าผิวเคลือบเป็นดีบุกหรือตะกั่วจะเป็นขั้นลบ (Cathodic) โดยกระบวนการชุบสังกะสีด้วยวิธีรุ่นร้อนโดยสังเขป แสดงดังรูปที่ 2.3

GALVANIZING

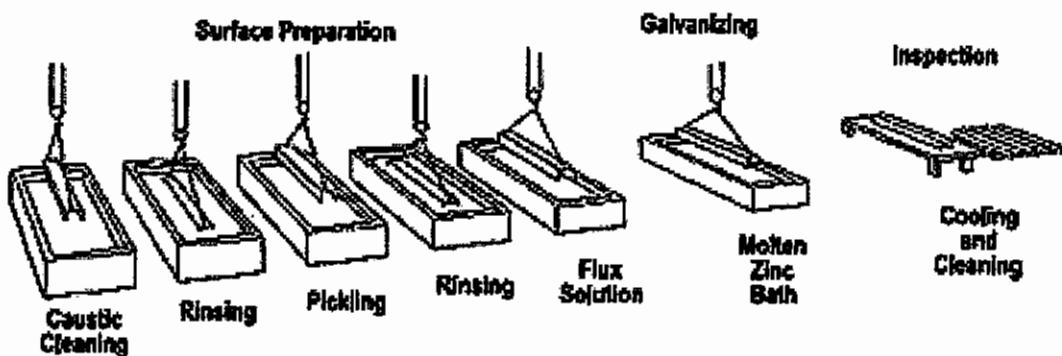

รูปที่ 2.3 กระบวนการชุบสังกะสี [1]

กระบวนการการชุบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อน จะแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ การชุบแบบจัดเป็นชุด และการชุบแบบต่อเนื่อง แต่ไม่ว่าจะเป็นการชุบแบบใดก็จะประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญสามขั้น ซึ่งแต่ละขั้นตอนล้วนมีความสำคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพของการชุบทั้งสิ้นคือ

1. การเตรียมผิวชิ้นงาน (Surface Preparation)

2. การจุ่มฟลักก์ (Fluxing)

3. การชุบสังกะสี หรือกัลป์ไวแนร์ (Galvanizing)

2.2.2.1 การชุบแบบจัดเป็นชุด (Batch Galvanizing)

เป็นวิธีการที่จัดชิ้นงานไว้จำนวนหนึ่งแล้วนำไปชุบน้ำสังกะสีหลอมเหลวในช่องชุบ หลังจากนั้นกีดขึ้นงานแล้วนำชิ้นงานชุดใหม่ลงไปชุบอีก ทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนชิ้นงานหมด กระบวนการเช่นนี้จะไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการยกชิ้นงานขึ้นและลงอย่างชุบเป็นช่วงๆ

กระบวนการขั้นแรกเริ่มจากการขึ้นรังสารอินทรีย์ทั้งหลายที่ติดมากับชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง คราบน้ำมัน หรือสารปฏิกัดกรด สารเคมีช่วยทำความสะอาด ต่อจากนั้นกีดล้างชิ้นงานโดยจุ่มลงในอ่างน้ำร้อนแล้วยกชิ้นจีดล้างอีกครั้งด้วยน้ำสะอาด เมื่อล้างเรียบร้อยแล้วก็จะนำชิ้นงานที่สะอาดดีแล้วนั้นไปแช่ในอ่างกรดซัลฟูริก (Sulfuric Acid) ที่อุณหภูมิห้อง หรือกรดไฮdrochloric acid (hydrochloric acid) เจือจางที่อุณหภูมิห้องเพื่อเป็นการทำดีพื้นที่ผิว สนิมและออกไซด์ (Oxide) ต่างๆ ออกจากการผิวชิ้นงานหลังจากนั้นกีดล้างชิ้นงานด้วยน้ำสะอาดเพื่อไล่กรดและเกลือจากการดูดไปแล้วจึงนำไปแช่น้ำฟลักก์ (Flux) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการยืดเกราะที่ผิวชิ้นงานได้ดียิ่งขึ้น ยกชิ้นงานขึ้นจากอ่างฟลักก์ เพื่อผิงชิ้นงานให้แห้งก่อนที่จะนำไปจุ่มลงในอ่างสังกะสีหลอมเหลวในขณะที่ชิ้นงานอยู่ในอ่างชุบควรมีการเชี่ยง (Shaking) หรือยกชิ้นงานขึ้นลงสัก 2-3 ครั้งเพื่อให้สังกะสีหลอมเหลวสามารถแทรกซึมเข้าไปตามซอกมุมต่างๆ ได้ดีหรือเมื่อมีชิ้นงานขนาดเล็กข้อนั้นอยู่เมื่อยกชิ้นงานขึ้นจากอ่างชุบแล้ว หากจะกำจัดสังกะสีส่วนที่เกิดจากความต้องการออกจากผิวเคลือบซึ่งต้องรีบทำในทันที ก็จะทำได้โดยการเชี่ยงหรือหมุนเหวี่ยงชิ้นงาน (Centrifuging) ด้วยความเร็วสูงในเวลาสั้นๆ โดยใช้เครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์ หลังจากนั้นก็ทำให้ชิ้นงานเย็นตัวลง ซึ่งถ้าเป็นชิ้นงานขนาดเล็กก็ปล่อยให้แห้งตัวในอากาศ (Air Cooling) แต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็อาจจะนำไปทึบลงในอ่างน้ำ (Water Quenching) และจึงยกชิ้นให้แห้งในอากาศ เมื่อผิวเคลือบแห้งสนิทดีแล้วจึงนำไปจัดเก็บให้ดีต่อไป

กระบวนการการชุบแบบจัดเป็นชุดนี้ยังแบ่งย่อยออกได้เป็นอีกสองแบบ คือแบบ Wet Galvanizing และแบบ Dry Galvanizing

แบบ Wet Galvanizing วิธีนี้หลังจากชิ้นงานถูกทำความสะอาดและนำไปแข็งระดับผิวด้วยกรดซัลฟูริกร้อน แล้วก็จะถูกนำไปจุ่มลงในอ่างชุบน้ำสังกะสีที่กำลังหลอมเหลว ผ่านฟลักซ์โดยที่อยู่บนผิวน้ำของอ่างชุบ การที่จุ่มชิ้นงานผ่านฟลักซ์จะช่วยลดการกระเด็นของน้ำ สังกะสีเมื่อสัมผัสถกับชิ้นงานได้ แต่ก็มีข้อเสียคือผิวของสังกะสีที่ชุบได้จะค่อนข้างบาง เพราะขณะที่ยกชิ้นงานขึ้นจากอ่างชุบจะต้องผ่านฟลักซ์ ซึ่งฟลักซ์จะเป็นตัวรีดนำสังกะสีที่เกาะอยู่บนชิ้นงานให้บางลง สรวนข้อเสียอีกหนึ่งคืออาจมีฟลักซ์ติดไปกับผิวชิ้นงานด้วย ทำให้ผิวชุบไม่สวยงามและต้องล้างฟลักซ์ออกไปใหม่หมด ก็จะเกิดการกัดกร่อนกับผิวชิ้นงานในภายหลังได้

แบบ Dry Galvanizing กระบวนการนี้ยังแบ่งย่อยได้อีกสองวิธี คือ วิธีเก่า และวิธีใหม่ วิธีเก่า เมื่อชิ้นงานที่จะชุบผ่านการรุ่นกรดไฮดรอกซิลฟูริกเพื่อกระตุ้นผิวแล้วก็จะถูกนำไปจุ่มลงในอ่างชุบน้ำสังกะสีโดยทันที ซึ่งเกลือของเหล็กที่เกาะอยู่บนผิวชิ้นงานจะทำหน้าที่เสริมอนพลักซ์ วิธีนี้บางที่อาจให้ผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจนัก จึงอาจมีการหัดผงฟลักซ์เหล็กคลอไรด์ลงไปบนชิ้นงานเพิ่มเติมอีก วิธีแบบเก่านี้จะทำให้เกิดครอส (ออกไซด์) จำนวนมาก วิธีใหม่จะทำให้เกลือของเหล็กและกรดที่ติดมากับชิ้นงานโดยการล้างน้ำ แล้วจึงค่อยนำชิ้นงานไปจุ่มลงในสารละลายสังกะสีแอมโมเนียมคลอไรด์ (Zinc Ammonium Chloride) หลังจากนั้นทำให้แห้งสนิท ด้วยความร้อนประมาณไม่เกิน 120 องศาเซลเซียส และนำไปจุ่มลงในอ่างชุบสังกะสีวิธีนี้จะเกิดครอสน้อยกว่าวิธีเก่า เนื่องจากไม่มีเกลือของเหล็กบนชิ้นงาน อีกทั้งมีการรุ่นชิ้นงานฟลักซ์มาก่อน จึงทำให้ควบคุมฟลักซ์ได้และได้ผิวชุบที่ดีกว่าวิธีเก่า

กระบวนการชุบแบบ Dry จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าแบบ Wet แต่จะมีข้อจำกัดกว่าในส่วนของการเตรียมผิวชิ้นงาน ซึ่งถ้าทำได้ไม่ดีก็จะเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพของผิวชุบ การตัดสินใจเลือกกระบวนการชุบแบบ Wet หรือ Dry นั้นขึ้นอยู่หลายๆ เหตุผล เช่น ราคากรดและพลังงาน (Cost of Acid and Energy) ความสามารถในการจัดหา (Availability)

2.2.2.2 การชุบแบบต่อเนื่อง (Continuous Galvanizing)

กระบวนการนี้เหมาะสมกับโรงชุบที่มีอัตราการผลิตสูง หรือชิ้นงานมีปริมาณมากๆ หากชิ้นงานมีลักษณะม้วนเป็นชุดก่อนการชุบจะต้องคลือกมาเป็นแผ่นยาวเสียก่อน แล้วนำไปผ่านกระบวนการการทำความสะอาดด้วยอัลคาไลน์ (Alkaline Cleaning Process) เพื่อล้างสิ่งสกปรกออกไปให้หมดและผ่านการแขวนสารละลายกรดเจือจาง แล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง จากนั้นจึงนำไปจุ่มหรือชีดด้วยน้ำฟลักซ์และผ่านไปยังเตาอบเพื่อทำให้แห้ง และมีอุณหภูมิประมาณ 77 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงให้ชิ้นงานเคลื่อนตัวผ่านอ่างน้ำสังกะสีหลอมเหลวอย่างต่อเนื่องจนหมด อย่างไรก็ตามต้องมีการหยุดโดยที่ชั้นตอนใดชั้นตอนหนึ่ง ผ่านชั้นตอนการเปาให้เย็นตัว แล้วจึงม้วนเก็บให้มีขนาดความต้องการและนำไปจัดเก็บอย่างถูกวิธีต่อไป

2.2.3 น้ำยาประสานหรือฟลักซ์ (Fluxing)

เป็นน้ำที่มีส่วนผสมของสารละลายซิงค์แอมโมเนียมคลอไรด์ (Zinc Ammonium Chloride Solution) เพื่อปรับความตึงผิวของเหล็กให้มีความเหมาะสมกับการเคลือบด้วยสังกะสี หลอมเหลว

2.2.4 การตรวจสอบ (Dross) ในกระบวนการการชุบสังกะสี

ดรอส (Dross) เกิดจากเหล็กในป่าชุบจับกับสังกะสี ซึ่งในกระบวนการการชุบแบบ จุ่มร้อน (General hot dip galvanizing) ตรวจสอบที่เกิดขึ้นจะตกลงสู่กันบ่อภายเป็น Bottom dross แต่สำหรับกระบวนการการชุบแบบต่อเนื่องแบบแผ่น (Continuous sheet galvanizing) จะมีการเติมอลูมิเนียม (Aluminium-Al) เพื่อควบคุมความหนาของ Sheet ดังนั้นดรอสที่เกิดขึ้นจะลอยหรือจม นั้นจะขึ้นกับปริมาณ Al ในป่าชุบ กล่าวคือ

ถ้าในป่าชุบมีปริมาณ $Al < 0.12$ เปอร์เซ็นต์ จะเกิด Bottom dross

ถ้าในป่าชุบมีปริมาณ $Al = 0.12$ เปอร์เซ็นต์ - 0.14 เปอร์เซ็นต์ จะเกิด Floating - Dross

ถ้าในป่าชุบมีปริมาณ $Al > 0.14$ เปอร์เซ็นต์ จะเกิด Top dross

อย่างไรก็ตาม สำหรับกระบวนการการชุบแบบจุ่มร้อนที่ไม่มีการเติม Al หรือเติมน้อยมาก (โดยทั่วไปมักเติมเพื่อให้ผิวชุบสวยงาม ซึ่งมักความคุณอยู่ที่ 0.005 เปอร์เซ็นต์ Al) ก็มีโอกาสเกิด Floating Dross ในป่าชุบได้ เราสามารถสรุปสภาพดูดักๆ ที่ Floating Dross อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้

1. Floating dross ที่เกิดจากการจดอยตัวของ Bottom Dross

กล่าวคือ ถ้าป่าชุบมีการบันทึกการเกิดขึ้น เช่น การจุ่มชิ้นงานลึกเกินไป จะทำให้ Bottom Dross ถูกกวนโดยขึ้นมา และเนื่องจาก Bottom Dross เกิดจากเหล็กกับสังกะสี โดยความหนาแน่นมากกว่าสังกะสีไม่มากนัก ดังนั้นการที่ Bottom Dross ซึ่งถูกกวนให้ลอยขึ้นจะตกลงสู่ชั้นล่างป่าชุบอีกด้วยซึ่งจะใช้เวลานานพอสมควร

2. Floating dross ที่เกิดขึ้นเอง

ซึ่ง Floating Dross ประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นก้อนสารประกอบ Intermetallic ที่แขวนลอยอยู่ โดยมีรูปร่างเป็นแท่งยาวๆ มีลักษณะคล้ายเข็มหรือเส้นฟาง ซึ่งปกติมักจะอยู่รวมกันคล้ายร่างแมลงพบรที่ส่วนบนของผนังป่าชุบ หรือบริเวณผิวน้ำของป่าชุบ

เนื่องจากความสามารถในการละลายของเหล็กในสังกะสีหลอมเหลวจะขึ้นกับอุณหภูมิโดยถ้าอุณหภูมิยิ่งสูงค่าการละลายของเหล็กก็จะเพิ่มขึ้น เหล็กมีความสามารถในการละลายในสังกะสีหลอมเหลวได้จำกัด เช่นที่อุณหภูมิ 454 องศาเซลเซียส เหล็กจะสามารถละลาย

ในสังกะสี 0.035 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือถ้ามีปริมาณเหล็กอยู่ในปอชูบมากกว่า 0.035 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเหล็กที่เกินจะทำปฏิกิริยารวมตัวกับสังกะสีหลอมเหลวกลายเป็น Dross

Floating Dross จึงอาจเกิดจากการที่อุณหภูมิบริเวณผิวน้ำของปอชูบต่ำกว่า บริเวณด้านล่าง ซึ่งทำให้เหล็กตกผลึกออกจากมagma จากบริเวณที่อุณหภูมิต่ำกว่าและร่วมตัวกับสังกะสี เกิดเป็นผลึก Dross ตกออกมา ซึ่งผลึกนี้จะยังคงลอยอยู่ในปอชูบหรือติดไปกับชิ้นงานชูบมีลักษณะเป็นตุ่มนูน ความแตกต่างของอุณหภูมนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงวันหยุดหรือสุดสัปดาห์ ซึ่งจะมีการปรับไฟที่เตาให้ข้างลง ซึ่งทำให้ด้านบนของเตาเย็นขึ้นส่งผลให้เกิดผลึกเป็น Dross ขึ้นมาและโดยส่วนมากมักเกิดขึ้นที่ส่วนบนของผนังเตา และเมื่อมีการปรับไฟที่เตาให้แรงขึ้น เมื่ออนเดิมผลึกของ Dross เหล่านี้จะเคลื่อนที่โดยกระแสอากาศ (Convection Currents) โดยการตามหลักของทิศทางในการถ่ายเทพลังงานจะถ่ายจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ดังนั้นที่ก้นปอซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้ Burner จะมีอุณหภูมิสูงกว่าที่ปากปอ จึงทำให้เกิดกระแสอากาศ (Convection Currents) จากด้านล่างบ่อไปยังส่วนบนของปอดังนั้นจึงช่วยพยุงให้ Floating Dross ลอยขึ้น ปัญหาความแตกต่างของอุณหภูมนี้อาจจะเกิดมาจากการพ่นลมเย็นบริเวณผิวน้ำปอ นอกจากนี้ขนาดของเตา โครงสร้างเตา ประเภทของระบบไฟ ตำแหน่งของ Burner และทางวิธีของเชื้อเพลิงต่างก็มีผลต่อความสม่ำเสมอของอุณหภูมิในปอชูบซึ่งจะส่งผลกระทบถาวรสภาพในสังกะสี

นอกจากนี้สาเหตุที่ทำให้เกิด Floating Dross อาจมาจากกระบวนการกระจายตัวที่ไม่สม่ำเสมอหรือปริมาณที่สูงของอลูมิเนียมหรือニเกิล (Nickel-Ni) โดยธาตุที่เติมเข้าไปในปอสังกะสี จะทำให้ค่าการละลายของเหล็กในสังกะสีเปลี่ยนไป ที่ระดับนิเกิลที่คงที่ ในปอชูบจะมี Dross เกิดขึ้นสองประเภท คือ Floating Dross และ Bottom Dross ซึ่ง Floating Dross จะมีปริมาณของ Ni อยู่มาก และการเติมนิเกิลในคราวละมากๆ สามารถก่อให้เกิด Floating Dross ได้ เพราะเมื่อเติมนิเกิลลงในปอชูบจะทำให้ค่าการละลายของเหล็กในสังกะสีต่ำลง ทำให้เหล็กเกิดการตกตะกอนออกจากมagma จับกับสังกะสีและนิเกิลกลอยเป็น Floating Dross การเติมปริมาณ Ni ครั้งละน้อยๆ ทุกวันจะช่วยรักษาระดับปริมาณนิเกิลให้คงที่ ในขณะที่การเติมไปสู่ปด้าห์จะครั้งมีแนวโน้มว่าจะทำให้ปริมาณนิเกิลลดลงต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็น

ได้มีการตั้งชื่อสังเกตว่า Floating Dross มักจะเกิดในปอสังกะสี – อลูมิเนียมได้มากกว่าในปอสังกะสี - นิเกิล ในความเป็นจริงทั้งอลูมิเนียมและนิเกิลจะทำให้เหล็กตกตะกอนออกจากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด Floating Dross อย่างไรก็ตามการเติมธาตุต่างๆ เหล่านี้เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการควบคุมอุณหภูมิในปอชูบ

นอกจากนี้การที่ Floating Dross สามารถถอดได้อาจเนื่องมาจากตัวโครงสร้างของมัน เมื่อนำเข้า Floating Dross ไปส่องกล้องเพื่อดู Microstructure พบว่ามีลักษณะเป็นแท่งกลวยๆ โครงสร้างที่ยาวและคงให้เห็นว่า Floating Dross สร้างตัวขึ้นจากชั้นแยกต่างของอุณหภูมิ แม้ว่าความหนาแน่นของมันจะมากกว่าสังกะสีเล็กน้อย แต่ด้วยลักษณะโครงสร้างที่ยาวกลวยอาจจะมีส่วนขยายพยุงให้มันถอยรück มาอยู่ด้านบนมากกว่าจะมีเมื่อน Dross ทัวไป

แนวทางการแก้ปัญหาการลดครอส์ (Dross) ทำได้ควบคุมปริมาณเหล็กในบ่อชุบที่น้อยที่สุด ควบคุมอุณหภูมิของบ่อชุบให้สม่ำเสมอและคงที่ โดยเฉพาะบริเวณด้านบนบ่อชุบ ดังนั้นจึงควรรักษาระดับไฟในเตาให้แรงคงที่อยู่เสมอ นอกจากนี้ควรรักษาระดับระดับการเติมธาตุเพิ่มเติมในบ่อที่โดยการเติมครั้งละน้อยๆ อย่างสม่ำเสมอทุกๆ วัน ไม่ควรเติมสปปดาห์ละครั้งโดยเติมครั้งละมากๆ

นอกจากนี้ผู้กล่าวว่า การพ่นก๊าซในโทรศัพท์ช่วยลดปัญหา Floating Dross ได้ ก็สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ในกรณีที่เกิดปัญหา Floating Dross มากๆ การเติมตะกั่วรองกันบ่อจะช่วยลดการเกิด Floating Dross อีกทางหนึ่ง

2.3 กระบวนการชุบสังกะสีตัวยิฐิ่มร้อน โดยทัวไปประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

2.3.1 การเตรียมผิวชุบเคลือบ

2.3.1.1 การทำความสะอาดผิว ใช้สารละลายต่างร้อนในการกำจัดสารปนเปื้อนชนิดสารอินทรีย์ เช่น ฝุ่น สี จาระปี และคราบน้ำมันออกจากผิวโลหะสำหรับสารจำพวกอีพอกซี่ ไวนิล แอลฟ์สต์ หรือ เศษจากการเชื่อมต่างๆ สามารถใช้ Grit หรือ Sand Blasting เพื่อเตรียมผิวโลหะก่อนชุบ

2.3.1.2 การกัดกรด ใช้สารละลายเจือจางของกรดชัลฟิวเริกร้อน หรือกรดไฮโดรคลอริกที่อุณหภูมิห้องเพื่อกำจัดสเกลหรือสนิมที่ผิวโลหะ

2.3.1.3 การจุ่มฟลักซ์ ทำเพื่อกำจัดออกไซด์หรือป้องกันไม่ให้เกิดสารประกอบออกไซด์ก่อนการชุบ ทั้งนี้การเดือกให้ไว้อาชญาบฟลักซ์ขึ้นอยู่กับกระบวนการการชุบเคลือบผิว

- กระบวนการการชุบเคลือบผิวแบบแห้ง เหล็กจะถูกจุ่มลงในสารละลายชิงค์-แอมโมเนียมคลอไรด์ และทำให้แห้งก่อนทำการจุ่มลงในอ่างสังกะสีหยอดเหลว

- กระบวนการการชุบเคลือบผิวแบบเปียก เหล็กจะถูกจุ่มลงในอ่างสังกะสีผ่านชั้นของชิงค์-แอมโมเนียมคลอไรด์เหลวที่ถูกจุ่มอยู่ที่ผิวน้ำสังกะสีหยอดเหลว

2.3.2 การซูบเคลือบผิว

โลหะจะถูกรุ่มลงในช่างสังกะสี/molten metal (สังกะสี/molten metal บริสุทธิ์ 98% เป็นอย่างน้อย และรักษาอุณหภูมิที่ 449 องศาเซลเซียส) จนกระทั่งโลหะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของปอสังกะสี โดยโลหะสังกะสีจะทำปฏิกิริยากับธาตุเหล็กที่ผิวชิ้นงานและก่อตัวเป็นสารประกอบ เชิงโลหะของธาตุสังกะสีและเหล็ก หลังจากชิ้นงานถูกนำขึ้นจากปอสังกะสี สังกะสีส่วนเกินจะถูกกำจัดออก โดยการ Draining, Vibration หรือ Centrifugal และทำชิ้นงานให้เย็นในน้ำหรืออากาศทันที

2.3.3 การตรวจสอบ

สมบัติสองอย่างที่ใช้พิจารณาคุณภาพของผิวเคลือบก็คือ ความหนา และลักษณะของผิวเคลือบ ในกราฟทดสอบทางกายภาพหรือในห้องปฏิบัติการอาจนำมาใช้ในการหาค่าความหนา ความสม่ำเสมอ การยึดเกาะ และลักษณะของผิวเคลือบ.

2.4 วัสดุที่เหมาะสมสำหรับงานซูบเคลือบผิวด้วยสังกะสี

โลหะและเหล็กแทบทุกประเภทสามารถนำมาซูบเคลือบผิวด้วยสังกะสีได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล่อง เหล็กกอล์ฟ เหล็กตัวร้อน เหล็กตัวเย็น เหล็กหล่อ ฯลฯ ก็ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี เมื่อนำไปซูบงานเหล็กประเภทน้ำมีประกอบชิ้นรูปเป็นโครง (Steel Fabrications) ซึ่งอาจจะมีเหล็กสแตนเลสเป็นชิ้นส่วนจับยึดกันนำไปซูบได้เข่นกัน ยกเว้นวัสดุที่อ่อนตัวได้ (Soft soldered-Assemblies) ไม่เหมาะสมที่จะนำมาซูบ กรณีชิ้นงานเป็นทองเหลือง (Brazed Assemblies) ก็ซูบสังกะสีได้ แต่ผู้รับซูบควรจะศึกษาและปรึกษากับผู้ออกแบบชิ้นงานเสียก่อน ถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผู้ซื้อซูบ (Purchaser) จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นงานและคุณสมบัติของวัสดุนั้นแก่ผู้รับซูบให้ทราบรายละเอียดมากที่สุด หากไม่มั่นใจว่าผลการซูบจะเป็นเช่นใด ก็ควรจะมีการสังเคราะห์ชิ้นงานตัวอย่างไปทดลองซูบเพื่อคุ้มครองเสียก่อน

โดยทั่วไปเป็นเรื่องยากที่จะระบุลงไว้ให้แน่นอนเลยว่า เหล็กหรือเหล็กกล้าชนิดใดจะเหมาะสมที่สุดในการนำมาซูบ (ด้วยเทคนิคปกติ) จึงขอให้แนวทางในการเลือกเหล็กที่มีรายในห้องทดลองดังนี้

- เหล็กโครงสร้างและเหล็กแผ่น (Structural Shapes And Plates) เช่น ASTM A36, A242 Type 2, A283, A441, A500, A501, A529, A572, A588, 1018 และ 1020
- เหล็กที่มีส่วนประกอบทางเคมีของระดับคาร์บอน (C) ต่ำกว่า 0.25 เปอร์เซ็นต์ พอสฟอรัส (P) ต่ำกว่า 1.35 เปอร์เซ็นต์, ซิลิกอน (Si) 0.05 เปอร์เซ็นต์ หรือต่ำกว่า
- เหล็กที่มีระดับซิลิกอนต่ำกว่า 0.03 เปอร์เซ็นต์ หรืออยู่ระหว่าง 0.15 และ 0.25 เปอร์เซ็นต์ จะ


เหมาะที่สุด

ส่วนมากแล้วในเหล็กกล้า (Steel) ที่นำมาชุบสังกะสี มักจะปรากฏว่ามีซิลิกอนเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยเสมอ ถึงแม่ซิลิกอนจะไม่ใช่ส่วนผสมที่จะต้องควบคุม ทั้งนี้ก็ เพราะว่าซิลิกอนถูกนำมารีไซเคิลจากการ Deoxidation ของเหล็ก และจะพบได้ในเหล็กหล่อ (Cast Steel) ด้วย

2.5 โลหะวิทยาของกั๊ตราในชี

เมื่อขึ้นงานที่ถูกทำความสะอาดและรุ่มฟลักก์ เพื่อกรอบดูนให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างเหล็กและสังกะสีได้ง่ายแล้วสมัผัสเข้ากับน้ำสังกะสีหลอมเหลวในอ่างชุบ ชั้นของฟลักก์ที่ทำหน้าที่ปกป้องผิวน้ำ (Protective Flux Layer) จะหลุดออกไประดับน้ำสังกะสี และเกิดปฏิกิริยาการก่อตัวของชั้นโลหะผสมของสังกะสี – เหล็ก (Formation of Zinc-Iron Alloy Layers) ขึ้นมาเป็นชั้นๆ ดังรูปที่ 2.4 โดยที่แต่ละชั้นจะมีส่วนผสมของสังกะสีและเหล็กแตกต่างกัน ดังนี้

- ชั้นเอต้า (Eta Layer) ผิวนอกสุดเป็นสังกะสี 100 เปอร์เซ็นต์
- ชั้นซีต้า (Zeta Layer) ชั้นโลหะผสมสังกะสี 96 เปอร์เซ็นต์ – เหล็ก 5.8 ถึง 6.2 เปอร์เซ็นต์
- ชั้นเดลต้า (Delta Layer) ชั้นโลหะผสมสังกะสี 90 เปอร์เซ็นต์ - เหล็ก 7 ถึง 12 เปอร์เซ็นต์
- ชั้นแกรมม่า (Gamma Layer) ชั้นโลหะผสมสังกะสี 75 เปอร์เซ็นต์ – เหล็ก 21 ถึง 28 เปอร์เซ็นต์
- ชั้นเหล็ก (Base Steel) ชั้นงานที่นำมาชุบเคลือบผิวด้วยสังกะสี

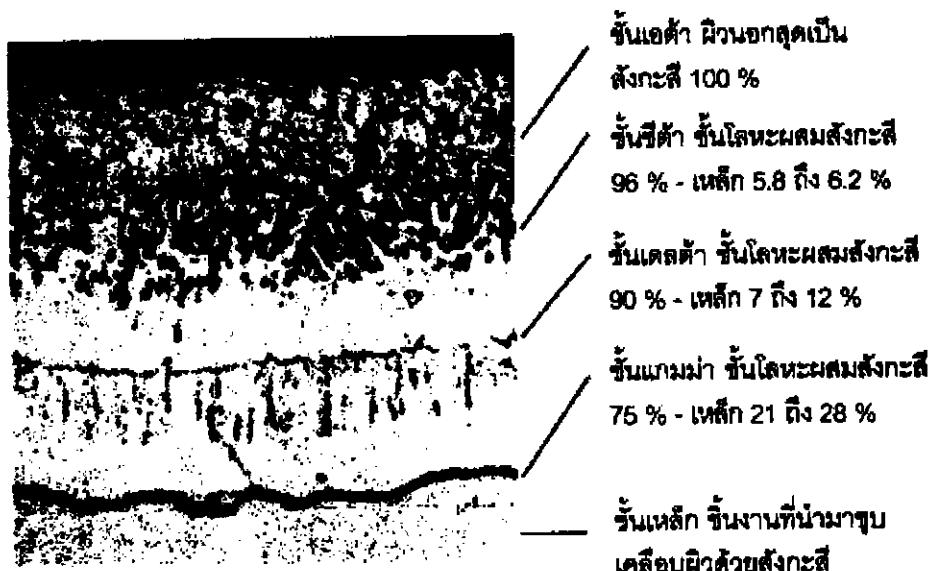

2.6 การตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

2.6.1 Dull Grey Coating

สาเหตุจากการโ太子ชั้นโลหะผสมสังกะสี – เหล็กผ่านทางผิวชุบ และมักพบกับเหล็กที่มีปริมาณชิลิกอนผสมอยู่สูง หรือตามแนวเสื่อม ไม่มีข้อเสียใดๆต่อชิ้นงาน

2.6.2 Blisters

อาการพองตัวของผิวชุบพบได้ไม่บ่อยนัก สาเหตุเกิดจาก การดูดซับไฮโดรเจนของเหล็กขณะถูกกราฟต์น้ำผิวแล้วพองเมื่อโดนความร้อนขณะชุบ

2.6.3 Rust Stains

เกิดจากการสัมผัสหรือมีการไอลดออกมายจากพื้นผิวอื่นที่ผุกร่อน หรือจากการ oxydation ไม่เป็นผลเสียต่อความสามารถด้านทานต่อการกัดกร่อน

2.6.4 General Roughness

โดยทั่วไปผิวധายน้ำอาจเกิดจากการจุ่มกรดกราฟต์น้ำผิวมากเกินไป หรือจุ่มในอ่างชุบเป็นเวลานาน หรือกราฟต์อุณหภูมิของน้ำสังกะสีอ่างชุบสูงเกินไป ไม่มีผลเสียต่อชิ้นงาน

2.6.5 Lumpiness and Runs

ลักษณะเป็นผิวปูดเป็นก้อนและแนวโน้ม หากดูแล้วไม่สวยงาม ก็ขอมแซมผิวน้ำได้ไม่มีผลเสียต่อชิ้นงาน

2.6.6 Pimples

ลักษณะผิวชุบจะเป็นก้อนเล็กๆ จำนวนมาก มากเกิดจากครอสของการชุบ ซึ่งจะทำให้ผิวน้ำที่ชุบมีความเปละ

2.6.7 Bare Spots

สาเหตุจากการเตรียมชิ้นงานของผู้รับชุบ มีเศษเสื่อมตกค้าง ผิวเหล็กมีร่อง หากขนาดไม่กว้างกว่า 3 มิลลิเมตร มีผลเสียต่อชิ้นงานเล็กน้อย แต่มีการป้องกันแบบ Cathodic ออยล์แล้ว

2.6.8 Wet storage stain or bulky white deposit

สาเหตุหลักมาจากการจัดเก็บที่ไม่ดีและมีความชื้นสูง สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม

2.6.9 Dark Spot/Flux Staining

รอยต่างหรือคราบสกปรกที่เกิดจากชิ้นงานสัมผัสถกับพื้นหรือสิ่งอื่นซึ่งสามารถล้างออกได้ แต่ถ้าเป็นคราบฟลิกซ์เก่าที่เกาะชิ้นงานแล้วถูกนำไปชุบเข้าไม่ควรรับชิ้นงาน เพราะจะมีความชื้นอยู่ในผิว

2.6.10 Distortion

หากการขุดผิวเป็นแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifuged) โอกาสที่ชิ้นงานจะบิดเบี้ยวจากแรงเหวี่ยงมีค่อนข้างมาก การจะรับชิ้นงานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ตรวจสอบ

2.7 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน

2.7.1 ขนาดและรูปร่างของอ่างขุบสังกะสี

ขนาดและรูปร่างของอ่างขุบจะขึ้นอยู่กับขนาดมิติสูงสุดของชิ้นงานเป็นสำคัญ เพื่อว่า จะได้กำหนดเป็นขนาดความยาวด้านใดด้านหนึ่งของอ่างขุบเอาไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงนำเข้ากำลังการผลิตที่กำหนดว่าจะขุบเหล็กกีตันต่อชั่วโมงไปคำนวนขนาดบริමารตรของอ่างขุบ บริมานโดยสังกะสีลดลงเหลือที่จะใช้ ตลอดจนการคำนวณหาบริมานความร้อนที่ต้องการใช้เพื่อนำมาในเลือกระบบทื้อเพลิงต่อไป

โดยทั่วไปแล้วอ่างขุบสังกะสีมักจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังทำจากแผ่นเหล็กชนิดทนความร้อนสูงมีความหนาประมาณ 1 ถึง 2 มิลลิเมตร หรือ 20 ถึง 50 มิลลิเมตร (ขึ้นอยู่กับขนาดของอ่าง) วิธีการขุบนั้นหากชิ้นงานที่นำมาขุบมีขนาดใหญ่หรือยาวเกินกว่าขนาดของอ่าง ก็ต้องใช้วิธีการขุบแบบจุ่มสองครั้ง (Double-end Dipping) หรือถ้าชิ้นงานเป็นทรงกระบอกวงขนาดใหญ่ (large Cylindrical Objects) ก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ วิธีการขุบแบบโปรเกรสซีฟ (Progressive Dipping) ซึ่งเป็นการขุบเป็นชั้นๆ ไป ดังกฎที่ 2.5




รูปที่ 2.5 วิธีการจุ่มน้ำชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ [1]

ในการปฏิบัติงานนั้นจะต้องใช้น้ำหนักของน้ำสังกะสีไม่น้อยกว่า 20 เท่าของน้ำหนักชิ้นงานที่ขุบในเวลา 1 ชั่วโมง หรือถ้าจะให้ได้แล้วควรจะไม่ต่ำกว่า 40 เท่า ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ว่าจะมีน้ำสังกะสีมากพอที่จะขุบชิ้นงานได้โดยไม่ขาดช่วงซึ่งสำคัญมาก ดังนั้นผู้รับขุบจะต้องมี

ความสามารถในการคำนวนด้วยว่ามีปริมาณสังกะสีเก่าติดไปกับชิ้นงานเท่าใดต่อการรุ่มรื้นงานลงไปหนึ่งครั้ง

2.7.2. ความหนาแน่นต่อการรุคชีดของผิวเคลือบ

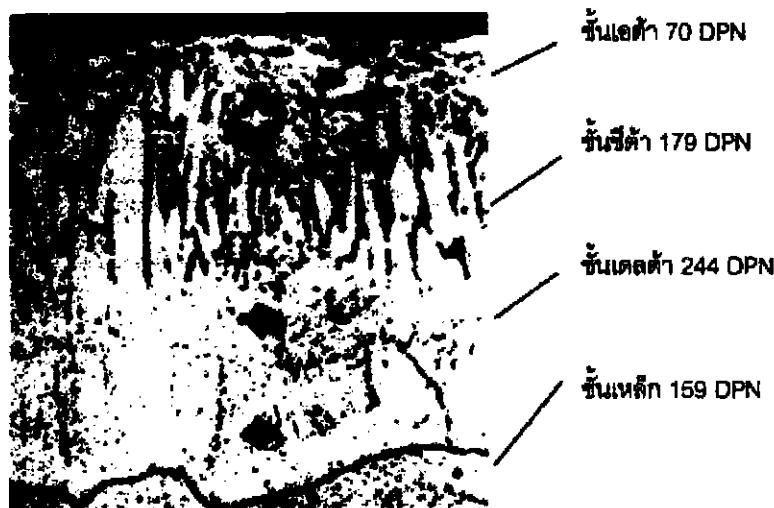


รูปที่ 2.6 ขนาดความแข็งของผิวเคลือบแต่ละชั้นของโลหะผสมสังกะสี – เหล็ก [1]

รูปที่ 2.6 เป็นรูปการแสดงชิ้นงานโลหะ ของชั้นโลหะผสมสังกะสี – เหล็ก แสดงถึงความแข็งของแต่ละชั้น (Hardness) ซึ่งพบว่าชั้นซีต้าและเดลต้าแข็งกว่าเหล็ก ดังนั้นมีการรุคชีดหรือผิวเคลือบได้รับแรงหนักๆ ขณะใช้งานก็จะมีผิวของชั้นเอต้า ซึ่งมีความข่อนกว่าชั้นอื่นๆ เท่านั้นที่อาจจะหลุดออกໄไปในขณะที่ชั้นที่มีความแข็งมากๆ อย่างชั้นซีต้าและเดลต้ายังคงป กป่องผิวของเหล็กเอาไว้

2.7.3 ความหนาของผิวเคลือบ

ปกติแล้วความหนาของผิวเคลือบจะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งนาทีแรกเมื่อรุ่มรื้นงานลงไปในอ่างชุบ ชั้นของโลหะผสมสังกะสี – เหล็กจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วนบนผิวของเหล็กชิ้นงาน หลังจากเลบช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วเมื่อจะชิ้นงานต่อไปก็จะมีผลต่อการเพิ่มชั้นของความหนาน้อยมาก ควรตึงชิ้นงานชิ้นจากอ่างชุบด้วยขั้ตความเร็วพอยเหมาะสมที่ทำให้น้ำสังกะสีหลอกมาจากชิ้นงานได้อย่างอิสระ น้ำหนักมวลโดยรวมของสังกะสี (Total Zinc Coating Mass) ที่เคลือบอยู่บนชิ้นงานจะมีความสัมพันธ์กับขนาดมิติและความหนาของชิ้นงานที่นำมาชุบ เวลาในการรุ่มรื้น

(1-5 นาที) อุณหภูมิของสังกะสีเคลื่อนเหลวในอ่างชุบและความเร็วในการดึงชิ้นงานขึ้นมาด้วย ล้วนตัวเลขจะเป็นเท่าเดินันในง่ายๆ แต่จะต้องทดลองและอาศัยเทคนิคของตนเองว่าทำอย่างไรจะได้ความหนาตามที่ต้องการ หรืออาจใช้กราฟในรูปที่ 2.7 เป็นแนวทาง

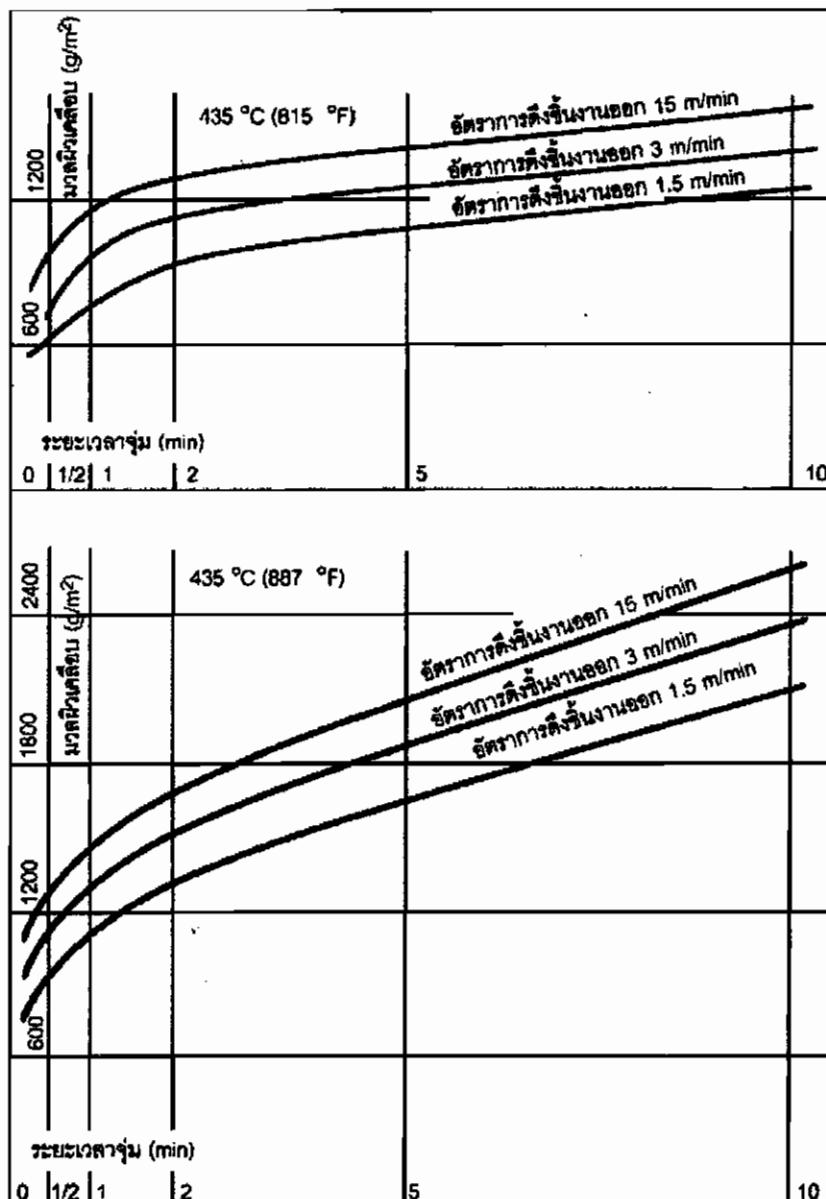

รูปที่ 2.7 ผลของการดึงชิ้นงานขึ้นจากอ่างชุบท่อน้ำหนักความหนาของผิวเคลือบ[1]

2.7.4 มาตรฐานค่าความหนาของผิวเคลือบสังกะสี

มาตรฐานของสเตรเดีย AS1650 – 1989 Hot – Dip Galvanized Coatings on Ferrous Articles ได้กำหนดค่าความหนาเฉลี่ยต่ำสุด (Minimum Average Coating Thickness) ของผิวเคลือบสังกะสีไว้ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 มาตรฐาน AS1650 1989 Hot Dip galvanized coatings on ferrous articles [1]

รายการ	มวลของการชุบเฉลี่ยต่อสูตรบันนแต่ละพื้นที่ที่ทดสอบ, (g/m ²)	ความหนาสมมูล (mm)
เหล็กที่มีความหนามากกว่า 5 mm	600	84
เหล็กที่มีความหนาอยู่ระหว่าง 2 mm ถึง 5 mm	450	63
เหล็กที่มีความหนาน้อยกว่า 2 mm	350	49
เหล็กหล่อ (Iron and Steel)	600	84
หน้าตัดกลวง (ห่อ)	300	42

จากตารางที่ 2.2 มวลรวมของการชุบสังกะสีบนเหล็กชิ้นใหญ่ (Total Coating on – Heavier Steel Sections) นั้นจะมีค่าปกติอยู่ประมาณต่ำ 600 กรัมของสังกะสีต่อพื้นที่ผิวหนึ่งตารางเมตร (g/m²) หรือมีค่าสมมูลหน่วยเป็น 84 มิลลิเมตร

เป็นเรื่องปกติ หากพบว่าเมื่อวัดค่าความหนาของผิวเคลือบสังกะสีบริเวณขอบมุมของชิ้นงาน แล้วพบว่าวัดค่าความหนาได้มากกว่าบริเวณอื่นๆ

ตารางที่ 2.3 มาตรฐาน BS 729: 1971 Hot Dip Galvanizing Coatings on from Steel Articles [1]


ประเภท	น้ำหนักของการชุบเฉลี่ยต่อสูตรสำหรับพื้นที่ที่ทดสอบแต่ละส่วน (g/m ²)	ความหนาของการชุบ (mm)	
เหล็กกล้ารีซึ่งชุบแบบไม่ใช้แรงเหวี่ยง	เหล็กหนา 5 mm และหนากว่า	610	85
	เหล็กหนาต่ำกว่า 5 mm แต่ไม่ต่ำกว่า 2mm	460	65
เหล็กหล่อสีเทา และเหล็กรีด	เหล็กหนากว่า 2 mm แต่ไม่ต่ำกว่า 1 mm	335	47
ตัวกและชิ้นงานอื่นที่ชุบแบบใช้แรงเหวี่ยง		610	85
		305	43

ตารางที่ 2.4 ค่าความหนาเฉลี่ยต่ำสุดของการชุบแยกตามประเภทวัสดุ ตามมาตรฐาน ASTM A 123/A 123 M: 1997 Standard Specification for zinc (Hot-Dip Galvanized) coatings on iron and steel product [1]

ประเภทวัสดุ	ความหนาเฉลี่ก				
	<1/16 in (<1.6mm)	1/16 ถึง <1/8 in (1.6 ถึง <3.2 in)	1/8 ถึง 3/16 in (3.2 ถึง 4.8 mm)	>3/16 <1/4 in (>4.8 ถึง <6.4 mm)	<1/4 in
เหล็กโครงสร้าง	45	65	85	85	100
เหล็กแผ่นแคบ	45	65	75	75	100
ห้องลวง	-	-	75	75	75
ลวดเส้น	45	45	65	65	85

2.7.5 อัตราการกัดกร่อนของเหล็กสังกะสี

จากการทดสอบกลางแจ้ง โดย The American Society for Testing and Materials (ASTM) ได้ผลลัพธ์ออกมาว่าสังกะสีมีอัตราการกัดกร่อนต่ำกว่าเหล็กตั้งแต่ 17 เท่าจนถึง 80 เท่าที่สภาพแวดล้อมต่างๆ กัน ดังแสดงในตารางข้างล่าง จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าชิ้นงานที่ผ่านการชุบสังกะสีแบบรุ่นร้อนจะมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวกว่า

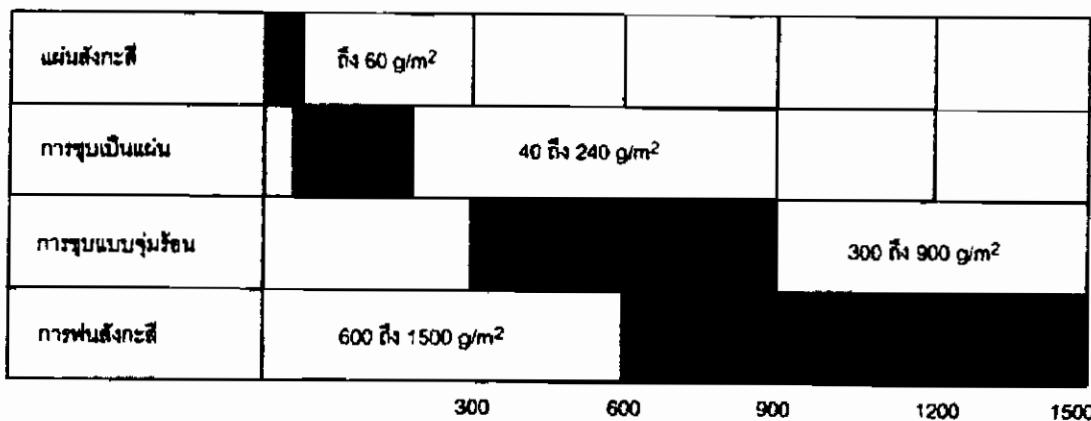

รูปที่ 2.8 มวลของการชุบสังกะสีที่ได้จากวิธีของกระบวนการต่างๆ ในทางการค้า หน่วย g/m^2 [1]

ตารางที่ 2.5 อัตราการกัดกร่อน, เนลิก, สังกะสี [1]

แห้งแล้ง	Phoenix, Arizona	17 : 1
เขตเมือง	State College, Pa	22 : 1
อุตสาหกรรมเบา	Monroeville, Pa	28 : 1
เขตอุตสาหกรรม	East Chicago, Ill	52 : 1
แบบทะเล	Kure Beach, NC	80 : 1

2.7.6 การควบคุมคุณภาพโดยรวม

โดยปกติเมื่อกล่าวถึงการควบคุมคุณภาพสำหรับการขูบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อน ผู้ใหญ่จะมีการสูมตัวอย่างชิ้นงานที่ผ่านขั้นตอนการขูบอย่างสมบูรณ์แล้วมาวัดความหนาที่เคลือบ หรือทดสอบคุณสมบัติการยึดเกาะของสังกะสีบนชิ้นงานที่สูมมาไว้ได้ตรงกับความต้องการ หรือได้ตามมาตรฐานที่ยึดถือ ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistic Quality Control: SQC) ในปัจจุบันจะเน้นที่การควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่วัสดุดิบต้องได้มาตรฐาน, กระบวนการและเทคนิคการผลิตที่มีคุณภาพ มีการควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้รับค่าหรือทดสอบอย่างดี จะใช้รวมกับการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ฯลฯ วิธีการนี้เป็น การควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total Quality Control: TQC) หรือ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA)

2.7.6.1 การตรวจสอบความหนาของการขูบสังกะสี ในการทำเจ้านวนชิ้นงาน ตัวอย่างเพื่อใช้เป็นตัวแทนควบคุม (Control Sample) ของล็อต จำนวนตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่จะสูม มาตรวจสอบในแต่ละล็อต สามารถใช้มาตรฐาน ดังตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 จำนวนตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่จะสูมมาตรวจสอบในแต่ละล็อต สามารถใช้มาตรฐาน

ASTM A123/A123M และ ISO 1461: 1997 (E) [1]

จำนวนชิ้นงานในล็อต	จำนวนตัวอย่างที่สูมมาตรวจเพื่อเป็นตัวแทนควบคุม
1 ถึง 3	ทั้งหมด
4 ถึง 500	3
501 ถึง 1200	5
1201 ถึง 3200	8
3201 ถึง 10000	13
>10000	20

ป
TS
๖๖๐
ก๑๑๕ก
๒๕๕๑

- ๓ ๗. ๘. ๒๕๕๒
/ ๔๖๕๓๘๙๙



สำนักหอสมุด

1. การตรวจสอบชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแบบ Multi Specimen-Articles

การวัดแต่ละ specimen จำนวน 5 จุดหรือมากกว่าอย่างกระจายทั่วถึง ค่าความหนาเฉลี่ยต่ำสุดของทั้ง 3 Specimens (Minimum Average Coating Thickness) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ยึดถือ (ซึ่งอิงมาตรฐาน ASTM A123/A123M:1997) และทุก Test Articles (Specimens) ก็จะต้องได้ค่าความหนาเฉลี่ยต่ำสุดไม่ต่ำกว่าที่มาตรฐานระบุ เช่นกัน

2. การตรวจสอบชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแบบ Single Specimen-Articles

ทำการวัดแต่ละ Specimen จำนวน 5 จุดหรือมากกว่าอย่างกระจายทั่วถึง ค่าความหนาเฉลี่ยต่ำสุดของทั้ง 3 Specimens (Minimum Average Coating Thickness) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ยึดถือ (ซึ่งอิงมาตรฐาน ASTM A123/A123M:1997) และทุก Test Articles (Specimens) ก็จะต้องได้ค่าความหนาเฉลี่ยต่ำสุดไม่ต่ำกว่าที่มาตรฐานระบุ เช่นกัน

3. การตรวจสอบชิ้นงานที่ทำขึ้นจากหลายชิ้น ส่วน ในการนี้ค่าความหนาของสารบัญสังกะสีสำหรับชิ้นงานที่มีความหนาต่างกันจะวัดค่าได้ไม่เท่ากันในการตรวจสอบค่าความหนาของสังกะสีจึงต้องวัดแยกกันตามลักษณะและความหนาของชิ้นงาน โดยชิ้นที่มีความบางจะวัดค่าความหนาของสังกะสีได้น้อยกว่าชิ้นงานที่หนามากกว่า ดังนั้นจึงต้องยึดถือค่าความหนาของสารบัญกันคนละค่า แต่ก็ยังต้องเป็นค่าตามที่มาตรฐานกำหนดด้วย

ข้อสังเกต มาตรฐานที่นอกเหนือจาก ASTM A123/A123M เช่น BS 729 และ ISO 1461:1999 (E) มีการกำหนดจำนวนจุดวัด และแบ่งตำแหน่งพื้นที่อ้างอิง (Reference Areas) สำหรับการวัดความหนาของสารบัญสังกะสีไว้แตกต่างกับมาตรฐาน ASTM (ซึ่งแบ่งพื้นที่อ้างอิงไว้สามส่วน) เมื่อใช้การวัดแบบ Magnetic หรือ Gravimetric Test โดยมีความสัมพันธ์กับขนาดของชิ้นงานดังนี้

- ชิ้นงานที่มีพื้นผิวมากกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร (Large Articles) จะแบ่งพื้นที่อ้างอิงสำหรับการวัดออกเป็นอย่างน้อย 3 ส่วน ค่ากลางของความหนาสารบัญ (Mean Coating-Thickness Values) ที่วัดได้ในพื้นที่อ้างอิง (เช่น วัด 3 จุด) ควรจะวัดได้เท่ากับหรือมากกว่าค่าในตารางที่มาตรฐานกำหนด

- ชิ้นงานที่มีพื้นผิวมากกว่า 10,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร จนถึง 2 ลูกบาศก์เมตร จะแบ่งพื้นที่อ้างอิงสำหรับการวัดออกเป็นอย่างน้อย 1 ส่วน

- ชิ้นงานที่มีพื้นผิวระหว่าง 1,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ถึง 10,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร จะแบ่งพื้นที่อ้างอิงสำหรับการวัดออกเป็น 1 ส่วน

2.8 ลักษณะของสตุที่ใช้ในกระบวนการการชุบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อน

2.8.1 สังกะสี (Zinc)

แท่งสังกะสีที่นำมาใช้ในกระบวนการการชุบควรมีคุณภาพดี มาจากแหล่งสังกะสีและบริษัทที่เชื่อถือได้ มีการวิเคราะห์ผลและมีส่วนผสมที่สม่ำเสมอ หลักเลี้ยงการใช้สังกะสีที่มีส่วนผสมของเหล็กไม่ควรมากเกิน 0.05 เปอร์เซ็นต์ เพราะเหล็ก 1 ส่วนทำให้เกิดคราซึ่นมาถึง 25 ส่วน ถ้าใช้แท่งสังกะสีใหม่มักจะไม่มีอะลูมิเนียมปนอยู่ แต่ถ้าเป็นสังกะสีที่ใช้แล้วนำกลับมาหลอมใหม่ก็จะมีอะลูมิเนียมผสมอยู่ด้วย หากหลักเลี้ยงปัญหานี้ไม่ได้ก็ควรนำมาใช้ในกระบวนการการชุบอย่างระมัดระวัง เกรดสังกะสีที่ระบุใน ASTM B6 สามารถนำมาใช้ในงานชุบสังกะสีได้ดี โดยกำหนดให้สิ่งปนเปื้อน (Impurities) ซึ่งได้แก่ ตะกั่ว เหล็ก และแคนเดเมียมรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 1.65 เปอร์เซ็นต์ ของสังกะสีส่วนมากแท่งสังกะสีนิยมใช้กันเป็นเบอร์ Zn 4 ตามมาตรฐานอังกฤษ BS 3436 – 1961 จะมีตะกั่วผสมอยู่ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ หรือมาตรฐานญี่ปุ่น JIS H2107 Distilled Zinc Metal Class 1 ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้

สังกะสี	อย่างน้อย	98.5	เปอร์เซ็นต์
เหล็ก	ไม่เกิน	0.025	เปอร์เซ็นต์
แคนเดเมียม	ไม่เกิน	0.4	เปอร์เซ็นต์
ตะกั่ว	ไม่เกิน	1.3	เปอร์เซ็นต์


2.8.1.1 ข้อมูลทั่วไปของสังกะสี

สัญลักษณ์	Zn
จุดหลอมเหลว	419 °C
ความถ่วงจำเพาะ	7.13 g/ cm ²
ความร้อนจำเพาะ	0.39 J/g °C
ความร้อนแห้ง	2.24 kcal/ kg
ราคา (ม.ค. 2543)	1191 U\$/ ton
คิดเป็น	44.66 บาท/กิโลกรัม.

2.8.1.2 การใช้งาน

- เคลือบโลหะ เพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน เช่นในกระบวนการสังกะสี หรือกระบวนการเบื้องสังกะสี หรือกระบวนการเคลือบสีสูญญากาศ เรียก กันในวงการช่างโลหะว่า เหล็กอบสังกะสี หรือ เหล็กชุบสังกะสี
- ส่วนประกอบในโลหะผสม เช่นใช้ในการทำของเล่น
- ใช้เป็นภาชนะของถ่านอัลคาไลน์

- สังกะสีเป็นสารอาหาร ที่พบได้มากในหอยนางรม โปรตีนถัว แอลมอนด์ เมล็ดฟักทอง และเมล็ดทานตะวัน

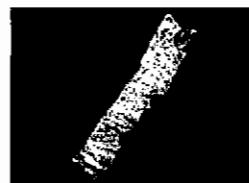

รูปที่ 2.9 แสดงลักษณะโลหะสังกะสี [1]

ในโรงชุบสังกะสีส่วนใหญ่จะวางตะกั่วไว้ที่ก้นอ่างชุบเพื่อช่วยป้องกันการเกิดคราด น้ำสังกะสีจะอิ่มตัวด้วยตะกั่ว ซึ่งละลายปนอยู่ในอ่างชุบอยู่ประมาณ 1.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่ทราบกันดีว่าการชุบสังกะสีจะทำได้ยากหากมีตะกั่วปนอยู่ต่ำกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ แต่งสังกะสีที่ใช้หากจะมีตะกั่วผิดสมอยู่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ก็ยังสามารถนำมาใช้ได้อยู่ เพราะว่าตะกั่วส่วนเกินจะแยกตัวออกไปอยู่ที่ก้นอ่างเมื่อสังกะสีเคลื่อนเหลวแล้ว

2.8.2 เหล็ก (Steel)

2.8.2.1 ข้อมูลทั่วไปของเหล็ก

สัญลักษณ์	Fe
จุดหลอมเหลว	1350 °C
ความถ่วงจำเพาะ	7.86 g/cm ²
ความเข้มข้นจำเพาะ	0.45 J/g °C

หากเป็นไปได้ผู้รับชุบ (Galvanizers) ควรให้คำปรึกษาในการเลือกเกรดของเหล็กแก่นักออกแบบให้ถอดออกเป็นชิ้นได้ (Modular Design) เพื่อให้สะดวกต่อการซ่อมย้ำและซ่อมส่องนำไปประกอบเข้าด้วยกันในภายหลัง ผู้ออกแบบจึงควรจะปรึกษาเรื่องขนาดและรูปร่างของชิ้นงานกับผู้รับชุบเสียตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ เพื่อวางแผนหรือวิธีการชุบชิ้นงานที่เหมาะสมชิ้นงานทุกชิ้นต้องมีช่องทางหรือรูให้น้ำสังกะสีหลุดเข้าออกได้โดยสะดวก (Proper Drainage) หากการออกแบบให้น้ำสังกะสีไหลได้ไม่สะดวกจะเป็นผลทำให้ได้ผิวชุบที่ไม่ดี เป็นจุดหรือมีสังกะสีแห้งตกค้างอยู่บนผิวงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ทำให้ต้องแก้ไขใหม่ และชุบเข้าอีกครั้ง ก็เกิดเป็นค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นอย่าง omnibus ชิ้นงานที่ไม่มีทางให้น้ำสังกะสีหลุดออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นงานที่เป็นแบบภาชนะปิด ซึ่งข้างในกลวงแต่ด้านนอกปิดสนิท (Closed Vessels) เพราะอาจเกิดอันตรายจากการระเบิดขณะทำการชุบได้

2.9 ลักษณะของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการการซุบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อน

2.9.1 กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ (Hydrochloric Acid) [3]

เป็นสารประกอบเคมีปะเทากรดละลายในน้ำโดยเป็นสารละลายของไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) เป็นกรดแก่ เป็นส่วนประกอบหลักของกรดกระเพาะ (Gastric acid) และใช้กันอย่างกว้างในอุตสาหกรรมเป็นของเหลวที่มีพลังการกัดกร่อนสูง

กรดไฮโดรคลอริก หรือ มูเรียติกแอซิด ถูกค้นพบโดยนักเดินแร่และประดิษฐ์จากเบียร์ เชียร์-ยัน (Jabir ibn Hayyan) ราวปี 800 ช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตสารประกอบอินทรีย์ เช่น วีนิลคลอไรด์ สำหรับผลิต PVC พลาสติก และ MDI/TDI (Toluene Diisocyanate) สำหรับผลิต พอลิยูริเทน (Polyurethane) และใช้ในการผลิตขนาดเล็ก เช่น การผลิต เจนลัติน (gelatin) ใช้ปูรุงอาหาร และใช้ฟอกหนัง

2.9.1.2 ทั่วไป

ชื่อ	ไฮโดรคลอริกแอซิด
ชื่ออื่น	กรดเกลือ หรือ (Muriatic Acid)
สูตรโมเลกุล	HCl in H_2O
มวลโมเลกุล	36.46 g/mol (HCl)
ลักษณะพากฏ	ของเหลวใสไม่มีสี ในรูปบริสุทธิ์ ไอความเข้มข้นสูง

2.9.1.3 สมบัติ

ความหนาแน่น และ เพศ	1.18 g/cm^3 , 37% solution
การละลายในน้ำ	Fully miscible
จุดหลอมเหลว	-26 °C (247 K), สารละลาย 38%
จุดเดือด	48 °C (321 K), สารละลาย 38%



รูปที่ 2.10 กรดไฮโดรคลอริก [1]

2.9.2 โซดาไฟ (Caustic Soda) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) [3]

เป็นด่างแก่ที่ละลายได้ในน้ำ ผลิตได้จากการกระบวนการแยกสารทางไฟฟ้า (Electrolysis) ของน้ำเกลือ เป็นสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม

2.9.2.1 ชื่อเรียกอื่น

โซดาไฟ; Caustic Soda; Soda lye; Sodium Hydrate; Soda, Hydrate.

2.9.2.2 สูตรโมเลกุล

NaOH

2.9.2.3 น้ำหนักโมเลกุล

40.00 g/mol

2.9.2.4 จุดหลอมเหลว

318 องศาเซลเซียส

2.9.2.5 คุณสมบัติ


เป็นของแข็ง (ในรูปแบบผง เกล็ด เป็นแท่งหรือ เม็ดกลม) สีขาว ไม่มีกลิ่น ถูกความชื้นและคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ

2.9.2.6 การใช้พิสดารหมาย

ใช้ในการผลิตโคลาเพส โคลเคนเบส

2.9.2.7 การใช้ทั่วไปหมาย

ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี กลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ

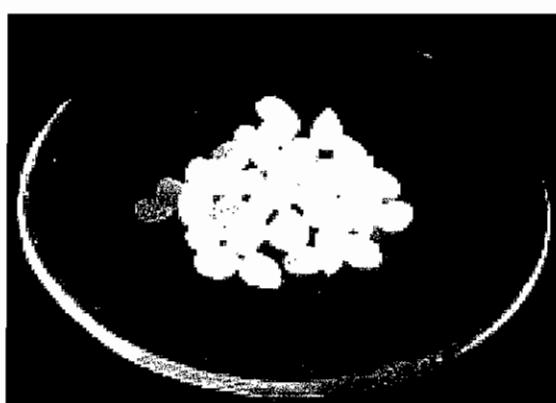

รูปที่ 2.11 โซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ [1]

2.9.3 สารละลายนิ่งค์แอมโมนีเมเนี่ยม

ซิงค์แอมโมนีเมเนี่ยมคลอไรด์ดับเบิลช็อก (Zinc Ammonium Chloride Double-Salt) สารนี้เป็นฟลักซ์ใช้สำหรับการกำจัด ออกไซด์ที่อยู่บนเนื้อเหล็กเพิ่มการเคลือบผิวและป้องกันการเกิดออกไซด์ซึ่งที่ผิวของเหล็ก ซิงค์แอมโมนีเมเนี่ยมคลอไรด์ (Zinc Ammonium Chloride) ใช้ในกระบวนการการทำความสะอาดผิวเหล็กก่อนที่นำเข้าไปสู่กระบวนการหล่อปั๊วайнต์

การแยกและผลิตภัณฑ์ของการใช้งาน

ซิงค์แอมโมนีเมเนี่ยมคลอไรด์ดับเบิลช็อก (Zinc Ammonium Chloride Double Salt)

รหัสสินค้า 14639-97-5

สูตรเคมี ZnCl₂.2NH₄Cl

น้ำหนักโมเลกุล 243.27 g/mol

ซิงค์แอมโนเนี่ยมคลอไรด์ทริปเปิลช็อก (Zinc Ammonium Chloride Triple Salt)

รหัสสินค้า 14639-98-6

สูตรเคมี ZnCl₂.3NH₄Cl

น้ำหนักโมเลกุล 296.76 g/mol

ตารางที่ 2.7 คุณสมบัติของซิงค์แอมโนเนี่ยมคลอไรด์ดับเบิลช็อกและซิงค์แอมโนเนี่ยมคลอไรด์ทริปเปิลช็อก [1]

PROPERTY	DOUBLE SALT	TRIPLE SALT
Appearance	Colourless to pale yellow crystals	
ZnCl ₂	55.5% min	45% min
NH ₄ Cl	42.5% min	51.0% min
Moisture	2.0% max	2.0% max
Fe	50ppm max	50ppm max
SO ₄	0.05% max	0.005% max

2.10 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ

กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

2.10.1 กล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Optical Microscope: OM)

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงโดยทั่วไปที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ สามารถที่จะช่วยให้มนุษย์มองเห็นรายละเอียดได้สูงสุดอยู่ในระดับของช่วงแสงที่มนุษย์มองเห็นได้


คือ 400 – 700 นาโนเมตรเพียงเท่านั้น (หรือที่ต้องสูดก็อยู่ในช่วงระดับความละเอียด 200 – 400 นาโนเมตร)

วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสง

1. ยกกล้องอย่างถูกวิธี
2. วางกล้องไว้ตรงหน้า ปรับกล้องให้อยู่ในลักษณะที่สามารถทำงานได้สะดวก
ไม่ต้องก้มและอยู่ใกล้แห่งกำเนิดแสง
3. ศึกษาส่วนประกอบและระบบการทำงานของกล้อง
4. ให้หมุนรีโอลิงโนสพิกເເລນສිගලටතුอันกำลังขยาย 4 เท่า หรือ 10 เท่า เช้า
ตรงกลางซึ่งกงกลางของแท่นวางวัตถุ ขณะหมุนเมื่อได้ยินเสียงดังกรีก หมายความว่า ලෙන්ස්เข้าที่
ถูกต้องแล้ว
5. ปรับලෙන්รวมแสงขึ้นอยู่ในระดับสูงสุด
6. เปิดໄອරิສ දැඩපෙරමของලෙන්รวมแสงออกให้กว้างที่สุด
7. กรณีที่ใช้กระจกเงาให้เปิดสวิตซ์ของหลอดไฟฟ้าจากแหล่งแสง หากแหล่งแสง
อยู่ที่ฐานก็ให้เสียบปลั๊กเปิดสวิตซ์ได้เลย แสงที่ใช้ควรเป็นแสงขาวนวล
8. นำตัวอย่างที่ต้องการศึกษามาวางบนแท่นให้ส่วนที่จะดูอยู่ตรงจุดกึ่งกลางตรง
ส่วนบนสุดของලෙන්รวมแสง
9. การปรับภาพหรือໂຟກස์ต้องคำนึงถึงระยะทำงานของලෙන්ສිගලටතුทุกครั้ง
กล้องලෙන්ประกอบทั่วไป เริ่มต้นด้วยการใช้กำลังขยายต่ำ ก่อนทุกครั้งแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเมื่อ
ภาพชัดเจนไปสูงกำลังขยายที่สูงขึ้นอันต่อๆ ไปตามลำดับ การปรับໂຟກස์ซึ่งเป็นวิธีการที่รวดเร็วและ
ได้ผลดี คือ เลื่อนแท่นกับලෙන්ສිගලටතුเข้าหากันมากที่สุด (หมุนวงล้อไปทางเดิมไม่ได้) จากนั้นให้
มองที่ලෙන්ສිගලටตาแล้วค่อยๆ หมุนปรับวงล้อกลับทางทิศเดิม เพื่อให้แท่นกับලෙන්ສිගලටතුห่างกัน
อย่างช้าๆ อย่าหลับตาจนถึงระยะหนึ่งจะมองเห็นภาพชุดนี้ คือ จุดໂຟກස์แล้วปรับให้ภาพชัดเจน
10. เลื่อนภาพตรงตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเข้ากึ่งกลางของพื้นที่ปรับภาพให้
ชัดเจนอีกครั้งก่อนเปลี่ยนกำลังขยายที่สูงขึ้นอันต่อไป

การเตรียมตัวอย่างสำหรับเครื่อง OM

1. เตรียมชิ้นงาน
2. นำชิ้นงานมาตัด
3. นำชิ้นงานขัดกระดาษทรายเบอร์ 80, 180, 600, 800 และ 1000
4. นำชิ้นงานไปขัดเงาหรือ Polishing
5. ตรวจดูโครงสร้าง

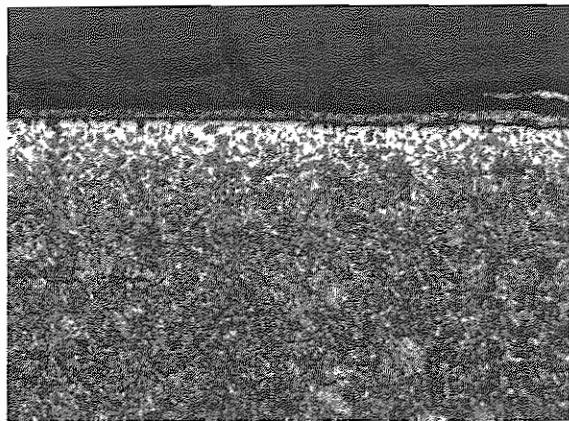

รูปที่ 2.12 ภาพที่ได้จากกล้อง OM [1]

2.10.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นกล้องที่ใช้ส่องดูวัตถุขนาดเล็กมากๆ ให้เห็นในครึ่งชั้นได้กว่าเดิมถึงสองแสนเท่า กล้องชนิดนี้ใช้อิเล็กตรอนแทนแสง โดยใช้จำนวนแม่นเล็กไฟฟ้าบังคับกระแสอิเล็กตรอนให้พุ่งไปรวมกันที่จุดใดจุดหนึ่ง บนตัวอย่างในห้องเดียวกับการใช้เลนส์รวมแสงไปที่จุดโฟกัสในกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดารึจะได้ภาพจะเกิดขึ้นบนจอonitorโดยสามารถที่จะเลือกบริเวณที่จะดูได้อย่างละเอียด โดยระบบของเครื่องจะอยู่ในสภาพสูญญากาศ


กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็นประโยชน์มากในการศึกษาด้านคัวว่างการแพทย์ โลหะวิทยา และวิทยาศาสตร์ อีกหลายสาขา เพราะใช้ส่องมองดูร่าง ลักษณะของ แบคทีเรีย ไวรัส และผลึกที่ประกอบขึ้นเป็นโลหะ ซึ่งไม่อาจมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมชาติได้

การวิเคราะห์สำหรับเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM)

สามารถวิเคราะห์ได้ 2 ลักษณะ คือ

1. การคุ้ลักษณะของพื้นผิวของตัวอย่าง ซึ่งสามารถดูความแตกต่างของพื้นผิวโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของ Detector ได้ โดยแบ่งเป็น

- 1.1 ภาพที่ได้จากสัญญาณ Secondary Electron จะได้ภาพที่เป็นลักษณะพื้นผิวของตัวอย่างที่มีความสูงต่ำ ชุขะ ที่เกิดขึ้นจริงบนตัวอย่าง และสามารถวัดขนาดต่างๆ บนตัวอย่างนั้นได้

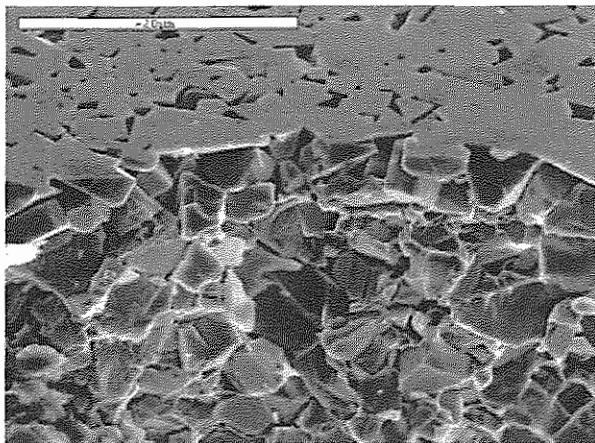

รูปที่ 2.13 แสดงภาพตัวอย่างที่ได้จากสัญญาณ Secondary electron [5]

1.2 ภาพที่ได้จากสัญญาณ Back Scattered Electron จะได้ภาพที่เป็นลักษณะเป็นภาพพื้นผิวของวัตถุ แต่ให้ความแตกต่างบนพื้นผิว ของวัตถุในลักษณะ แบ่งเป็นเฟลส์ว่างและเฟลสมีด ขึ้นอยู่กับเลขอะตอมของธาตุ (Z) ที่ผสมอยู่ในวัตถุนั้น ธาตุที่มีเลขอะตอมสูง กว่าจะมีเฟลที่สว่าง กว่าธาตุที่มีเลขอะตอมต่ำกว่า

2. การวิเคราะห์ธาตุสามารถให้ข้อมูลได้เป็น 2 ลักษณะ คือ หาธาตุที่มีอยู่ในตัวอย่างว่ามีธาตุใดบ้าง โดยแสดงออกมาเป็นกราฟ และบอกเป็นปรอร์เทินต์ของธาตุนั้นๆ และสามารถบอกเป็นพื้นที่ว่าวิเวณใดมีธาตุใดอยู่บ้าง

การเตรียมตัวอย่างสำหรับเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒 (Scanning Electron Microscope : SEM)

1. การเตรียมตัวอย่างในแบบทั่วไป (Hivacuum Mode)

1. อยู่ในสถานะของแจ้งทุกลักษณะ เช่น เป็นผง เป็นแผ่น เป็นแท่งฯลฯ
2. ต้ามีขนาดใหญ่ต้องตัดส่วนที่จะถูกให้เล็กอยู่ที่ประมาณ 1 ลูบนาทาร์เซนติเมตร
3. ต้องแห้งไม่มีความชื้น ไม่มีการระเหยของสารใดๆ และไม่มีการพุ่งกระจายของตัวอยู่
4. ต้าตัวอย่างมีการนำไปเผาดีจะสามารถนำเข้าเครื่อง SEM ได้เลย
5. ต้าตัวอย่างไม่มีการนำไปเผาหรือนำໄเดเพียงบางจุด จะต้องมีการนำไปเคลือบทองซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในรั้นตอนเคลือบทองนี้ด้วย

2. การเตรียมตัวอย่างในแบบตัวอย่างไม่น้ำไฟฟ้า (Variable pressure Mode)

1. โดยทั่วไปจะเหมือนการเตรียมตัวอย่างแบบทั่วไป
2. ไม่ต้องมีการเคลือบทองก์สามารถนำเข้าเครื่อง SEM ได้
3. การใช้งานในระบบนี้จะใช้ได้ยากกว่าแบบปกติและเสียเวลามากกว่าแบบปกติดังนั้นจึงสามารถทำให้ได้บางกรณีเท่านั้น

3. การเปรียบเทียบระหว่างกล้องจุลทรรศน์ และกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบสแกน

เปรียบเทียบโครงสร้างการทำงานของระบบกล้อง ในรายละเอียดทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่แหล่งกำเนิดของแสง ระบบเลนส์ จนถึงการแสดงผลัญญาณภาพในขั้นตอนสุดท้าย

ตารางที่ 2.8 การเปรียบเทียบระหว่างกล้องจุลทรรศน์ และกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

กล้องจุลทรรศน์ธรรมดा	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
1. ใช้หลอดไฟฟ้าหรือแสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสง	1. ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนเป็นแหล่งกำเนิดแสง
2. ใช้เลนส์แก้ว	2. ใช้เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า
3. ใช้ส่องวัตถุขนาดเล็กที่สุดประมาณ 0.2 ไมครอน	3. ใช้ส่องวัตถุที่มีขนาดเล็ก 0.0005 ไมครอน
4. ตัวกล้องมีอากาศ	4. ตัวกล้องเป็นสูญญากาศ
5. ไม่มีระบบถ่ายเทคความร้อน	5. มีระบบถ่ายเทคความร้อนด้วยน้ำ
6. มีกำลังขยายพันเท่า	6. มีกำลังขยายห้าแสนเท่าหรือมากกว่า
7. วัตถุที่นำมาสองดูมีชีวิตหรือไม่มีกีตี	7. วัตถุที่นำมาสองดูไม่มีชีวิต
8. ภาพที่ได้เป็นภาพเสมือนหัวกลับ	8. ภาพที่ได้เป็นภาพจริงปีกขวาบันจอก